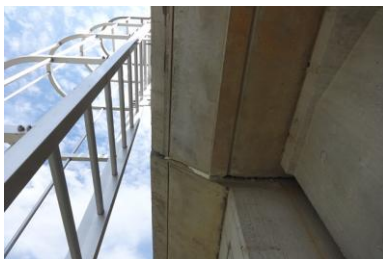
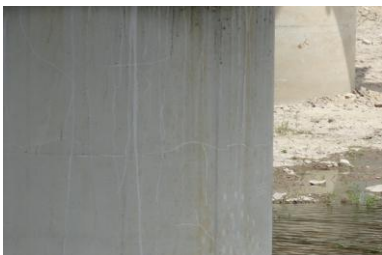


							구 조 물 명					저불강제2교								
																				
위치	S1	부대시설	망도 번호	1	손상 번호	1	위치	S2	부대시설	망도 번호	2	손상 번호	1	위치	S3	부대시설	망도 번호	3	손상 번호	1
내용	전신주 하부 부식		-	-	-	1ea	내용	덜개 파손		-	-	-	1ea	내용	전신주 하부 부식		-	-	-	1ea
																				
위치	S4	방호벽	망도 번호	4	손상 번호	1	위치	S5	부대시설	망도 번호	5	손상 번호	1	위치	S1	가로보	망도 번호	6	손상 번호	1
내용	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.2	m 1ea	내용	전신주 하부 부식		-	-	-	1ea	내용	가로보 들뜸		0.2	m	0.2	m 1ea
																				
위치	S2	가로보	망도 번호	7	손상 번호	1	위치	S3	가로보	망도 번호	8	손상 번호	1	위치	S3	거더	망도 번호	8	손상 번호	2
내용	가로보 재료분리		0.1	m	0.8	m 2ea	내용	가로보 재료분리		0.2	m	0.2	m 1ea	내용	박락		0.1	m	0.1	m 1ea
																				
위치	S3	가로보	망도 번호	8	손상 번호	3	위치	S4	가로보	망도 번호	9	손상 번호	1	위치	S5	거더	망도 번호	10	손상 번호	2
내용	가로보 재료분리		0.2	m	0.2	m 3ea	내용	가로보 재료분리		0.2	m	1.0	m 1ea	내용	박락		0.2	m	0.2	m 1ea
																				
위치	S5	가로보	망도 번호	10	손상 번호	3	위치	S5	신축이음	망도 번호	10	손상 번호	4	위치	S5	거더	망도 번호	10	손상 번호	5
내용	재료분리		0.2	m	0.3	m 2ea	내용	신축이음 환부 간격제 미제거		-	-	1.0	m 1ea	내용	박락		0.3	m	0.3	m 1ea

						구 조 물 명						저불강제2교											
																							
위치	A2	교량받침	망도 번호	12	손상 번호	1	위치	A2	교량받침	망도 번호	12	손상 번호	2	위치	A2	교량받침	망도 번호	12	손상 번호	3			
내용	무수축물탈 균열		0.1	mm	0.2	m	1ea	내용	반청콘크리트 재료분리		0.1	m	0.1	m	1ea	내용	무수축물탈 마감재 들뜸		0.1	m	0.1	m	1ea
																							
위치	P1	코핑부	망도 번호	13	손상 번호	1	위치	P1	교량받침	망도 번호	13	손상 번호	2	위치	P1	교량받침	망도 번호	13	손상 번호	3			
내용	마감미흡(불량)		0.1	m	0.1	m	8ea	내용	무수축물탈 파손		0.1	m	0.1	m	1ea	내용	무수축물탈 균열		0.1	mm	0.2	m	2ea
																							
위치	P1	교량받침	망도 번호	13	손상 번호	4	위치	P1	교량받침	망도 번호	13	손상 번호	5	위치	P2	코핑부	망도 번호	14	손상 번호	1			
내용	무수축물탈 균열		0.1	mm	0.2	m	2ea	내용	무수축물탈 마감재 들뜸		0.1	m	0.1	m	4ea	내용	마감미흡(불량)		0.1	m	0.1	m	8ea
																							
위치	P2	기둥부	망도 번호	14	손상 번호	2	위치	P2	기둥부	망도 번호	14	손상 번호	3	위치	P2	기둥부	망도 번호	14	손상 번호	4			
내용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	4.5	m	1ea	내용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	4.5	m	1ea	내용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	3.0	m	1ea
																							
위치	P2	기둥부	망도 번호	14	손상 번호	5	위치	P3	코핑부	망도 번호	15	손상 번호	1	위치	P3	기둥부	망도 번호	15	손상 번호	2			
내용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.5	m	1ea	내용	마감미흡(불량)		0.1	m	0.1	m	8ea	내용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1ea

							구 조 물 명						저불강제2교							
위치	P3	기둥부	망도 번호	15	손상 번호	3	위치	P3	기둥부	망도 번호	15	손상 번호	4	위치	P3	기둥부	망도 번호	15	손상 번호	5
내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.3	m	1ea	내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	7.0	m	1ea	내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	1ea
위치	P3	기둥부	망도 번호	15	손상 번호	6	위치	P3	교량받침	망도 번호	15	손상 번호	7	위치	P3	교량받침	망도 번호	15	손상 번호	8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	4.0	m	1ea	내용	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	1ea	내용	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	1ea
위치	P4	코핑부	망도 번호	16	손상 번호	1	위치	P4	기둥부	망도 번호	16	손상 번호	2	위치	P4	기둥부	망도 번호	16	손상 번호	3
내용	마감미흡(불량)	0.1	m	0.1	m	8ea	내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	4.0	m	1ea	내용	망상균열	1.0	m	1.0	m	1ea
위치	P4	기둥부	망도 번호	16	손상 번호	4	위치	P4	기둥부	망도 번호	16	손상 번호	5	위치	P4	기둥부	망도 번호	16	손상 번호	6
내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	3.0	m	1ea	내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	4.0	m	1ea	내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.6	m	1ea
위치	P4	교량받침	망도 번호	16	손상 번호	7	위치	P4	교량받침	망도 번호	16	손상 번호	8	위치	P4	교량받침	망도 번호	16	손상 번호	9
내용	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	3ea	내용	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	2ea	내용	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	1ea