

09. 오송고가(T2)미호천

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송고가(T2)-미호천	HK-오송고가(T2)-미호천-85	HK-오송고가(T2)-미호천-85-3	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-미호천	HK-오송고가(T2)-미호천-85	HK-오송고가(T2)-미호천-85-4	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-미호천	HK-오송고가(T2)-미호천-85	HK-오송고가(T2)-미호천-85-5	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-미호천	HK-오송고가(T2)-미호천-86	HK-오송고가(T2)-미호천-86-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-미호천	HK-오송고가(T2)-미호천-86	HK-오송고가(T2)-미호천-86-2	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-미호천	HK-오송고가(T2)-미호천-86	HK-오송고가(T2)-미호천-86-3	15하
1-1	오송	오송고가(T2)-미호천	HK-오송고가(T2)-미호천-88	HK-오송고가(T2)-미호천-88-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-미호천	HK-오송고가(T2)-미호천-88	HK-오송고가(T2)-미호천-88-2	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-미호천	HK-오송고가(T2)-미호천-89	HK-오송고가(T2)-미호천-89-1	15상

1.전경사진



교량 상부 전경



교량 측면 전경



박스내부 전경



교량받침 전경



하부구조 전경(1)



하부구조 전경(2)

2.현황사진



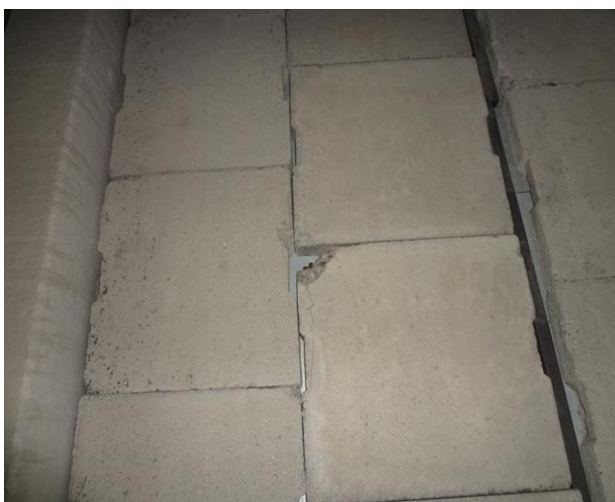
위치	S17	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-1
내용	콘크리트파손	0.2m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-1-1

위치	S17	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-2
내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-2-1



위치	S17	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-3
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-3-1

위치	S17	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-3
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-3-2



위치	S17	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-3
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-3-3

위치	S17	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-4
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-4-1



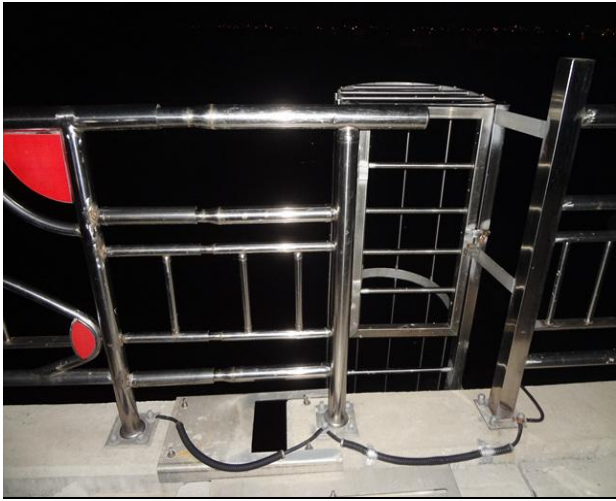
위치	S17	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-5	위치	S17	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-6
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-5-1	내용	뒹개파손	--, --, 5EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-6-1



위치	S17	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-6	위치	S17	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-6
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-6-2	내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-6-3



위치	S17	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-6	위치	S18	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-7
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-6-4	내용	난간체결불량	--, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-7-1



위치	S18	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-7	위치	S18	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-7
내용	난간체결볼량	--, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-7-2	내용	뒹개파손	--, --, 2EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-7-3



위치	S18	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-8	위치	S18	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-8
내용	뒹개파손	--, --, 2EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-8-1	내용	뒹개파손	--, --, 2EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-8-2

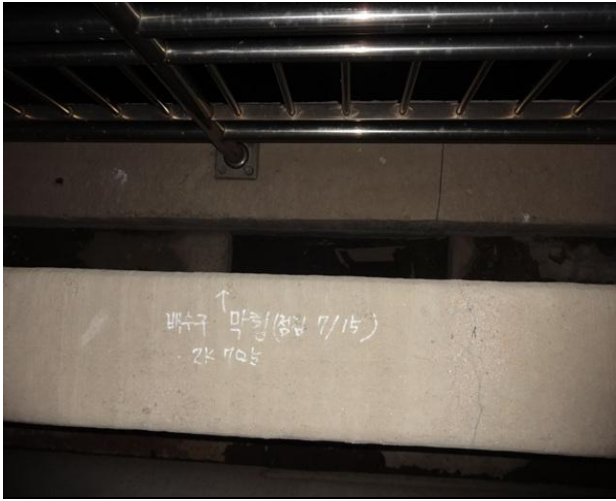


위치	S18	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-9	위치	S18	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-9
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-9-1	내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-9-2

									
위치	S18	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-9	위치	S18	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-10
내용	뒷개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-9-3	내용	뒷개파손	--, --, 2EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-10-1

									
위치	S18	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-11	위치	S18	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-12
내용	뒷개파손	--, --, 3EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-11-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-12-1	

									
위치	S18	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-12	위치	S18	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-12
내용	뒷개파손	--, --, 2EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-12-2	내용	뒷개파손	--, --, 2EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-12-3



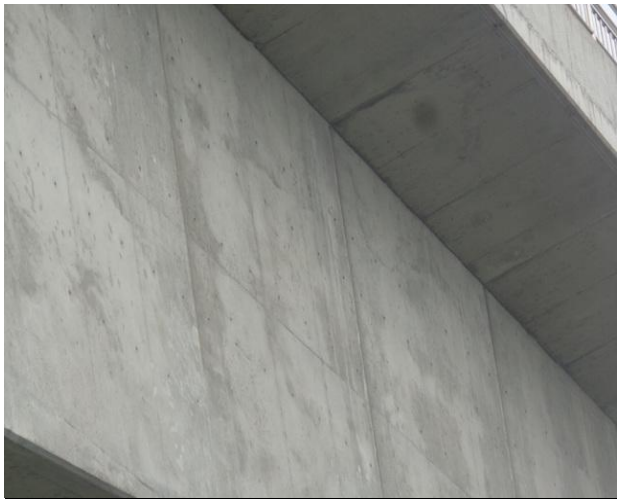
위치	S18	배수시설	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-12	위치	S18	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-12
내용	배수불량	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-12-4	내용	기타	--, 20m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-12-5



위치	S20	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-14	위치	S21	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-15
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-14-1	내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-15-1



위치	S21	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-15	위치	S21	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-15
내용	뒹개파손	--, --, 3EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-15-2	내용	뒹개불량	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-15-3

									
위치	S23	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-17	위치	S17	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-21
내용	뒷개불량	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-17-1	내용	재료분리	0.3m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-21-1
									
위치	S17	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-23	위치	S17	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-23
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-23-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-23-2
									
위치	S17	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-23	위치	S17	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-23
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-23-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-23-4

									
위치	S17	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-23	위치	S18	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-24
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-23-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-24-1

									
위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-24	위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-24
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-24-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-24-3

									
위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-24	위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-24
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 4EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-24-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-24-5



위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-24	위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-24
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-24-6	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.2m, 7EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-24-7



위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-25	위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-25
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-25-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 7EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-25-2



위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-25	위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-25
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-25-3	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-25-4

									
위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-25	위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-25
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 6EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-25-5	내용	재료분리 0.6m, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-25-6

									
위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-25	위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-25
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-25-7	내용	재료분리 0.5m, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-25-8

									
위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-25	위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-25
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-25-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-25-10



위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-25	위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-25		
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송고가(T2)-미호천-25-11	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA			연번	HK-오송고가(T2)-미호천-25-12



위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-26	위치	S18	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-26		
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 2EA			연번	HK-오송고가(T2)-미호천-26-1	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA			연번	HK-오송고가(T2)-미호천-26-2

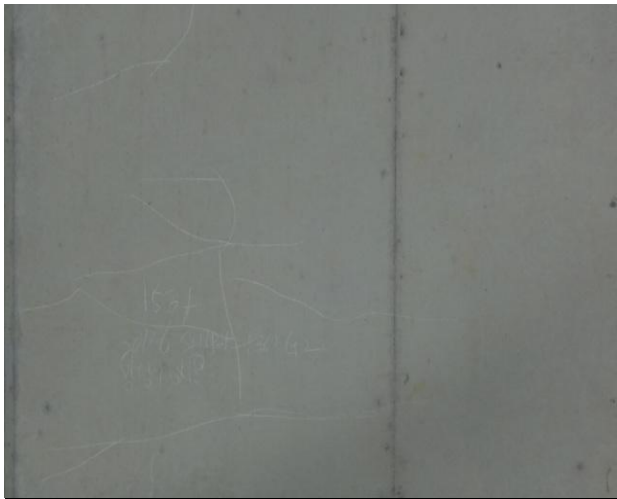


위치	S18	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-27	위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-27		
내용	콘크리트파손 0.3m, 0.3m, 1EA			연번	HK-오송고가(T2)-미호천-27-1	내용	거푸집미제거 --, --, 5EA			연번	HK-오송고가(T2)-미호천-27-2

									
위치	S18	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-28	위치	S18	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-28
내용	콘크리트파손 0.3m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-28-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-28-2
									
위치	S18	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-28	위치	S18	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-28
내용	거푸집미제거 --, --, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-28-3	내용	콘크리트파손 0.3m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-28-4
									
위치	S18	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-28	위치	S18	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-29
내용	망상균열 1m, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-28-5	내용	거푸집미제거 --, --, 11EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-29-1

									
위치	S19	좌측캔틸레버	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-30	위치	S19	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-30
내용	백태	0.3m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-30-1	내용	이물질매립	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-30-2
									
위치	S20	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-31	위치	S20	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-31
내용	망상균열	0.6m, 2.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-31-1	내용	망상균열	0.4m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-31-2
									
위치	S21	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-32	위치	S21	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-32
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-32-1	내용	망상균열	0.8m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-32-2

									
위치	S21	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-32	위치	S21	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-32
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-32-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-32-4

									
위치	S21	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-32	위치	S21	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-32
내용	망상균열 1m, 1.4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-32-5	내용	망상균열 1m, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-32-6

									
위치	S21	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-32	위치	S21	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-32
내용	망상균열 0.8m, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-32-7	내용	망상균열 0.8m, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-32-8

									
위치	S21	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-32	위치	S21	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-32
내용	망상균열	0.8m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-32-9	내용	망상균열	1.2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-32-10
									
위치	S21	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-32	위치	S22	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-33
내용	백태	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-32-11	내용	망상균열	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-33-1
									
위치	S22	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-33	위치	S22	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-33
내용	콘크리트파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-33-2	내용	망상균열	0.8m, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-33-3

									
위치	S22	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-33	위치	S22	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-33
내용	망상균열	1m, 15m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-33-4	내용	망상균열	1m, 15m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-33-5
									
위치	S22	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-33	위치	S22	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-33
내용	망상균열	1m, 15m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-33-6	내용	망상균열	1m, 15m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-33-7
									
위치	S22	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-33	위치	S22	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-33
내용	망상균열	0.8m, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-33-8	내용	망상균열	0.8m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-33-9

									
위치	S22	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-33	위치	S22	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-33
내용	망상균열	0.4m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-33-10	내용	망상균열	0.8m, 15m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-33-11

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-2

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 25m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 2EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-4

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-6
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-8
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-10

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-11	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-12
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-13	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-14
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-15	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-16

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-17	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-18

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-19	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-20

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-35
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-21	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-35-22

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-1	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-2

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-3	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-4

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-6

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-8

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-10

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-11	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-12

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-13	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-14
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-15	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-16
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-17	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-18

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 4EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-19	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-20

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 5EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-21	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-22

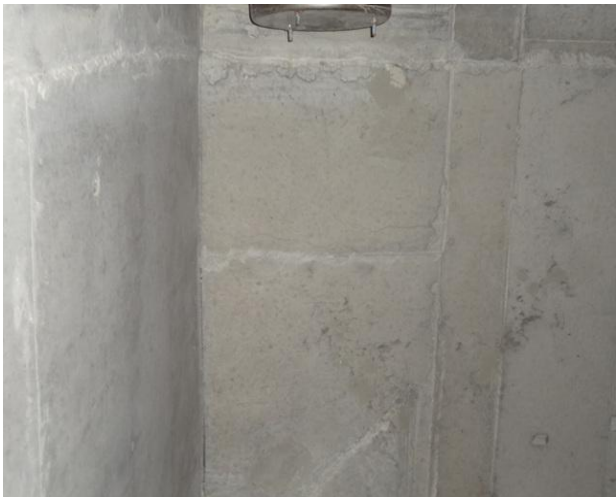
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-23	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-24

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-25	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-26

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-27	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-28

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-29	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-30

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-36	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-36-31	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-1
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-3
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-5

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-6	내용	균열부백태 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-7

									
위치	S17	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-9

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-10	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-11

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-12	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-13

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-14	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-15

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-16	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-17

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-18	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-19
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-20	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-21
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-22	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-23

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-24	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-25

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-26	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-27

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-28	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-29

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-30	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-31
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-37
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-32	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-37-33
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-1	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-2

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-3	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-4

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-6

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-8

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 4EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-10

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-11	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-12

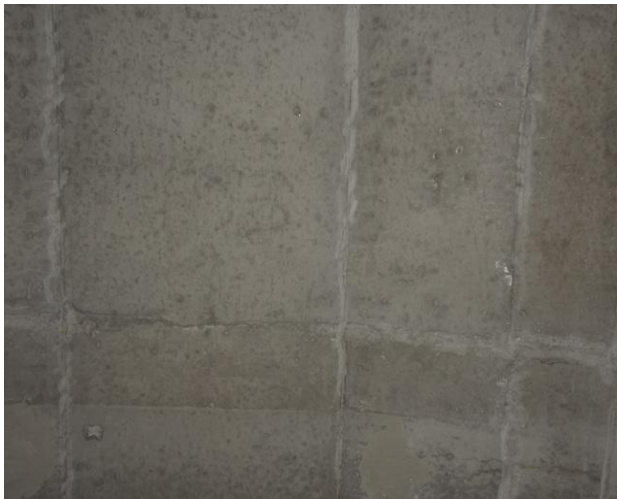
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-13	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-14

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-15	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-16
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-17	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-18
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-19	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-20

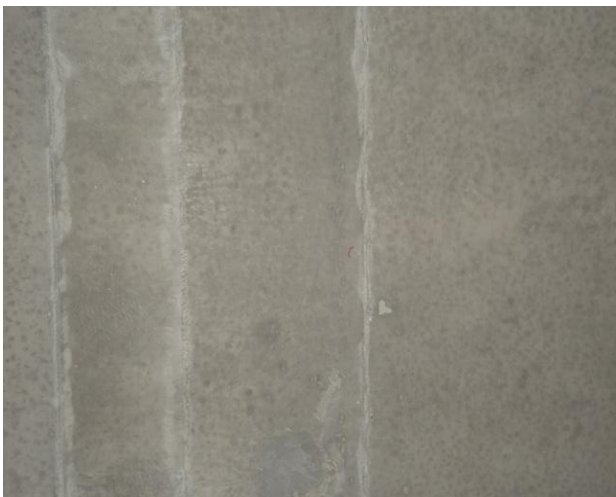
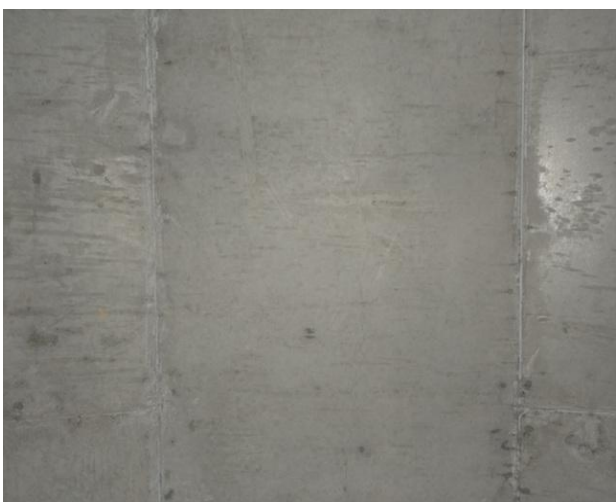
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-21	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-22
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-23	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-24
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-38
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-25	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-38-26

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-2
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-4
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-6

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-8
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-9	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-10
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-11	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-12

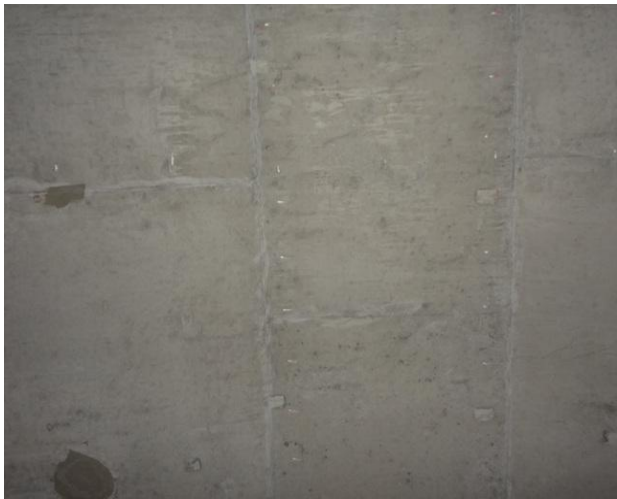
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-13	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-14
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-15	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-16
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-17	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-18

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-39
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-19	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-39-20
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-1	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-2
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-4

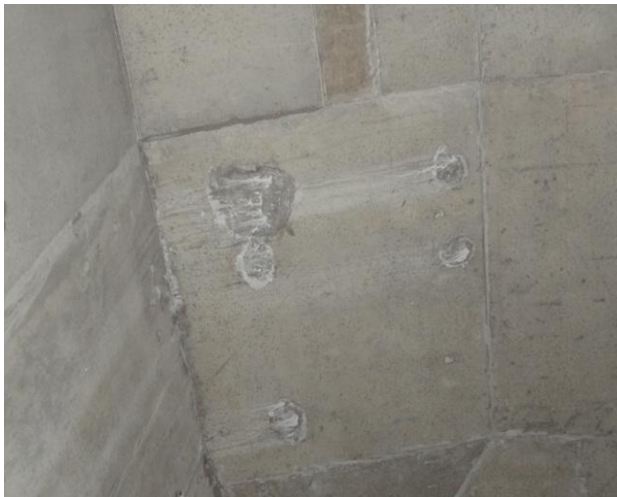
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-6
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-8
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-10

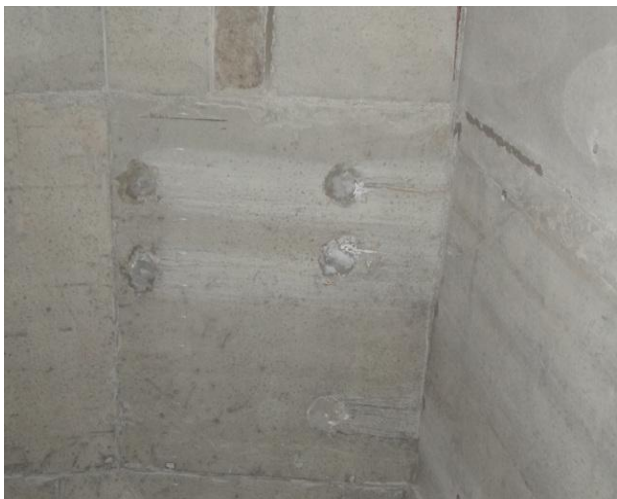
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-11	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-12
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 25m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-13	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 10m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-14
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 10m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-15	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-16

									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-17	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-18
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40	위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-19	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-20
									
위치	S17	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-40	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-40-21	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 25m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-1

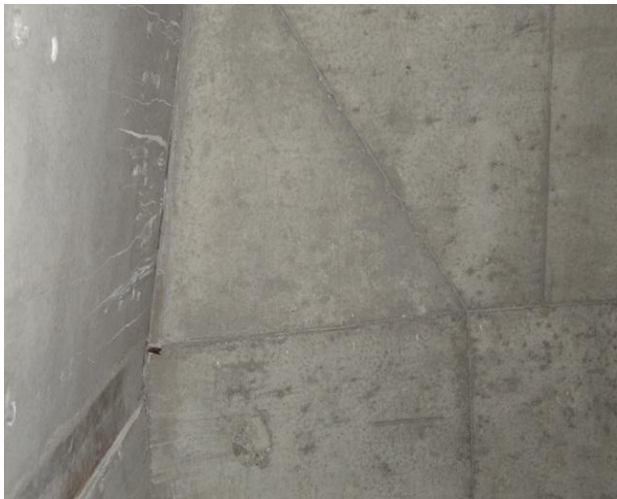
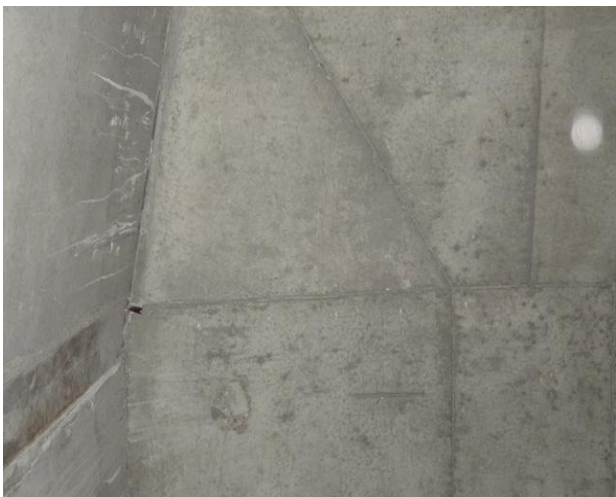
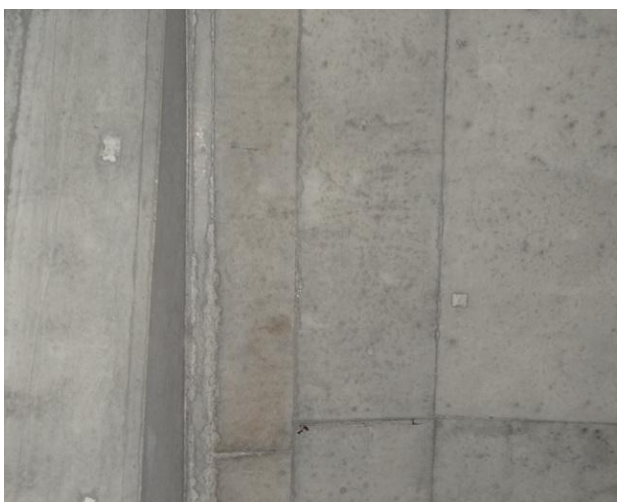
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-3
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-5
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-6	내용	백태 0.2m, 0.2m, 6EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-7

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-9
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41
내용	백태	0.2m, 0.2m, 9EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-10	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-11
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41
내용	백태	0.2m, 0.2m, 6EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-12	내용	백태	0.2m, 0.2m, 5EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-13

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41
내용	백태	0.2m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-14	내용	백태	0.4m, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-15

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41
내용	백태	0.2m, 0.2m, 2EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-16	내용	백태	0.2m, 0.1m, 3EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-17

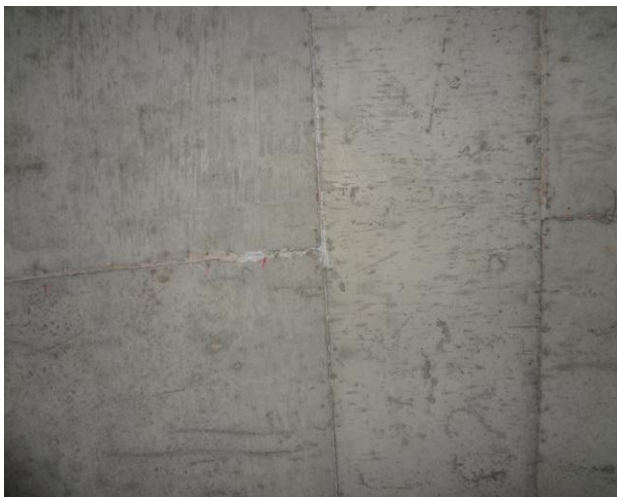
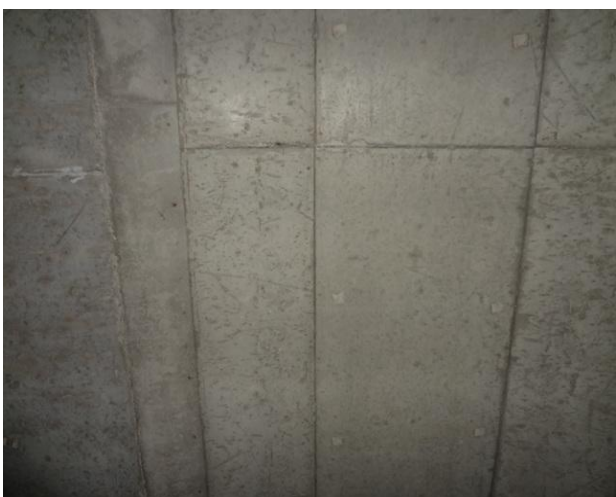
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-18	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-19

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-41	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42
내용	백태	0.2m, 0.2m, 4EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-41-20	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-1
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-3
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 4EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-4	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 4m, 3EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-5

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 5EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-7

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-9

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-10	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-11

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-12	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-13
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-14	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-15
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-16	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-17



위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-18	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-19



위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-20	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-21



위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-22	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-23

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-24	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-25

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-42	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-42-26	내용	누수	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-1

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-3

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-5

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-7

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-8	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-9

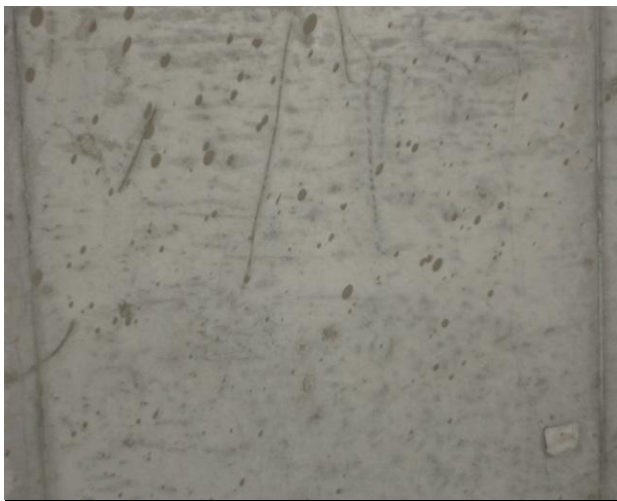
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-10	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-11
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-12	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-13
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-14	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-15

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-16	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-17

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-18	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 4EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-19

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-20	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-21

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-22	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-23
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-24	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-25
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-43	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-43-26	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-1

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-3
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-5
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-7

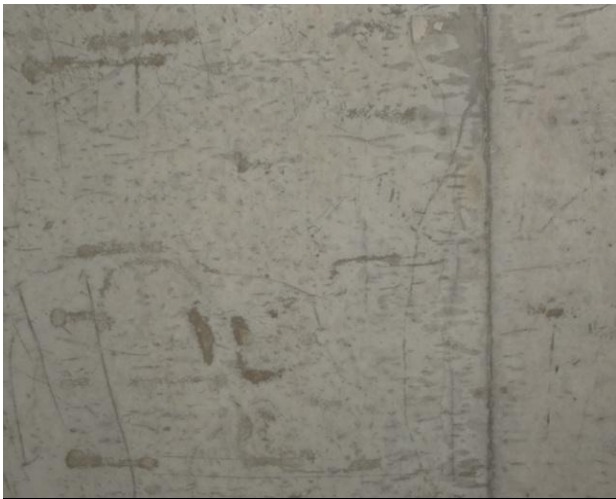
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-8	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-9

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-10	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-11

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-12	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-13

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-14	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 4EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-15
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-16	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-17
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-18	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-19

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-44
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-20	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-44-21
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-45	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-45
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-45-1	내용	백태 0.2m, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-45-2
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-45	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-45
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-45-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-45-4

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-45	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-45
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-45-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-45-6
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-45	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-45
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-45-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-45-8
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-45	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-45
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-45-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-45-10

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-45	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-45
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-45-11	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-45-12
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-45	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-45
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-45-13	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-45-14
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-45	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-45
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-45-15	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-45-16

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-46	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-46
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-46-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-46-2

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-46	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-46
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-46-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-46-4

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-46	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-46
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-46-5	내용	백태 0.2m, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-46-6

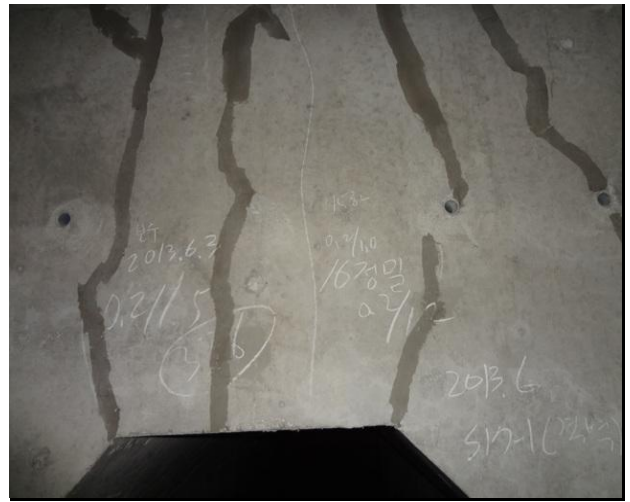
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-46	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-46
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-46-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-46-8

									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-46	위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-46
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-46-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-46-10

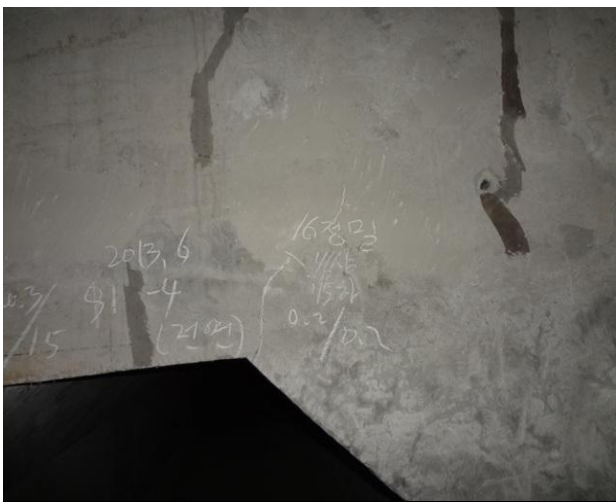
									
위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-46	위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-46
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-46-11	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-46-12



위치	S18	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-46	위치	S19	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-47
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-46-13	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-47-1



위치	S19	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-47	위치	S17	격벽	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-49
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-47-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-49-1



위치	S17	격벽	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-52	위치	P17	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-61
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-52-1	내용	망상균열 1m, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-61-1

									
위치	P17	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-61	위치	P17	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-61
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-61-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-61-3
									
위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-62	위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-62
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-62-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-62-2
									
위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-62	위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-62
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-62-3	내용	망상균열 6m, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-62-4

									
위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-62	위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-62
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-62-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-62-6
									
위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-62	위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-62
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-62-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-62-8
									
위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-62	위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-62
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-62-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-62-10

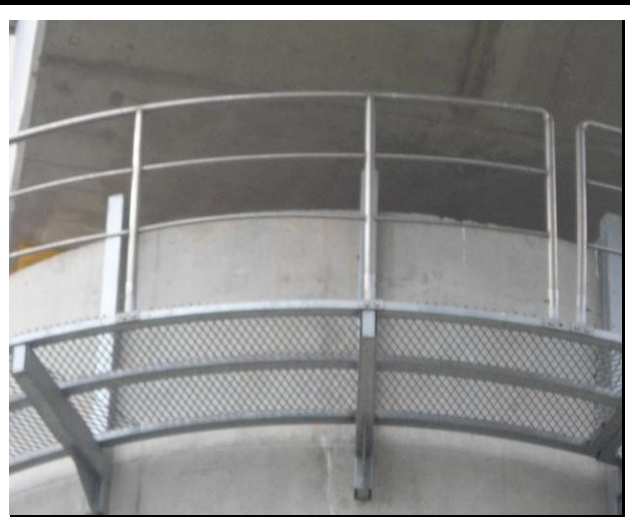
									
위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-62	위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-62
내용	망상균열	3m, 6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-62-11	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 3EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-62-12

									
위치	P19	코핑	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-63	위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-64
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-63-1	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-64-1

									
위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-64	위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-64
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-64-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-64-3



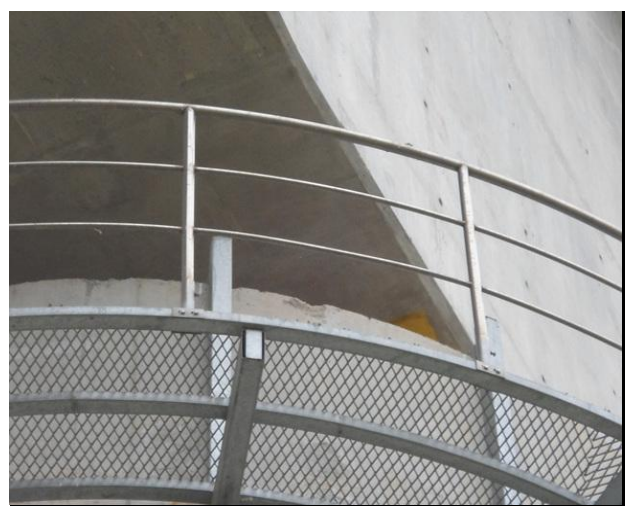
위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-64
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-64-4



위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-64
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-64-5



위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-64
내용	망상균열	0.8m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-64-6



위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-64
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-64-7



위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-64
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-64-8



위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-64
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 3.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-64-9

									
위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-64	위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-64
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-64-10	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-64-11

									
위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-64	위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-64
내용	망상균열	3m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-64-12	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-64-13

									
위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-64	위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-65
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-64-14	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.7m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-65-1



위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-65
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-65-2

위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-65
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-65-3



위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-65
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-65-4

위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-65
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-65-5



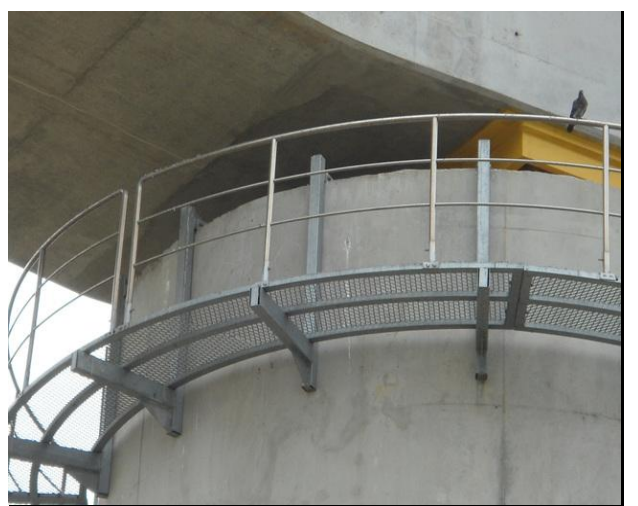
위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-65
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-65-6

위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-65
내용	망상균열 6m, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-65-7



위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-65
내용	망상균열	3.5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-65-8

위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-65
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-65-9



위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-65
내용	망상균열	3m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-65-10

위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-65
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-65-11



위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-65
내용	망상균열	3m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-65-12

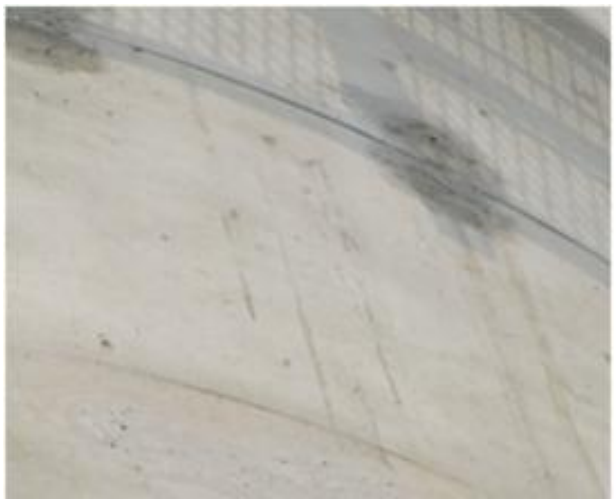
위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-65
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-65-13



위치	P21	코 핑	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-65	위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-66
내용	망상균열	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-65-14	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-66-1

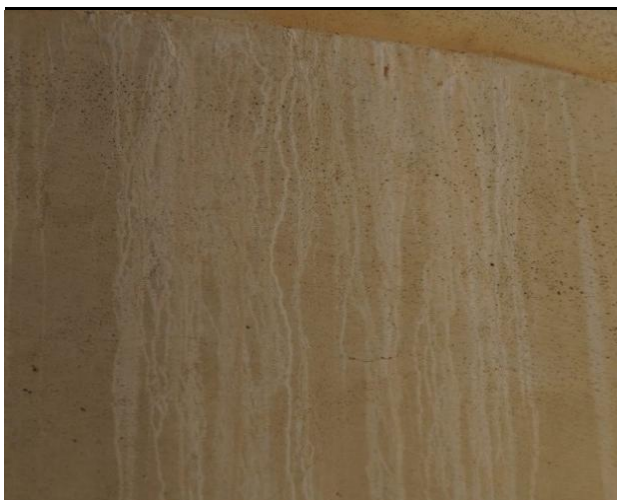


위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-66	위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-66
내용	망상균열	2.5m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-66-2	내용	망상균열	1.5m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-66-3



위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-66	위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-67
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-66-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-67-1

									
위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-67	위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-67
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-67-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-67-3
									
위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-67	위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-67
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-67-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-67-5
									
위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-67	위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-67
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.7m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-67-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-67-7

									
위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-67	위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-68
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-67-8	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-68-1
									
위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-68	위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-68
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-68-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-68-3
									
위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-68	위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-68
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-68-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-68-5



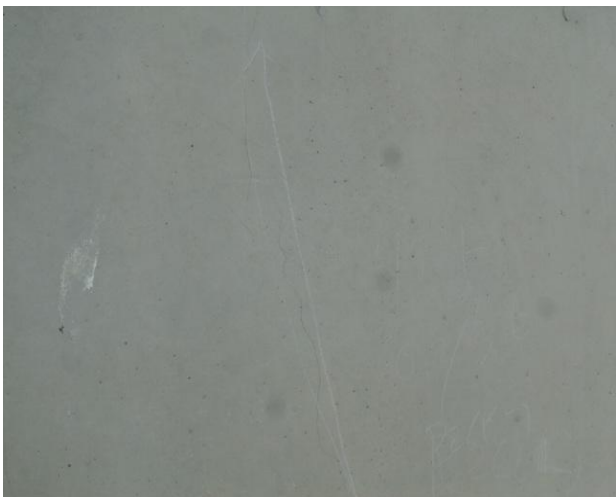
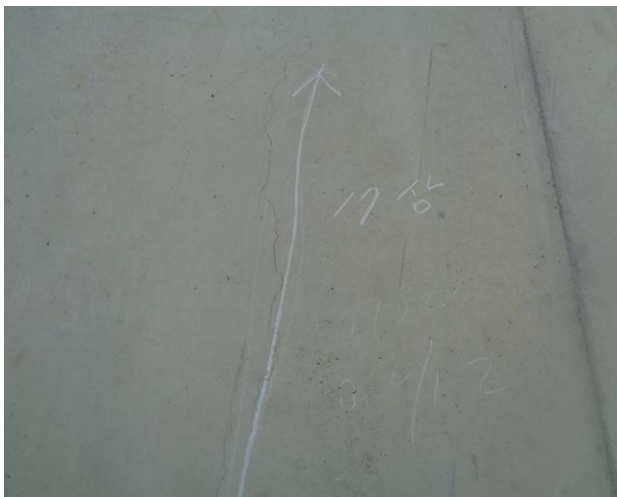
위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-68	위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-68		
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 1EA			연번	HK-오송고가(T2)-미호천-68-6	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.8m, 1EA			연번	HK-오송고가(T2)-미호천-68-7



위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-69	위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-69		
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3.6m, 1EA			연번	HK-오송고가(T2)-미호천-69-1	내용	균열(0.3mm이상) 0.5mm, 2.5m, 1EA			연번	HK-오송고가(T2)-미호천-69-2



위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-69	위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-69
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 1EA			연번	HK-오송고가(T2)-미호천-69-3	내용	백태 0.2m, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-69-4

									
위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-70	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-70
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-70-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-70-2
									
위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-70	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-70
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-70-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-70-4
									
위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-70	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-70
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-70-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-70-6

위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-70	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-70
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-70-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-70-8

위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-70	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-70
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-70-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-70-10

위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-70	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-70
내용	망상균열 1m, 3.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-70-11	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-70-12



위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-70	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-70
내용	망상균열	3m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-70-13	내용	망상균열	3m, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-70-14



위치	P26	코핑	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-70	위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-71
내용	망상균열	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-70-15	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-71-1



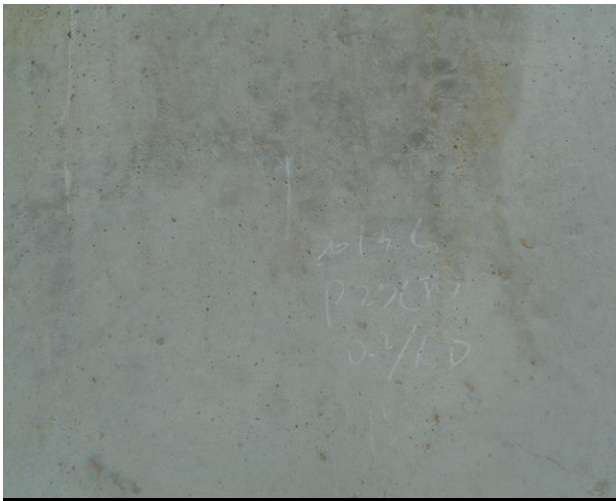
위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-71	위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-71
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-71-2	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-71-3



위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-71	위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-71
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송고가(T2)-미호천-71-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		
									연번
									HK-오송고가(T2)-미호천-71-5

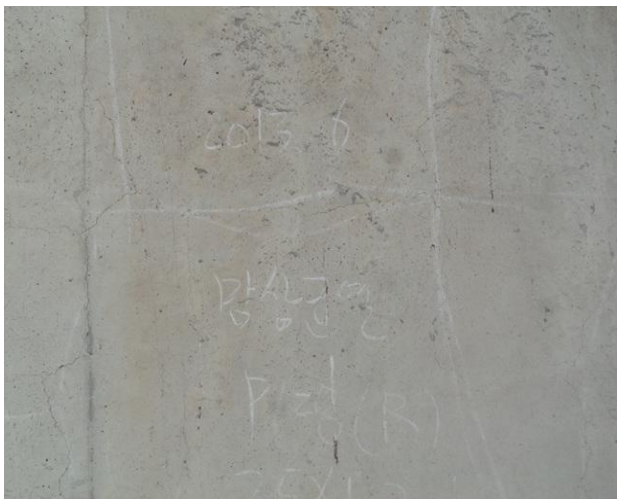


위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-71	위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-71
내용	균열부백태 0.3mm, 1.2m, 1EA			연번	HK-오송고가(T2)-미호천-71-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		
									연번
									HK-오송고가(T2)-미호천-71-7



위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-71	위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-71
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송고가(T2)-미호천-71-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 3EA		
									연번
									HK-오송고가(T2)-미호천-71-9

									
위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-71	위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-71
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-71-10	내용	망상균열 2m, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-71-11
									
위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-71	위치	P28	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-72
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-71-12	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-72-1
									
위치	P28	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-72	위치	P28	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-72
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-72-2	내용	콘크리트파손 0.2m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-72-3

									
위치	P28	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-72	위치	P28	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-72
내용	콘크리트파손 0.2m, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-72-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-72-5
									
위치	P28	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-72	위치	P28	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-72
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-72-6	내용	망상균열 2.5m, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-72-7
									
위치	P28	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-72	위치	P28	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-72
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-72-8	내용	망상균열 1.5m, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-72-9



위치	P28	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-72	위치	P29	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-73
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-72-10	내용	망상균열 2m, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-73-1



위치	P29	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-73	위치	P29	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-73
내용	망상균열 4m, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-73-2	내용	망상균열 1.5m, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-73-3



위치	P29	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-73	위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-75
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-73-4	내용	망상균열 0.4m, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-75-1

									
위치	P32	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-76	위치	P33	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-77
내용	이물질매립	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-76-1	내용	망상균열	0.8m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-77-1

									
위치	P33	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-77	위치	P34	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-78
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-77-2	내용	이물질매립	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-78-1

									
위치	P34	코핑	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-78	위치	P34	코핑	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-78
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-78-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-78-3



위치	P34	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-78	위치	P35	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-79
내용	재료분리	1.5m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-78-4	내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-79-1

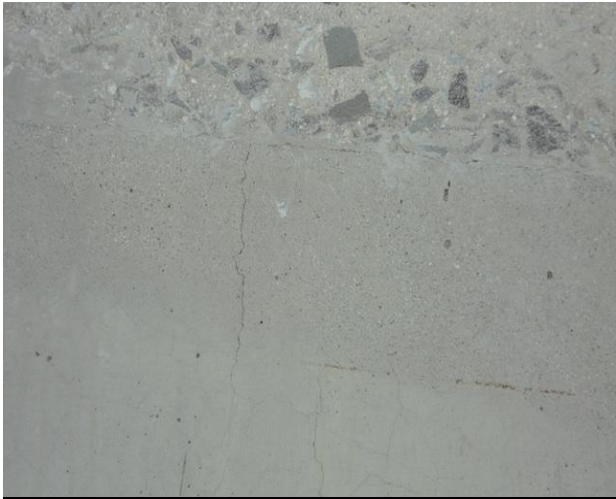


위치	P35	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-79	위치	P38	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-82
내용	콘크리트파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-79-2	내용	망상균열	1m, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-82-1



위치	P39	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-83	위치	P39	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-83
내용	망상균열	1.2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-83-1	내용	망상균열	1.5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-83-2

									
위치	P39	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-83	위치	P39	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-83
내용	망상균열	1.2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-83-3	내용	망상균열	1.2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-83-4
									
위치	P39	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-83	위치	P39	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-83
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-83-5	내용	망상균열	1.2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-83-6
									
위치	P39	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-83	위치	P39	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-83
내용	망상균열	1.5m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-83-7	내용	망상균열	0.6m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-83-8

									
위치	P39	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-83	위치	P39	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-83
내용	망상균열	1.5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-83-9	내용	망상균열	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-83-10

									
위치	P39	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-83	위치	P39	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-83
내용	망상균열	1.5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-83-11	내용	망상균열	1.5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-83-12

									
위치	P39	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-83	위치	P40	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-84
내용	망상균열	1.5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-83-13	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-84-1

									
위치	P40	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-84	위치	P40	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-84
내용	망상균열	1.2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-84-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-84-3


									
위치	P40	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-84	위치	P40	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-84
내용	망상균열	1.2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-84-4	내용	망상균열	1.5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-84-5

									
위치	P40	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-84	위치	P40	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-84
내용	망상균열	0.8m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-84-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-84-7

									
위치	P41	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-85	위치	P41	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-85
내용	망상균열	1.2m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-85-1	내용	망상균열	0.8m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-85-2

									
위치	P41	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-85	위치	P41	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-85
내용	망상균열	1.2m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-85-3	내용	망상균열	1.2m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-85-4

									
위치	P41	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-85	위치	P42	코핑	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-86
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-85-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-미호천-86-1

									
위치	P42	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-86	위치	P42	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-86
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-86-2	내용	망상균열 1m, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-86-3
									
위치	P44	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-88	위치	P44	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-88
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-88-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-88-2
									
위치	A2	구체	도면번호	HK-오송고가(T2)-미호천-89	위치	#N/A	#N/A	도면번호	#N/A
내용	망상균열 1m, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-미호천-89-1	내용	#N/A	#N/A	연번	#N/A