

10. 오송고가(T1)미호천

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

1.전경사진



교량 상부 전경



교량 측면 전경



박스내부 전경 (1)



박스내부 전경 (2)



하부구조 전경 (1)

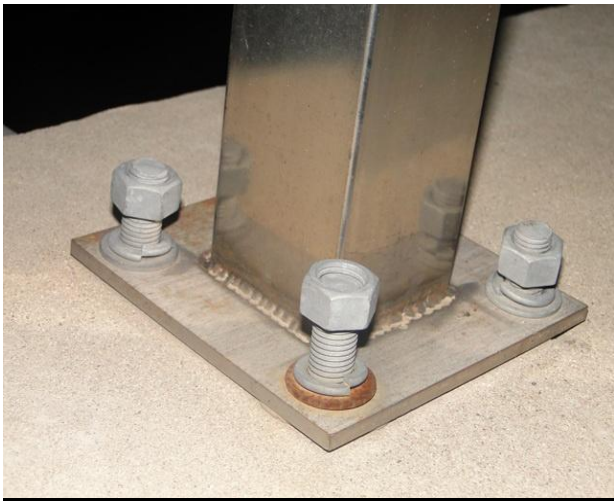


하부구조 전경 (2)

2.현황사진



위치	S12	보도부	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-1	위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-2
내용	뒹개파손	--, --, 3EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-1-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-2-1



위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-3	위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-3
내용	볼트이완	--, --, 4EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-3-1	내용	볼트이완	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-3-2



위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-3	위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-3
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-3-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 25EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-3-4



위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-3	위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-4
내용	볼트이완	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-3-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-4-1	



위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-4	위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-4
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.5m, 1EA			연번	HK-오송고가(T1)-미호천-4-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 2EA		
				연번	HK-오송고가(T1)-미호천-4-3				



위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-4	위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-5
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.2m, 2EA			연번	HK-오송고가(T1)-미호천-4-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.5m, 1EA		
				연번					

									
위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-5	위치	S12	보도부	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-6
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-5-2	내용	뒹개파손 --, --, 3EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-6-1

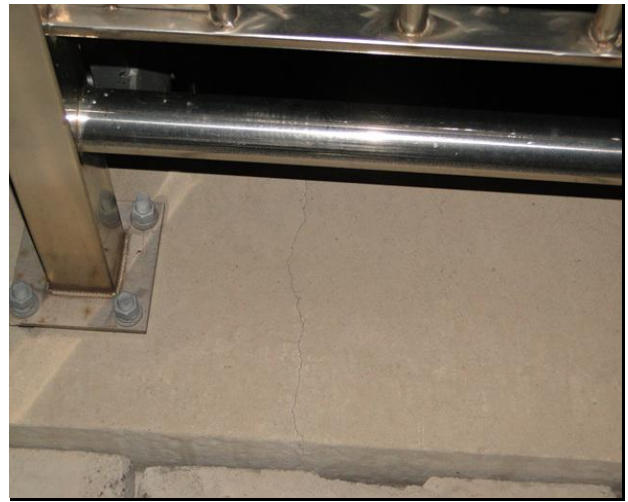
									
위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-6	위치	S12	보도부	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-6
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-6-2	내용	뒹개파손 --, --, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-6-3

									
위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-6	위치	S12	보도부	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-7
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-6-4	내용	뒹개불량 --, --, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-7-1



위치	S12	보도부	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-7
내용	뒹개볼량	--, --, 4EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-7-2

위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-7
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-7-3



위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-8
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-8-1

위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-8
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.5m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-8-2

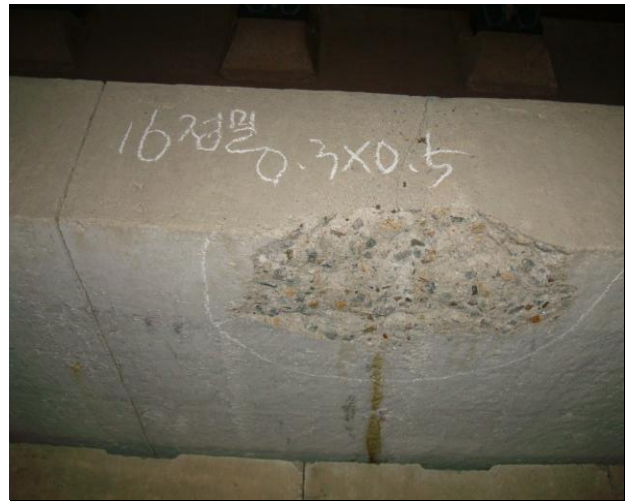


위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-9
내용	볼트이완	--, --, 4EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-9-1

위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-9
내용	볼트이완	--, --, 19EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-9-2



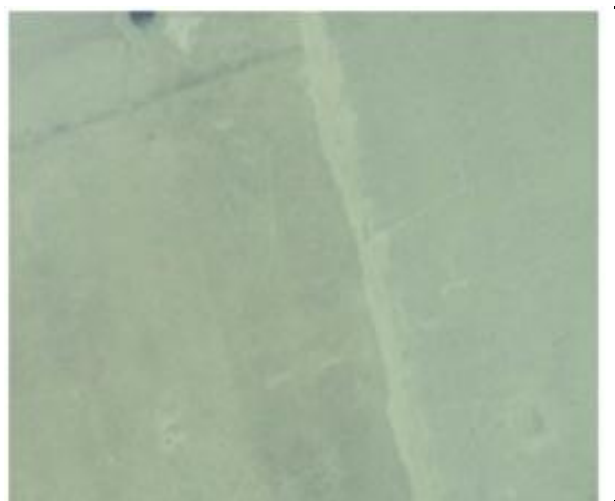
위치	S12	보도부	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-9	위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-9
내용	뒹개파손	--, --, 12EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-9-3	내용	볼트이완	--, --, 6EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-9-4



위치	S12	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-9	위치	S14	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-14
내용	콘크리트파손	0.2m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-9-5	내용	콘크리트파손	0.3m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-14-1



위치	S16	방호벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-16	위치	S17	보도부	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-17
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-16-1	내용	뒹개파손	--, --, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-17-1

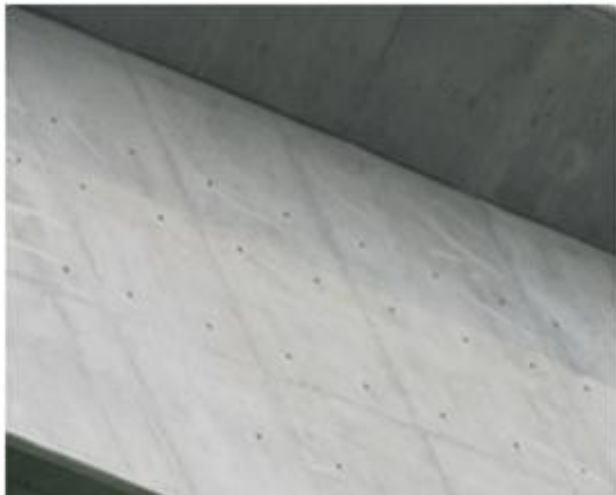
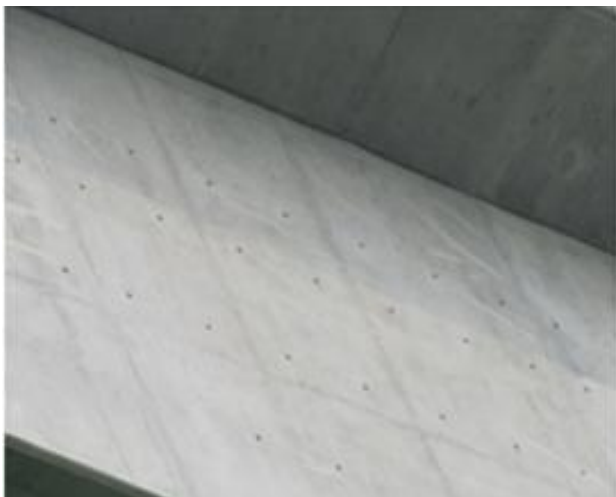
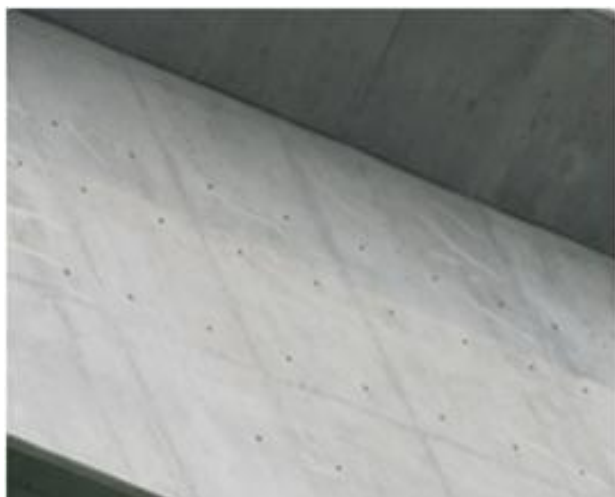
									
위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26	위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-2
									
위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26	위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-4
									
위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26	위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-6

									
위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26	위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26
내용	콘크리트파손 0.3m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 5EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-8
									
위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26	위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26
내용	균열부백태 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-9	내용	망상균열 3m, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-10
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26	위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-11	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-12

									
위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26	위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-13	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-14
									
위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26	위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-15	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-16
									
위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-17	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-18

									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-19	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-20
									
위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26
내용	재료분리	0.3m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-21	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-22
									
위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 4EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-23	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-24

									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26	위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-26
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-25	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-26-26
									
위치	S12	좌측캔틀레버	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-27	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28
내용	거푸집미제거 --, --, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-27-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-1
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-3

									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-5
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28	위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-7
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28	위치	S12	우측캔틸레버	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-8	내용	콘크리트파손 0.1m, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-9

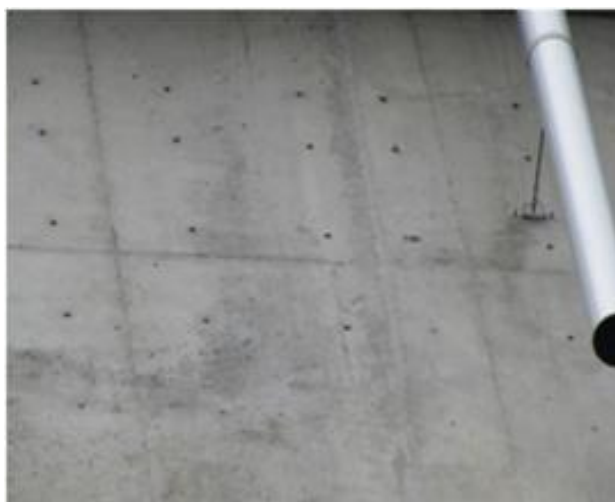
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-10	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-11
									
위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28	위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28
내용	이물질매립 0.4m, 1.4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-12	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-13
									
위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28	위치	S12	우측캔틸레버	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28
내용	재료분리 0.2m, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-14	내용	콘크리트파손 0.2m, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-15



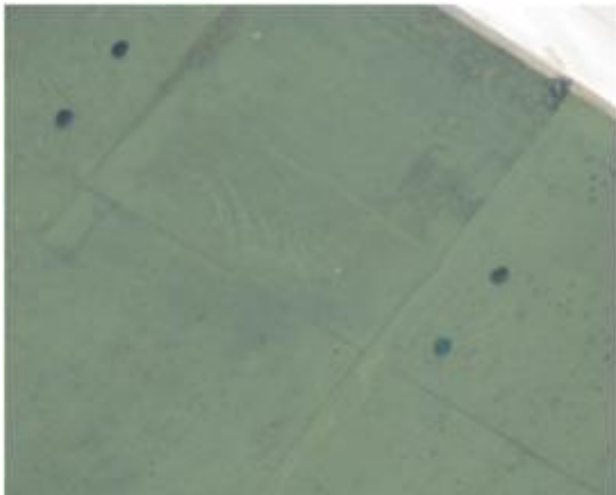
위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28
내용	콘크리트파손	0.2m, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-16	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-17



위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28	위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28
내용	재료분리	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-18	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-19

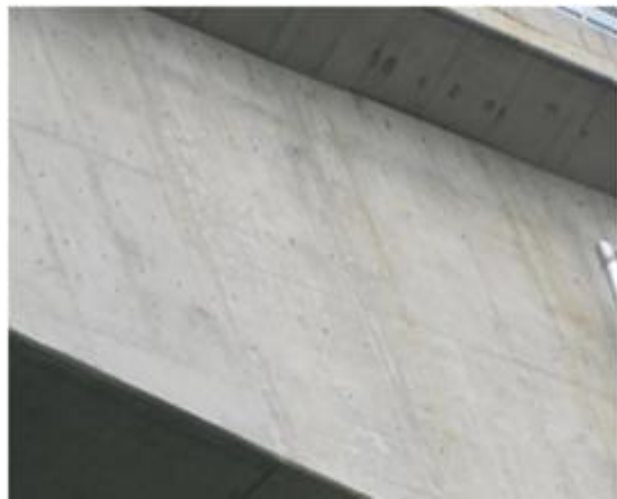


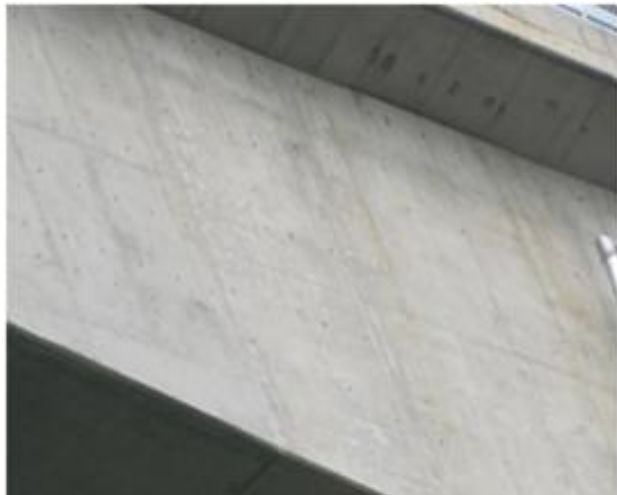
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28
내용	재료분리	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-20	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-21

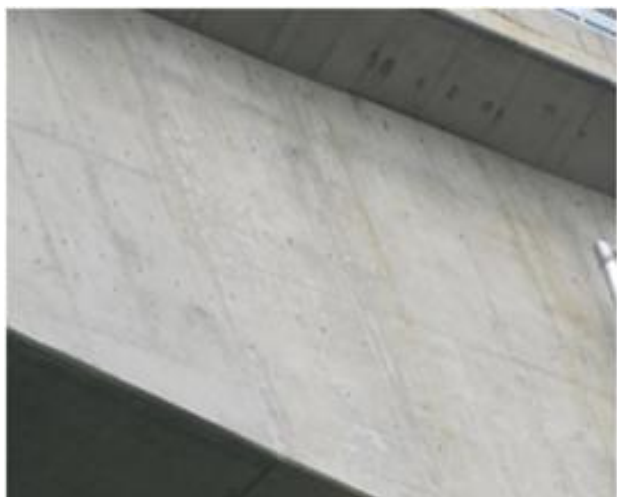
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 5EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-22	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-23
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-24	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-25
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 5EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-26	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-27

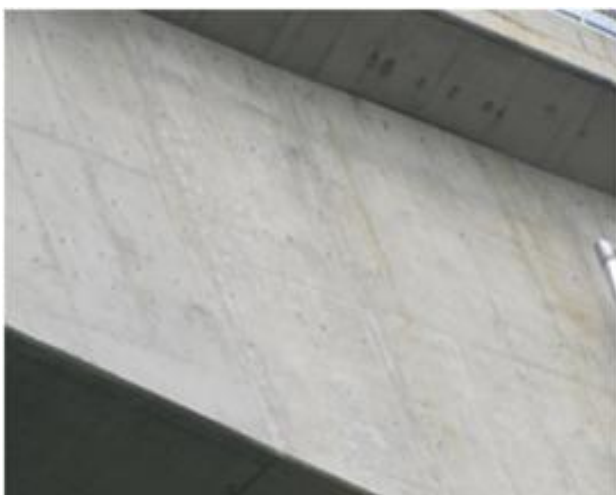
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-28	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-29

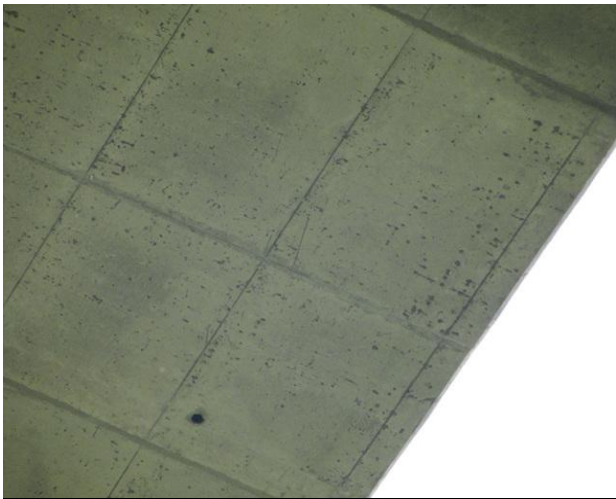
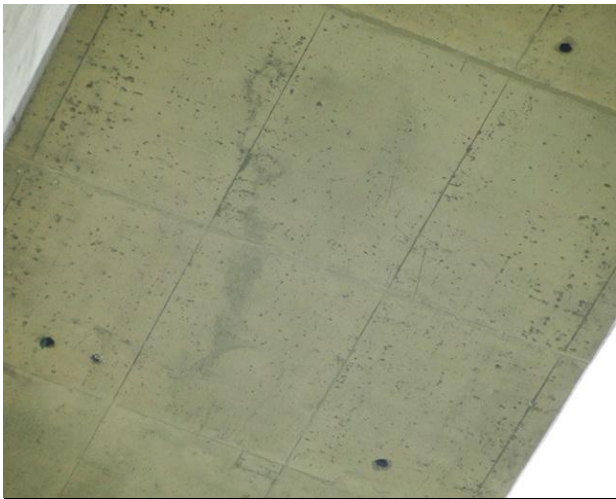
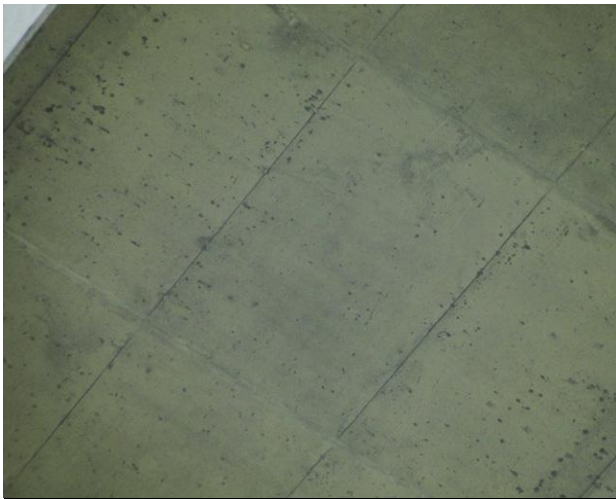
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-28	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-28-30	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 6EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-1

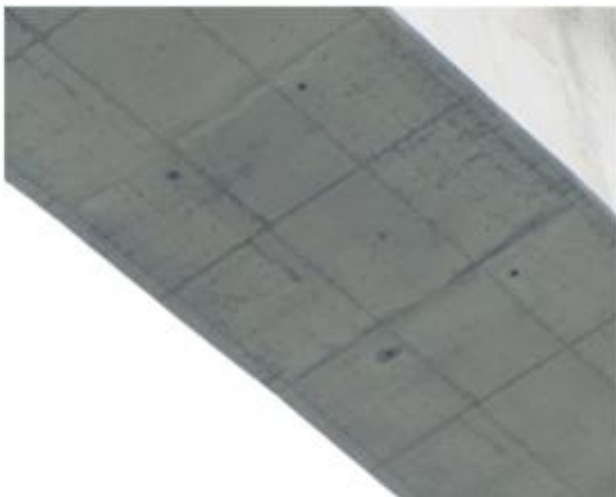
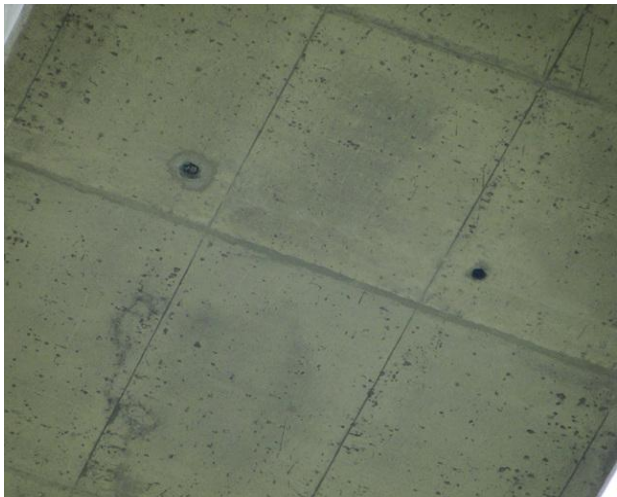
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29	위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-3

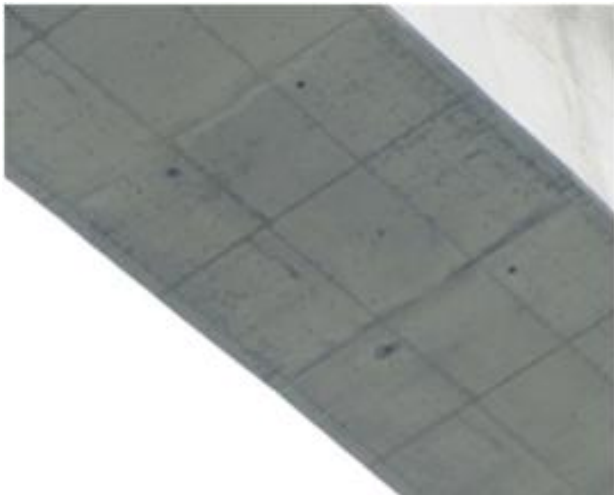
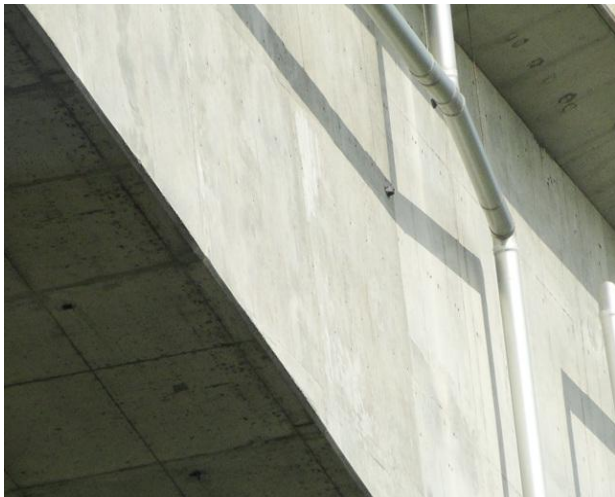
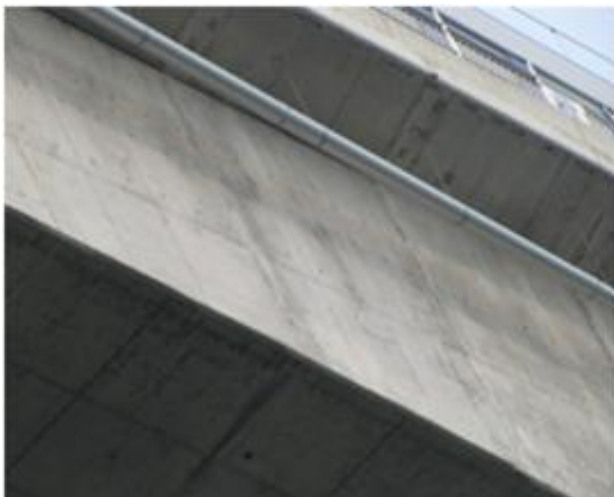
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-5

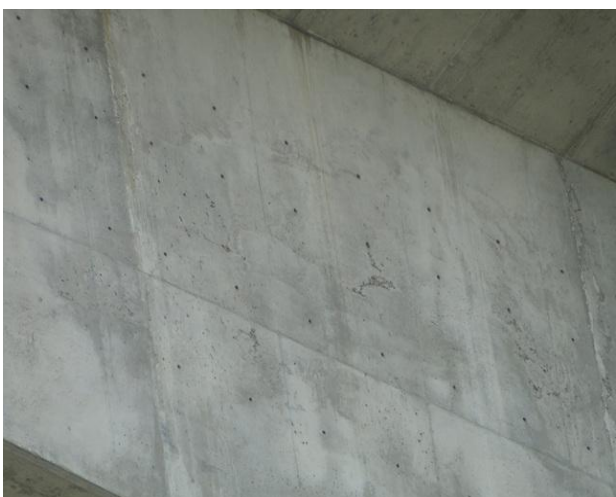
									
위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29	위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29
내용	재료분리	0.6m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-6	내용	재료분리	0.1m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-7

									
위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29	위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-8	내용	콘크리트파손 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-9

									
위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29	위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-10	내용	재료분리	0.4m, 0.7m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-11
									
위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29	위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-12	내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-13
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29	위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29
내용	재료분리	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-14	내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-15

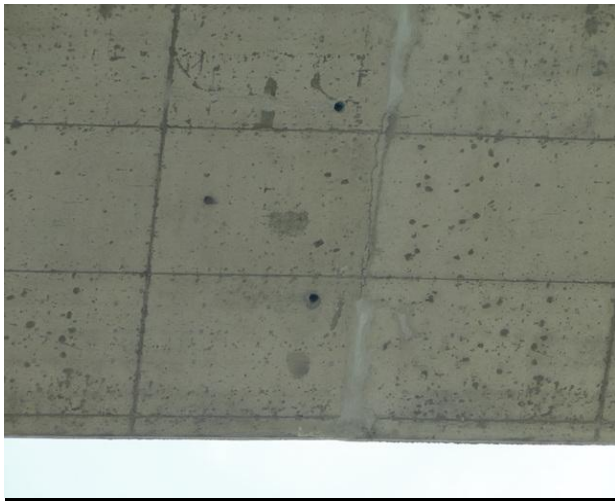
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 2m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-16	내용	재료분리	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-17
									
위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29	위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29
내용	재료분리	1m, 1.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-18	내용	콘크리트파손	0.2m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-19
									
위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-20	내용	재료분리	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-21

									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29
내용	망상균열	2m, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-22	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-23
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29	위치	S12	우측캔틸레버	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 2m, 21EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-24	내용	콘크리트파손	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-25
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-26	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-27

									
위치	S12	좌측캔틀레버	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-29	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	거푸집미제거	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-29-28	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-1
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30	위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-2	내용	재료분리	0.5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-3
									
위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30	위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	재료분리	0.5m, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-4	내용	재료분리	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-5

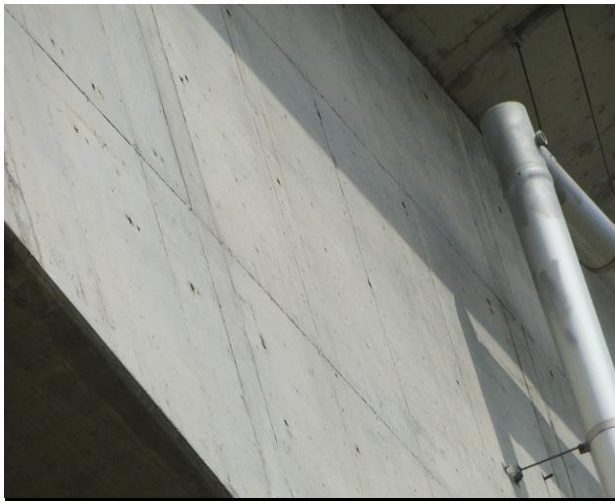
									
위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	재료분리	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-6	내용	망상균열	4m, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-7
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	이물질매립	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-9
									
위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	재료분리	0.3m, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-10	내용	망상균열	4m, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-11

									
위치	S12	우측캔틸레버	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30	위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	백태	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-12	내용	재료분리	0.1m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-13
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30	위치	S12	우측캔틸레버	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	재료분리	0.2m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-14	내용	콘크리트파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-15
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30	위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-16	내용	재료분리	0.4m, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-17

									
위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30	위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	재료분리	0.3m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-18	내용	거푸집미제거	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-19
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1.5m, 5EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-20	내용	이물질매립	0.1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-21
									
위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	재료분리	0.2m, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-22	내용	재료분리	1m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-23

									
위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	재료분리	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-24	내용	재료분리	5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-25

									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-26	내용	재료분리	0.2m, 0.2m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-27

									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	재료분리	1m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-28	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 7EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-29

									
위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30	위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-30	내용	재료분리	0.3m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-31
									
위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30	위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	재료분리	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-32	내용	재료분리	0.2m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-33
									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30	위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-30
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-34	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-30-35



위치	S14	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-34	위치	S14	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-34
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-34-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-34-2

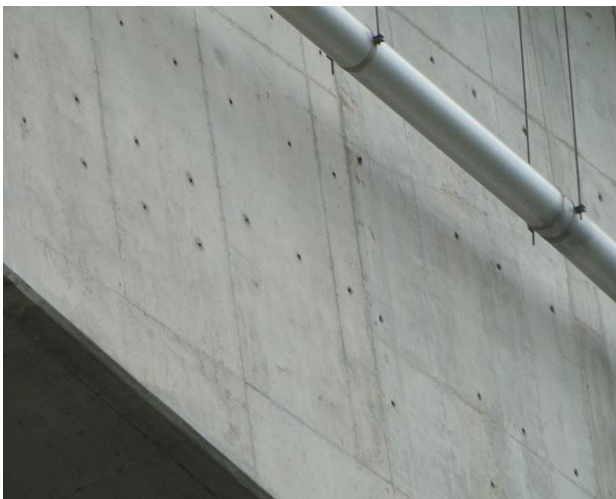


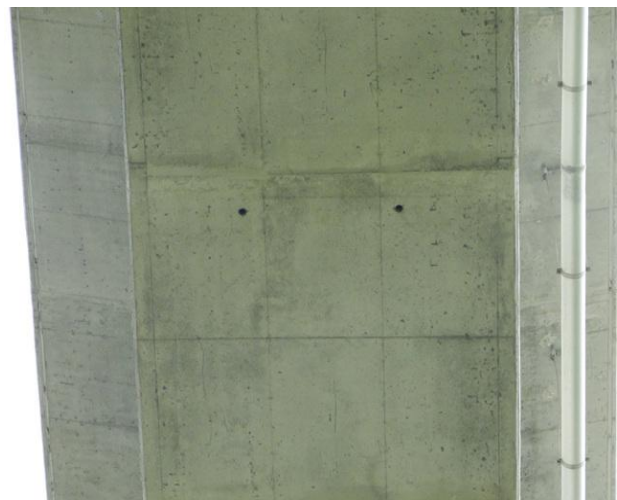
위치	S14	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-34	위치	S14	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-34
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-34-3	내용	망상균열 1m, 10m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-34-4

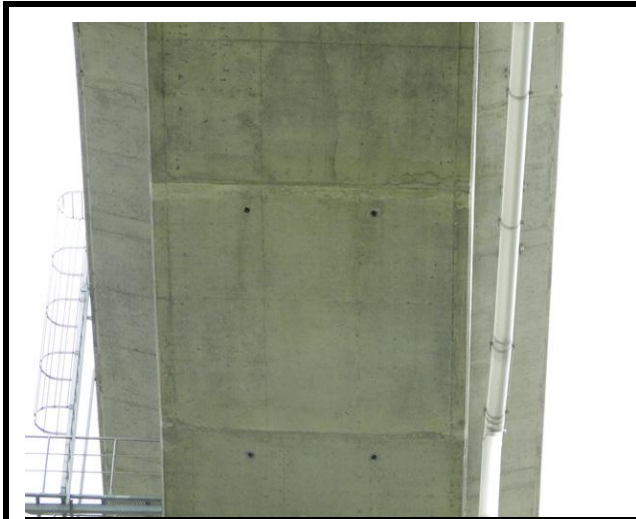


위치	S14	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-34	위치	S14	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-34
내용	거푸집미제거 --, --, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-34-5	내용	재료분리 0.3m, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-34-6

									
위치	S14	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-34	위치	S14	좌측캔틀레버	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-34
내용	재료분리	0.4m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-34-7	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-34-8

									
위치	S14	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-34	위치	S14	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-34
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-34-9	내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-34-10

									
위치	S14	좌측캔틀레버	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-34	위치	S14	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-34
내용	백태	0.2m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-34-11	내용	콘크리트파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-34-12



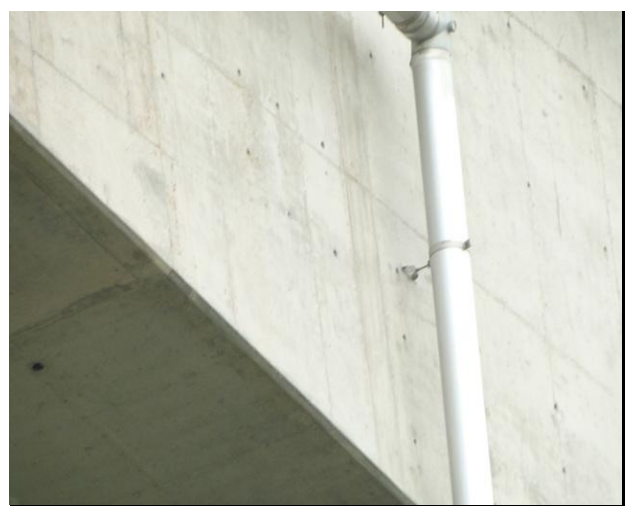
위치	S14	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-34
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-34-13



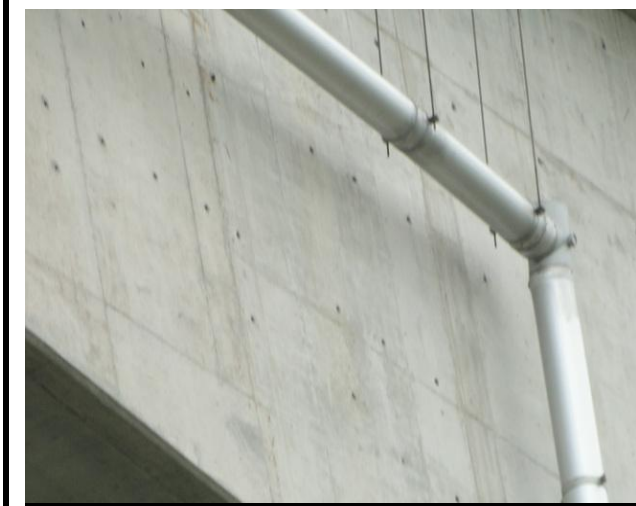
위치	S14	좌측캔틀레버	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-34
내용	백태	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-34-14



위치	S14	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-34
내용	재료분리	0.5m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-34-15



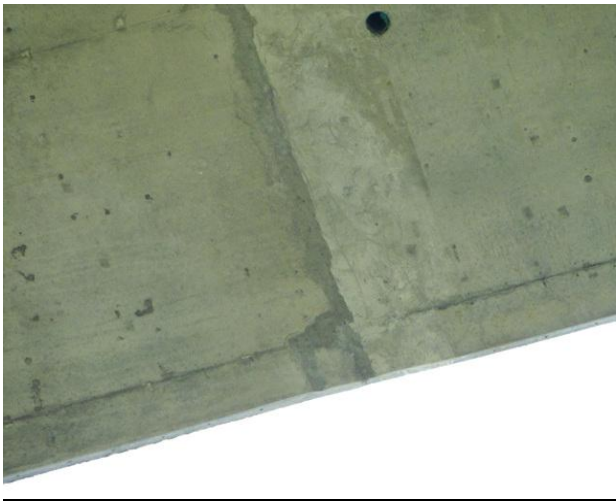
위치	S14	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-34
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-34-16

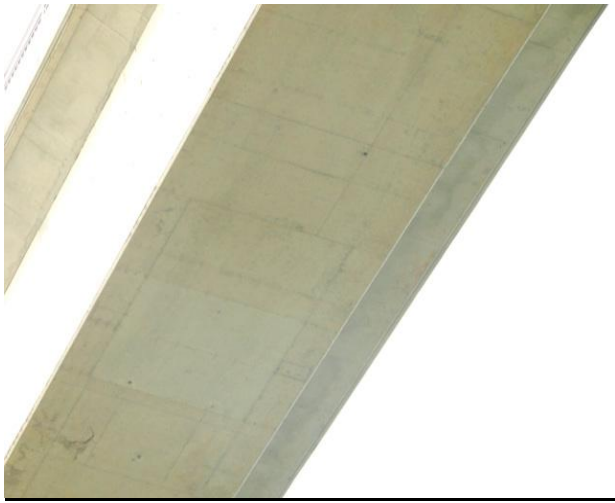


위치	S14	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-34
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-34-17



위치	S14	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-35
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-35-1

									
위치	S14	좌측캔틀레버	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-35	위치	S14	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-35
내용	콘크리트파손 0.5m, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-35-2	내용	콘크리트파손 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-35-3
									
위치	S14	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-35	위치	S14	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-35
내용	콘크리트파손 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-35-4	내용	콘크리트파손 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-35-5
									
위치	S14	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-35	위치	S14	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-35
내용	재료분리 0.1m, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-35-6	내용	재료분리 0.5m, 0.7m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-35-7

									
위치	S14	좌측캔틀레버	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-35	위치	S14	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-36
내용	백태	0.1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-35-8	내용	재료분리	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-36-1
									
위치	S14	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-36	위치	S14	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-36
내용	이물질매립	0.5m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-36-2	내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-36-3
									
위치	S15	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-37	위치	S15	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-37
내용	이물질매립	0.1m, 1.5m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-37-1	내용	이물질매립	1m, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-37-2

									
위치	S15	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-37	위치	S15	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-37
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-37-3	내용	재료분리	0.2m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-37-4
									
위치	S15	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-37	위치	S16	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38
내용	재료분리	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-37-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-1
									
위치	S16	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38	위치	S16	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.7m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-2	내용	이물질매립	0.1m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-3

									
위치	S16	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38	위치	S16	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.7m, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-4	내용	이물질매립 0.1m, 2.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-5

									
위치	S16	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38	위치	S16	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38
내용	재료분리	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-6	내용	재료분리	0.5m, 7m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-7

									
위치	S16	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38	위치	S16	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38
내용	콘크리트파손 0.2m, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-8	내용	이물질매립 0.1m, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-9

									
위치	S16	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38	위치	S16	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38
내용	이물질매립	0.1m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-10	내용	이물질매립	0.1m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-11

									
위치	S16	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38	위치	S16	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38
내용	이물질매립	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-12	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-13

									
위치	S16	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38	위치	S16	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38
내용	이물질매립	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-14	내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-15

									
위치	S16	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38	위치	S16	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38
내용	콘크리트파손 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-16	내용	이물질매립 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-17

									
위치	S16	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38	위치	S16	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38
내용	철근노출 0.1m, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-18	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-19

									
위치	S16	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-38	위치	S17	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-39
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-38-20	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-39-1



위치	S17	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-39
내용	단차	--, 3.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-39-2



위치	S17	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-39
내용	재료분리	0.8m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-39-3



위치	S17	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-39
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-39-4



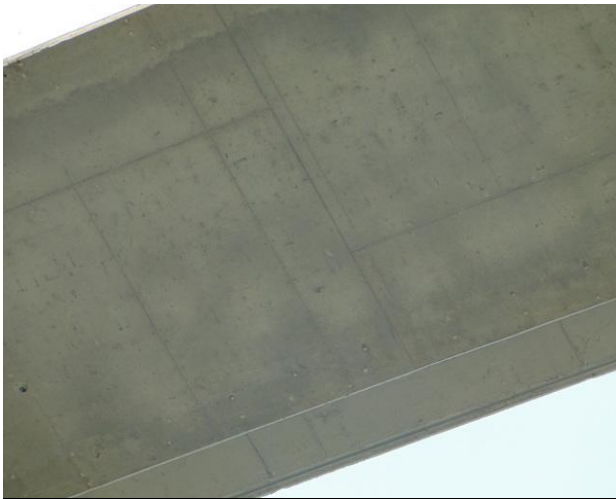
위치	S17	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-39
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.7m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-39-5



위치	S17	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-39
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-39-6



위치	S17	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-39
내용	이물질매립	0.8m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-39-7

									
위치	S17	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-39	위치	S17	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-39
내용	이물질매립	0.4m, 1.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-39-8	내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-39-9
									
위치	S17	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-39	위치	S17	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-39
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-39-10	내용	재료분리	0.1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-39-11
									
위치	S17	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-39	위치	S17	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-39
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-39-12	내용	이물질매립	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-39-13

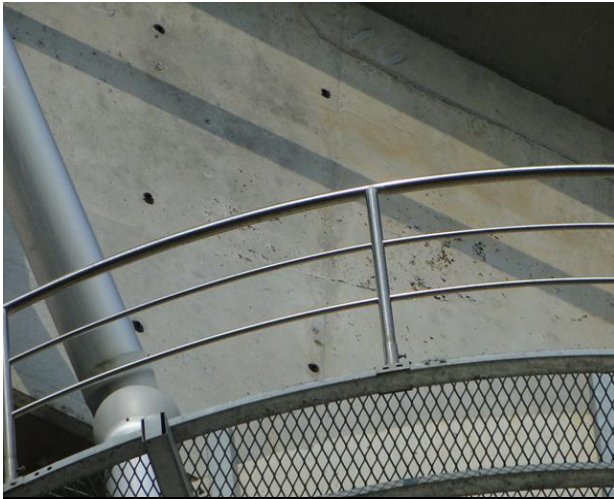
									
위치	S17	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-39	위치	S17	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-39
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-39-14	내용	재료분리	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-39-15
									
위치	S18	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40	위치	S18	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40
내용	재료분리	0.5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-1	내용	이물질매립	0.2m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-2
									
위치	S18	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40	위치	S18	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40
내용	이물질매립	0.2m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-3	내용	이물질매립	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-4

									
위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40	위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-5	내용	이물질매립	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-6
									
위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40	위치	S18	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40
내용	재료분리	1m, 6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-7	내용	이물질매립	0.2m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-8
									
위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40	위치	S18	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40
내용	재료분리	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-9	내용	이물질매립	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-10

									
위치	S18	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40	위치	S18	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40
내용	이물질매립	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-11	내용	이물질매립	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-12

									
위치	S18	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40	위치	S18	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40
내용	이물질매립	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-13	내용	이물질매립	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-14

									
위치	S18	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40	위치	S18	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40
내용	이물질매립	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-15	내용	이물질매립	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-16



위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-17

위치	S18	좌측캔틀레버	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-40
내용	재료분리	0.6m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-40-18



위치	S19	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-41
내용	콘크리트파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-41-1

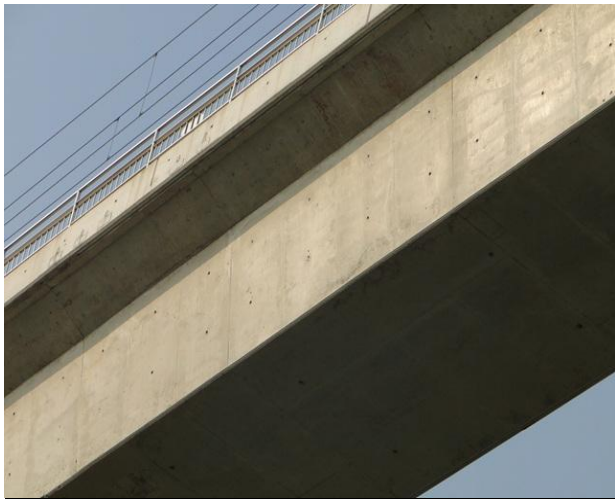
위치	S19	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-41
내용	재료분리	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-41-2



위치	S19	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-41
내용	재료분리	1m, 0.7m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-41-3

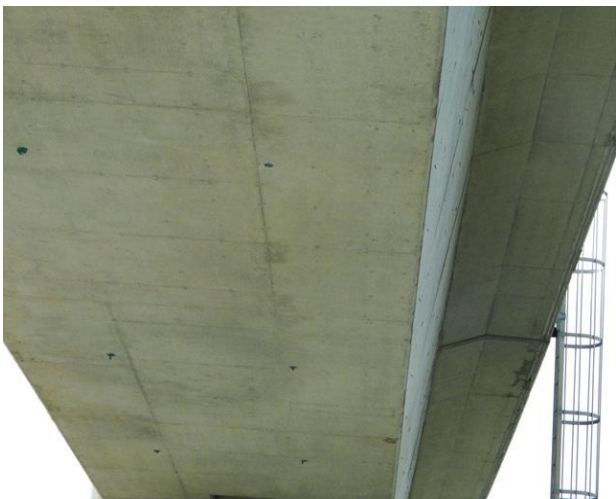
위치	S20	좌측캔틀레버	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-42
내용	거푸집미제거	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-42-1

									
위치	S20	좌측캔틀레버	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-42	위치	S20	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-42
내용	재료분리	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-42-2	내용	재료분리	2.4m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-42-3

									
위치	S20	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-42	위치	S20	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-42
내용	재료분리	0.5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-42-4	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 3.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-42-5

									
위치	S20	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-42	위치	S20	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-42
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 10m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-42-6	내용	재료분리	2.4m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-42-7

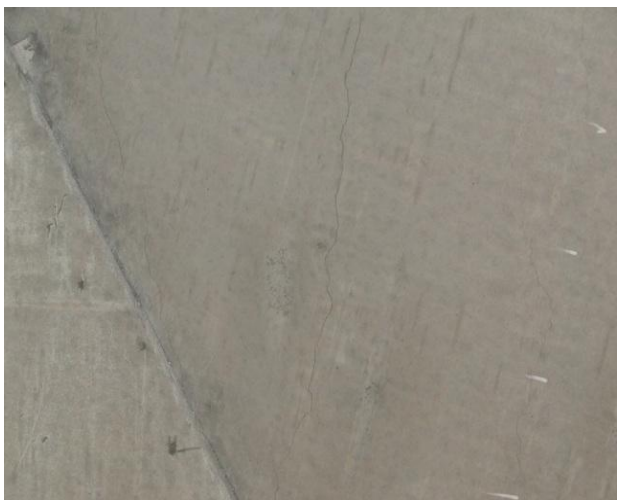
									
위치	S20	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-42	위치	S20	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-42
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-42-8	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-42-9
									
위치	S21	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-43	위치	S21	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-43
내용	콘크리트파손 0.2m, 0.2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-43-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-43-2
									
위치	S21	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-43	위치	S21	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-43
내용	거푸집미제거 --, --, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-43-3	내용	재료분리 0.1m, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-43-4

									
위치	S22	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-44	위치	S22	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-44
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-44-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-44-2
									
위치	S22	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-44	위치	S22	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-44
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-44-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-44-4
									
위치	S22	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-44	위치	S22	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-44
내용	백태	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-44-5	내용	재료분리	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-44-6

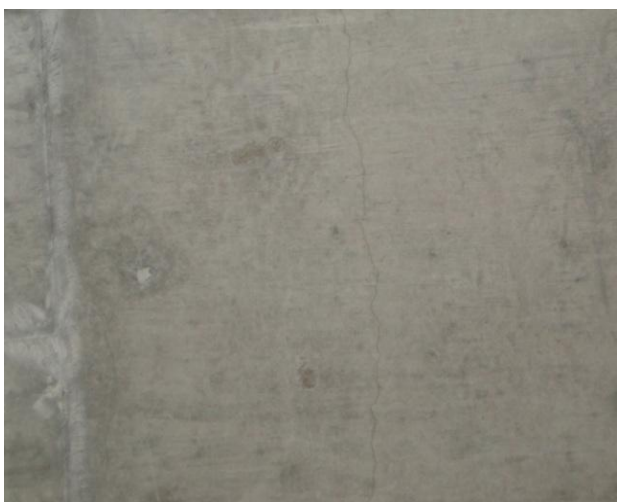
									
위치	S22	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-44	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-45
내용	철근노출	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-44-7	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-45-1

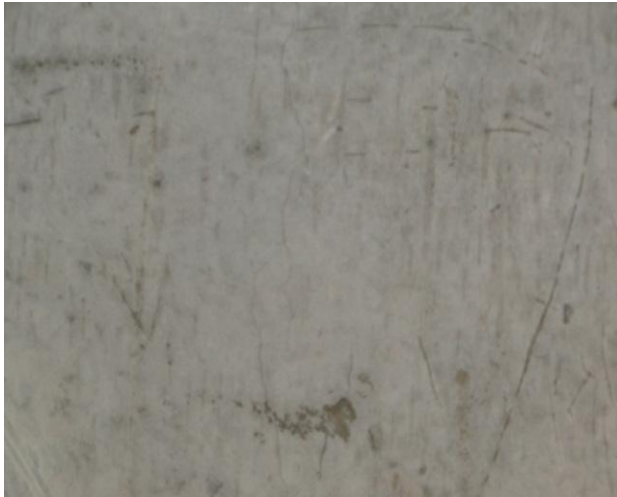
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-45	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-45
내용	백태	0.2m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-45-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-45-3

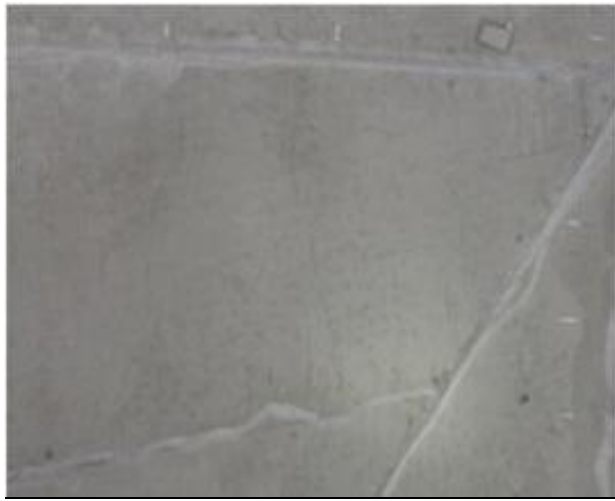
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-45	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-45
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-45-4	내용	백태	0.2m, 0.2m, 3EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-45-5

									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-45	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-45
내용	백태	0.2m, 0.2m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-45-6	내용	백태	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-45-7
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-45	위치	S12	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-45
내용	백태	0.2m, 0.2m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-45-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-45-9
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-46	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-46
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-46-1	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-46-2

									
위치	S12	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-46	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-46
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-46-3	내용	백태 0.2m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-46-4
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-46	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-47
내용	백태 0.2m, 0.2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-46-5	내용	백태 0.1m, 0.1m, 5EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-47-1
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-47	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-47
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-47-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 40m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-47-3

									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-47	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-47
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-47-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-47-5
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-47	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-48
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-47-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-48-1
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-48	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-48
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-48-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 40m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-48-3

									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-48	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-48
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-48-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-48-5
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-49	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-49
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-49-1	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-49-2
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-49	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-49
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 40m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-49-3	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-49-4

									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-49	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-49
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-49-5	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-49-6
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-49	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-49
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-49-7	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-49-8
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-49	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-49
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-49-9	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-49-10

									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-49	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-50
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-49-11	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-50-1
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-50	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-50
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-50-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-50-3
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-50	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-50
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-50-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-50-5

									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-50	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-50
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-50-6	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-50-7
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-50	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-50
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-50-8	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-50-9
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-50	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-51
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-50-10	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-51-1

									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-51	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-51
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-51-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-51-3

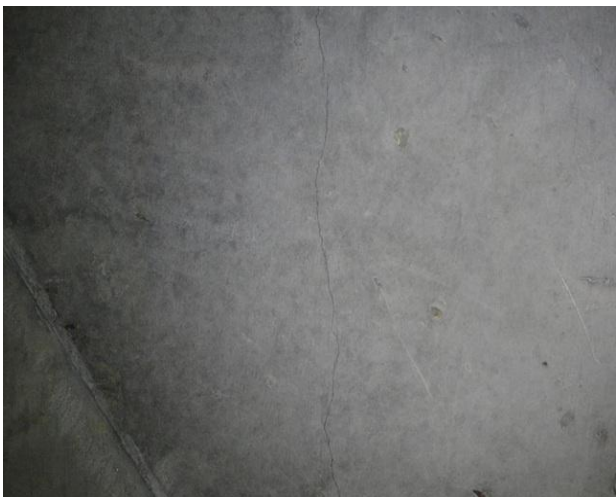
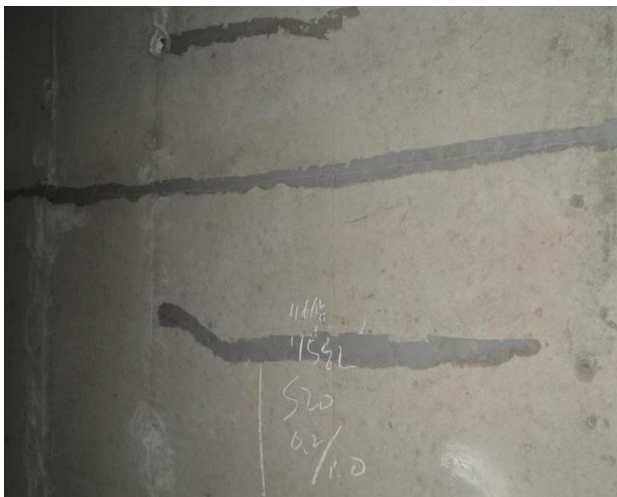
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-51	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-51
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.8m, 4EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-51-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 16m, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-51-5

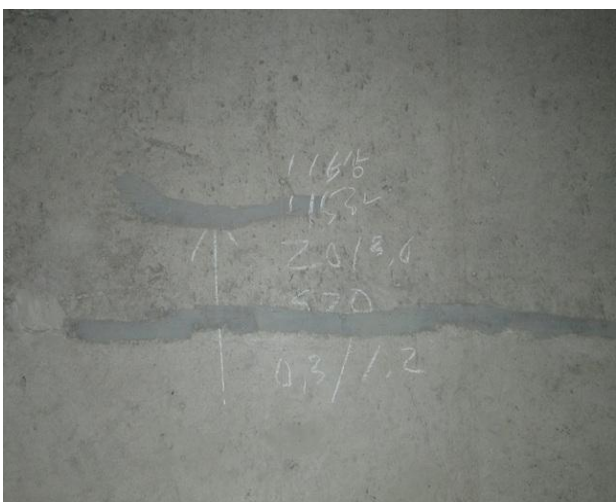
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-51	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-51
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-51-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-51-7

									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-51	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-51
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 6m, 3EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-51-8	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-51-9
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-52	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-52
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-52-1	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 4EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-52-2
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-52	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-52
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 5m, 3EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-52-3	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 6m, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-52-4

									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-52	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-52
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-52-5	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-52-6
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-52	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-52
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 4EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-52-7	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-52-8
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-52	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-52
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-52-9	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-52-10

									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-52	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-52
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 5.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-52-11	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-52-12

									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-52	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-52-13	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-1

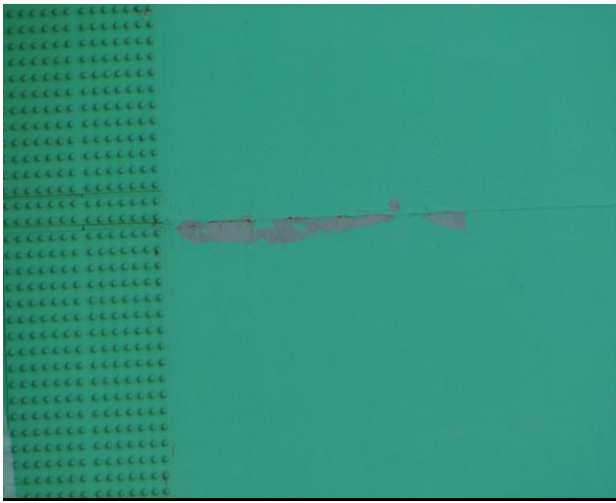
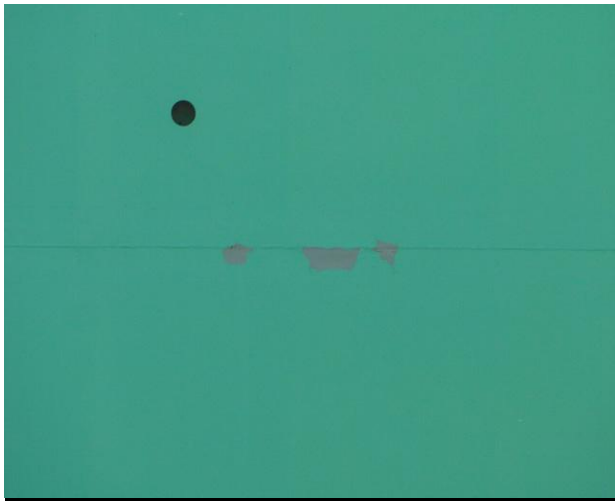
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-2	내용	백태 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-3

									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53
내용	백태	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-4	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-5
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-6	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 4m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-7
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-8	내용	재료분리	0.4m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-9

									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-10	내용	백태 0.1m, 0.1m, 3EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-11
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 20m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-12	내용	백태 0.1m, 0.1m, 4EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-13
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53
내용	백태 0.1m, 0.1m, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-14	내용	백태 0.1m, 0.3m, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-15

									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53
내용	백태	0.1m, 0.3m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-16	내용	백태	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-17

									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-53	위치	S13	하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-54
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-53-18	내용	도장박락	0.5m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-54-1

									
위치	S13	하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-56	위치	S13	하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-56
내용	도장박락	0.2m, 0.4m, 3EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-56-1	내용	도장박락	0.2m, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-56-2



위치	S14	하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-57	위치	S14	하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-57
내용	철근노출	0.25m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-57-1	내용	철근노출	0.25m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-57-2

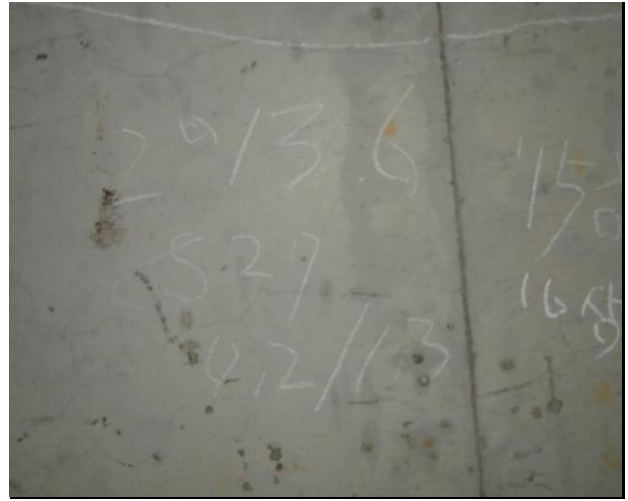


위치	S14	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-57	위치	S14	하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-57
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-57-3	내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-57-4

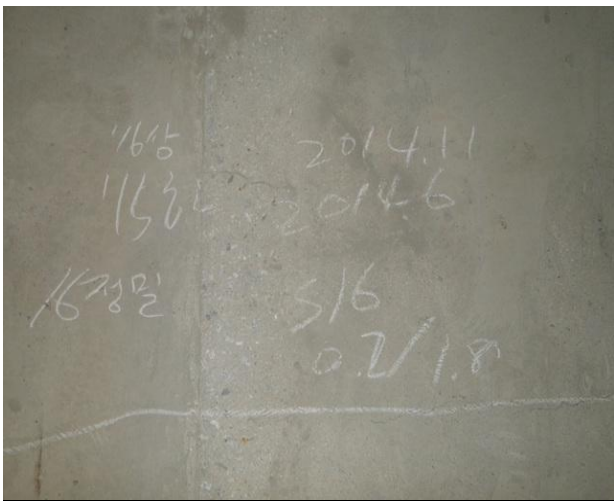


위치	S14	하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-57	위치	S14	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-58
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 5EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-57-5	내용	백태	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-58-1

									
위치	S14	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-58	위치	S14	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-58
내용	백태	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-58-2	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-58-3
									
위치	S14	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-58	위치	S14	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-59
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 2m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-58-4	내용	백태	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-59-1
									
위치	S14	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-59	위치	S14	하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-59
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 2m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-59-2	내용	조류배설물	3m, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-59-3



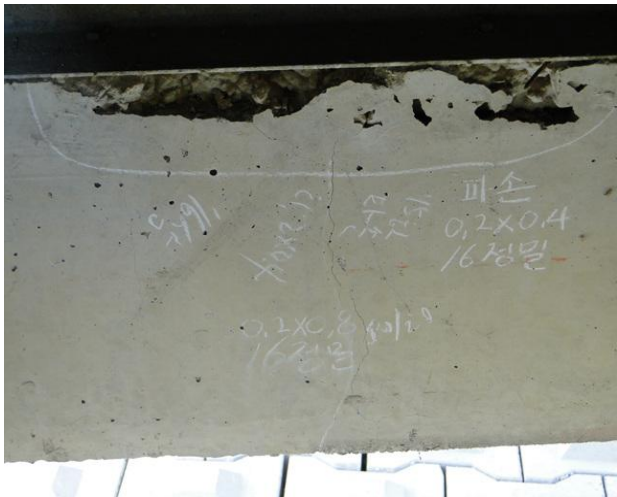
위치	S15	하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-60	위치	S16	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-61
내용	조류배설물	3m, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-60-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-61-1

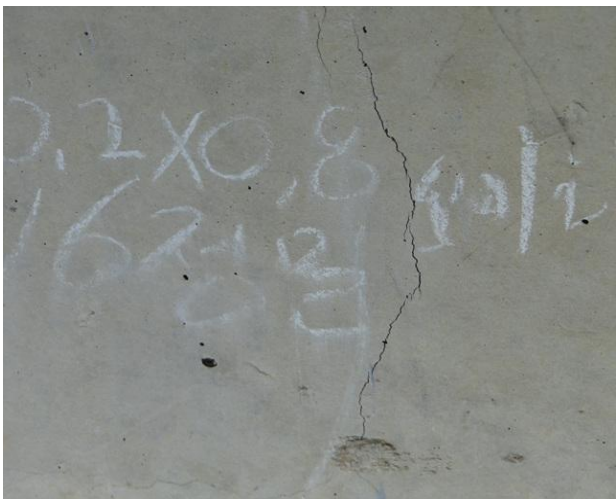


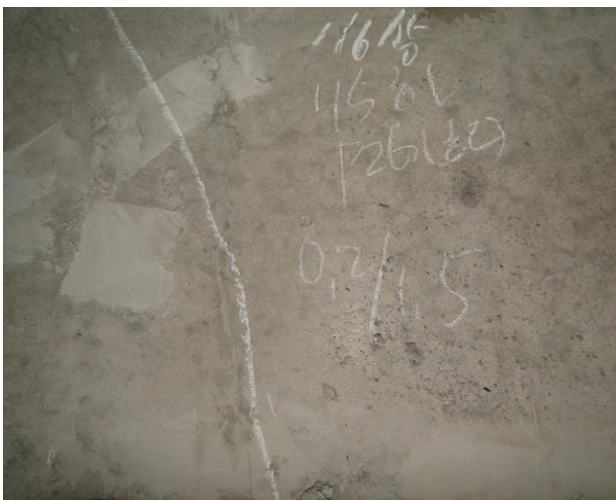
위치	S16	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-61	위치	S18	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-63
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-61-2	내용	콘크리트파손	0.2m, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-63-1



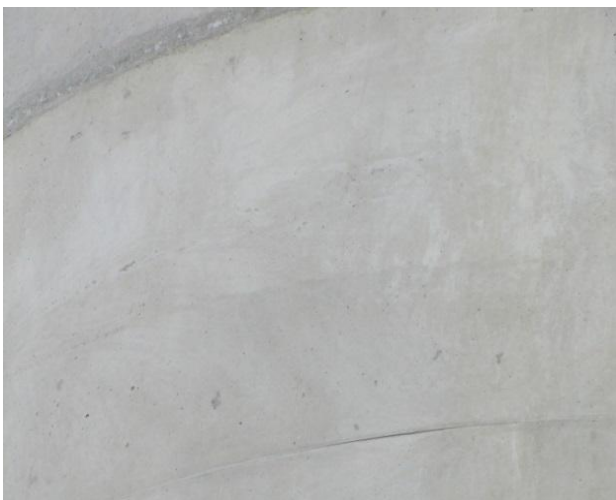
위치	S18	우측면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-63	위치	S19	상면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-64
내용	백태	0.2m, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-63-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-64-1

									
위치	S19	하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-64	위치	S22	하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-67
내용	철근노출	0.2m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-64-2	내용	콘크리트파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-67-1

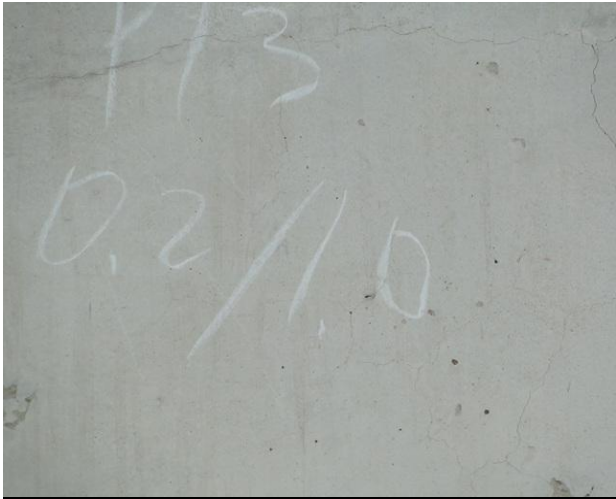
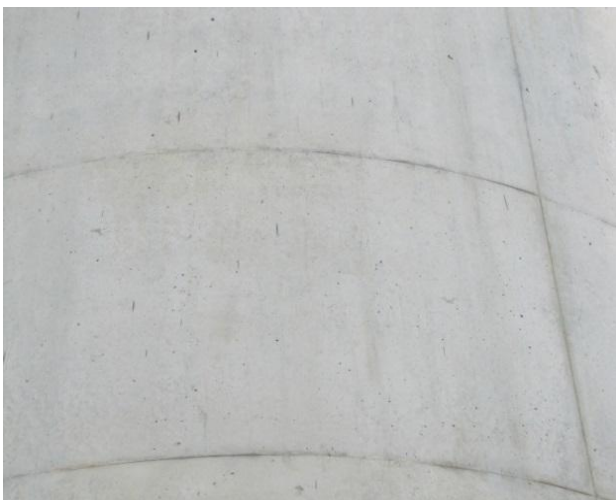
									
위치	S22	하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-67	위치	S22	하면	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-67
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-67-2	내용	철근노출	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-67-3

									
위치	S13	격벽	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-76	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-88
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-76-1	내용	재료분리	0.1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-88-1

									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-88	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-88
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-88-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-88-3
									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-88	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-88
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-88-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-88-5
									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-88	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-88
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-88-6	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-88-7

									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-88	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-88
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-88-8	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-88-9
									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-88	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-88
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-88-10	내용	누수흔적 0.5m, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-88-11
									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-88	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-88
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-88-12	내용	망상균열 1m, 6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-88-13

위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-89	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-89
내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-89-1	내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-89-2
위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-89	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-89
내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-89-3	내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-89-4
위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-89	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-89
내용	백태	0.2m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-89-5	내용	망상균열	0.5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-89-6

									
위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-89	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-89
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-89-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-89-8
									
위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-89	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-89
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-89-9	내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-89-10
									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-90	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-90
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-90-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-90-2

									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-90	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-90
내용	재료분리	1m, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-90-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-90-4	
									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-90	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-90
내용	백태	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-90-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-90-6	
									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-90	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-90
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-90-7	내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-90-8	

									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-90	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-90
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-90-9	내용	망상균열 1m, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-90-10

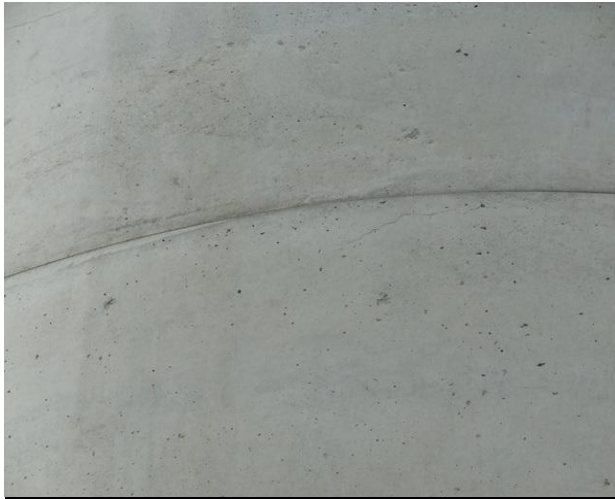
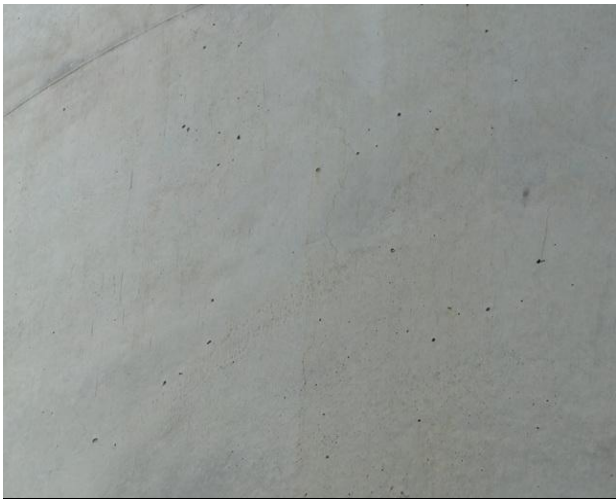
									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-90	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-90
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-90-11	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-90-12

									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-90	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-90
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-90-13	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-90-14

									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-90	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-90
내용	콘크리트파손 0.2m, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-90-15	내용	콘크리트파손 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-90-16

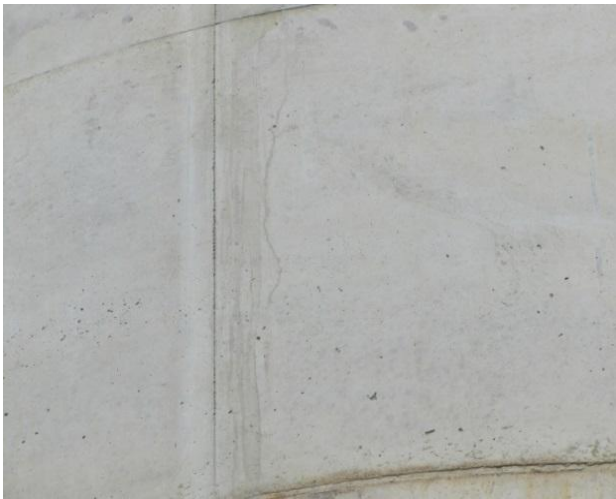
									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-91	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-91
내용	콘크리트파손 0.2m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-91-1	내용	백태 0.1m, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-91-2

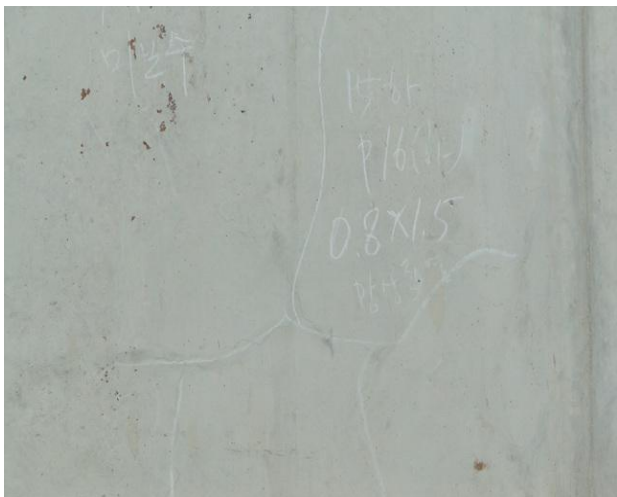
									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-91	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-91
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-91-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-91-4

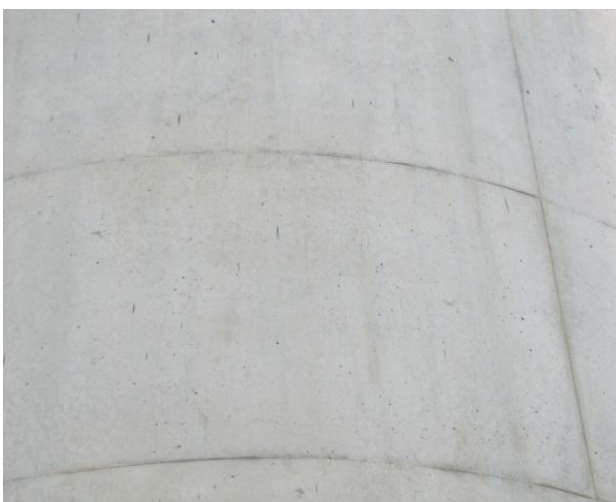
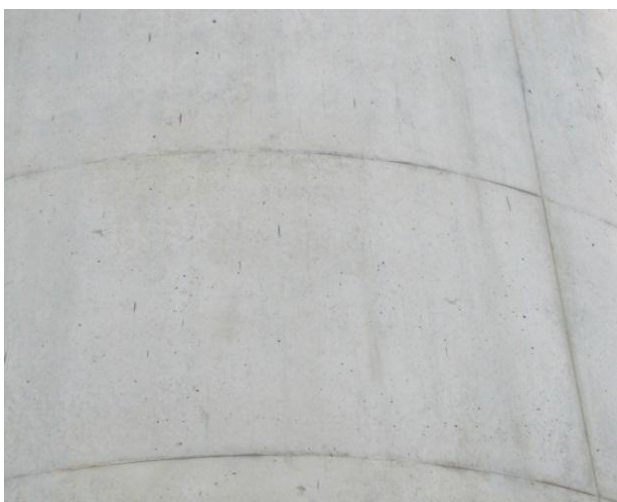
									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-91	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-91
내용	백태	0.2m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-91-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-91-6
									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-91	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-91
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-91-7	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-91-8
									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-91	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-91
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-91-9	내용	망상균열	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-91-10

									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-91	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-91
내용	백태	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-91-11	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-91-12
									
위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92	위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-2
									
위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92	위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92
내용	백태	0.1m, 0.1m, 3EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-3	내용	백태	0.2m, 0.5m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-4

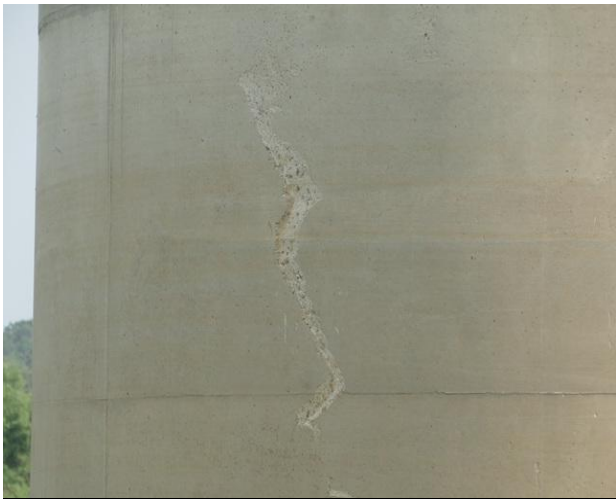
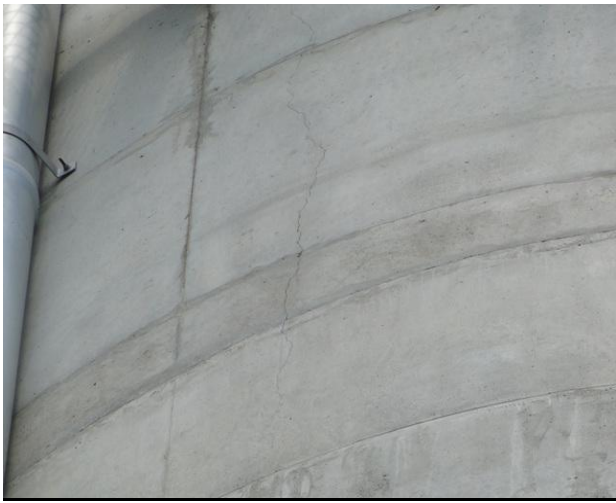
									
위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92	위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92
내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-5	내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-6
									
위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92	위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92
내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-7	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-8
									
위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92	위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-9	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-10

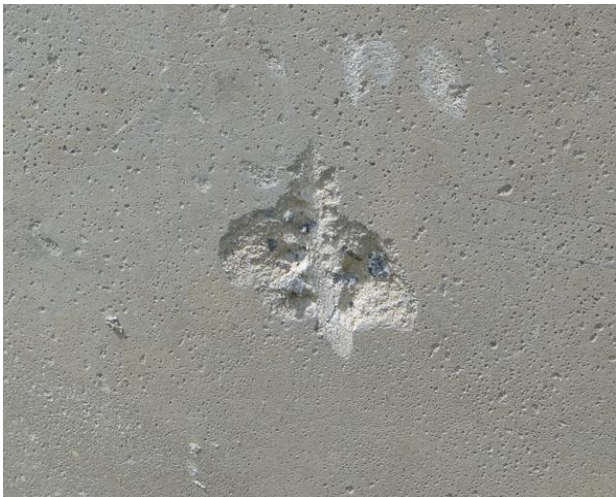
									
위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92	위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-11	내용	망상균열 1m, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-12

									
위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92	위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92
내용	망상균열 2m, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-13	내용	망상균열 0.8m, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-14

									
위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92	위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-15	내용	백태 0.1m, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-16

									
위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92	위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-17	내용	망상균열 0.3m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-18
									
위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92	위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-19	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-20
									
위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-92	위치	P17	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-93
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-92-21	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-93-1

									
위치	P17	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-93	위치	P17	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-93
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-93-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-93-3
									
위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-94	위치	P19	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-95
내용	콘크리트파손 0.2m, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-94-1	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-95-1
									
위치	P19	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-95	위치	P19	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-95
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-95-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 5EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-95-3

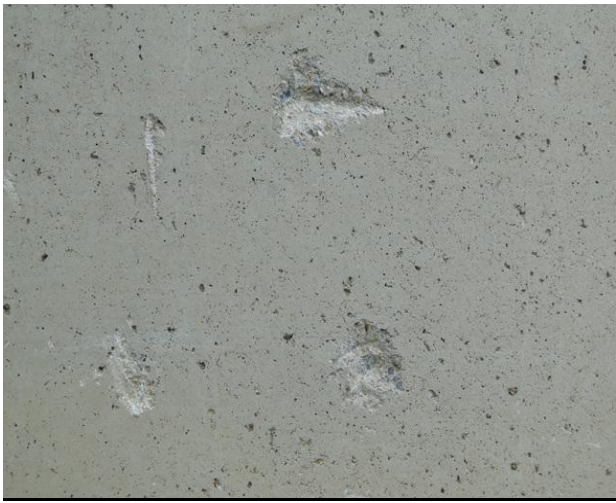
									
위치	P19	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-95	위치	P19	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-95
내용	콘크리트파손 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-95-4	내용	콘크리트파손 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-95-5

									
위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-96	위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-96
내용	콘크리트파손 0.3m, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-96-1	내용	콘크리트파손 1m, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-96-2

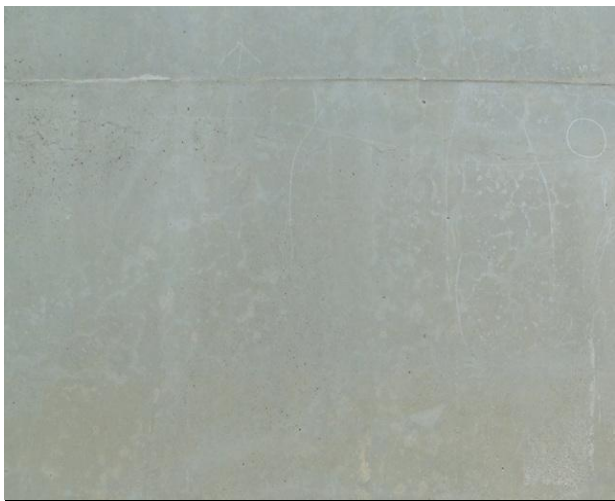
									
위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-96	위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-96
내용	망상균열 3.6m, 6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-96-3	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-96-4

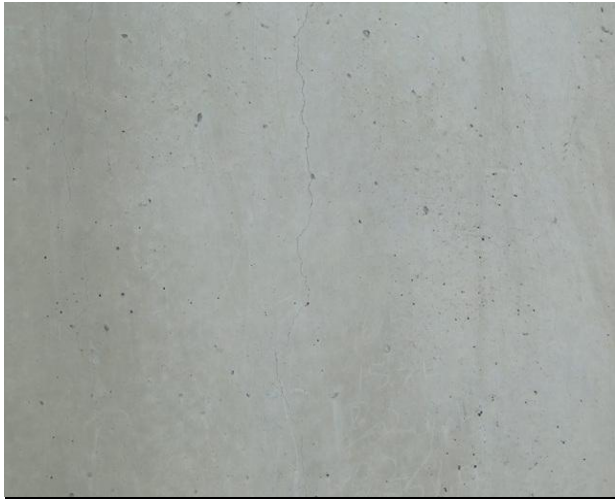
									
위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-96	위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-96
내용	망상균열	6m, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-96-5	내용	콘크리트파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-96-6

									
위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-96	위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-96
내용	콘크리트파손	0.3m, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-96-7	내용	콘크리트파손	0.1m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-96-8

									
위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-96	위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-96
내용	콘크리트파손	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-96-9	내용	망상균열	8.4m, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-96-10

									
위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-96	위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-96
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-96-11	내용	망상균열	1.2m, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-96-12
									
위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-96	위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-96
내용	망상균열	1.2m, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-96-13	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-96-14
									
위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-96	위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-97
내용	망상균열	7.2m, 6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-96-15	내용	망상균열	3.6m, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-97-1

									
위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-97	위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-97
내용	망상균열	2.2m, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-97-2	내용	망상균열	1m, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-97-3
									
위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-97	위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-97
내용	망상균열	1m, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-97-4	내용	망상균열	2m, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-97-5
									
위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-97	위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-97
내용	망상균열	2m, 7m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-97-6	내용	망상균열	1.8m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-97-7

									
위치	P21	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-97	위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-98
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-97-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-98-1
									
위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-98	위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-98
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-98-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-98-3
									
위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-98	위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-98
내용	망상균열 3m, 5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-98-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-98-5

									
위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-98	위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-98
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-98-6	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-98-7
									
위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-98	위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-98
내용	백태	0.3m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-98-8	내용	망상균열	3.6m, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-98-9
									
위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-98	위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-98
내용	재료분리	2.4m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-98-10	내용	백태	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-98-11

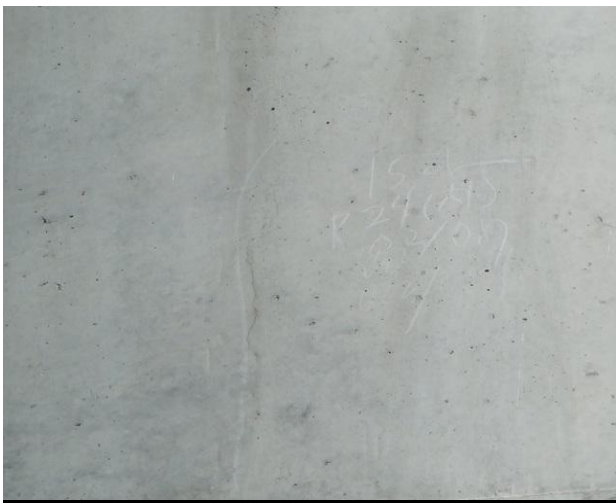
									
위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-98	위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-98
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-98-12	내용	백태 0.1m, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-98-13
									
위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-98	위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-98
내용	재료분리	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-98-14	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 4EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-98-15
									
위치	P22	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-98	위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-99
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 5EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-98-16	내용	망상균열 4.8m, 6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-99-1

									
위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-99	위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-99
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 9m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-99-2	내용	망상균열 1.8m, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-99-3
									
위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-99	위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-99
내용	망상균열 1.8m, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-99-4	내용	망상균열 3.6m, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-99-5
									
위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-99	위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-99
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-99-6	내용	망상균열 1.5m, 5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-99-7

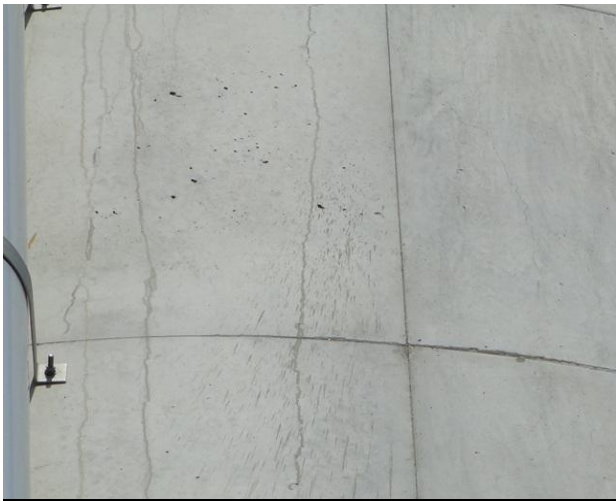
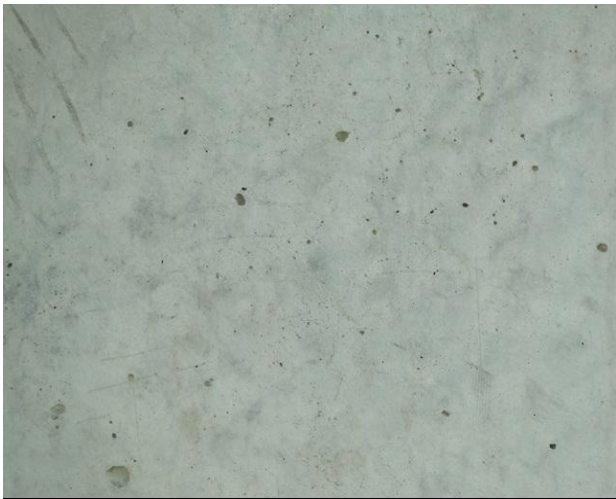
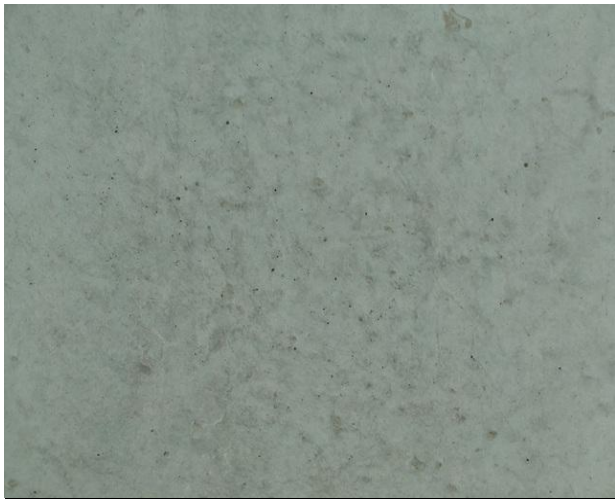
									
위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-99	위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-99
내용	망상균열	1.2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-99-8	내용	망상균열	3.6m, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-99-9

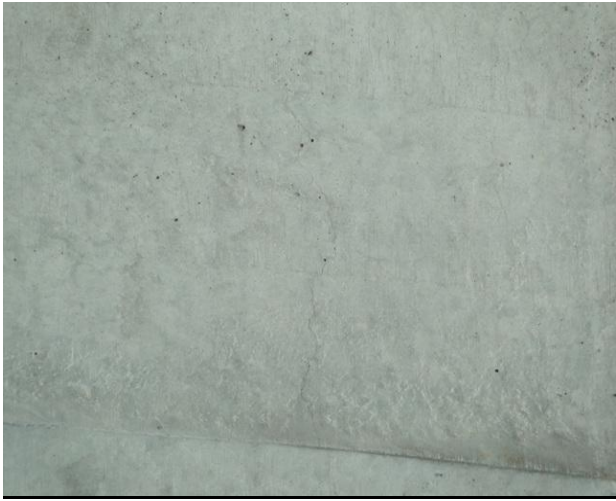
									
위치	P23	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-99	위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-100
내용	망상균열	2m, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-99-10	내용	망상균열	1.2m, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-100-1

									
위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-100	위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-100
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-100-2	내용	망상균열	3.5m, 6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-100-3

									
위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-100	위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-100
내용	망상균열	2m, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-100-4	내용	망상균열	1.5m, 6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-100-5
									
위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-100	위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-100
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.7m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-100-6	내용	망상균열	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-100-7
									
위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-100	위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-100
내용	망상균열	4m, 10m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-100-8	내용	망상균열	2m, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-100-9

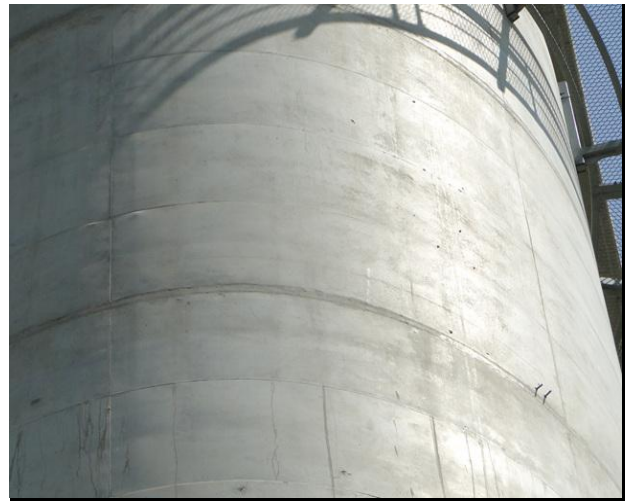
									
위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-100	위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-100
내용	망상균열	3m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-100-10	내용	망상균열	2.2m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-100-11
									
위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-100	위치	P24	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-100
내용	망상균열	0.8m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-100-12	내용	망상균열	3m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-100-13
									
위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-101	위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-101
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-101-1	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-101-2

									
위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-101	위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-101
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-101-3	내용	망상균열 3.6m, 5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-101-4
									
위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-101	위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-101
내용	망상균열 3.6m, 5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-101-5	내용	망상균열 3.6m, 5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-101-6
									
위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-101	위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-101
내용	망상균열 9m, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-101-7	내용	망상균열 2m, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-101-8

									
위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-101	위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-101
내용	콘크리트파손 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-101-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.2m, 16EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-101-10
									
위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-101	위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-101
내용	망상균열	1m, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-101-11	내용	망상균열	2m, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-101-12
									
위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-101	위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-101
내용	망상균열	4.8m, 15m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-101-13	내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-101-14



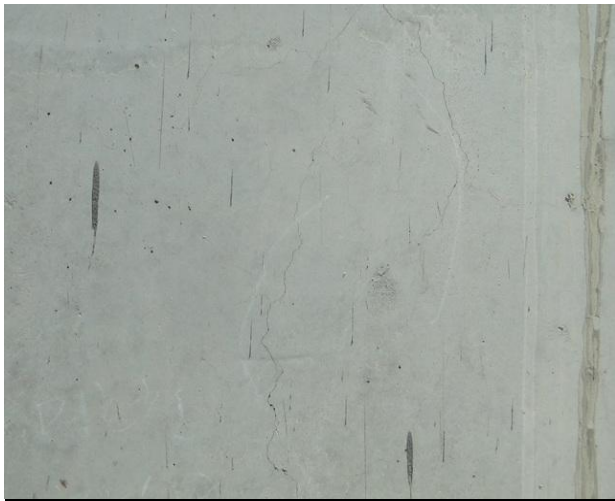
위치	P25	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-101	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102		
내용	콘크리트파손 0.1m, 0.1m, 1EA			연번	HK-오송고가(T1)-미호천-101-15	내용	콘크리트파손 0.2m, 0.3m, 1EA			연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-1



위치	P26기둥		도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102	위치	P26기둥		도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102
내용	망상균열	3.6m, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-2	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-3



위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102		
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-4	내용	망상균열 1.2m, 5m, 1EA			연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-5

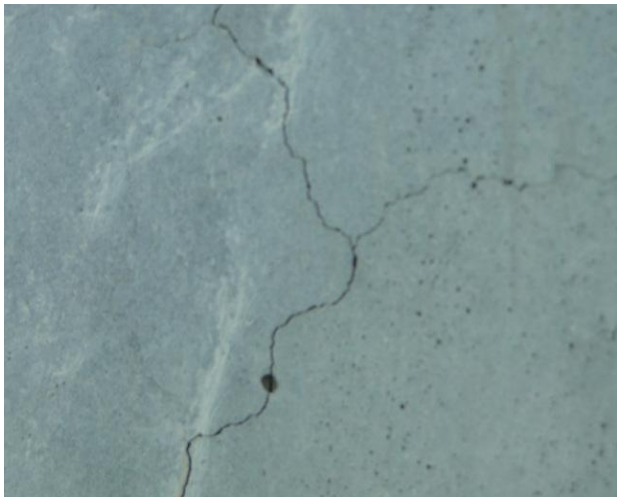
									
위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102
내용	망상균열	1.2m, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-6	내용	망상균열	2.4m, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-7

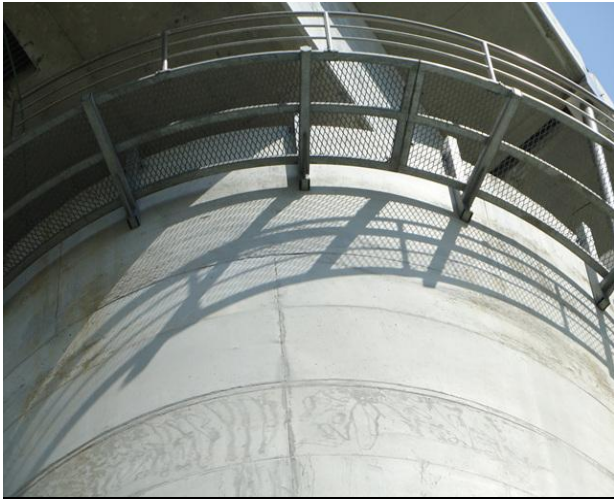
									
위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102
내용	망상균열	5m, 7m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-8	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-9	

									
위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-10	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-11		

									
위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102
내용	재료분리	0.1m, 2.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-12	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-13
									
위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102
내용	망상균열	2.4m, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-14	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 3EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-15
									
위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 3.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-16	내용	망상균열	1.2m, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-17

									
위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102
내용	망상균열	1.2m, 3.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-18	내용	망상균열	1.2m, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-19
									
위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102
내용	망상균열	1.2m, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-20	내용	망상균열	3m, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-21
									
위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102
내용	망상균열	2.4m, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-22	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-23

									
위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-24	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-25
									
위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102	위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-26	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-27
									
위치	P26	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-102	위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-103
내용	망상균열 1m, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-102-28	내용	재료분리 2m, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-103-1



위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-103	위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-103
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA			연번	HK-오송고가(T1)-미호천-103-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		
						내용	연번		



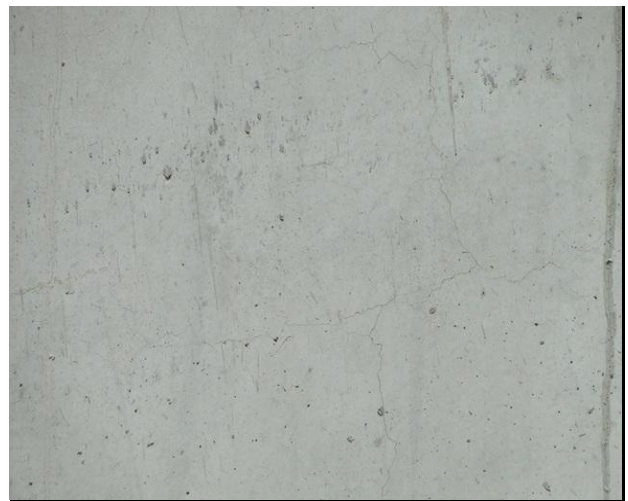
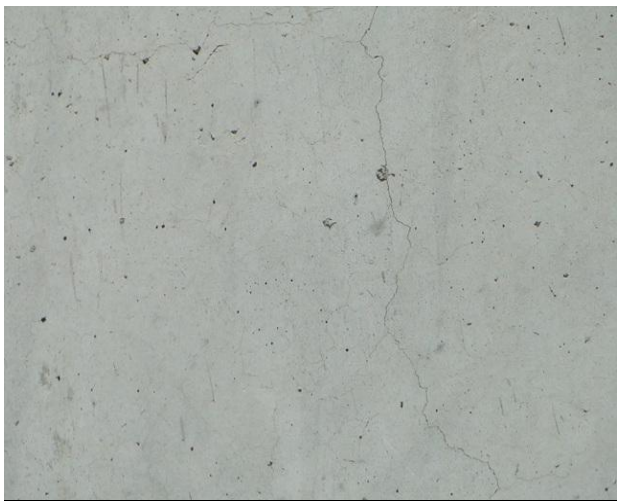
위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-103	위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-103
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA			연번	HK-오송고가(T1)-미호천-103-4	내용	콘크리트파손 0.1m, 0.2m, 1EA		
						내용	연번		



위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-103	위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-103
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA			연번	HK-오송고가(T1)-미호천-103-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		
						내용	연번		



위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-103	위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-103
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-103-8	내용	재료분리	2m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-103-9

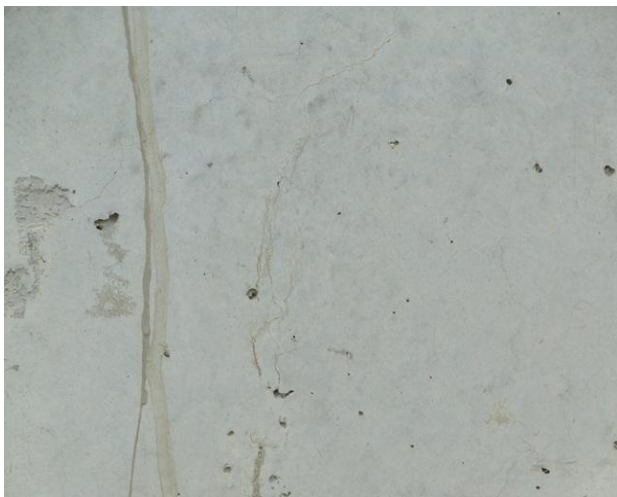


위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-103	위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-103
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-103-10	내용	망상균열	1.2m, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-103-11



위치	P27	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-103	위치	P28	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-104
내용	망상균열	1.2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-103-12	내용	이물질퇴적	0.3m, 6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-104-1

									
위치	P28	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-104	위치	P28	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-104
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-104-2	내용	망상균열	1m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-104-3
									
위치	P29	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-105	위치	P29	받침장치	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-105
내용	재료분리	0.5m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-105-1	내용	여유량부족	--, --, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-105-2
									
위치	P30	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-106	위치	P30	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-106
내용	재료분리	0.3m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-106-1	내용	재료분리	0.1m, 15m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-106-2

									
위치	P30	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-106	위치	P30	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-106
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-106-3	내용	망상균열 1.2m, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-106-4
									
위치	P30	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-106	위치	P30	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-106
내용	망상균열 2.4m, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-106-5	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-106-6
									
위치	P30	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-106	위치	P30	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-106
내용	망상균열 0.5m, 1.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-106-7	내용	망상균열 1.2m, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-106-8



위치	P30	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-106	위치	P30	받침장치	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-106
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 6EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-106-9	내용	여유량부족 --, --, 2EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-106-10



위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107	위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107
내용	콘크리트파손 0.2m, 0.4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-1	내용	콘크리트파손 0.2m, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-2



위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107	위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107
내용	망상균열 2.4m, 15m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-3	내용	망상균열 1.2m, 8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-4

									
위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107	위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107
내용	망상균열	3.6m, 8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-5	내용	재료분리	0.1m, 1.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-6

									
위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107	위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107
내용	망상균열	2.4m, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-7	내용	망상균열	2.4m, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-8

									
위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107	위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107
내용	망상균열	2.4m, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-9	내용	망상균열	3.6m, 8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-10

									
위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107	위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107
내용	망상균열	1.2m, 8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-11	내용	망상균열	1.4m, 8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-12
									
위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107	위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-13	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1.5m, 3EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-14
									
위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107	위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-15	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-16

									
위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107	위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-17	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 2EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-18
									
위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-107	위치	P32	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-108
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 3EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-107-19	내용	재료분리	1m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-108-1
									
위치	P32	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-108	위치	P32	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-108
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-108-2	내용	망상균열	1m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-108-3

									
위치	P32	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-108	위치	P33	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-109
내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-108-4	내용	재료분리	0.4m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-109-1
									
위치	P33	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-109	위치	P33	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-109
내용	재료분리	0.8m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-109-2	내용	재료분리	1m, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-109-3
									
위치	P33	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-109	위치	P33	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-109
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-109-4	내용	재료분리	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-109-5



위치	P33	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-109	위치	P33	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-109
내용	망상균열	1.2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-109-6	내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 5EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-109-7



위치	P34	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-110	위치	P34	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-110
내용	이물질퇴적	0.3m, 6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-110-1	내용	콘크리트파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-110-2



위치	P34	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-110	위치	P34	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-110
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-110-3	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-110-4




위치	P34	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-110	위치	P34	기둥	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-110
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송고가(T1)-미호천-110-5	내용	망상균열 1m, 6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-110-6



위치	P34기둥		도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-110	위치	A2교대		도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-111
내용	망상균열 2m, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-110-7	내용	콘크리트파손 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-111-1



위치	A2	교대	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-111	위치	A2	교대	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-111
내용	콘크리트파손 0.1m, 1m, 1EA			연번	HK-오송고가(T1)-미호천-111-2	내용	이격 --, 10m, 1EA	연번	HK-오송고가(T1)-미호천-111-3

									
위치	A2	교대	도면번호	HK-오송고가(T1)-미호천-111	위치	#N/A	#N/A	도면번호	#N/A
내용	보호블럭 침하 1.5m, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T1)-미호천-111-4	내용	#N/A	#N/A	연번	#N/A