


한남고수선산포토노반-18(8.860~8.870km, L=10m)

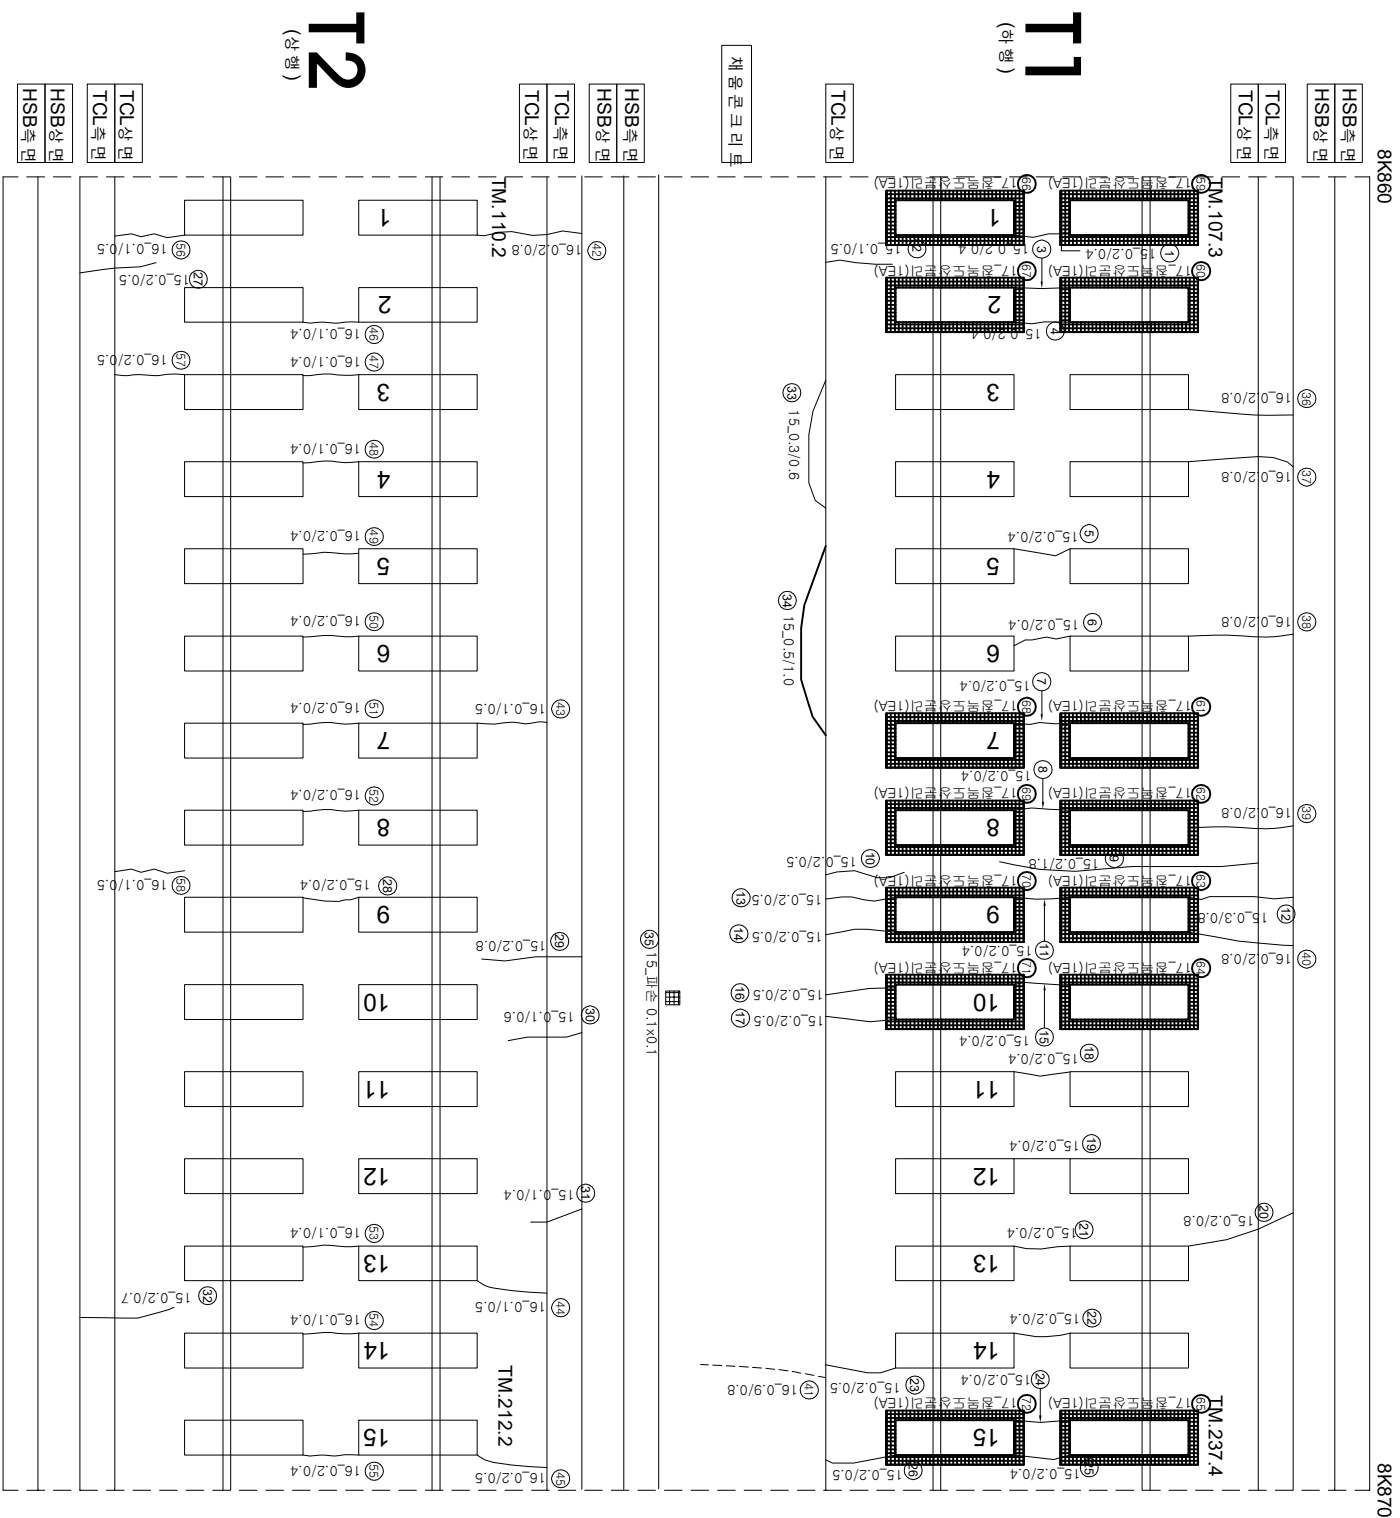

연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		66	잔해도상분리	10 ea	신규	
2	균열	0.1 mm	0.5 m		67	잔해도상분리	10 ea	신규	
3	균열	0.2 mm	0.4 m		68	잔해도상분리	10 ea	신규	
4	균열	0.2 mm	0.4 m		69	잔해도상분리	10 ea	신규	
5	균열	0.2 mm	0.4 m		70	잔해도상분리	10 ea	신규	
6	균열	0.2 mm	0.4 m		71	잔해도상분리	10 ea	신규	
7	균열	0.2 mm	0.4 m		72	잔해도상분리	10 ea	신규	
8	균열	0.2 mm	0.4 m		73				
9	균열	0.2 mm	1.8 m		74				
10	균열	0.2 mm	0.5 m		75				
11	균열	0.2 mm	0.4 m		76				
12	균열	0.3 mm	0.8 m		77				
13	균열	0.2 mm	0.5 m		78				
14	균열	0.2 mm	0.5 m		79				
15	균열	0.2 mm	0.4 m		80				
16	균열	0.2 mm	0.5 m		81				
17	균열	0.2 mm	0.5 m		82				
18	균열	0.2 mm	0.4 m		83				
19	균열	0.2 mm	0.4 m		84				
20	균열	0.2 mm	0.8 m		85				
21	균열	0.2 mm	0.4 m		86				
22	균열	0.2 mm	0.4 m		87				
23	균열	0.2 mm	0.5 m		88				
24	균열	0.2 mm	0.4 m		89				
25	균열	0.2 mm	0.4 m		90				
26	균열	0.2 mm	0.5 m		91				
27	균열	0.2 mm	0.5 m		92				
28	균열	0.2 mm	0.4 m		93				
29	균열	0.2 mm	0.8 m		94				
30	균열	0.1 mm	0.6 m		95				
31	균열	0.1 mm	0.4 m		96				
32	균열	0.2 mm	0.7 m		97				
33	균열	0.3 mm	0.6 m		98				
34	균열	0.5 mm	1.0 m		99				
35	파손	0.1 m	0.1 m		100				
36	균열	0.2 mm	0.8 m		101				
37	균열	0.2 mm	0.8 m		102				
38	균열	0.2 mm	0.8 m		103				
39	균열	0.2 mm	0.8 m		104				
40	균열	0.2 mm	0.8 m		105				
41	균열	0.9 mm	0.8 m		106				
42	균열	0.2 mm	0.8 m		107				
43	균열	0.1 mm	0.5 m		108				
44	균열	0.1 mm	0.5 m		109				
45	균열	0.2 mm	0.5 m		110				
46	균열	0.1 mm	0.4 m		111				
47	균열	0.1 mm	0.4 m		112				
48	균열	0.1 mm	0.4 m		113				
49	균열	0.2 mm	0.4 m		114				
50	균열	0.2 mm	0.4 m		115				
51	균열	0.2 mm	0.4 m		116				
52	균열	0.2 mm	0.4 m		117				
53	균열	0.1 mm	0.4 m		118				
54	균열	0.1 mm	0.4 m		119				
55	균열	0.2 mm	0.4 m		120				
56	균열	0.1 mm	0.5 m		121				
57	균열	0.2 mm	0.5 m		122				
58	균열	0.1 mm	0.5 m		123				
59	잔해도상분리		10 ea	신규	124				
60	잔해도상분리		10 ea	신규	125				
61	잔해도상분리		10 ea	신규	126				
62	잔해도상분리		10 ea	신규	127				
63	잔해도상분리		10 ea	신규	128				
64	잔해도상분리		10 ea	신규	129				
65	잔해도상분리		10 ea	신규	130				