


호남고속선 갈산터널_104(10.110~10.120km, S104)

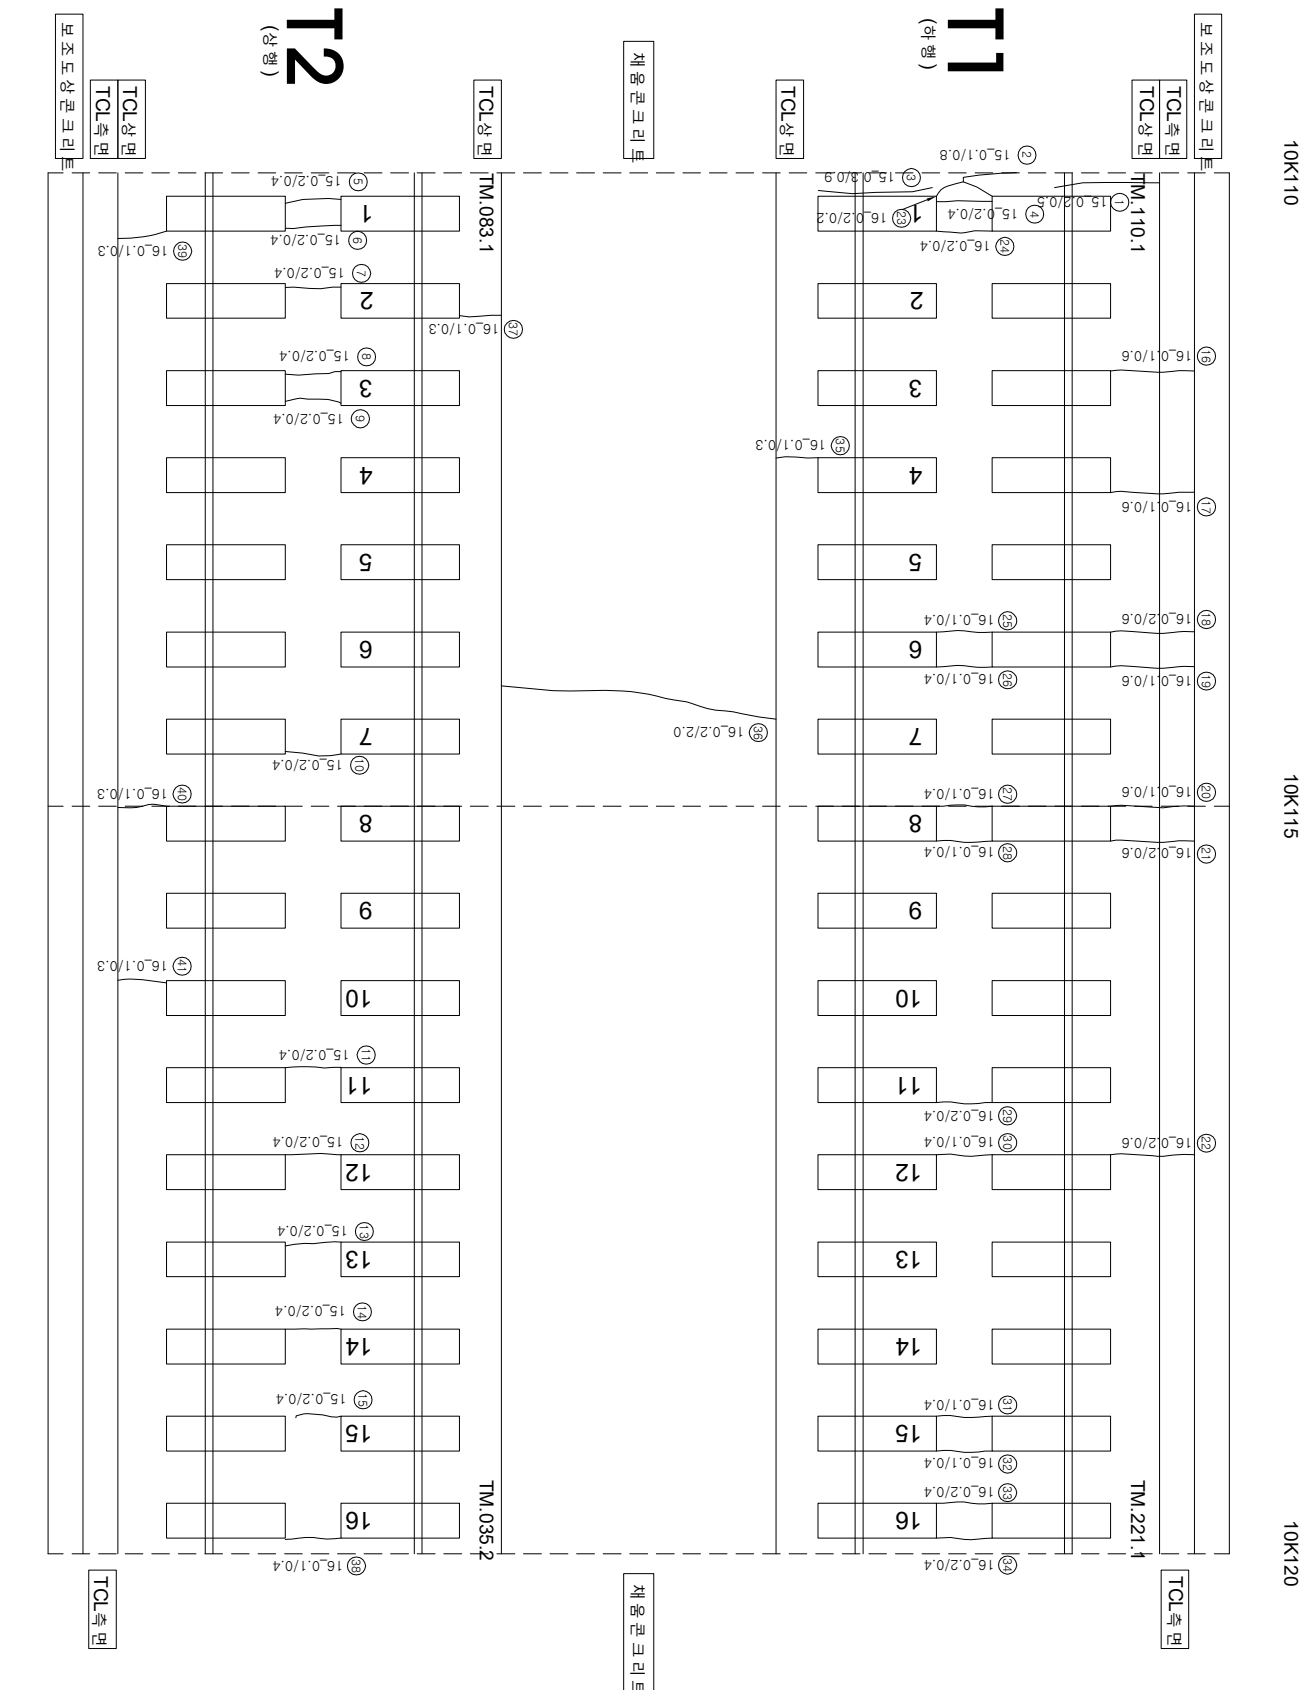

연번	산선	폭	연장	비고	연번	산선	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.50 m	m	57				
2	균열	0.1 mm	0.80 m	m	56				
3	경계부 균열	0.3 mm	0.90 m	m	58				
4	균열	0.2 mm	0.40 m	m	59				
5	균열	0.2 mm	0.40 m	m	60				
6	균열	0.2 mm	0.40 m	m	61				
7	균열	0.2 mm	0.40 m	m	62				
8	균열	0.2 mm	0.40 m	m	63				
9	균열	0.2 mm	0.40 m	m	64				
10	균열	0.2 mm	0.40 m	m	65				
11	균열	0.2 mm	0.40 m	m	66				
12	균열	0.2 mm	0.40 m	m	67				
13	균열	0.2 mm	0.40 m	m	68				
14	균열	0.2 mm	0.40 m	m	69				
15	균열	0.2 mm	0.40 m	m	70				
16	균열	0.1 mm	0.60 m	m	71				
17	균열	0.1 mm	0.60 m	m	72				
18	균열	0.2 mm	0.60 m	m	73				
19	균열	0.1 mm	0.60 m	m	74				
20	균열	0.1 mm	0.60 m	m	75				
21	균열	0.2 mm	0.60 m	m	76				
22	균열	0.2 mm	0.60 m	m	77				
23	균열	0.2 mm	0.20 m	m	78				
24	균열	0.2 mm	0.40 m	m	79				
25	균열	0.1 mm	0.40 m	m	80				
26	균열	0.1 mm	0.40 m	m	81				
27	균열	0.1 mm	0.40 m	m	82				
28	균열	0.1 mm	0.40 m	m	83				
29	균열	0.2 mm	0.40 m	m	84				
30	균열	0.1 mm	0.40 m	m	85				
31	균열	0.1 mm	0.40 m	m	86				
32	균열	0.1 mm	0.40 m	m	87				
33	균열	0.2 mm	0.40 m	m	88				
34	균열	0.2 mm	0.40 m	m	89				
35	균열	0.1 mm	0.30 m	m	90				
36	균열	0.2 mm	2.00 m	m	91				
37	균열	0.1 mm	0.30 m	m	92				
38	균열	0.1 mm	0.40 m	m	93				
39	균열	0.1 mm	0.30 m	m	94				
40	균열	0.1 mm	0.30 m	m	95				
41	균열	0.1 mm	0.30 m	m	96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행 사	영 역	영 역	영역	사	과목		단	
						인 지	아 지		
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐드 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영	김 원 강 김 경 기 문 준 기	~ ~ ~	0.220 (0.3mm이하 : 흑색)	점목도상판리	
						~ ~ ~	0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	망상	
						~ ~ ~	0.620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	
						> > >	1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	
						~ ~ ~	~ ~ ~	누수, 슬럼프	
						~ ~ ~	~ ~ ~	시공이음판리, 총판리	