

호남고속선환경보고가_28(17.015~17.023, S5-3)


P4

17K023


17K015

17K020

5 SPAN - 3

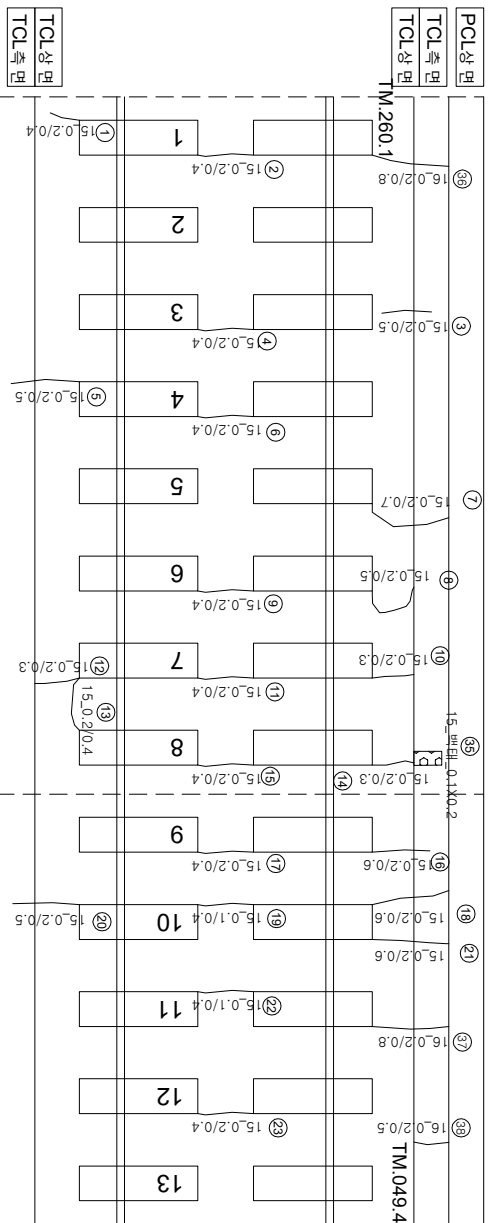

$\left(\begin{array}{c} \text{아} \\ \text{아} \end{array} \right)$
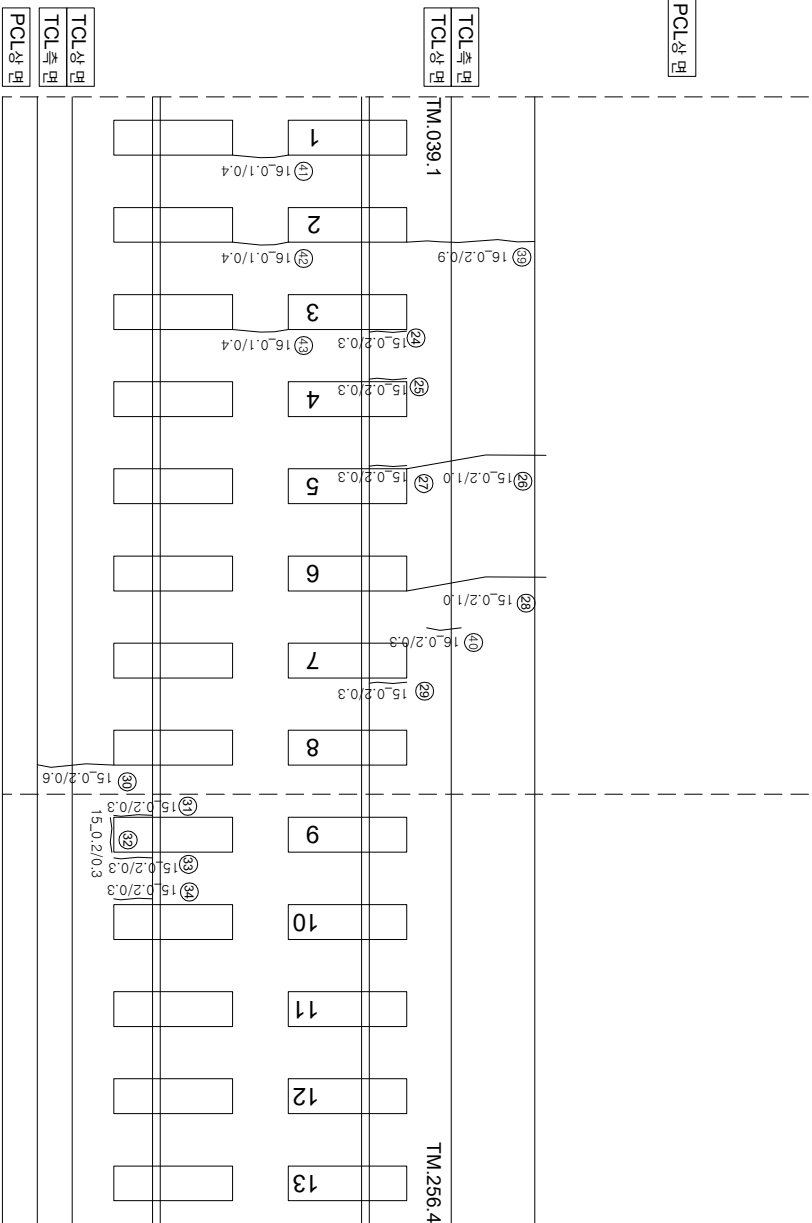
$$\begin{pmatrix} \text{아} \\ \text{아} \end{pmatrix}$$


12 (주)원

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2	mm	0.4 m		56			
2	균열	0.2	mm	0.4 m		57			
3	균열	0.2	mm	0.1 m		58			
4	균열	0.2	mm	0.4 m		59			
5	균열	0.2	mm	0.5 m		60			
6	균열	0.2	mm	0.4 m		61			
7	균열	0.2	mm	0.7 m		62			
8	균열	0.2	mm	0.5 m		63			
9	균열	0.2	mm	0.4 m		64			
10	균열	0.2	mm	0.3 m		65			
11	균열	0.2	mm	0.4 m		66			
12	균열	0.2	mm	0.3 m		67			
13	균열	0.2	mm	0.4 m		68			
14	균열	0.2	mm	0.3 m		69			
15	균열	0.2	mm	0.4 m		70			
16	균열	0.2	mm	0.6 m		71			
17	균열	0.2	mm	0.4 m		72			
18	균열	0.2	mm	0.6 m		73			
19	균열	0.1	mm	0.4 m		74			
20	균열	0.2	mm	0.5 m		75			
21	균열	0.2	mm	0.6 m		76			
22	균열	0.1	mm	0.4 m		77			
23	균열	0.2	mm	0.4 m		78			
24	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		79			
25	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		80			
26	균열	0.2	mm	1.0 m		81			
27	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		82			
28	균열	0.2	mm	1.0 m		83			
29	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		84			
30	균열	0.2	mm	0.6 m		85			
31	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		86			
32	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		87			
33	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		88			
34	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		89			
35	배터	0.1	m	0.2 m		90			
36	균열	0.2	mm	0.8 m		91			
37	균열	0.2	mm	0.8 m		92			
38	균열	0.2	mm	0.5 m		93			
39	균열	0.2	mm	0.9 m		94			
40	균열	0.2	mm	0.3 m		95			
41	균열	0.1	mm	0.4 m		96			
42	균열	0.1	mm	0.4 m		97			
43	균열	0.1	mm	0.4 m		98			
44						99			
45						100			
46						101			
47						102			
48						103			
49						104			
50						105			
51						106			
52						107			
53						108			
54						109			
55						110			

시행사	영역명	용역사	이력영	구간	0.2220 (0.300이하 : 흑색) 0.4820 (0.300초과 0.500이하 : 청색) 0.6620 (0.500초과 1.000이하 : 적색) 1.0020 (1.000이상 : 분홍색) 한목도상분리 망상 바리·바라·바손 변태	재료분리 철근노출 누수수문부 시공이음분리, 종분리
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	2017년도 함남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 정검영역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	김은강 김경기 윤석기		