


호남고속선 염천터널_토공노반_78(43.080~43.090km, L=10m)

43K080

43K090

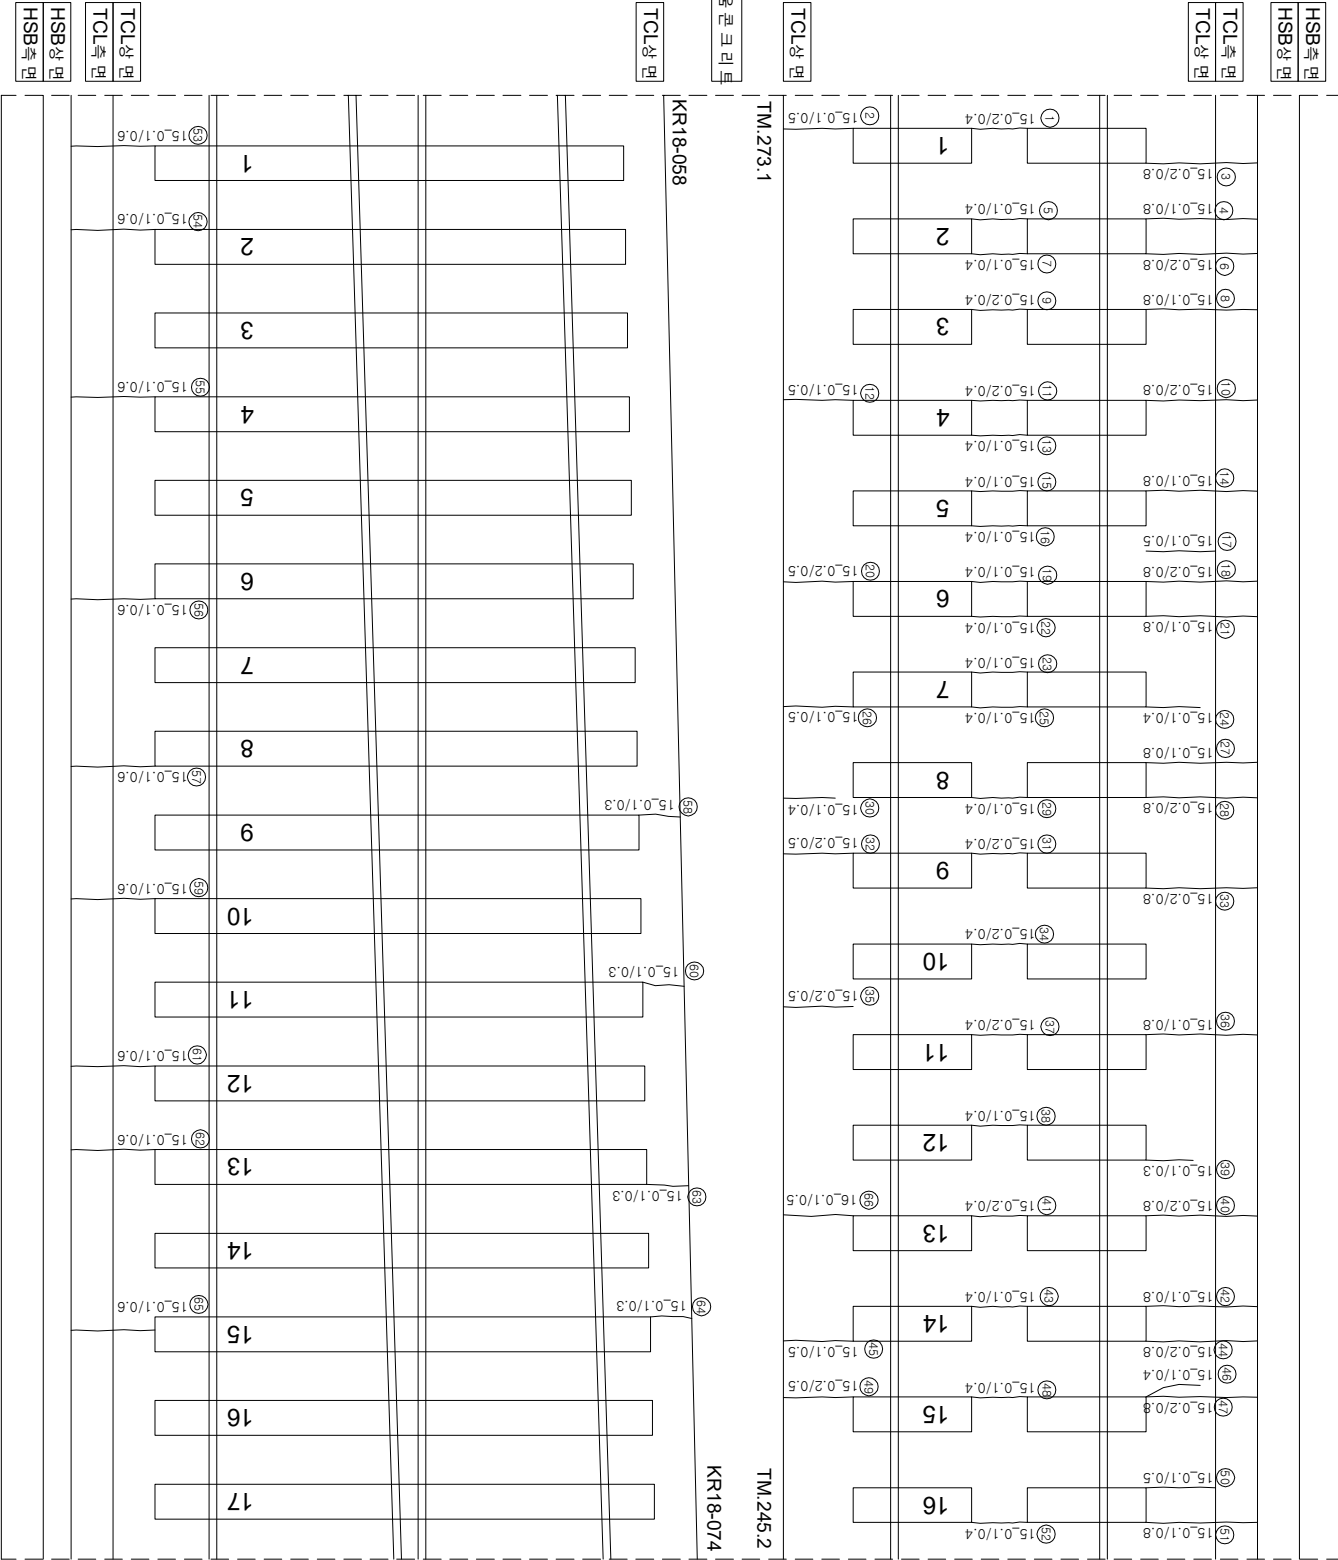

면번	노상	폭	단상	비고	면번	노상	폭	단상	비고
1	균열 0.2	mm 0.4	m		56	균열 0.1	mm 0.6		
2	균열 0.1	mm 0.5	m		57	균열 0.1	mm 0.6		
3	균열 0.2	mm 0.8	m		58	균열 0.1	mm 0.3		
4	균열 0.1	mm 0.8	m		59	균열 0.1	mm 0.6		
5	균열 0.1	mm 0.4	m		60	균열 0.1	mm 0.3		
6	균열 0.2	mm 0.8	m		61	균열 0.1	mm 0.6		
7	균열 0.1	mm 0.4	m		62	균열 0.1	mm 0.6		
8	균열 0.1	mm 0.8	m		63	균열 0.1	mm 0.3		
9	균열 0.2	mm 0.4	m		64	균열 0.1	mm 0.3		
10	균열 0.2	mm 0.8	m		65	균열 0.1	mm 0.6		
11	균열 0.2	mm 0.4	m		66	균열 0.1	mm 0.5		
12	균열 0.1	mm 0.5	m		67				
13	균열 0.1	mm 0.4	m		68				
14	균열 0.1	mm 0.8	m		69				
15	균열 0.1	mm 0.4	m		70				
16	균열 0.1	mm 0.4	m		71				
17	균열 0.1	mm 0.5	m		72				
18	균열 0.2	mm 0.8	m		73				
19	균열 0.1	mm 0.4	m		74				
20	균열 0.2	mm 0.5	m		75				
21	균열 0.1	mm 0.8	m		76				
22	균열 0.1	mm 0.4	m		77				
23	균열 0.1	mm 0.4	m		78				
24	균열 0.1	mm 0.4	m		79				
25	균열 0.1	mm 0.4	m		80				
26	균열 0.1	mm 0.5	m		81				
27	균열 0.1	mm 0.8	m		82				
28	균열 0.2	mm 0.8	m		83				
29	균열 0.1	mm 0.4	m		84				
30	균열 0.1	mm 0.4	m		85				
31	균열 0.2	mm 0.4	m		86				
32	균열 0.2	mm 0.5	m		87				
33	균열 0.2	mm 0.8	m		88				
34	균열 0.2	mm 0.4	m		89				
35	균열 0.2	mm 0.5	m		90				
36	균열 0.1	mm 0.8	m		91				
37	균열 0.2	mm 0.4	m		92				
38	균열 0.1	mm 0.4	m		93				
39	균열 0.1	mm 0.3	m		94				
40	균열 0.2	mm 0.8	m		95				
41	균열 0.2	mm 0.4	m		96				
42	균열 0.1	mm 0.8	m		97				
43	균열 0.1	mm 0.4	m		98				
44	균열 0.2	mm 0.8	m		99				
45	균열 0.1	mm 0.5	m		100				
46	균열 0.1	mm 0.4	m		101				
47	균열 0.2	mm 0.8	m		102				
48	균열 0.1	mm 0.4	m		103				
49	균열 0.2	mm 0.5	m		104				
50	균열 0.1	mm 0.5	m		105				
51	균열 0.1	mm 0.8	m		106				
52	균열 0.1	mm 0.4	m		107				
53	균열 0.1	mm 0.6	m		108				
54	균열 0.1	mm 0.6	m		109				
55	균열 0.1	mm 0.6	m		110				

시

행

사

공

역

명

공

역

사

공

역

사

이

복

영

관

원

기

관

원

기

0.220 (0.3m이하 : 흑색)

0.420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)

0.620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)

1.020 (1.0m이상 : 분홍색)

침목도상본리

양상

백리, 백락, 파손

백태

재료본리

철근노출

누수, 침윤부

시공이음본리, 층본리



한국철도공사

KOREA RAILROAD

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역

(주)한국구조물안전연구원

(주)한국토목안전연구원

(재)한국건설품질연구원