


한남고속선 서편교_17(47.992~47.997km, 점속부)


A2
47K992

47K997

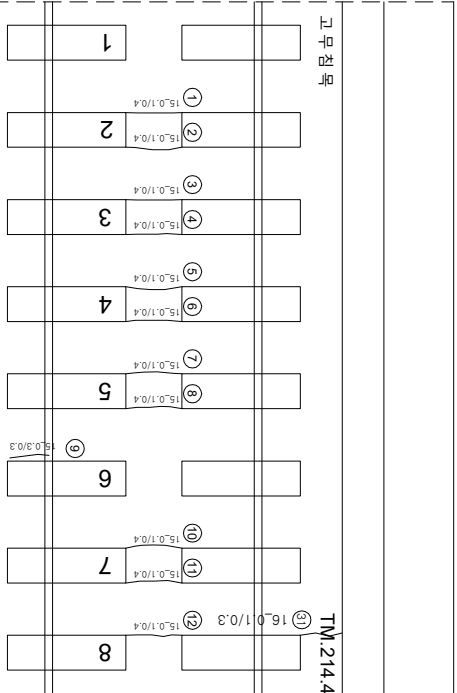


(아
0호)

(아
안)

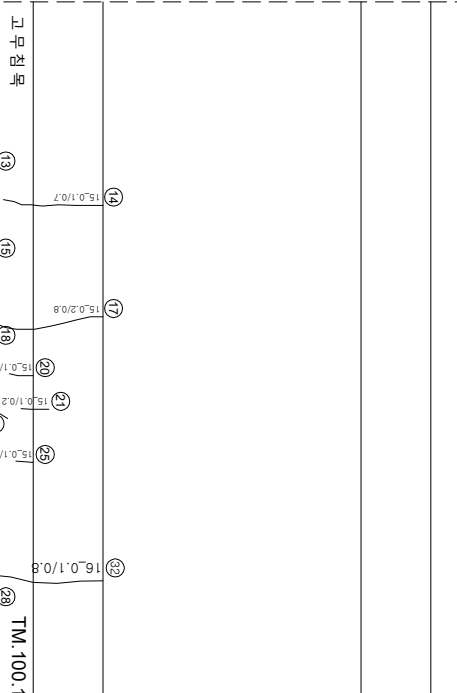


PCL상면

PCL상면

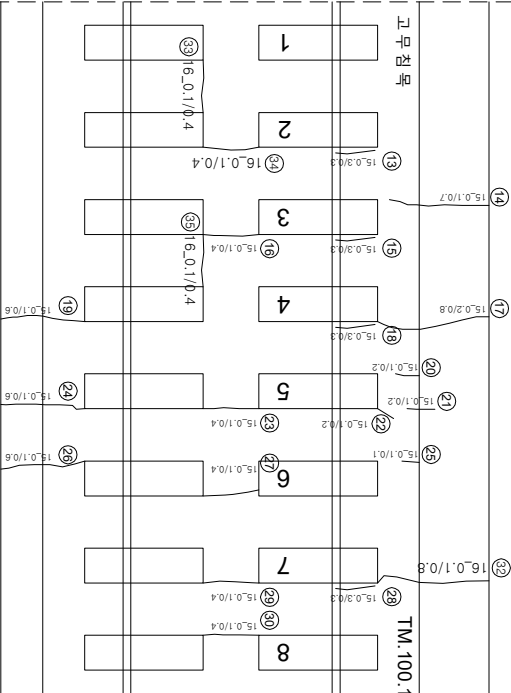

T2
($\frac{0.7}{0.9}$)
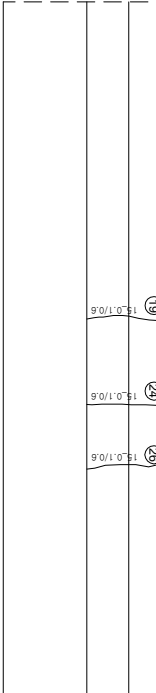
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$


PCL상면

PCL상면

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
9	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
13	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.7 m		69				
15	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
17	균열	0.2 mm	0.8 m		72				
18	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.6 m		74				
20	균열	0.1 mm	0.2 m		75				
21	균열	0.1 mm	0.2 m		76				
22	균열	0.1 mm	0.2 m		77				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
24	균열	0.1 mm	0.6 m		79				
25	균열	0.1 mm	0.1 m		80				
26	균열	0.1 mm	0.6 m		81				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
28	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		83				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
31	균열	0.1 mm	0.3 m		86				
32	균열	0.1 mm	0.8 m		87				
33	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
35	균열	0.1 mm	0.4 m		90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	영	역	영	사	구		영		
							계	영			
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	영	역	사	(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	영	구		
										계	영
										영	영
										영	영