


호남고속선 정지코가_210(58.354~58.361km, S38-3)

58K354

58K361
38 SPAN - 3

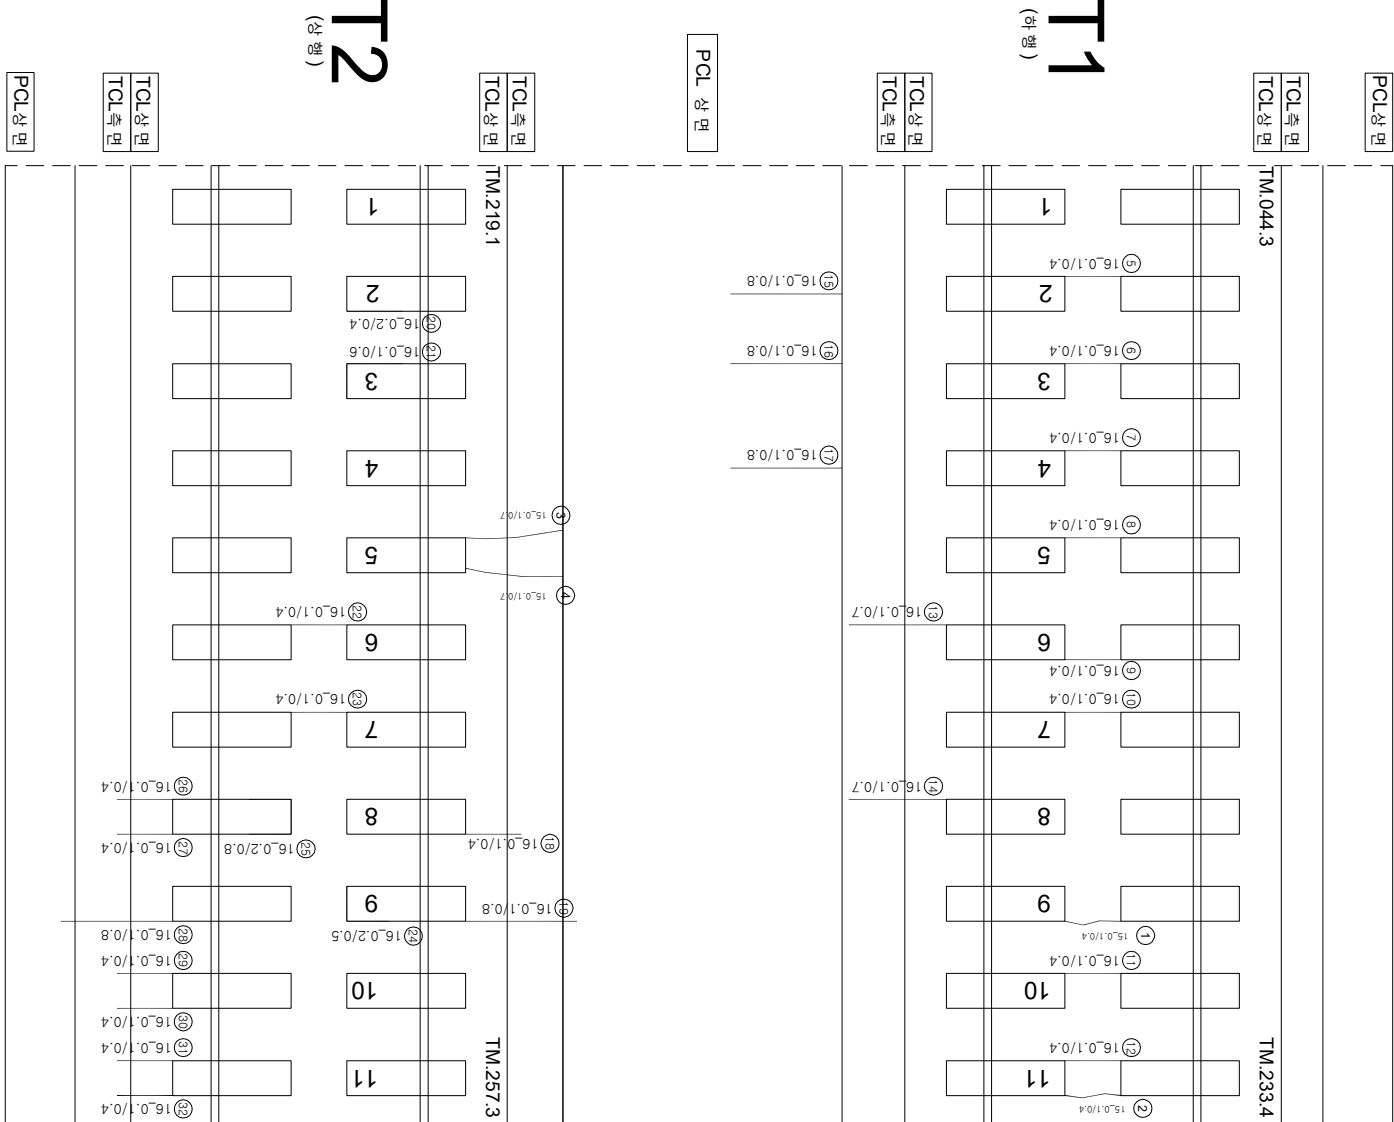

연번	산성	북	연장	비고	연번	산성	북	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.4 m	m	55				
2	군열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	군열	0.1 mm	0.7 m		57				
4	군열	0.1 mm	0.7 m		58				
5	군열	0.1 mm	0.4 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	군열	0.1 mm	0.7 m		67				
14	군열	0.1 mm	0.7 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.8 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.8 m		70				
17	군열	0.1 mm	0.8 m		71				
18	군열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	군열	0.1 mm	0.8 m		73				
20	강계부 군열	0.2 mm	0.4 m		74				
21	강계부 군열	0.1 mm	0.6 m		75				
22	군열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	군열	0.1 mm	0.4 m		77				
24	강계부 군열	0.2 mm	0.5 m		78				
25	강계부 군열	0.2 mm	0.8 m		79				
26	군열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	군열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	군열	0.1 mm	0.8 m		82				
29	군열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	군열	0.1 mm	0.4 m		84				
31	군열	0.1 mm	0.4 m		85				
32	군열	0.1 mm	0.4 m		86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	공	역	명	사	단		정	
							과 내 지	장 아 지		
 한국철도공사 KOREA RAILROAD										
			2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역		(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원		이 복 영		간윤경 김경기 문석기	
							0.220	(0.50m이하 : 흑색)	점도상판리	
							0.420	(0.50m초과 0.50m이하 : 청색)	망상	
							0.620	(0.50m초과 1.00m이하 : 적색)	바리,바락,파손	
							1.020	(1.00m이상 : 분홍색)	변태	
							0.220	(0.50m이하 : 흑색)	차도판리	
							0.420	(0.50m초과 0.50m이하 : 청색)	철근노출	
							0.620	(0.50m초과 1.00m이하 : 적색)	누수,습윤부	
							1.020	(1.00m이상 : 분홍색)	시공이음판리,홍판리	