


호남고속선 정지고가_328(59.180~59.187km, S62-1)

59K187

59K180

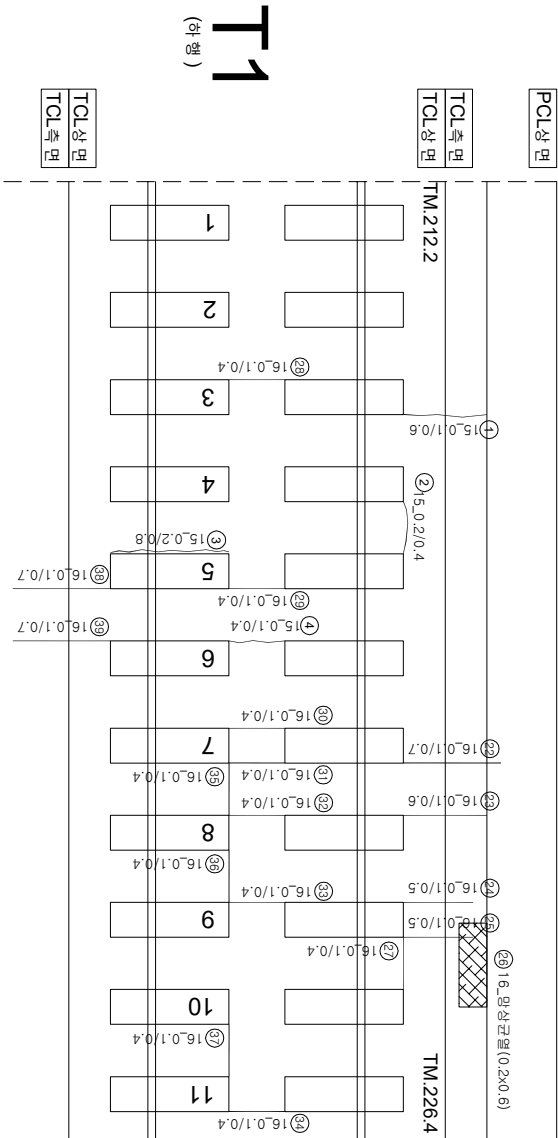

(아
0호)


(아
안)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL 集团

PCL 상용

PCL 상용

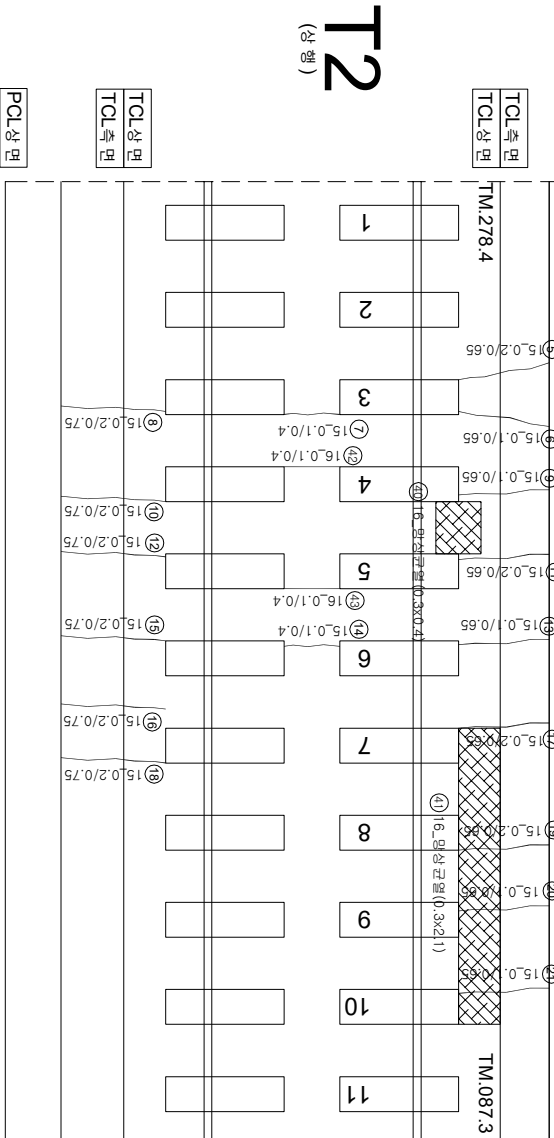

T2
(**07**
07)

(가행)

TCL상머	TCL축머
-------	-------

TCL 集团

PCL 상면

PCL 상면

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.6 m	m	55				
2	균열	0.2 mm	0.4 m	m	56				
3	균열부 균열	0.2 mm	0.8 m	m	57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m	m	58				
5	균열	0.2 mm	0.7 m	m	59				
6	균열	0.1 mm	0.7 m	m	60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m	m	61				
8	균열	0.2 mm	0.8 m	m	62				
9	균열	0.1 mm	0.7 m	m	63				
10	균열	0.2 mm	0.8 m	m	64				
11	균열	0.2 mm	0.7 m	m	65				
12	균열	0.2 mm	0.8 m	m	66				
13	균열	0.1 mm	0.7 m	m	67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m	m	68				
15	균열	0.2 mm	0.8 m	m	69				
16	균열	0.2 mm	0.8 m	m	70				
17	균열	0.2 mm	0.7 m	m	71				
18	균열	0.2 mm	0.8 m	m	72				
19	균열	0.2 mm	0.7 m	m	73				
20	균열	0.1 mm	0.7 m	m	74				
21	균열	0.1 mm	0.7 m	m	75				
22	균열	0.1 mm	0.7 m	m	76				
23	균열	0.1 mm	0.6 m	m	77				
24	균열	0.1 mm	0.5 m	m	78				
25	균열	0.1 mm	0.5 m	m	79				
26	양상 균열	0.2 m	0.6 m	m	80	0.12㎡			
27	균열	0.1 mm	0.4 m	m	81				
28	균열	0.1 mm	0.4 m	m	82				
29	균열	0.1 mm	0.4 m	m	83				
30	균열	0.1 mm	0.4 m	m	84				
31	균열	0.1 mm	0.4 m	m	85				
32	균열	0.1 mm	0.4 m	m	86				
33	균열	0.1 mm	0.4 m	m	87				
34	균열	0.1 mm	0.4 m	m	88				
35	균열	0.1 mm	0.4 m	m	89				
36	균열	0.1 mm	0.4 m	m	90				
37	균열	0.1 mm	0.4 m	m	91				
38	균열	0.1 mm	0.7 m	m	92				
39	균열	0.1 mm	0.7 m	m	93				
40	양상 균열	0.3 mm	0.4 m	m	94	0.12㎡			
41	양상 균열	0.3 mm	2.1 m	m	95	0.64㎡			
42	균열	0.1 mm	0.4 m	m	96				
43	균열	0.1 mm	0.4 m	m	97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	용역	용역사	이 부 영		견			
				계 입 액 만 지	청 야 별 액 만 지				
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이 부 영 김 윤 강 김 경 기 윤 석 기	견	〰〰〰 (0.3m이하 : 흑색)	천목도상본리		저로본리	
					〰〰〰 (0.3m초과 0.5m이하 : 청색)	당상		월근노출	
					〰〰〰 (0.5m초과 1.0m이하만 : 적색)	바리, 바릭, 파손		누수, 습윤부	
					- - - - (1.0m이상 : 분홍색)	땀대		옹양	
					1.0m (1.0m) 이상 : 분홍색				