


호남고속선 정지고가_618(61.219~61.226km, S120-1)

61K219

61K226

120 SPAN - 1

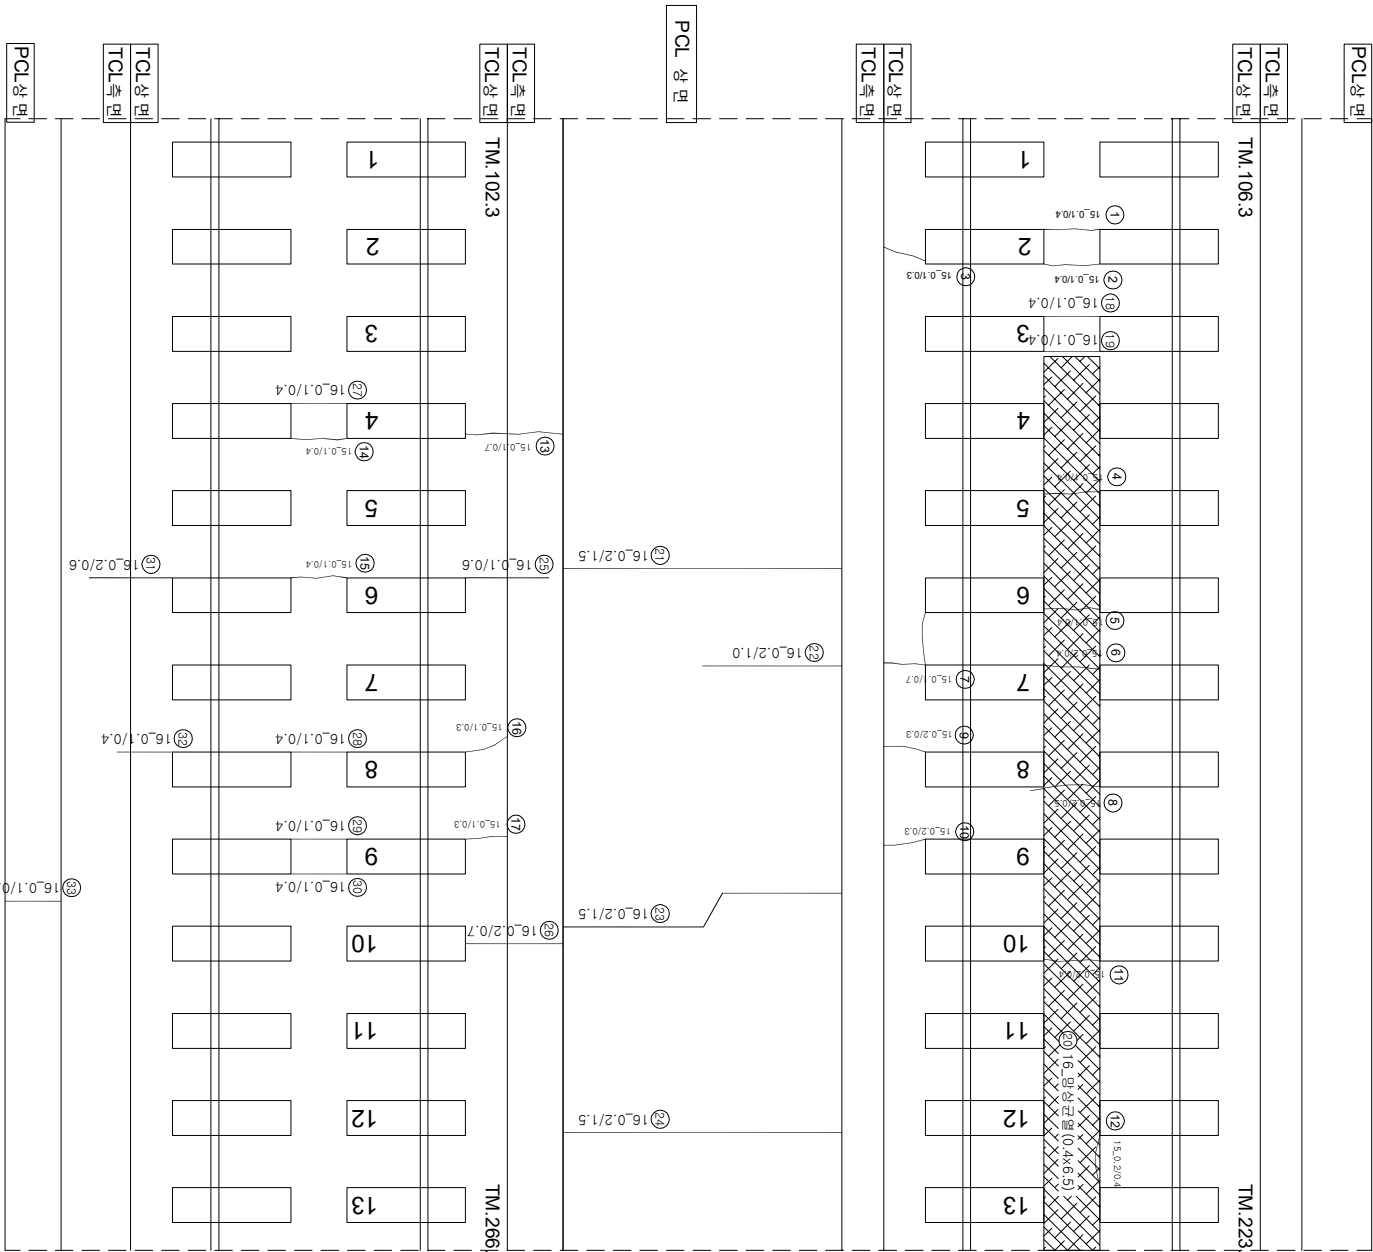

연번	순번	목	연장	비고	연번	순번	목	연장	비고
1	구월	0.1 mm	0.4 m		56				
2	구월	0.1 mm	0.4 m		55				
3	구월	0.1 mm	0.3 m		57				
4	구월	0.1 mm	0.4 m		58				
5	구월	0.1 mm	0.4 m		59				
6	구월	0.1 mm	0.4 m		60				
7	구월	0.1 mm	0.7 m		61				
8	구월	0.2 mm	0.5 m		62				
9	구월	0.2 mm	0.3 m		63				
10	구월	0.2 mm	0.3 m		64				
11	구월	0.2 mm	0.4 m		65				
12	구월	0.2 mm	0.4 m		66				
13	구월	0.1 mm	0.7 m		67				
14	구월	0.1 mm	0.4 m		68				
15	구월	0.1 mm	0.4 m		69				
16	구월	0.1 mm	0.3 m		70				
17	구월	0.1 mm	0.3 m		71				
18	구월	0.1 mm	0.4 m		72				
19	구월	0.1 mm	0.4 m		73				
20	월상구월	0.4 m	6.5 m		74				
21	구월	0.2 mm	1.5 m		75				
22	구월	0.2 mm	1.0 m		76				
23	구월	0.2 mm	1.5 m		77				
24	구월	0.2 mm	1.5 m		78				
25	구월	0.1 mm	0.6 m		79				
26	구월	0.2 mm	0.7 m		80				
27	구월	0.1 mm	0.4 m		81				
28	구월	0.1 mm	0.4 m		82				
29	구월	0.1 mm	0.4 m		83				
30	구월	0.1 mm	0.4 m		84				
31	구월	0.2 mm	0.6 m		85				
32	구월	0.1 mm	0.4 m		86				
33	구월	0.1 mm	0.4 m		87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	종	역	명		역	사	구						
									개	안	장	아	지		
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 박 영	간 윤 경 김 경 기 문 선 기	점	경	경	0.22%	(0.5mm이하 : 흑색)		참목도상분리		재료분리	
									0.42%	(0.5mm초과 0.5mm이하 : 청색)		망상		철근노출	
									0.62%	(0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)		바리,바락,파손		누수,습윤부	
									1.02%	(1.0mm이상 : 분홍색)		변태		시공이음분리,충분리	