


호남고속선 정지고가_631(61.310~61.317km, S122-4)

61K317

61K310

122 SPAN - 4

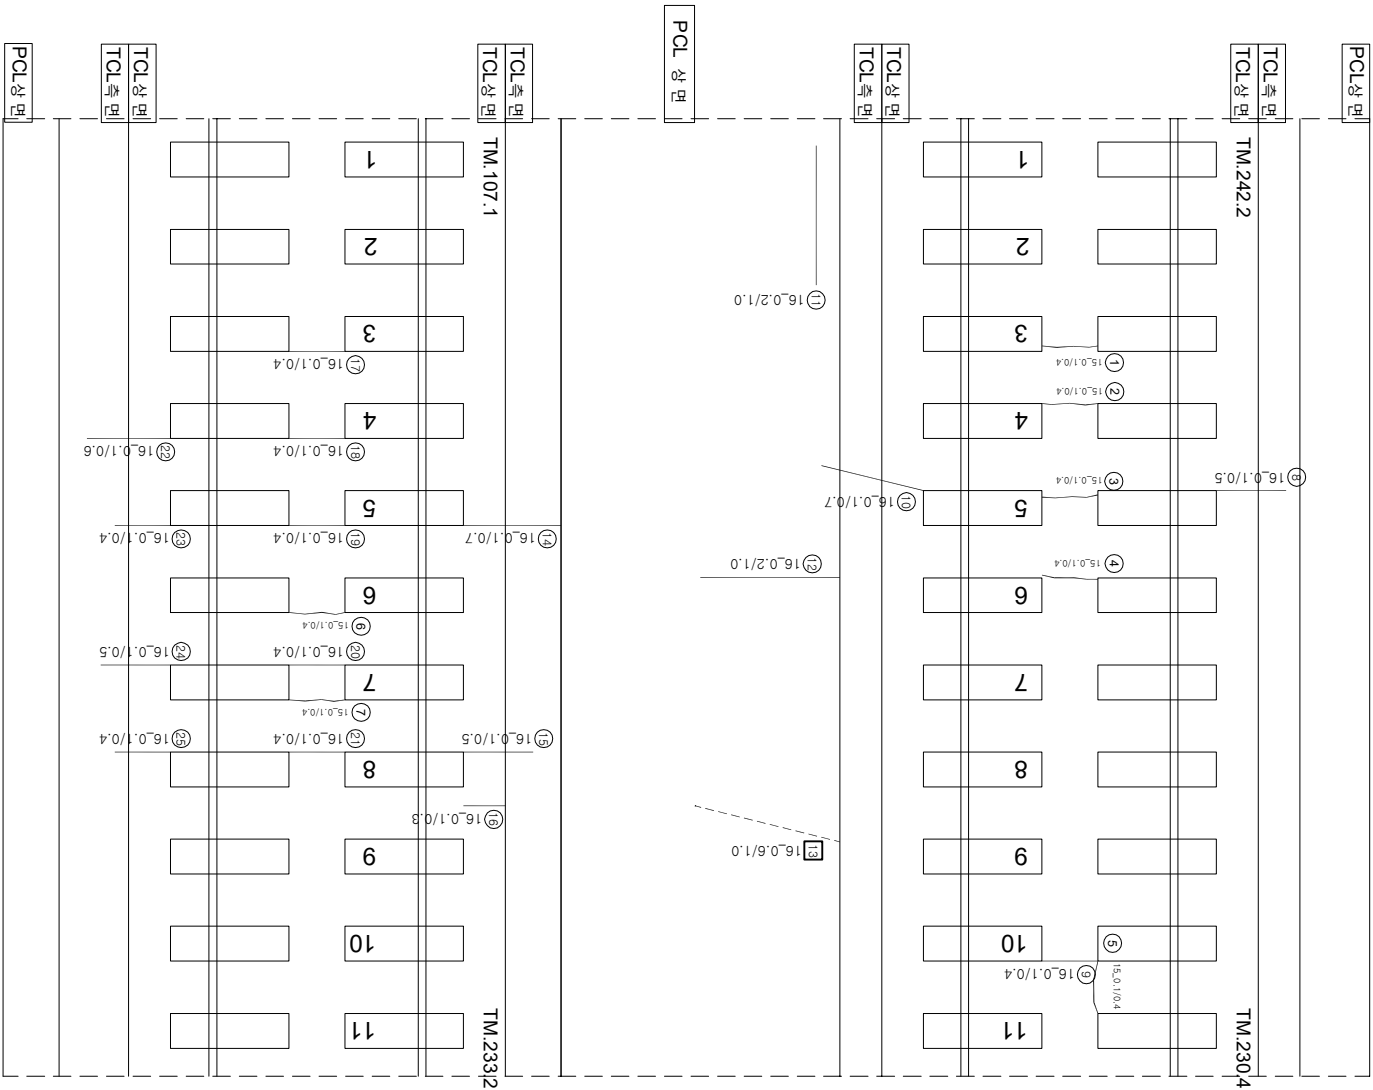

연번	순차	폭	연장	비고	연번	순차	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.5 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.7 m		64				
11	균열	0.2 mm	1.0 m		65				
12	균열	0.2 mm	1.0 m		66				
13	균열	0.6 mm	1.0 m	2017년도 보수	67				
14	균열	0.1 mm	0.7 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.5 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.3 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.6 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.5 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	일	여	장	사	구 간	
						과 목 내 용	비 고
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD							
2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역							
(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원							
이 복 영						간 운 강 김 경 기 문 선 기	점 검
						〰〰〰 (0.5m이하 : 흑색)	점도상판리
						〰〰〰 (0.5m초과 0.5m이하 : 청색)	망상
						〰〰〰 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	바리,바락,파손
						〰〰〰 (1.0m이상 : 분홍색)	변태
						시공이음관리,종단리	