


호남고속선 정지 고가 _ 349(59.327~59.334km, S66-2)

59K327

59K334

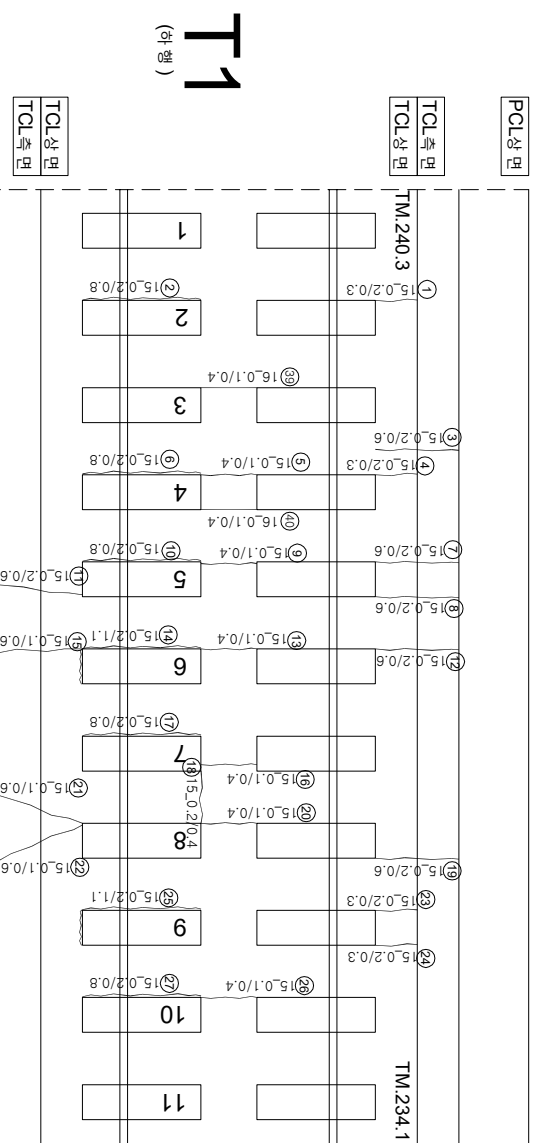


TCL 상미	TCL 취미
--------	--------

TCL 상미	TCL 취미
--------	--------

PCL 상용

PCL 상용

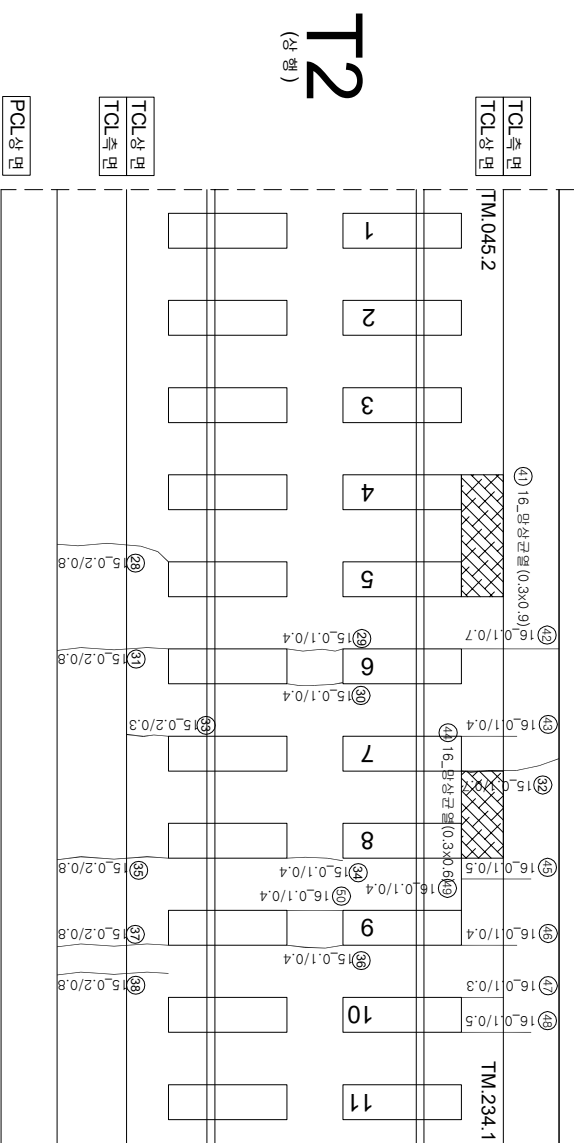

TCL 상명	TCL 창명
--------	--------

TCL 상명	TCL 창명
--------	--------

T2
(0404)

T2 (0.90)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL상면	TCL측면
-------	-------

PCL상면

PCL상면

연번	순상	목	연청	비고	연번	순상	목	연청	비고
1	균열	0.2 mm	0.3 m		55				
2	강재부 균열	0.2 mm	0.8 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.6 m		57				
4	균열	0.2 mm	0.3 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
6	강재부 균열	0.2 mm	0.8 m		60				
7	균열	0.2 mm	0.6 m		61				
8	균열	0.2 mm	0.6 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	강재부 균열	0.2 mm	0.8 m		64				
11	균열	0.2 mm	0.6 m		65				
12	균열	0.2 mm	0.6 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	강재부 균열	0.2 mm	1.1 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.6 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	강재부 균열	0.2 mm	0.8 m		71				
18	균열	0.2 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.2 mm	0.6 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.6 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.6 m		76				
23	균열	0.2 mm	0.3 m		77				
24	균열	0.2 mm	0.3 m		78				
25	강재부 균열	0.2 mm	1.1 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	강재부 균열	0.2 mm	0.8 m		81				
28	균열	0.2 mm	0.8 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
31	균열	0.2 mm	0.8 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.7 m		86				
33	균열	0.2 mm	0.3 m		87				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
35	균열	0.2 mm	0.8 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.4 m		90				
37	균열	0.2 mm	0.8 m		91				
38	균열	0.2 mm	0.8 m		92				
39	균열	0.1 mm	0.4 m		93				
40	균열	0.1 mm	0.4 m		94				
41	방수균열	0.3 mm	0.9 m	0.26㎡	95				
42	균열	0.1 mm	0.7 m		96				
43	균열	0.1 mm	0.4 m		97				
44	방수균열	0.3 mm	0.6 m	0.19㎡	98				
45	균열	0.1 mm	0.5 m		99				
46	균열	0.1 mm	0.4 m		100				
47	균열	0.1 mm	0.3 m		101				
48	균열	0.1 mm	0.5 m		102				
49	균열	0.1 mm	0.4 m		103				
50	균열	0.1 mm	0.4 m		104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행사	영역	영역명	영역사	이동영		영역			
				교량	터널				
KORAIL 한국철도공사 KORAIL E&C	영남고속선	오송-광주-송정간 톨리케도 점검용역	2017년도	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (제)한국건설품질연구원	이동영 김정기 윤석기	간			
						0.220 (0.300이하 : 열색)	정동도상반리		제로반리
						0.400 (0.300초과 0.500이하 : 황색)	양산		철근노출
						0.620 (0.500초과 1.000미만 : 적색)	부리/부락/파손		누수/수문부
						1.020 (1.000이상 : 분홍색)	배타		시공이음판리/종반리