


호남고속선 정지코가_731(62.012~62.019km, S137-5)

62K012

P137
62K019
137 SPAN - 5

PCL상표

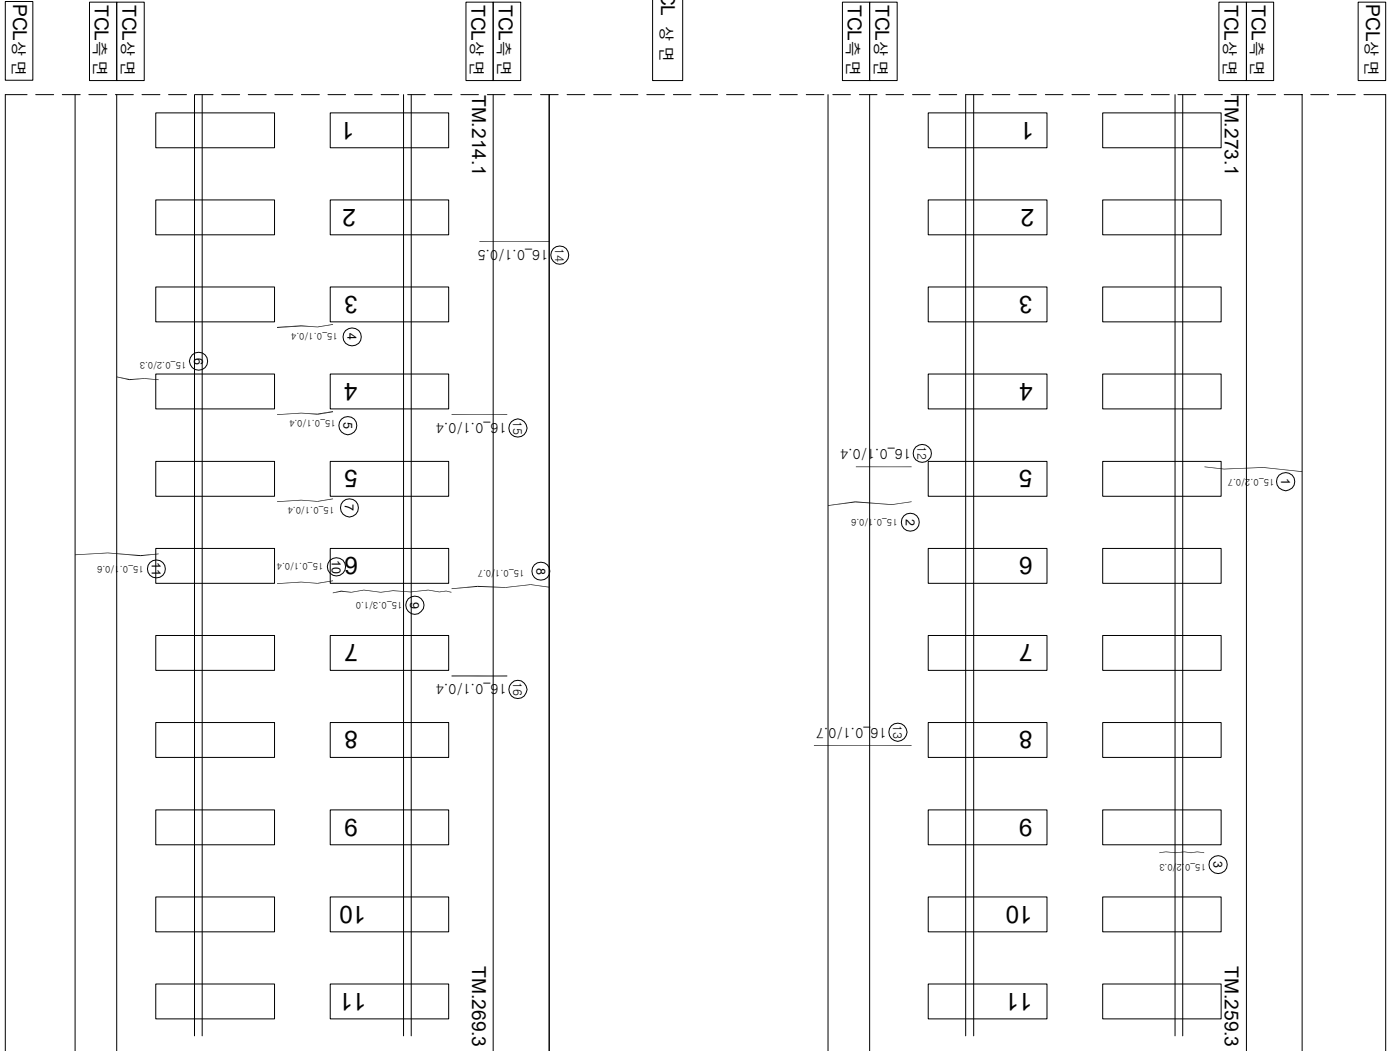

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.7 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.6 m		56				
3	강재부 균열	0.2 mm	0.3 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
6	균열	0.2 mm	0.3 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.7 m		62				
9	강재부 균열	0.3 mm	1.0 m	폭증가	63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.6 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.7 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.5 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	운	역	명	운	역	사	구 간	
								과 개 입 지	점 착 입 지
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주상정간 콘크리트케도 점검영역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설기술연구원	이 복 영	간 윤 경 김 정 기 문 선 기	점	〰〰〰 (0.5m이하 : 적색)	참목대상분리	
							〰〰〰 (0.5m초과 0.5m이하 : 황색)	망상	
							〰〰〰 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	바리, 바락, 파손	
							〰〰〰 (1.0m이상 : 분홍색)	변태	
								유양	
								시공이음분리, 종분리	