


호남고속선 정지 고가_357(59.383~59.390km, S67-5)

P67
59K390

59K383

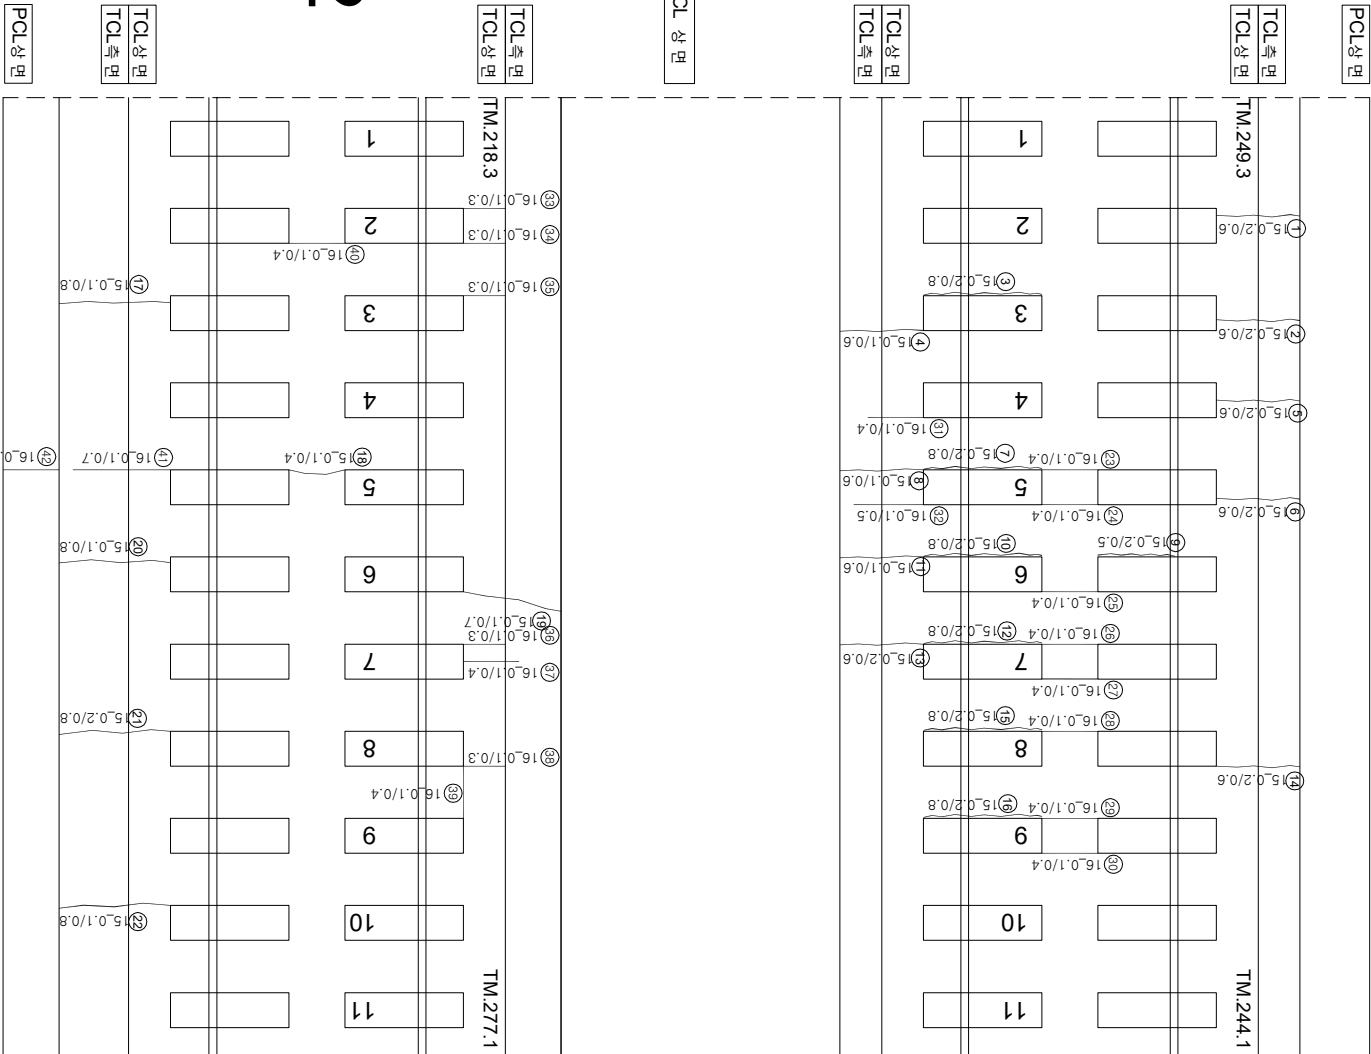

연번	순상	폭	연청	비고	연번	순상	폭	연청	비고
1	균열 0.2 mm	0.6 m	m		55				
2	균열 0.2 mm	0.6 m	m		56				
3	강제부 균열 0.2 mm	0.8 m	m		57				
4	균열 0.1 mm	0.6 m	m		58				
5	균열 0.2 mm	0.6 m	m		59				
6	균열 0.2 mm	0.6 m	m		60				
7	강제부 균열 0.2 mm	0.8 m	m		61				
8	균열 0.1 mm	0.6 m	m		62				
9	강제부 균열 0.2 mm	0.5 m	m		63				
10	강제부 균열 0.2 mm	0.8 m	m		64				
11	균열 0.1 mm	0.6 m	m		65				
12	강제부 균열 0.2 mm	0.8 m	m		66				
13	균열 0.2 mm	0.6 m	m		67				
14	균열 0.2 mm	0.6 m	m		68				
15	강제부 균열 0.2 mm	0.8 m	m		69				
16	강제부 균열 0.2 mm	0.8 m	m		70				
17	균열 0.1 mm	0.8 m	m		71				
18	균열 0.1 mm	0.4 m	m		72				
19	균열 0.1 mm	0.7 m	m		73				
20	균열 0.1 mm	0.8 m	m		74				
21	균열 0.2 mm	0.8 m	m		75				
22	균열 0.1 mm	0.8 m	m		76				
23	균열 0.1 mm	0.4 m	m		77				
24	균열 0.1 mm	0.4 m	m		78				
25	균열 0.1 mm	0.4 m	m		79				
26	균열 0.1 mm	0.4 m	m		80				
27	균열 0.1 mm	0.4 m	m		81				
28	균열 0.1 mm	0.4 m	m		82				
29	균열 0.1 mm	0.4 m	m		83				
30	균열 0.1 mm	0.4 m	m		84				
31	균열 0.1 mm	0.4 m	m		85				
32	균열 0.1 mm	0.5 m	m		86				
33	균열 0.1 mm	0.3 m	m		87				
34	균열 0.1 mm	0.3 m	m		88				
35	균열 0.1 mm	0.3 m	m		89				
36	균열 0.1 mm	0.3 m	m		90				
37	균열 0.1 mm	0.4 m	m		91				
38	균열 0.1 mm	0.3 m	m		92				
39	균열 0.1 mm	0.4 m	m		93				
40	균열 0.1 mm	0.4 m	m		94				
41	균열 0.1 mm	0.7 m	m		95				
42	균열 0.1 mm	0.4 m	m		96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	용	역	영	용	역	사	구		영
									과	장	
한국철도공사											한양
KORAIL											한양
KOREA RAILROAD											한양
2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역											한양
(주) 한국구조물안전연구원											한양
(주)한국도로안전연구원											한양
(재)한국건설품질연구원											한양
이 박 영											한양
간윤경											한양
김 경 기											한양
문 선 기											한양
0.22% (0.5mm이하 : 흑색)											한양
0.42% (0.5mm초과 0.5mm이하 : 황색)											한양
0.62% (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)											한양
1.02% (1.0mm이상 : 분홍색)											한양
참목도상분리											한양
철근노출											한양
누수,습윤부											한양
바리,바락,파손											한양
변태											한양
시공이음분리,홍분리											한양