


호남고속선 정지코가_898(63.159~63.166km, S170-4)

63K159

63K166
170 SPAN - 4

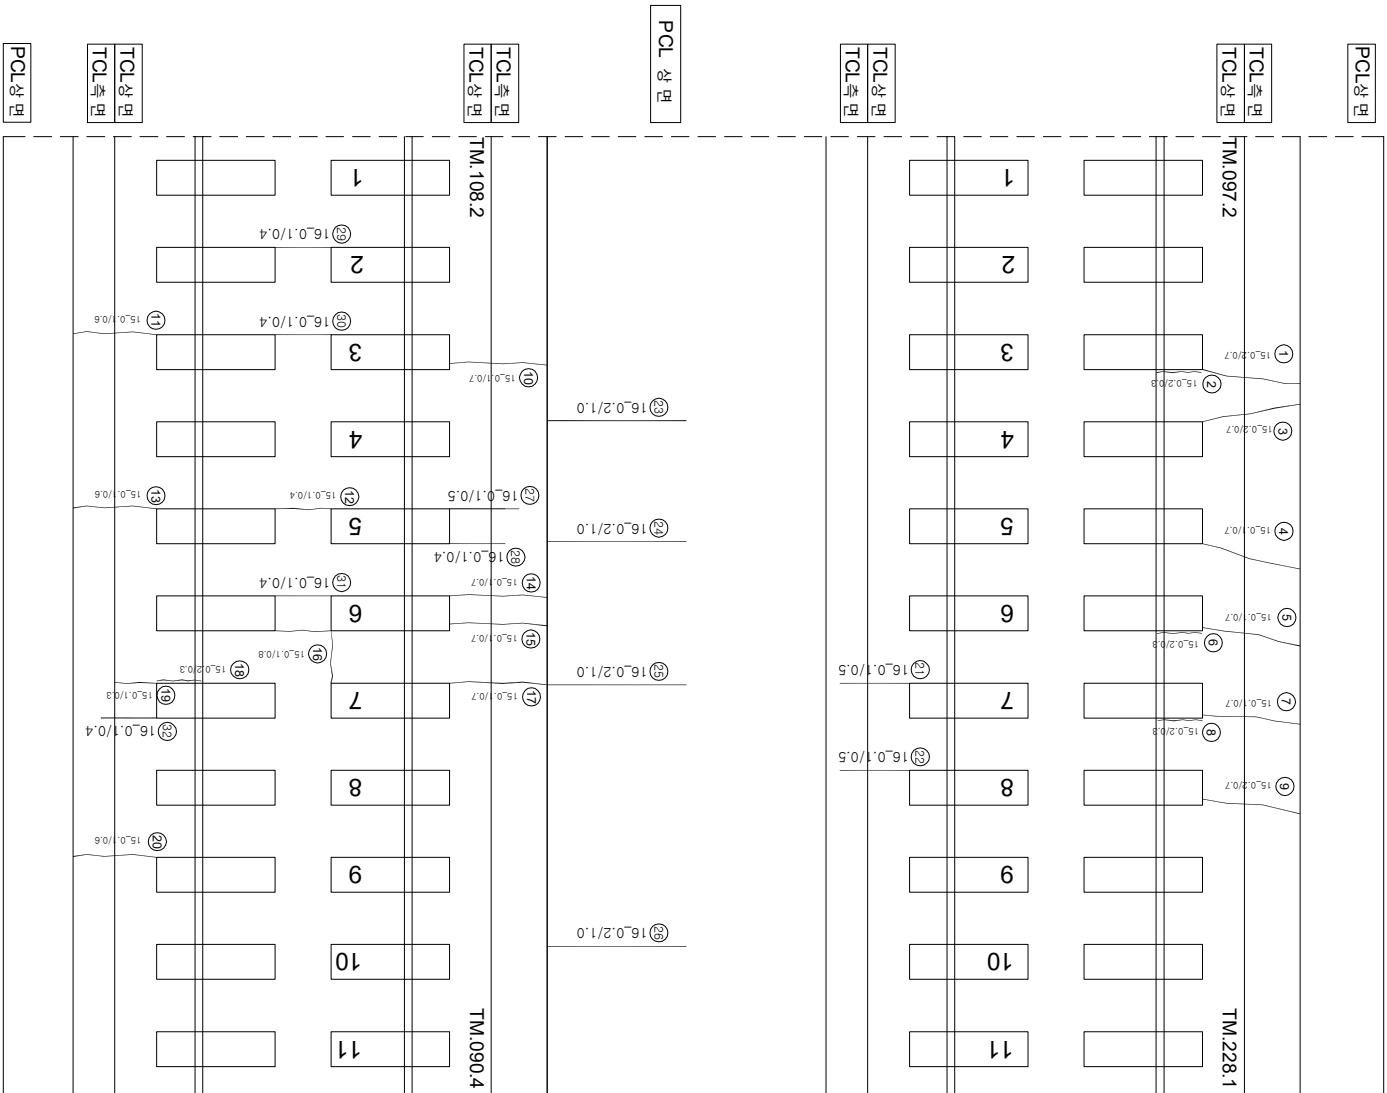

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.7 m		55				
2	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.7 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.7 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.7 m		59				
6	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.7 m		61				
8	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		62				
9	균열	0.2 mm	0.7 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.7 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.6 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.6 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.7 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.7 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.8 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.7 m		71				
18	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.3 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.6 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.5 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.5 m		76				
23	균열	0.2 mm	1.0 m		77				
24	균열	0.2 mm	1.0 m		78				
25	균열	0.2 mm	1.0 m		79				
26	균열	0.2 mm	1.0 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.5 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
31	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.4 m		86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	공	역	명	사	단		명
							과 제 명	장 의 지	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주순정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	간윤경 김경기 문석기	〰〰〰	0.220 (0.50m이하 : 흑색)	점도상판리	
						〰〰〰	0.420 (0.50m초과 0.50m이하 : 청색)	망상	
						〰〰〰	0.620 (0.50m초과 1.00m이하 : 적색)	바리,바락,파손	
						〰〰〰	1.020 (1.00m이상 : 분홍색)	변태	
								시공이음판리,종판리	