


호남고속선 정지 고가_909(63.236~63.243km, S172-5)

63K236
P172
63K243
172 SPAN - 5

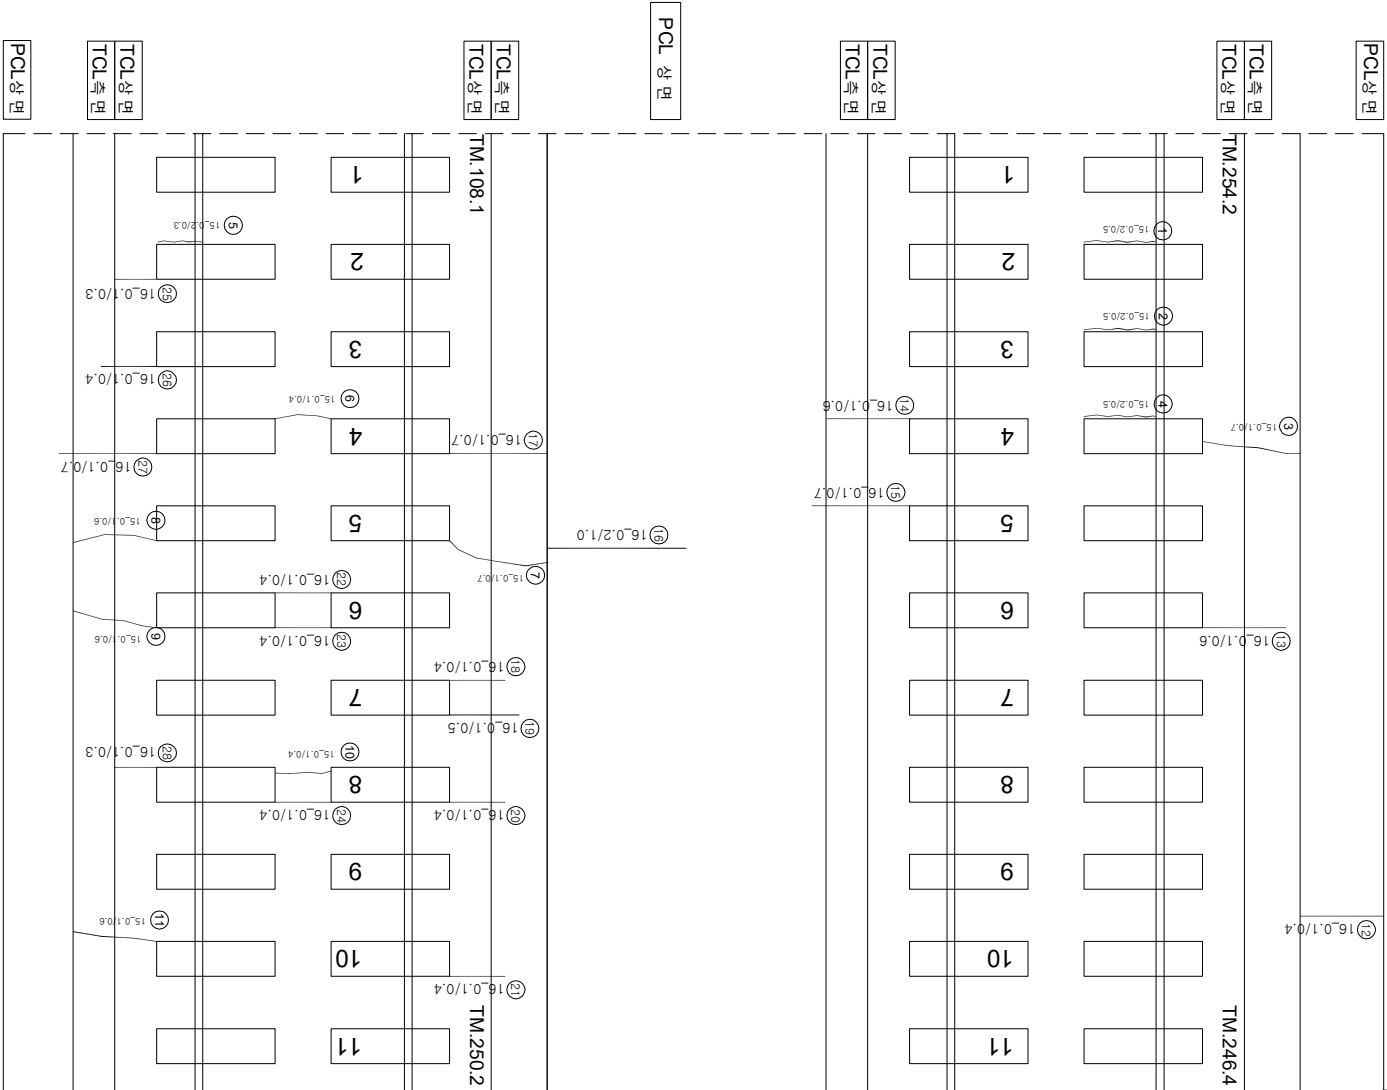

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		55				
2	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.7 m		57				
4	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		58				
5	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.7 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.6 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.6 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.6 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.6 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.6 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.7 m		69				
16	균열	0.2 mm	1.0 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.7 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.5 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.3 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.7 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.3 m		82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	용	역	영	용	역	사	과			연			
									관	영	자				
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역			(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (제)한국건설품질연구원			이	복	영	연			
													관	영	자
0.22% (0.3mm이하 : 적색) 0.42% (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) 0.62% (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색) 1.02% (1.0mm이상 : 불통색)															
첨단도상분리									망상		철근노출				
벽리,벽각,파손									벽태		누수,습윤부				
									옹벽		시공이음분리,충분리				