


호남고속선 정지코가_914(63.271~63.279km, S173-5)

P173
63K279
173 SPAN - 5
63K271

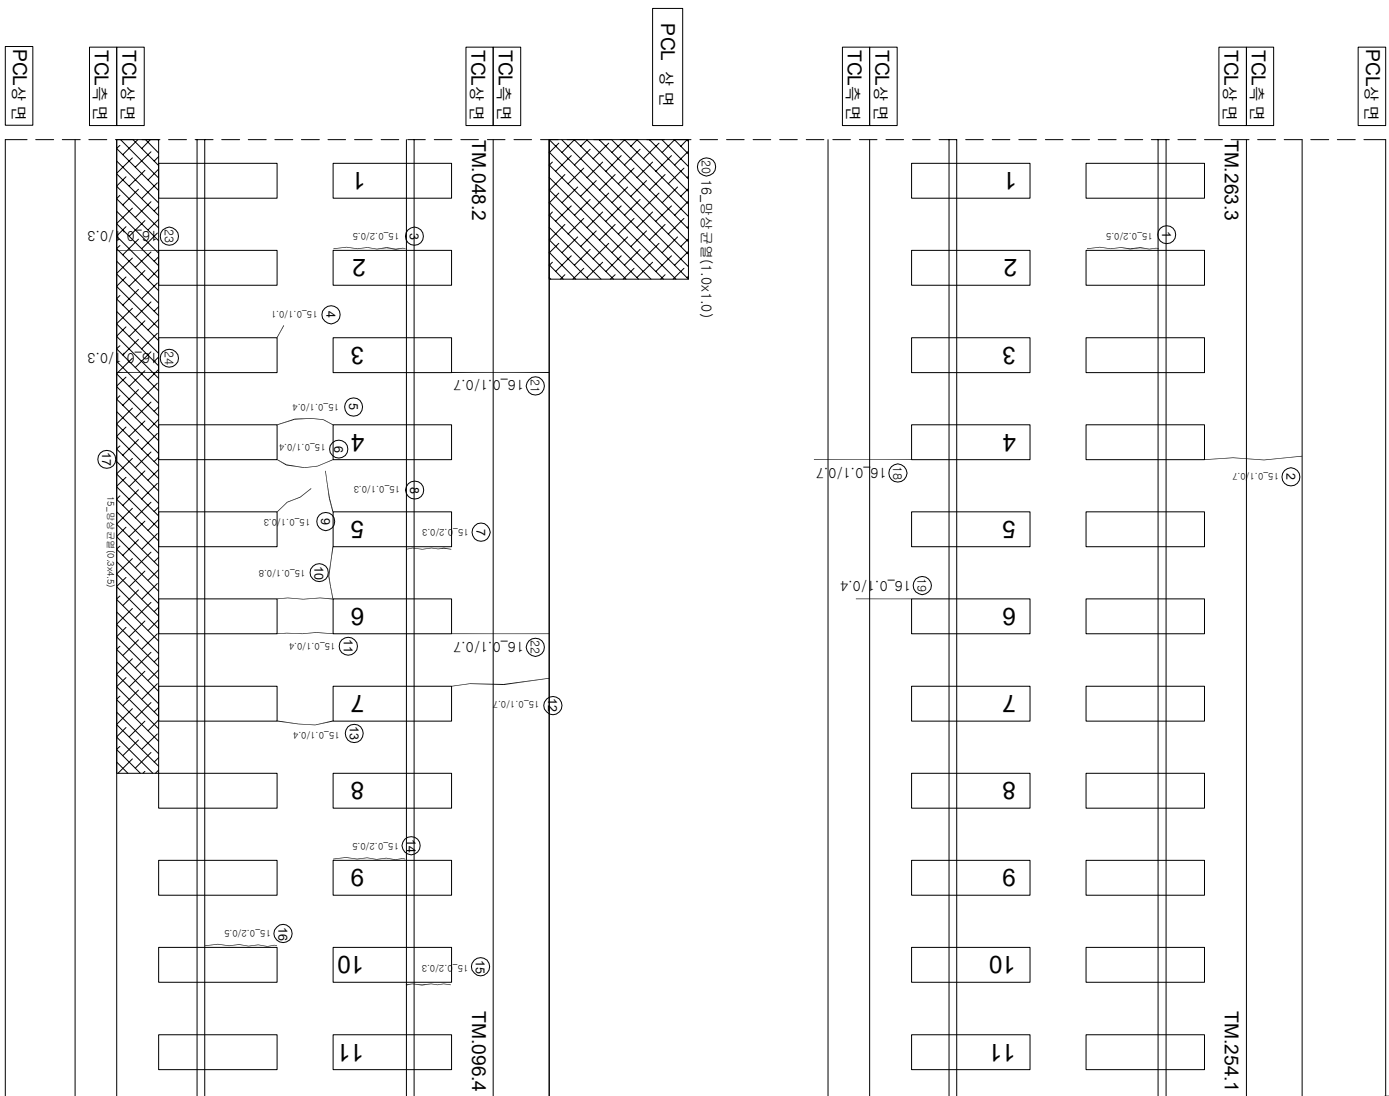

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.7 m		56				
3	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.1 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.3 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.3 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.8 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.7 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		68				
15	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		69				
16	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		70				
17	방산균열	0.3 m	4.5 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.7 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	방산균열	1.0 m	1.0 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.7 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.7 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.3 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.3 m		78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	공	역	명	공	역	사	구		점
									과	인	
한국철도공사											
2017년도 호남고속선 오송-광주상정간 콘크리트케도 점검영역			(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설기술연구원								
이 복 영			간 윤 경 김 경 기 문 순 기								
〰〰〰			0.220 (0.5m이하 : 목책)								
〰〰〰			0.420 (0.5m초과 0.5m이하 : 횡책)								
〰〰〰			0.620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적책)								
- - - - -			1.020 (1.0m이상 : 방울책)								
〰〰〰			참모대상분리								
〰〰〰			망상								
〰〰〰			바리, 바람, 파손								
〰〰〰			변태								
〰〰〰			유양								
〰〰〰			시공이음관리, 종분리								