


호남고속선 정지코가_1076(64.397~64.404km, S206-2)

64K397

64K404
206 SPAN - 2

206 SPAN - 2

PCL상면

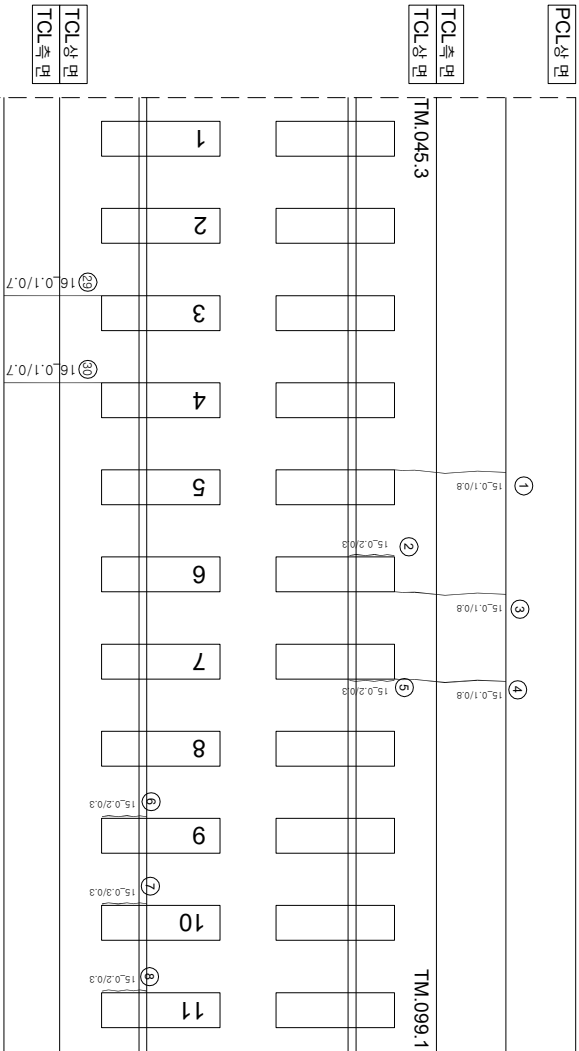


TCL상면	TCL추면
-------	-------

TCL集团

PCL 상면

PCL 삼면

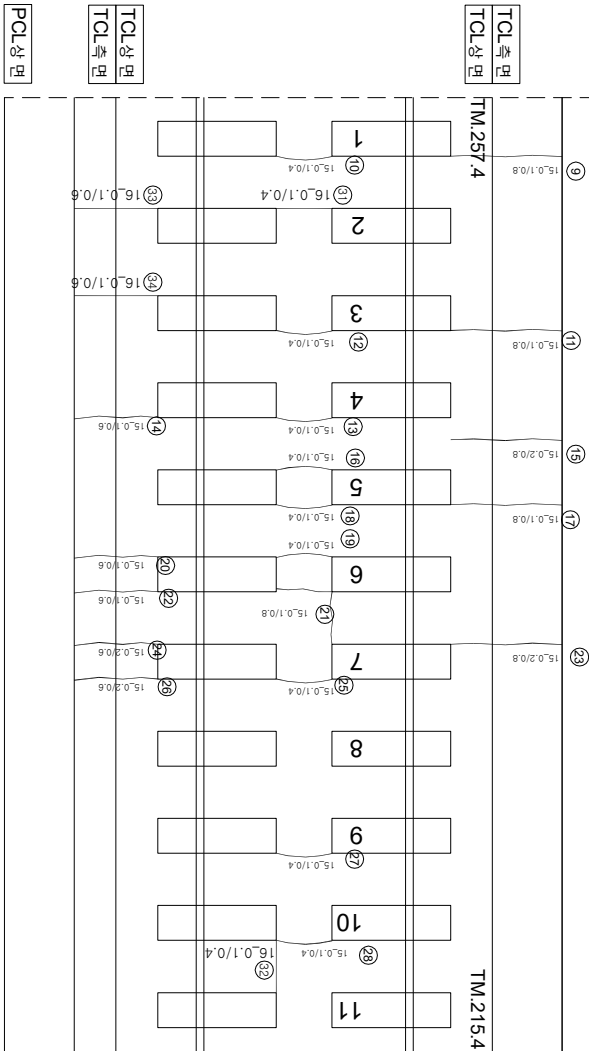

TCL 47	TCL 상
--------	-------

TCL상표

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL 集团

PCL상면

PC/L

시	행	사	용	역	영	사	간					
							과 내 선 지	장 본 아 별 선 지				
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승강장 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	김 운 강 김 경 기 문 은 작 기	영원		0.220 (0.3m이하 : 흑색)		침묵도상블리		지로블리
								0.420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)		명상		철근노출
								0.620 (0.5m초과 1.0m미만 : 적색)		박리, 박락, 파손		누수, 슬관부
								1.020 (1.0m이상 : 분홍색)		박터		100영 시공이음블리, 종블리

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.8 m		55				
2	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.8 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.8 m		58				
5	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		59				
6	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		60				
7	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		61				
8	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.8 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.8 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.6 m		68				
15	균열	0.2 mm	0.8 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.8 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.6 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.8 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.6 m		76				
23	균열	0.2 mm	0.8 m		77				
24	균열	0.2 mm	0.6 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
26	균열	0.2 mm	0.6 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.7 m		83				
30	균열	0.1 mm	0.7 m		84				
31	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.4 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.6 m		87				
34	균열	0.1 mm	0.6 m		88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				