


호남고속선 정지코가_1141(64.850~64.857km, S218-4)

64K850

64K857

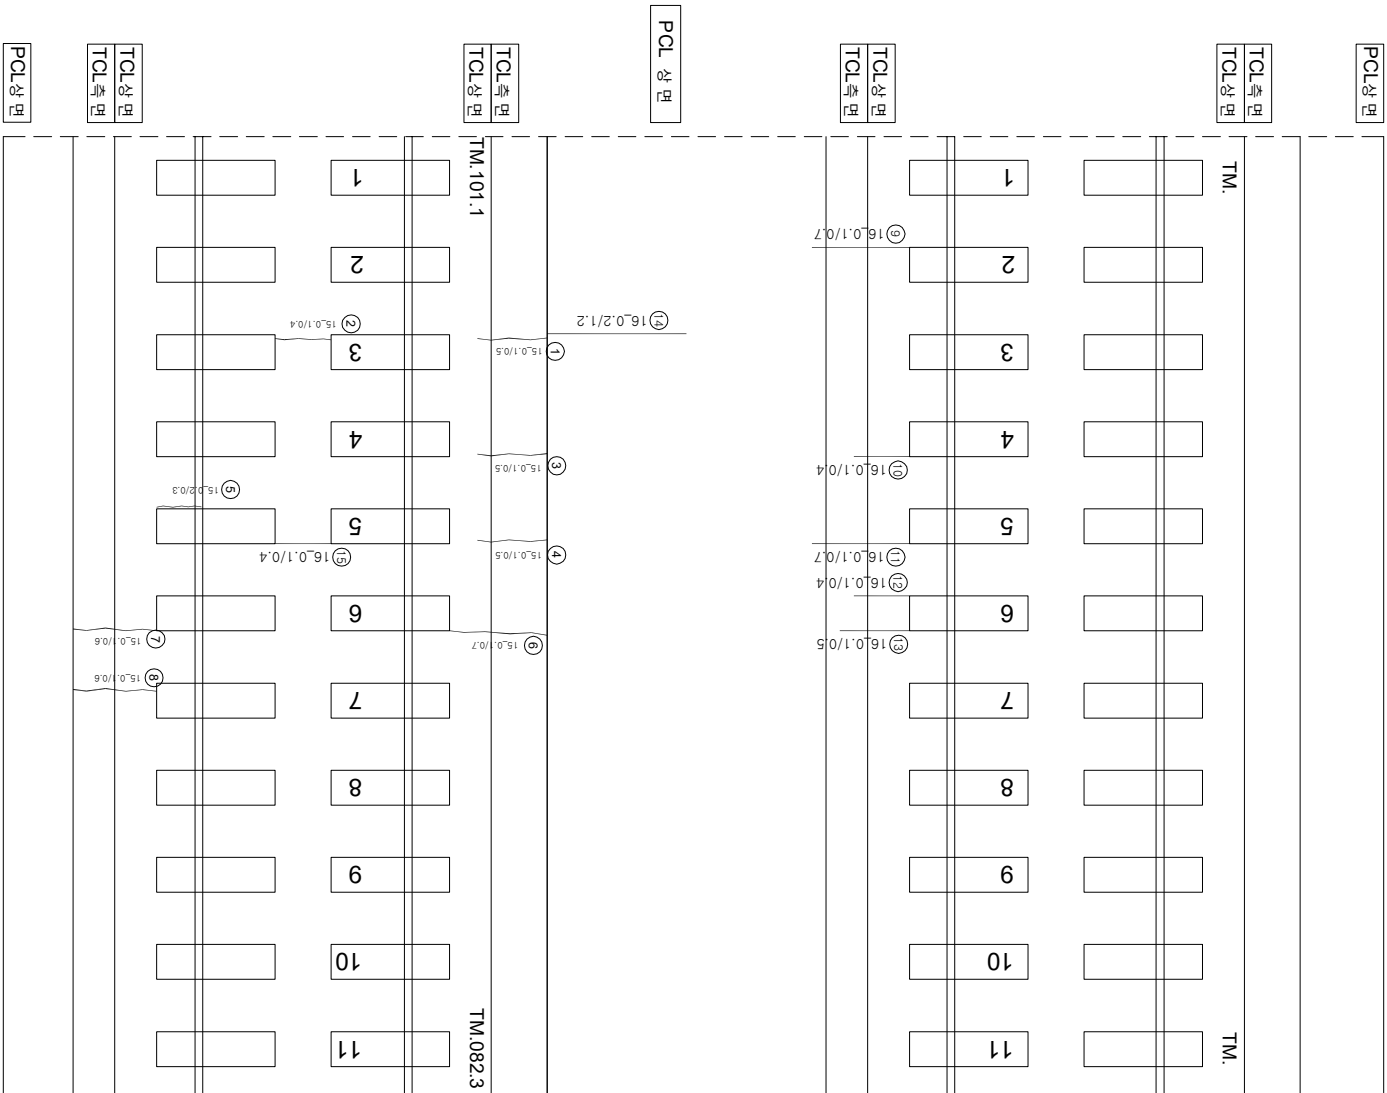

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.5 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.5 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.5 m		58				
5	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.7 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.6 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.6 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.7 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.7 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.5 m		67				
14	균열	0.2 mm	1.2 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	명	용	역	사	단				
									계 급	면 적	장 치	방 식	기 타
한국철도공사 KOREA RAILROAD													
2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역													
(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원						이 복 영		가운강 김경기 윤석기					
									0.220	(0.3mm이하 : 흑색)	천문도상반리		제로반리
									0.420	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상		첼노호출
									0.620	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 바리 파손		누수 습윤 부
									1.020	(1.0mm이상 : 분홍색)	변태		시공이음반리, 홍반리
											양영		