


호남고속선 정지코가_1173(65.068~65.075km, S224-3)

65K075


65K068

PCL상표

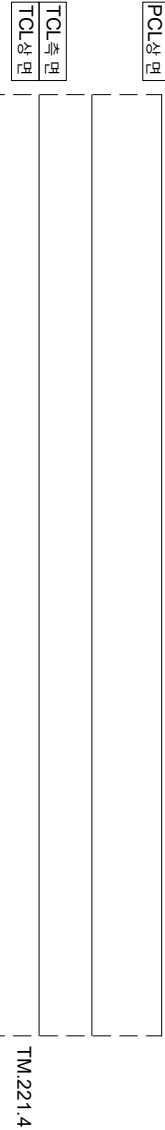

TM.230.


TM.221.4

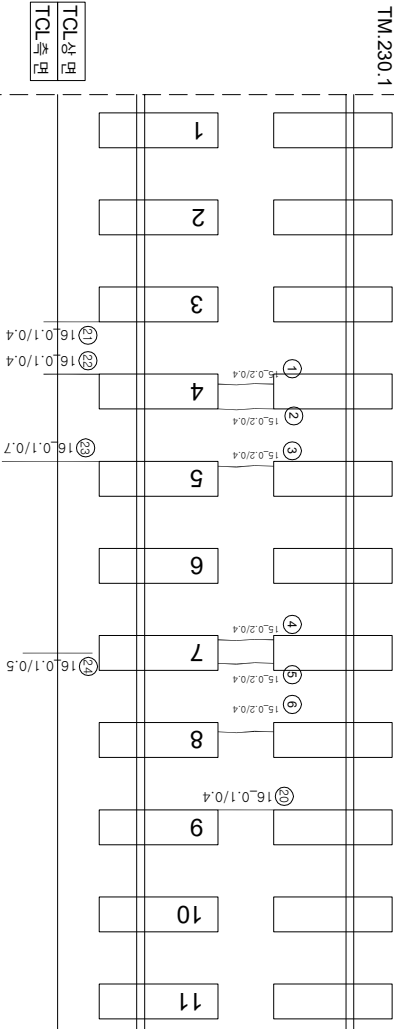

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL集团


PCL상면

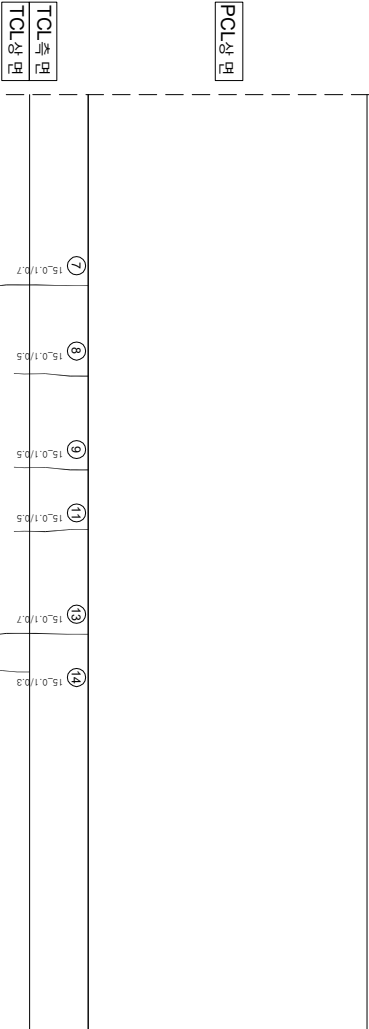

TCL 상미	TCL 美
--------	-------

TCL상명

T2 (0.75, 0.75)

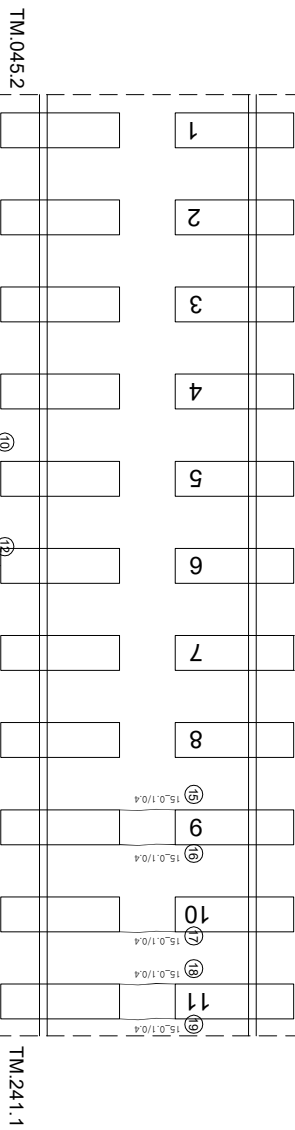

TM.045.2

TM.241.1

TCL 상재	TCL 상재
TCL 상재	TCL 상재

ICL 81

PCL상표

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.4 m		55				
2	균열	0.2 mm	0.4 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.4 m		57				
4	균열	0.2 mm	0.4 m		58				
5	균열	0.2 mm	0.4 m		59				
6	균열	0.2 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.7 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.5 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.5 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.6 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.5 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.6 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.7 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.3 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.7 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.5 m		78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	명	용	역	사	단	
									계	면
한국철도공사 KOREA RAILROAD										
2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역 (주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원										
						이 복 영		라온강 김 경기 윤 석 기		
								점		
								(0.5m이하 : 흑색)		
								점무도상반리		
								(0.3m초과 0.5m이하 : 황색)		
								망상		
								0.620 (0.3m초과 1.0m미만 : 적색)		
								바리, 바리 파손		
								1.020 (1.0m이상 : 분홍색)		
								변태		
								지뢰반리		
								철타노출		
								누수 습윤 부		
								시공이음반리, 횡반리		