


호남고속선 신작교_115(67.276~67.283km, S23-4)

67K276

67K283

23 SPAN - 4

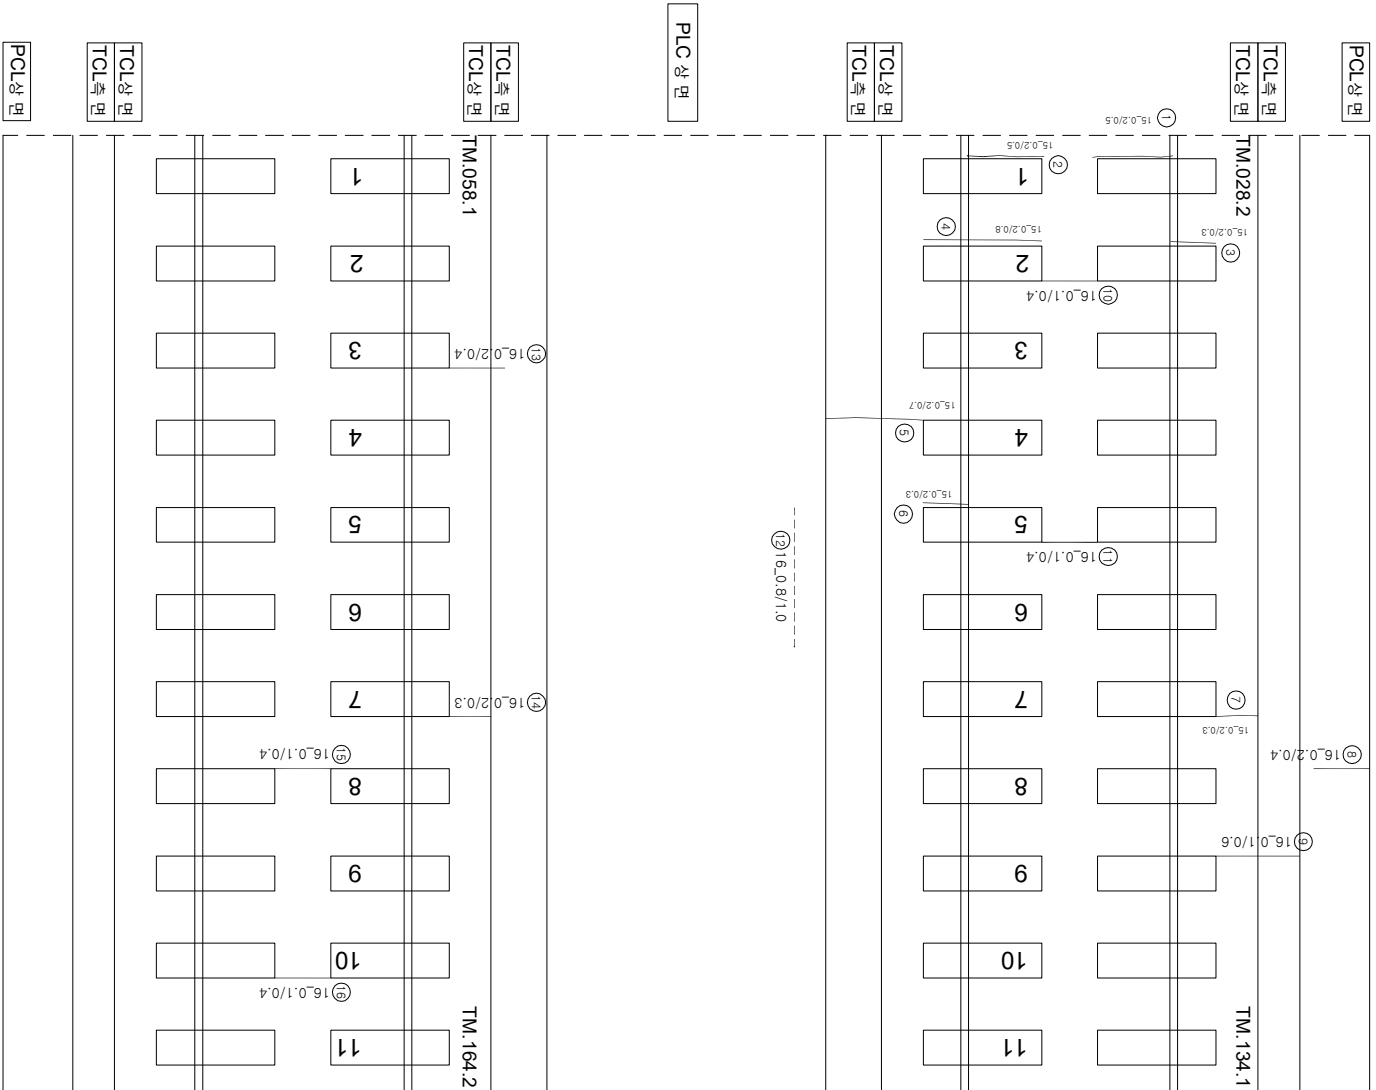

연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	장계부 균열	0.2 mm	0.5 m		55				
2	장계부 균열	0.2 mm	0.5 m		56				
3	장계부 균열	0.2 mm	0.3 m		57				
4	장계부 균열	0.2 mm	0.8 m		58				
5	균열	0.2 mm	0.7 m		59				
6	균열	0.2 mm	0.3 m		60				
7	균열	0.2 mm	0.3 m		61				
8	균열	0.2 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.6 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.8 mm	1.0 m		66				
13	균열	0.2 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.2 mm	0.3 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

가

(아
아)

PLC 상면

⑫ 16_0.8/1.0

TCL채널	TCL상면
-------	-------

TM.058.1

 $2/0.4$

2/0.3

TM.164.2

12 (주요)

(수환)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

PCL상대

7

KORAIL 한국철도공사 KOREA RAIL PWD	시행사	명역명	용역사항	이복영		현장
				개입책임자	분담책임자	
	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 편곡리트케도 점검유역	(주) 한국구조물안전연구원 (수원) 국토도시안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	라운 강 김정기 윤서기	〰️ (0.3m이하 : 황색)	천목도상본리	
				〰️ (0.3m초과 0.5m이하 : 청색)	양산	
				〰️ (0.5m초과 1.0m미만 : 적색)	박지·바락·피순	
				--- (1.0m이상 : 분홍색)	백태	