


호남고속선 신작교_141(67.458~67.465km, S28-5)

67K458

67K465
28 SPAN - 5

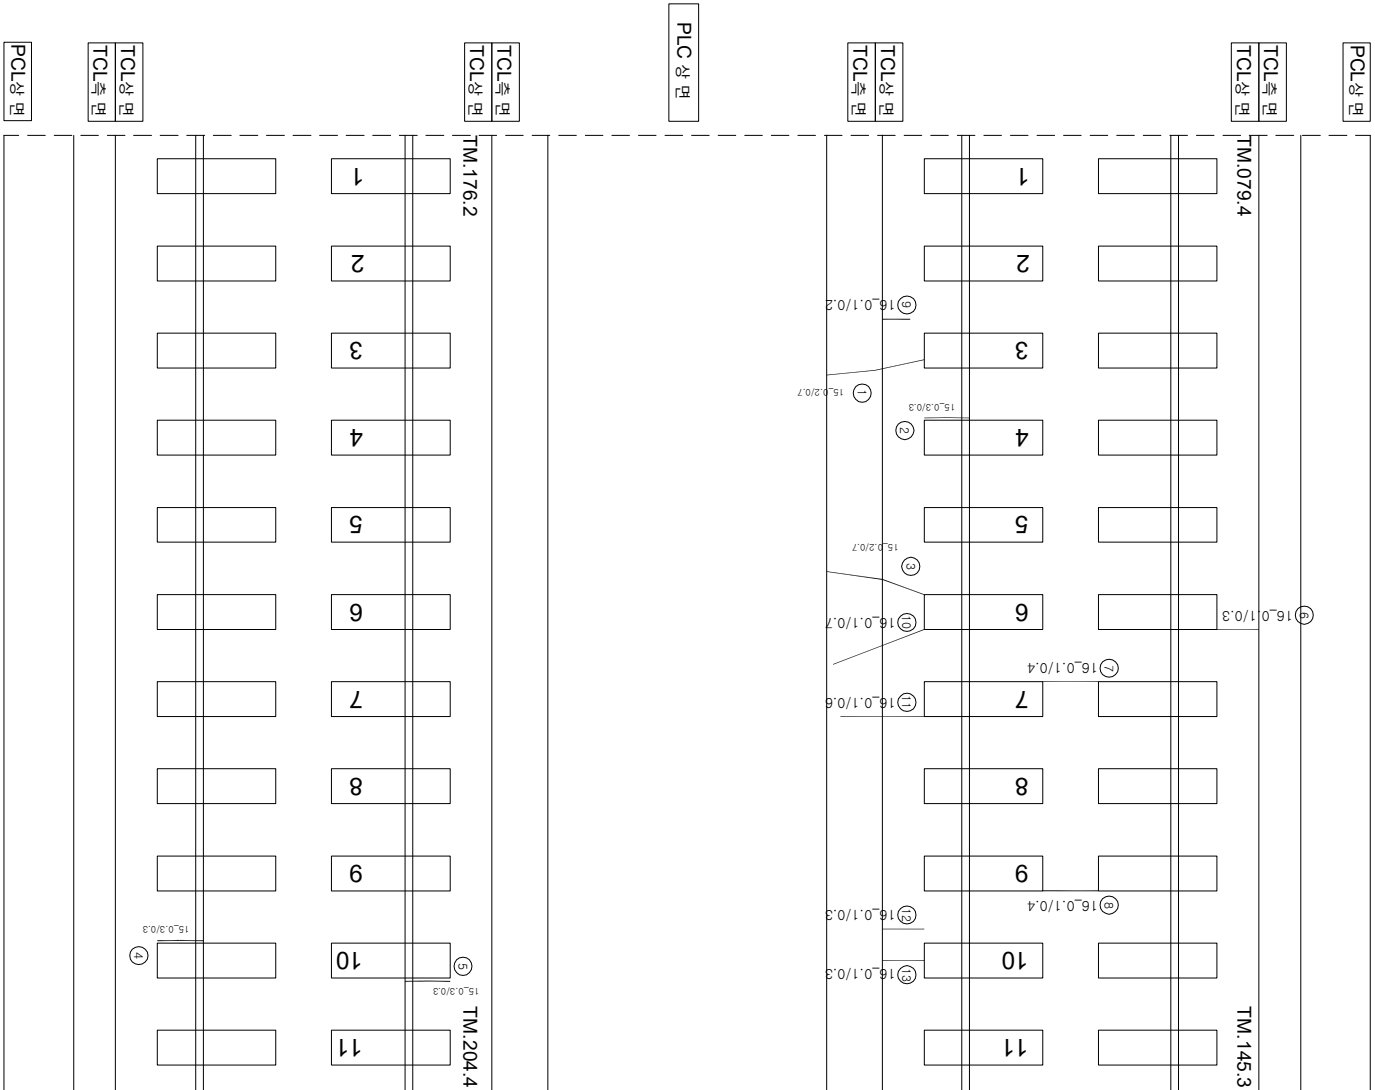

연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.7 m		55				
2	강계부 균열	0.3 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.7 m		57				
4	강계부 균열	0.3 mm	0.3 m		58				
5	강계부 균열	0.3 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.3 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.2 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.7 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.6 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.3 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.3 m		67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$
(아
아
아)

T2 (0주, 0월)

(아
와)

시행사	영역	영역	영역	사	장 치		단	영역		
					개 설 장 치	분 야 장 치				
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 박 영	김원강 김 경기 윤 석 기		구	0220 (0.3m이하 : 흑색)	점목도상판리	
								0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 청색)	망상	
								0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	박리, 박락, 파손	
								1020 (1.0m이상 : 분홍색)	백태	
								0820 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	누수, 음연부	
								0920 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	시공이음판리, 종판리	