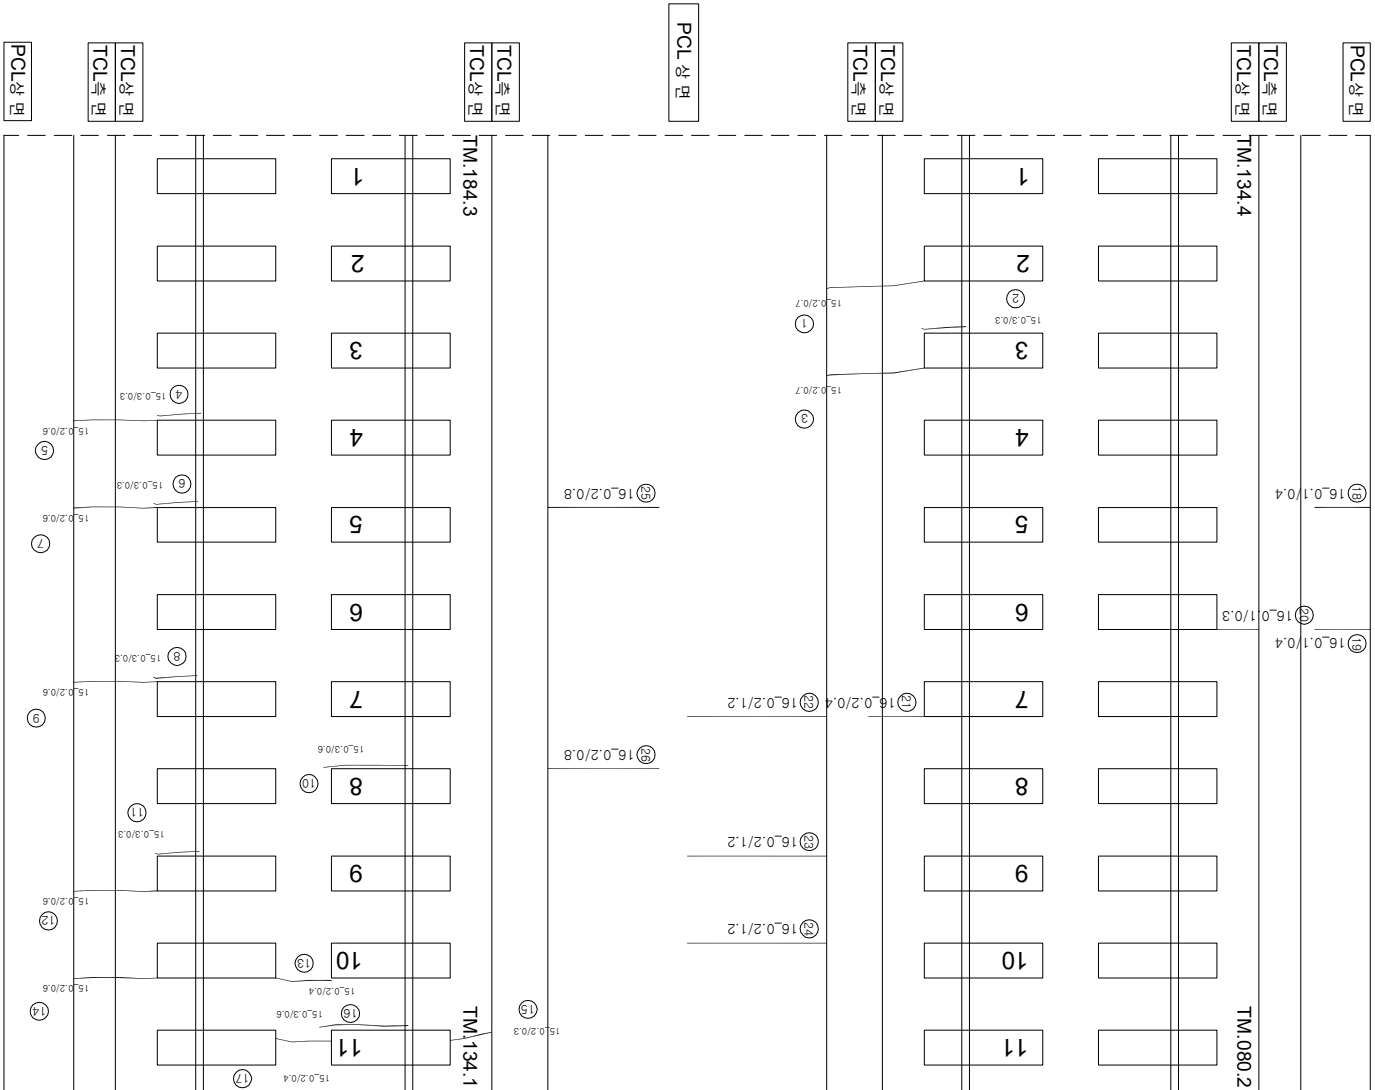


호남고속선 신작교_211(67.948~67.955km, S42-5)

67K948

67K955

42 SPAN - 5


$$\begin{pmatrix} \text{아} \\ \text{아} \end{pmatrix}$$
(아
아
아)

T2
(0주
0앞)

(이완)

연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	구월	0.2	mm	0.7	m	55			
2	관계부 구월	0.3	mm	0.3	m	56			
3	구월	0.2	mm	0.7	m	57			
4	관계부 구월	0.3	mm	0.3	m	58			
5	구월	0.2	mm	0.6	m	59			
6	관계부 구월	0.3	mm	0.3	m	60			
7	구월	0.2	mm	0.6	m	61			
8	관계부 구월	0.3	mm	0.3	m	62			
9	구월	0.2	mm	0.6	m	63			
10	관계부 구월	0.3	mm	0.6	m	64			
11	구월	0.3	mm	0.3	m	65			
12	구월	0.2	mm	0.6	m	66			
13	구월	0.2	mm	0.4	m	67			
14	구월	0.2	mm	0.6	m	68			
15	구월	0.2	mm	0.3	m	69			
16	관계부 구월	0.3	mm	0.6	m	70			
17	구월	0.2	mm	0.4	m	71			
18	구월	0.1	mm	0.4	m	72			
19	구월	0.1	mm	0.4	m	73			
20	구월	0.1	mm	0.3	m	74			
21	구월	0.2	mm	0.4	m	75			
22	구월	0.2	mm	1.2	m	76			
23	구월	0.2	mm	1.2	m	77			
24	구월	0.2	mm	1.2	m	78			
25	구월	0.2	mm	0.8	m	79			
26	구월	0.2	mm	0.8	m	80			
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행사	영역	영역	영역	사	장 치		단	영역		
					개 설 장 치	분 야 장 치				
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 박 영	김원강 김 경기 윤 석 기		점	0220 (0.3m이하 : 흑색)	점목도상판리	
								0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 청색)	망상	
								0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	박리, 박락, 파손	
								1020 (1.0m이상 : 분홍색)	백태	
								0820 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	누수, 음압부	
								0920 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	시공이음판리, 종판리	