


호남고속선 죽산교_19(73.241~73.248km, S4-3)

외관조사영도 번호
B23_죽산교_19(73k241~73k248)

73K241

73K248
4 SPAN - 3

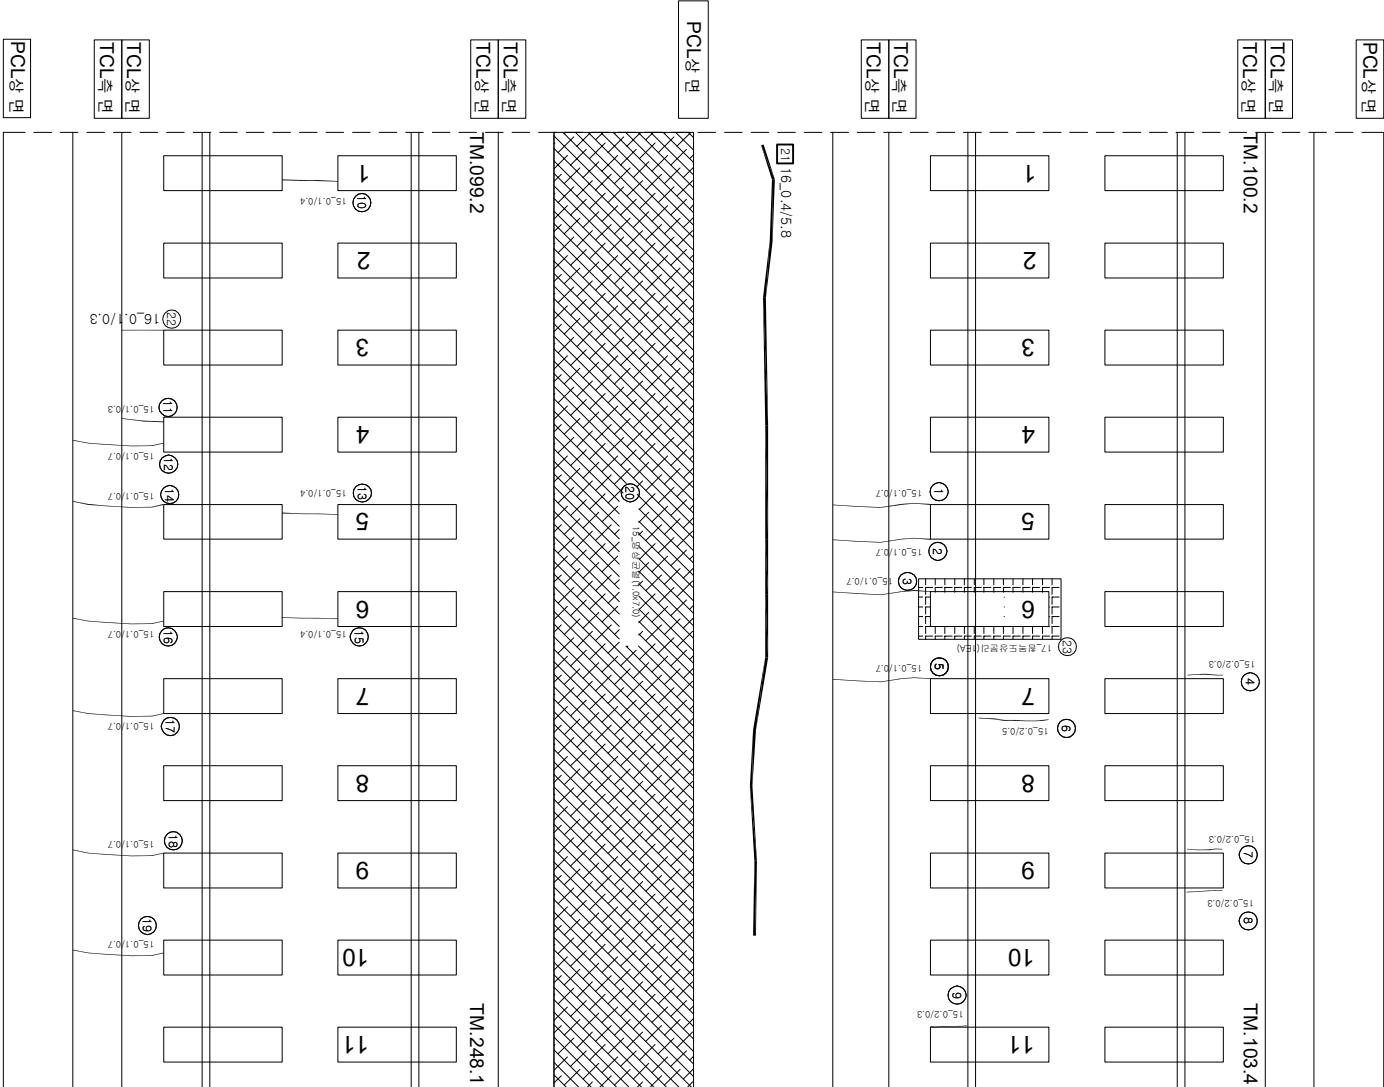

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.1 mm	0.7 m	m		55				
2	균열 0.1 mm	0.7 m	m		56				
3	균열 0.1 mm	0.7 m	m		57				
4	균열 0.2 mm	0.3 m	m		58				
5	균열 0.1 mm	0.7 m	m		59				
6	균열 0.2 mm	0.5 m	m		60				
7	균열 0.2 mm	0.3 m	m		61				
8	균열 0.2 mm	0.3 m	m		62				
9	균열 0.2 mm	0.3 m	m		63				
10	균열 0.1 mm	0.4 m	m		64				
11	균열 0.1 mm	0.3 m	m		65				
12	균열 0.1 mm	0.7 m	m		66				
13	균열 0.1 mm	0.4 m	m		67				
14	균열 0.1 mm	0.7 m	m		68				
15	균열 0.1 mm	0.4 m	m		69				
16	균열 0.1 mm	0.7 m	m		70				
17	균열 0.1 mm	0.7 m	m		71				
18	균열 0.1 mm	0.7 m	m		72				
19	균열 0.1 mm	0.7 m	m		73				
20	방수균열 1.0 m	7 m	m		74				
21	균열 0.4 mm	5.8 m	m	2017년도 보수	75				
22	균열 0.1 mm	0.3 m	m		76				
23	점막분리	1.0 m	EA	신규	77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시

행

사

공

역

명

공

역

사

과

업

책

임

차

장

비

아

별

책

임

차

간

윤

강

관

경

기

문

석

기

열

0.220 (0.3mm이하 : 흑색)

0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)

0.620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)

1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)

침목-도상분리

양상

벽리, 벽락, 파손

벽태

재료분리

철근노출

누수, 침윤부

시공이음분리, 층분리

KORAIL

한국철도공사

KOREA RAILROAD

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 권크리트케도 점검용역