


호남고속전국산교-69(73.591~73.598km, S14-3)

73K591

73K598
10 SPAN - 9

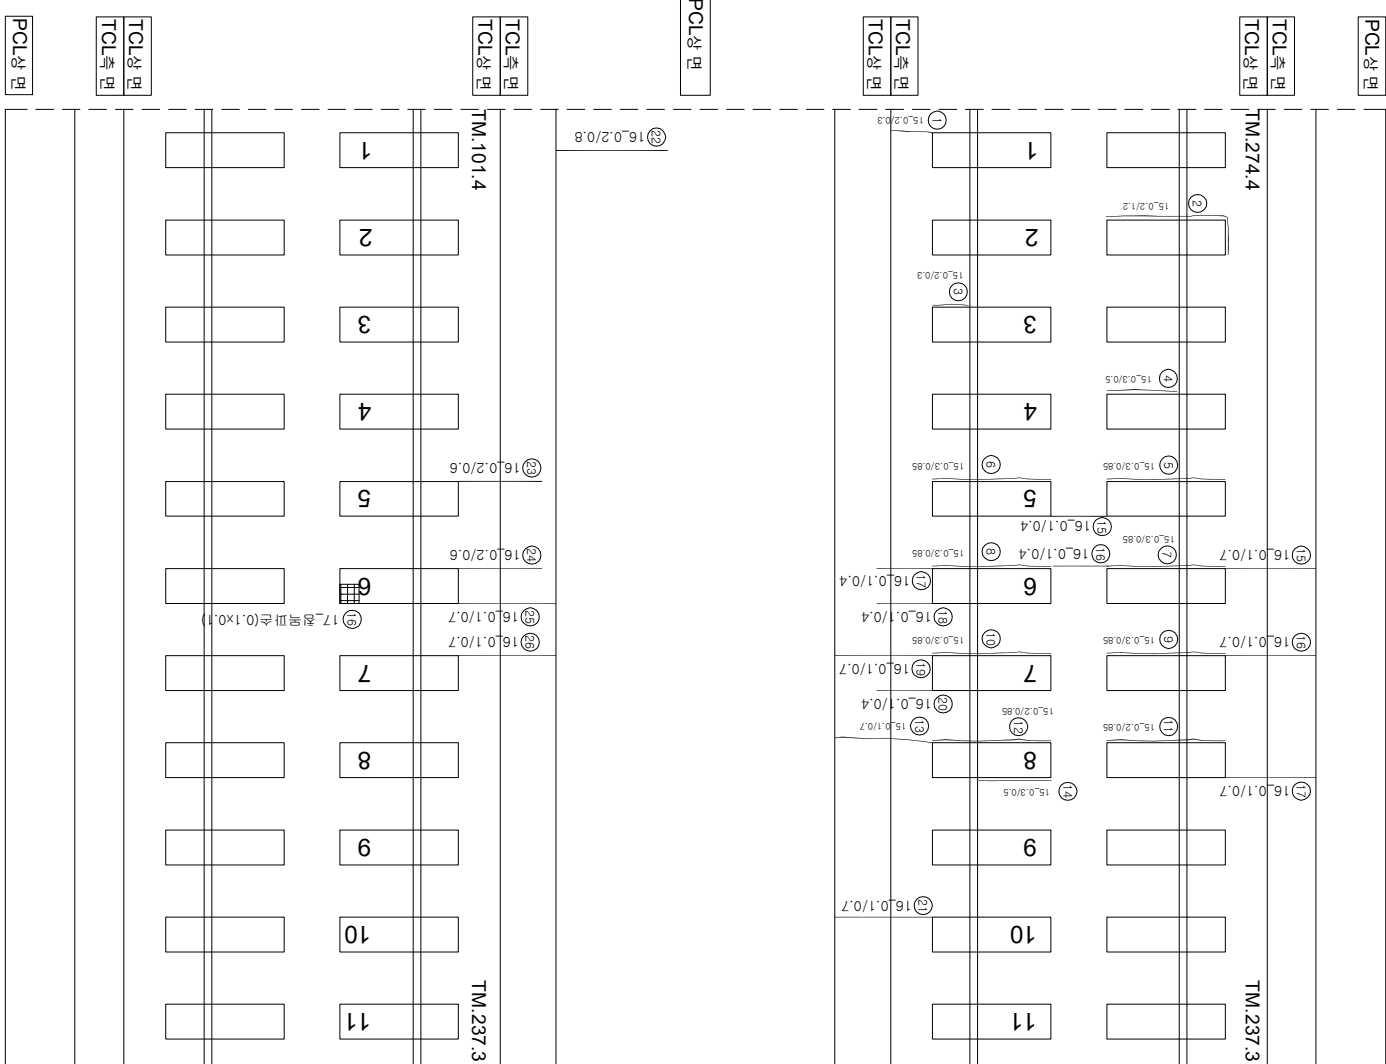

연번	순번	목	연장	비고	연번	순번	목	연장	비고
1	군열	0.2	mm	0.3	m	55			
2	강계부 군열	0.2	mm	1.2	m	56			
3	강계부 군열	0.2	mm	0.3	m	57			
4	강계부 군열	0.3	mm	0.5	m	58	물증거		
5	강계부 군열	0.3	mm	0.85	m	59			
6	강계부 군열	0.3	mm	0.85	m	60			
7	강계부 군열	0.3	mm	0.85	m	61			
8	강계부 군열	0.3	mm	0.85	m	62			
9	강계부 군열	0.3	mm	0.85	m	63			
10	강계부 군열	0.3	mm	0.85	m	64			
11	강계부 군열	0.2	mm	0.85	m	65			
12	강계부 군열	0.2	mm	0.85	m	66			
13	군열	0.1	mm	0.7	m	67			
14	강계부 군열	0.3	mm	0.5	m	68			
15	군열	0.1	mm	0.4	m	69			
16	군열	0.1	mm	0.4	m	70			
17	군열	0.1	mm	0.4	m	71			
18	군열	0.1	mm	0.4	m	72			
19	군열	0.1	mm	0.7	m	73			
20	군열	0.1	mm	0.4	m	74			
21	군열	0.1	mm	0.7	m	75			
22	군열	0.2	mm	0.8	m	76			
23	군열	0.2	mm	0.6	m	77			
24	군열	0.2	mm	0.6	m	78			
25	군열	0.1	mm	0.7	m	79			
26	군열	0.1	mm	0.7	m	80			
27	침열피손	0.1	m	0.1	m	81	신규		
28						82			
29						83			
30						84			
31						85			
32						86			
33						87			
34						88			
35						89			
36						90			
37						91			
38						92			
39						93			
40						94			
41						95			
42						96			
43						97			
44						98			
45						99			
46						100			
47						101			
48						102			
49						103			
50						104			
51						105			
52						106			
53						107			
54						108			

아
아

(아
아
아)

T2
(0_T 0_H)

(유아)

시	행	사	영	역	영	영	역	사	과		영	아	지	단	지	지	지
									계	입							
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점경영역						(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	간윤강 김경기 문은석				0220 (0.3m이하 : 흑석) 0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황석) 0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적석) 1020 (1.0m이상 : 분홍석)	정목 도상분리 망상 박리, 박막, 파손 백태	   	   