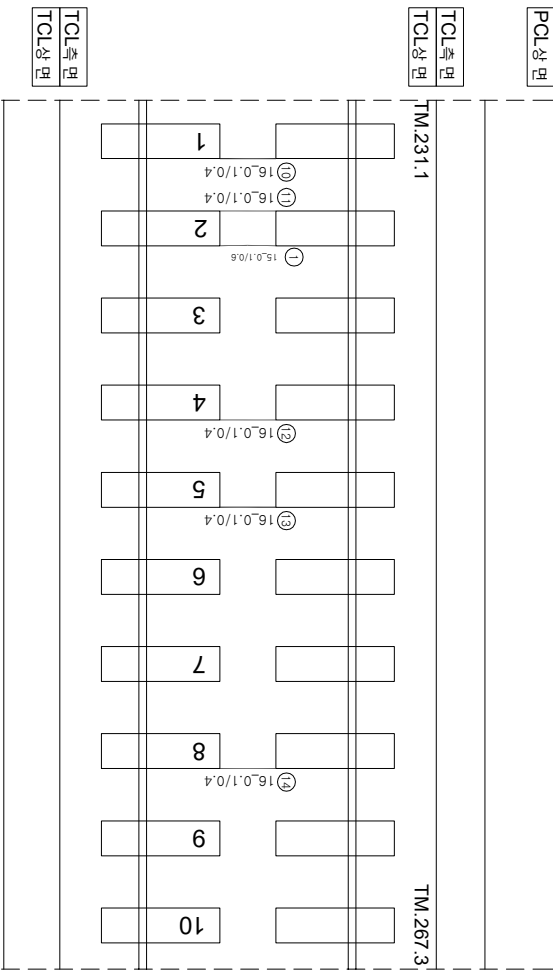


화남고속선 죽산교_228(74.650~74.656km, S46-2)

74K656

74K650

(아
0호)


(아
오)

TCL	TCL
상	상
면	면

TCL상면

PCL상면

CL상면

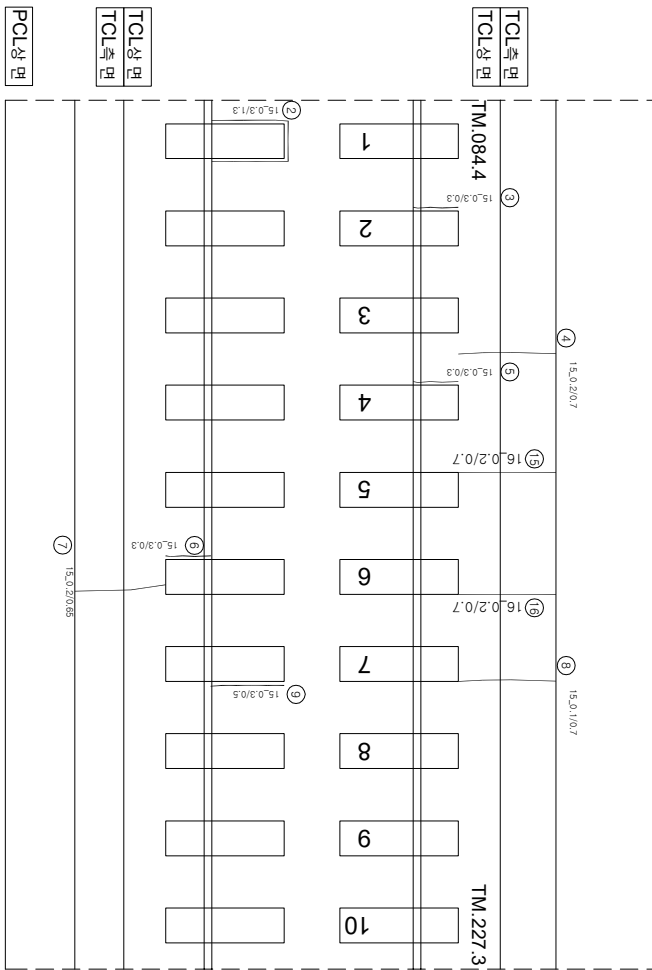

12월 0주

(가) (나)

TCL상면	TCL추면
-------	-------

TCL集团

PCL상표

PCL상표

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1	0.6	m	55				
2	강계부 균열	0.3	1.3	m	56				
3	강계부 균열	0.3	0.3	m	57				
4	균열	0.2	0.7	m	58				
5	강계부 균열	0.3	0.3	m	59				
6	강계부 균열	0.3	0.3	m	60				
7	균열	0.2	0.65	m	61				
8	균열	0.1	0.7	m	62				
9	강계부 균열	0.3	0.5	m	63				
10	균열	0.1	0.4	m	64				
11	균열	0.1	0.4	m	65				
12	균열	0.1	0.4	m	66				
13	균열	0.1	0.4	m	67				
14	균열	0.1	0.4	m	68				
15	균열	0.2	0.7	m	69				
16	균열	0.2	0.7	m	70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	과		영	아	지									
									개	입												
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역					(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	간 원 강 김 경 기 문 원 석 기	영												
														0220 (0.3mm이하 : 흑색)	점검용역	점검용역						
																	0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	양상	철근노출			
																				0620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 음압부
~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~									