


호남고속선 죽산교-299(75.129~75.136km, S60-3)

75K136

75K129

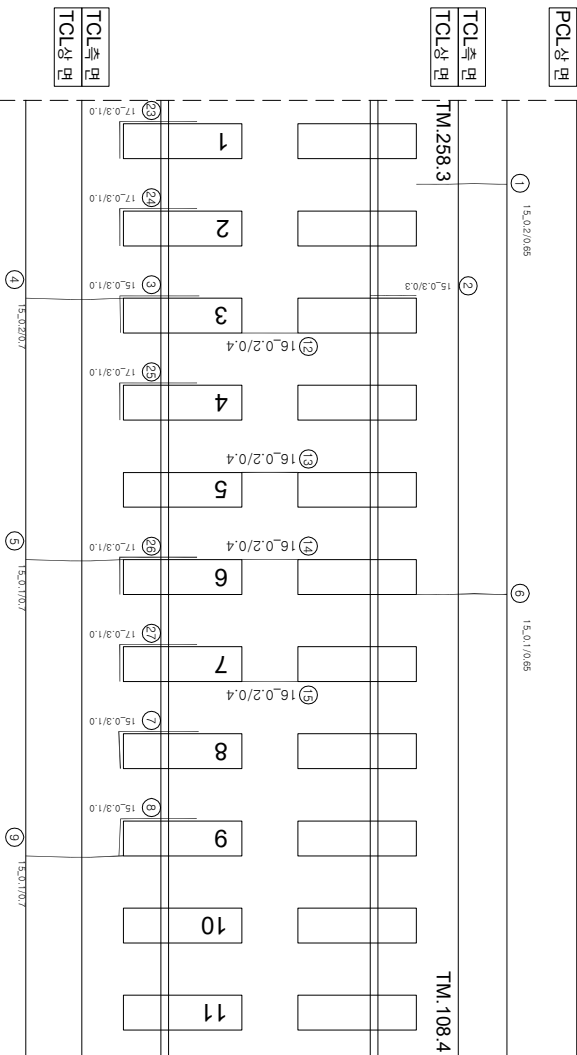


아
0

(후보)

TCL측면	TCL상면
-------	-------


PCL상면

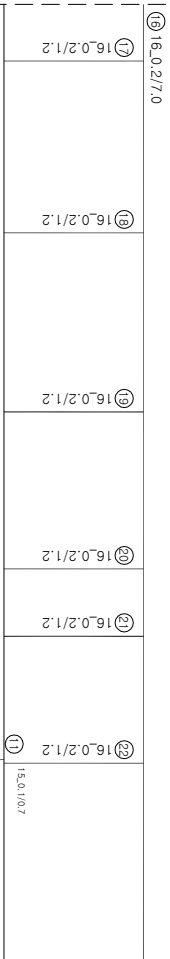

TCL	TCL
상	상
매	매

TM.225.2

TM.218.4

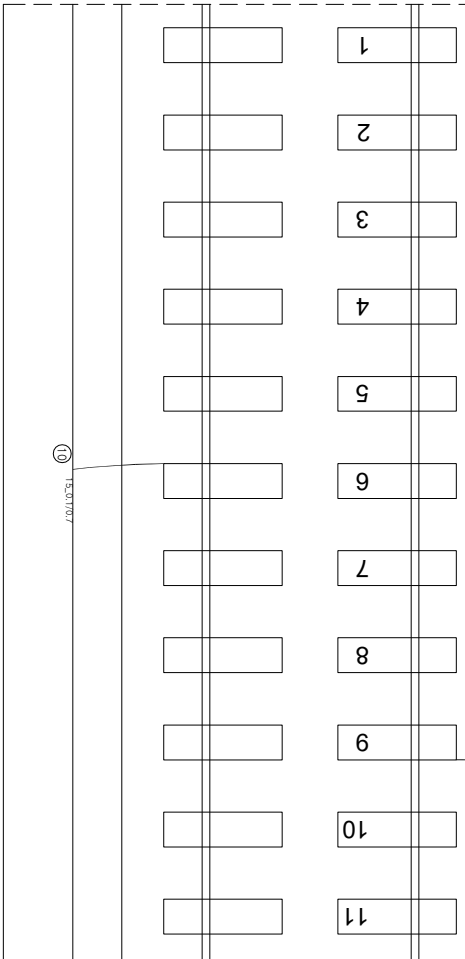

2009

(가) 0원

연번	순번	목	연장	비고	연번	순번	목	연장	비고
1	군열	0.2 mm	0.65 m		55				
2	관계부 군열	0.3 mm	0.3 m		56				
3	관계부 군열	0.3 mm	1.0 m	같이 줄기	57				
4	군열	0.2 mm	0.7 m		58				
5	군열	0.1 mm	0.7 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.65 m		60				
7	관계부 군열	0.3 mm	1.0 m	같이 줄기	61				
8	관계부 군열	0.3 mm	1.0 m	같이 줄기	62				
9	군열	0.1 mm	0.7 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.7 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.7 m		65				
12	군열	0.2 mm	0.4 m		66				
13	군열	0.2 mm	0.4 m		67				
14	군열	0.2 mm	0.4 m		68				
15	군열	0.2 mm	0.4 m		69				
16	군열	0.2 mm	7.0 m		70				
17	군열	0.2 mm	1.2 m		71				
18	군열	0.2 mm	1.2 m		72				
19	군열	0.2 mm	1.2 m		73				
20	군열	0.2 mm	1.2 m		74				
21	군열	0.2 mm	1.2 m		75				
22	군열	0.2 mm	1.2 m		76				
23	관계부 군열	0.3 mm	1.0 m	신규	77				
24	관계부 군열	0.3 mm	1.0 m	신규	78				
25	관계부 군열	0.3 mm	1.0 m	신규	79				
26	관계부 군열	0.3 mm	1.0 m	신규	80				
27	관계부 군열	0.3 mm	1.0 m	신규	81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행사	영역	영역	영역	사	과목명		단
					개설책임자	평가책임자	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역		(주) 한국국조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	김원강 김경기 문은석	점
							단
					0220 (0.3mm이하 : 흑색)	점등도상판리	재료판리
					0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	망상	철근노출
					0620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 슬럼프
					1020 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	시공이음판리, 총판리
					9820	노출	노출