


호남고속전주산업교_334(75.374~75.381km, S67-3)

75K381


75K374

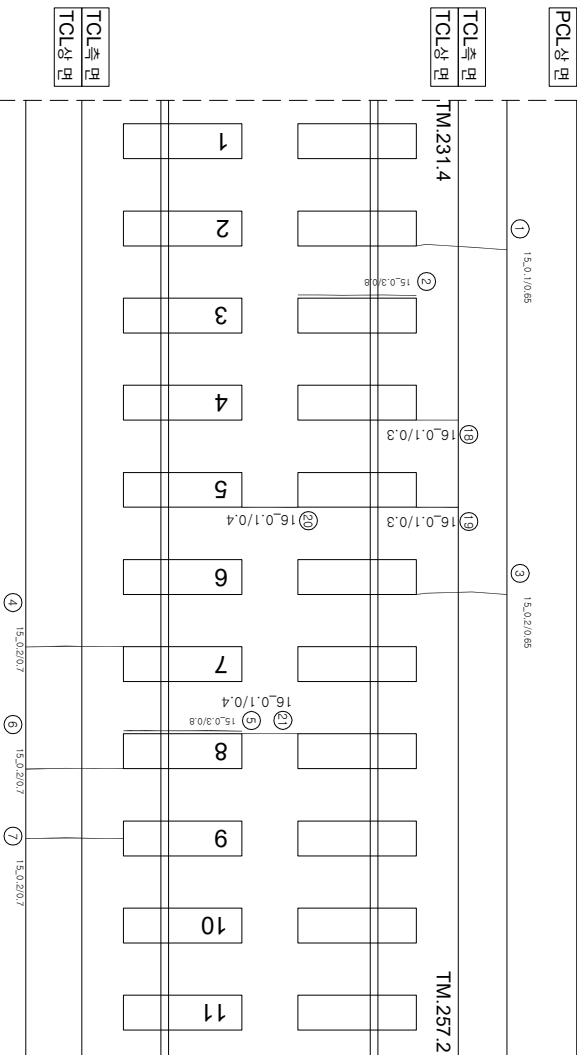

아
아

(하
0호)

PCL상면

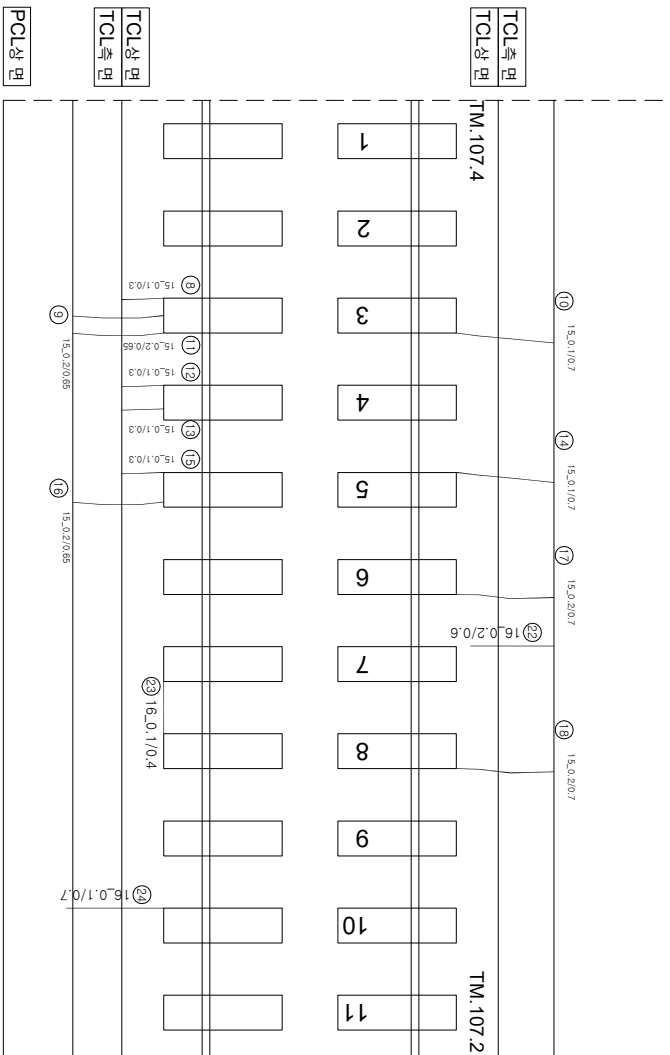

T2
**(0_T
0_H)**

(가)

연번	산선	폭	연장	비고	연번	산선	폭	연장	비고
1	균열	0.1	mm	0.65 m	55				
2	관계부 균열	0.3	mm	0.8 m	56				
3	균열	0.2	mm	0.65 m	57				
4	균열	0.2	mm	0.7 m	58				
5	관계부 균열	0.3	mm	0.8 m	59				
6	균열	0.2	mm	0.7 m	60				
7	균열	0.2	mm	0.7 m	61				
8	균열	0.1	mm	0.3 m	62				
9	균열	0.2	mm	0.65 m	63				
10	균열	0.1	mm	0.7 m	64				
11	균열	0.2	mm	0.65 m	65				
12	균열	0.1	mm	0.3 m	66				
13	균열	0.1	mm	0.3 m	67				
14	균열	0.1	mm	0.7 m	68				
15	균열	0.1	mm	0.3 m	69				
16	균열	0.2	mm	0.7 m	70				
17	균열	0.2	mm	0.7 m	71				
18	균열	0.1	mm	0.3 m	72				
19	균열	0.1	mm	0.3 m	73				
20	균열	0.1	mm	0.4 m	74				
21	균열	0.1	mm	0.4 m	75				
22	균열	0.2	mm	0.6 m	76				
23	균열	0.1	mm	0.4 m	77				
24	균열	0.1	mm	0.7 m	78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	이		영			
									관	인		장	아	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역					(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복영	간 윤강 김 경 기 문 은 석 기	영				
											관	인	장	아
											관	인	장	아
											관	인	장	아
											관	인	장	아
		0220	(0.3mm이하 : 흑색)		점목도상판리		재료판리							
		0420	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)		망상		철근노출							
		0620	(0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)		박리, 박락, 파손		누수, 습윤부							
		1020	(1.0mm이상 : 분홍색)		백태		시공이음판리, 종판리							