

9. U16_김제개착박스

점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	17.9 ~ 30.5℃

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_1(103k523~103k533)

[illegible]

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_2(103k533~103k543)

[illegible]

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_3(103k543~103k553)

[illegible]

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_4(103k553~103k563)

[illegible]

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_5(103k5636~103k573)

[illegible]


외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_6(103k573~103k583)

[illegible]

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_7(103k583~103k593)

[illegible]

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_8(103k593~103k603)

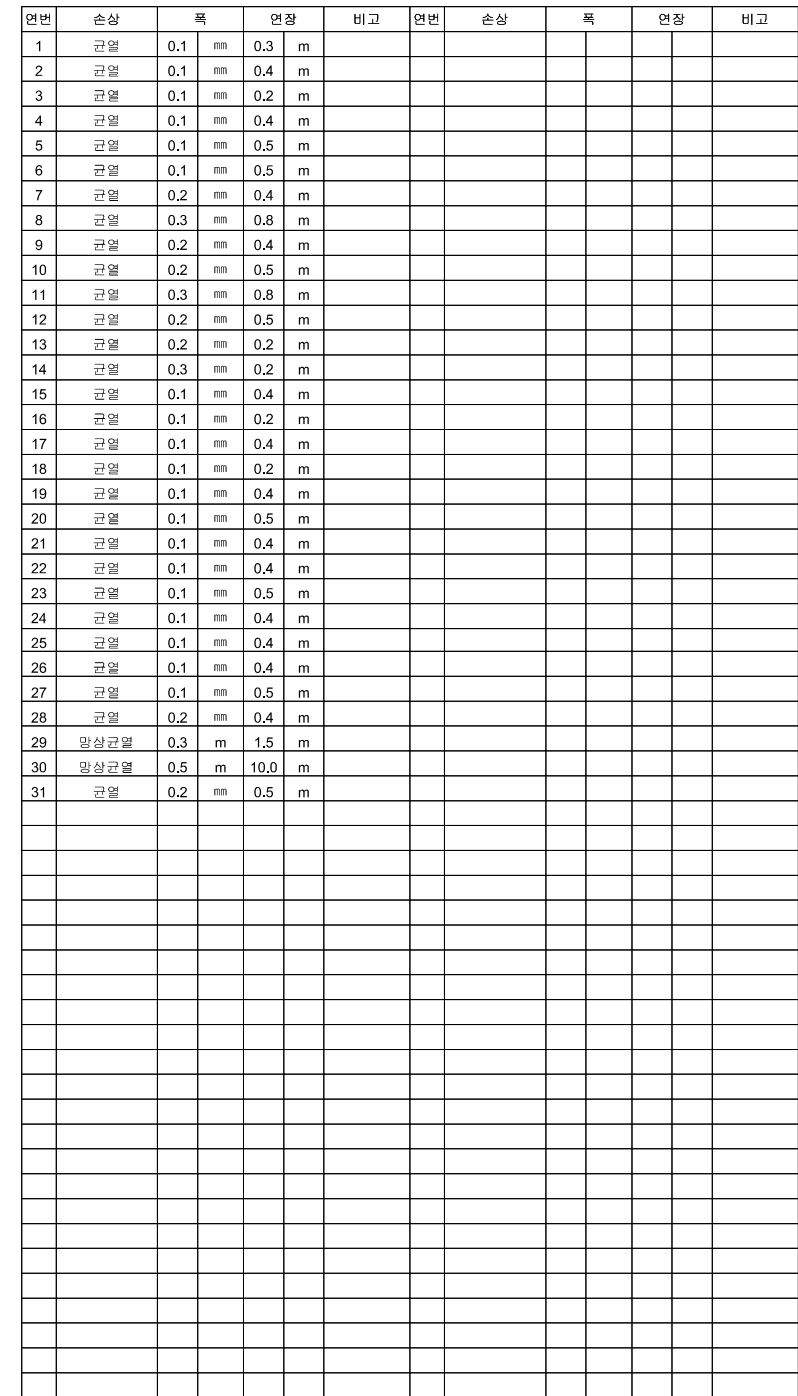


외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_9(103k603~103k613)



T2
(상행)


[illegible]

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_10(103k613~103k623)

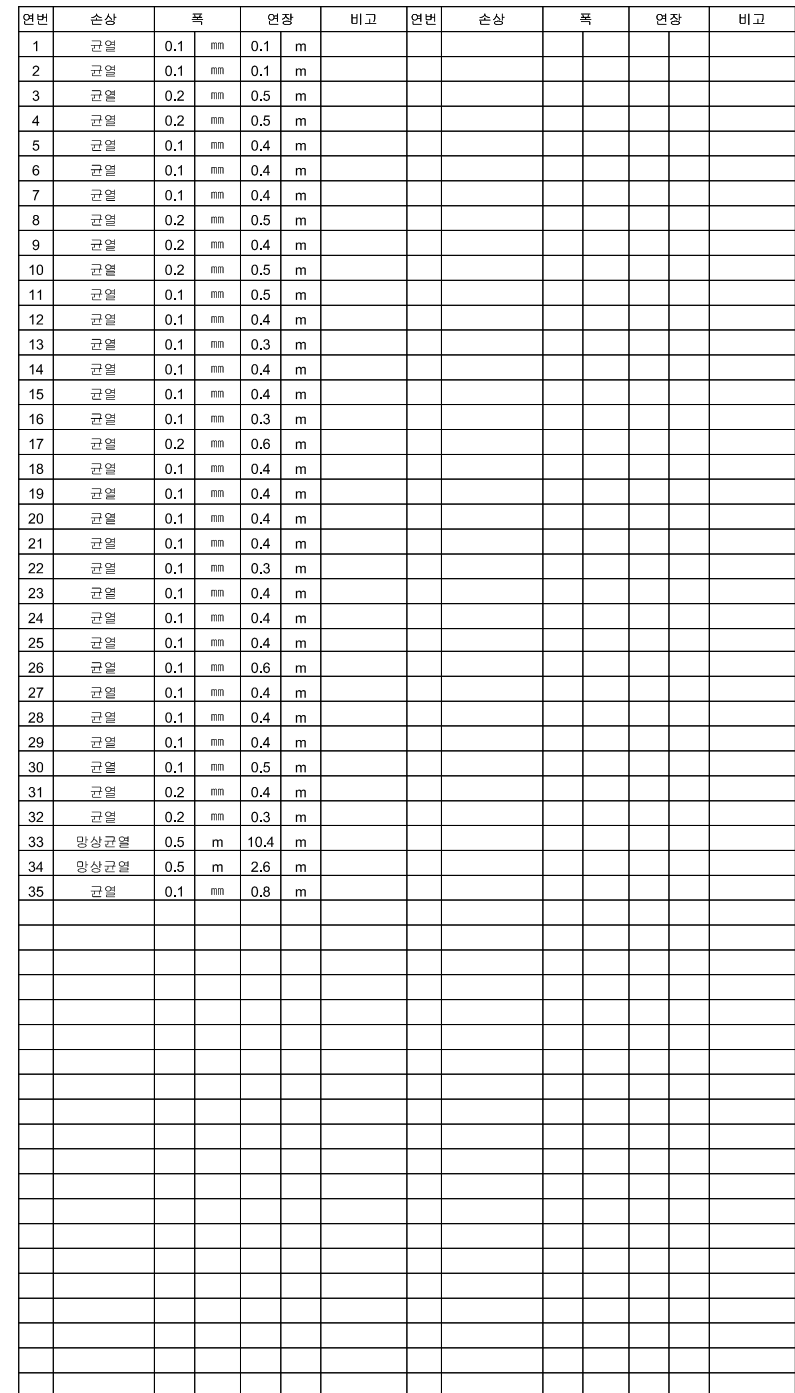

시행사	용역명	용역사	과업참여자		구분	구분				
			과업책임자	분담책임자		구분	구분			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이동호	라원강 전기 조민재	구분	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상본리		재료본리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근도출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	벽면		시공이음본리, 총본리	

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_11(103k623~103k633)

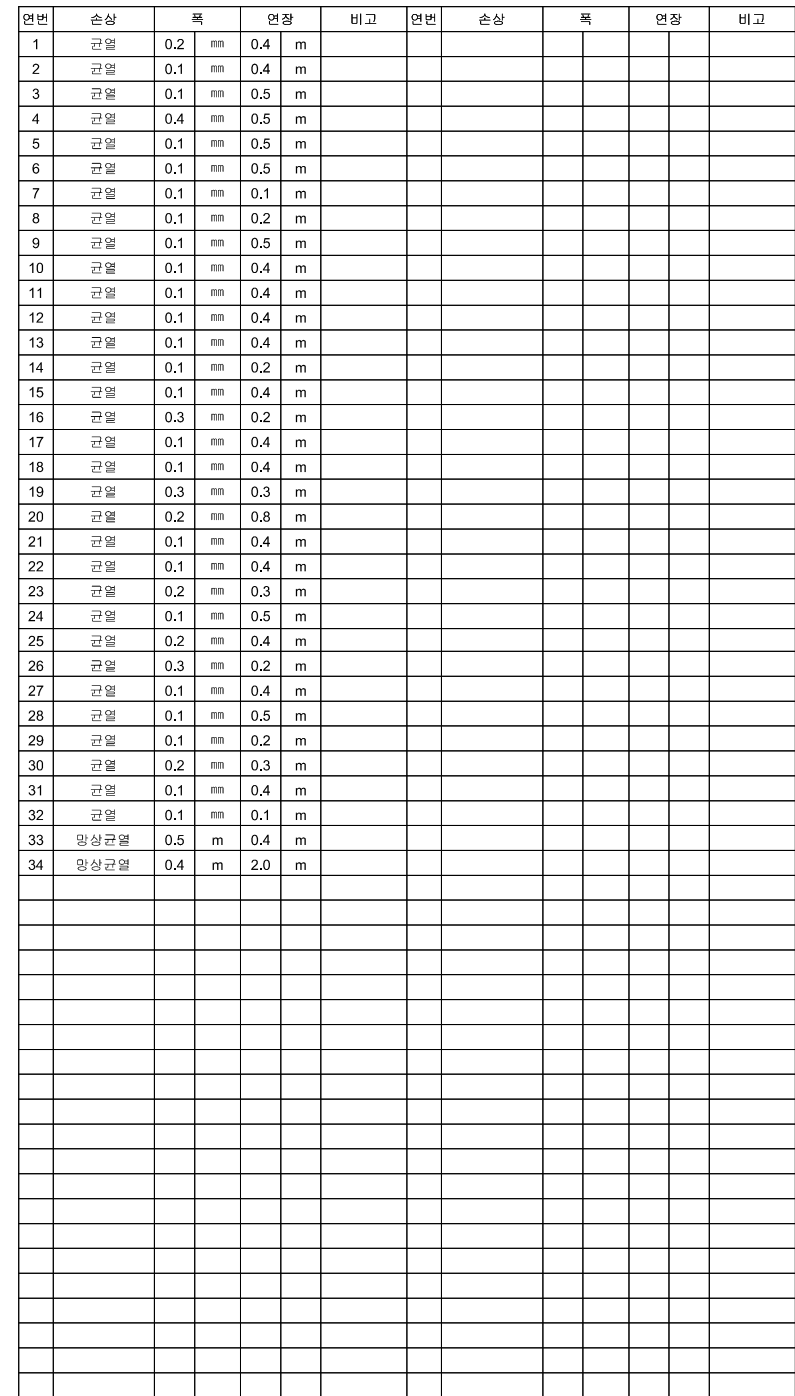

시행사	용역명	용역사	과업참여자		건 제				
			과업책임자	분야별책임자					
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라원강 김영기 정조기	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색) 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색) 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색) 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	침목도상본리		재료본리	
						망상균열		철근도출	
						박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						백태		시공이음본리, 총본리	

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_12(103k633~103k643)

[illegible]

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_13(103k643~103k653)

[illegible]

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_14(103k653~103k663)



T2
(상행)

[illegible]

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_15(103k663~103k673)




T2
(상행)

[illegible]

시행사	용역명	용역사	과업종목		단위	재료	
			과업책임자	분야별책임자		재료구분	재료구분
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김정기 김초기	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색) 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색) 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	침목도상분리 	재료분리 
						망상균열 	철근노출 
						박리, 박락, 파손 	누수, 습윤부 
						백태 	시공이음분리, 충전리 

호남고속선 김제개착박스 _16(103.673~103.683km, L=10m)

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_16(103k673~103k683)

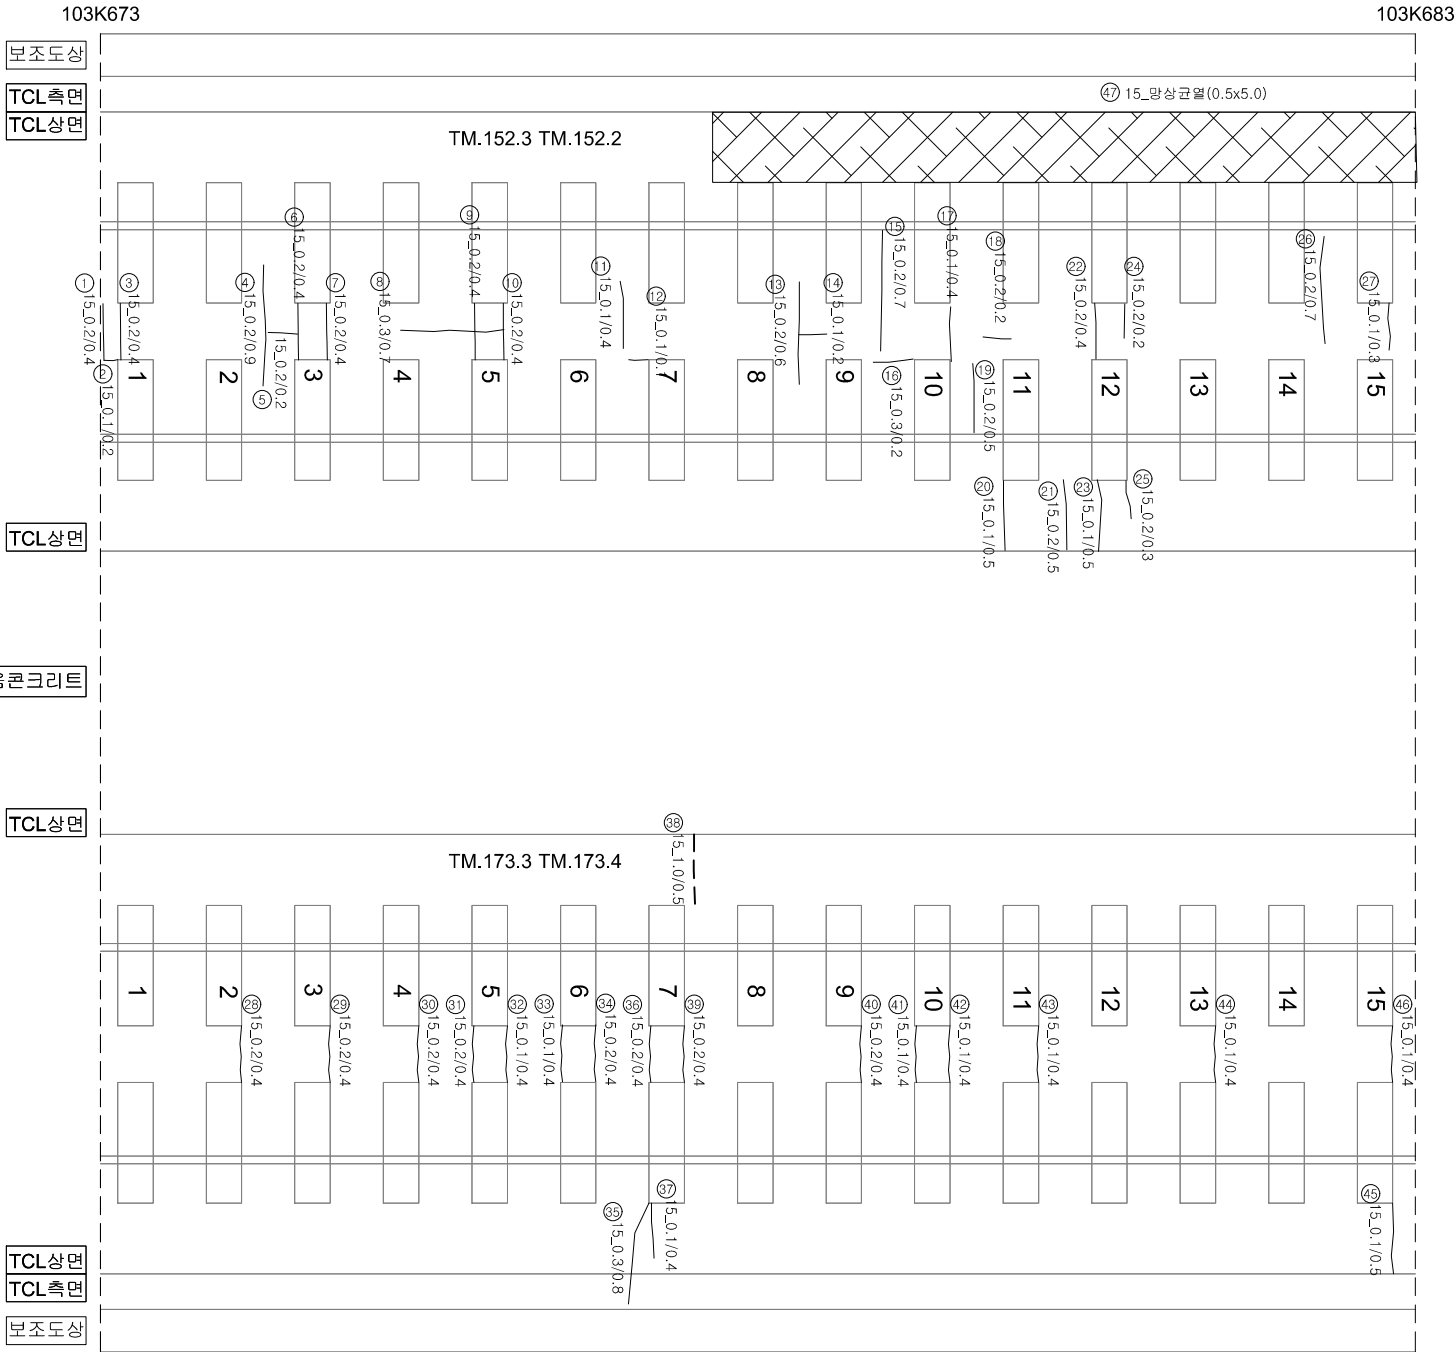

연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	균열	0.2	mm	0.4	m				
2	균열	0.1	mm	0.2	m				
3	균열	0.2	mm	0.4	m				
4	균열	0.2	mm	0.9	m				
5	균열	0.2	mm	0.2	m				
6	균열	0.2	mm	0.4	m				
7	균열	0.2	mm	0.4	m				
8	균열	0.3	mm	0.7	m				
9	균열	0.2	mm	0.4	m				
10	균열	0.2	mm	0.4	m				
11	균열	0.1	mm	0.4	m				
12	균열	0.1	mm	0.1	m				
13	균열	0.2	mm	0.6	m				
14	균열	0.1	mm	0.2	m				
15	균열	0.2	mm	0.7	m				
16	균열	0.3	mm	0.2	m				
17	균열	0.1	mm	0.4	m				
18	균열	0.2	mm	0.2	m				
19	균열	0.2	mm	0.5	m				
20	균열	0.1	mm	0.5	m				
21	균열	0.2	mm	0.5	m				
22	균열	0.2	mm	0.4	m				
23	균열	0.1	mm	0.5	m				
24	균열	0.2	mm	0.2	m				
25	균열	0.2	mm	0.3	m				
26	균열	0.2	mm	0.7	m				
27	균열	0.1	mm	0.3	m				
28	균열	0.2	mm	0.4	m				
29	균열	0.2	mm	0.4	m				
30	균열	0.2	mm	0.4	m				
31	균열	0.2	mm	0.4	m				
32	균열	0.1	mm	0.4	m				
33	균열	0.1	mm	0.4	m				
34	균열	0.2	mm	0.4	m				
35	균열	0.3	mm	0.8	m				
36	균열	0.2	mm	0.4	m				
37	균열	0.1	mm	0.4	m				
38	균열	1.0	mm	0.5	m				
39	균열	0.2	mm	0.4	m				
40	균열	0.2	mm	0.4	m				
41	균열	0.1	mm	0.4	m				
42	균열	0.1	mm	0.4	m				
43	균열	0.1	mm	0.4	m				
44	균열	0.1	mm	0.4	m				
45	균열	0.1	mm	0.5	m				
46	균열	0.1	mm	0.4	m				
47	망상균열	0.5	m	5.0	m				

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_17(103k683~103k693)



T2
(상행)

연번	손상	폭		연장		비고	연번	손상	폭		연장		비고
1	균열	0.2	mm	0.5	m		56	망상균열	0.5	m	1.7	m	
2	균열	0.1	mm	0.4	m		57	경계부 균열	0.4	mm	0.9	m	
3	균열	0.1	mm	0.4	m								
4	균열	0.1	mm	0.4	m								
5	균열	0.1	mm	0.4	m								
6	균열	0.1	mm	0.5	m								
7	균열	0.1	mm	0.4	m								
8	균열	0.1	mm	0.4	m								
9	균열	0.2	mm	0.4	m								
10	균열	0.3	mm	0.7	m								
11	균열	0.1	mm	0.5	m								
12	균열	0.1	mm	0.2	m								
13	균열	0.1	mm	0.5	m								
14	균열	0.2	mm	0.5	m								
15	균열	0.2	mm	0.5	m								
16	균열	0.1	mm	0.4	m								
17	균열	0.1	mm	0.4	m								
18	균열	0.3	mm	0.2	m								
19	균열	0.2	mm	0.4	m								
20	균열	0.2	mm	0.2	m								
21	균열	0.1	mm	0.2	m								
22	균열	0.1	mm	0.2	m								
23	균열	0.2	mm	1.0	m								
24	균열	0.2	mm	0.4	m								
25	균열	0.2	mm	0.4	m								
26	균열	0.1	mm	0.5	m								
27	균열	0.1	mm	0.5	m								
28	균열	0.1	mm	0.6	m								
29	균열	0.1	mm	0.4	m								
30	균열	0.1	mm	0.4	m								
31	균열	0.5	mm	0.1	m								
32	균열	0.1	mm	0.5	m								
33	균열	0.1	mm	0.4	m								
34	균열	0.1	mm	0.5	m								
35	균열	0.3	mm	0.4	m								
36	균열	0.1	mm	0.5	m								
37	균열	0.1	mm	0.4	m								
38	경계부 균열	0.1	mm	1.3	m								
39	균열	0.1	mm	0.4	m								
40	균열	0.1	mm	0.4	m								
41	균열	0.1	mm	0.4	m								
42	균열	0.1	mm	0.4	m								
43	균열	0.1	mm	0.3	m								
44	균열	0.1	mm	0.4	m								
45	균열	0.1	mm	0.4	m								
46	균열	0.1	mm	0.8	m								
47	균열	0.1	mm	0.4	m								
48	균열	0.1	mm	0.3	m								
49	균열	0.1	mm	0.4	m								
50	균열	0.1	mm	0.4	m								
51	균열	0.1	mm	0.4	m								
52	균열	0.1	mm	0.3	m								
53	균열	0.1	mm	0.4	m								
54	균열	0.1	mm	0.3	m								
55	망상균열	0.5	m	6.4	m								

시행사	용역명	용역사	과업장차		구분	구분				
			과업담당자	장차담당자		구분	구분	구분	구분	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승강장 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이병우	라영강 전기 박기	구분	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상트리		재료트리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근도출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음트리, 충전리	

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_18(103k693~103k703)



T2
(상행)

[illegible]

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_19(103k703~103k713)

[illegible]

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_20(103k713~103k723)



T2
(상행)

[illegible]

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_21(103k723~103k733)



T2
(상행)

연번	손상	폭		연장		비고	연번	손상	폭		연장		비고
1	균열	0.1	mm	0.5	m		56	균열	0.2	mm	1.0	m	
2	균열	0.1	mm	0.5	m		57	균열	0.1	mm	0.2	m	
3	균열	0.1	mm	0.5	m		58	균열	0.1	mm	0.5	m	
4	균열	0.2	mm	0.3	m		59	균열	0.1	mm	0.4	m	
5	균열	0.2	mm	0.3	m		60	균열	0.1	mm	0.3	m	
6	균열	0.1	mm	0.4	m		61	균열	0.1	mm	0.4	m	
7	균열	0.1	mm	0.7	m		62	균열	0.1	mm	0.6	m	
8	균열	0.1	mm	0.4	m		63	망상균열	0.4	m	2.1	m	
9	균열	0.1	mm	0.2	m								
10	균열	0.1	mm	0.4	m								
11	균열	0.1	mm	0.2	m								
12	균열	0.2	mm	0.5	m								
13	균열	0.2	mm	0.5	m								
14	균열	0.1	mm	0.7	m								
15	균열	0.1	mm	0.4	m								
16	균열	0.1	mm	0.4	m								
17	균열	0.1	mm	0.4	m								
18	균열	0.2	mm	0.5	m								
19	균열	0.2	mm	0.5	m								
20	균열	0.1	mm	0.4	m								
21	균열	0.1	mm	0.4	m								
22	균열	0.2	mm	0.4	m								
23	균열	0.2	mm	0.5	m								
24	균열	0.2	mm	0.4	m								
25	균열	0.1	mm	0.8	m								
26	균열	0.2	mm	0.5	m								
27	균열	0.1	mm	0.4	m								
28	균열	0.1	mm	0.4	m								
29	균열	0.1	mm	0.5	m								
30	균열	0.1	mm	0.5	m								
31	균열	0.1	mm	0.4	m								
32	균열	0.1	mm	0.5	m								
33	균열	0.1	mm	0.4	m								
34	균열	0.1	mm	0.7	m								
35	균열	0.1	mm	0.5	m								
36	균열	0.1	mm	0.4	m								
37	균열	0.2	mm	0.4	m								
38	균열	0.1	mm	0.5	m								
39	균열	0.1	mm	0.5	m								
40	균열	0.1	mm	0.5	m								
41	균열	0.2	mm	0.4	m								
42	균열	0.1	mm	0.5	m								
43	균열	0.1	mm	0.4	m								
44	균열	0.1	mm	0.5	m								
45	균열	0.1	mm	0.4	m								
46	균열	0.1	mm	0.2	m								
47	균열	0.2	mm	0.4	m								
48	균열	0.2	mm	0.6	m								
49	균열	0.1	mm	0.5	m								
50	균열	0.2	mm	0.4	m								
51	균열	0.1	mm	0.4	m								
52	균열	0.2	mm	0.8	m								
53	균열	0.1	mm	0.4	m								
54	균열	0.1	mm	0.4	m								
55	균열	0.1	mm	0.4	m								

시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 참 여 자		구 분	구 분 별		
			과 업 책임 자	분 야 별 책임 자		구 분	구 분	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라원강 김영기 정조기	건 폐	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상본리 	재료본리 
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열 	철근도출 
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손 	누수, 습윤부 
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태 	시공이음본리, 총본리 

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_22(103k741.4~103k748)

[illegible]

외관조사망도 번호
U16_김제개착박스_23(103k739~103k748)



T2
(상행)

[illegible]