



50. G91_와룡천교_토공노반

점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	15.5 ~ 24.5℃


외관조사망도 번호
G91_와룡천교_토공노반_1(166.906~166.916km, L=10m)

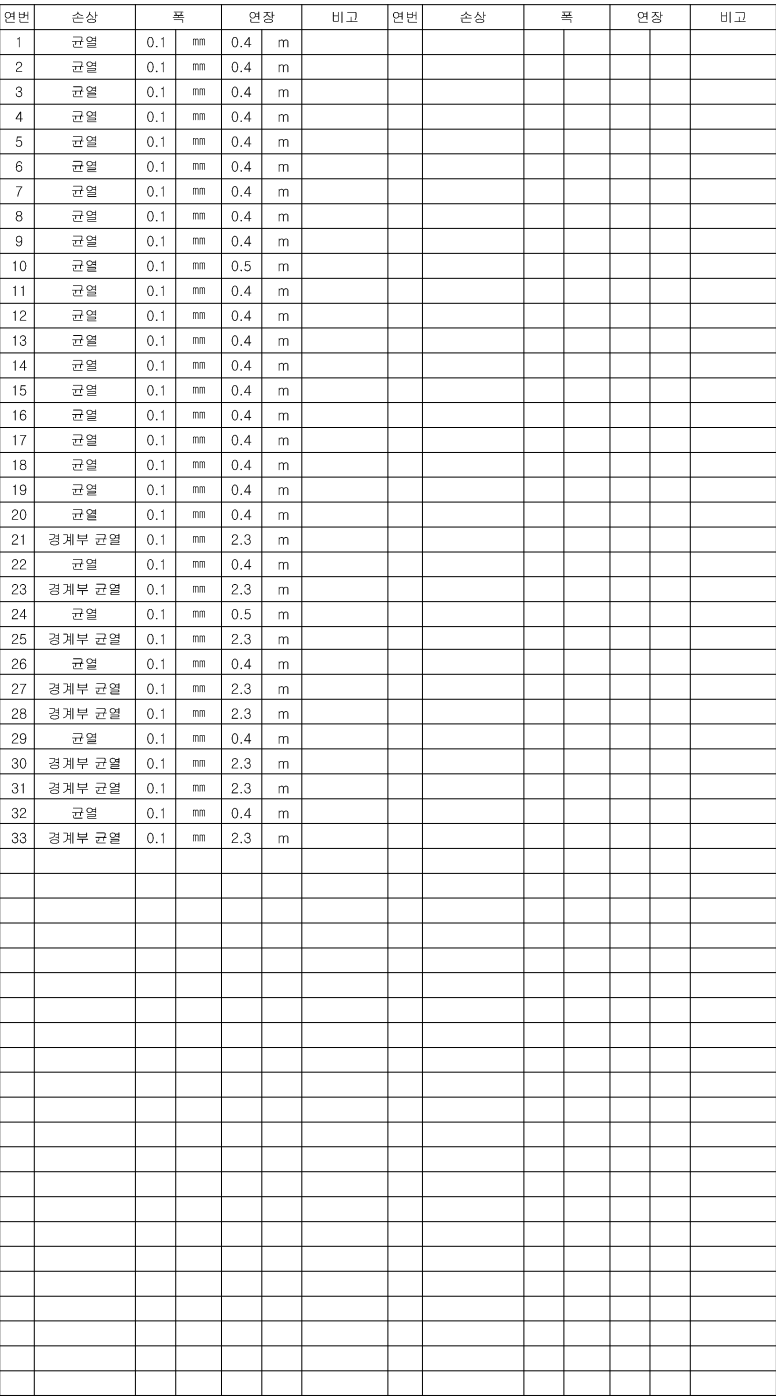


외관조사망도 번호
G91_와룡천교_토공노반_2(166.916~166.926km, L=10m)

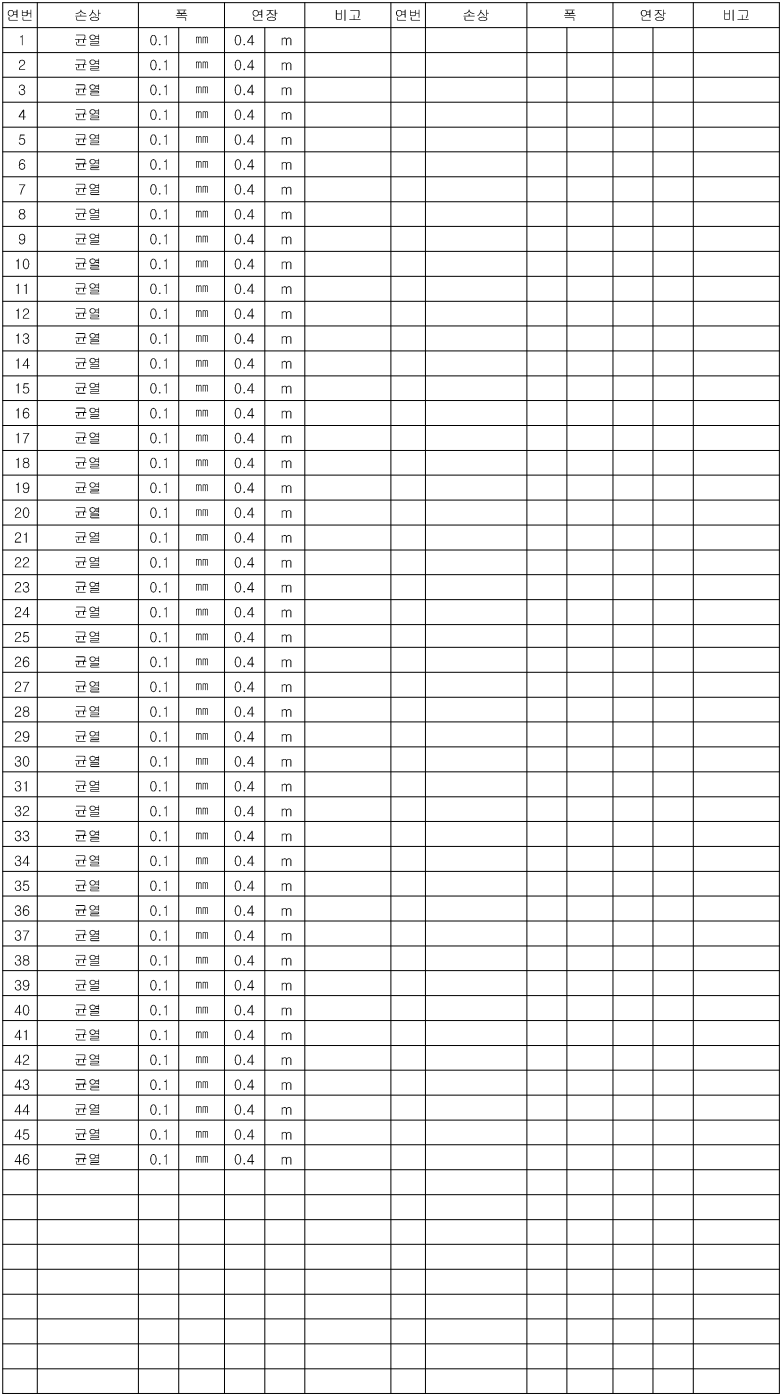


외관조사망도 번호
G91_와룡천교_토공노반_3(166.926~166.936km, L=10m)

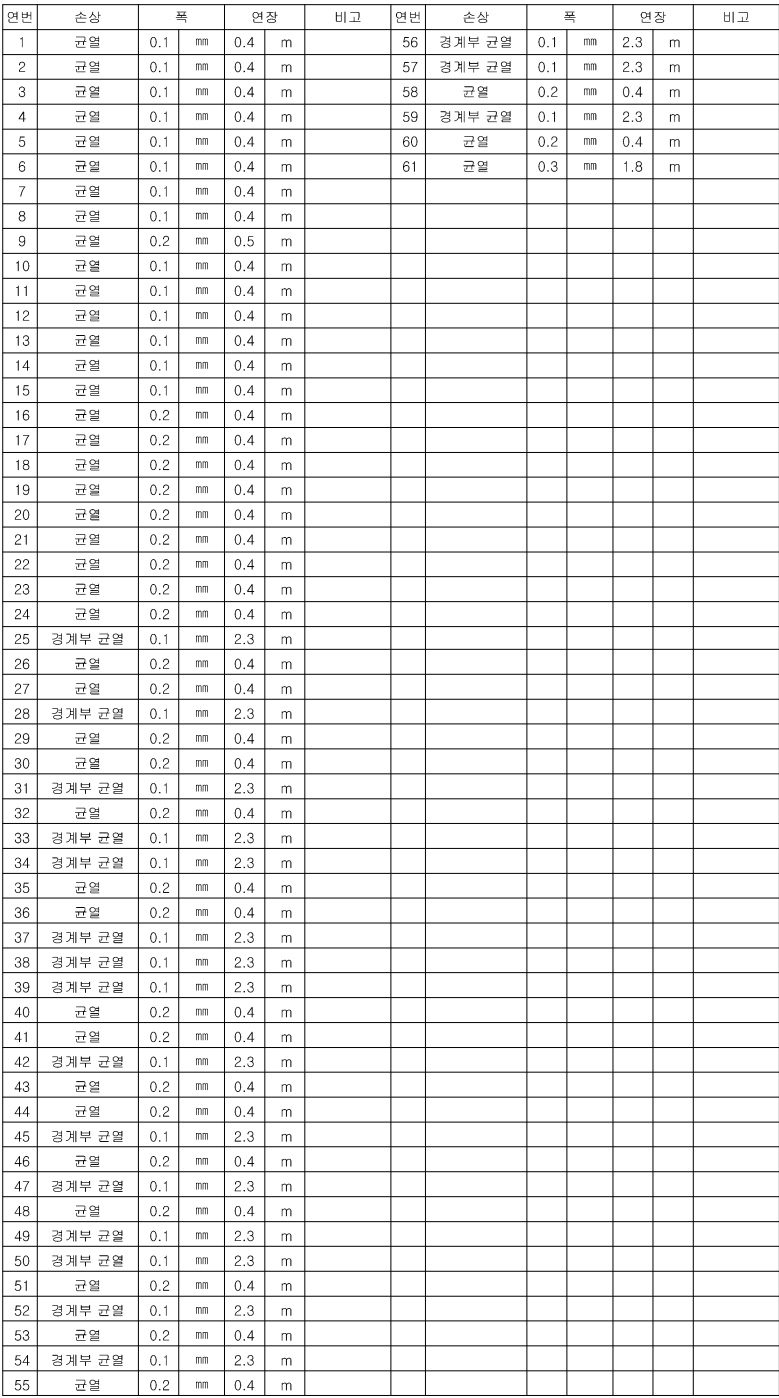


외관조사망도 번호
G91_와룡천교_토공노반_4(166.936~166.946km, L=10m)

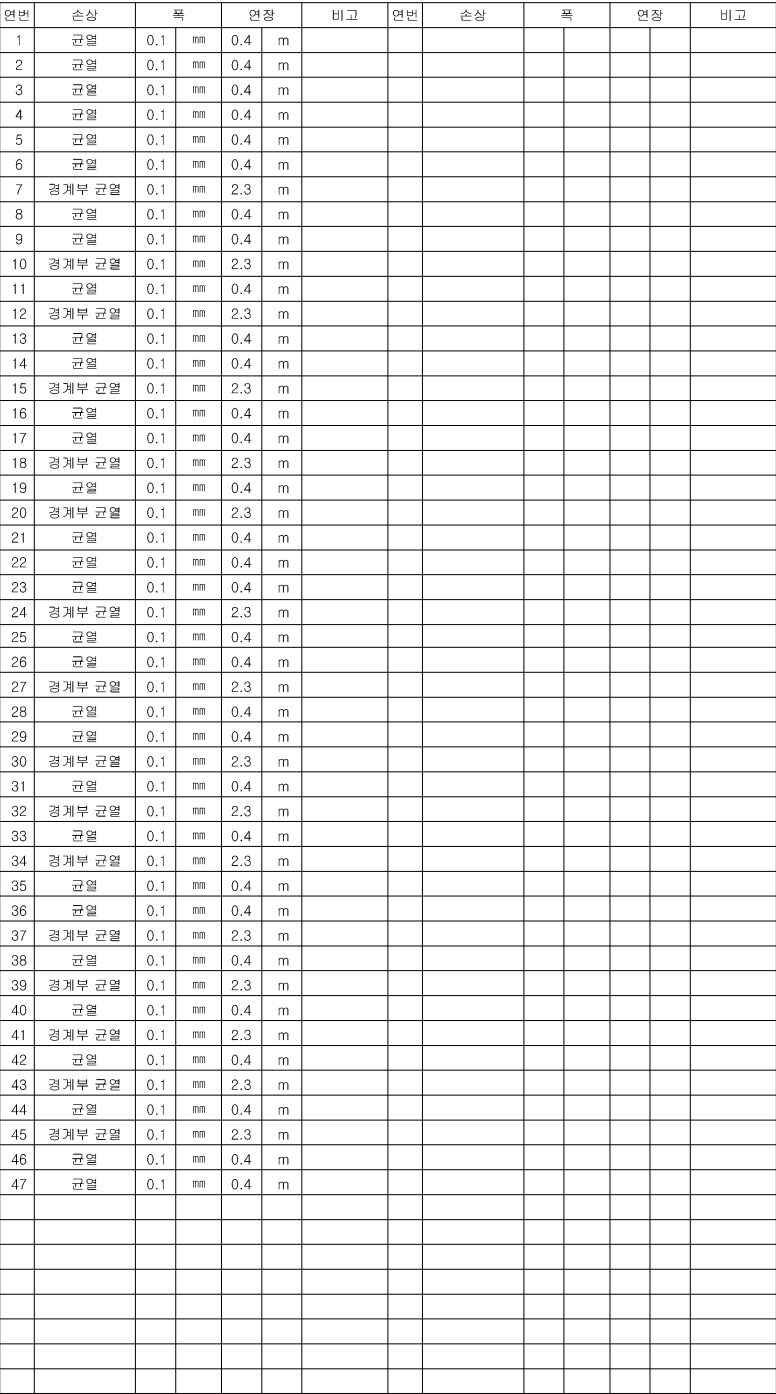


외관조사망도 번호
G91_와룡천교_토공노반_5(166.946~166.956km, L=10m)

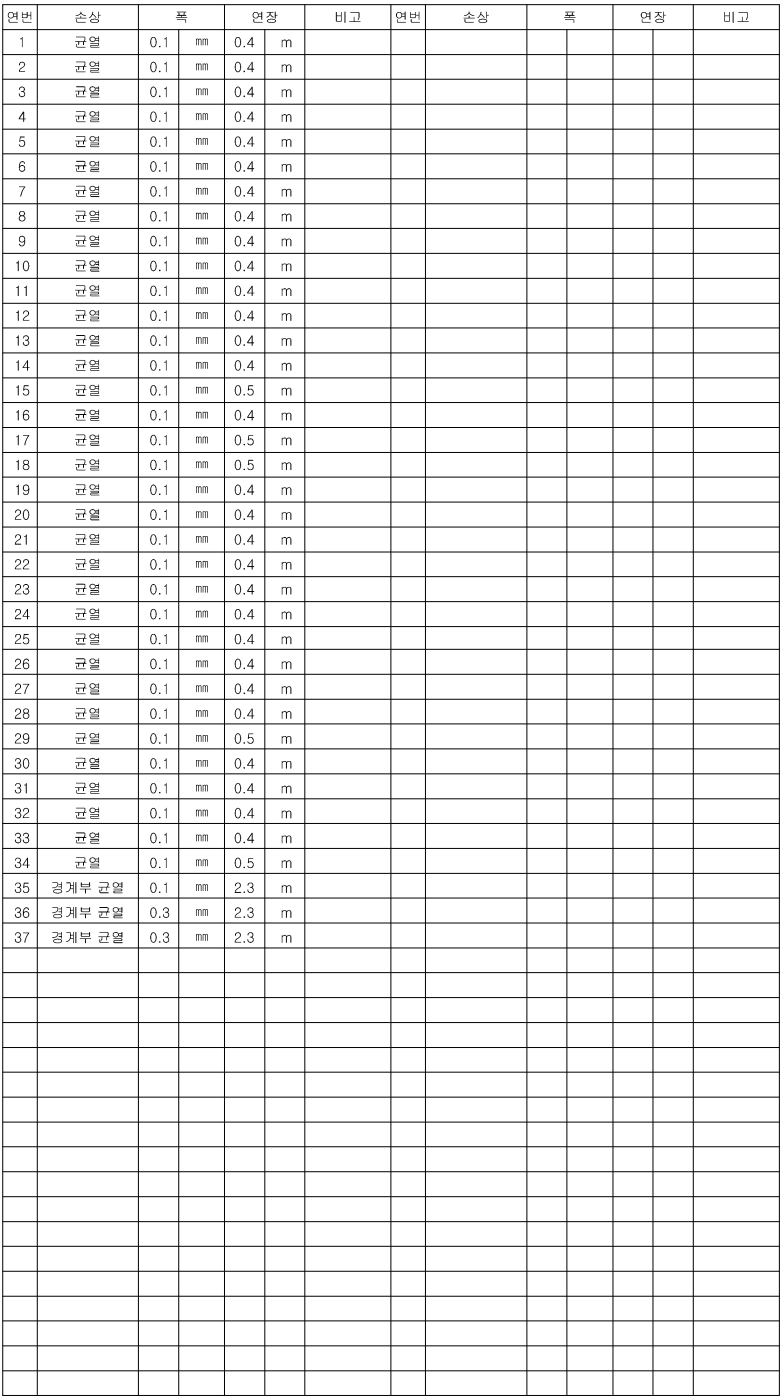


외관조사망도 번호
G91_와룡천교_토공노반_6(166.956~166.966km, L=10m)

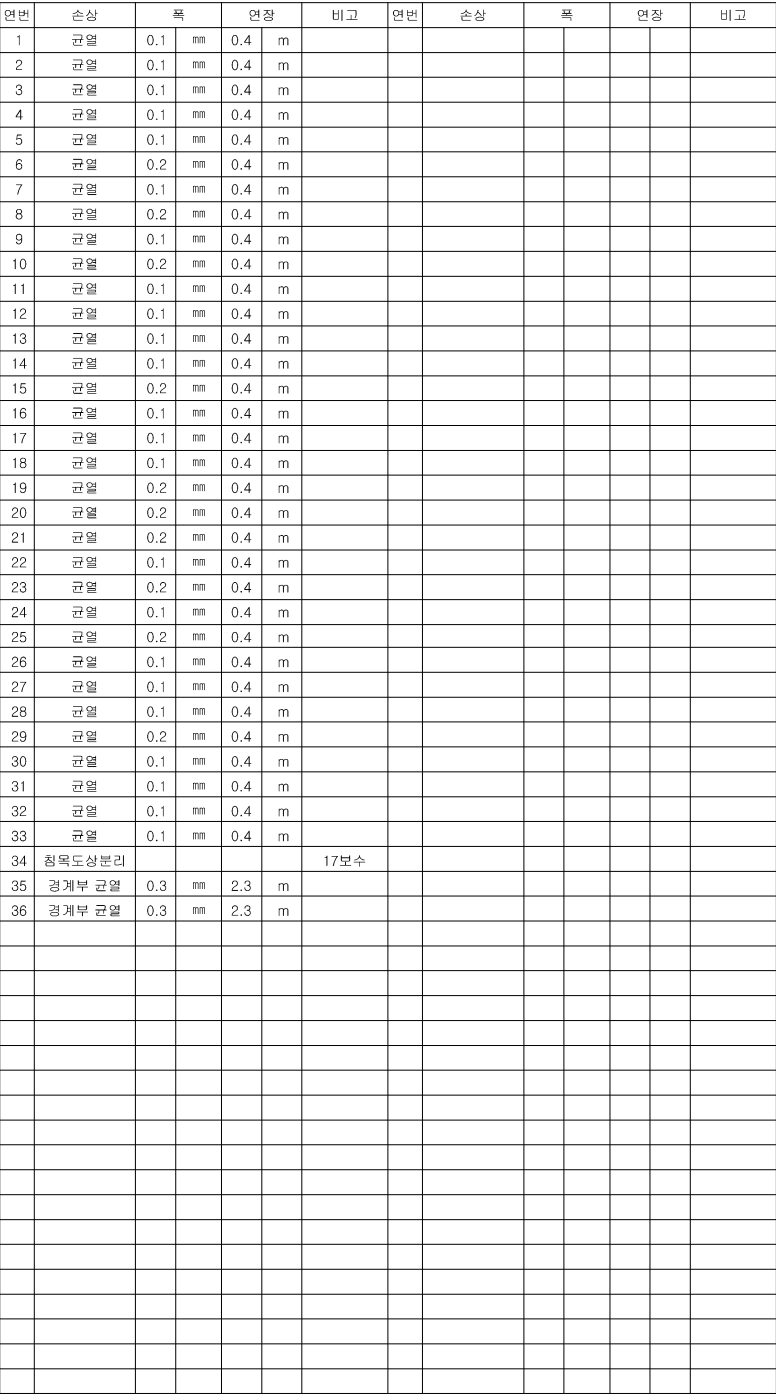


G91_와룡천교_토공노반_7(166.966~166.976km, L=10m)

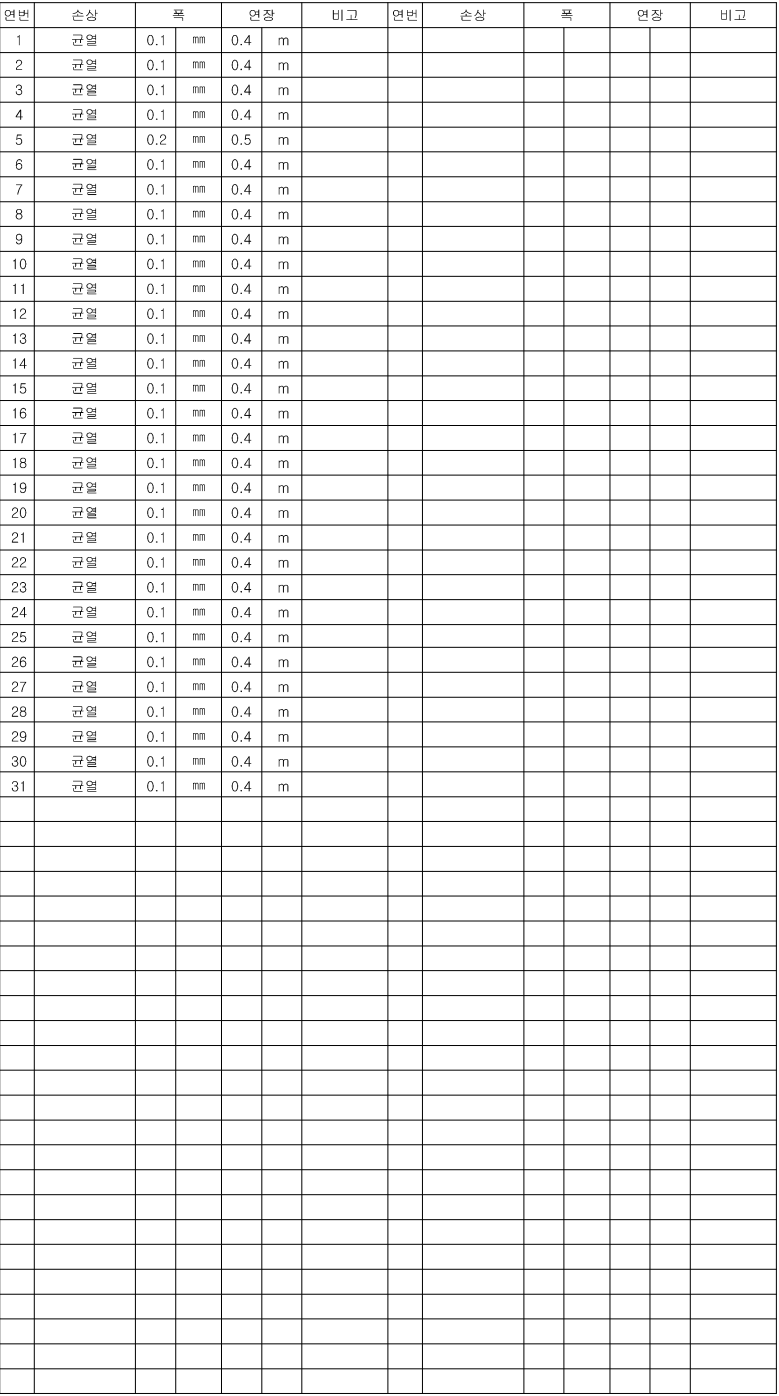


외관조사망도 번호
G91_와룡천교_토공노반_8(166.976~166.986km, L=10m)

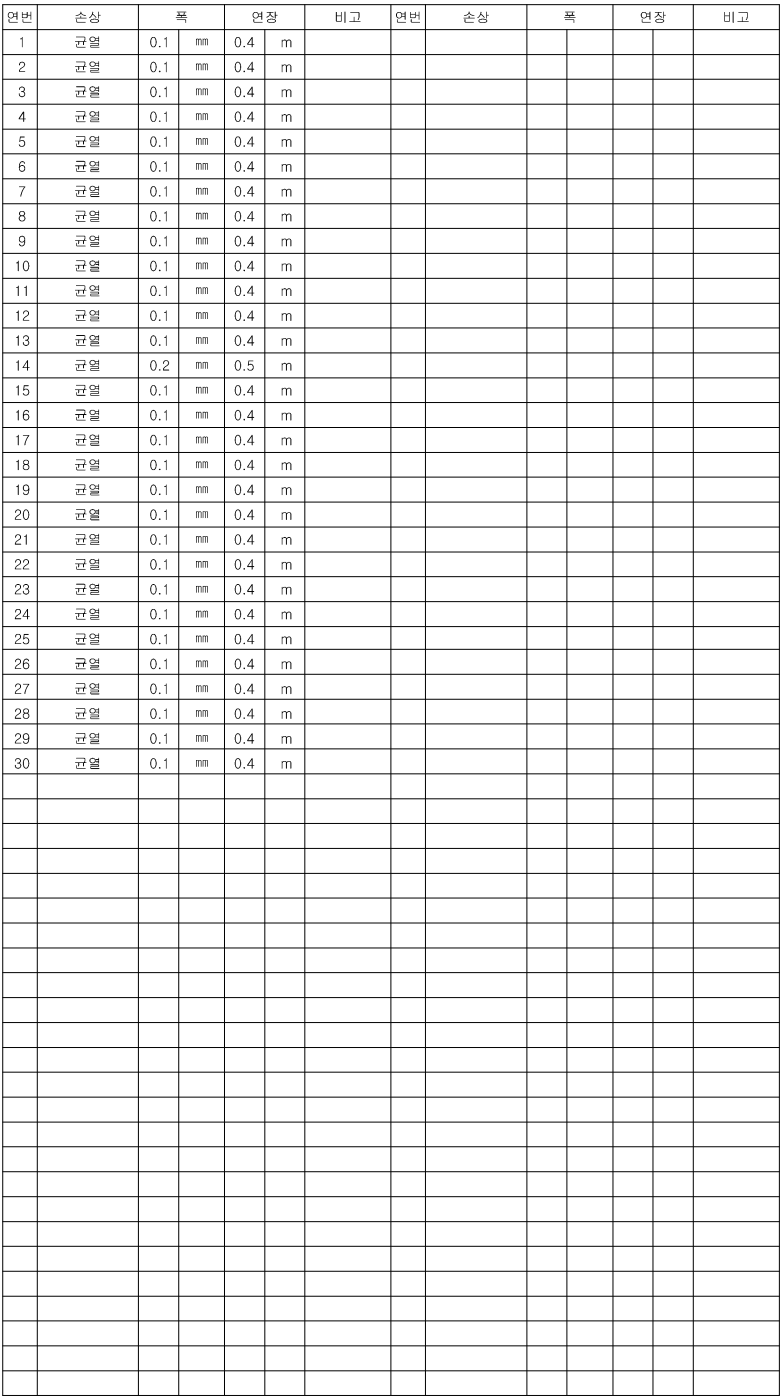

외관조사망도 번호
G91_와룡천교_토공노반_9(166.986~166.996km, L=10m)

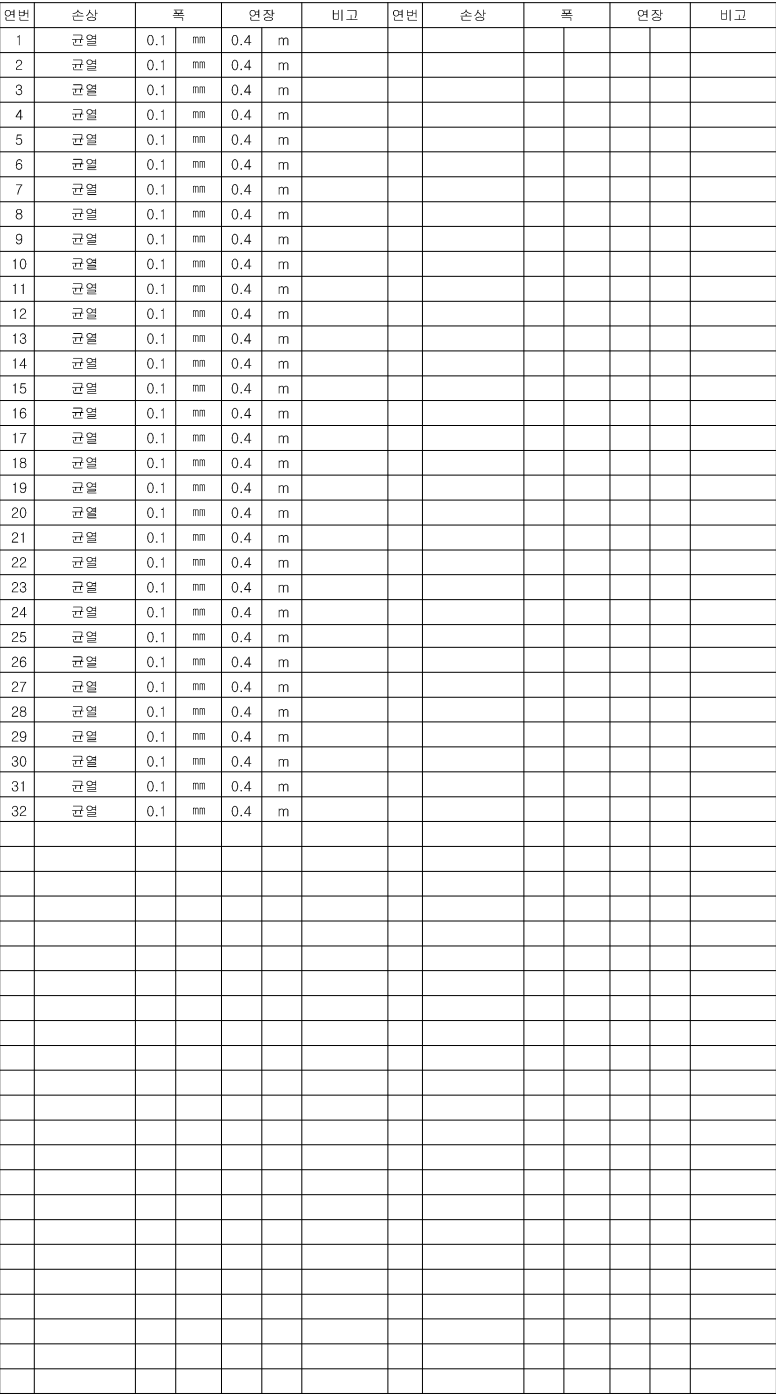


외관조사망도 번호
G91와룡천교_토공노반_10(166.996~167.006km, L=10m)

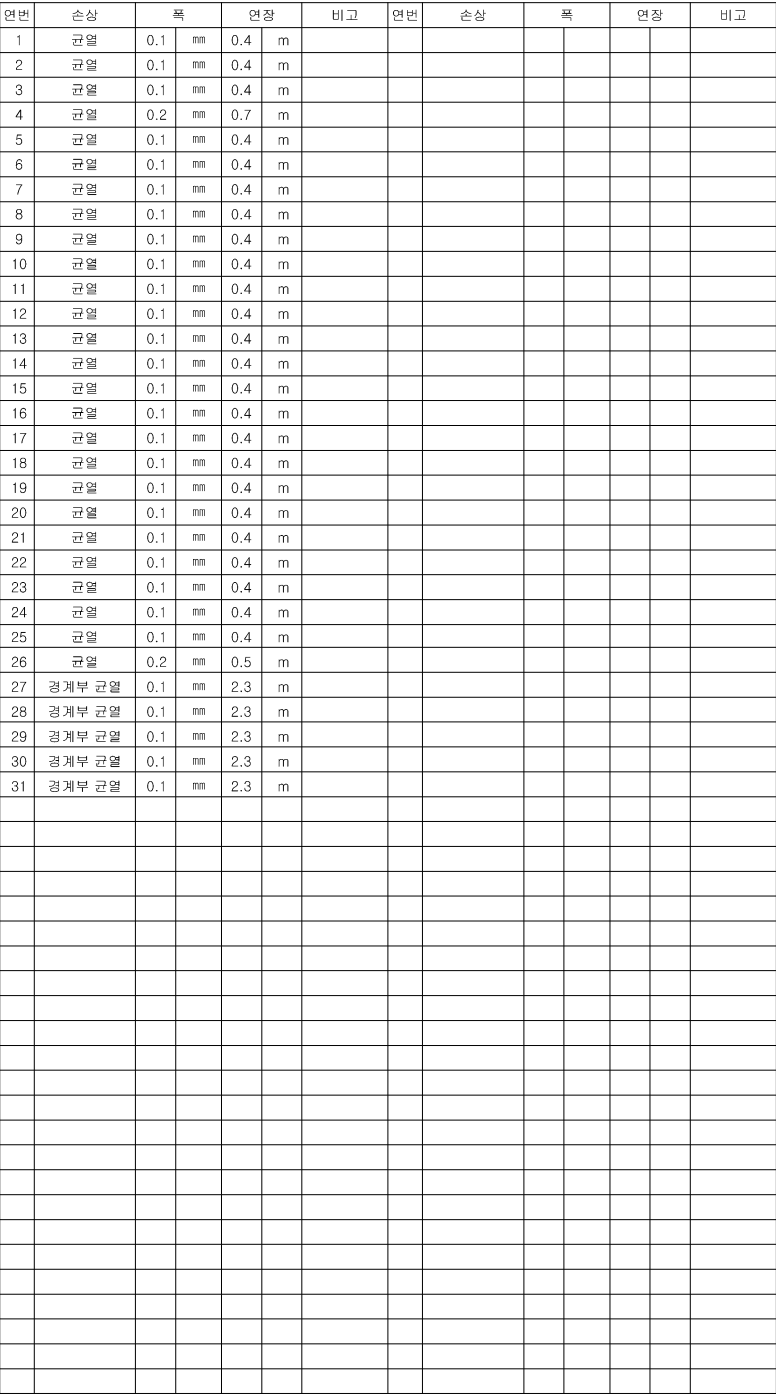


시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 참 여 자		단	종	구 분				
			과 업 책임 자	분 야 별 책임 자			구 분	구 분			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 윤석기	단	종	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G91와룡천교_토공노반_11(167.006~167.016km, L=10m)

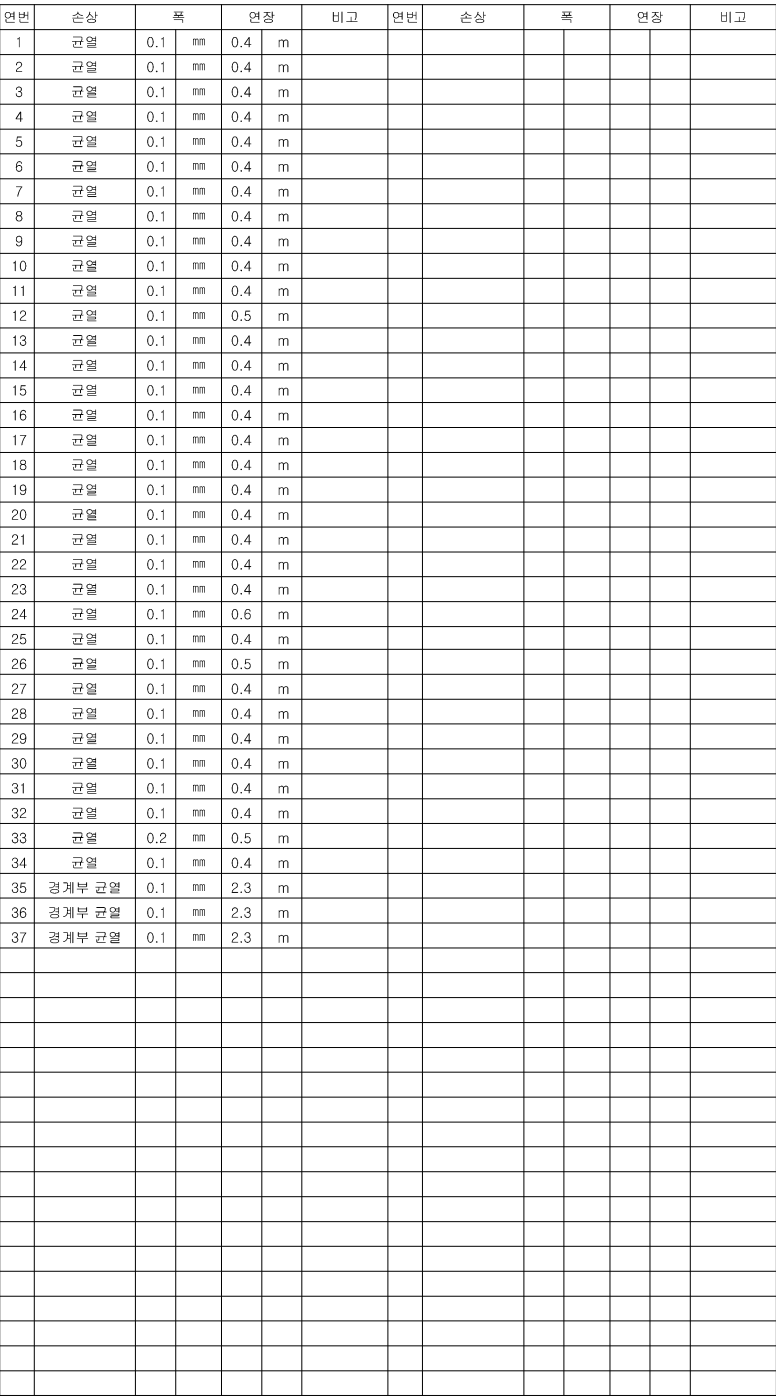


시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 참 여 자		단	종	구 분		
			과 업 책임 자	분 야 별 책임 자			구 분	구 분	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 윤석기	단	종	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 총분리


외관조사망도 번호
G91와룡천교_토공노반_12(167.016~167.026km, L=10m)

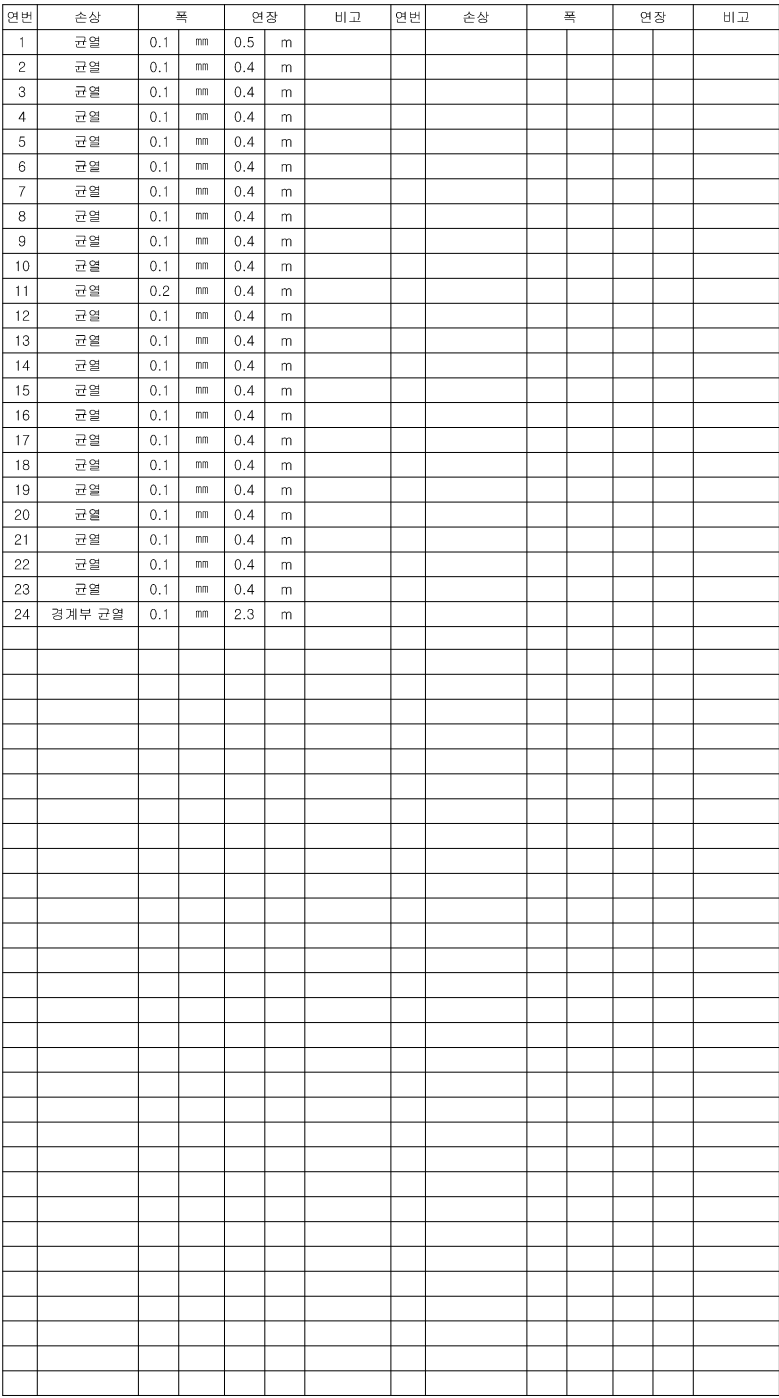


외관조사망도 번호
G91와룡천교_토공노반_13(167.026~167.036km, L=10m)

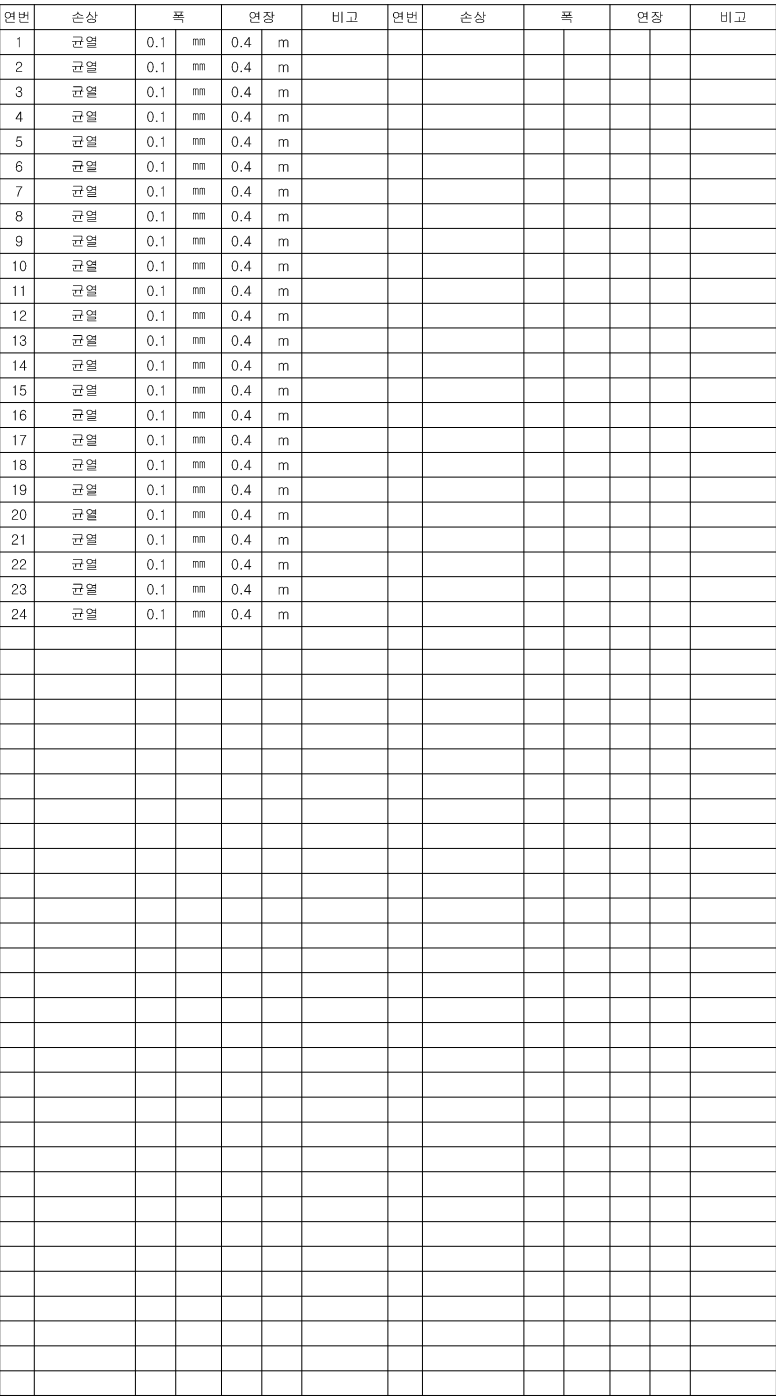


외관조사망도 번호
G91와룡천교_토공노반_14(167.036~167.046km, L=10m)

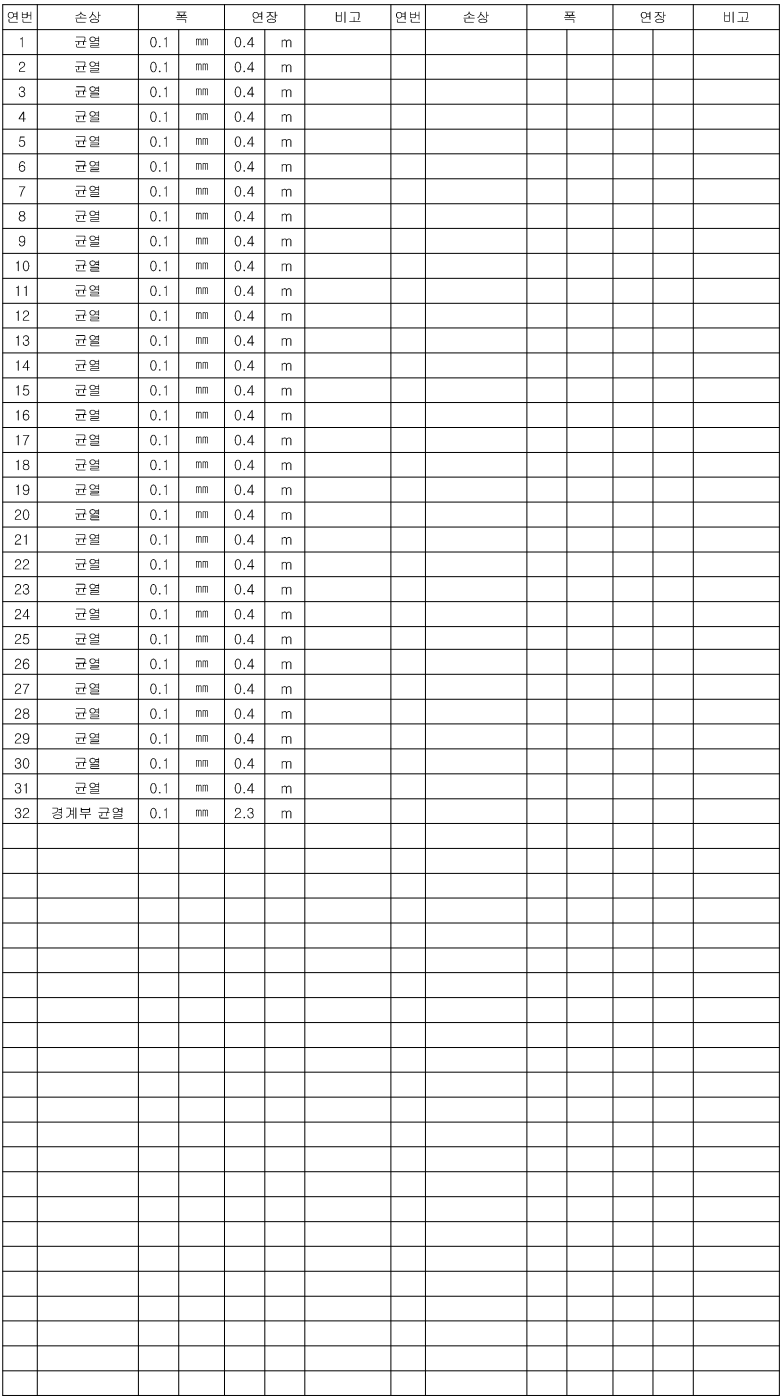


외관조사망도 번호
G91와룡천교_토공노반_15(167.046~167.056km, L=10m)

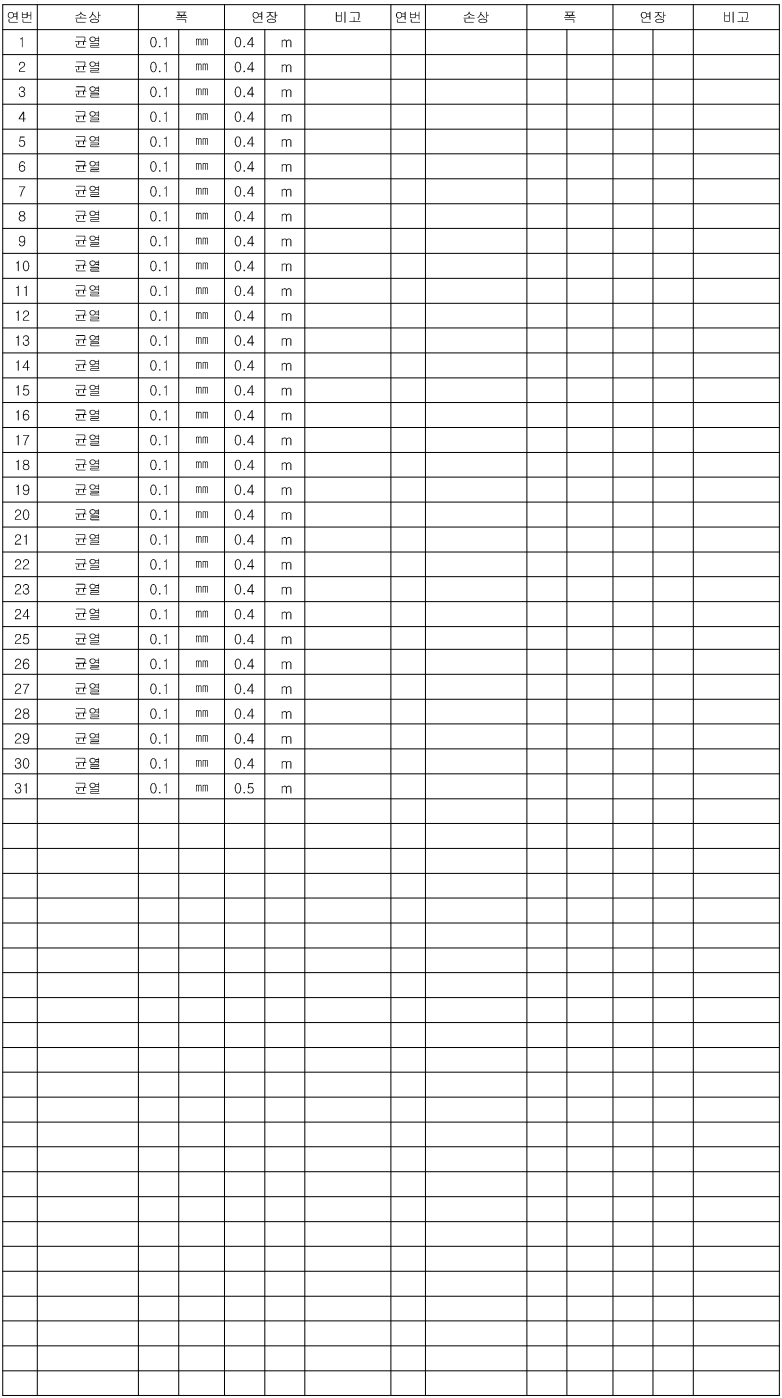

외관조사망도 번호
G91와룡천교_토공노반_16(167.056~167.066km, L=10m)

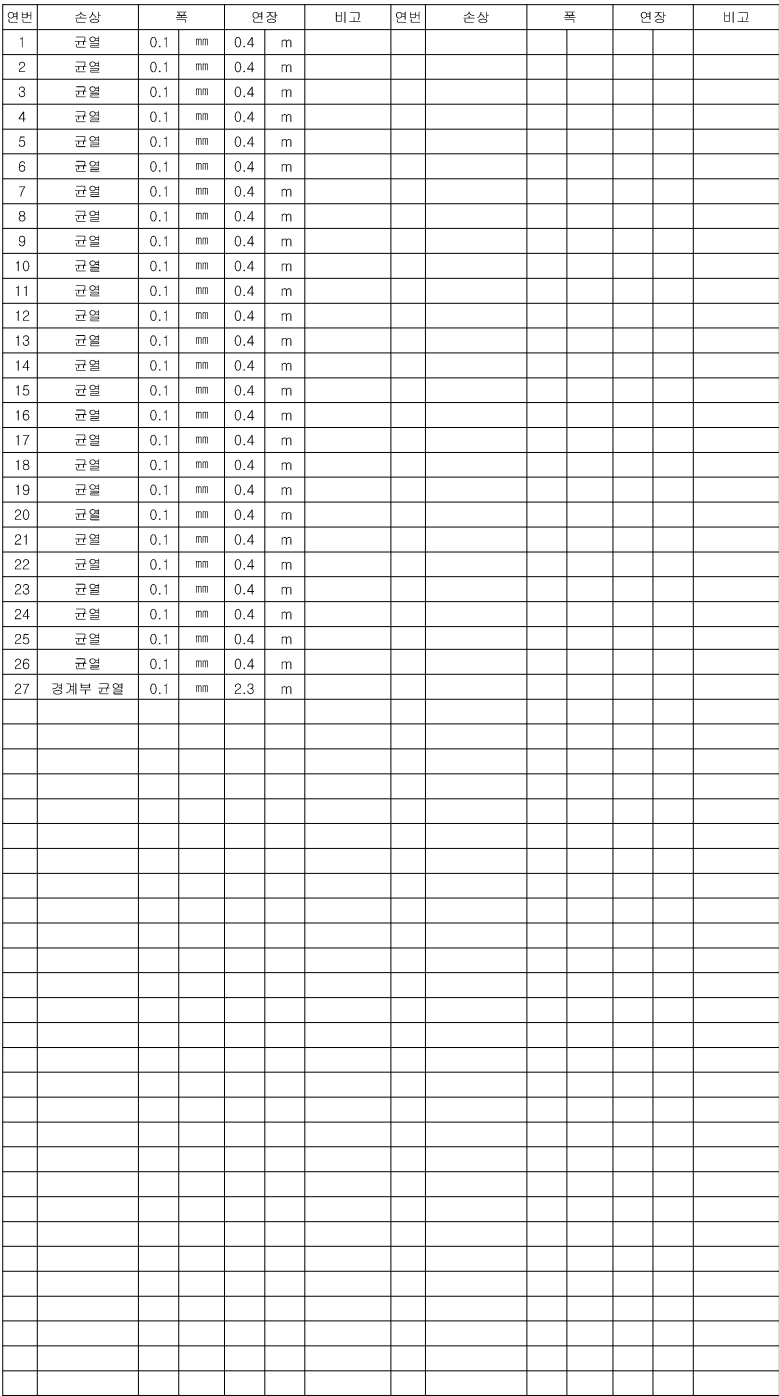


외관조사망도 번호
G91와룡천교_토공노반_17(167.066~167.076km, L=10m)

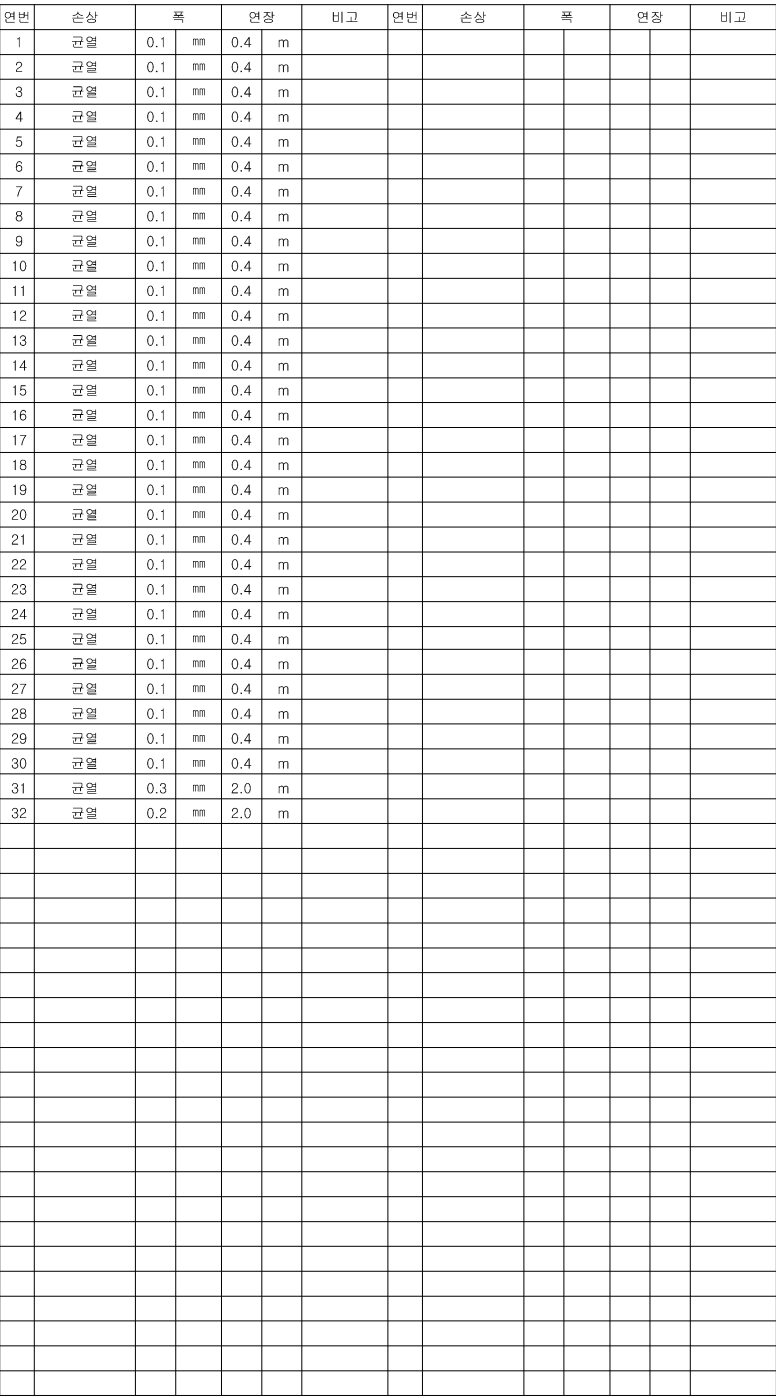


시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 참 여 자		단	종	구 분					
			과 업 책임 자	분 야 별 책임 자			구 분	구 분	구 분			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 윤석기	단	종		0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
								0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
								0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
								1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G91와룡천교_토공노반_18(167.076~167.086km, L=10m)

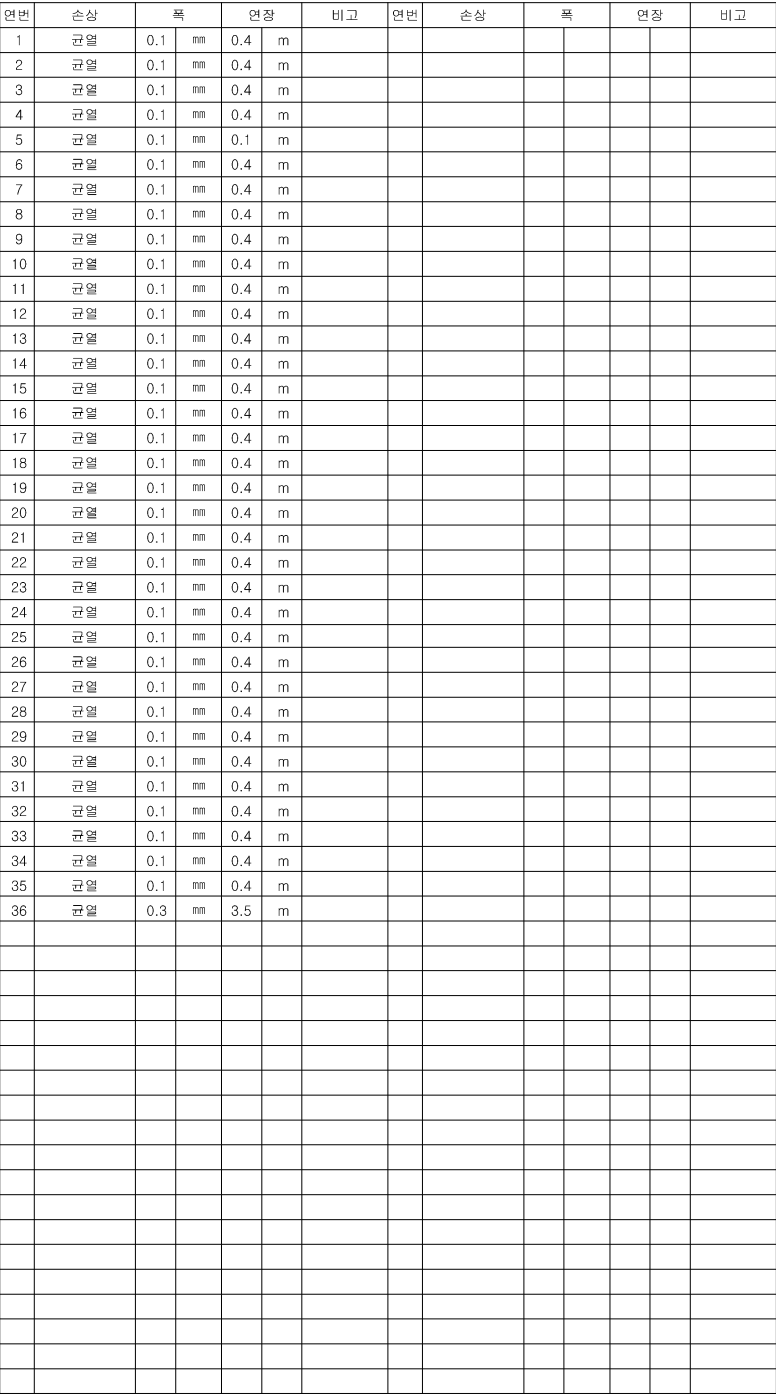


외관조사망도 번호
G91와룡천교_토공노반_19(167.086~167.096km, L=10m)

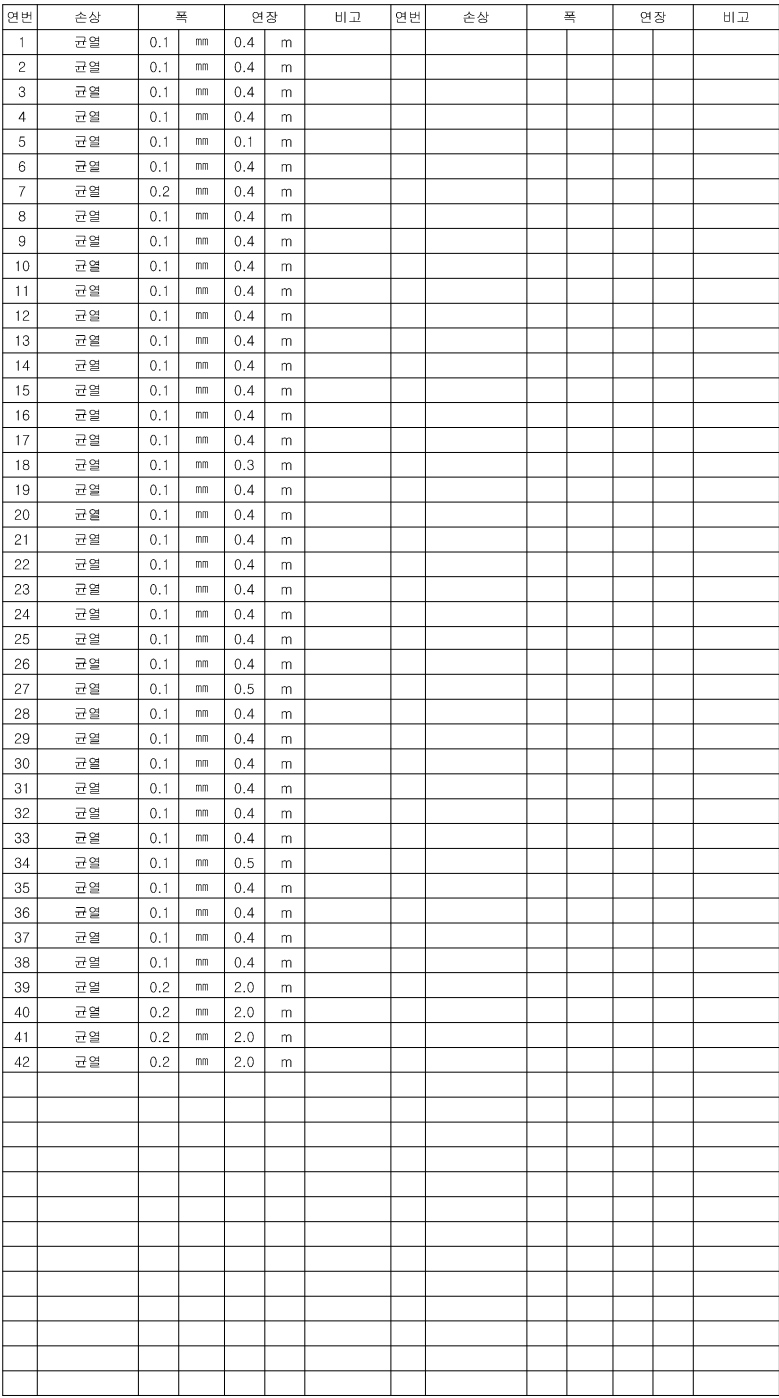

시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 참 여 자		단	종	구 분		
			과 업 책임 자	분 야 별 책임 자			구 분	구 분	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 윤석기	단	종	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 총분리


호남고속선 와룡천교_토공노반_20(167.096~167.106km, L=10m)

외관조사망도 번호
G91와룡천교_토공노반_20(167.096~167.106km, L=10m)

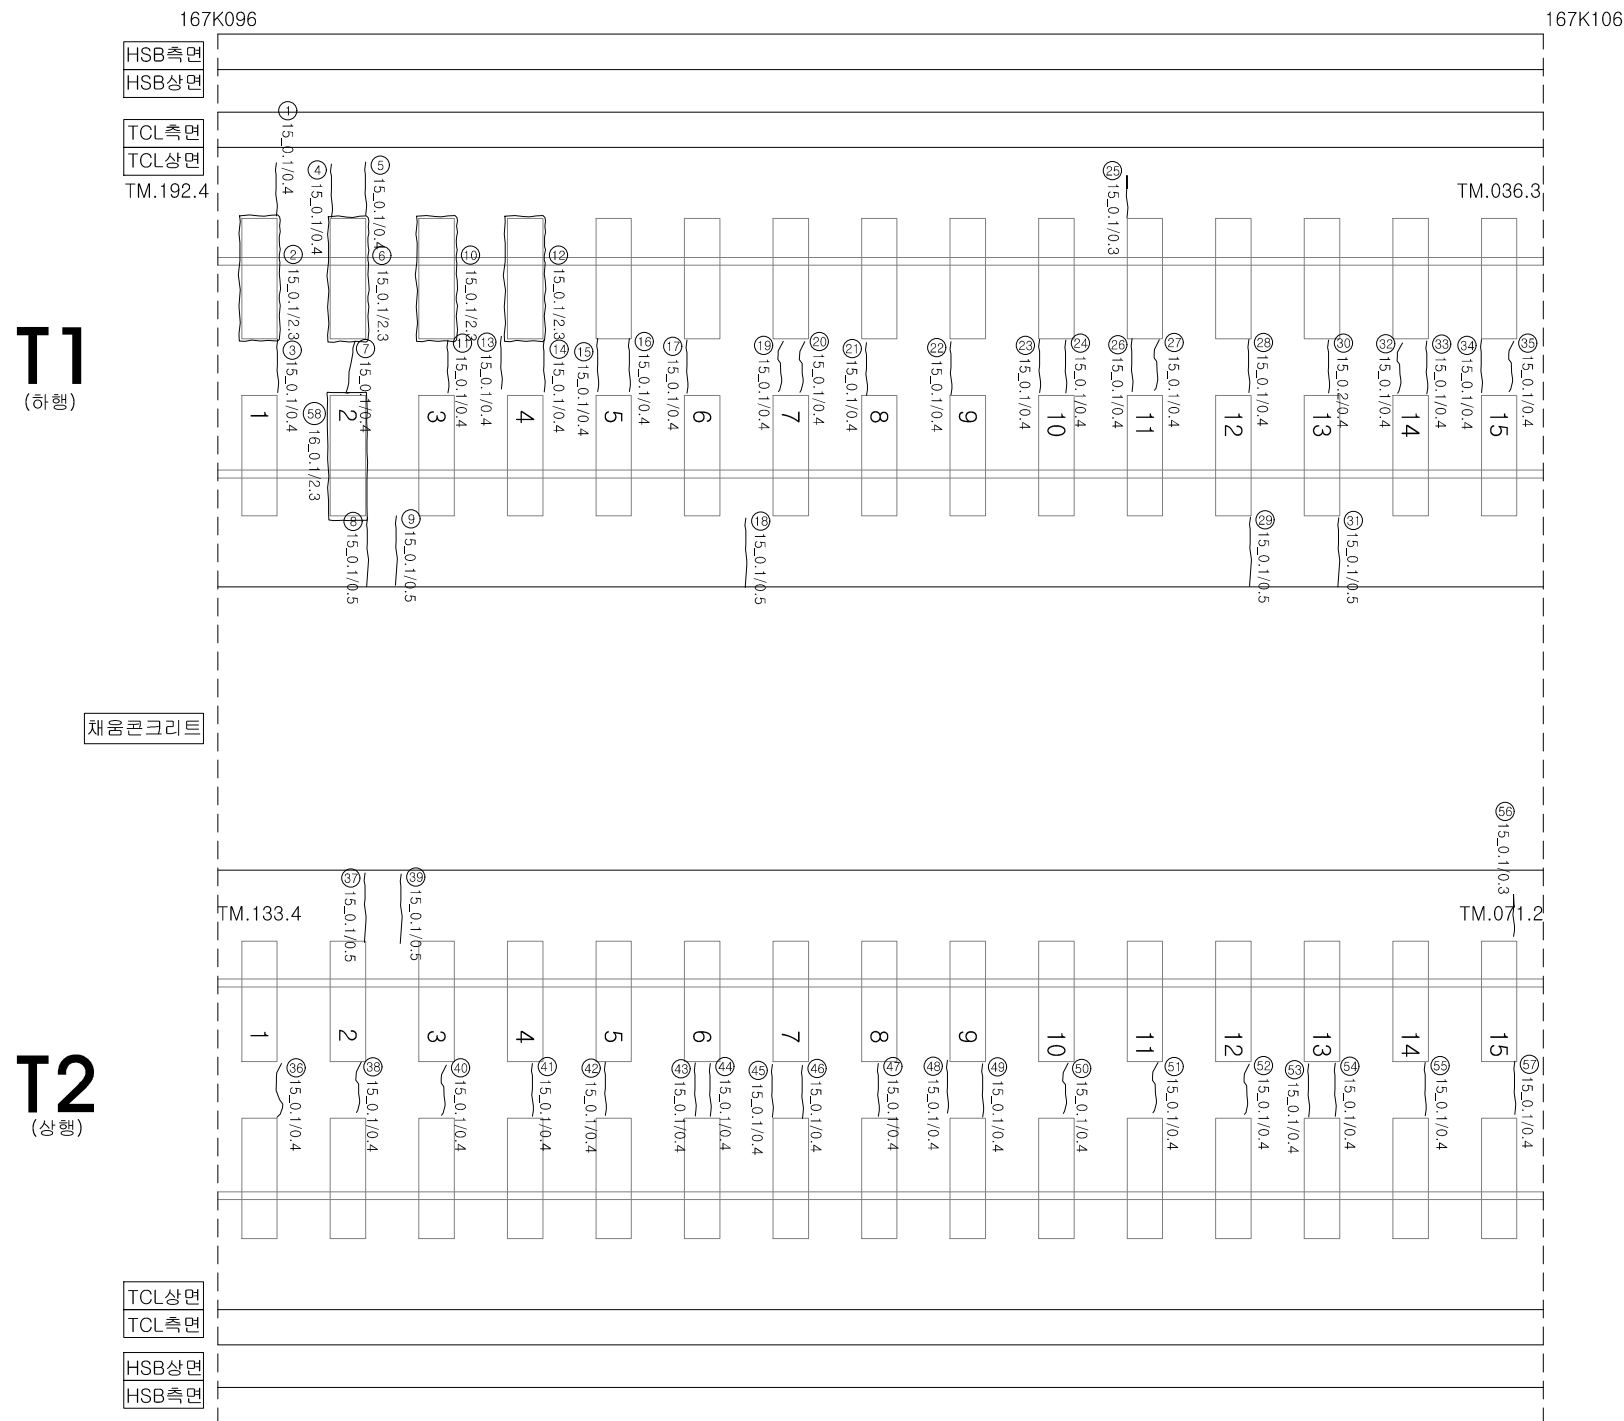

연번	손상	폭		연장		비고	연번	손상	폭		연장		비고
1	균열	0.1	mm	0.4	m		56	균열	0.1	mm	0.3	m	
2	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		57	균열	0.1	mm	0.4	m	
3	균열	0.1	mm	0.4	m		58	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m	
4	균열	0.1	mm	0.4	m								
5	균열	0.1	mm	0.4	m								
6	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
7	균열	0.1	mm	0.4	m								
8	균열	0.1	mm	0.5	m								
9	균열	0.1	mm	0.5	m								
10	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
11	균열	0.1	mm	0.4	m								
12	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
13	균열	0.1	mm	0.4	m								
14	균열	0.1	mm	0.4	m								
15	균열	0.1	mm	0.4	m								
16	균열	0.1	mm	0.4	m								
17	균열	0.1	mm	0.4	m								
18	균열	0.1	mm	0.5	m								
19	균열	0.1	mm	0.4	m								
20	균열	0.1	mm	0.4	m								
21	균열	0.1	mm	0.4	m								
22	균열	0.1	mm	0.4	m								
23	균열	0.1	mm	0.4	m								
24	균열	0.1	mm	0.4	m								
25	균열	0.1	mm	0.4	m								
26	균열	0.1	mm	0.4	m								
27	균열	0.1	mm	0.4	m								
28	균열	0.1	mm	0.4	m								
29	균열	0.1	mm	0.5	m								
30	균열	0.1	mm	0.4	m								
31	균열	0.1	mm	0.5	m								
32	균열	0.1	mm	0.4	m								
33	균열	0.1	mm	0.4	m								
34	균열	0.1	mm	0.4	m								
35	균열	0.1	mm	0.4	m								
36	균열	0.1	mm	0.4	m								
37	균열	0.1	mm	0.5	m								
38	균열	0.1	mm	0.4	m								
39	균열	0.1	mm	0.5	m								
40	균열	0.1	mm	0.4	m								
41	균열	0.1	mm	0.4	m								
42	균열	0.1	mm	0.4	m								
43	균열	0.1	mm	0.4	m								
44	균열	0.1	mm	0.4	m								
45	균열	0.1	mm	0.4	m								
46	균열	0.1	mm	0.4	m								
47	균열	0.1	mm	0.4	m								
48	균열	0.1	mm	0.4	m								
49	균열	0.1	mm	0.4	m								
50	균열	0.1	mm	0.4	m								
51	균열	0.1	mm	0.4	m								
52	균열	0.1	mm	0.4	m								
53	균열	0.1	mm	0.4	m								
54	균열	0.1	mm	0.4	m								
55	균열	0.1	mm	0.4	m								

외관조사망도 번호
G91와룡천교_토공노반_21(167.106~167.116km, L=10m)

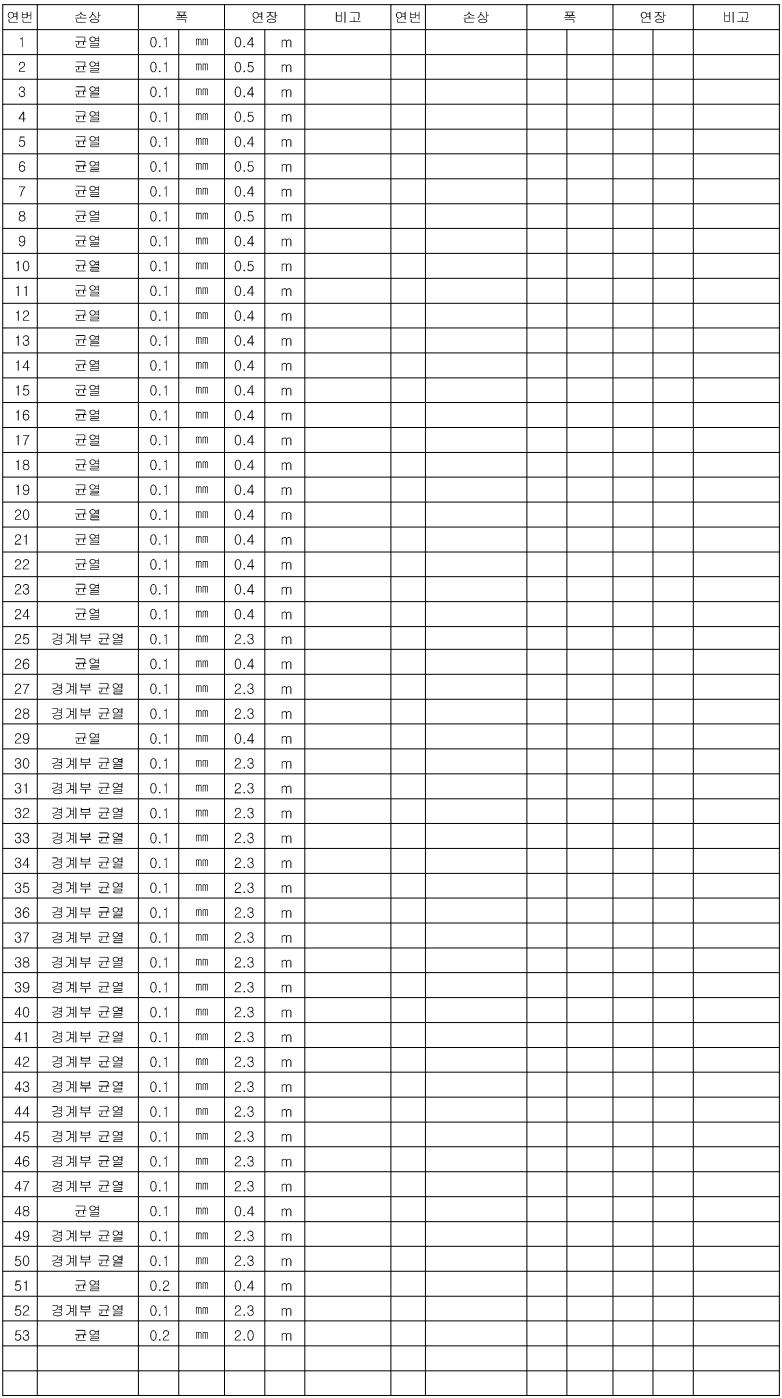

G91_와룡천교_토공노반_22(167.116~167.124km, L=8m)

