

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트 궤도 점검용역

- 외관조사망도 -


2017. 11.

B63_마령제2고가(170k179~170k499, L=320m)
G94_마령제2고가_토공노반(170k499~170k583, L=84m)


55. B63_마령제2고가

점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	11.8 ~ 21.6℃


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_1(1 SPAN -1)

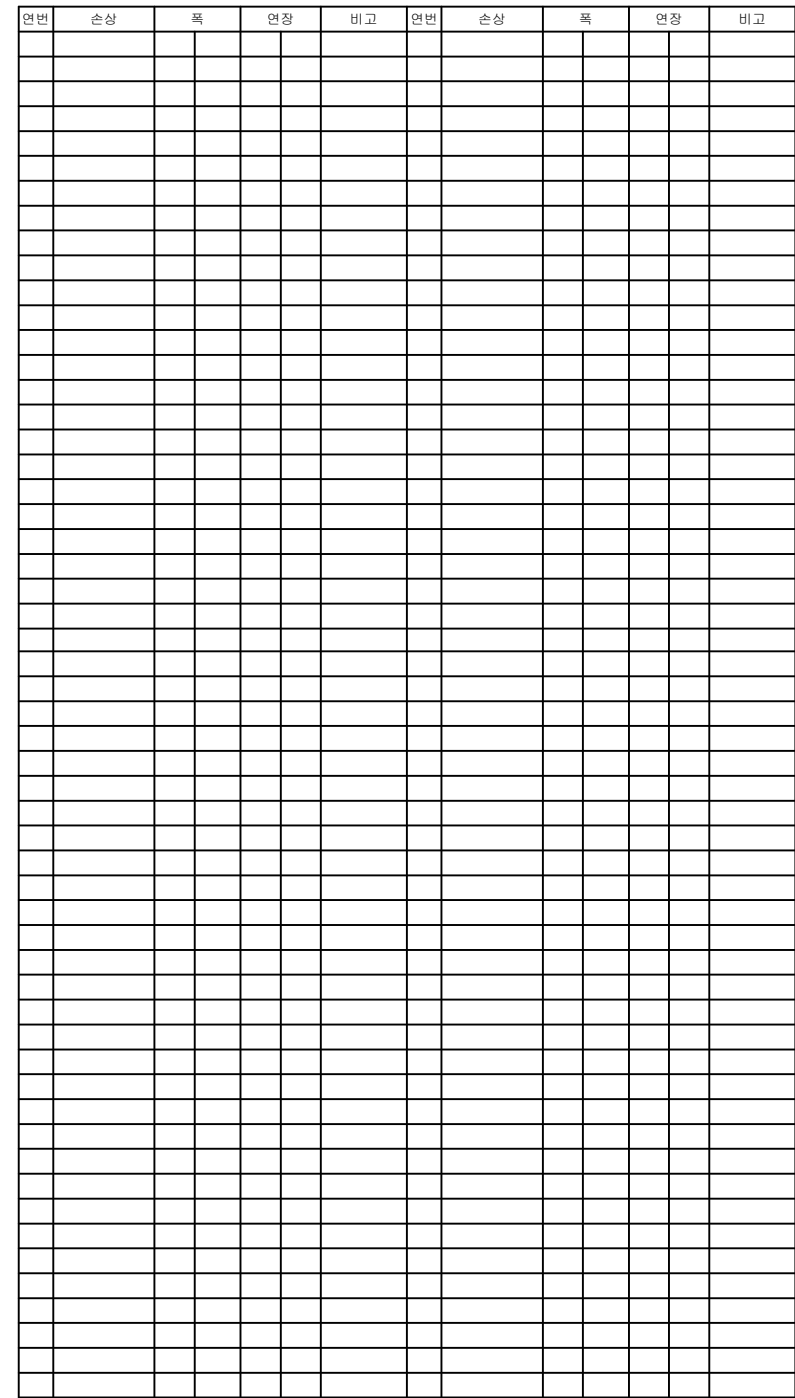


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_2(1 SPAN -2)

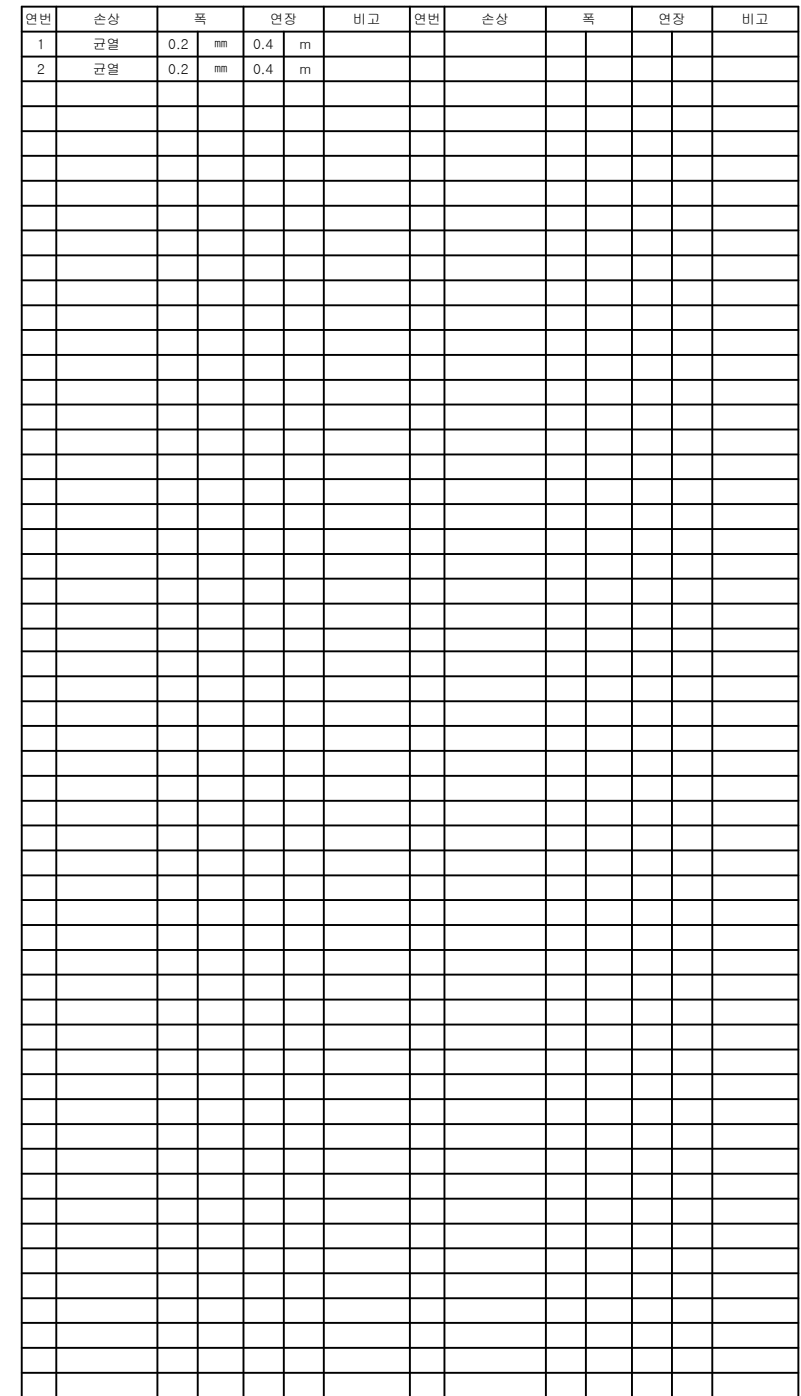


B63_호남고속선 마령제2고가_3(1 SPAN -3)

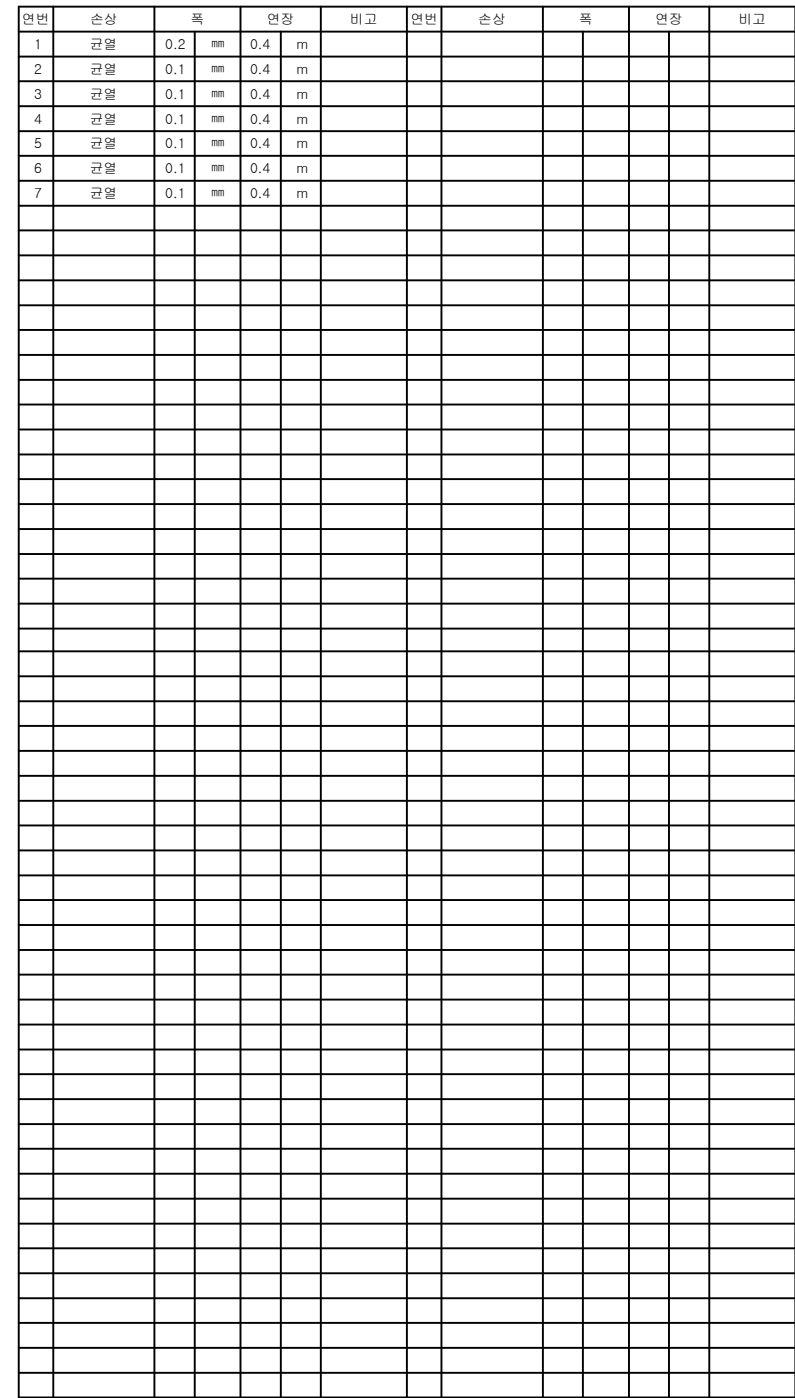


B63_호남고속선 마령제2고가_4(1 SPAN -4)

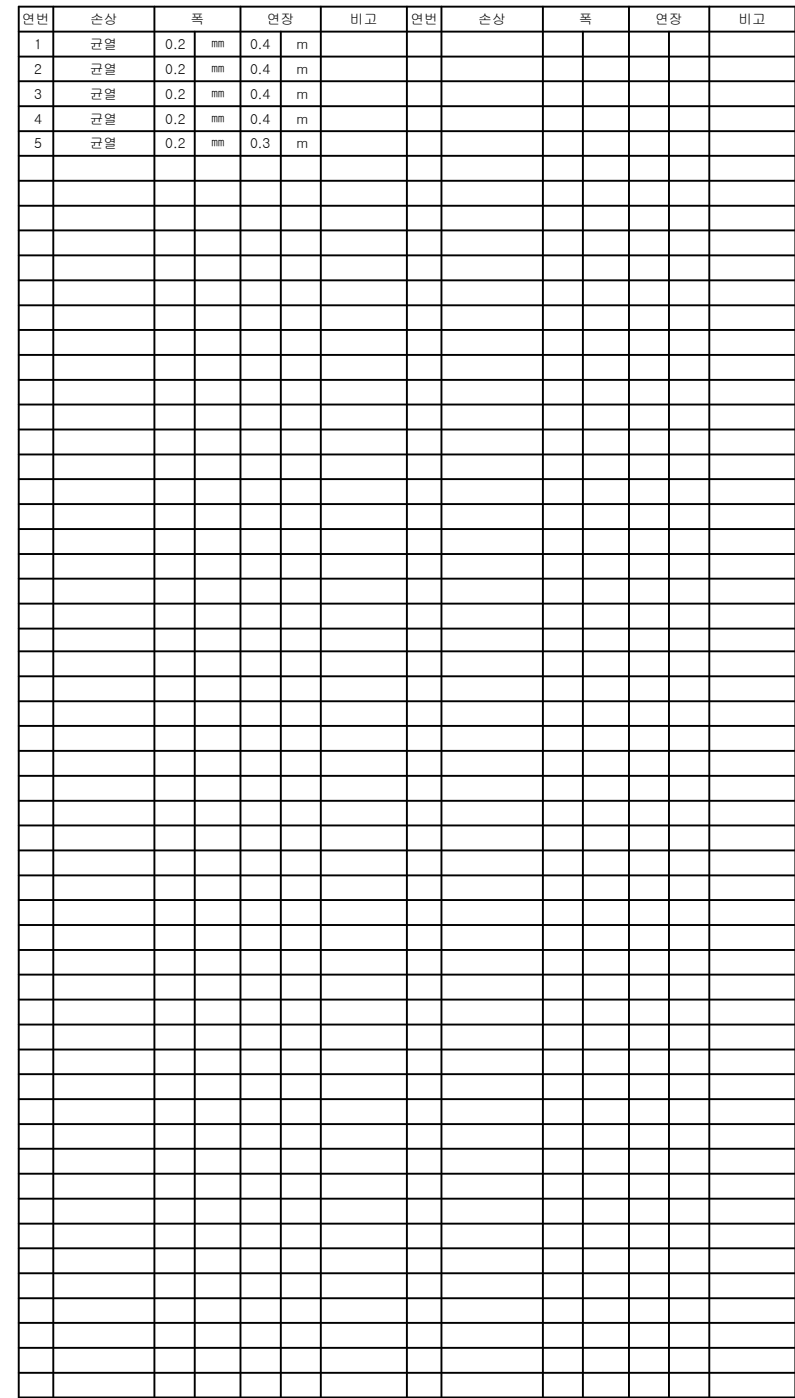


B63_호남고속선 마령제2고가_5(1 SPAN -5)

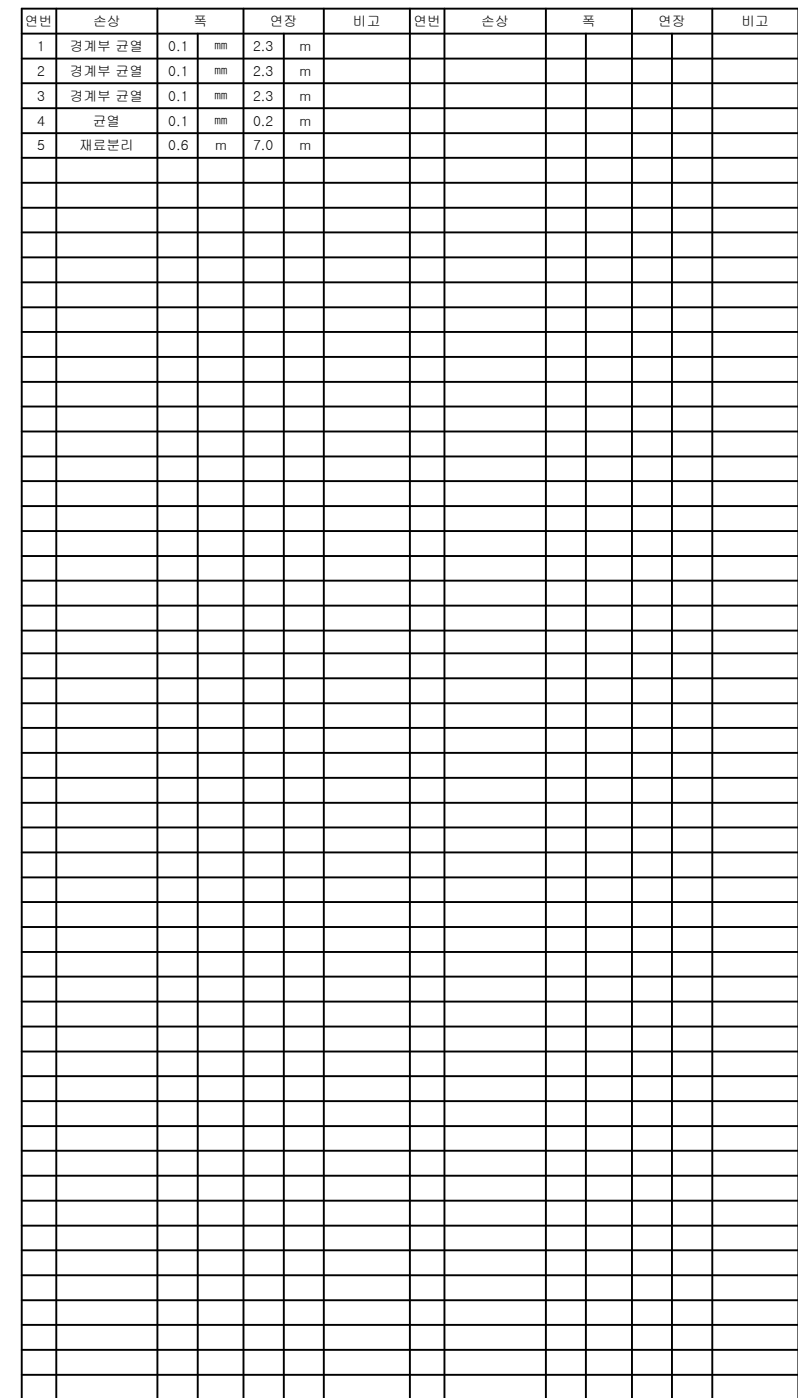


B63_호남고속선 마령제2고가_6(2 SPAN -1)

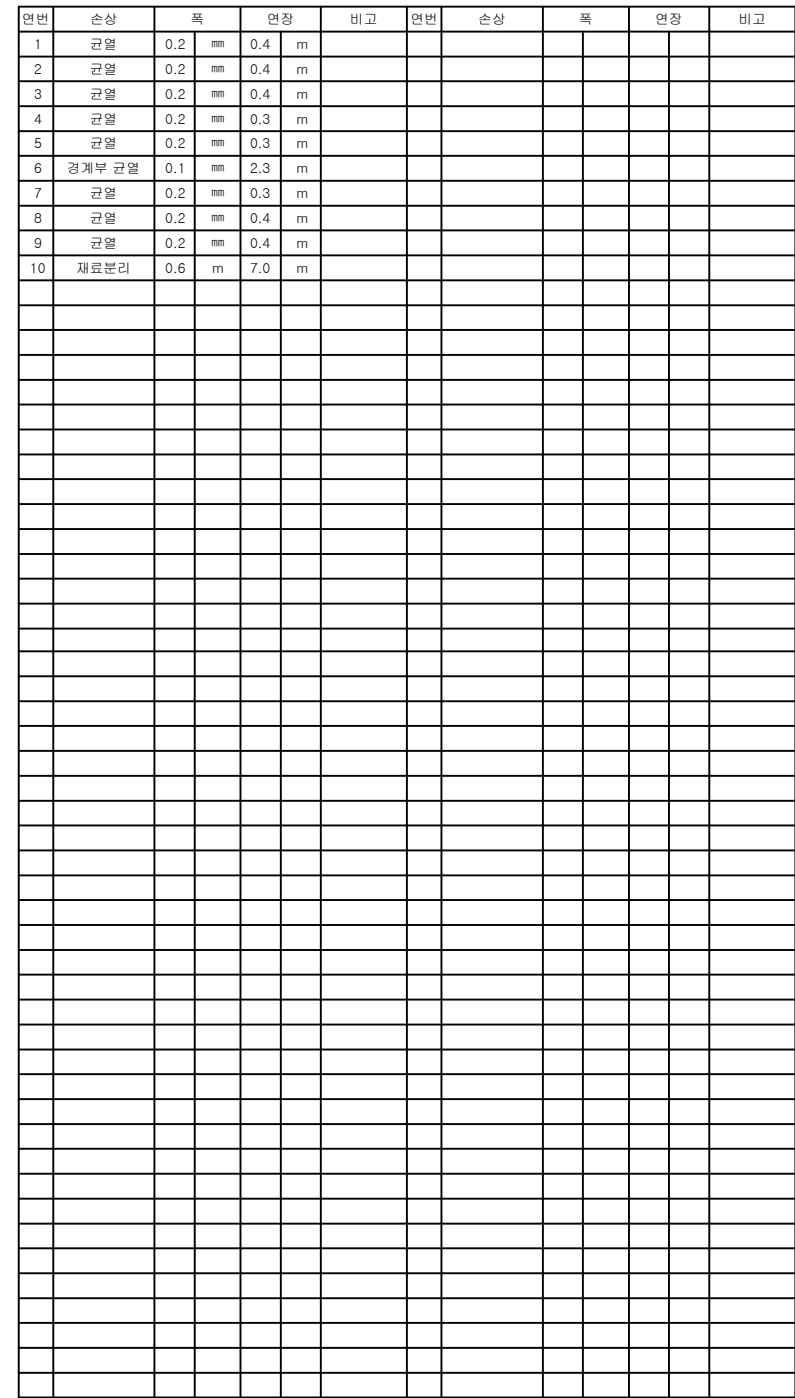


B63_호남고속선 마령제2고가_7(2 SPAN -2)

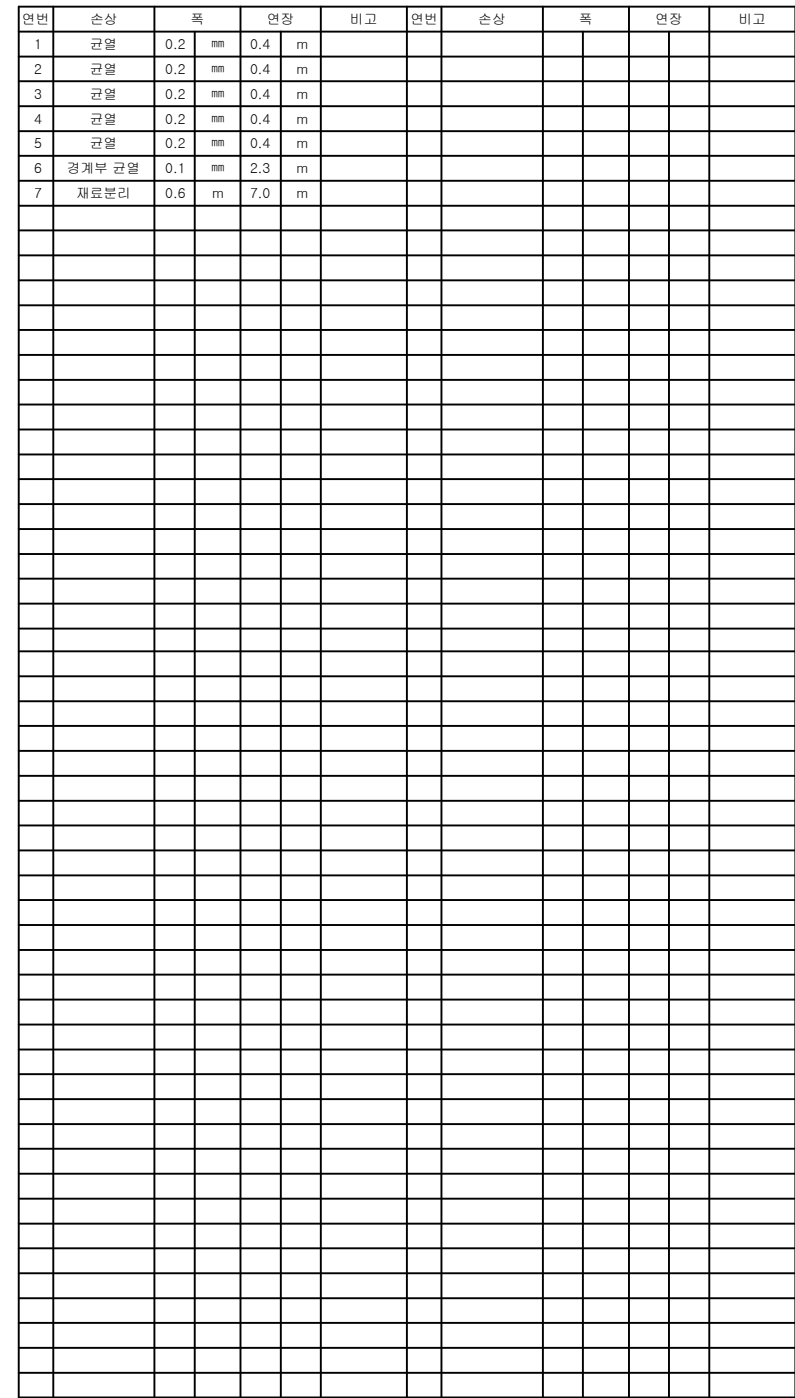


B63_호남고속선 마령제2고가_8(2 SPAN -3)

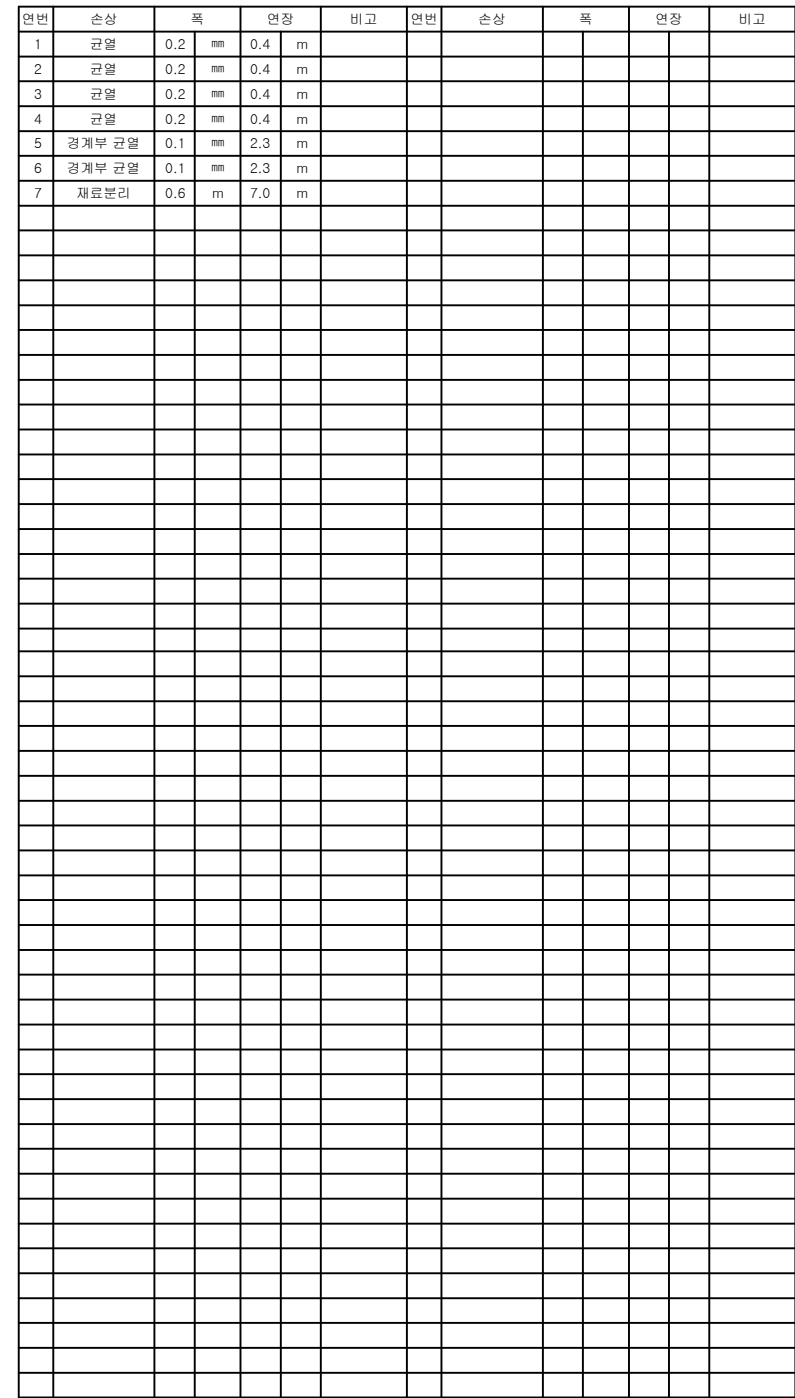


B63_호남고속선 마령제2고가_9(2 SPAN -4)

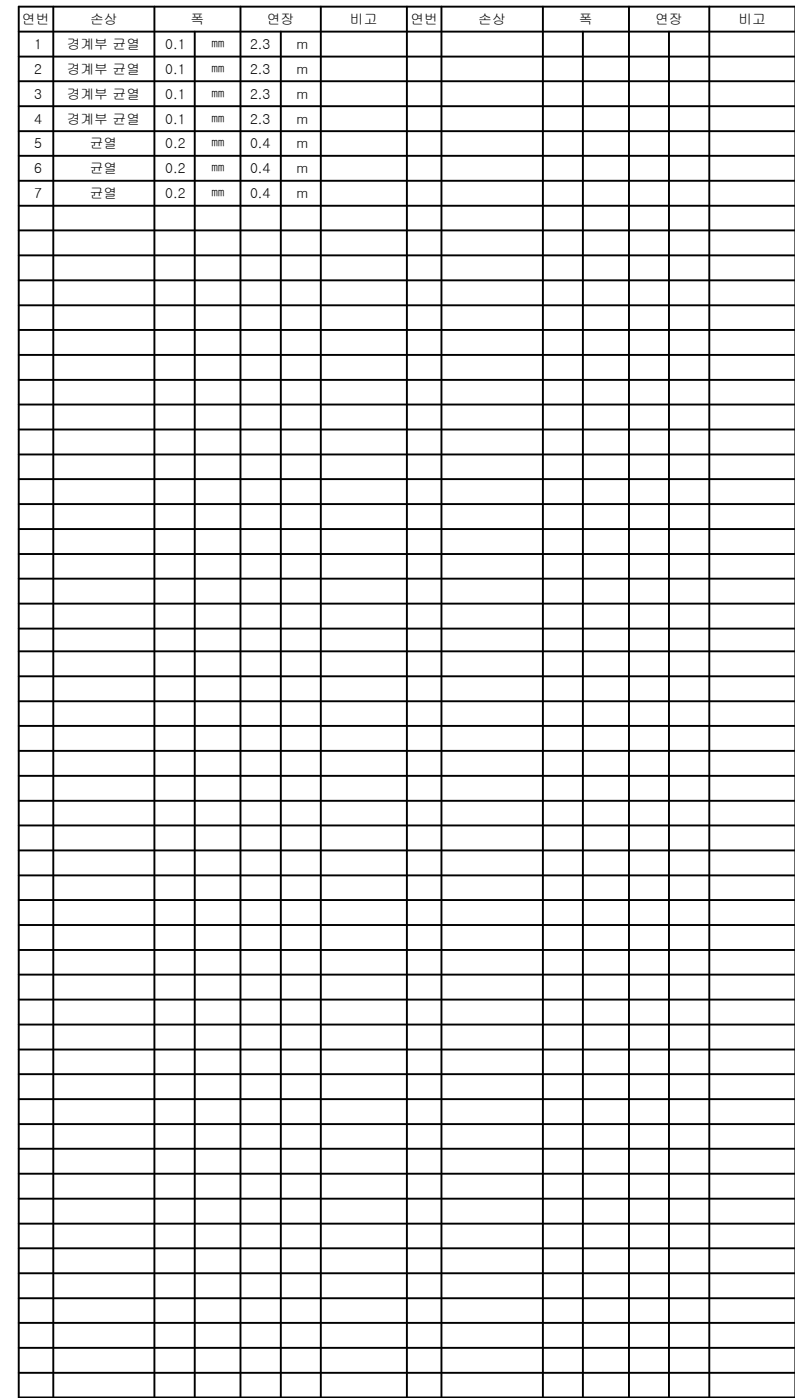


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_10(2 SPAN -5)

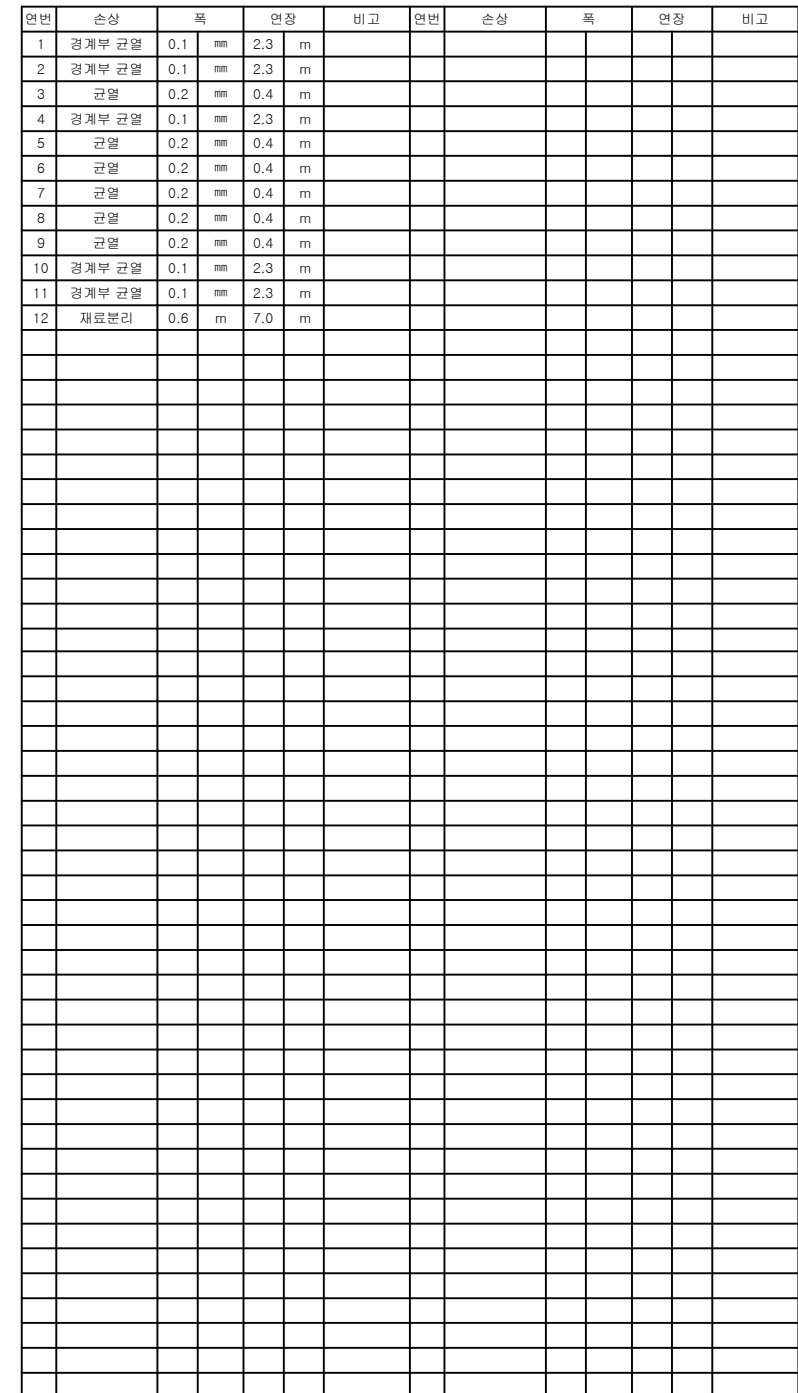


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_11(3 SPAN -1)

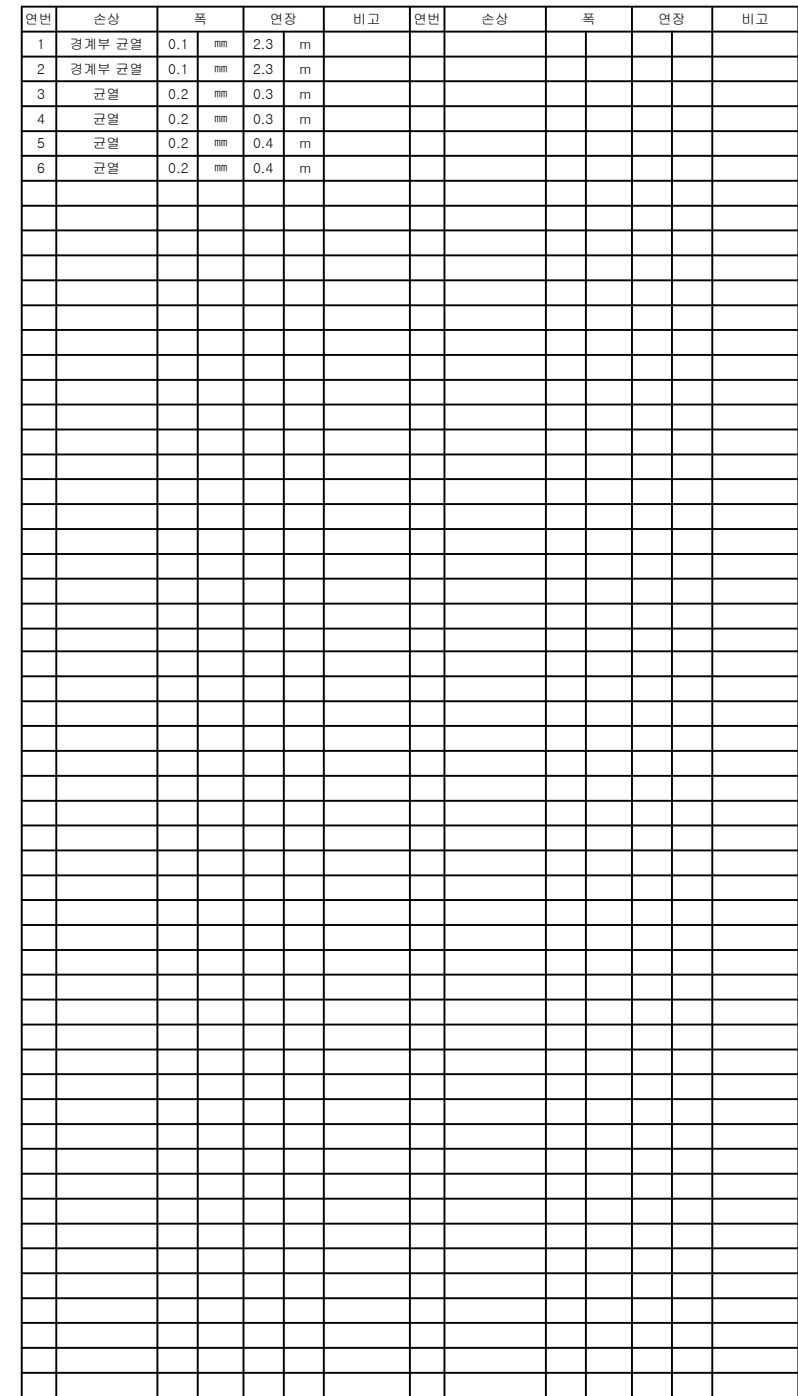


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_12(3 SPAN -2)

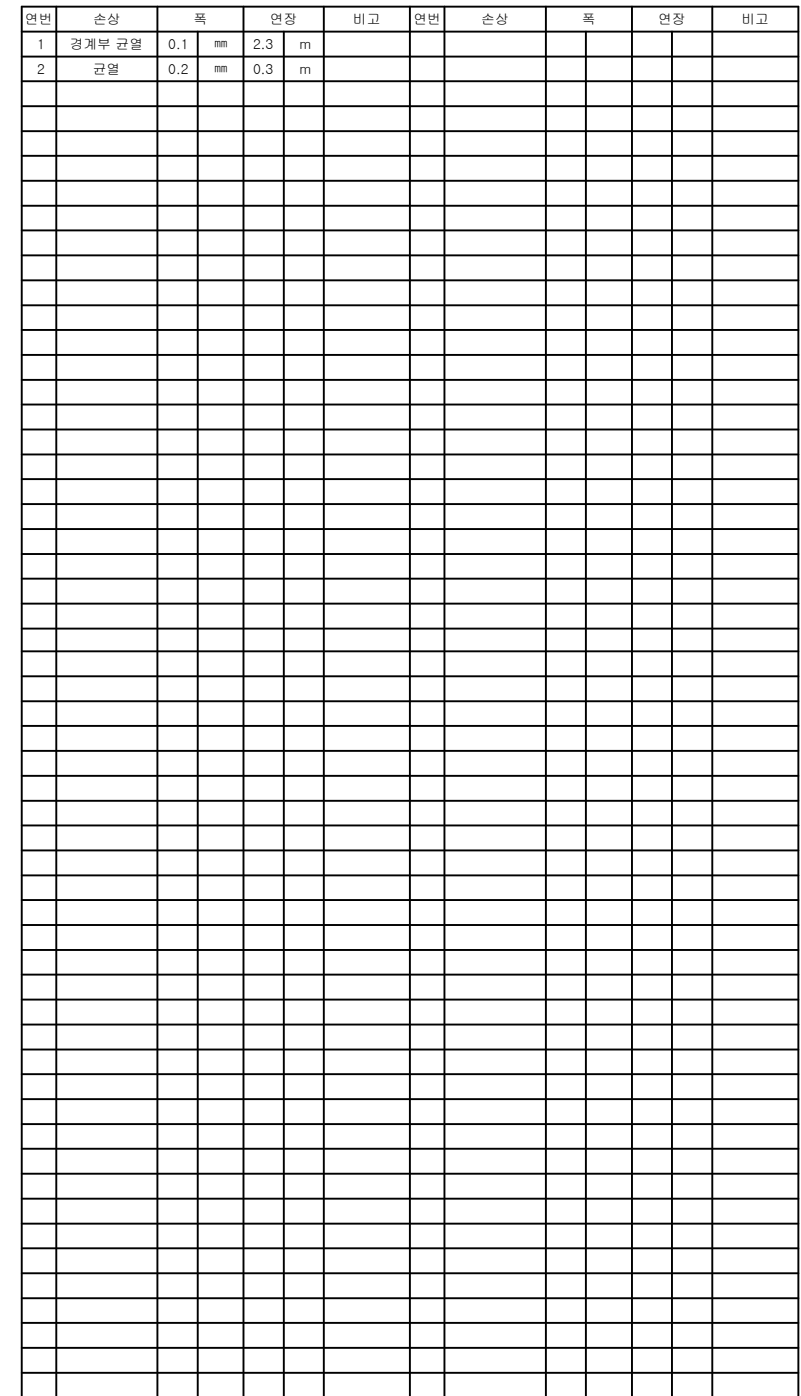


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_13(3 SPAN -3)

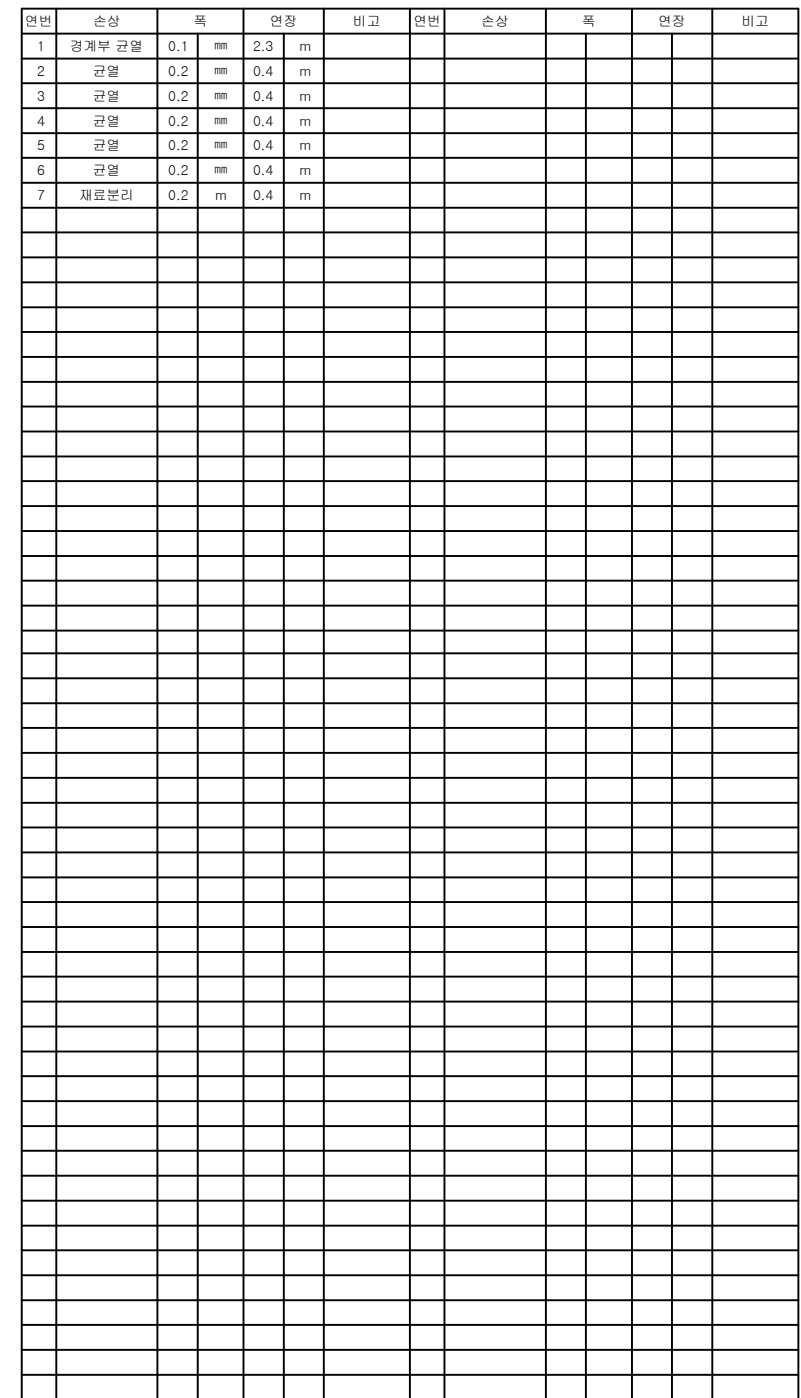


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_14(3 SPAN -4)

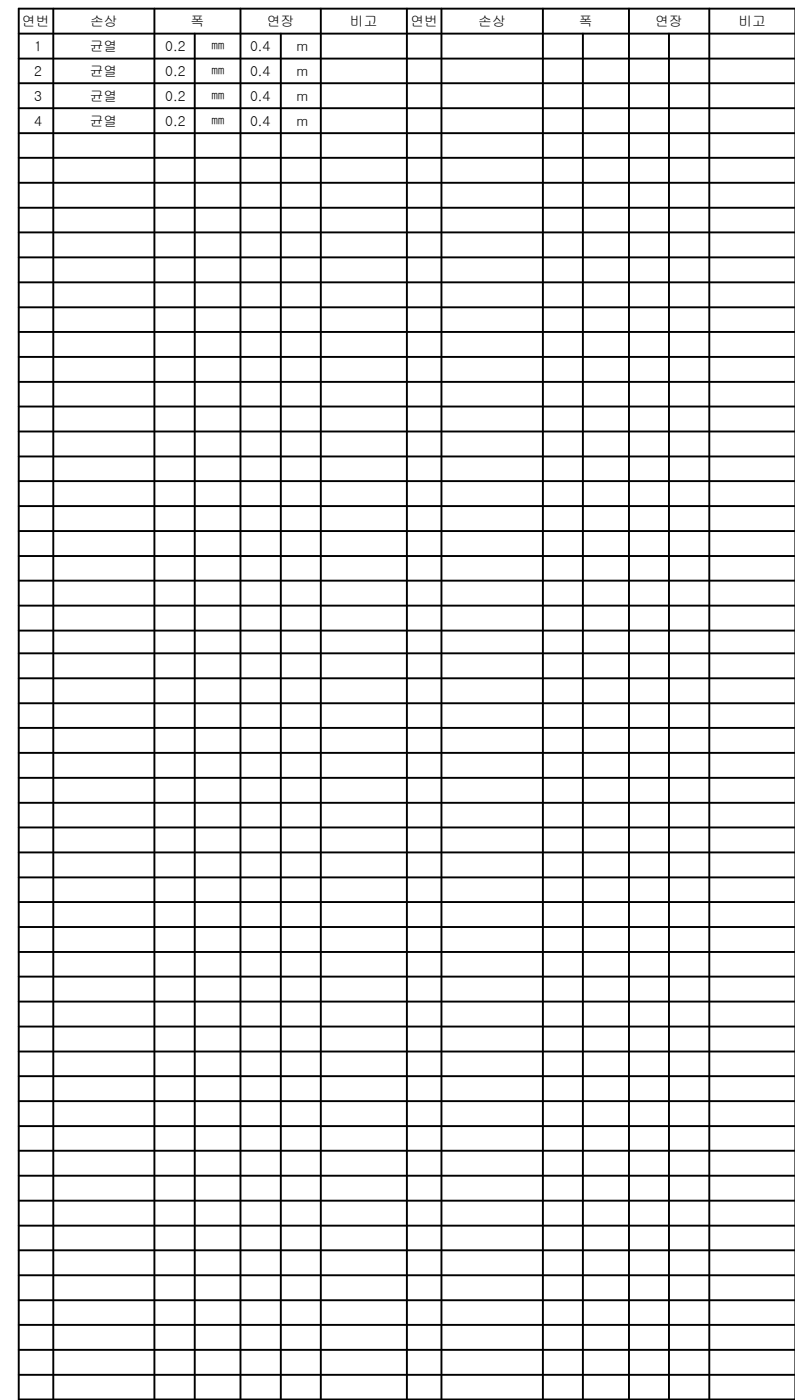


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_15(3 SPAN -5)

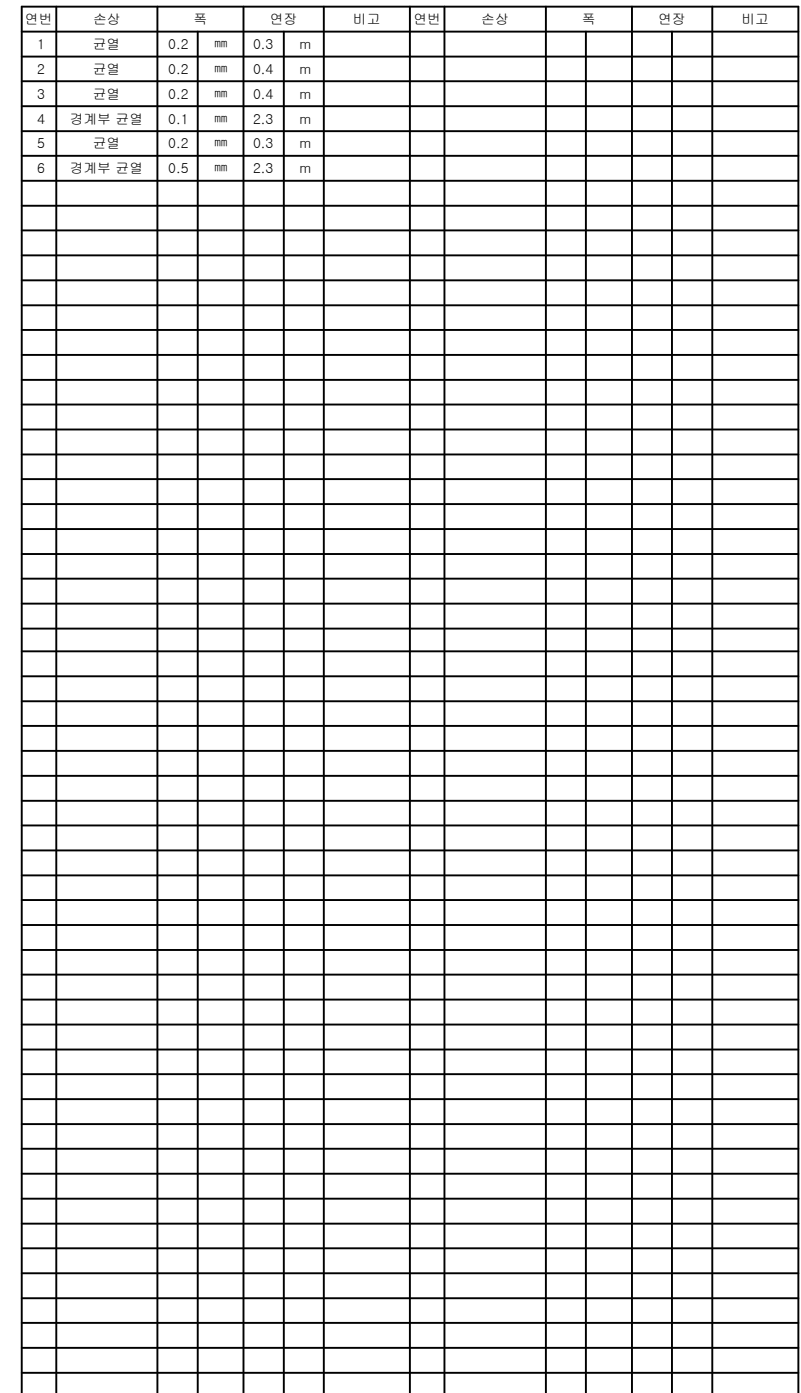


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_16(4 SPAN -1)

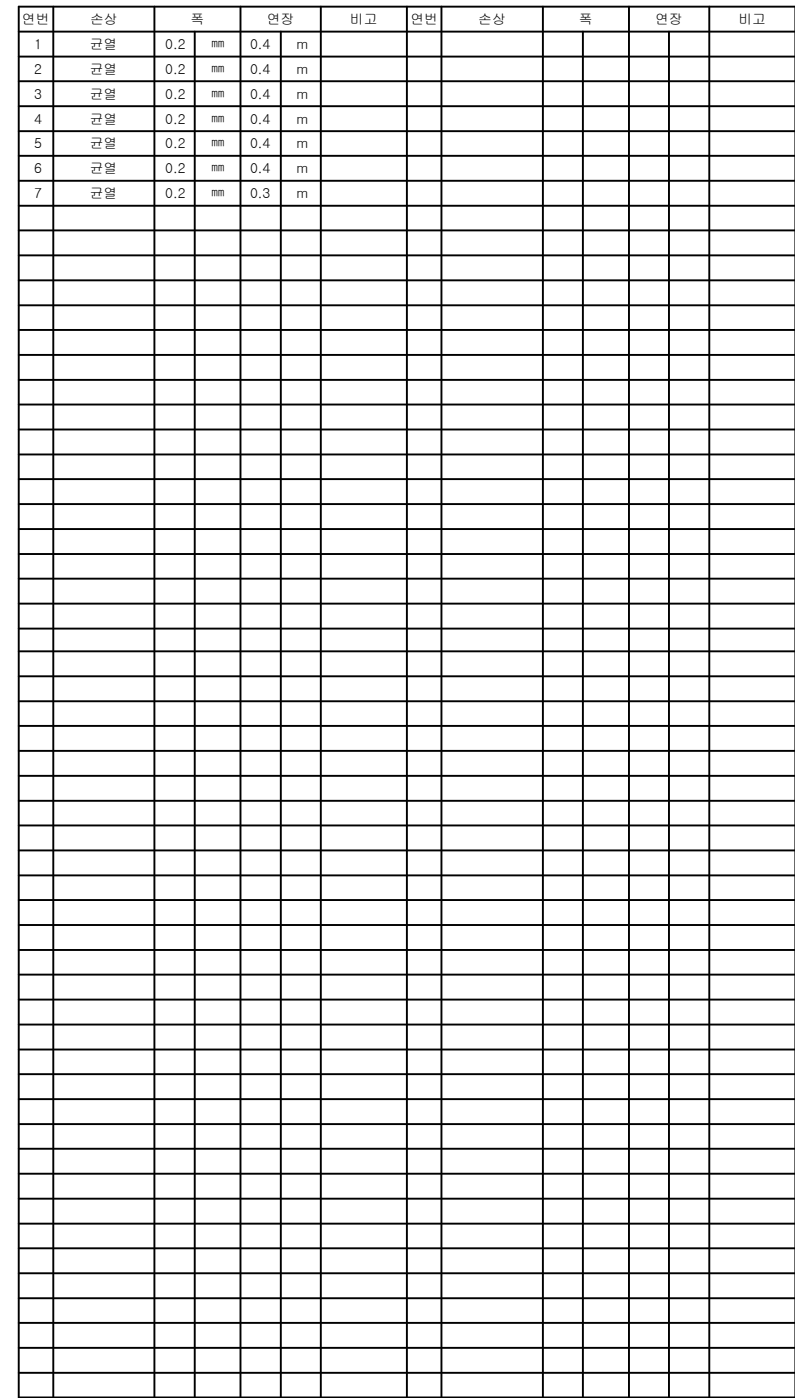


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_17(4 SPAN -2)

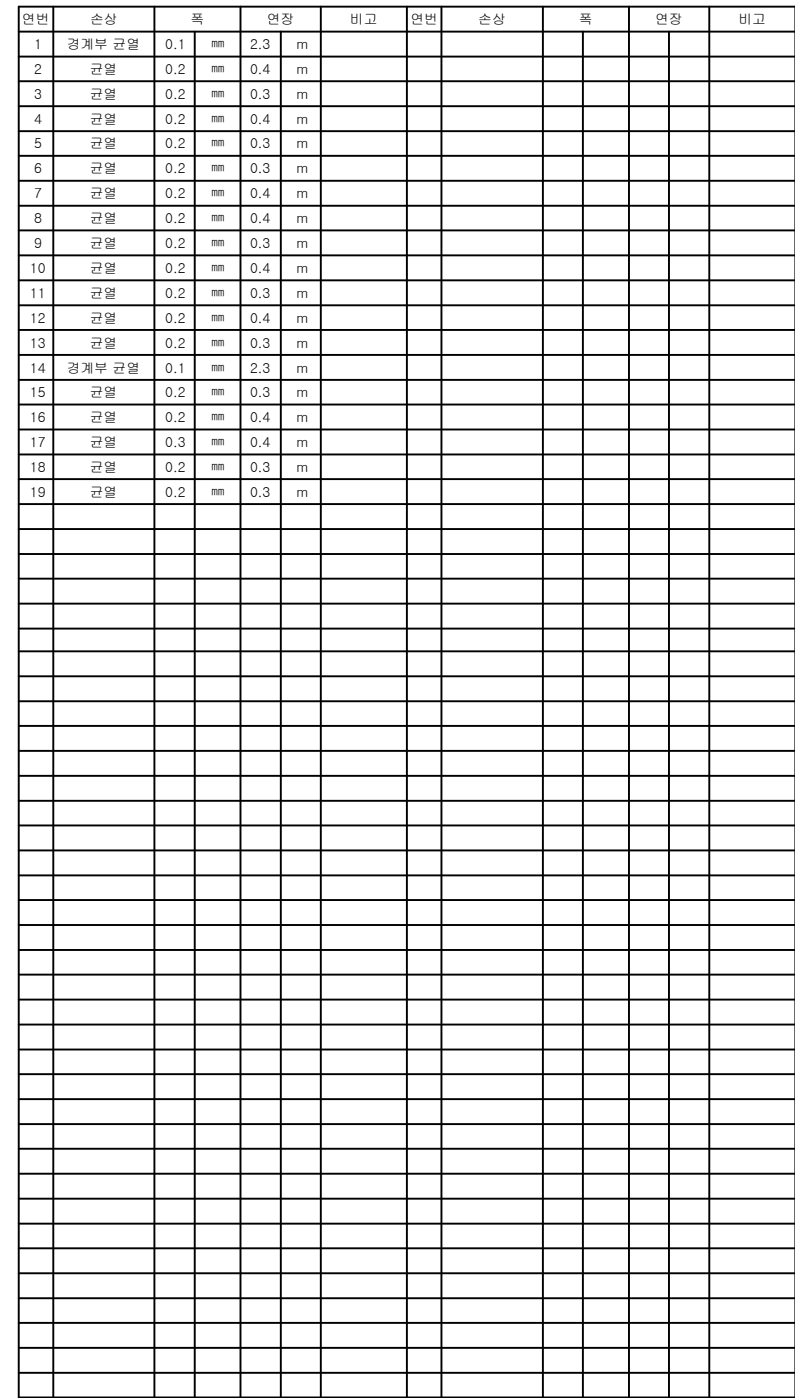


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_18(4 SPAN -3)

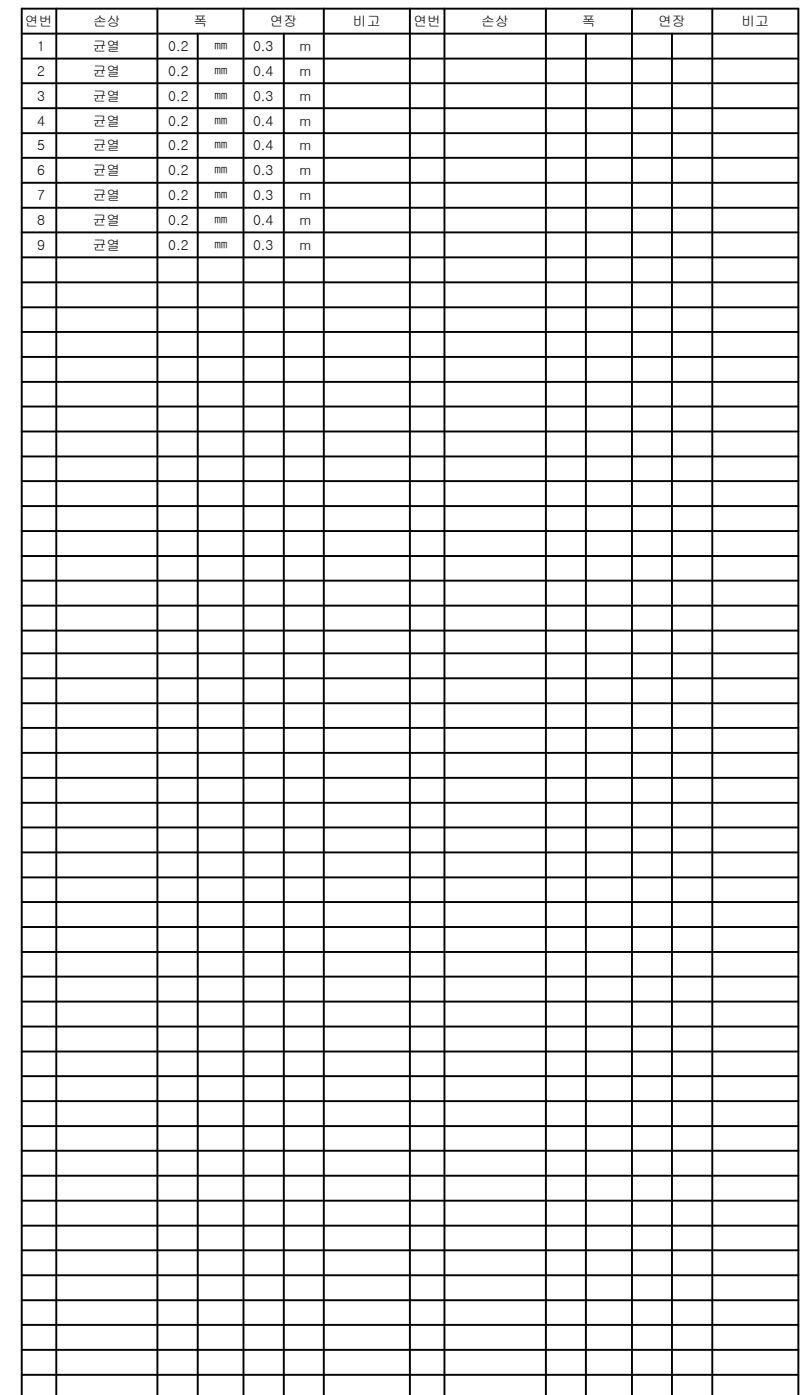


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_19(4 SPAN -4)

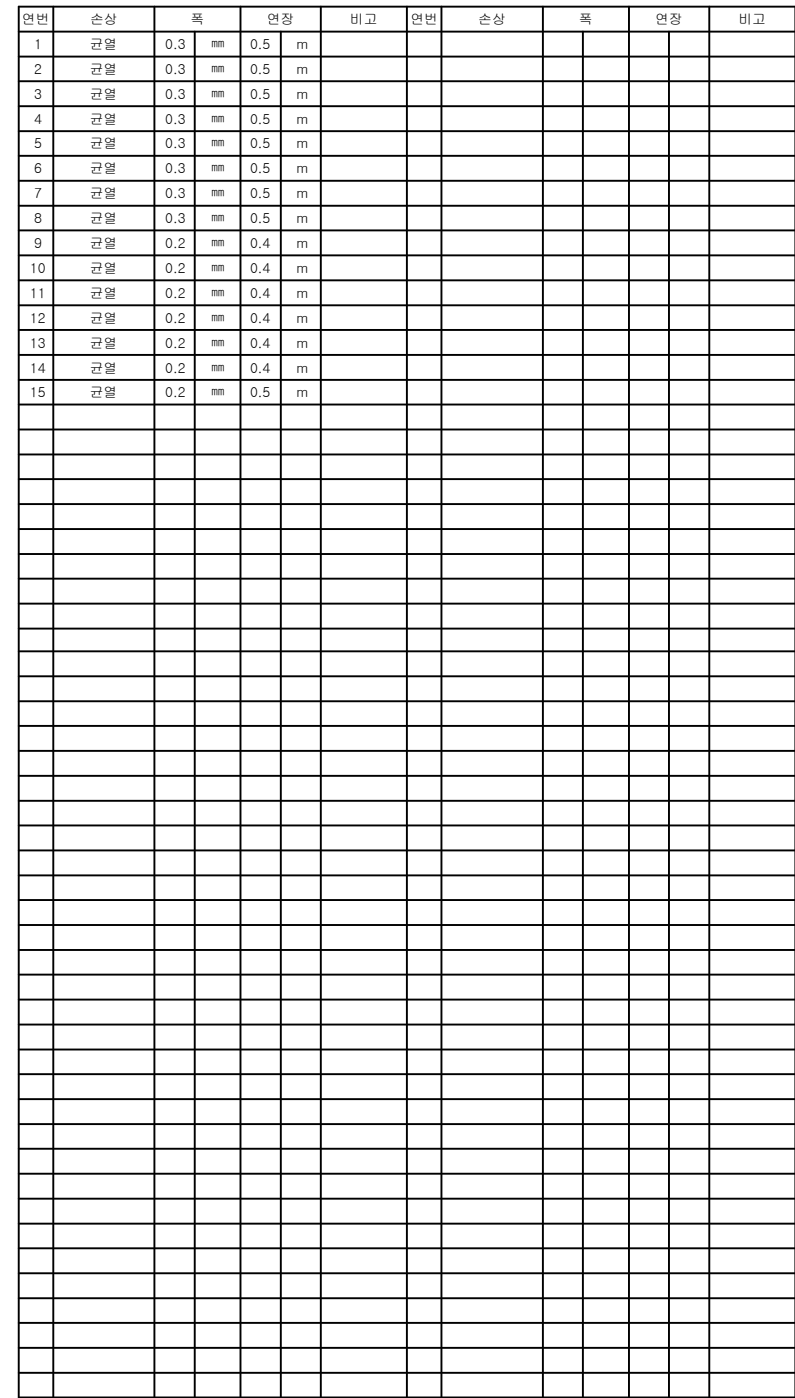


B63_호남고속선 마령제2고가_20(4 SPAN -5)

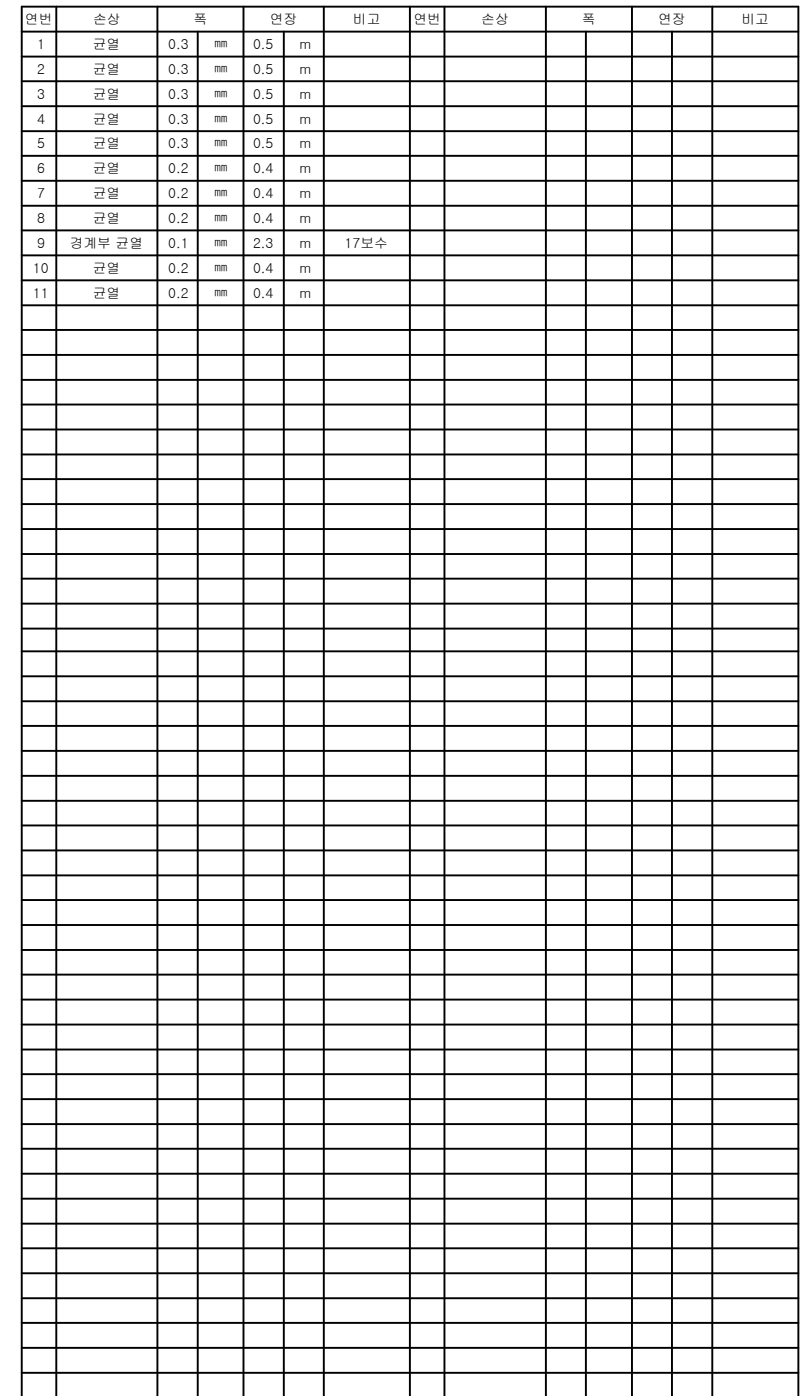


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_21(5 SPAN -1)

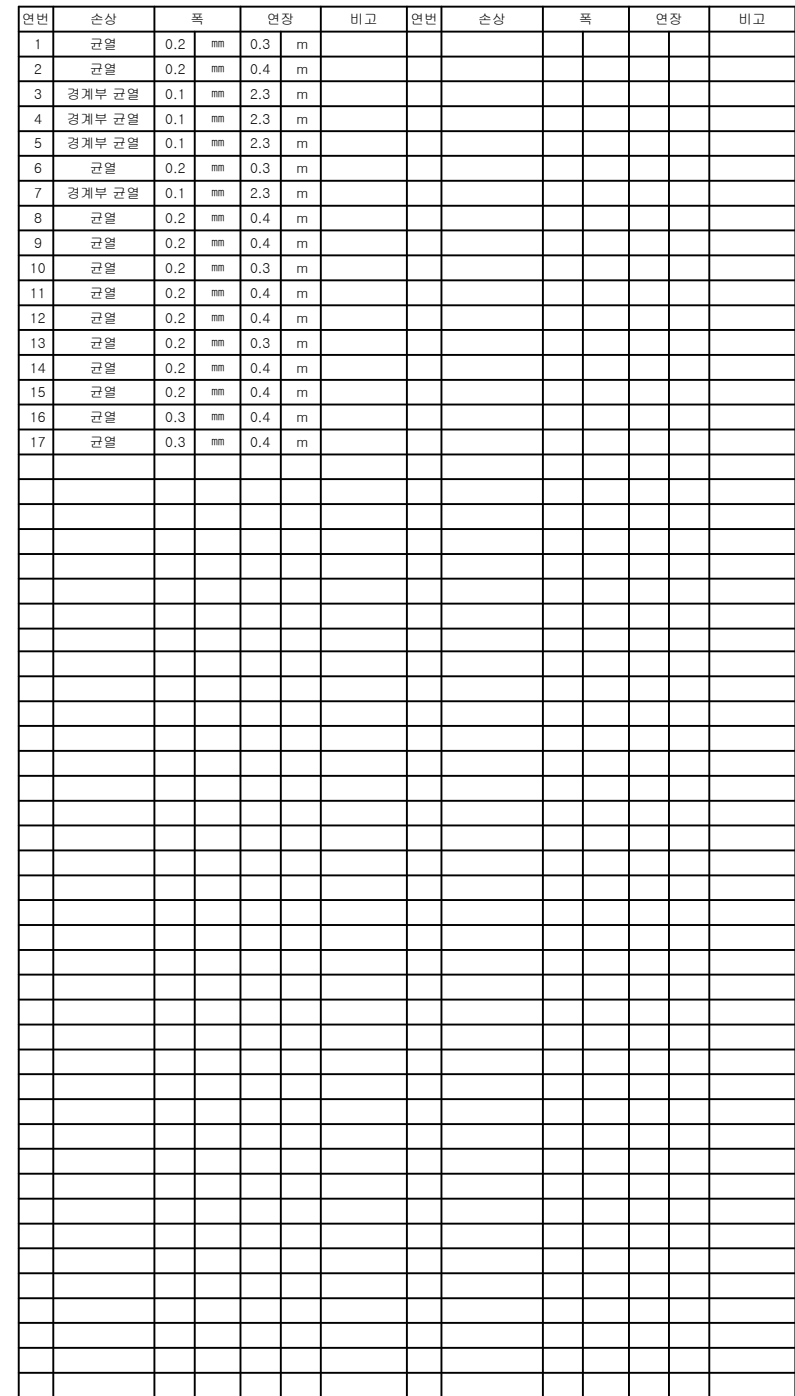


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_22(5 SPAN -2)

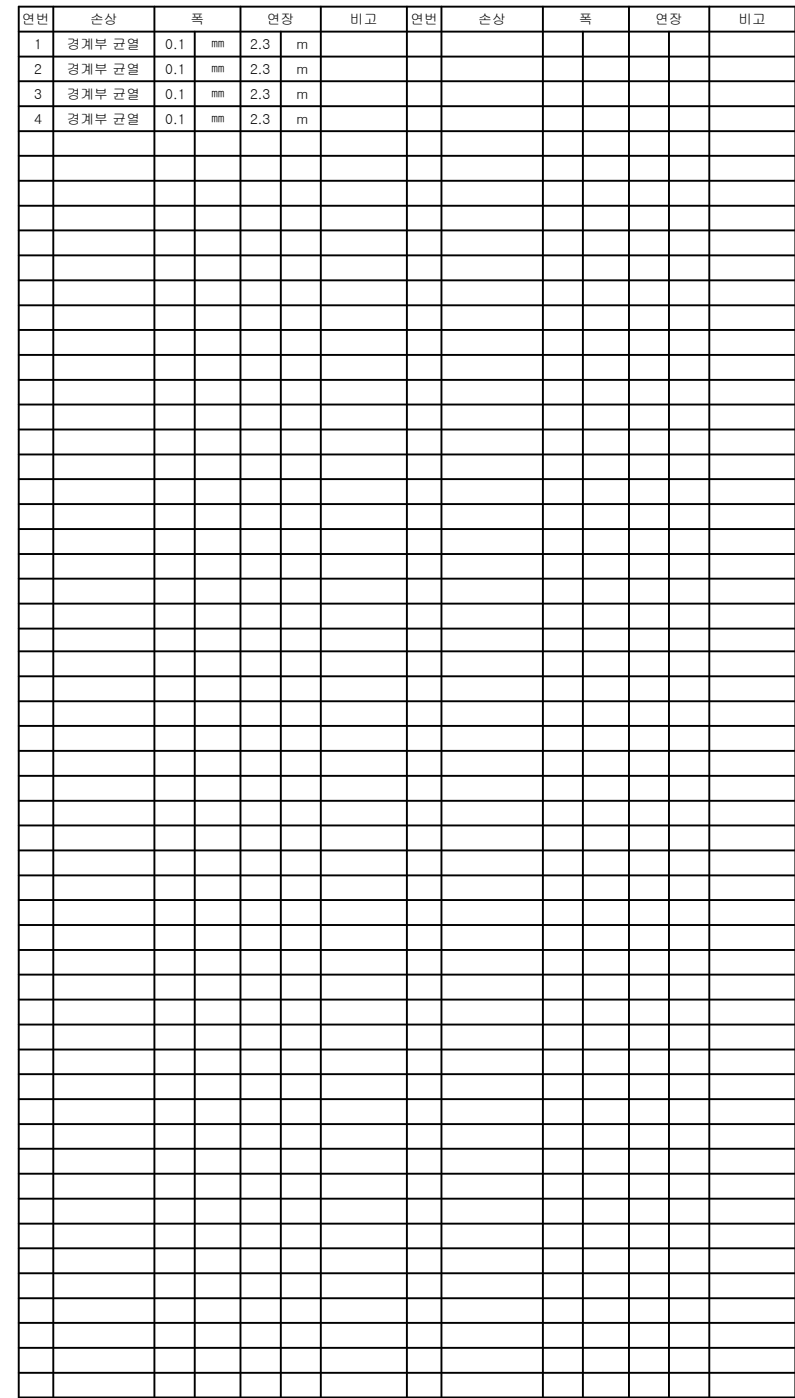


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_23(5 SPAN -3)

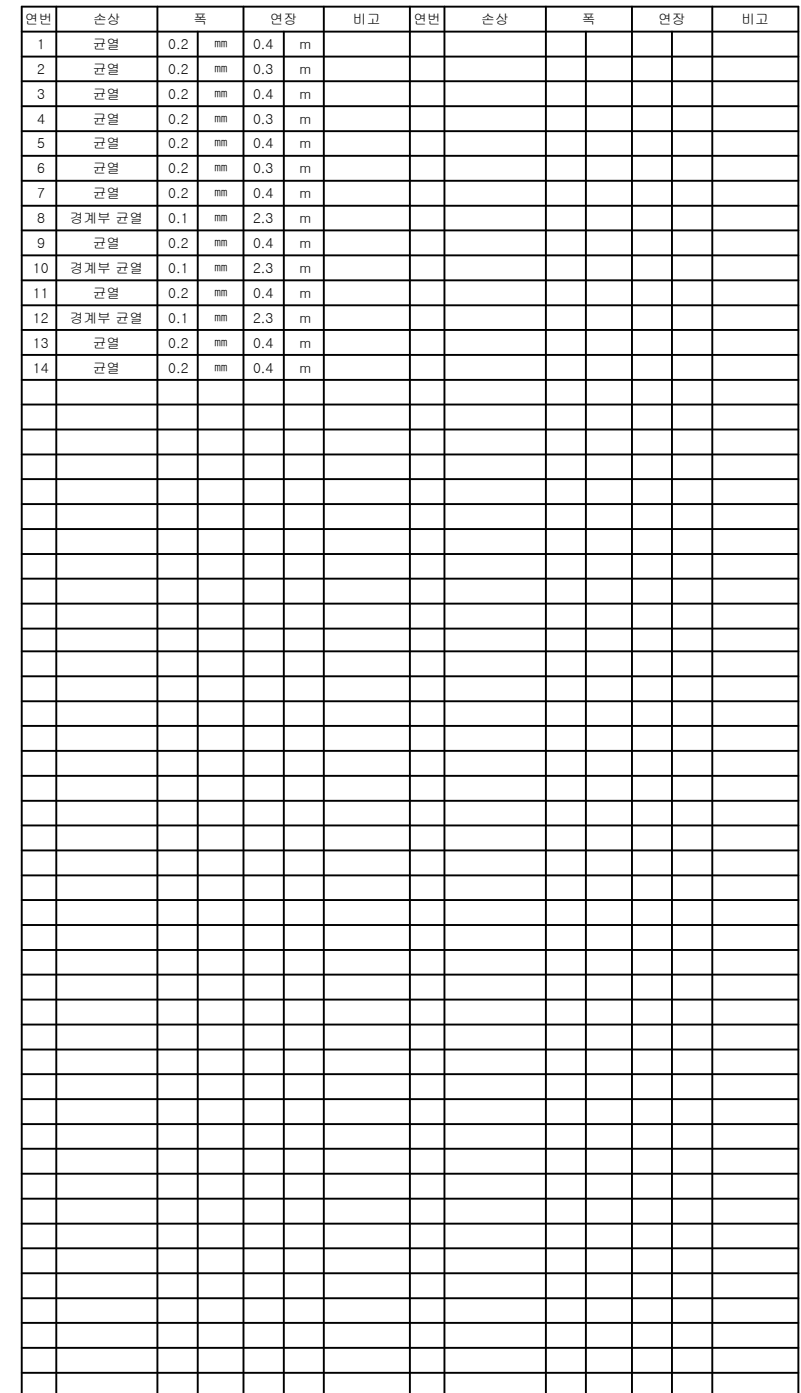


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_24(5 SPAN -4)

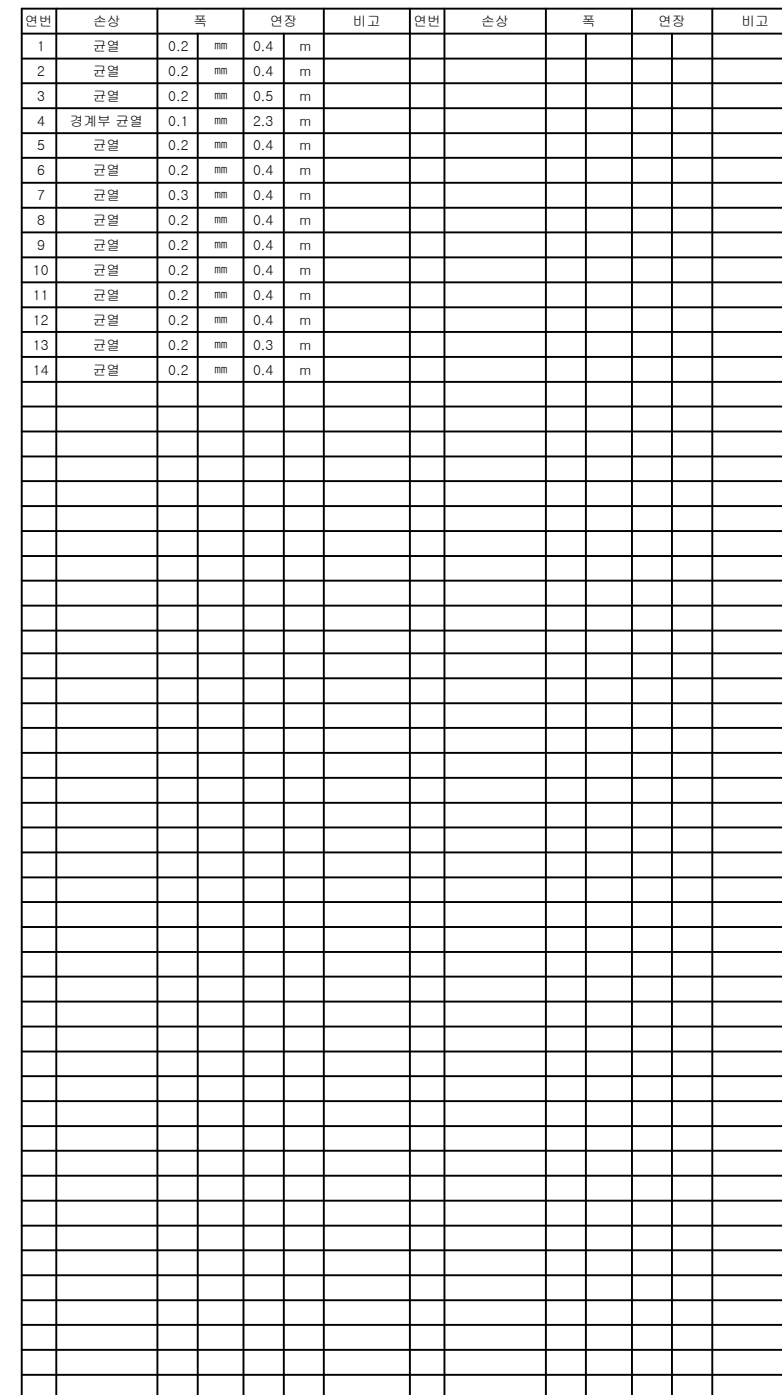


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_25(5 SPAN -5)

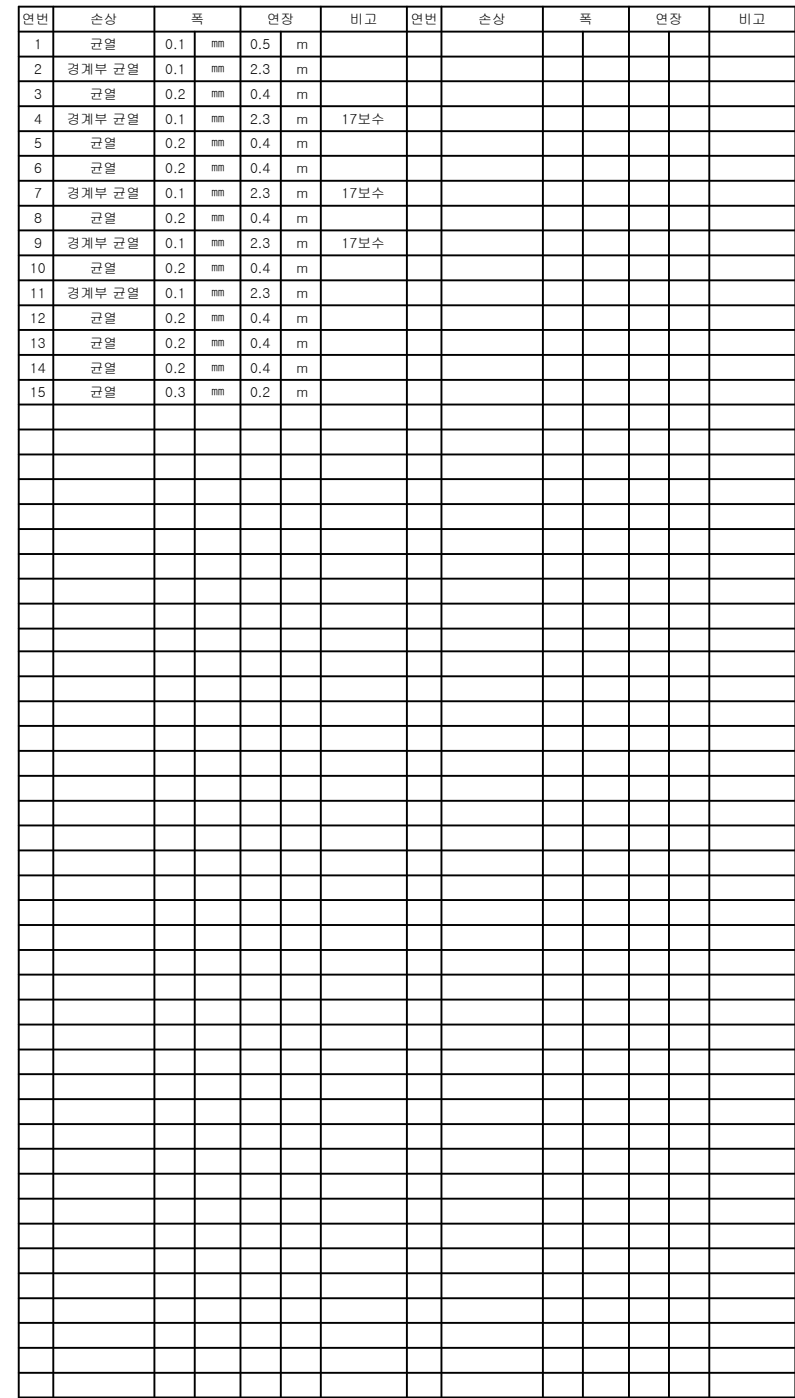


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_26(6 SPAN -1)

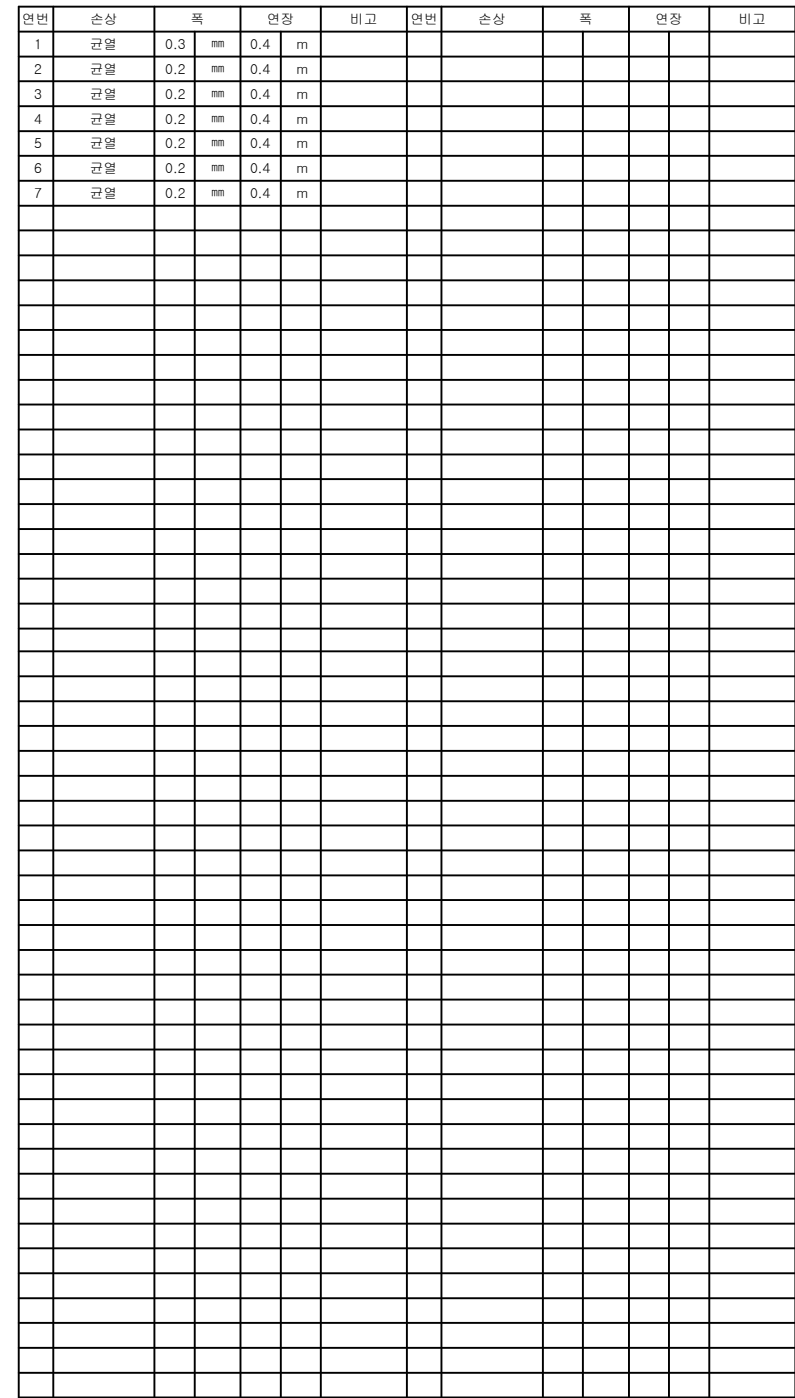

외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_27(6 SPAN -2)

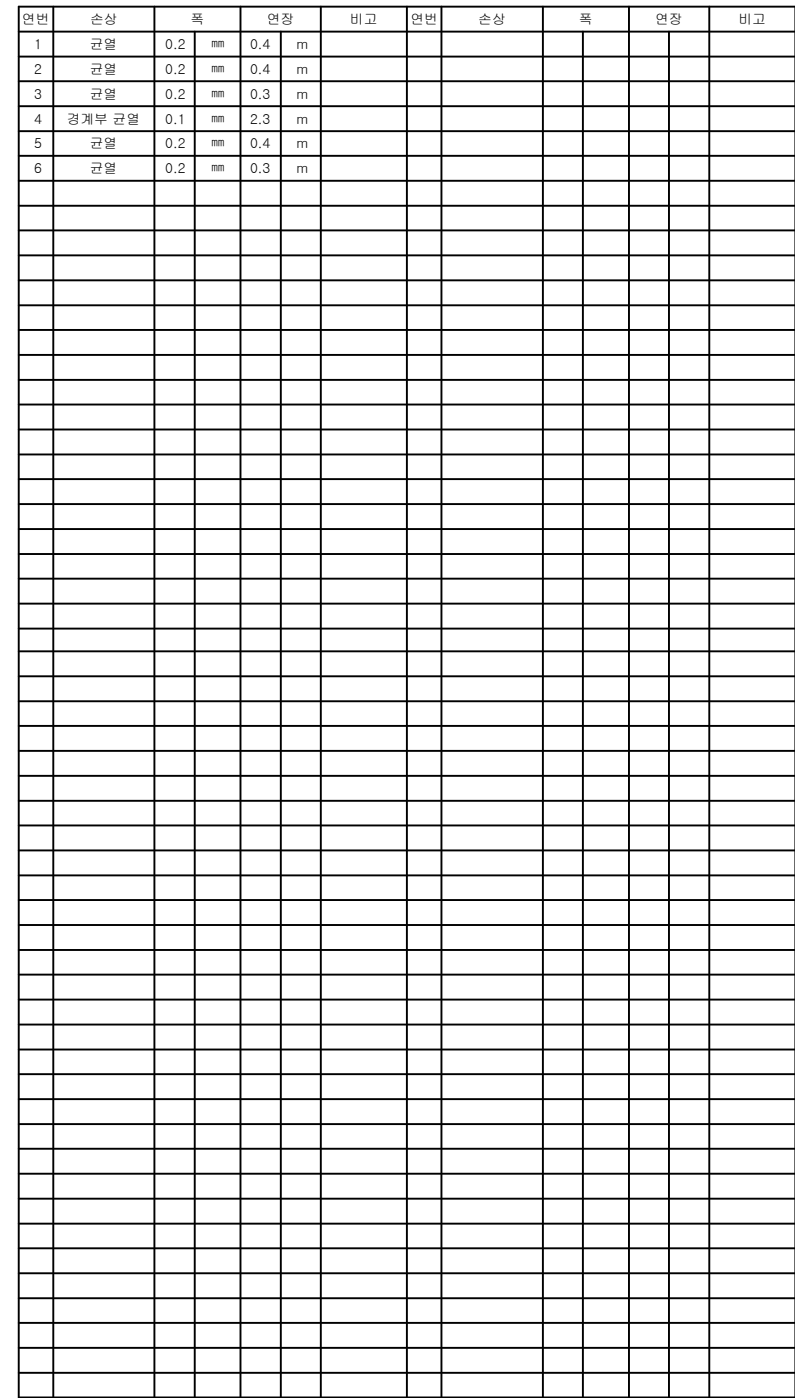


B63_호남고속선 마령제2고가_28(6 SPAN -3)

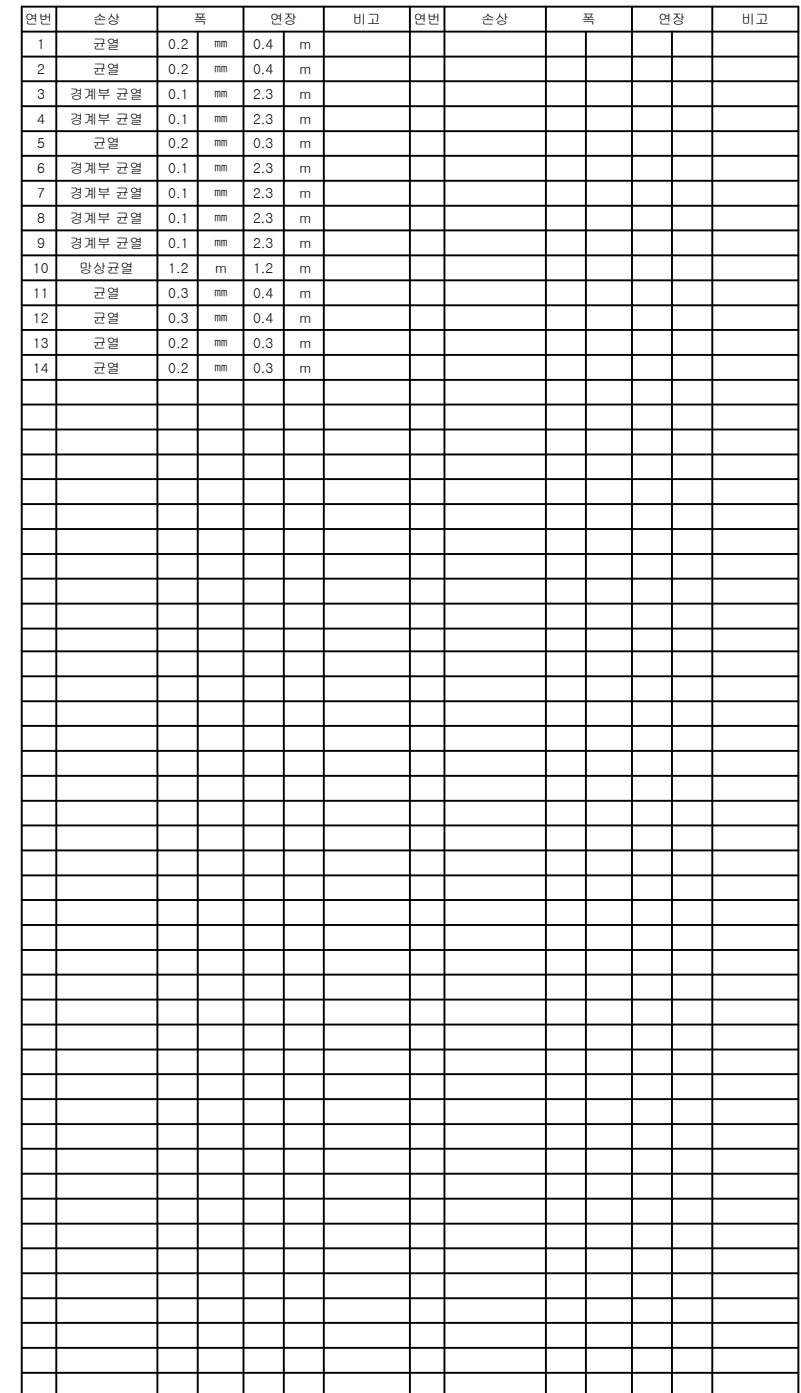


시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 참 여 자		구 분	구 분 별 상 세				
			과 업 책 임 자	분 야 별 책 임 자		구 분	구 분	구 분	구 분	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 토크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	리윤강 임경기 임희기	인원	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	참목도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_29(6 SPAN -4)

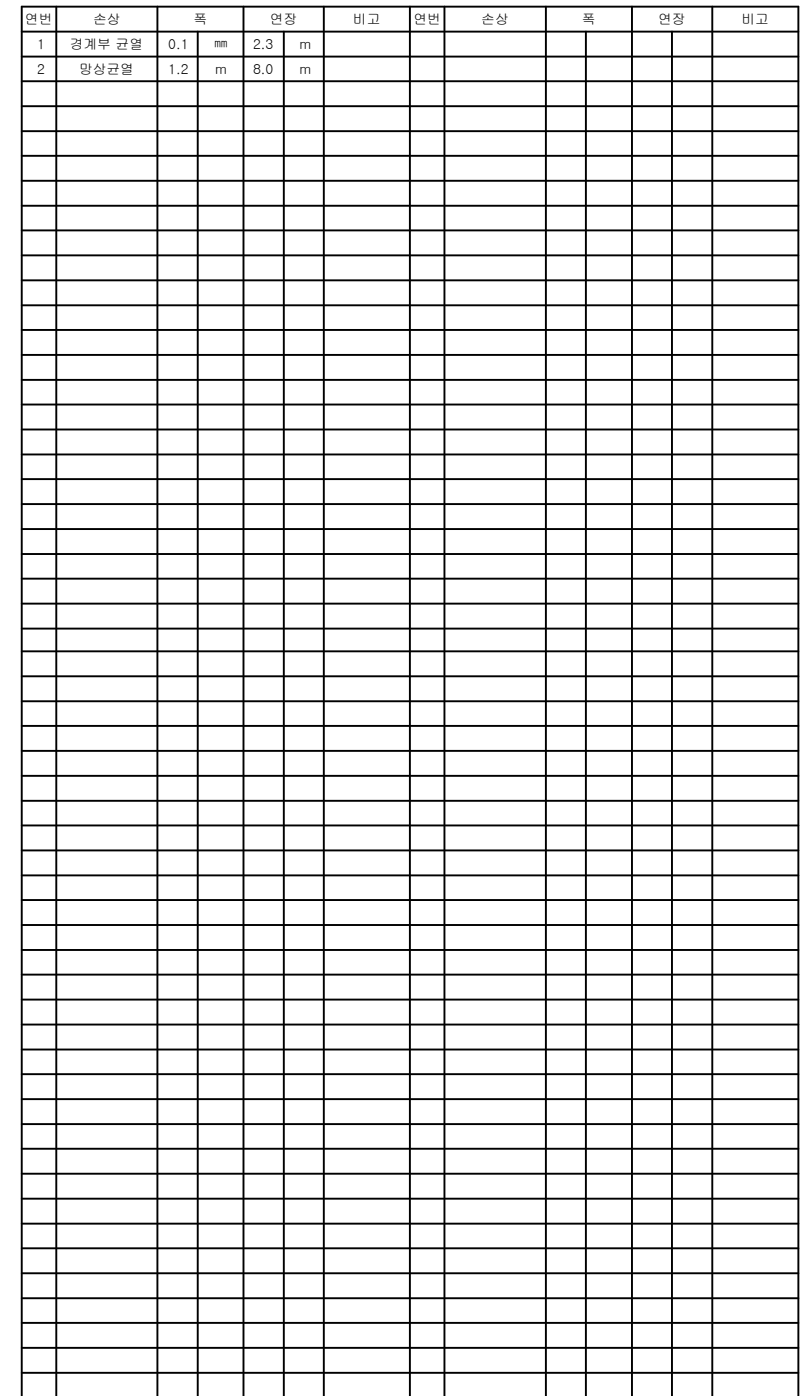


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_30(6 SPAN -5)

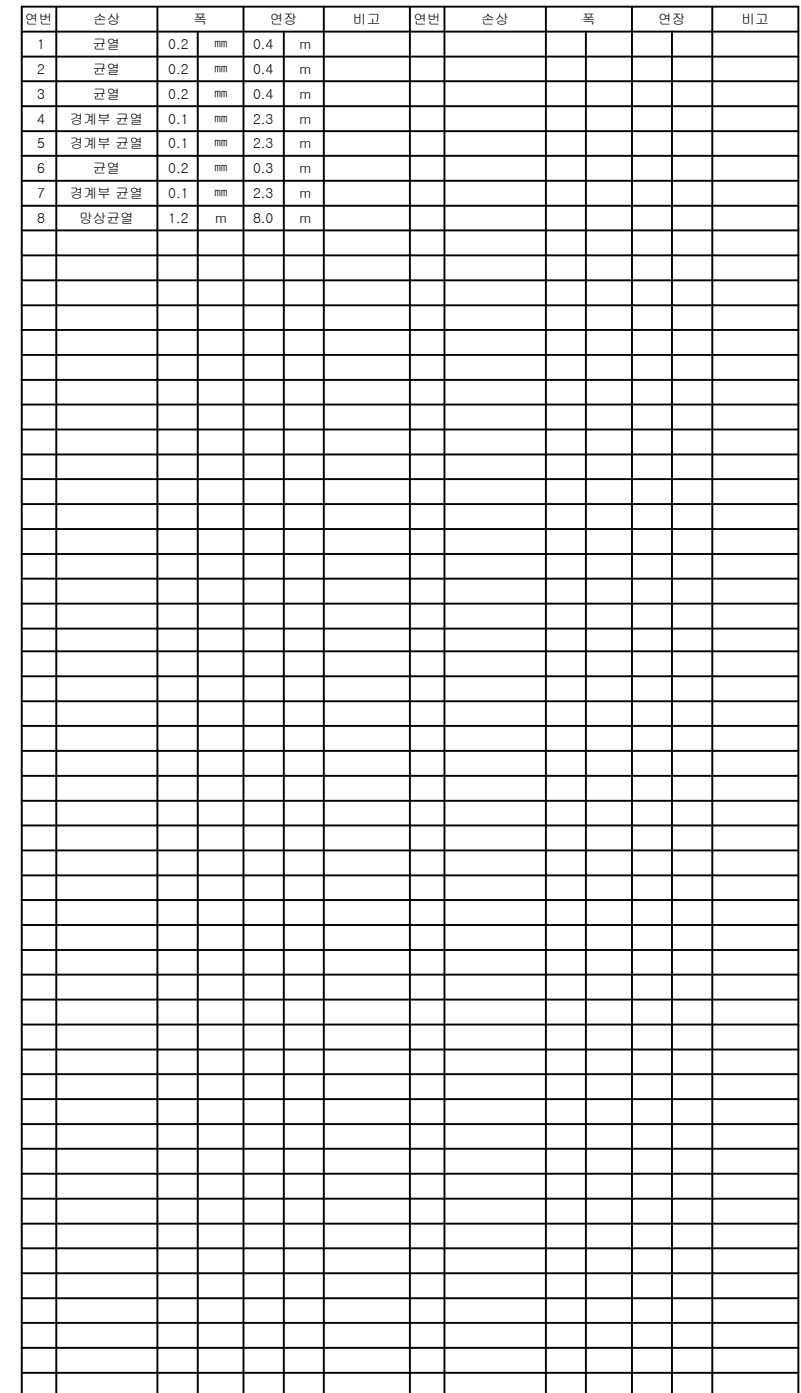


B63_호남고속선 마령제2고가_31(7 SPAN -1)

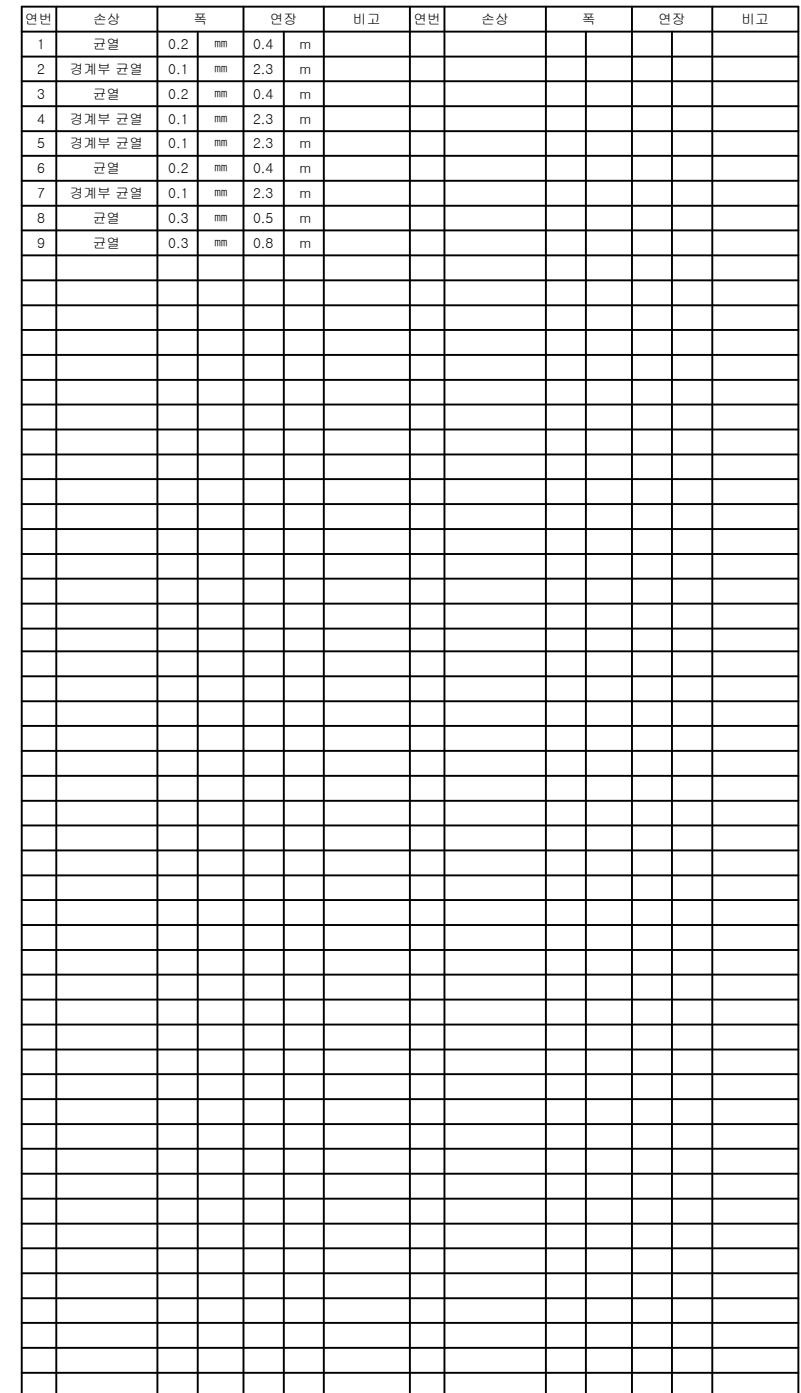


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_32(7 SPAN -2)

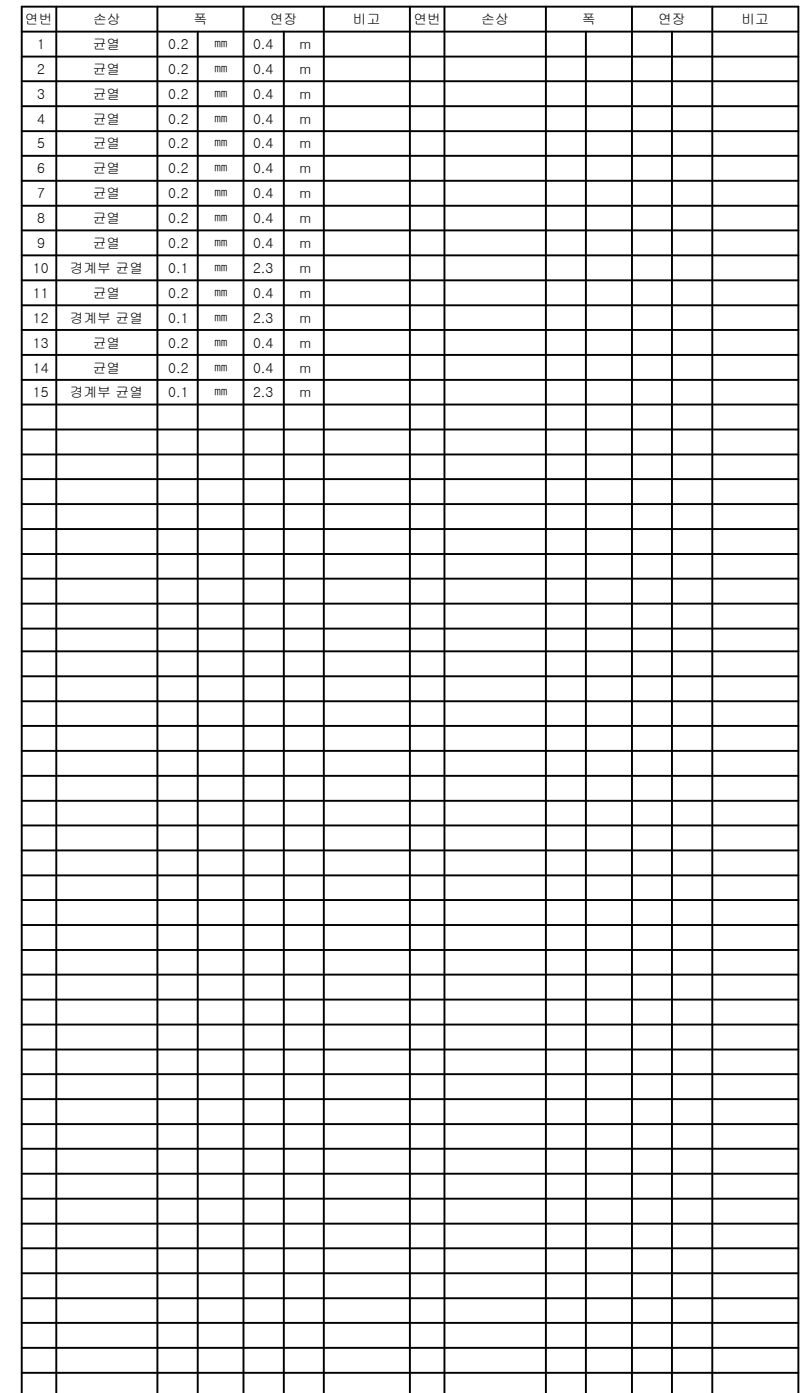


B63_호남고속선 마령제2고가_33(7 SPAN -3)

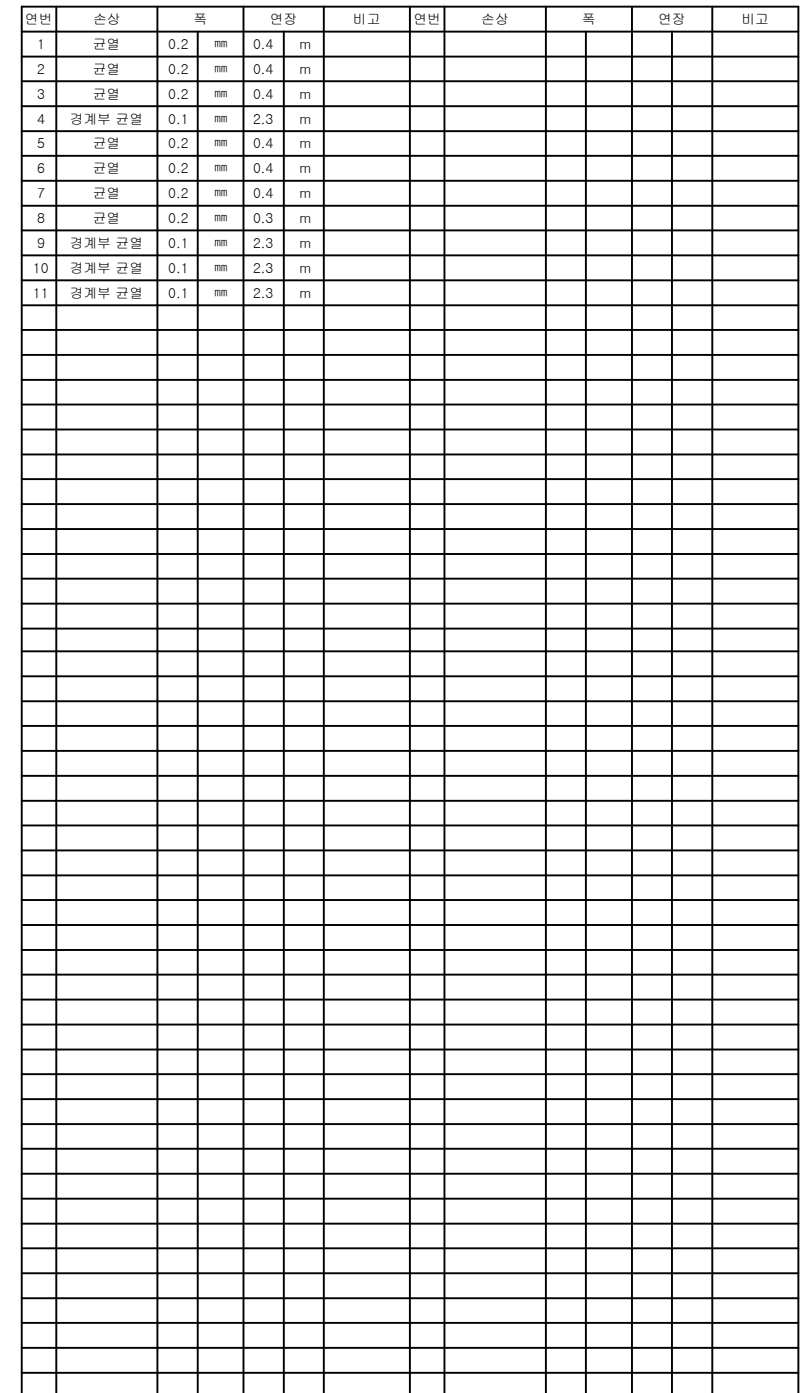


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_34(7 SPAN -4)

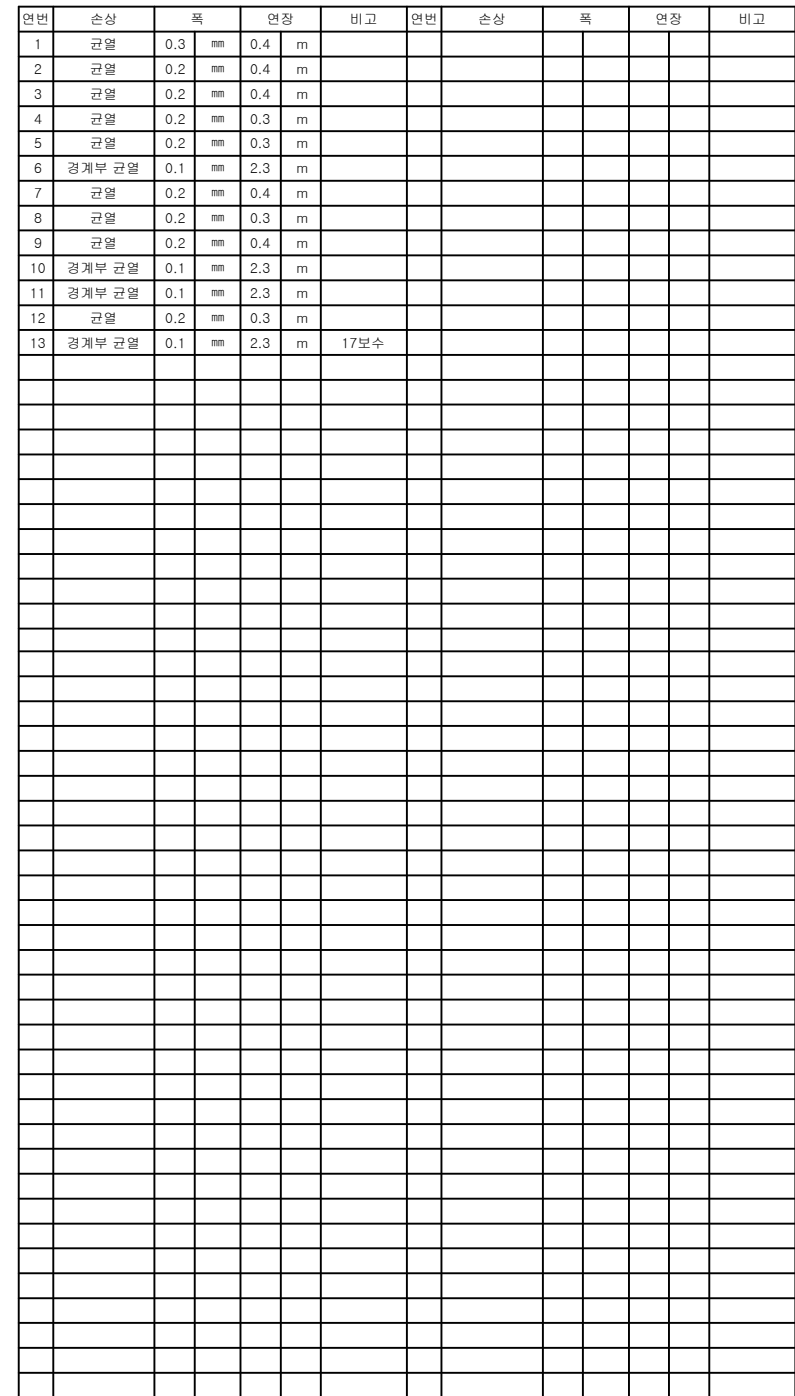


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_35(7 SPAN -5)

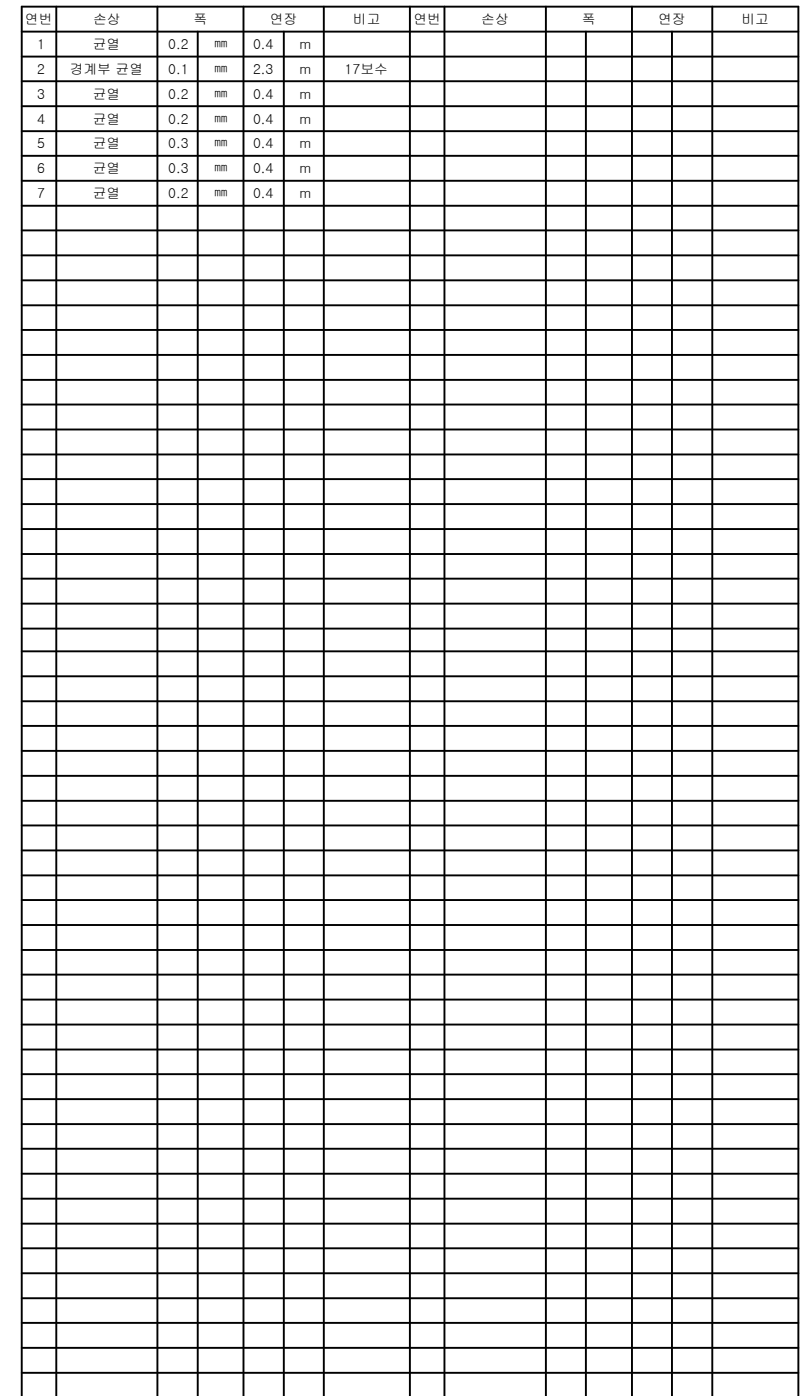

외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_36(8 SPAN -1)

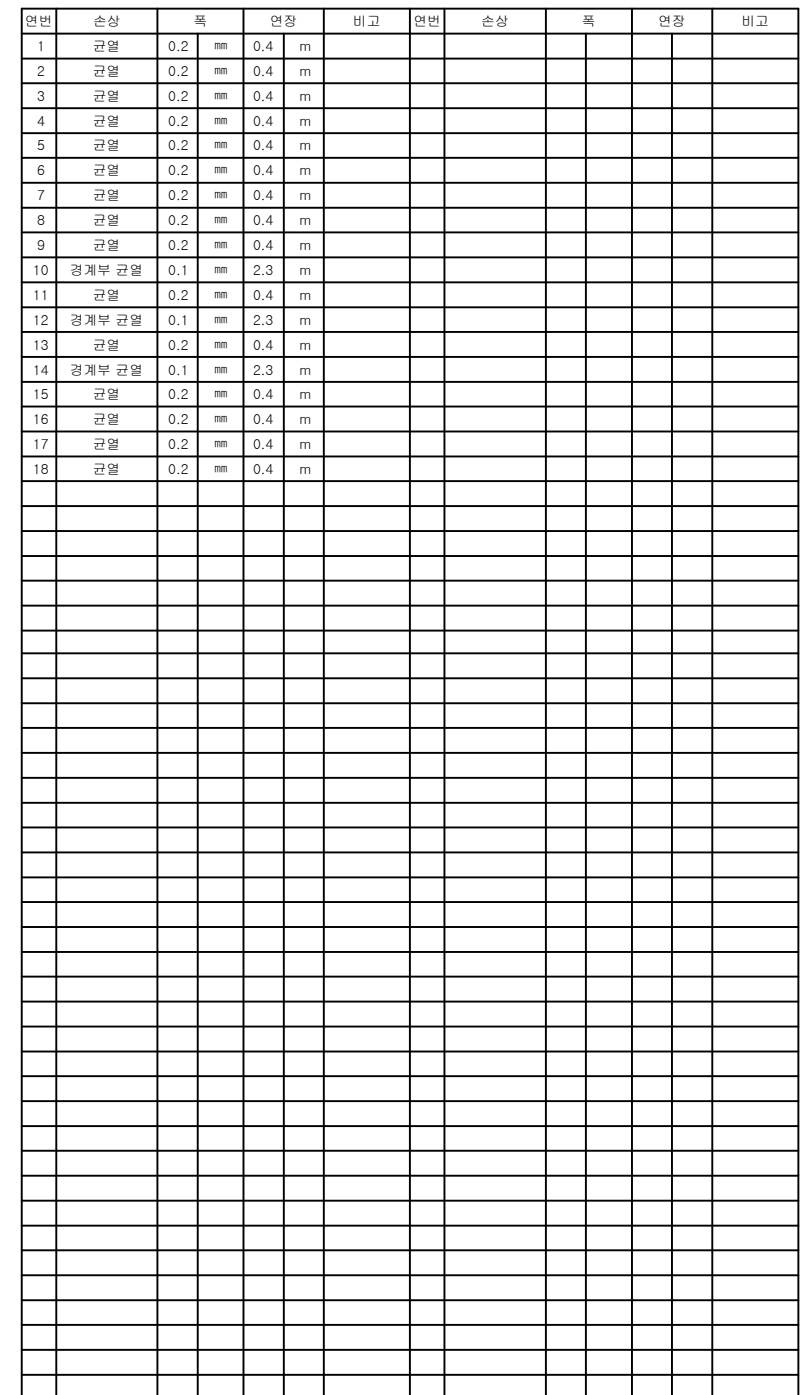


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_37(8 SPAN -2)

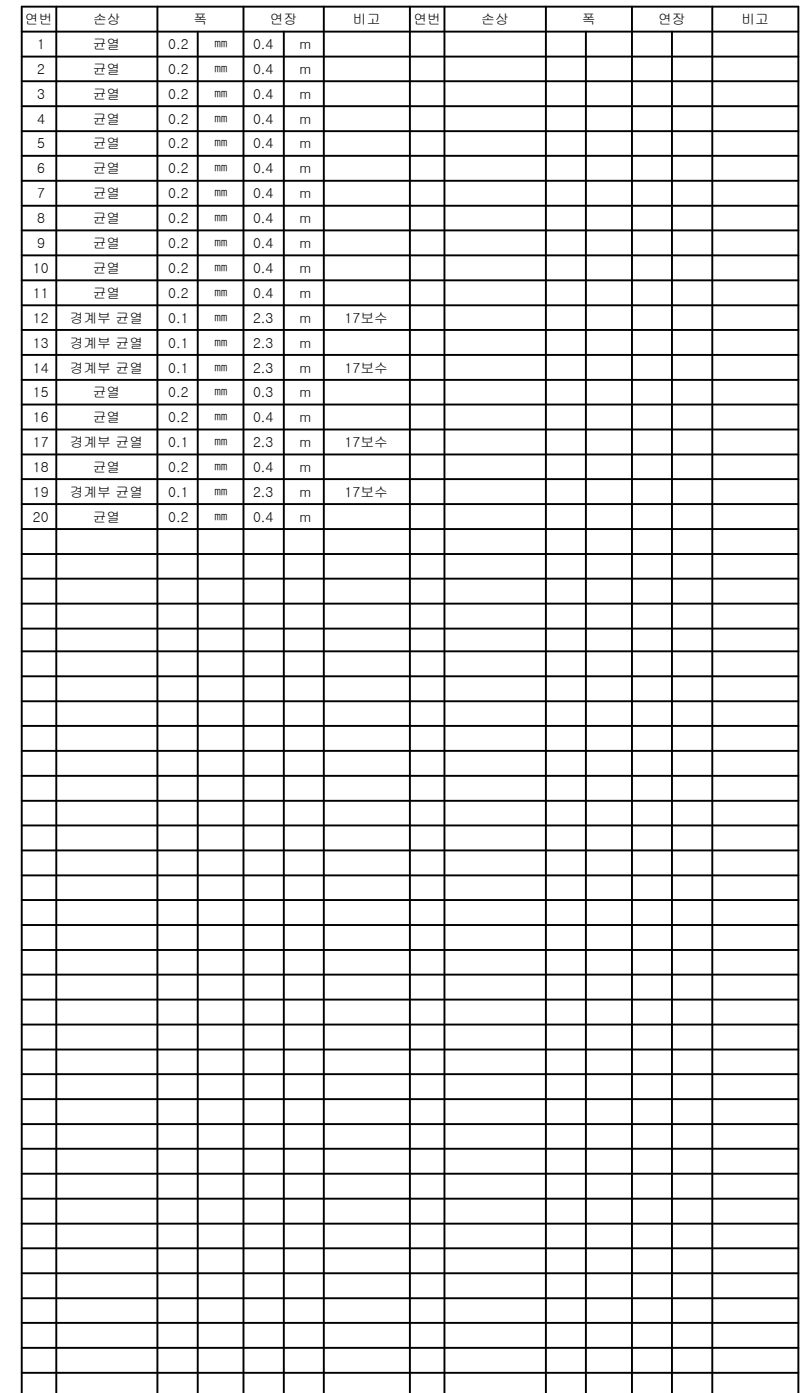


시행사	용역명	용역사	과업참여자		구분	구분별 적용		
			과업책임자	분야별책임자		구분	구분	구분
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 변크리트케도 점검용역	(주)한국국조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설기술연구원	이복영	라윤강 김경기 염석기	구분	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)		
								
								

외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_38(8 SPAN -3)

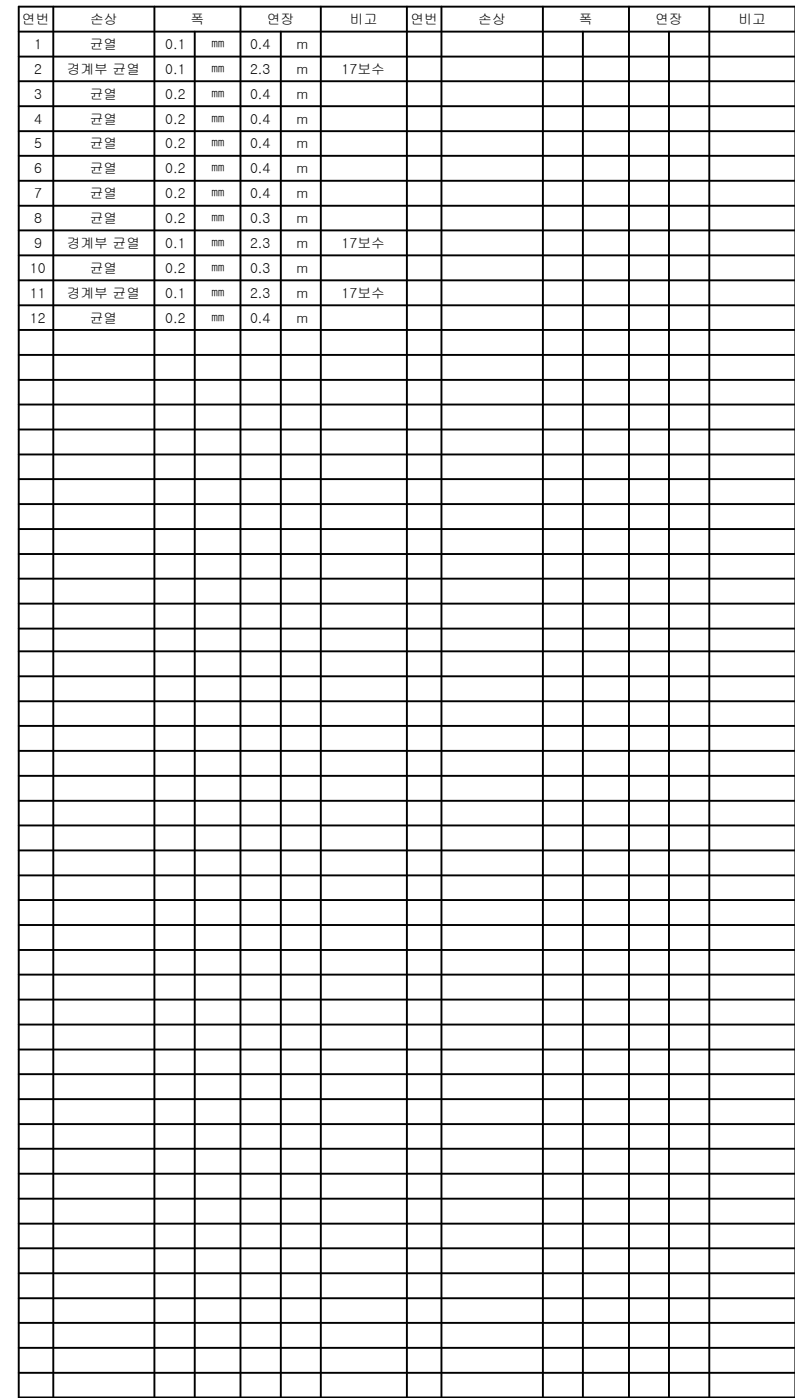


외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_39(8 SPAN -4)

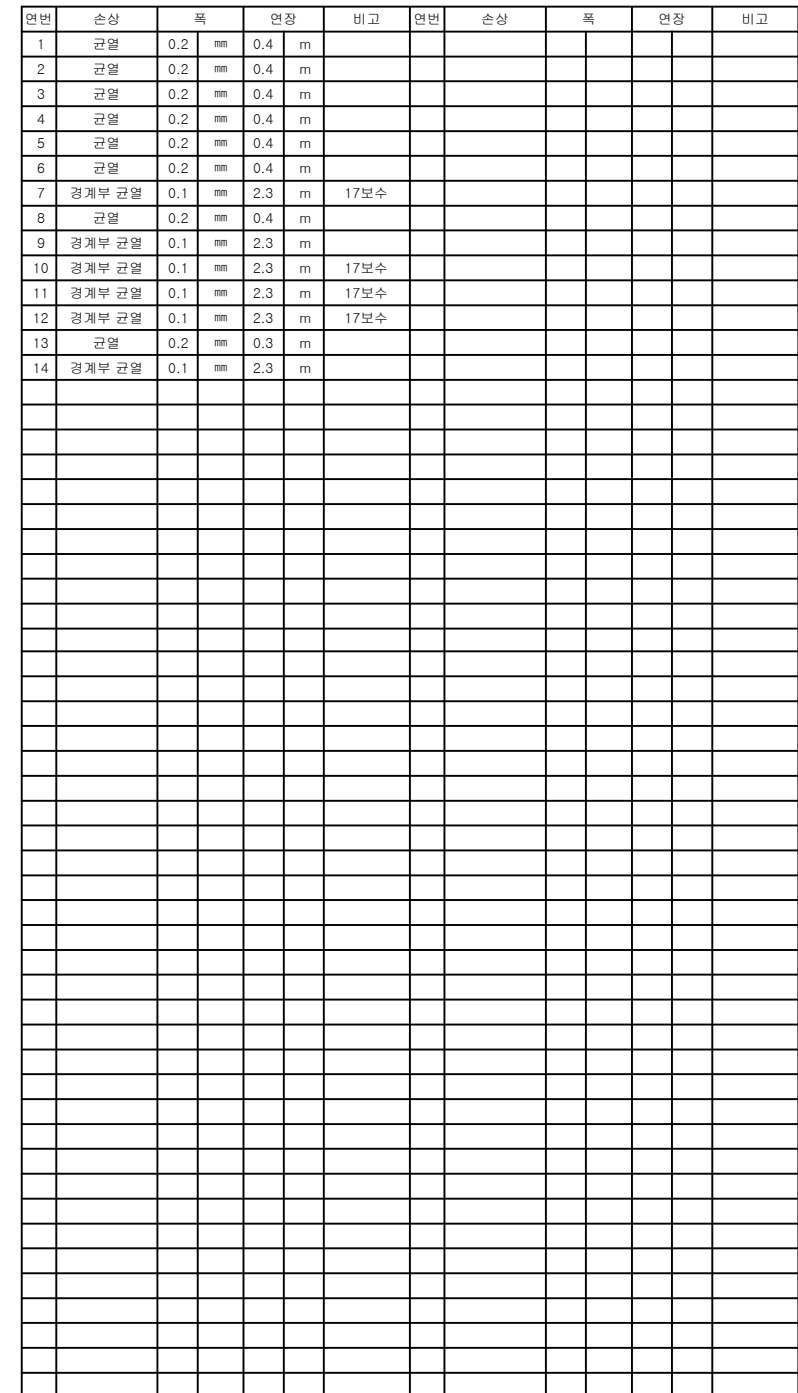

시행사	용역명	용역사	과업장애자		단	종			
			과업책임자	분야별책임자					
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	리윤강 김경기 염석기	단	종	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 층분리

외관조사망도 번호
B63_호남고속선 마령제2고가_40(8 SPAN -5)

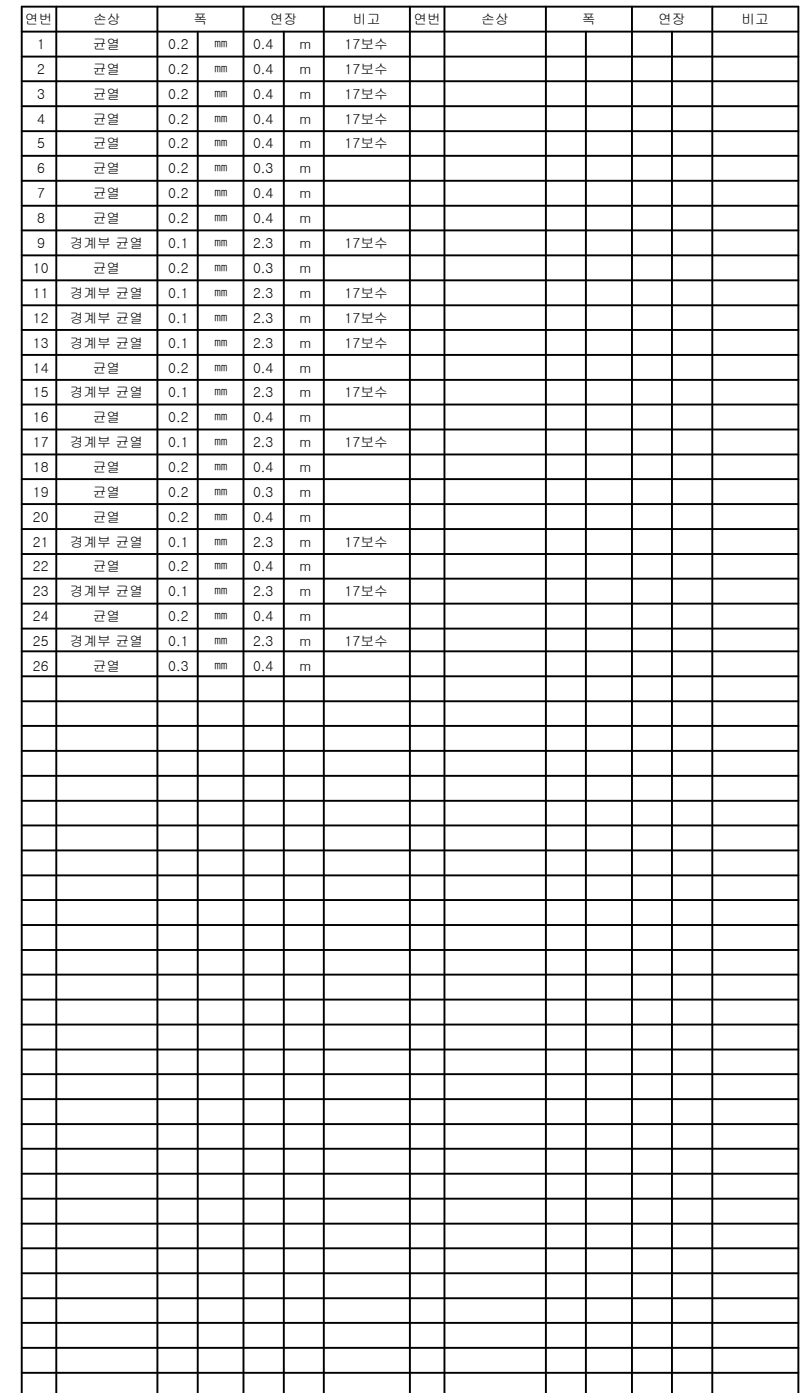

시행사	용역명	용역사	과업장어자		단	종					
			과업책임자	분야별책임자							
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	리윤강 김경기 염석기	단	종	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 층분리	