



6. G69_대흥고가_토공노반

점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	15.5 ~ 24.5℃


외관조사망도 번호
G69_대흥고가_토공노반_431(141k468~141k470)

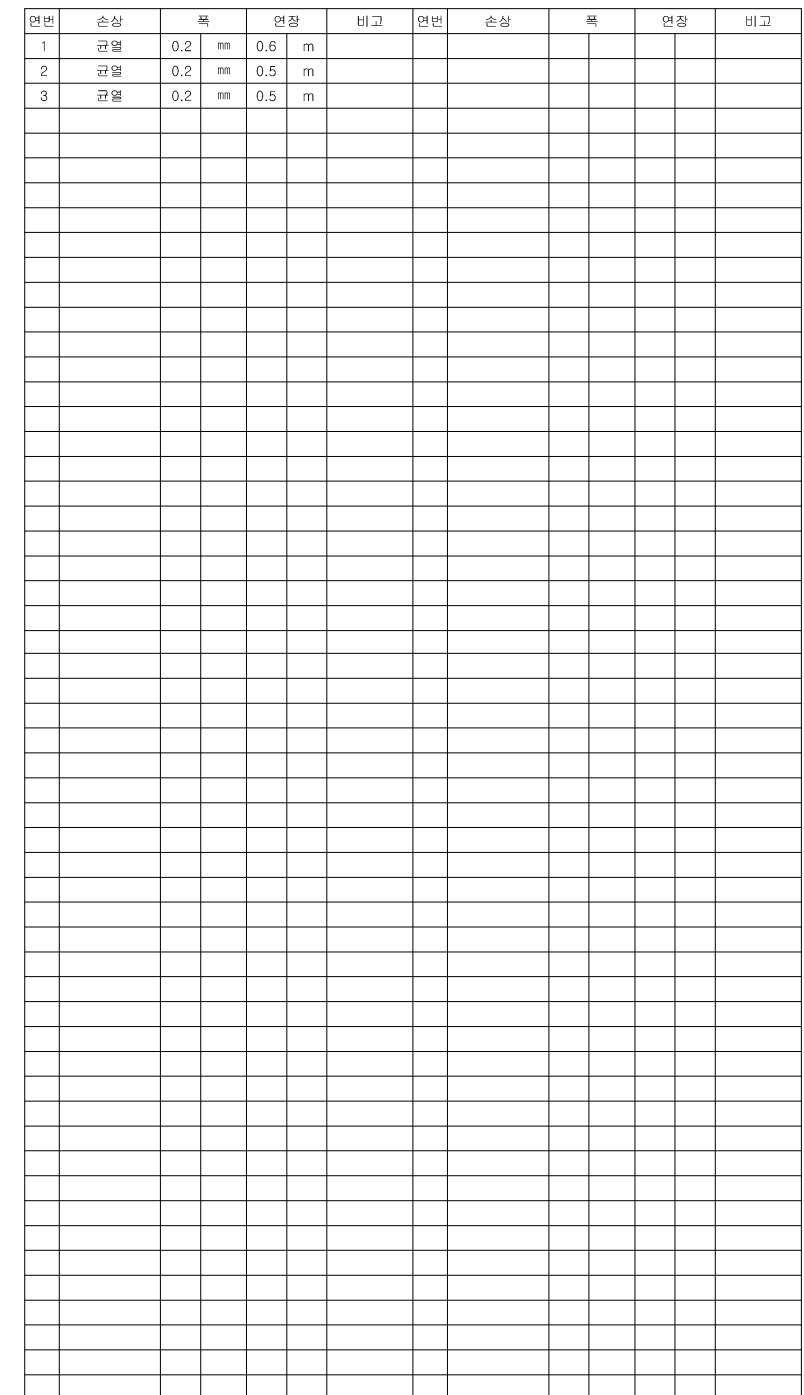

외관조사망도 번호
G69_대흥고가_토공노반_432(141k470~141k480)

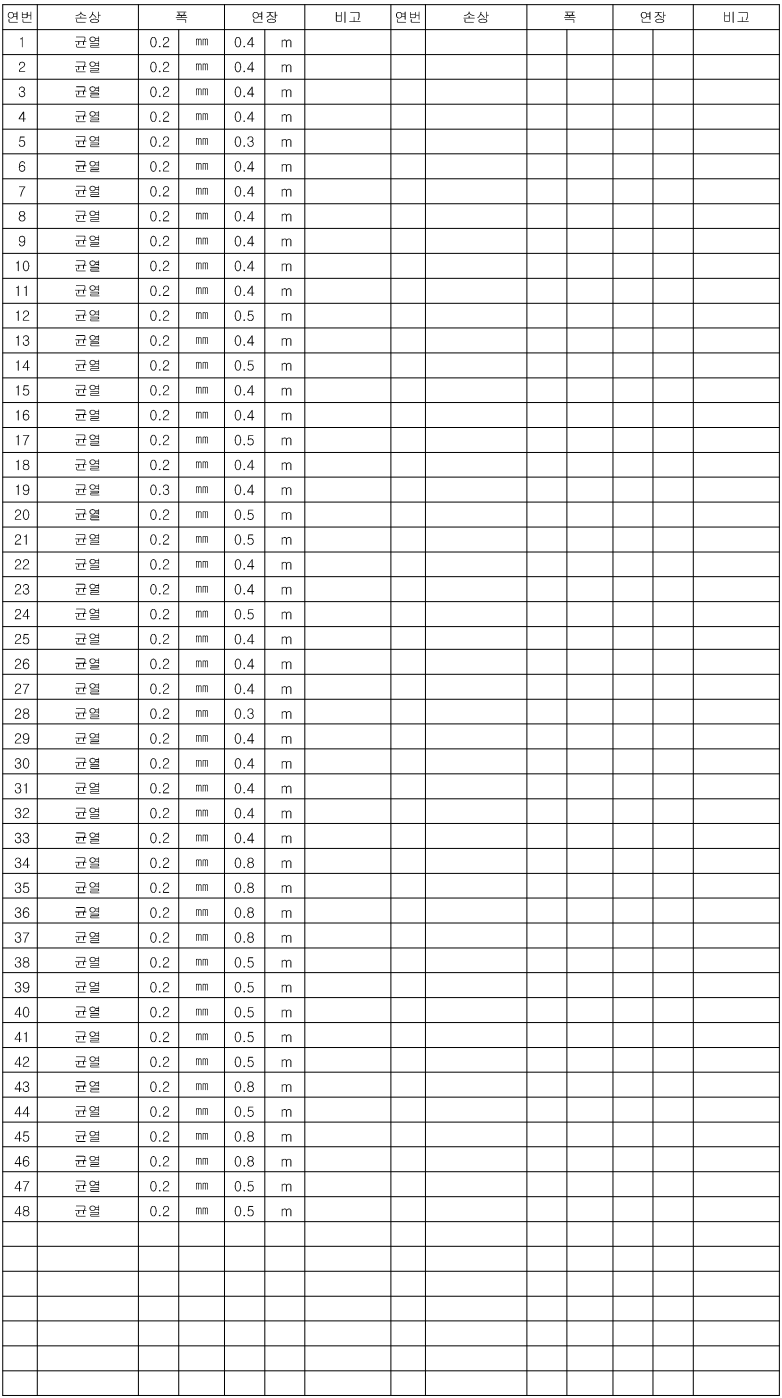


G69_대흥고가_토공노반_433(141k480~141k490)

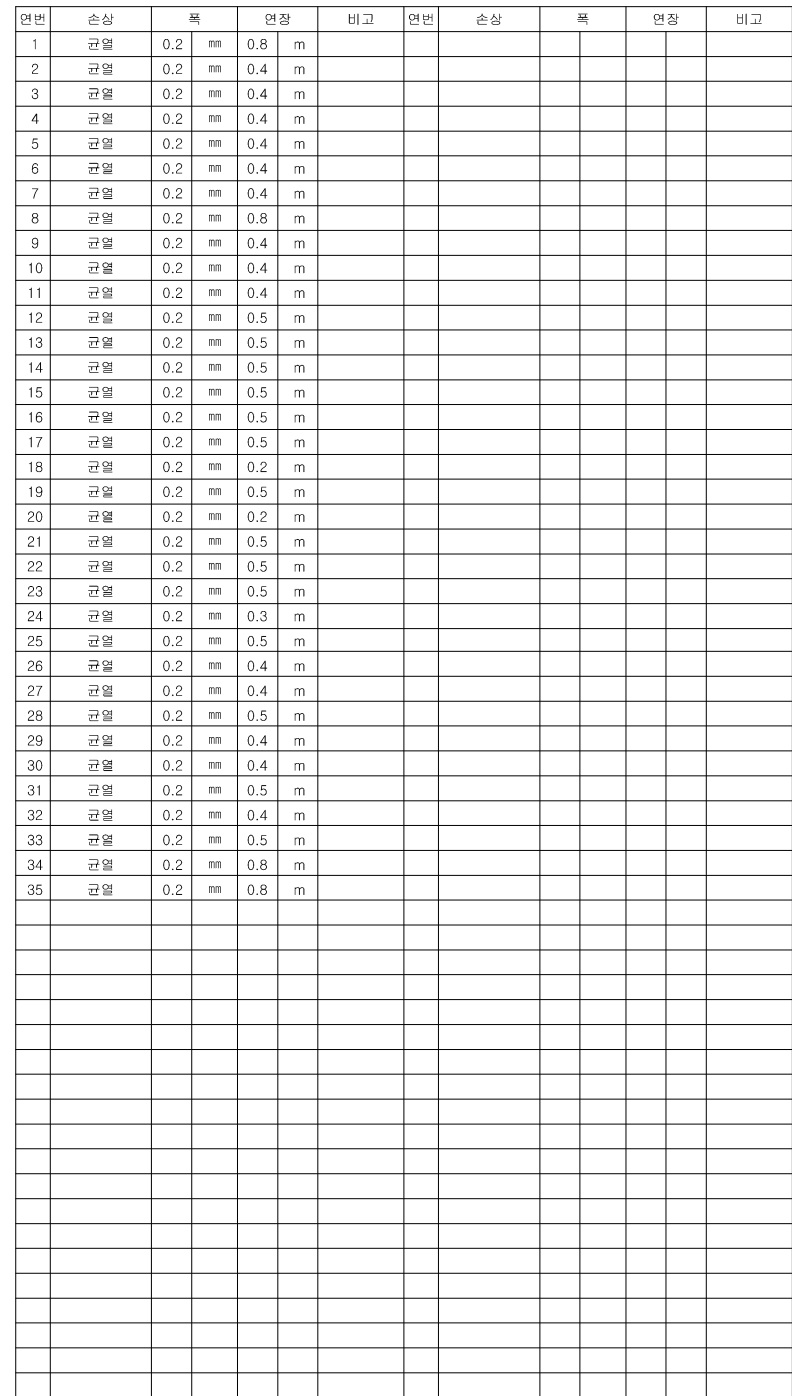


시행사	용역명	용역사	과업참여자		단제					
			과업책임자	책임책임자						
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 토크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이부영	리윤강 임영기 염석기	단제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	


외관조사망도 번호
G69_대흥고가_토공노반_434(141k490~141k500)

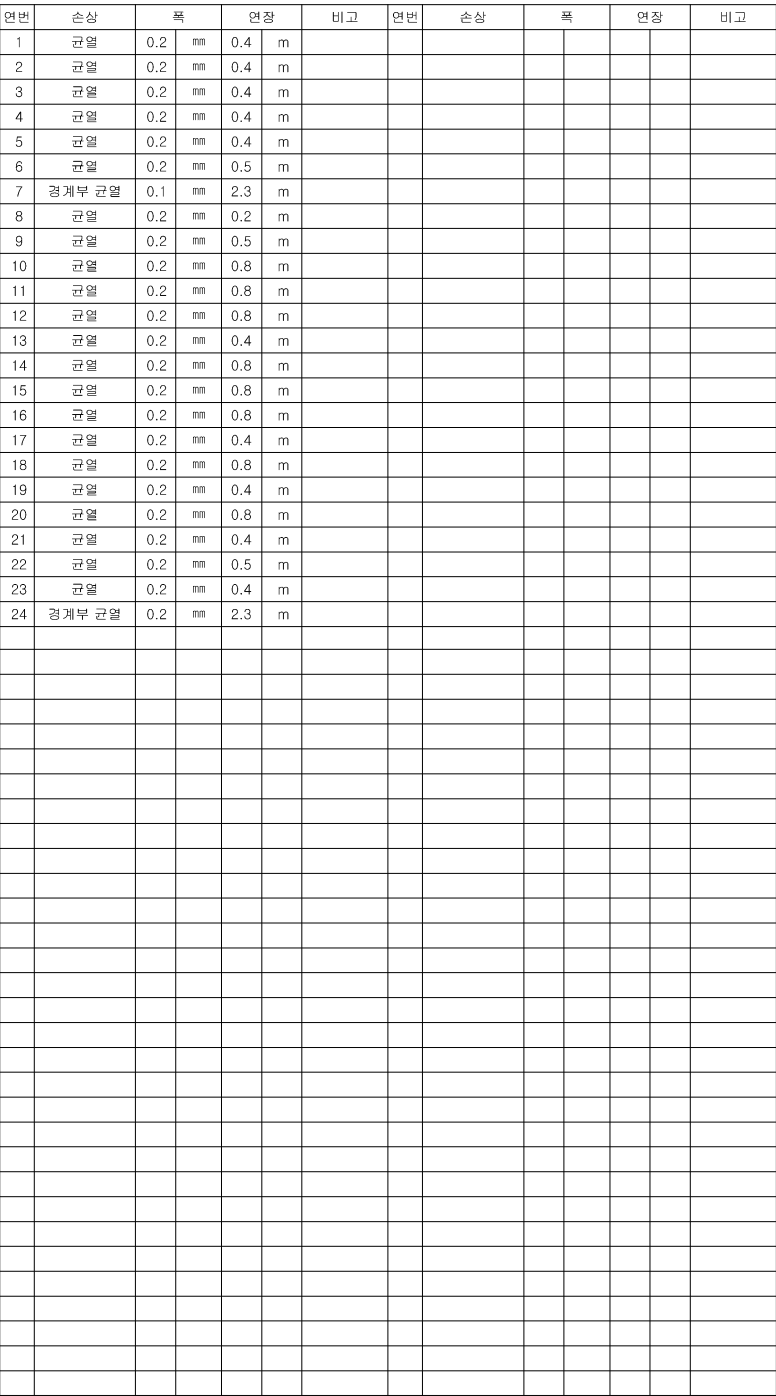

G69_대흥고가_토공노반_435(141k500~141k510)

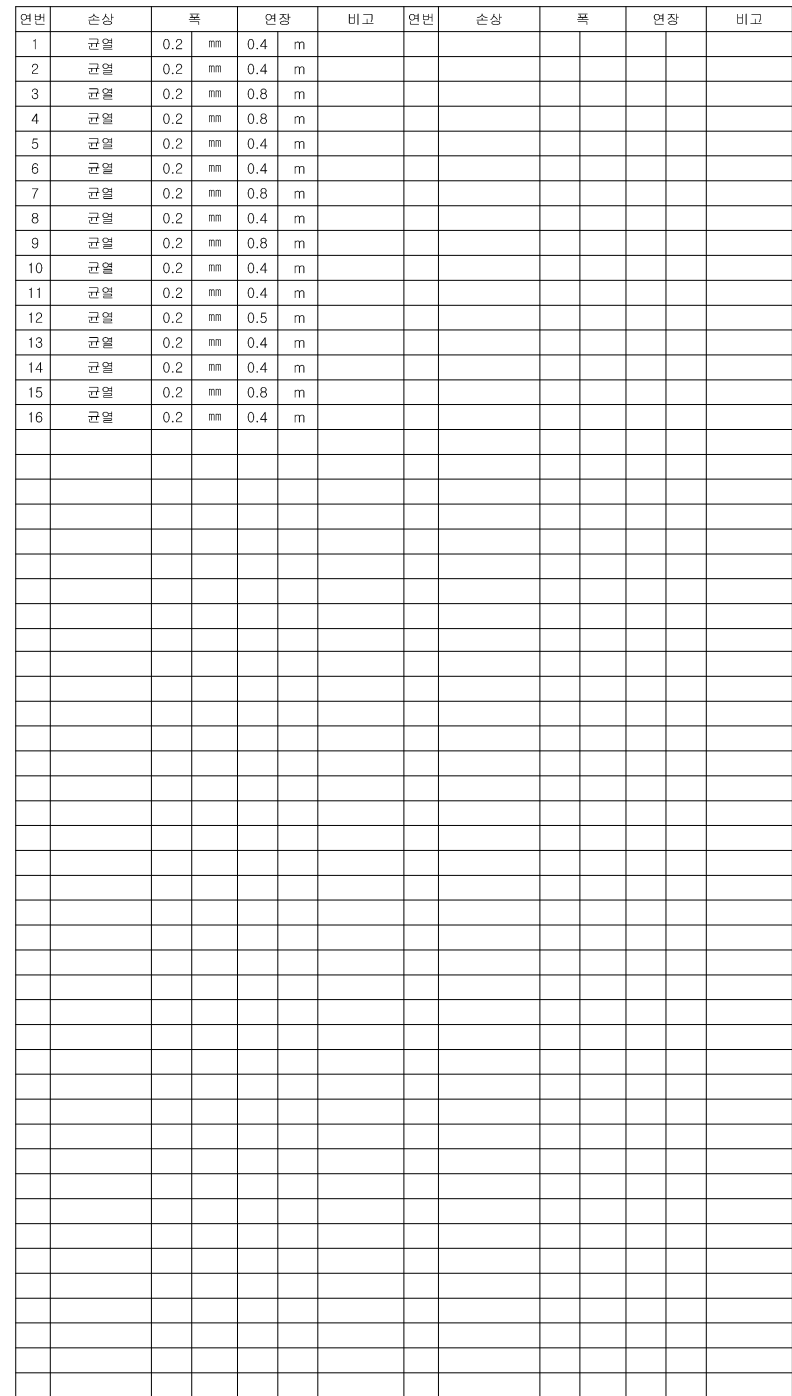


G69_대흥고가_토공노반_436(141k510~141k520)

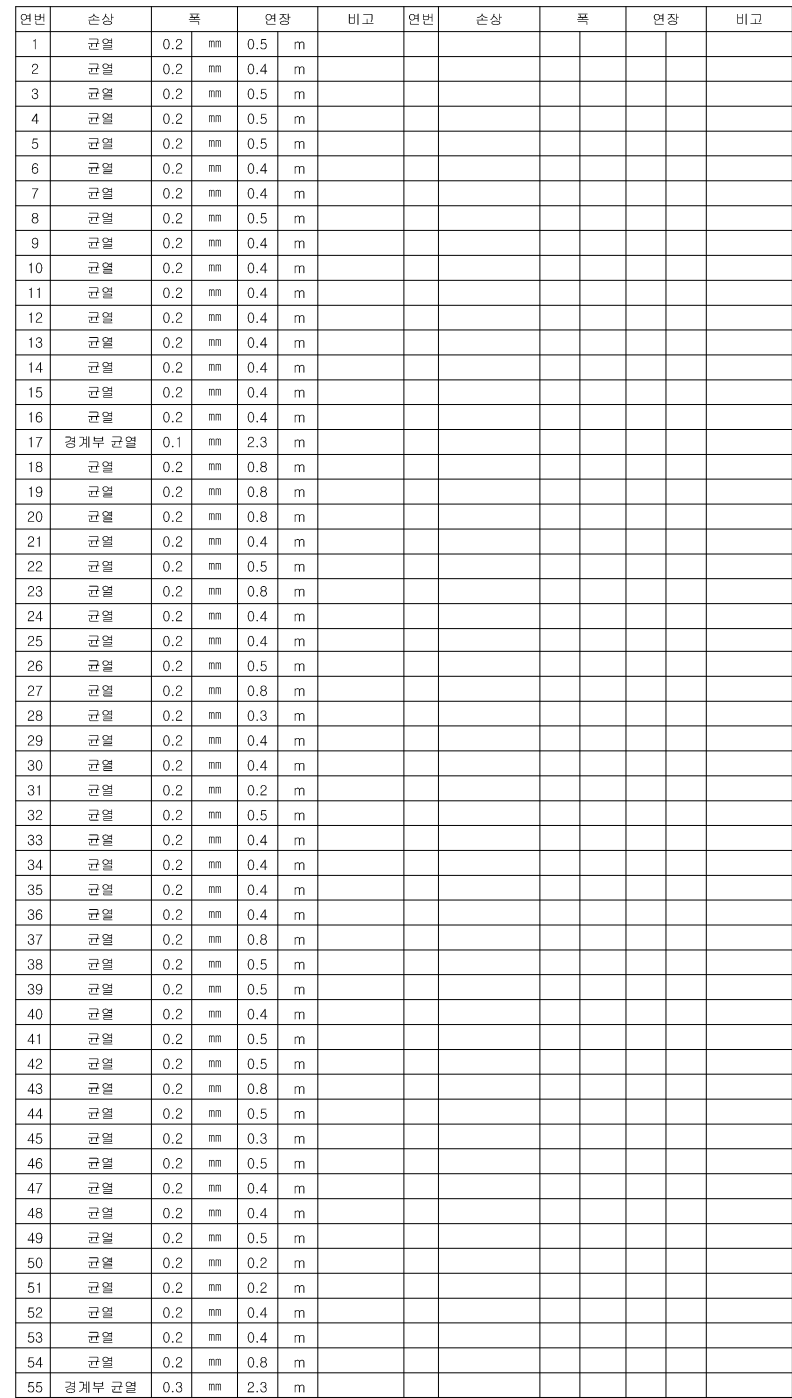


시행사	용역명	용역사	참여자		단제					
			과업책임자	테아발책임자						
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 펜크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질관리연구원	이부영	라윤강 김영기 최영석	단제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 흥분리	

G69_대흥고가_토공노반_437(141k520~141k530)

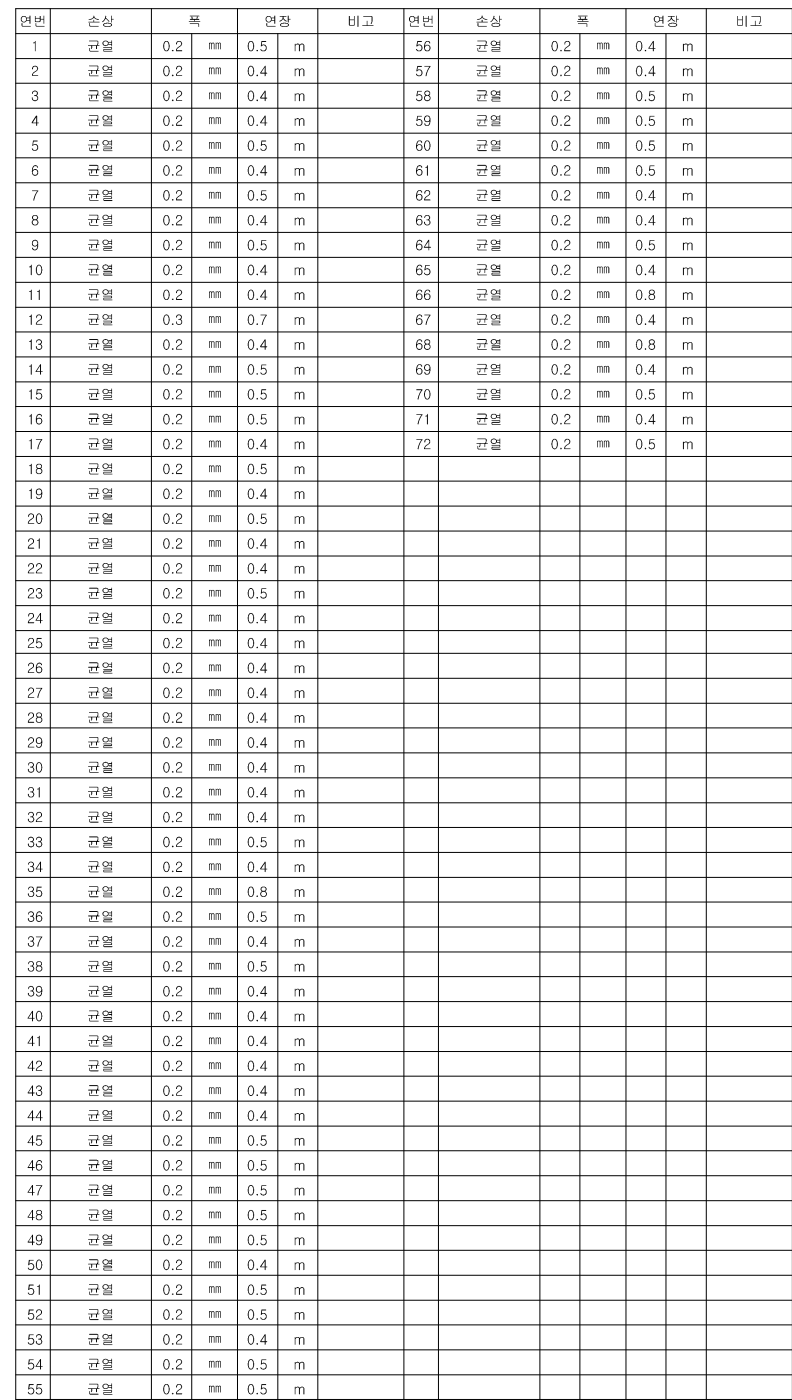


시행사	용역명	용역사	참여자		단제					
			과업책임자	테아발책임자						
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 펜크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질관리연구원	이부영	라윤강 김영기 최영석	단제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 층분리	


G69_대흥고가_토공노반_438(141k530~141k540)

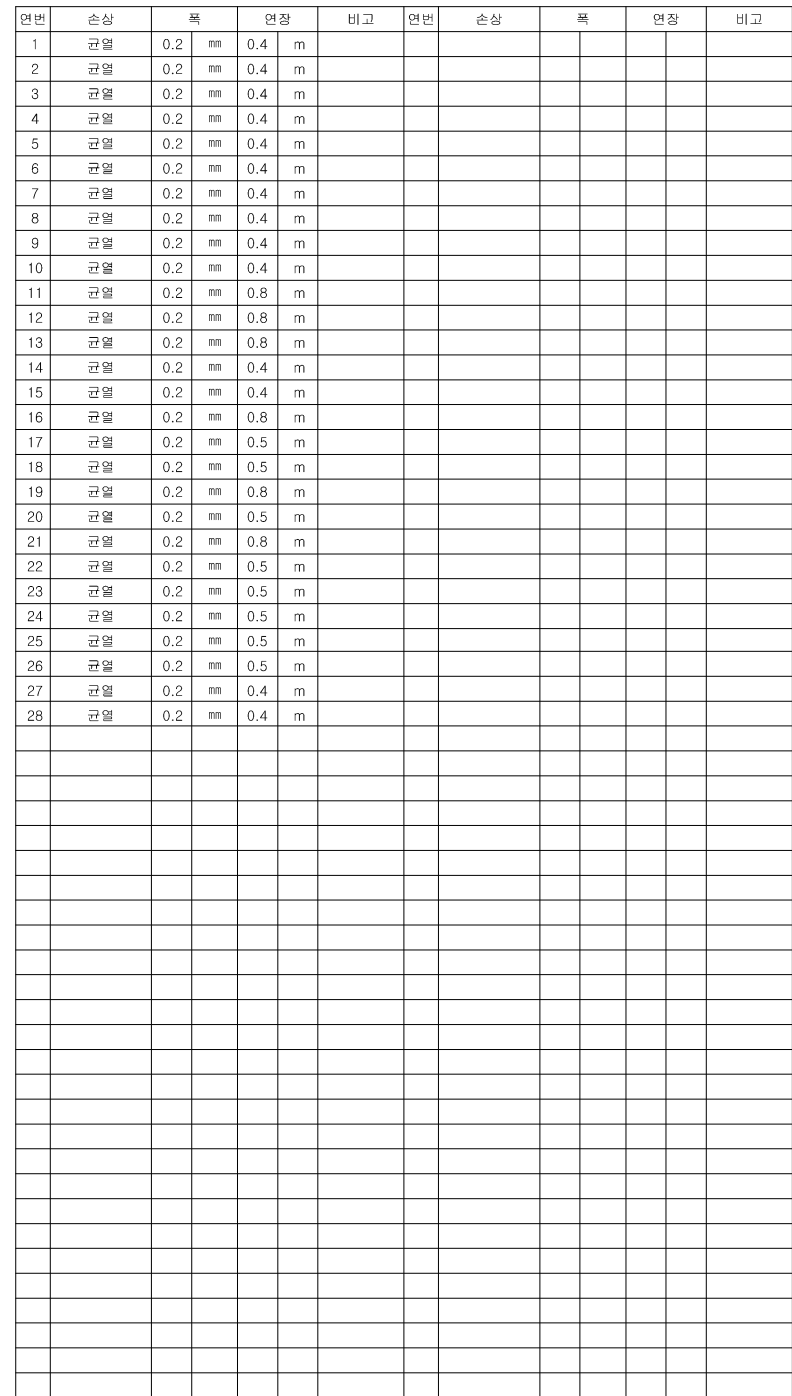

외관조사망도 번호
G69_대흥고가_토공노반_439(141k540~141k550)

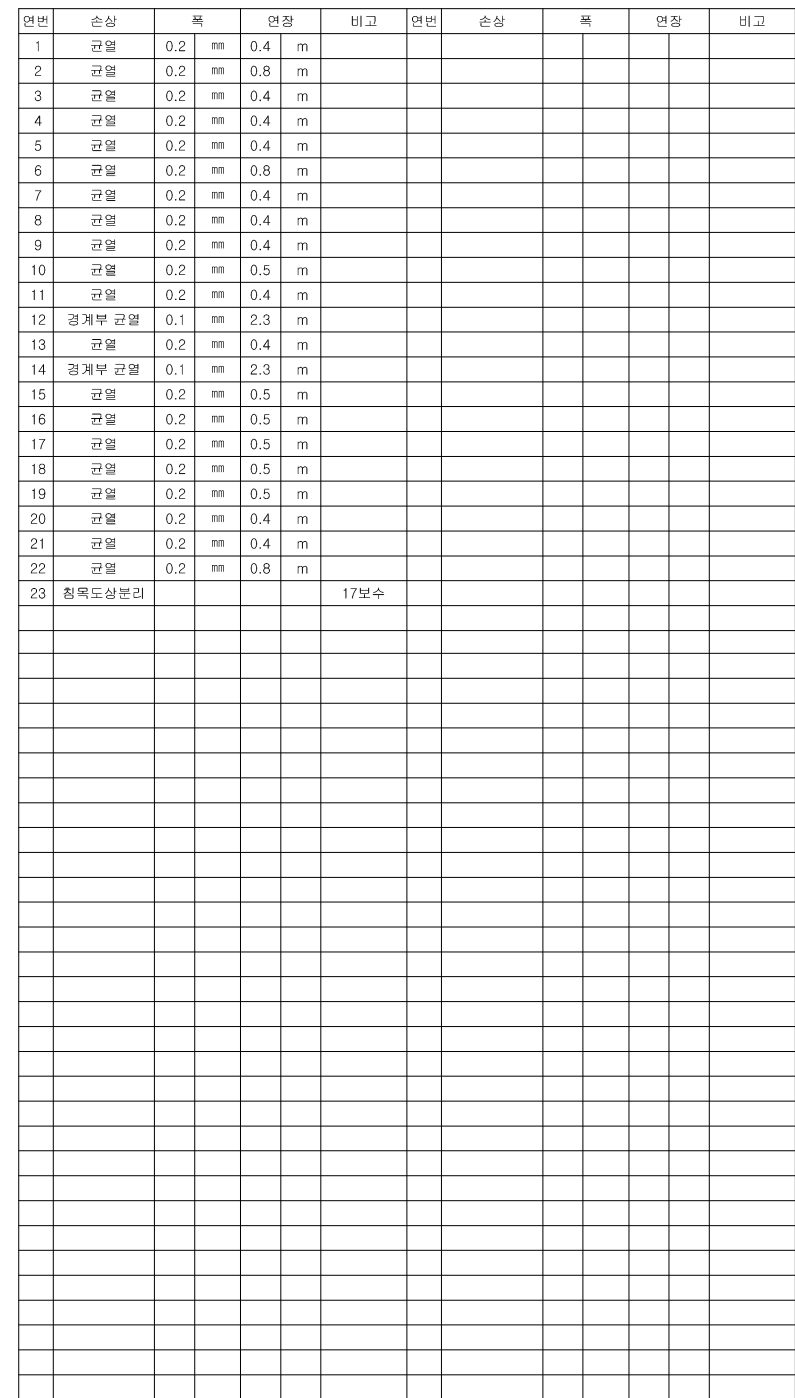


외관조사망도 번호
G69_대흥고가_토공노반_440(141k550~141k560)

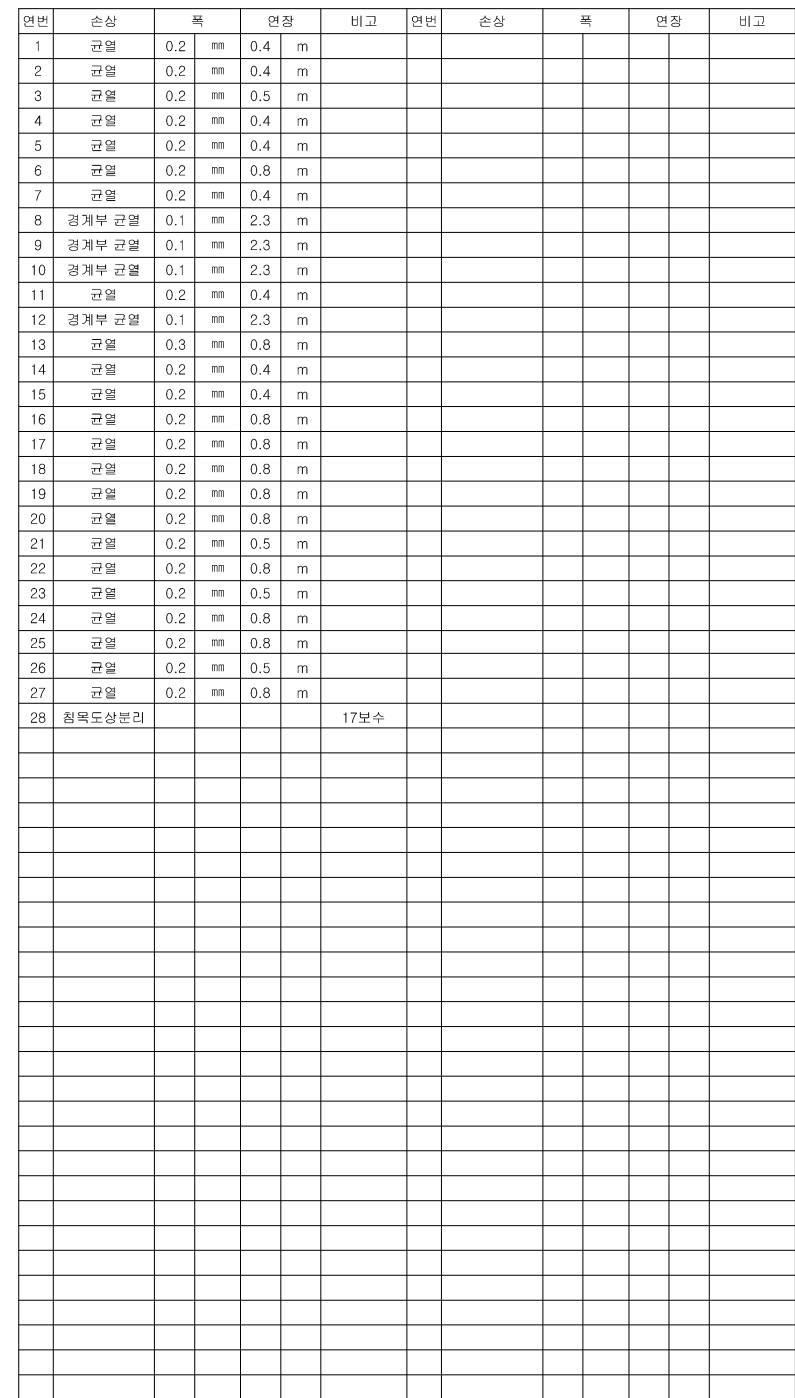


호남고속선 대흥고가_토공노반_441(141.560~141.570km, L=10m)

외관조사망도 번호
G69_대흥고가_토공노반_441(141k560~141k570)

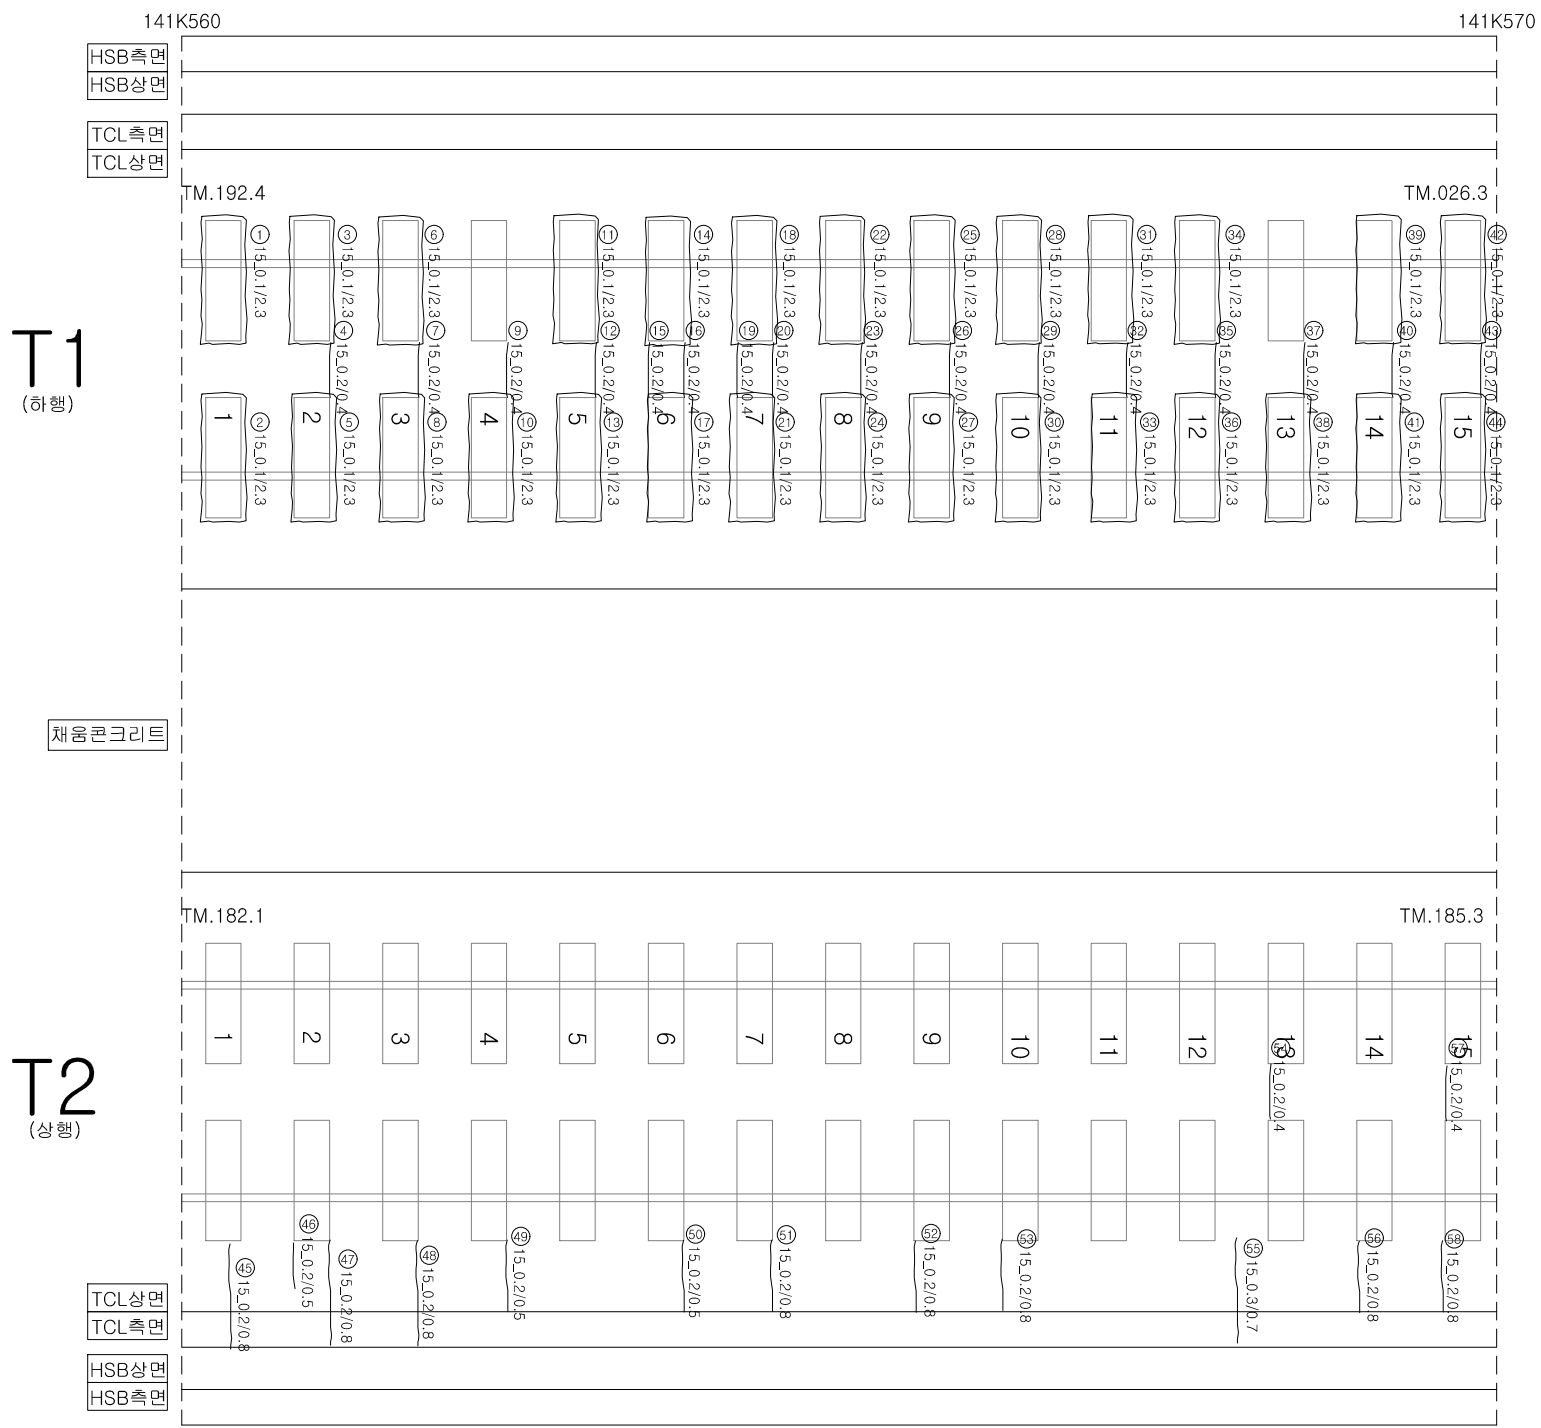


연번	손상	폭	연장		비고	연번	손상	폭	연장		비고	
1	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		56	균열	0.2	mm	0.8	m
2	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		57	균열	0.2	mm	0.4	m
3	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		58	균열	0.2	mm	0.8	m
4	균열	0.2	mm	0.4	m							
5	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
6	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
7	균열	0.2	mm	0.4	m							
8	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
9	균열	0.2	mm	0.4	m							
10	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
11	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
12	균열	0.2	mm	0.4	m							
13	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
14	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
15	균열	0.2	mm	0.4	m							
16	균열	0.2	mm	0.4	m							
17	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
18	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
19	균열	0.2	mm	0.4	m							
20	균열	0.2	mm	0.4	m							
21	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
22	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
23	균열	0.2	mm	0.4	m							
24	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
25	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
26	균열	0.2	mm	0.5	m							
27	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
28	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
29	균열	0.2	mm	0.4	m							
30	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
31	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
32	균열	0.2	mm	0.4	m							
33	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
34	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
35	균열	0.2	mm	0.4	m							
36	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
37	균열	0.2	mm	0.4	m							
38	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
39	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
40	균열	0.2	mm	0.4	m							
41	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
42	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
43	균열	0.2	mm	0.4	m							
44	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m							
45	균열	0.2	mm	0.8	m							
46	균열	0.2	mm	0.5	m							
47	균열	0.2	mm	0.8	m							
48	균열	0.2	mm	0.8	m							
49	균열	0.2	mm	0.5	m							
50	균열	0.2	mm	0.5	m							
51	균열	0.2	mm	0.8	m							
52	균열	0.2	mm	0.8	m							
53	균열	0.2	mm	0.8	m							
54	균열	0.2	mm	0.4	m							
55	균열	0.3	mm	0.7	m							


G69_대흥고가_토공노반_442(141k570~141k580)

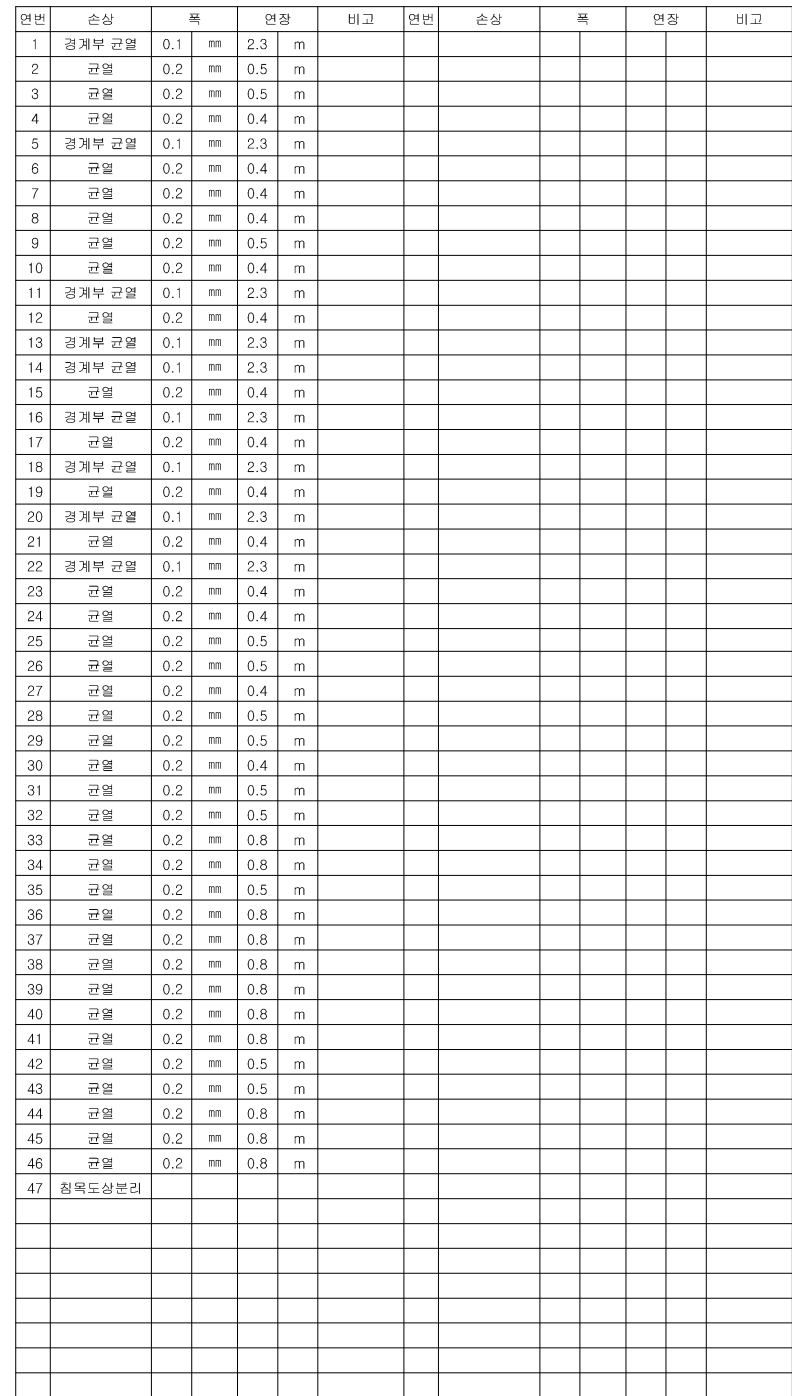

외관조사망도 번호
G69_대흥고가_토공노반_443(141k580~141k590)

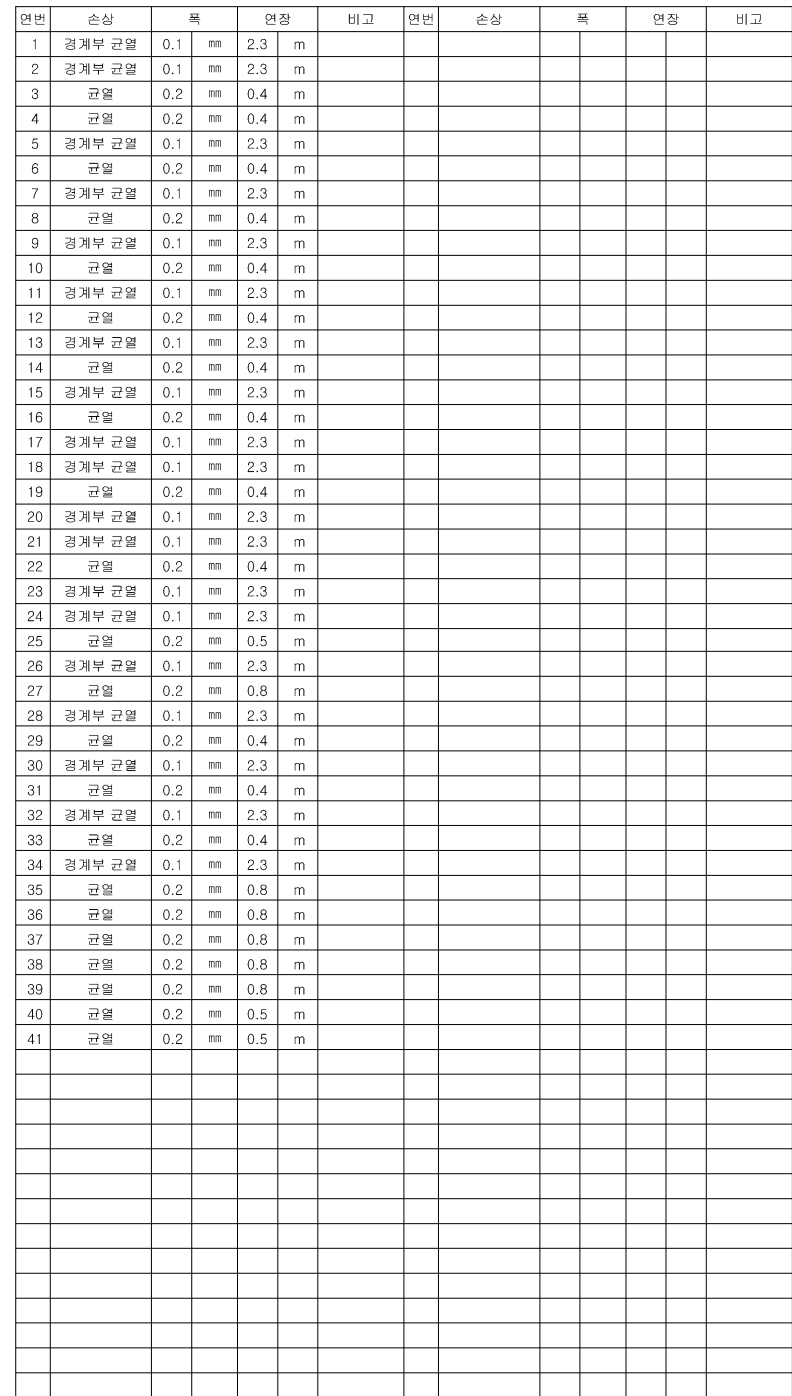


G69_대흥고가_토공노반_444(141k590~141k600)

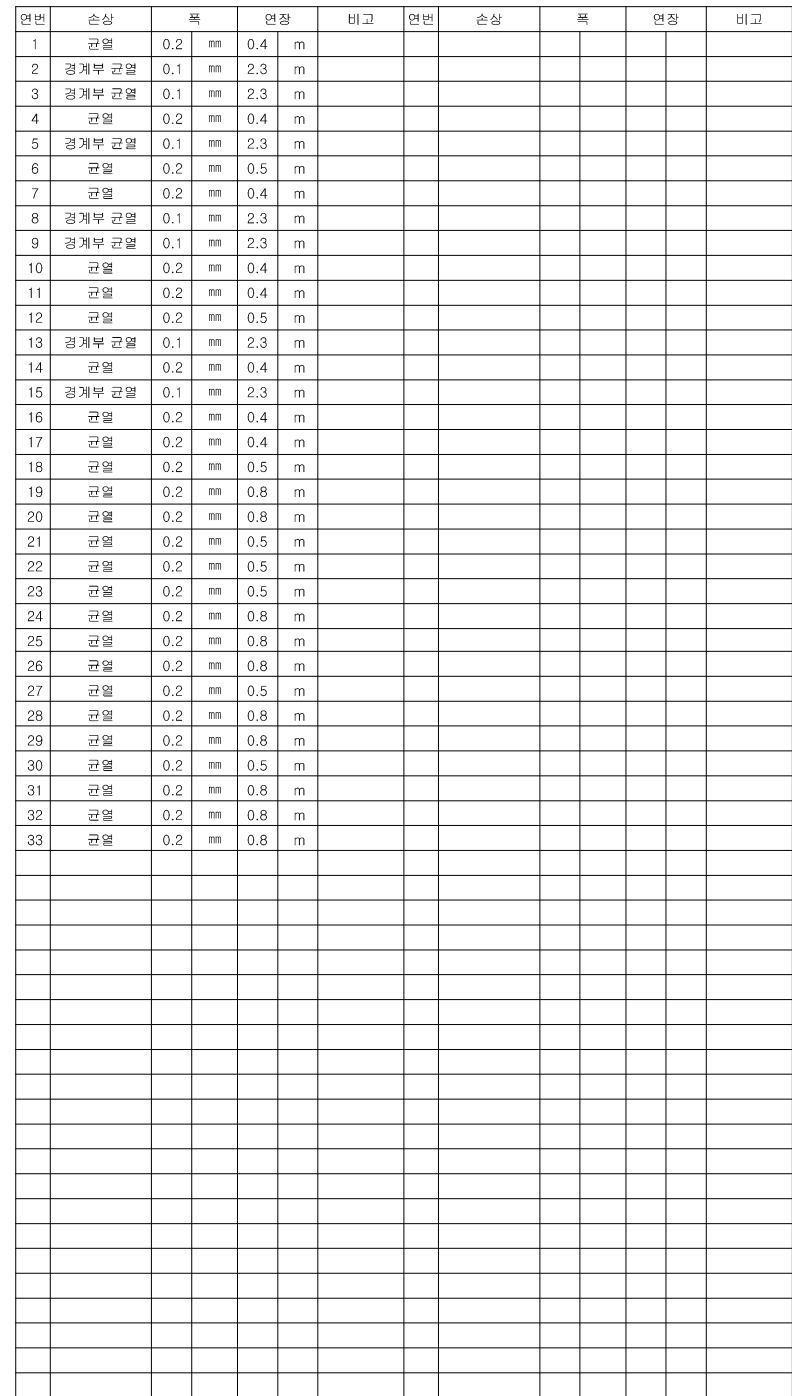

호남고속선 대흥고가_토공노반_445(141.600~141.610km, L=10m)


외관조사망도 번호
G69_대흥고가_토공노반_445(141k600~141k610)

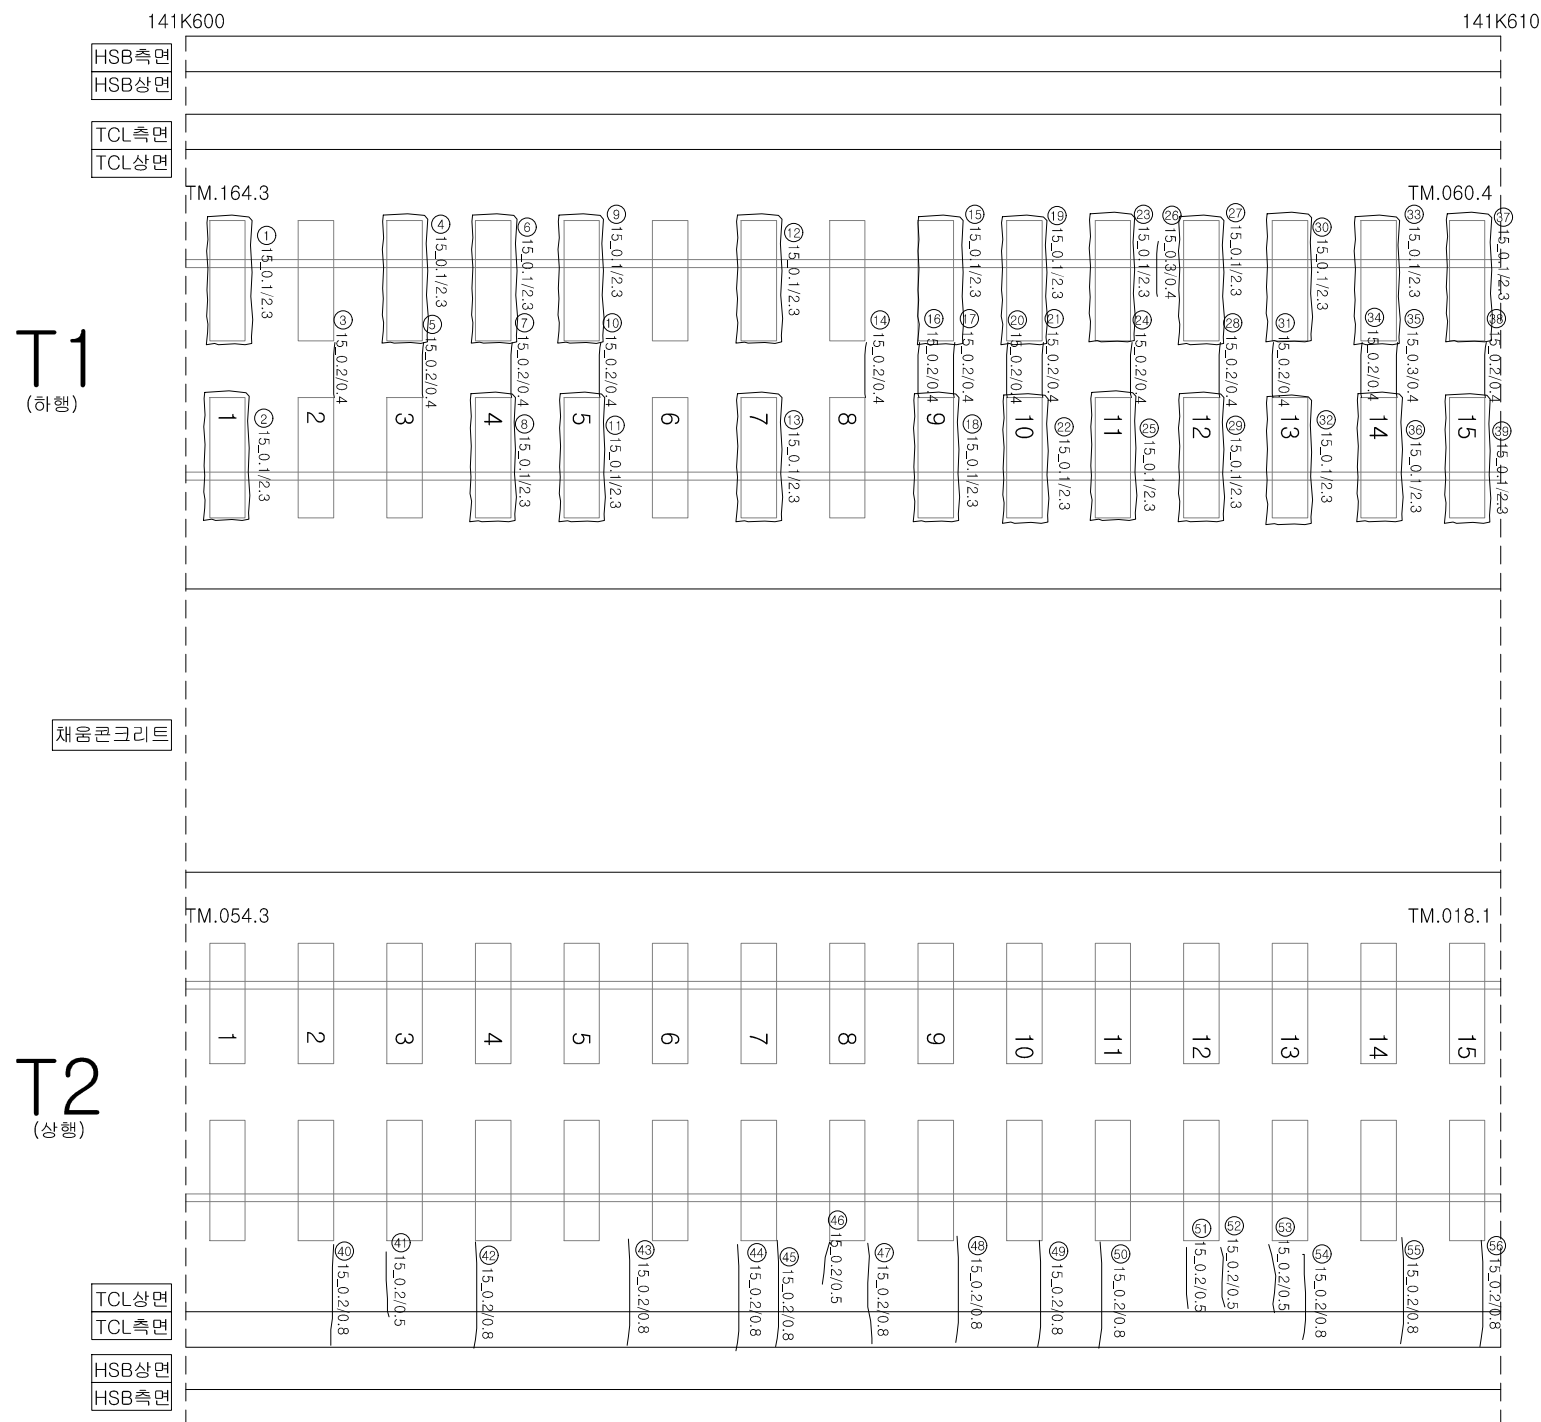

연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m		56	균열	0.2 mm	0.8 m	
2	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
3	균열	0.2 mm	0.4 m						
4	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
5	균열	0.2 mm	0.4 m						
6	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
7	균열	0.2 mm	0.4 m						
8	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
9	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
10	균열	0.2 mm	0.4 m						
11	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
12	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
13	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
14	균열	0.2 mm	0.4 m						
15	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
16	균열	0.2 mm	0.4 m						
17	균열	0.2 mm	0.4 m						
18	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
19	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
20	균열	0.2 mm	0.4 m						
21	균열	0.2 mm	0.4 m						
22	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
23	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
24	균열	0.2 mm	0.4 m						
25	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
26	균열	0.3 mm	0.4 m						
27	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
28	균열	0.2 mm	0.4 m						
29	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
30	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
31	균열	0.2 mm	0.4 m						
32	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
33	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
34	균열	0.2 mm	0.4 m						
35	균열	0.3 mm	0.4 m						
36	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
37	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
38	균열	0.2 mm	0.4 m						
39	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
40	균열	0.2 mm	0.8 m						
41	균열	0.2 mm	0.5 m						
42	균열	0.2 mm	0.8 m						
43	균열	0.2 mm	0.8 m						
44	균열	0.2 mm	0.8 m						
45	균열	0.2 mm	0.8 m						
46	균열	0.2 mm	0.5 m						
47	균열	0.2 mm	0.8 m						
48	균열	0.2 mm	0.8 m						
49	균열	0.2 mm	0.8 m						
50	균열	0.2 mm	0.8 m						
51	균열	0.2 mm	0.5 m						
52	균열	0.2 mm	0.5 m						
53	균열	0.2 mm	0.5 m						
54	균열	0.2 mm	0.8 m						
55	균열	0.2 mm	0.8 m						


호남고속선 대흥고가_토공노반_446(141.610~141.620km, L=10m)

외관조사망도 번호
G69_대흥고가_토공노반_446(141k610~141k620)

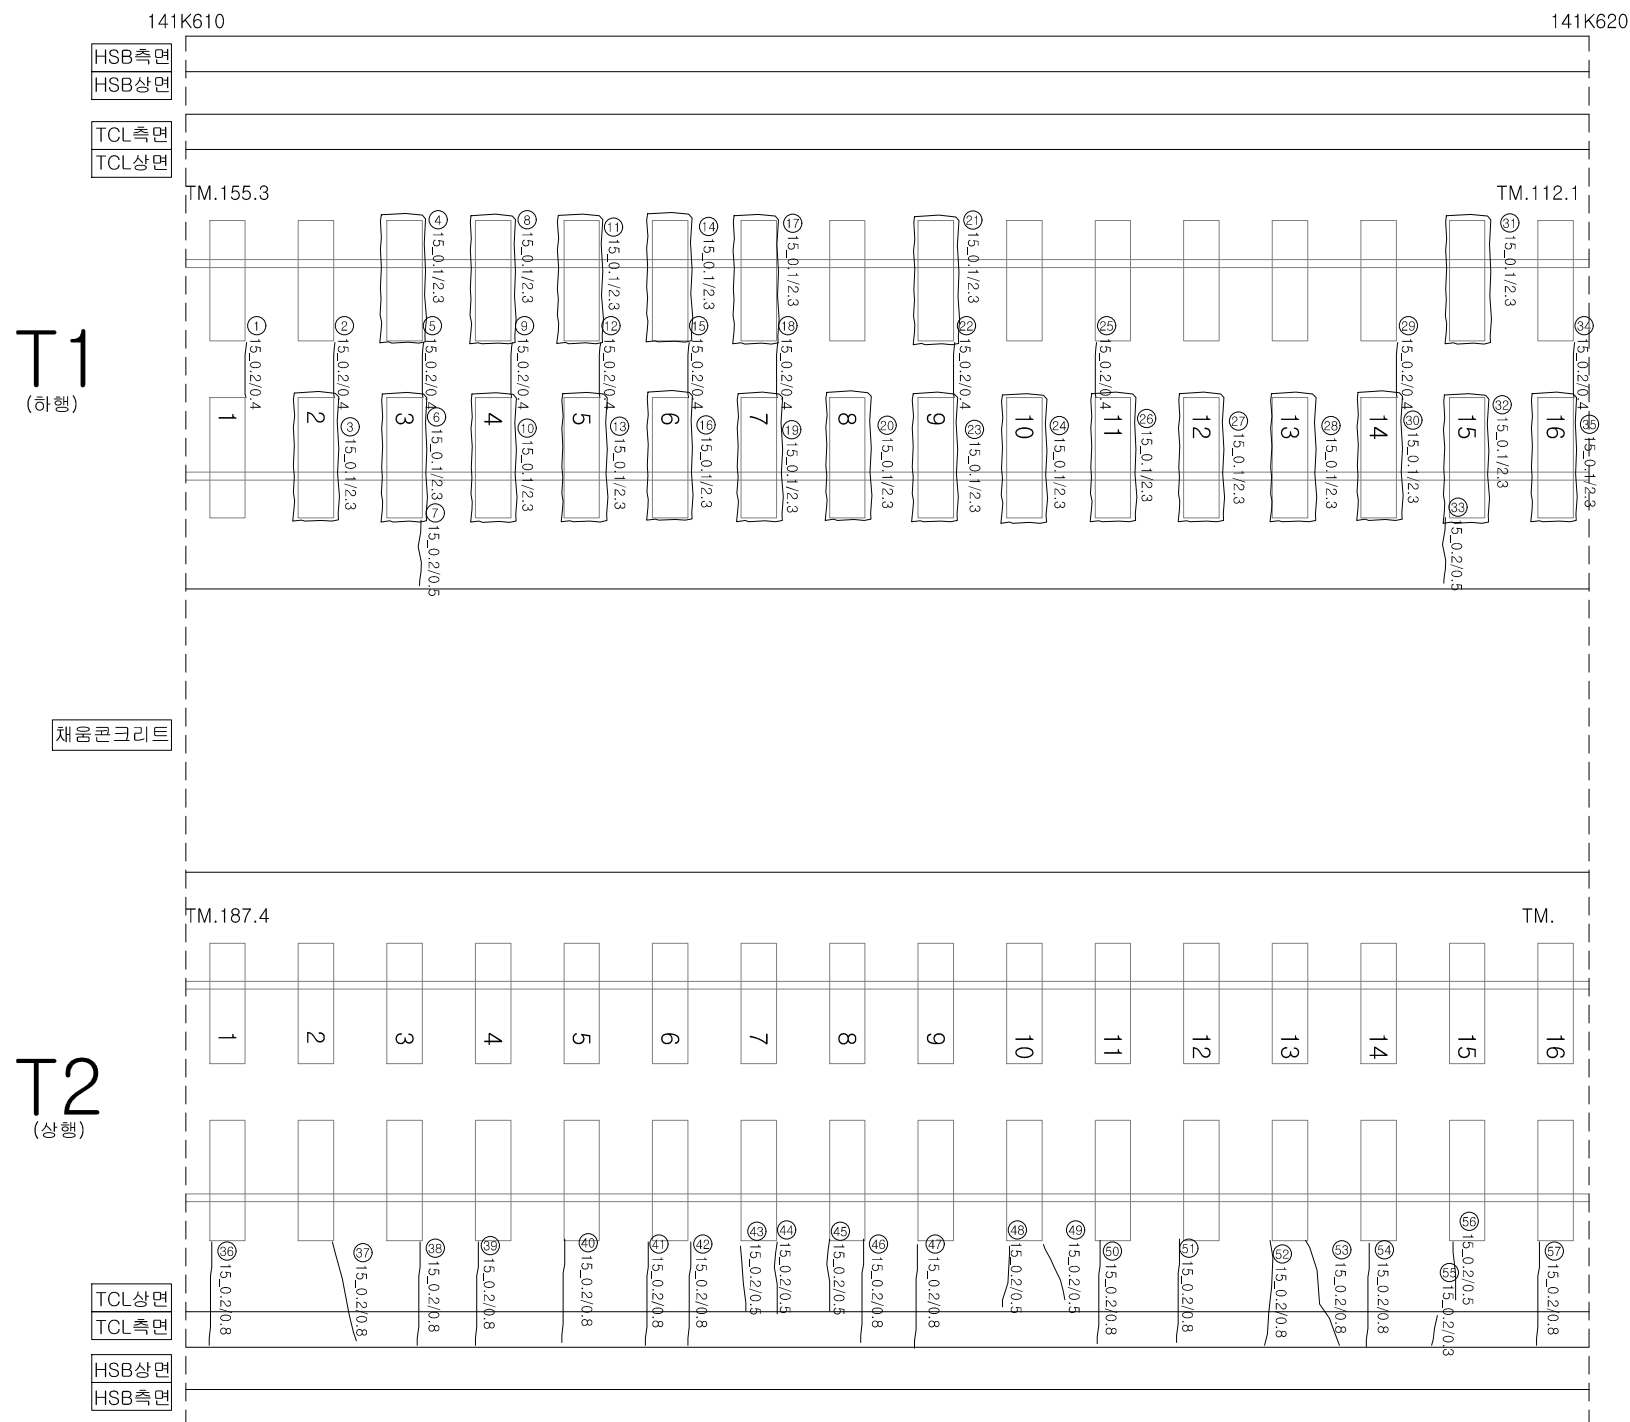


연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.4 m		56	균열	0.2 mm	0.5 m	
2	균열	0.2 mm	0.4 m		57	균열	0.2 mm	0.8 m	
3	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
4	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
5	균열	0.2 mm	0.4 m						
6	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
7	균열	0.2 mm	0.5 m						
8	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
9	균열	0.2 mm	0.4 m						
10	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
11	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
12	균열	0.2 mm	0.4 m						
13	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
14	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
15	균열	0.2 mm	0.4 m						
16	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
17	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
18	균열	0.2 mm	0.4 m						
19	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
20	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
21	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
22	균열	0.2 mm	0.4 m						
23	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
24	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
25	균열	0.2 mm	0.4 m						
26	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
27	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
28	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
29	균열	0.2 mm	0.4 m						
30	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
31	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
32	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
33	균열	0.2 mm	0.5 m						
34	균열	0.2 mm	0.4 m						
35	경계부 균열	0.1 mm	2.3 m						
36	균열	0.2 mm	0.8 m						
37	균열	0.2 mm	0.8 m						
38	균열	0.2 mm	0.8 m						
39	균열	0.2 mm	0.8 m						
40	균열	0.2 mm	0.8 m						
41	균열	0.2 mm	0.8 m						
42	균열	0.2 mm	0.8 m						
43	균열	0.2 mm	0.5 m						
44	균열	0.2 mm	0.5 m						
45	균열	0.2 mm	0.5 m						
46	균열	0.2 mm	0.8 m						
47	균열	0.2 mm	0.8 m						
48	균열	0.2 mm	0.5 m						
49	균열	0.2 mm	0.5 m						
50	균열	0.2 mm	0.8 m						
51	균열	0.2 mm	0.8 m						
52	균열	0.2 mm	0.8 m						
53	균열	0.2 mm	0.8 m						
54	균열	0.2 mm	0.8 m						
55	균열	0.2 mm	0.3 m						

G69_대흥고가_토공노반_447(141k620~141k630)

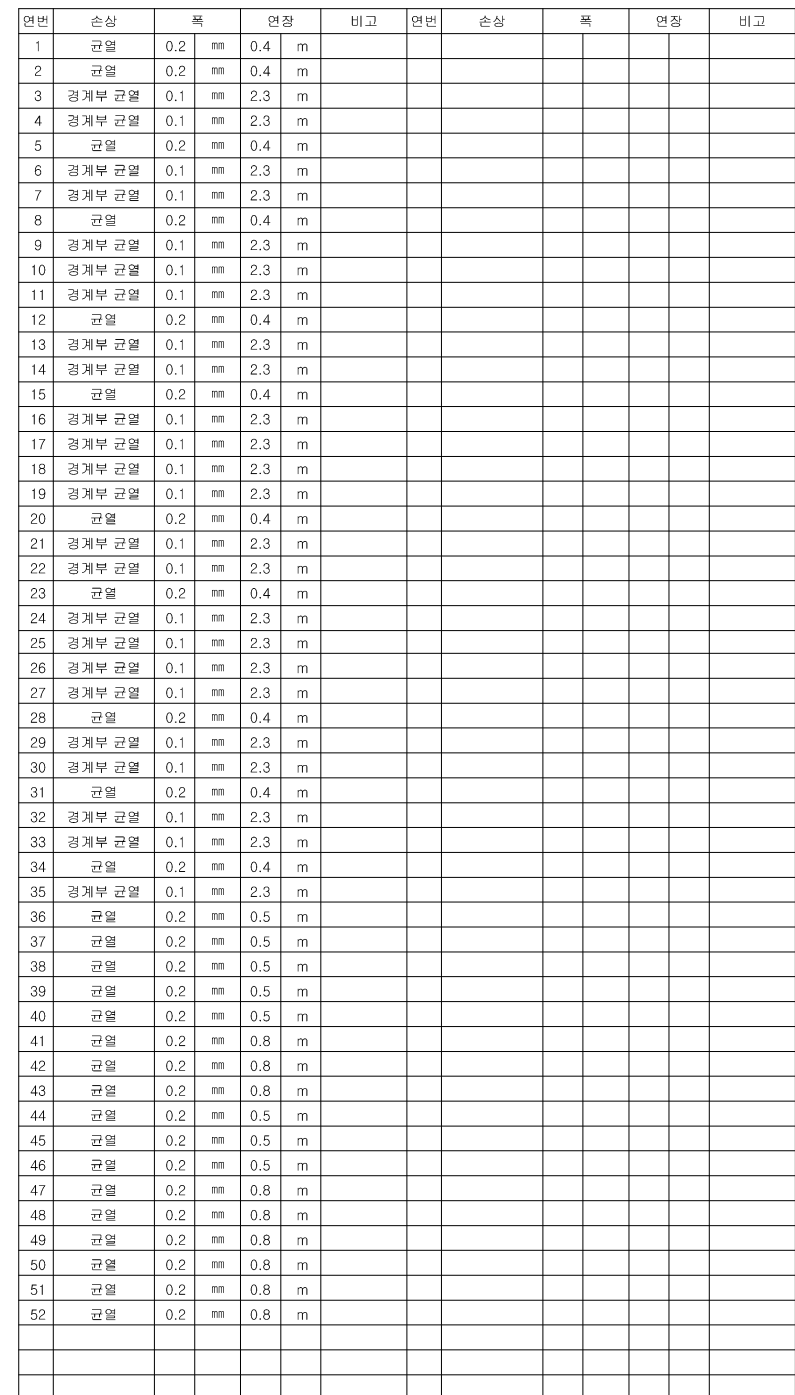


호남고속선 대흥고가_토공노반_448(141.630~141.640km, L=10m)

외관조사망도 번호
G69_대흥고가_토공노반_448(141k630~141k640)

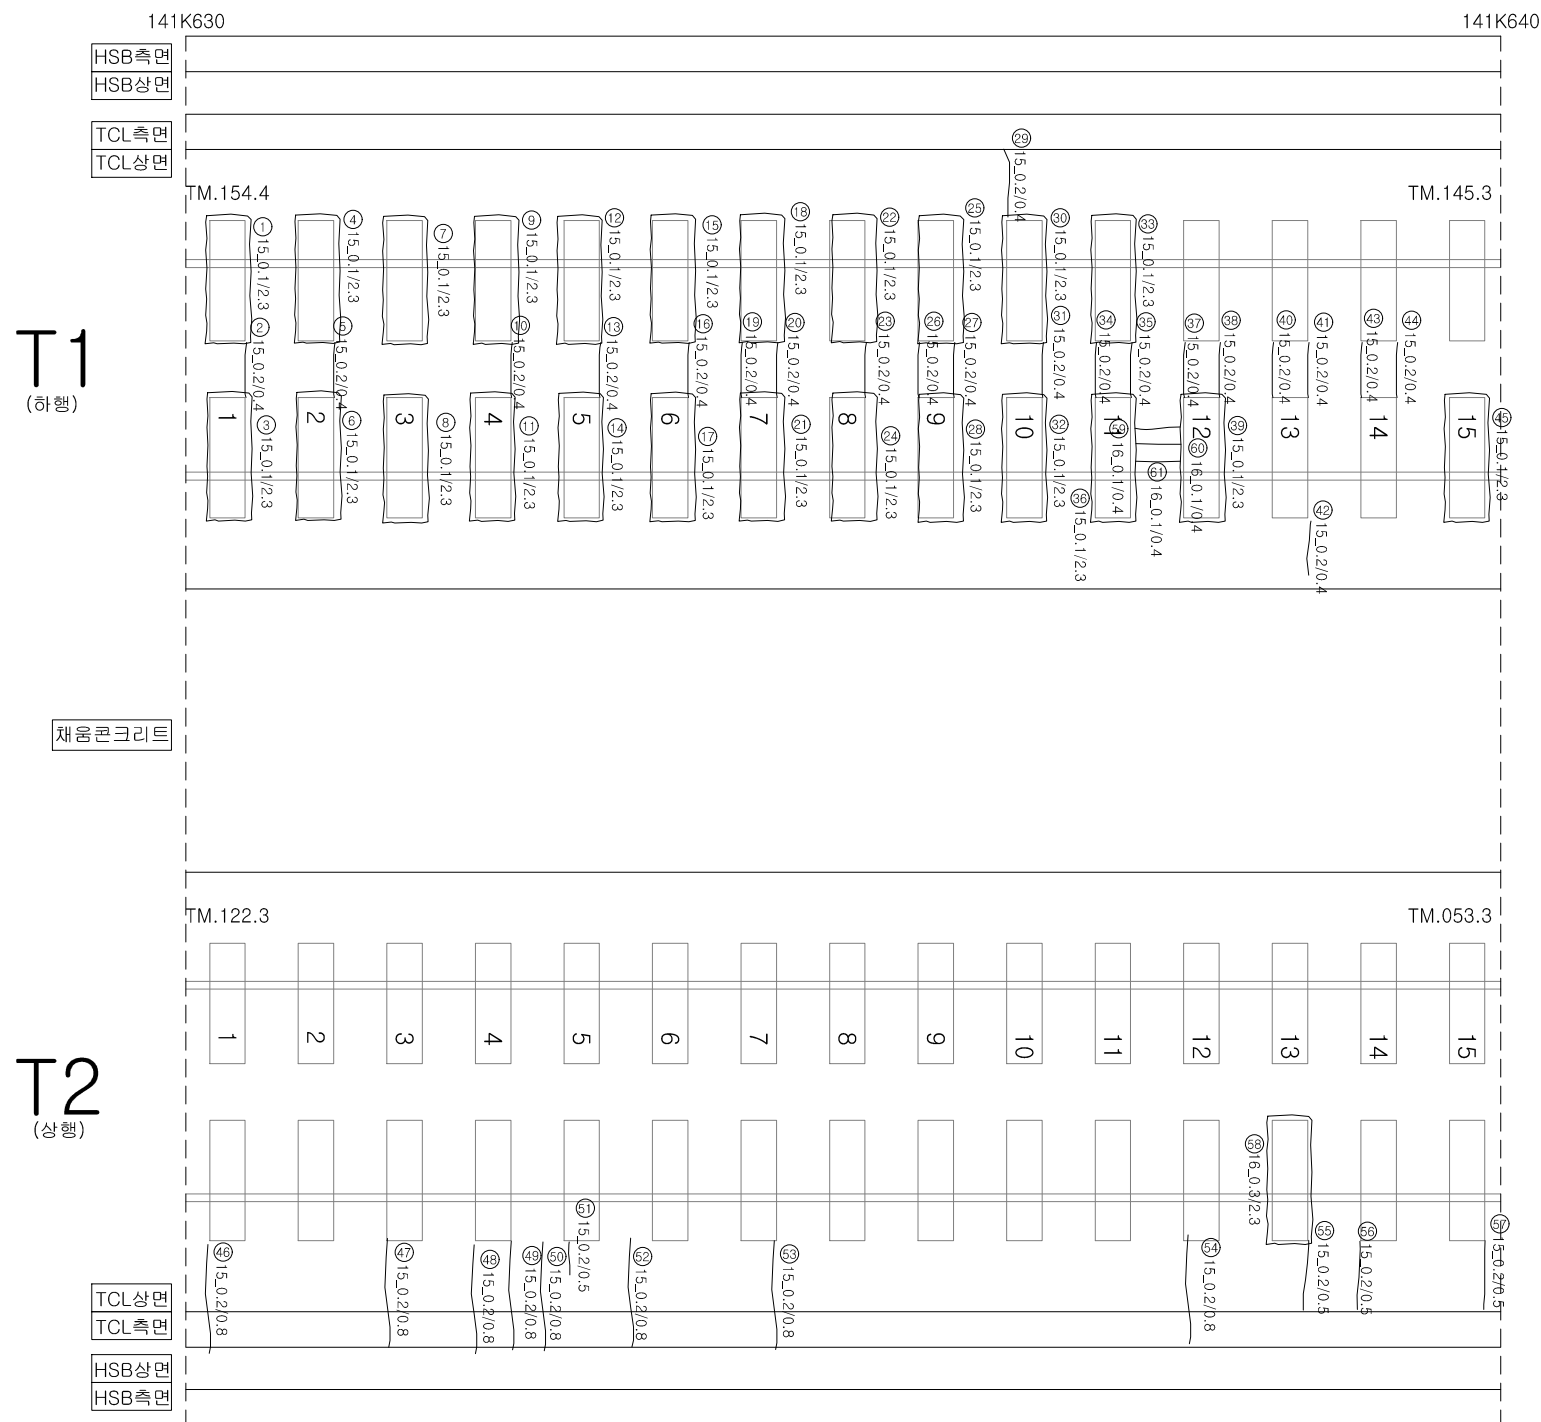


연번	손상	폭		연장		비고	연번	손상	폭		연장		비고
1	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		56	균열	0.2	mm	0.5	m	
2	균열	0.2	mm	0.4	m		57	균열	0.2	mm	0.5	m	
3	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		58	경계부 균열	0.3	mm	2.3	m	
4	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		59	균열	0.1	mm	0.4	m	
5	균열	0.2	mm	0.4	m		60	균열	0.1	mm	0.4	m	
6	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		61	균열	0.1	mm	0.4	m	
7	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
8	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
9	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
10	균열	0.2	mm	0.4	m								
11	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
12	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
13	균열	0.2	mm	0.4	m								
14	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
15	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
16	균열	0.2	mm	0.4	m								
17	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
18	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
19	균열	0.2	mm	0.4	m								
20	균열	0.2	mm	0.4	m								
21	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
22	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
23	균열	0.2	mm	0.4	m								
24	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
25	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
26	균열	0.2	mm	0.4	m								
27	균열	0.2	mm	0.4	m								
28	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
29	균열	0.2	mm	0.4	m								
30	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
31	균열	0.2	mm	0.4	m								
32	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
33	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
34	균열	0.2	mm	0.4	m								
35	균열	0.2	mm	0.4	m								
36	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
37	균열	0.2	mm	0.4	m								
38	균열	0.2	mm	0.4	m								
39	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
40	균열	0.2	mm	0.4	m								
41	균열	0.2	mm	0.4	m								
42	균열	0.2	mm	0.4	m								
43	균열	0.2	mm	0.4	m								
44	균열	0.2	mm	0.4	m								
45	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
46	균열	0.2	mm	0.8	m								
47	균열	0.2	mm	0.8	m								
48	균열	0.2	mm	0.8	m								
49	균열	0.2	mm	0.8	m								
50	균열	0.2	mm	0.8	m								
51	균열	0.2	mm	0.5	m								
52	균열	0.2	mm	0.8	m								
53	균열	0.2	mm	0.8	m								
54	균열	0.2	mm	0.8	m								
55	균열	0.2	mm	0.5	m								


G69_대흥고가_토공노반_449(141k640~141k650)

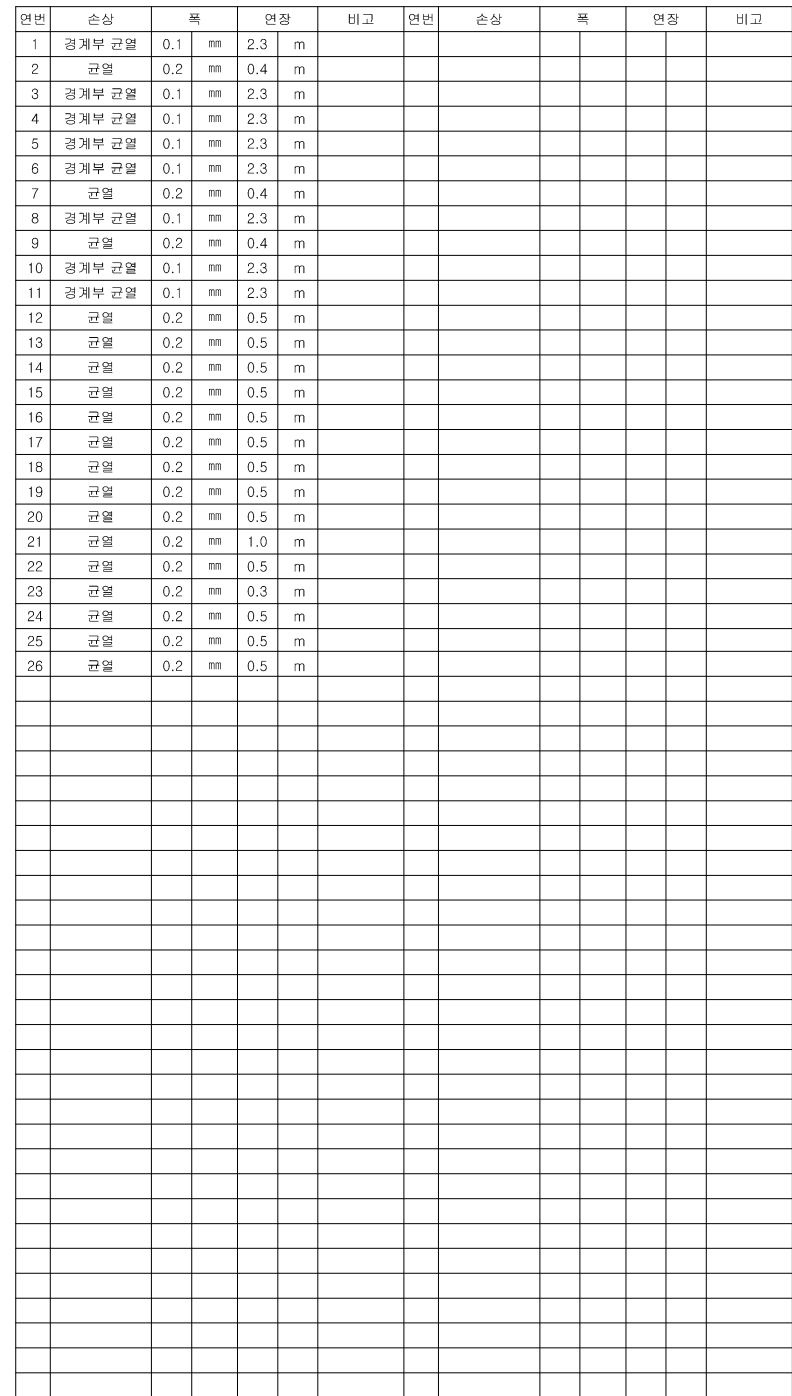


G69_대흥고가_토공노반_450(141k650~141k660)

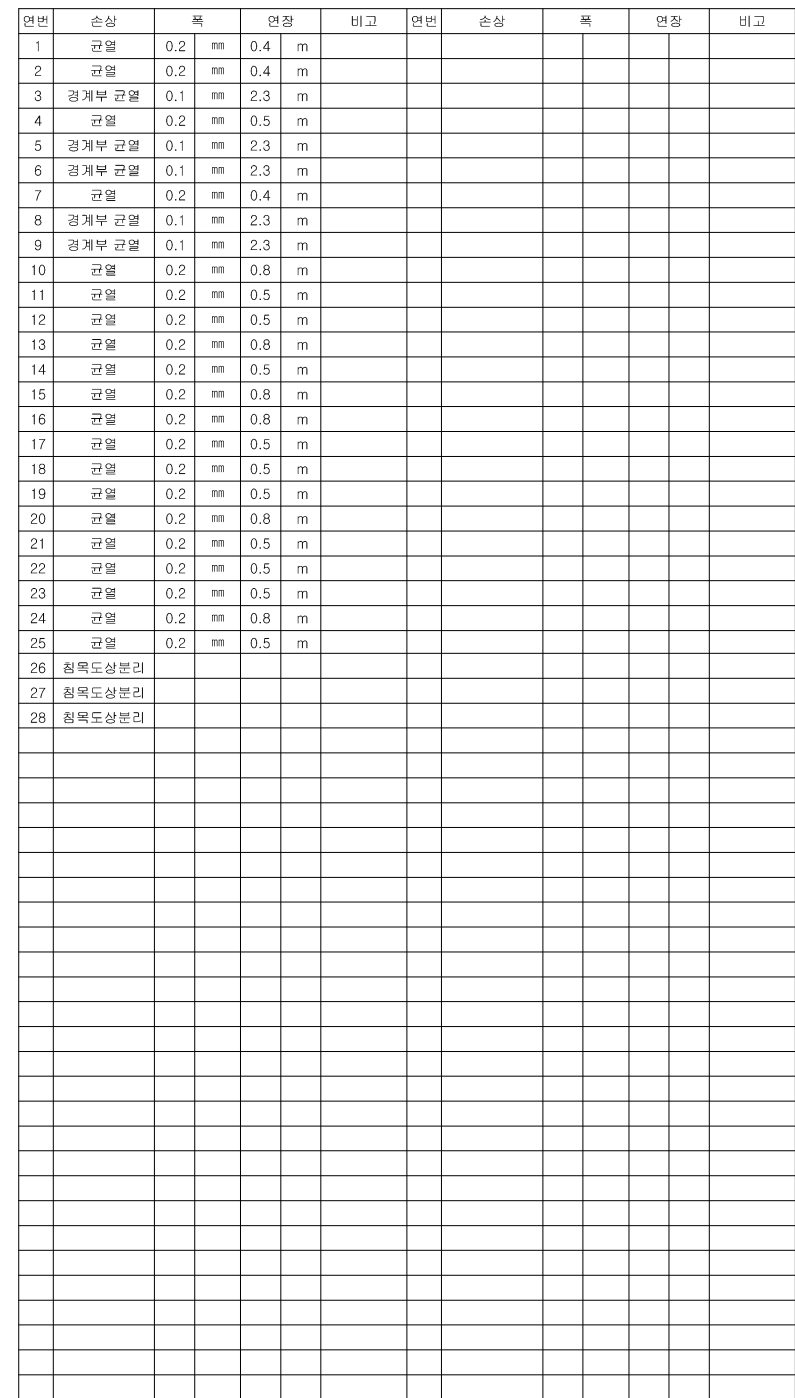


G69_대흥고가_토공노반_451(141k660~141k670)

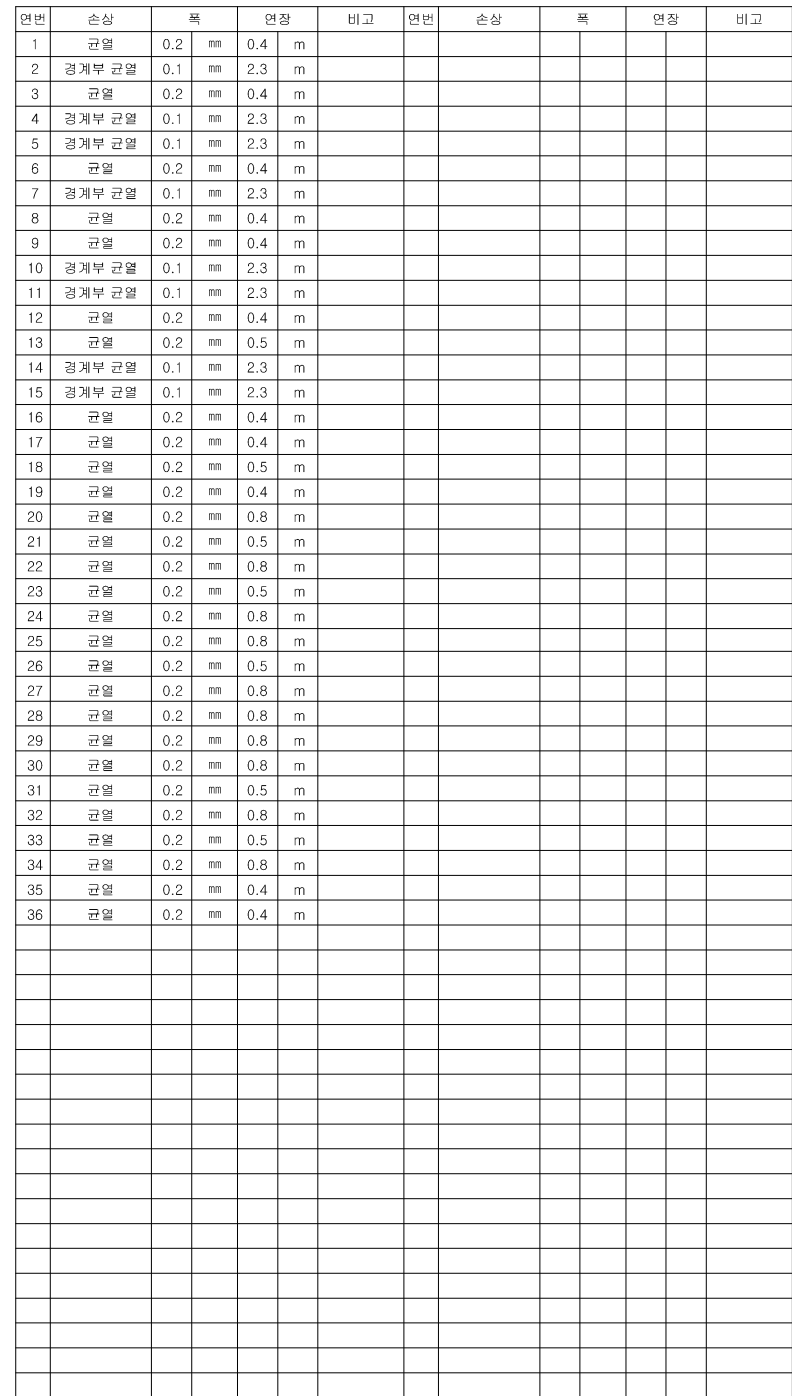


G69_대흥고가_토공노반_452(141k670~141k680)

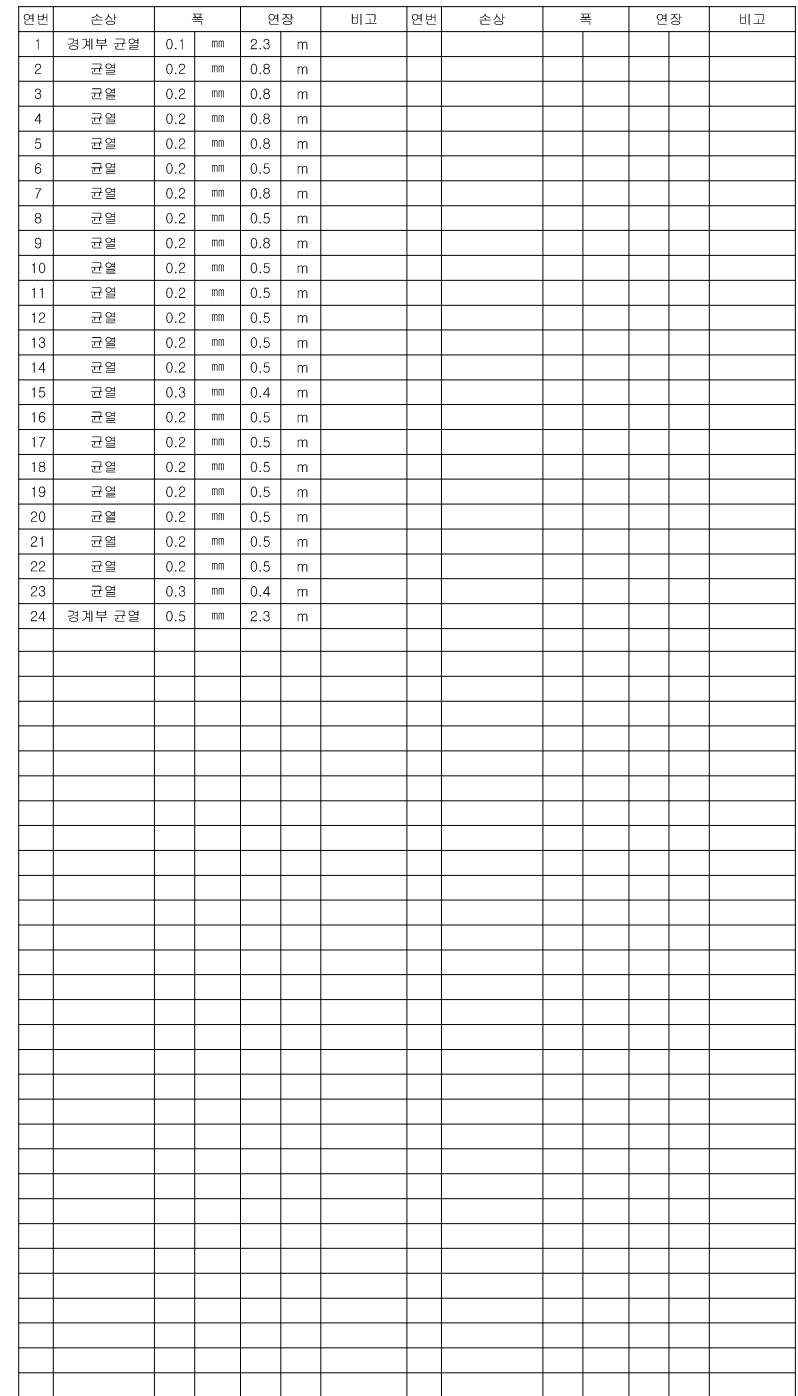


외관조사망도 번호
G69_대흥고가_토공노반_453(141k680~141k690)

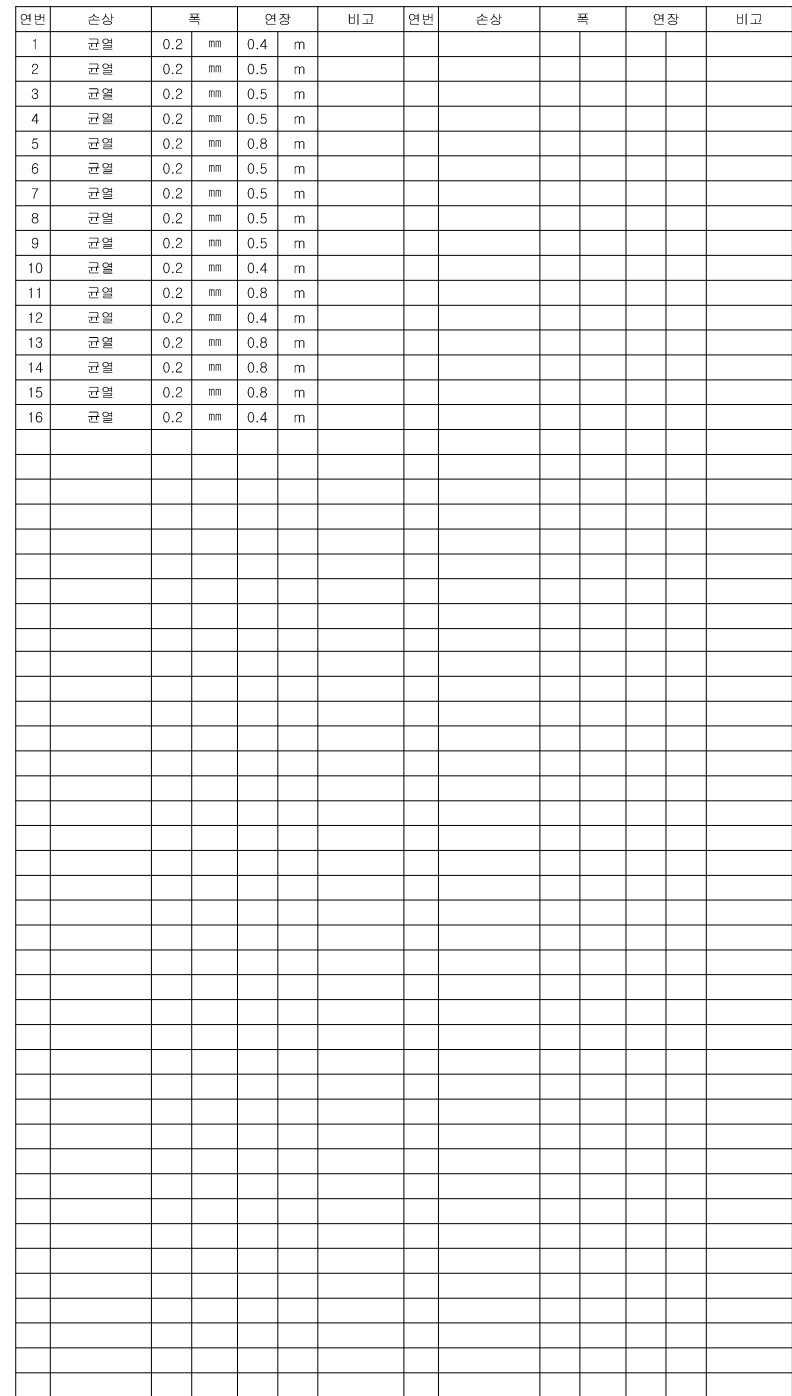


G69_대흥고가_토공노반_454(141k690~141k700)

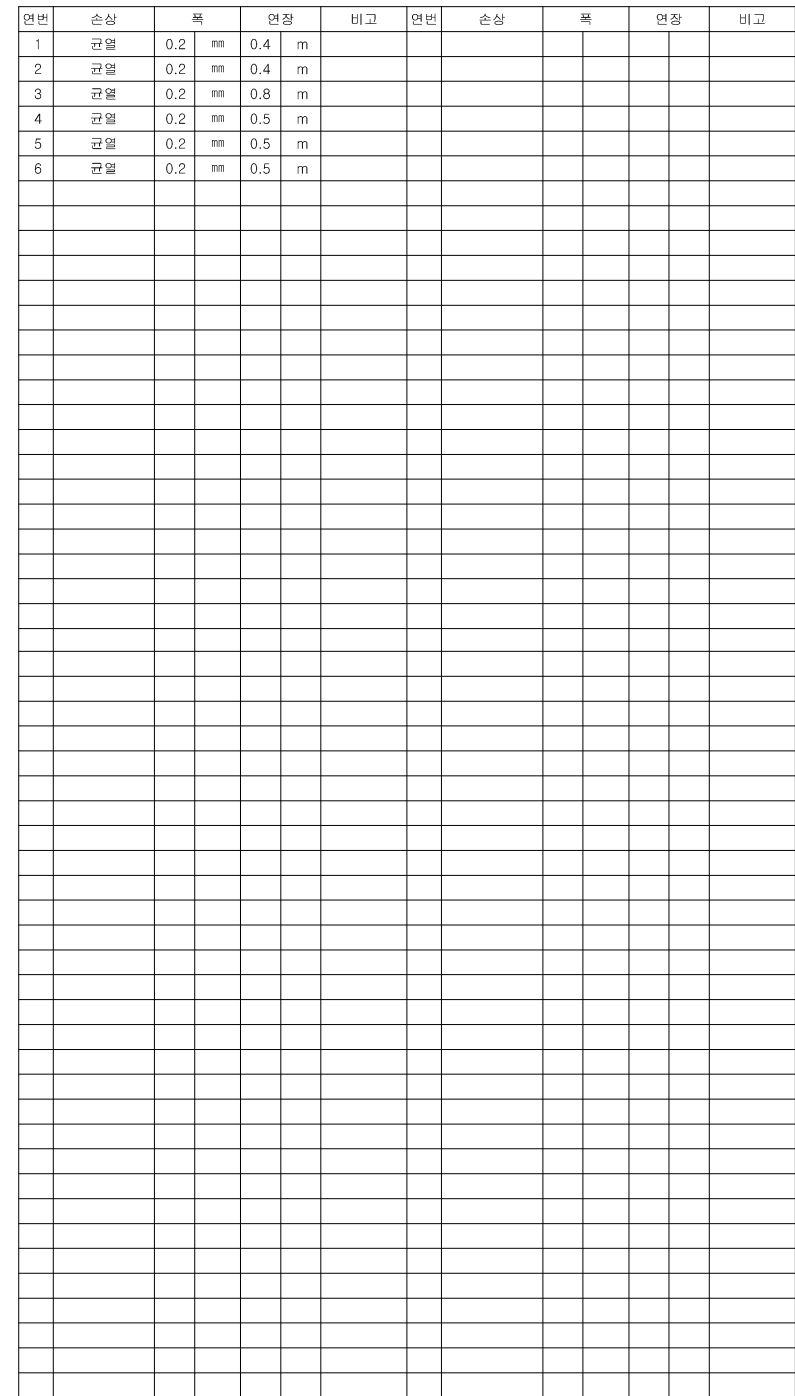


G69_대흥고가_토공노반_455(141k700~141k710)

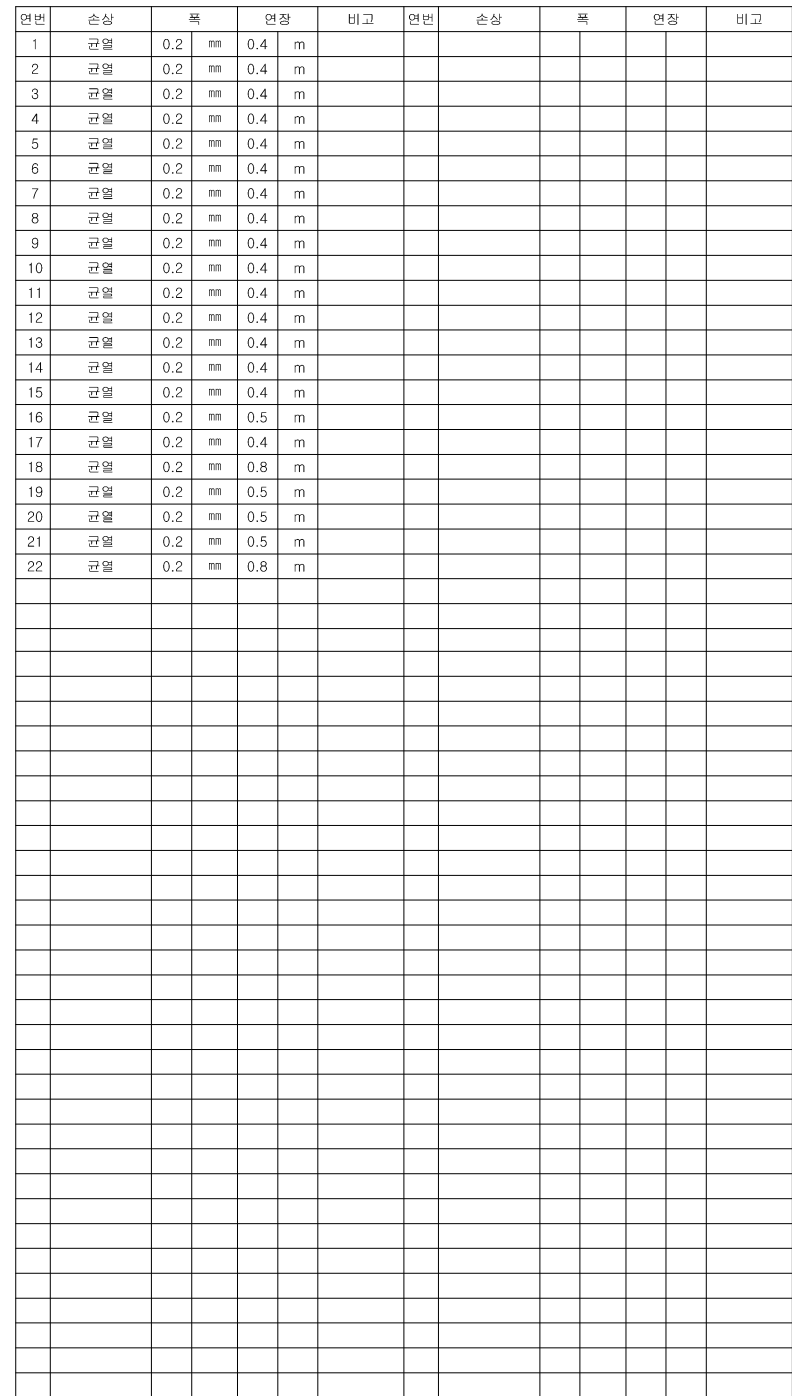


외관조사망도 번호
G69_대흥고가_토공노반_456(141k710~141k720)

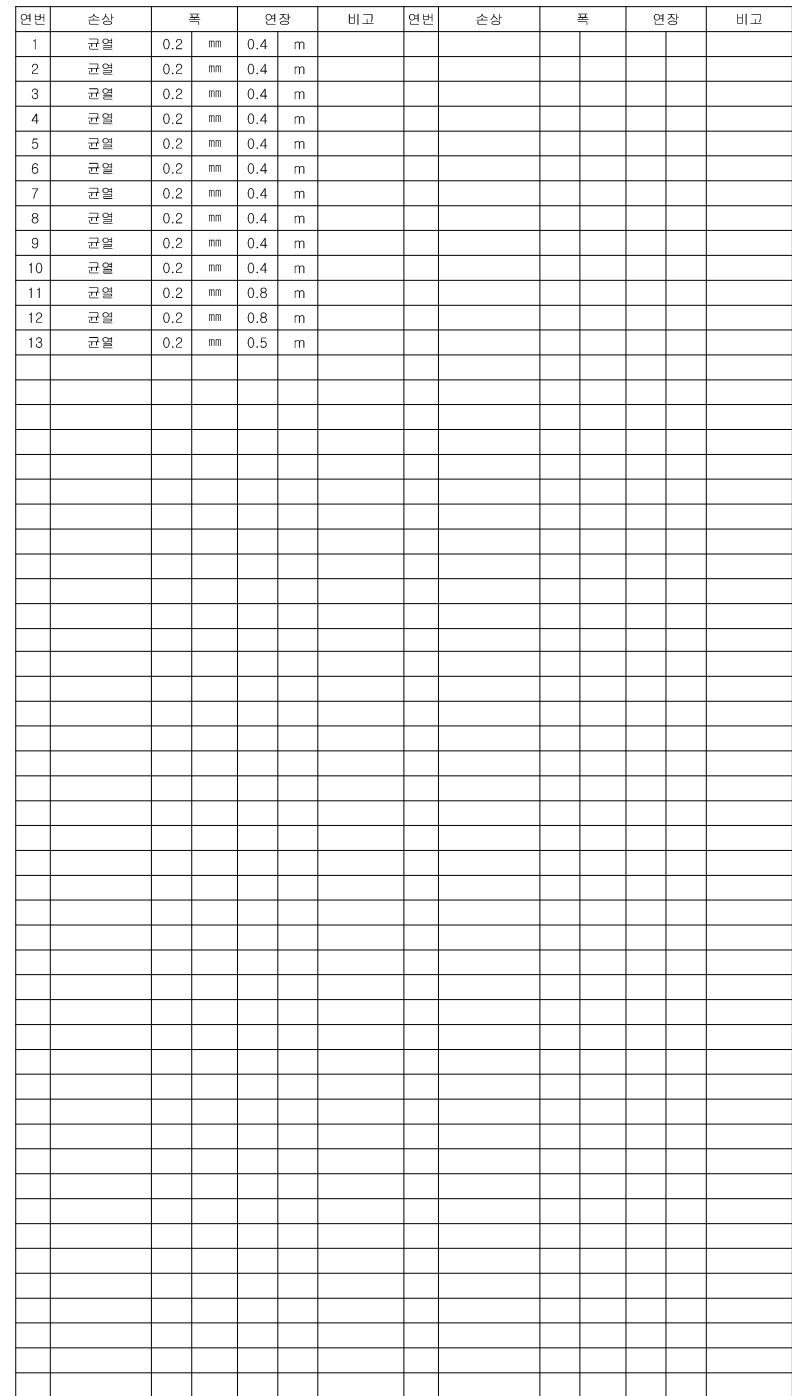


G69_대흥고가_토공노반_457(141k710~141k720)

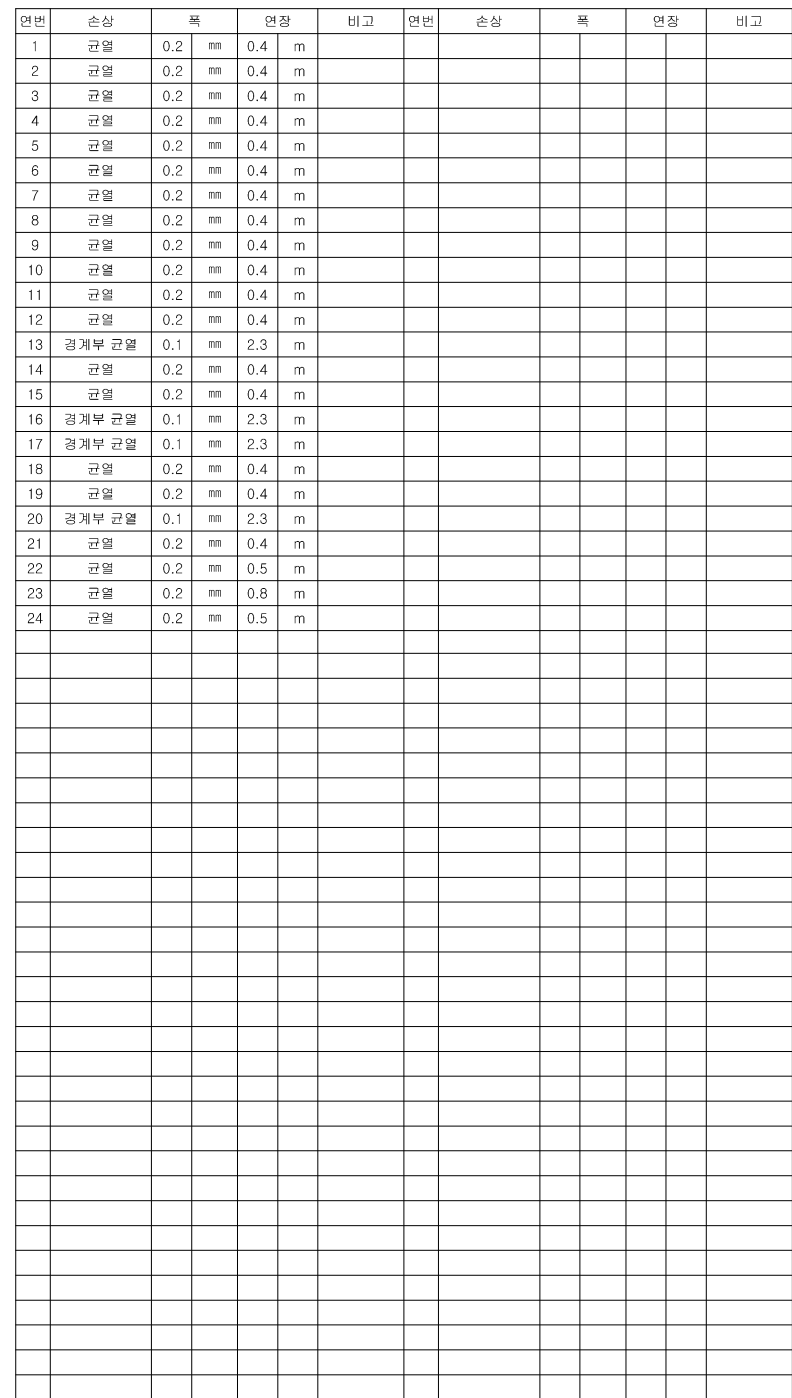


G69_대흥고가_토공노반_458(141k730~141k740)

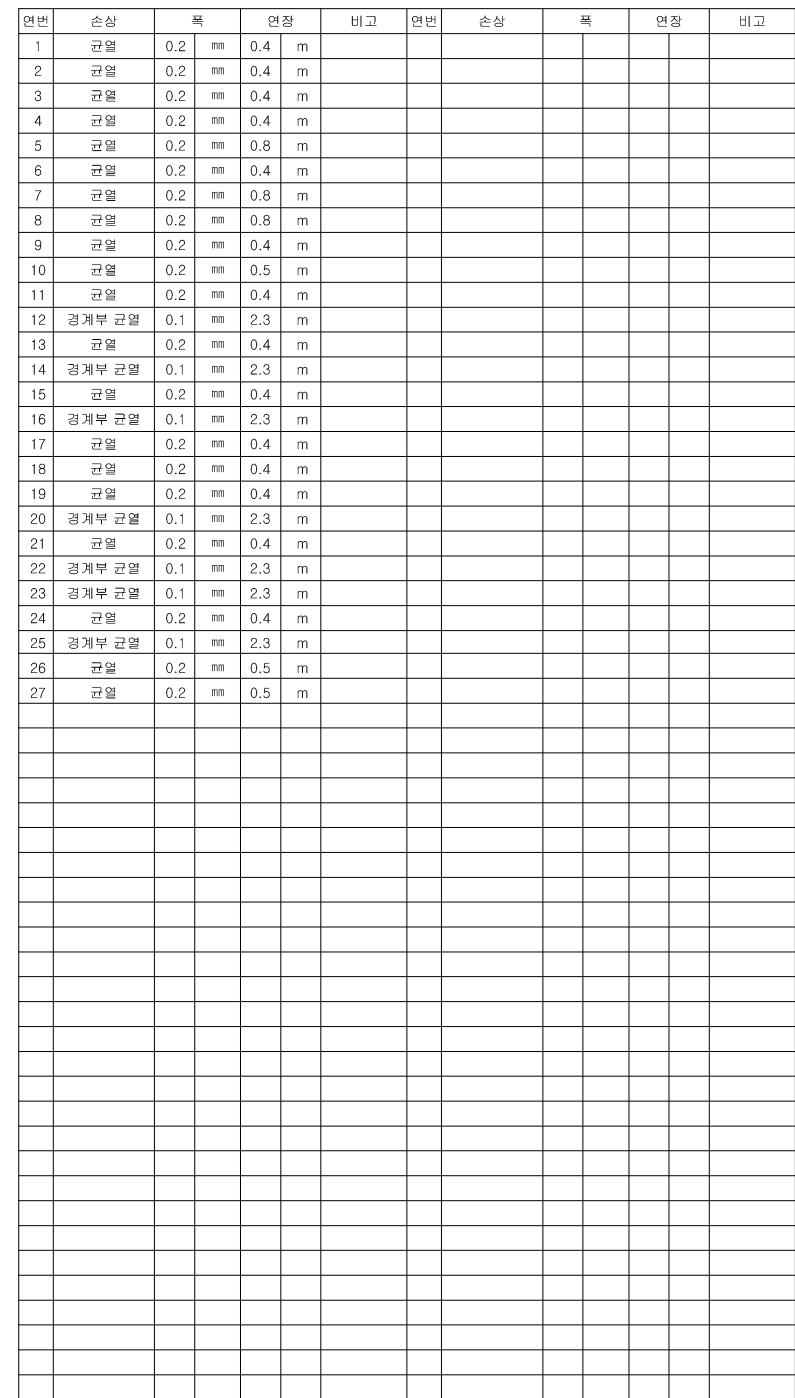


G69_대흥고가_토공노반_459(141k740~141k750)

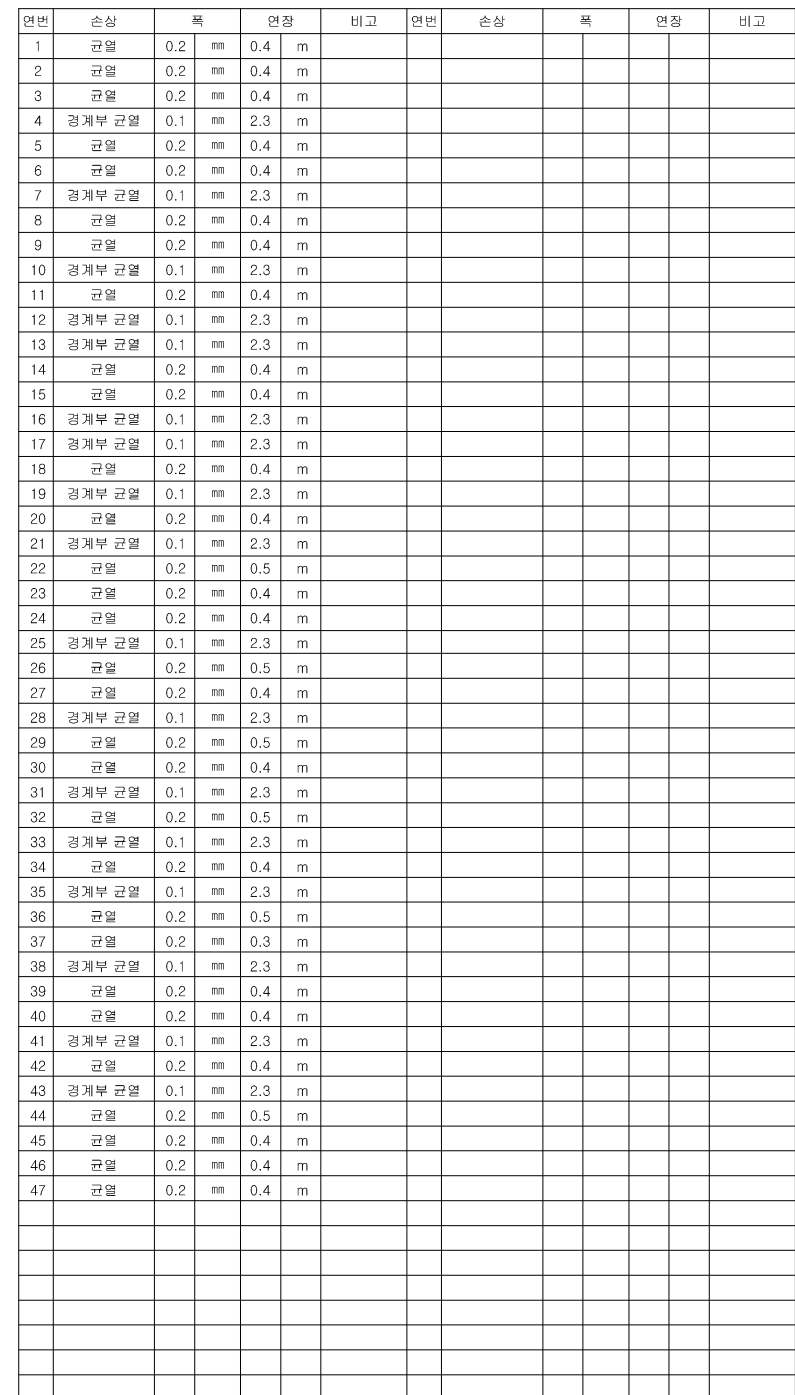

G69_대흥고가_토공노반_460(141k750~141k760)

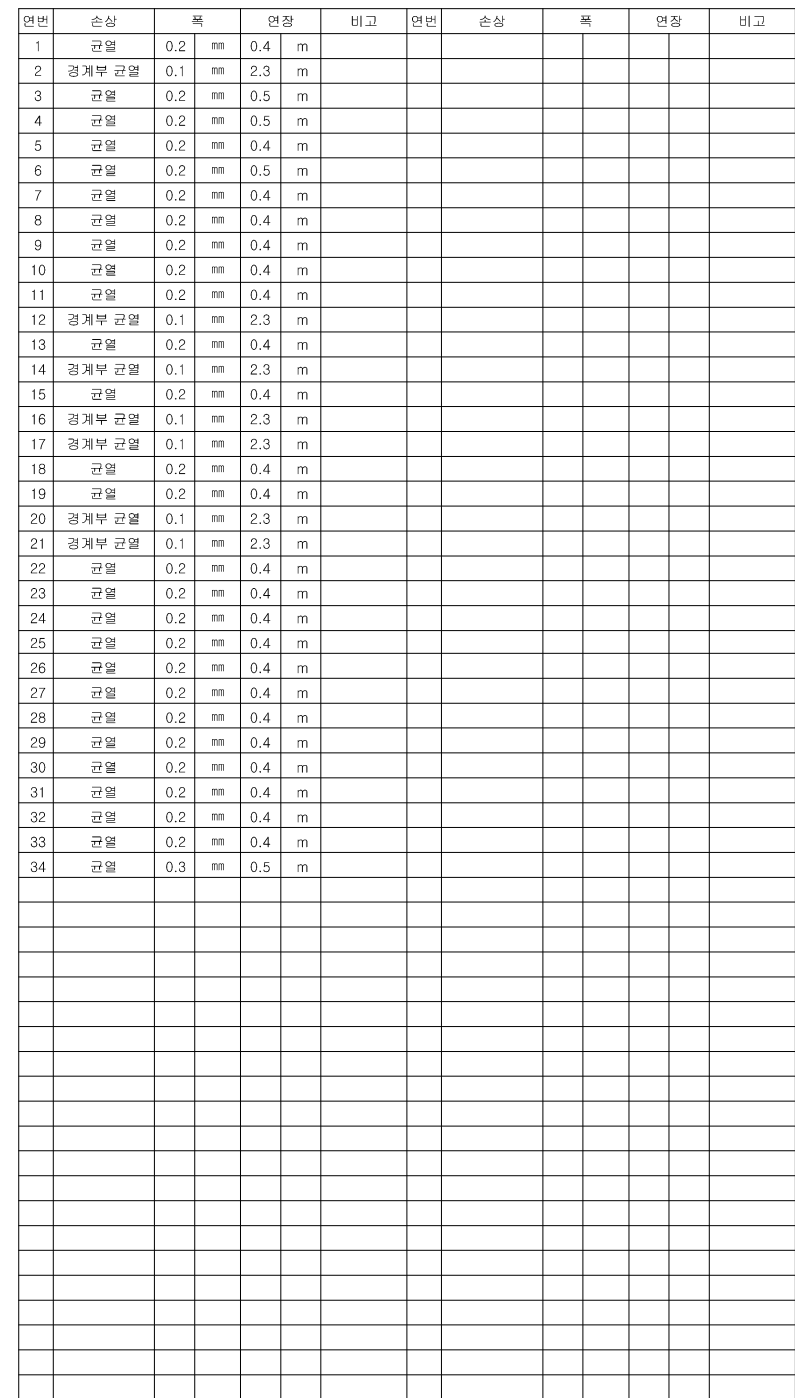

G69_대흥고가_토공노반_461(141k760~141k770)

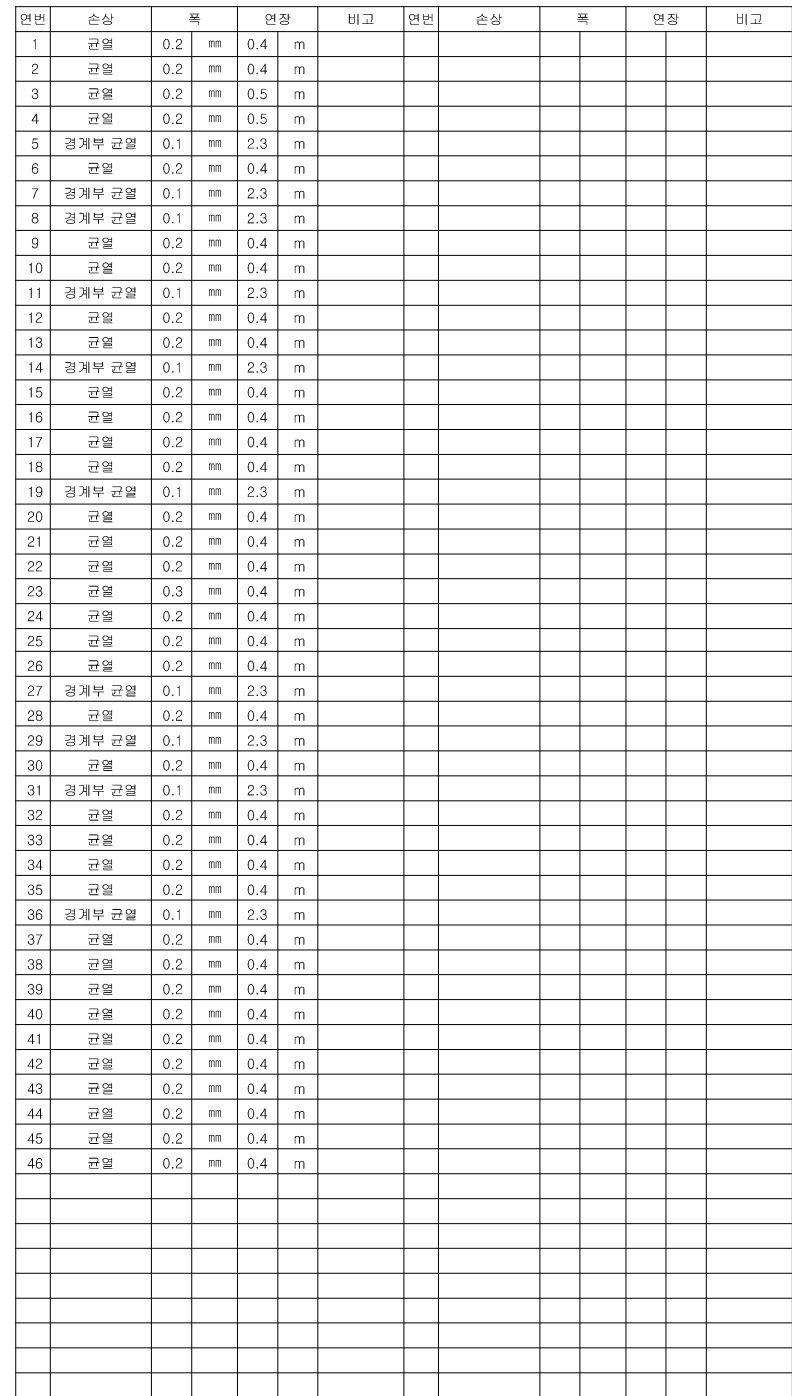

외관조사망도 번호
G69_대흥고가_토공노반_462(141k770~141k776)

