
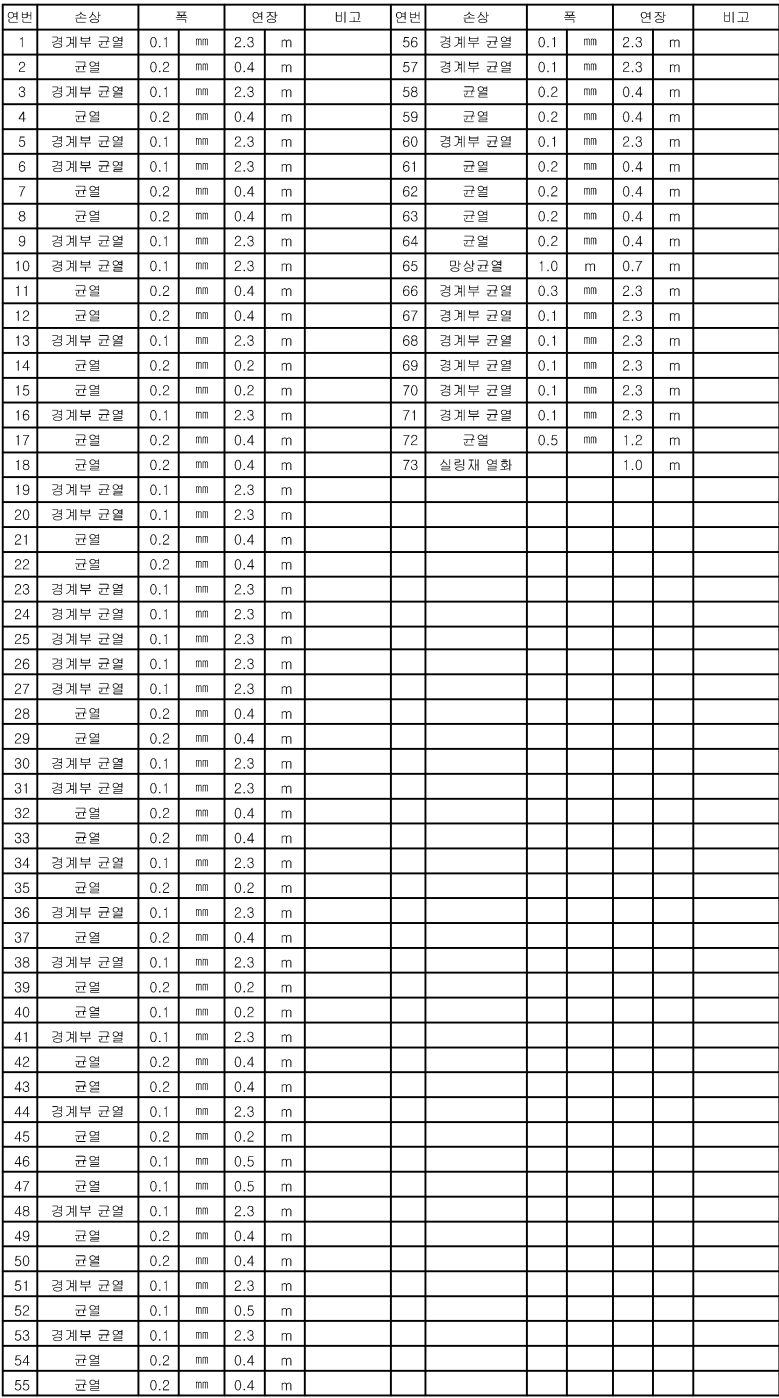


60. G96_신흥고가_토공노반


점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	11.8 ~ 21.6℃

G96_신룡고가_토공노반_1(172.829~172.839km, L=10m)




시행사	용역명	용역사	과업장		단	종	구분	
			과업책임자	장 책임자			구분	종
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 윤석기	구	종	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리
							0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열
							0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손
							1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태

외관조사망도 번호
G96_신룡고가_토공노반_2(172.839~172.849km, L=10m)

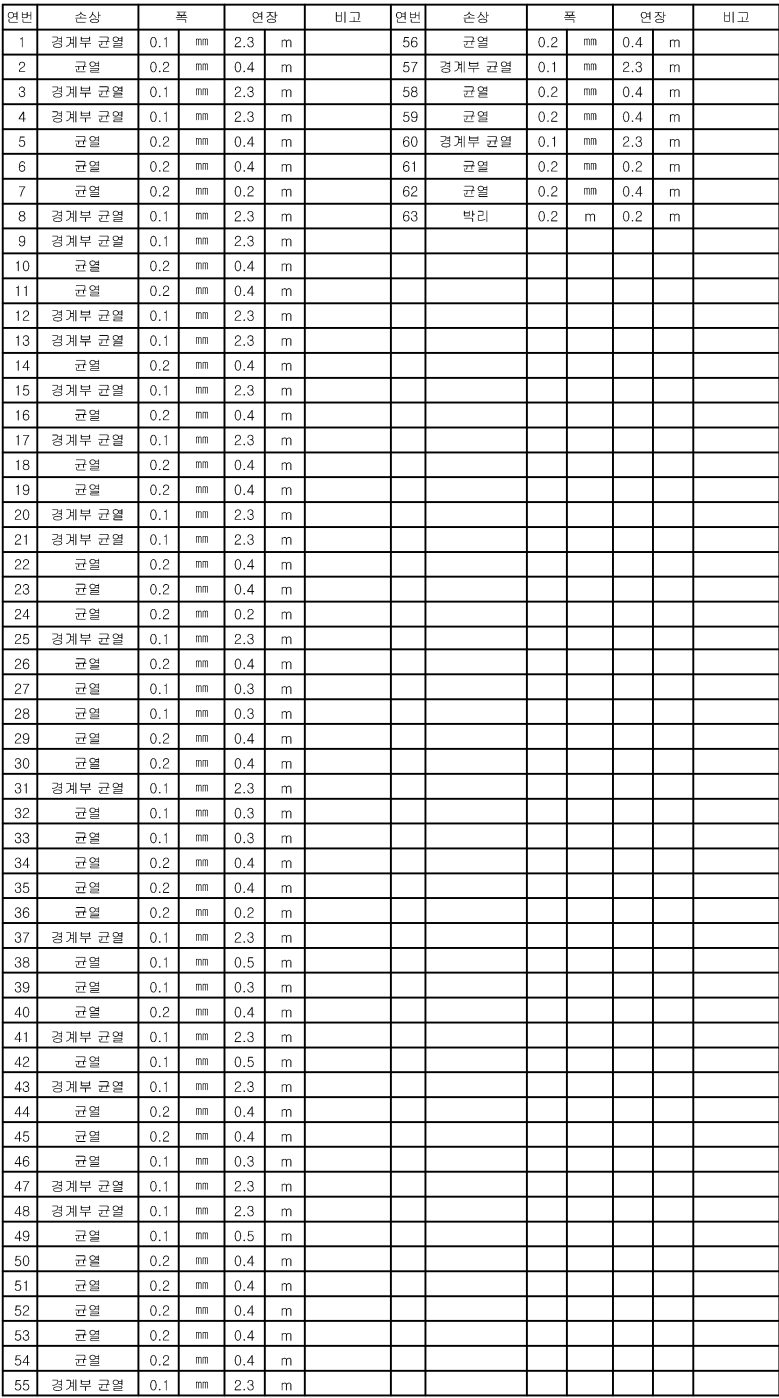


시행사	용역명	용역사	과업참여자		단	종	구분				
			과업책임자	분야별책임자			구분	구분			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 윤석기	단	종	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G96_신룡고가_토공노반_3(172.849~172.859km, L=10m)

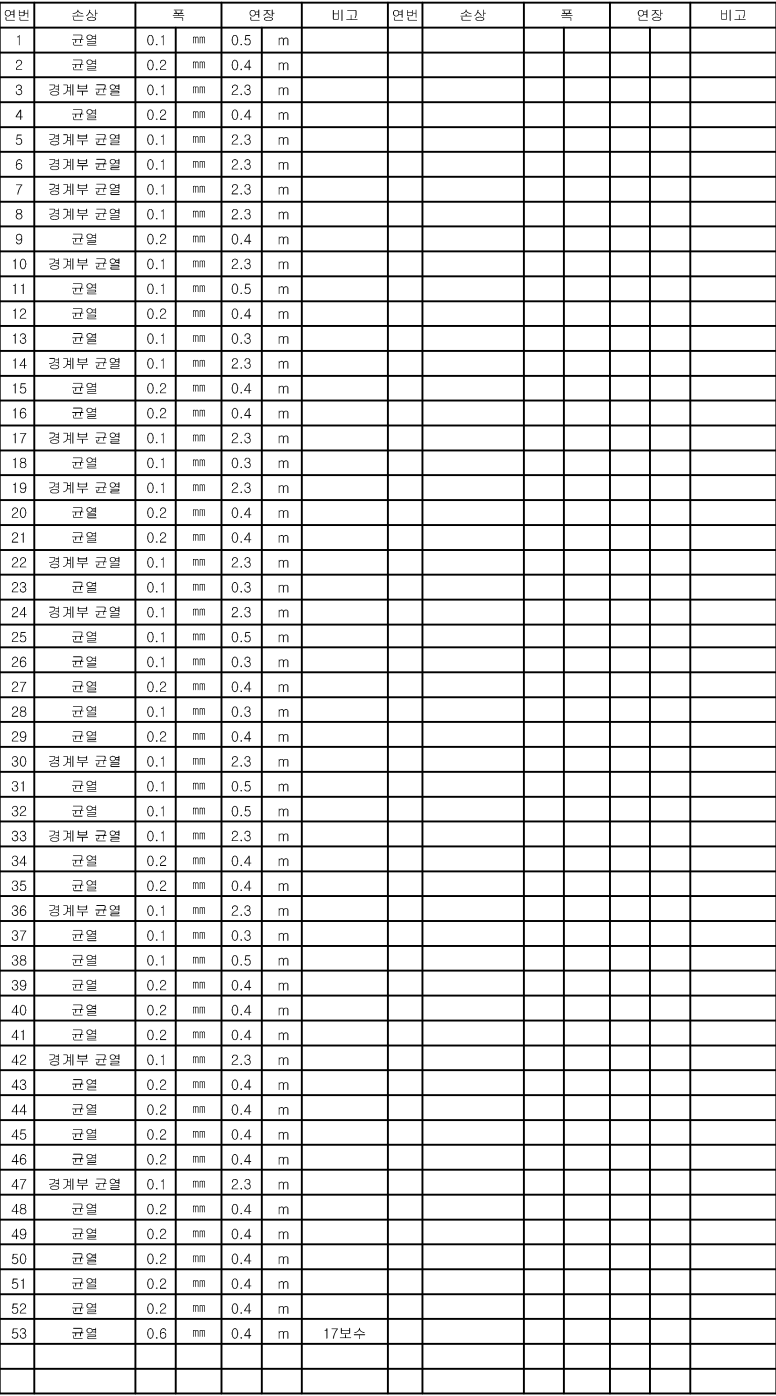


호남고속선 신룡고가_토공노반_4(172.859~172.869km, L=10m)

외관조사망도 번호
G96_신룡고가_토공노반_4(172.859~172.869km, L=10m)

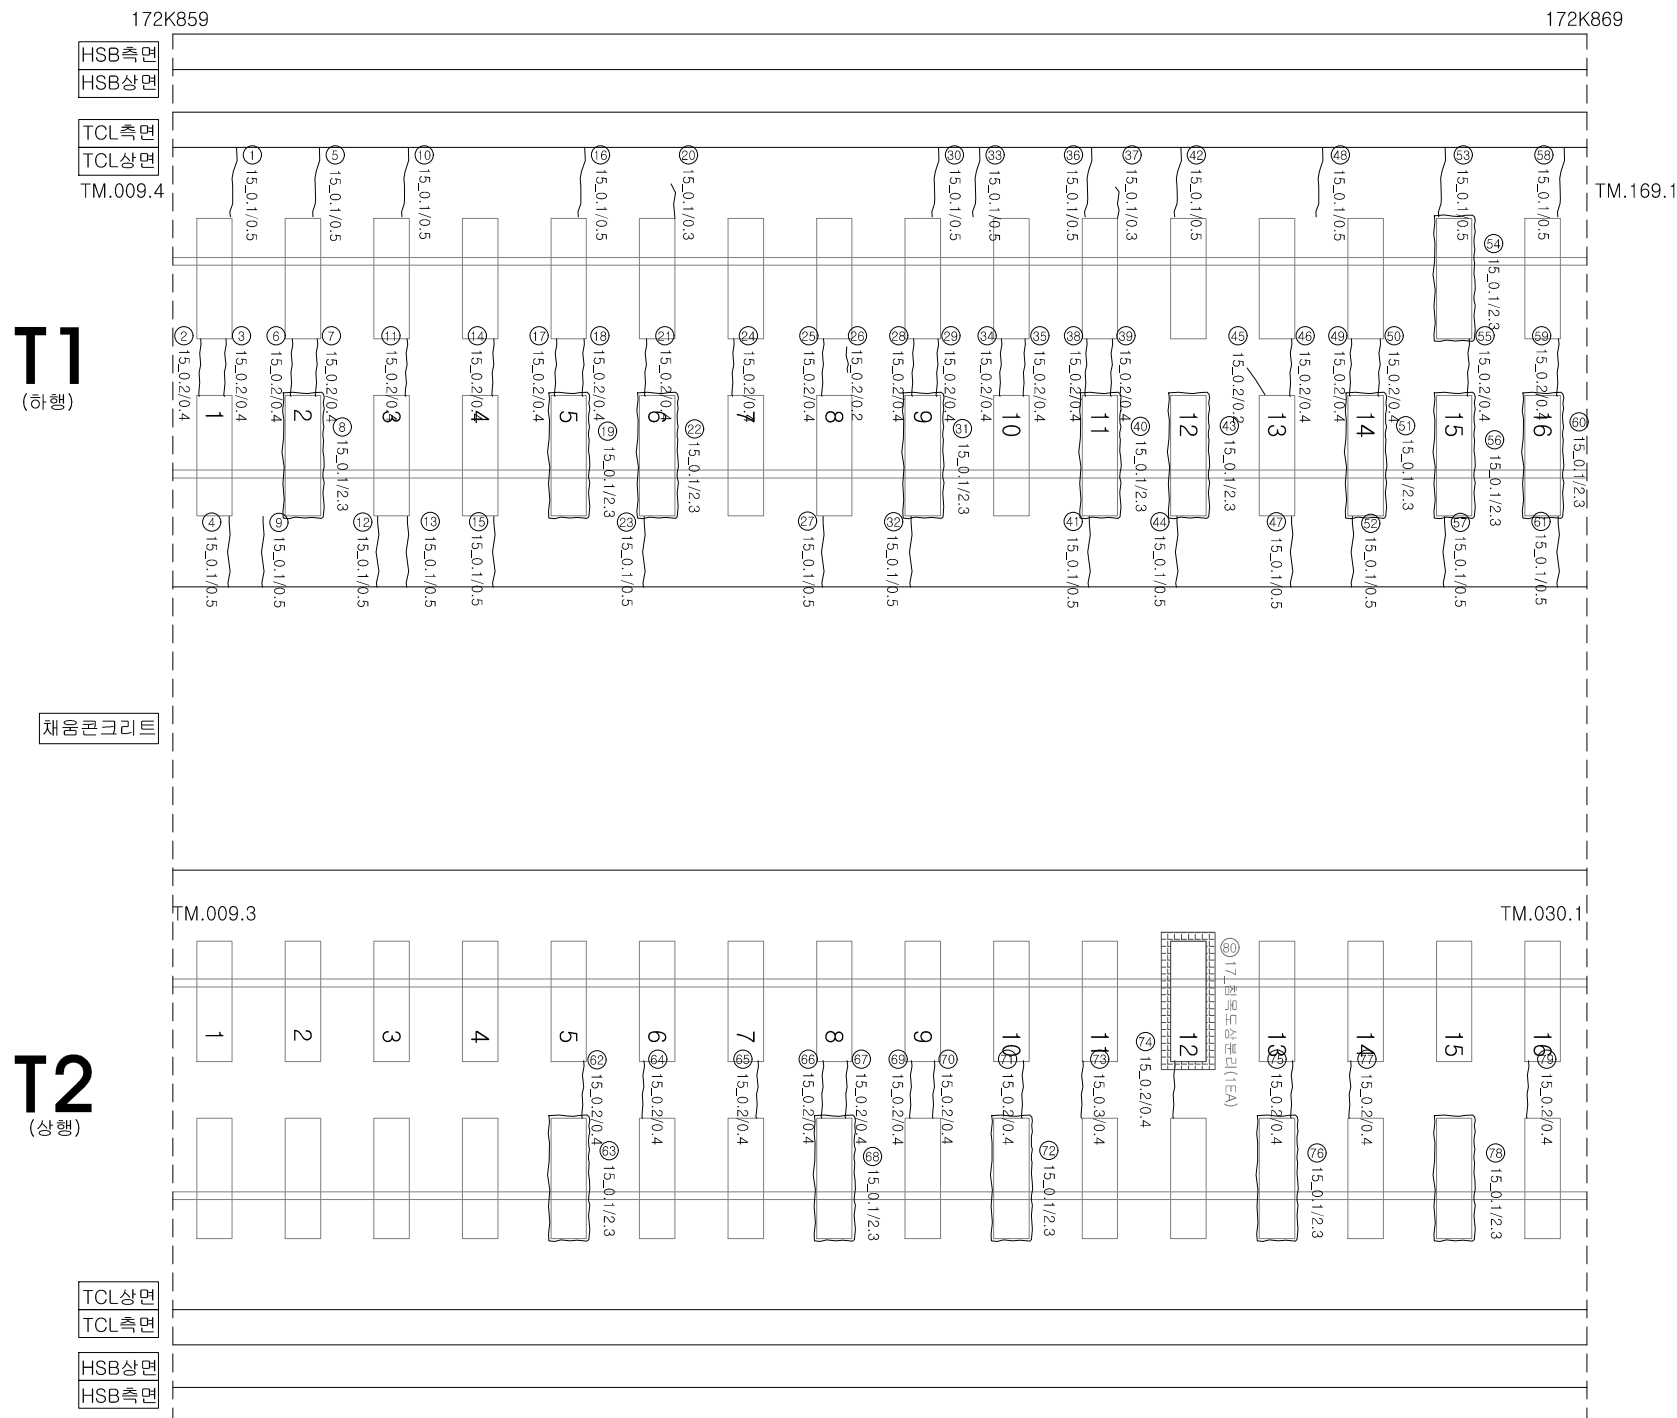

연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	균열	0.1	mm	0.5 m	56	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m
2	균열	0.2	mm	0.4 m	57	균열	0.1	mm	0.5 m
3	균열	0.2	mm	0.4 m	58	균열	0.1	mm	0.5 m
4	균열	0.1	mm	0.5 m	59	균열	0.2	mm	0.4 m
5	균열	0.1	mm	0.5 m	60	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m
6	균열	0.2	mm	0.4 m	61	균열	0.1	mm	0.5 m
7	균열	0.2	mm	0.4 m	62	균열	0.2	mm	0.4 m
8	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m	63	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m
9	균열	0.1	mm	0.5 m	64	균열	0.2	mm	0.4 m
10	균열	0.1	mm	0.5 m	65	균열	0.2	mm	0.4 m
11	균열	0.2	mm	0.4 m	66	균열	0.2	mm	0.4 m
12	균열	0.1	mm	0.5 m	67	균열	0.2	mm	0.4 m
13	균열	0.1	mm	0.5 m	68	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m
14	균열	0.2	mm	0.4 m	69	균열	0.2	mm	0.4 m
15	균열	0.1	mm	0.5 m	70	균열	0.2	mm	0.4 m
16	균열	0.1	mm	0.5 m	71	균열	0.2	mm	0.4 m
17	균열	0.2	mm	0.4 m	72	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m
18	균열	0.2	mm	0.4 m	73	균열	0.3	mm	0.4 m
19	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m	74	균열	0.2	mm	0.4 m
20	균열	0.1	mm	0.3 m	75	균열	0.2	mm	0.4 m
21	균열	0.2	mm	0.4 m	76	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m
22	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m	77	균열	0.2	mm	0.4 m
23	균열	0.1	mm	0.5 m	78	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m
24	균열	0.2	mm	0.4 m	79	균열	0.2	mm	0.4 m
25	균열	0.2	mm	0.4 m	80	침목도상분리			
26	균열	0.2	mm	0.2 m					
27	균열	0.1	mm	0.5 m					
28	균열	0.2	mm	0.4 m					
29	균열	0.2	mm	0.4 m					
30	균열	0.1	mm	0.5 m					
31	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m					
32	균열	0.1	mm	0.5 m					
33	균열	0.1	mm	0.5 m					
34	균열	0.2	mm	0.4 m					
35	균열	0.2	mm	0.4 m					
36	균열	0.1	mm	0.5 m					
37	균열	0.1	mm	0.3 m					
38	균열	0.2	mm	0.4 m					
39	균열	0.2	mm	0.4 m					
40	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m					
41	균열	0.1	mm	0.5 m					
42	균열	0.1	mm	0.5 m					
43	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m					
44	균열	0.1	mm	0.5 m					
45	균열	0.2	mm	0.2 m					
46	균열	0.2	mm	0.4 m					
47	균열	0.1	mm	0.5 m					
48	균열	0.1	mm	0.5 m					
49	균열	0.2	mm	0.4 m					
50	균열	0.2	mm	0.4 m					
51	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m					
52	균열	0.1	mm	0.5 m					
53	균열	0.1	mm	0.5 m					
54	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m					
55	균열	0.2	mm	0.4 m					


외관조사망도 번호
G96_신룡고가_토공노반_5(172.869~172.879km, L=10m)

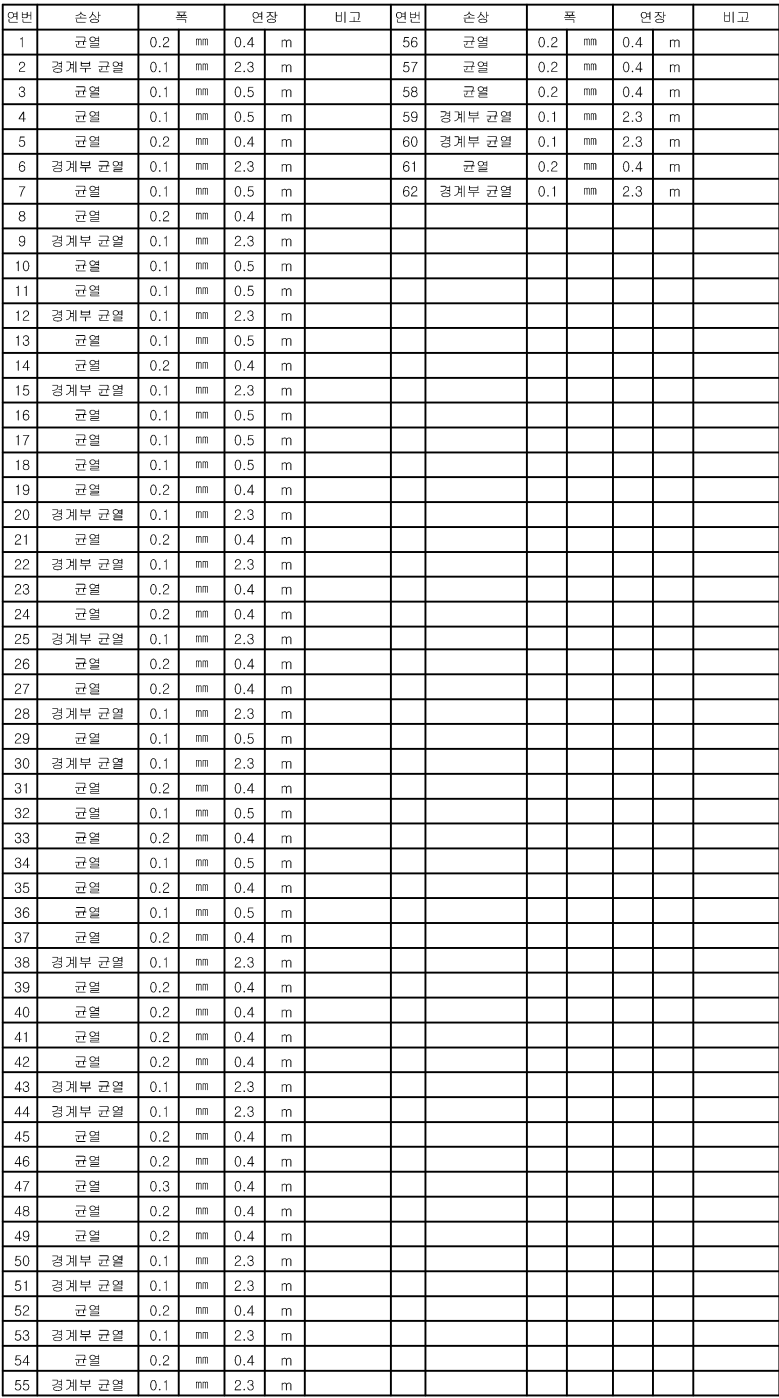

시행사	용역명	용역사	과업참여자				0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	(참목도상분리)		재료분리	
			공업책임자	분야별 책임자							
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 윤석기	단 평		0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

호남고속선 신룡고가_토공노반_6(172.879~172.889km, L=10m)


외관조사망도 번호
G96_신룡고가_토공노반_6(172.879~172.889km, L=10m)

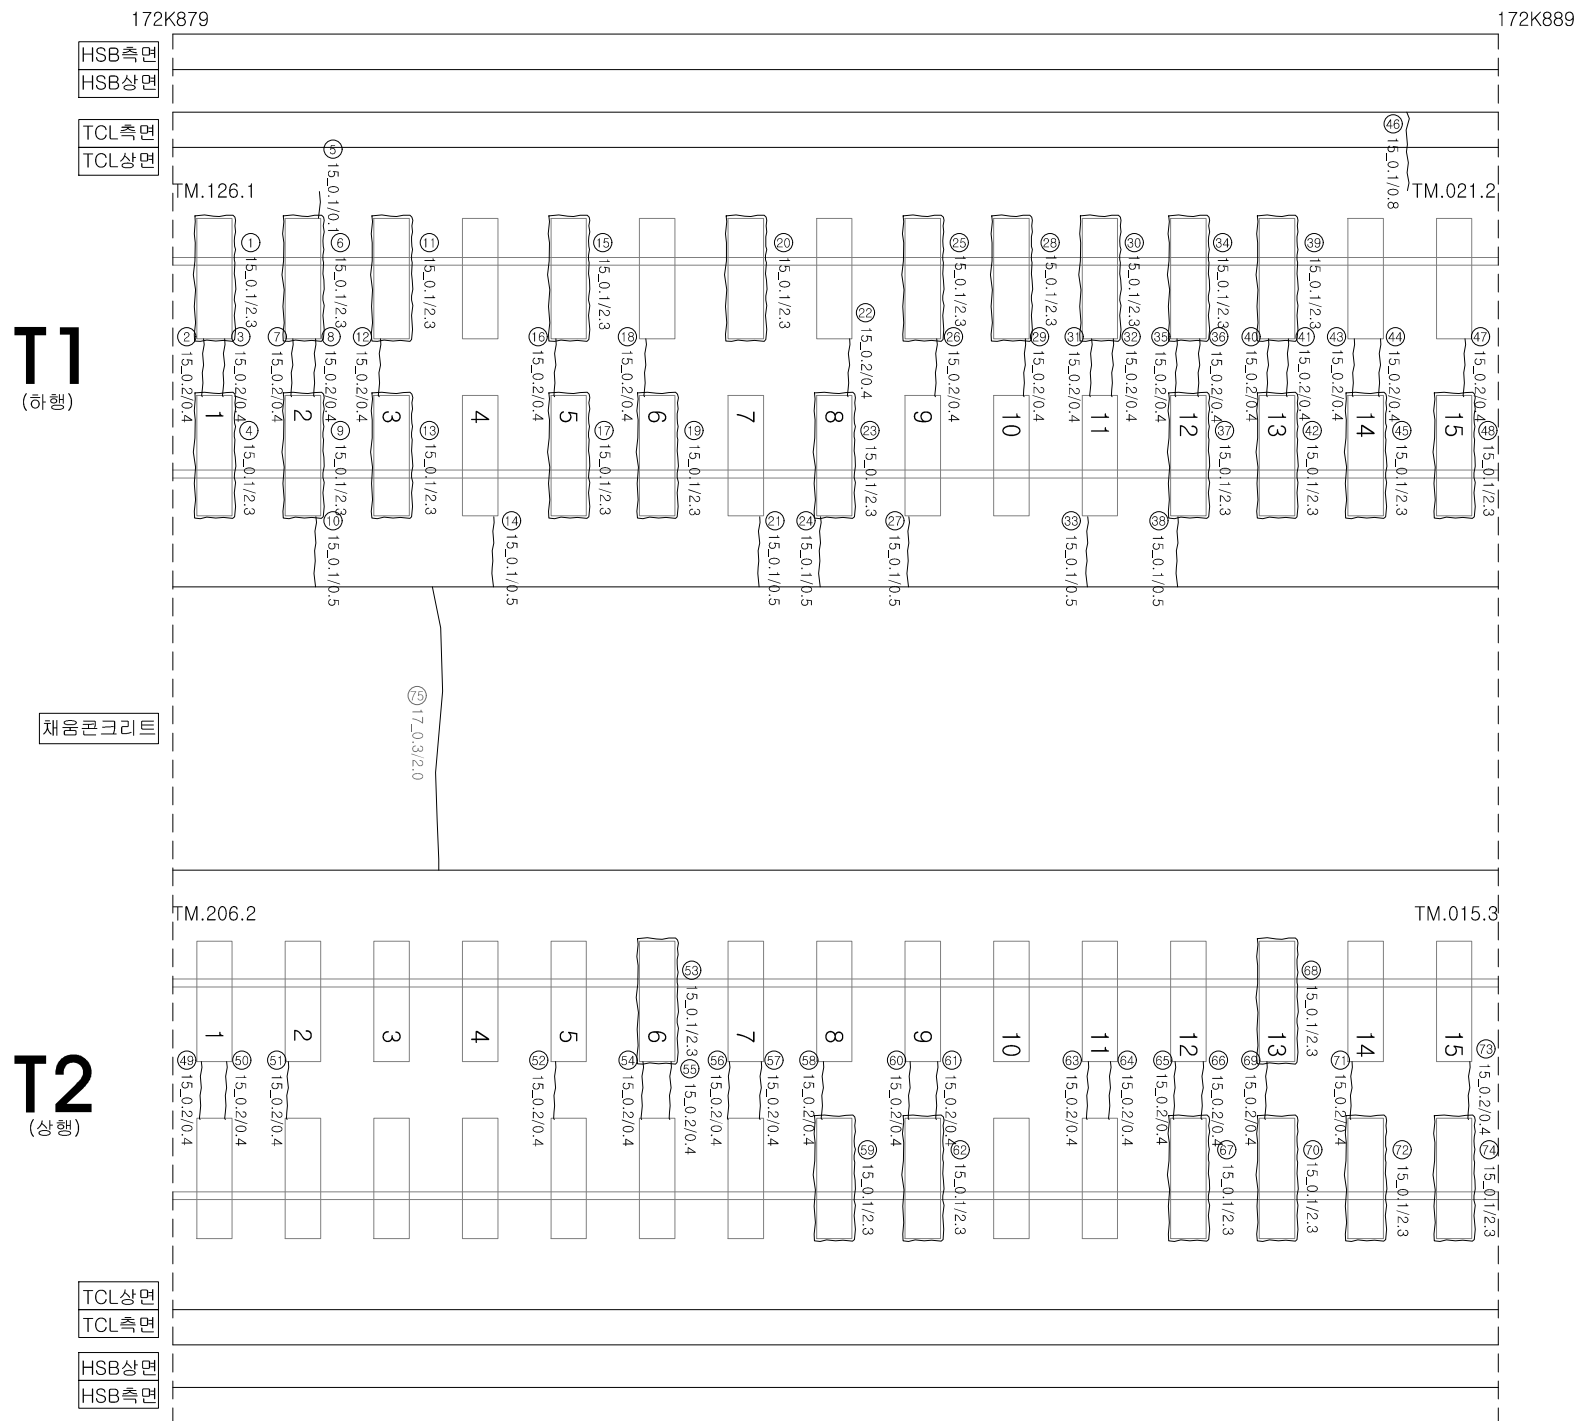

연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고	
1	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m		56	균열	0.2	mm	0.4 m
2	균열	0.2	mm	0.4 m		57	균열	0.2	mm	0.4 m
3	균열	0.2	mm	0.4 m		58	균열	0.2	mm	0.4 m
4	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m		59	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m
5	균열	0.1	mm	0.1 m		60	균열	0.2	mm	0.4 m
6	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m		61	균열	0.2	mm	0.4 m
7	균열	0.2	mm	0.4 m		62	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m
8	균열	0.2	mm	0.4 m		63	균열	0.2	mm	0.4 m
9	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m		64	균열	0.2	mm	0.4 m
10	균열	0.1	mm	0.5 m		65	균열	0.2	mm	0.4 m
11	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m		66	균열	0.2	mm	0.4 m
12	균열	0.2	mm	0.4 m		67	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m
13	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m		68	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m
14	균열	0.1	mm	0.5 m		69	균열	0.2	mm	0.4 m
15	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m		70	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m
16	균열	0.2	mm	0.4 m		71	균열	0.2	mm	0.4 m
17	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m		72	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m
18	균열	0.2	mm	0.4 m		73	균열	0.2	mm	0.4 m
19	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m		74	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m
20	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m		75	균열	0.3	mm	2.0 m
21	균열	0.1	mm	0.5 m						
22	균열	0.2	mm	0.4 m						
23	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m						
24	균열	0.1	mm	0.5 m						
25	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m						
26	균열	0.2	mm	0.4 m						
27	균열	0.1	mm	0.5 m						
28	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m						
29	균열	0.2	mm	0.4 m						
30	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m						
31	균열	0.2	mm	0.4 m						
32	균열	0.2	mm	0.4 m						
33	균열	0.1	mm	0.5 m						
34	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m						
35	균열	0.2	mm	0.4 m						
36	균열	0.2	mm	0.4 m						
37	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m						
38	균열	0.1	mm	0.5 m						
39	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m						
40	균열	0.2	mm	0.4 m						
41	균열	0.2	mm	0.4 m						
42	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m						
43	균열	0.2	mm	0.4 m						
44	균열	0.2	mm	0.4 m						
45	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m						
46	균열	0.1	mm	0.8 m						
47	균열	0.2	mm	0.4 m						
48	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m						
49	균열	0.2	mm	0.4 m						
50	균열	0.2	mm	0.4 m						
51	균열	0.2	mm	0.4 m						
52	균열	0.2	mm	0.4 m						
53	경계부 균열	0.1	mm	2.3 m						
54	균열	0.2	mm	0.4 m						
55	균열	0.2	mm	0.4 m						

호남고속선 신룡고가_토공노반_7(172.889~172.899km, L=10m)


외관조사망도 번호
G96_신룡고가_토공노반_7(172.889~172.899km, L=10m)

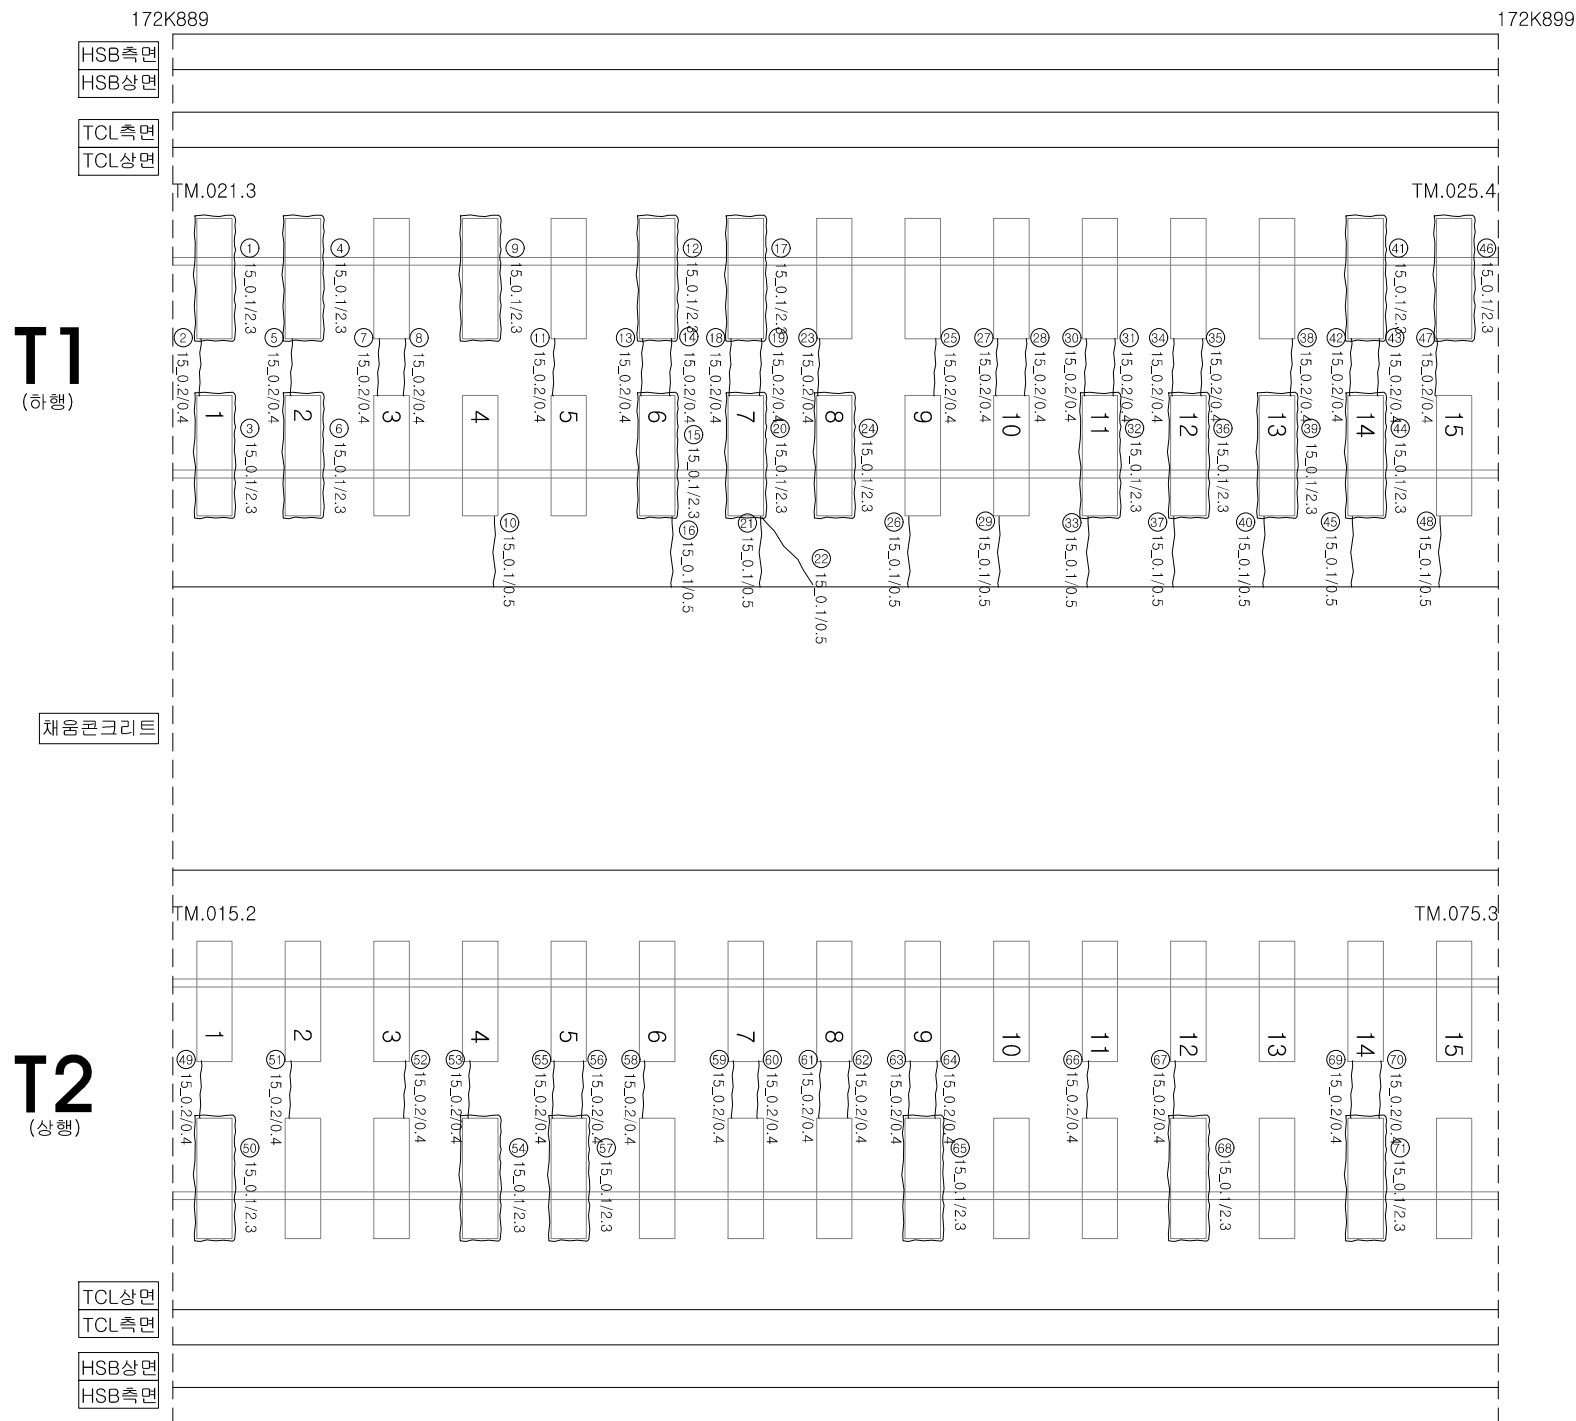

연번	손상		폭		연장		비고	연번	손상		폭		연장		비고
1	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m			56	균열	0.2	mm	0.4	m		
2	균열	0.2	mm	0.4	m			57	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		
3	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m			58	균열	0.2	mm	0.4	m		
4	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m			59	균열	0.2	mm	0.4	m		
5	균열	0.2	mm	0.4	m			60	균열	0.2	mm	0.4	m		
6	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m			61	균열	0.2	mm	0.4	m		
7	균열	0.2	mm	0.4	m			62	균열	0.2	mm	0.4	m		
8	균열	0.2	mm	0.4	m			63	균열	0.2	mm	0.4	m		
9	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m			64	균열	0.2	mm	0.4	m		
10	균열	0.1	mm	0.5	m			65	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		
11	균열	0.2	mm	0.4	m			66	균열	0.2	mm	0.4	m		
12	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m			67	균열	0.2	mm	0.4	m		
13	균열	0.2	mm	0.4	m			68	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		
14	균열	0.2	mm	0.4	m			69	균열	0.2	mm	0.4	m		
15	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m			70	균열	0.2	mm	0.4	m		
16	균열	0.1	mm	0.5	m			71	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		
17	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
18	균열	0.2	mm	0.4	m										
19	균열	0.2	mm	0.4	m										
20	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
21	균열	0.1	mm	0.5	m										
22	균열	0.1	mm	0.5	m										
23	균열	0.2	mm	0.4	m										
24	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
25	균열	0.2	mm	0.4	m										
26	균열	0.1	mm	0.5	m										
27	균열	0.2	mm	0.4	m										
28	균열	0.2	mm	0.4	m										
29	균열	0.1	mm	0.5	m										
30	균열	0.2	mm	0.4	m										
31	균열	0.2	mm	0.4	m										
32	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
33	균열	0.1	mm	0.5	m										
34	균열	0.2	mm	0.4	m										
35	균열	0.2	mm	0.4	m										
36	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
37	균열	0.1	mm	0.5	m										
38	균열	0.2	mm	0.4	m										
39	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
40	균열	0.1	mm	0.5	m										
41	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
42	균열	0.2	mm	0.4	m										
43	균열	0.2	mm	0.4	m										
44	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
45	균열	0.1	mm	0.5	m										
46	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
47	균열	0.2	mm	0.4	m										
48	균열	0.1	mm	0.5	m										
49	균열	0.2	mm	0.4	m										
50	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
51	균열	0.2	mm	0.4	m										
52	균열	0.2	mm	0.4	m										
53	균열	0.2	mm	0.4	m										
54	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
55	균열	0.2	mm	0.4	m										


호남고속선 신룡고가_토공노반_8(172.899~172.909km, L=10m)

외관조사망도 번호
G96_신룡고가_토공노반_8(172.899~172.909km, L=10m)

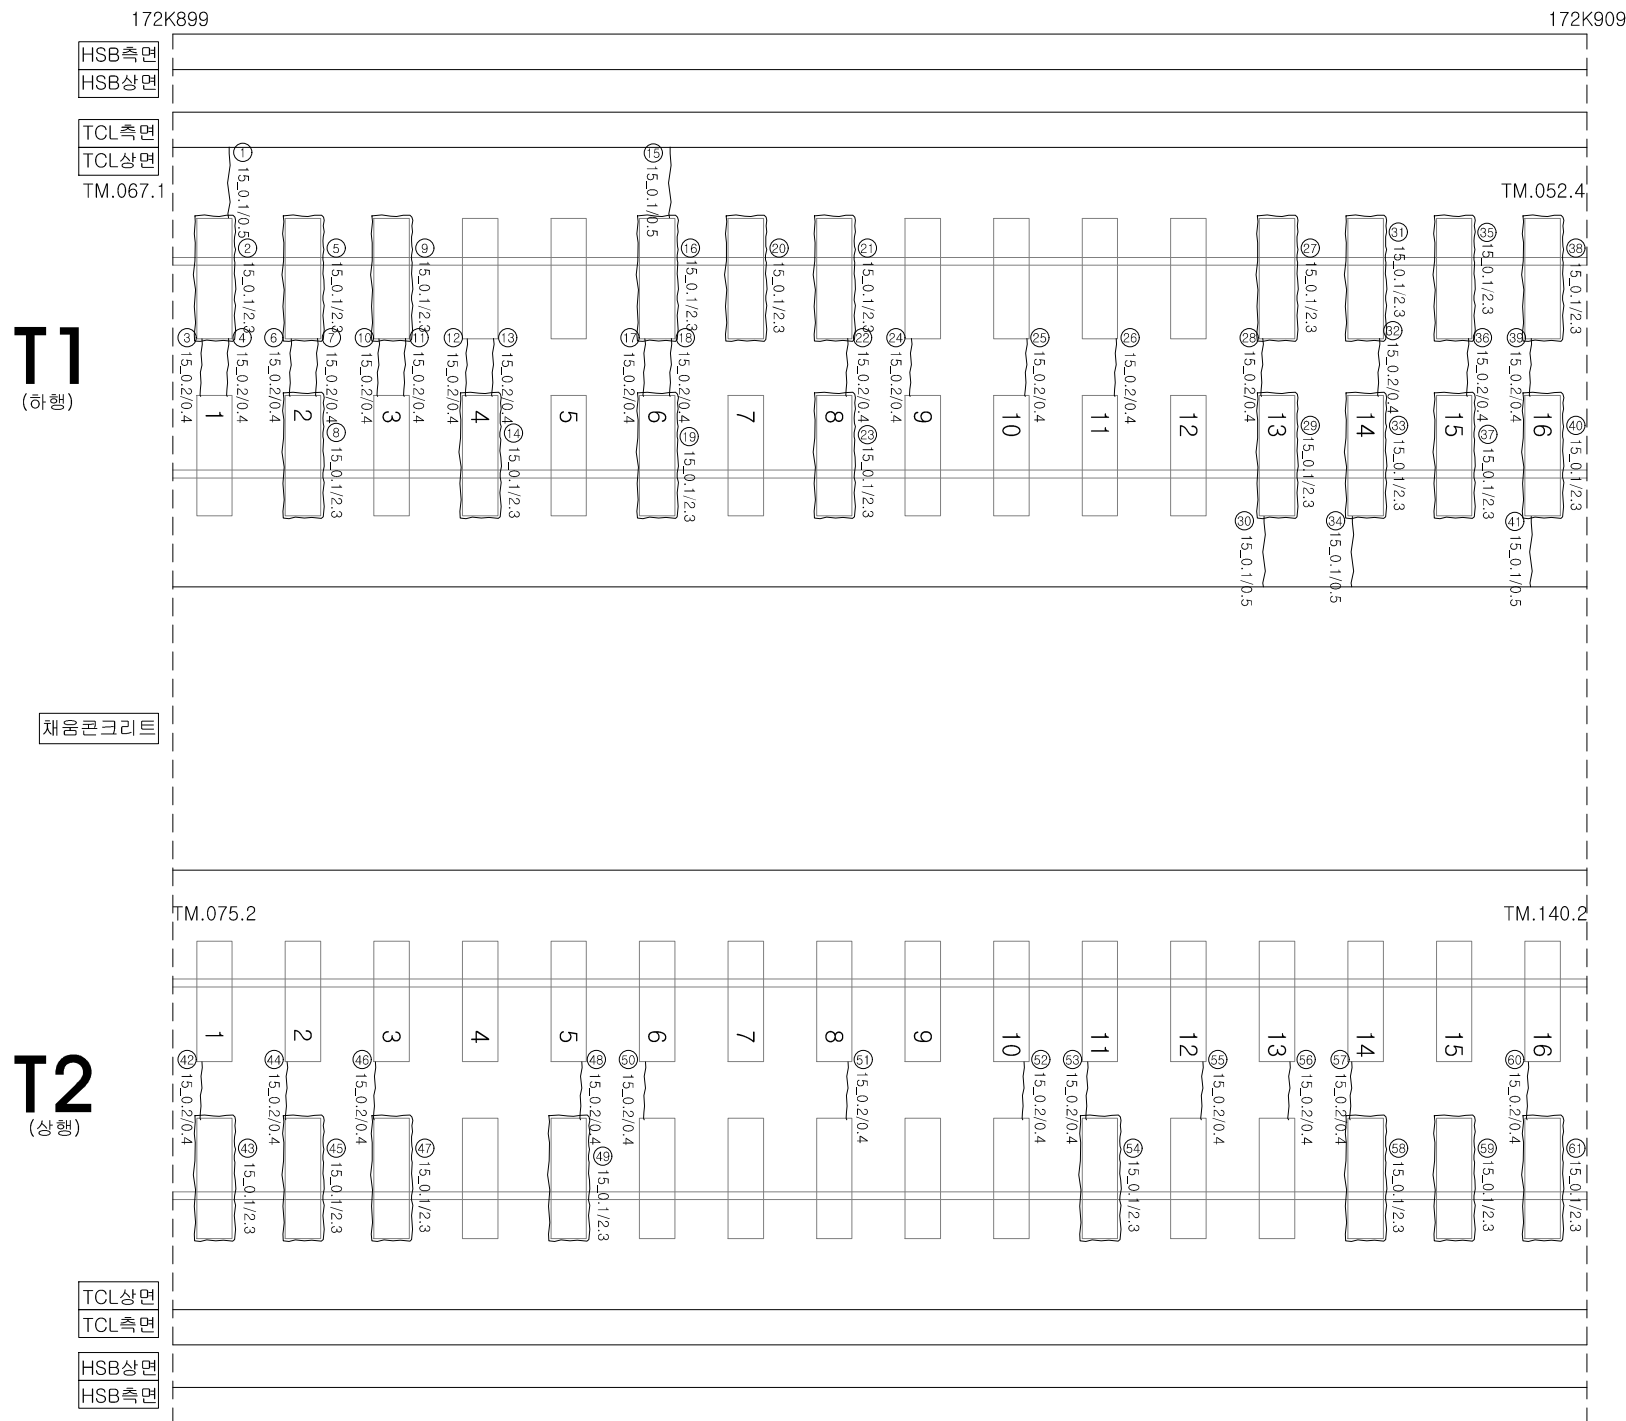


연번	손상		폭		연장		비고	연번	손상		폭		연장		비고
1	균열	0.1	mm	0.5	m			56	균열	0.2	mm	0.4	m		
2	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m			57	균열	0.2	mm	0.4	m		
3	균열	0.2	mm	0.4	m			58	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		
4	균열	0.2	mm	0.4	m			59	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		
5	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m			60	균열	0.2	mm	0.4	m		
6	균열	0.2	mm	0.4	m			61	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		
7	균열	0.2	mm	0.4	m										
8	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
9	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
10	균열	0.2	mm	0.4	m										
11	균열	0.2	mm	0.4	m										
12	균열	0.2	mm	0.4	m										
13	균열	0.2	mm	0.4	m										
14	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
15	균열	0.1	mm	0.5	m										
16	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
17	균열	0.2	mm	0.4	m										
18	균열	0.2	mm	0.4	m										
19	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
20	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
21	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
22	균열	0.2	mm	0.4	m										
23	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
24	균열	0.2	mm	0.4	m										
25	균열	0.2	mm	0.4	m										
26	균열	0.2	mm	0.4	m										
27	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
28	균열	0.2	mm	0.4	m										
29	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
30	균열	0.1	mm	0.5	m										
31	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
32	균열	0.2	mm	0.4	m										
33	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
34	균열	0.1	mm	0.5	m										
35	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
36	균열	0.2	mm	0.4	m										
37	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
38	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
39	균열	0.2	mm	0.4	m										
40	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
41	균열	0.1	mm	0.5	m										
42	균열	0.2	mm	0.4	m										
43	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
44	균열	0.2	mm	0.4	m										
45	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
46	균열	0.2	mm	0.4	m										
47	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
48	균열	0.2	mm	0.4	m										
49	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
50	균열	0.2	mm	0.4	m										
51	균열	0.2	mm	0.4	m										
52	균열	0.2	mm	0.4	m										
53	균열	0.2	mm	0.4	m										
54	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m										
55	균열	0.2	mm	0.4	m										

외관조사망도 번호
G96_신룡고가_토공노반_9(172.909~172.919km, L=10m)

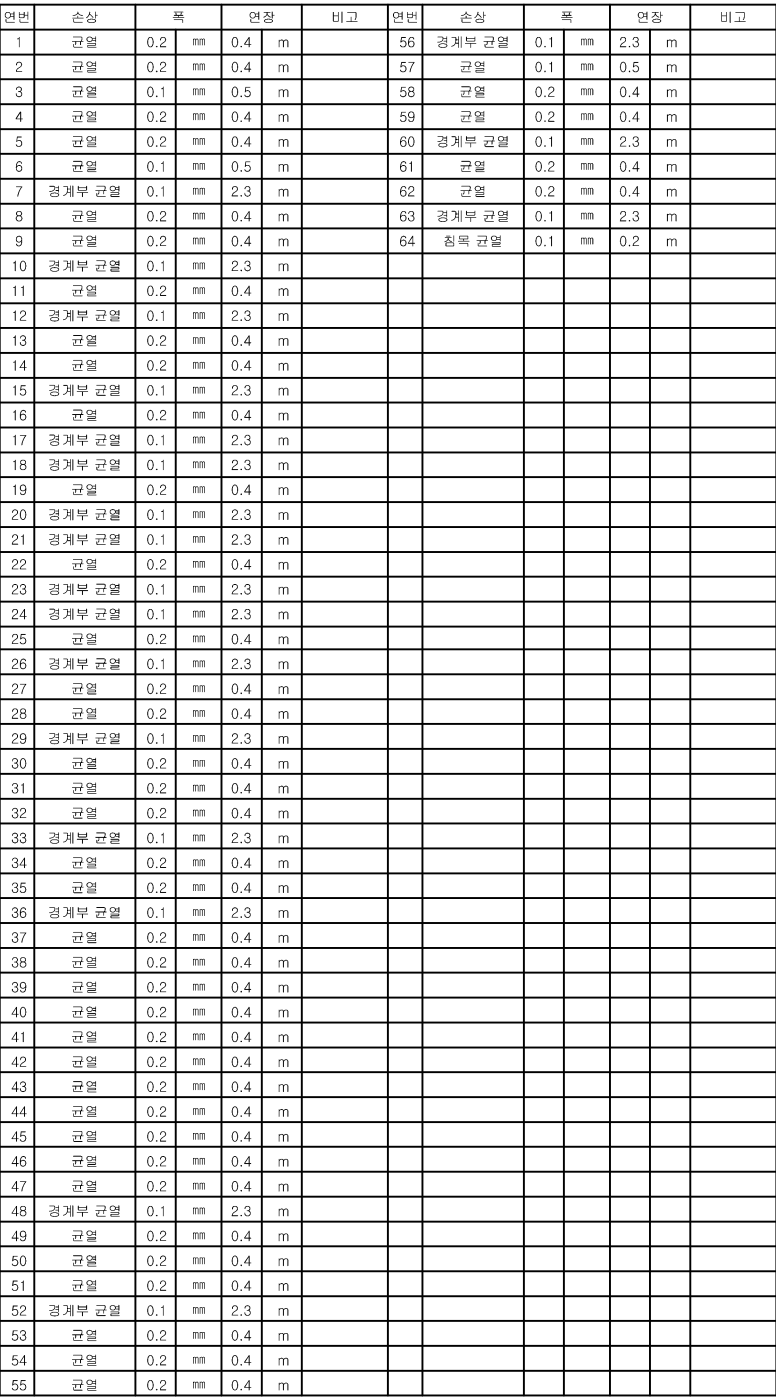


호남고속선 신룡고가_토공노반_10(172.919~172.929km, L=10m)

외관조사망도 번호
G96신룡고가_토공노반_10(172.919~172.929km, L=10m)

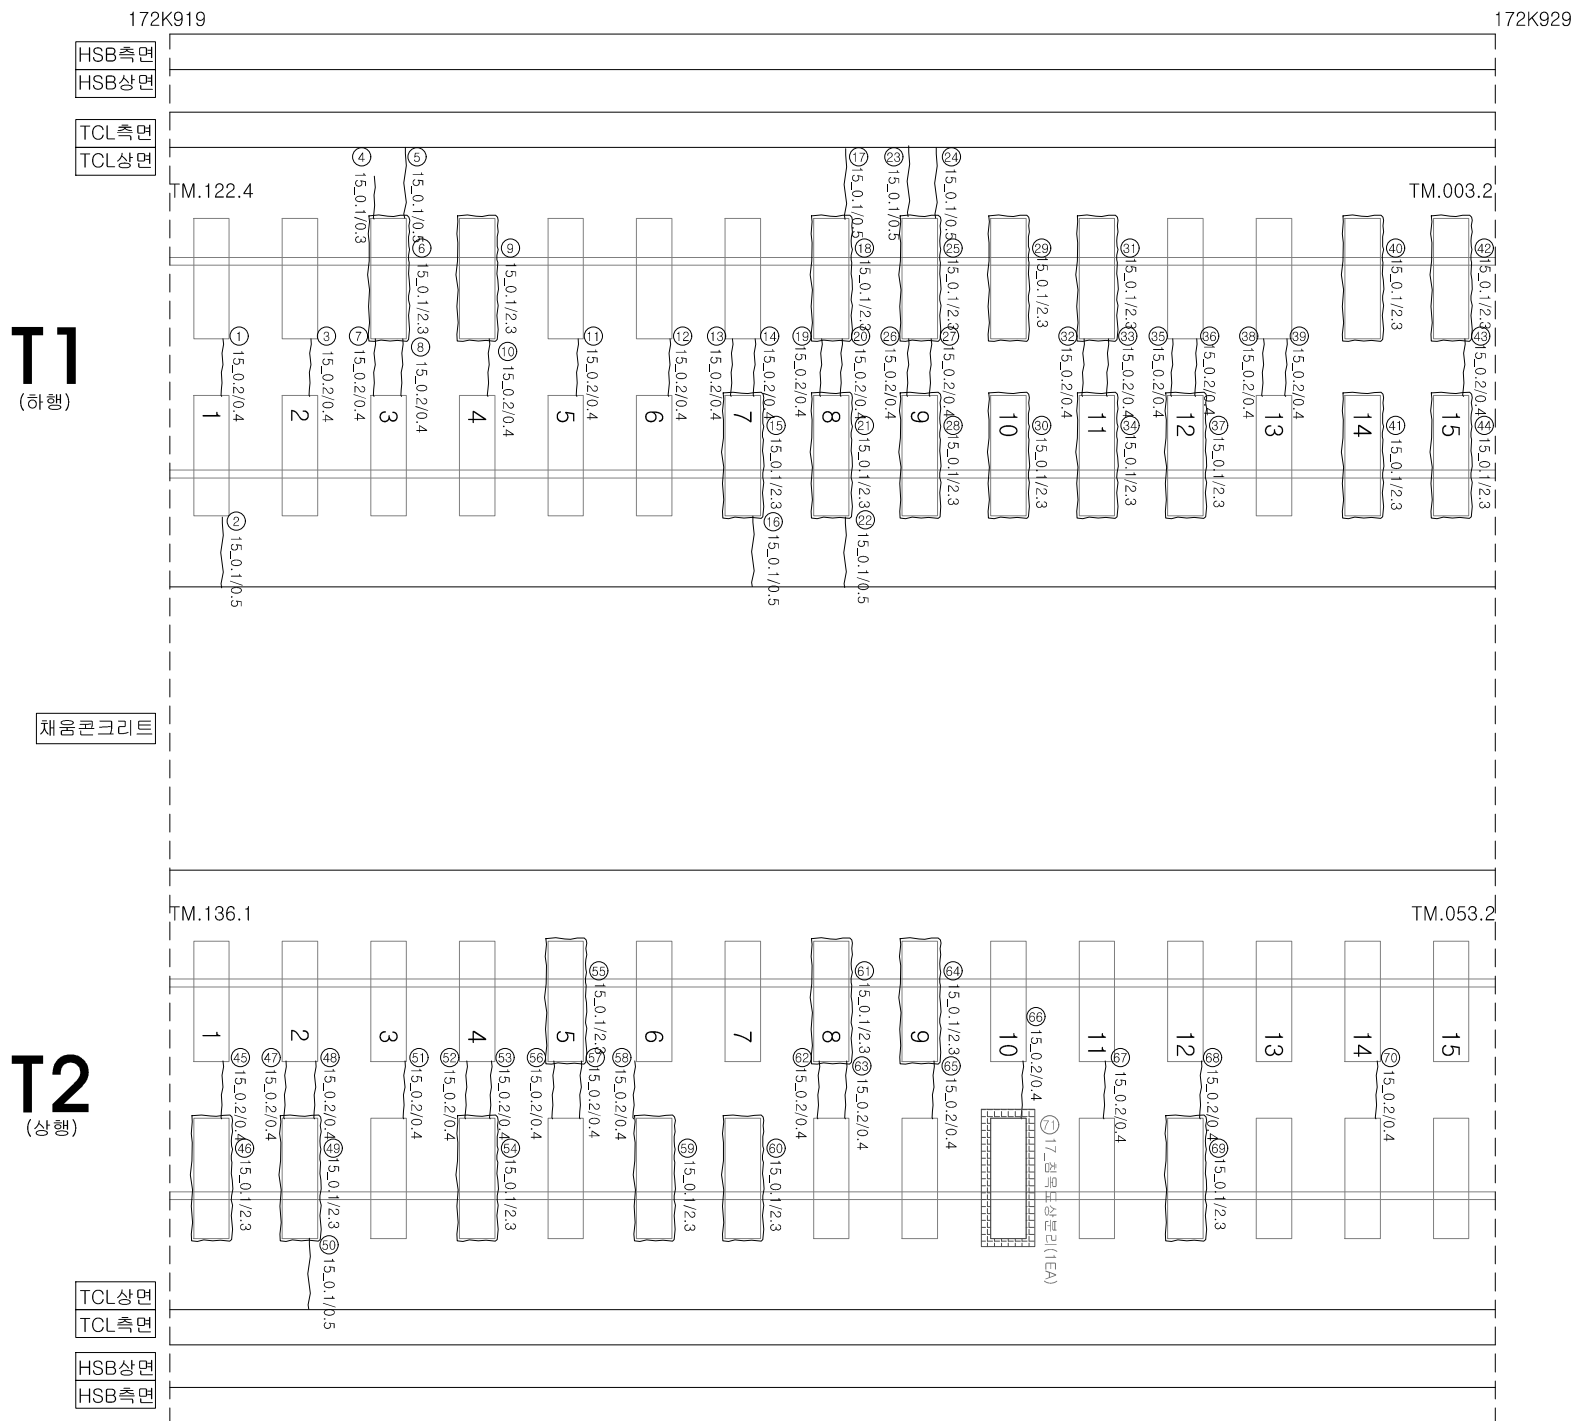


연번	손상	폭		연장		비고	연번	손상	폭		연장		비고
1	균열	0.2	mm	0.4	m		56	균열	0.2	mm	0.4	m	
2	균열	0.1	mm	0.5	m		57	균열	0.2	mm	0.4	m	
3	균열	0.2	mm	0.4	m		58	균열	0.2	mm	0.4	m	
4	균열	0.1	mm	0.3	m		59	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m	
5	균열	0.1	mm	0.3	m		60	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m	
6	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		61	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m	
7	균열	0.2	mm	0.4	m		62	균열	0.2	mm	0.4	m	
8	균열	0.2	mm	0.4	m		63	균열	0.2	mm	0.4	m	
9	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		64	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m	
10	균열	0.2	mm	0.4	m		65	균열	0.2	mm	0.4	m	
11	균열	0.2	mm	0.4	m		66	균열	0.2	mm	0.4	m	
12	균열	0.2	mm	0.4	m		67	균열	0.2	mm	0.4	m	
13	균열	0.2	mm	0.4	m		68	균열	0.2	mm	0.4	m	
14	균열	0.2	mm	0.4	m		69	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m	
15	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m		70	균열	0.2	mm	0.4	m	
16	균열	0.1	mm	0.5	m		71	침목도상분리					
17	균열	0.1	mm	0.5	m								
18	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
19	균열	0.2	mm	0.4	m								
20	균열	0.2	mm	0.4	m								
21	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
22	균열	0.1	mm	0.5	m								
23	균열	0.1	mm	0.5	m								
24	균열	0.1	mm	0.5	m								
25	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
26	균열	0.2	mm	0.4	m								
27	균열	0.2	mm	0.4	m								
28	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
29	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
30	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
31	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
32	균열	0.2	mm	0.4	m								
33	균열	0.2	mm	0.4	m								
34	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
35	균열	0.2	mm	0.4	m								
36	균열	0.2	mm	0.4	m								
37	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
38	균열	0.2	mm	0.4	m								
39	균열	0.2	mm	0.4	m								
40	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
41	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
42	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
43	균열	0.2	mm	0.4	m								
44	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
45	균열	0.2	mm	0.4	m								
46	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
47	균열	0.2	mm	0.4	m								
48	균열	0.2	mm	0.4	m								
49	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
50	균열	0.1	mm	0.5	m								
51	균열	0.2	mm	0.4	m								
52	균열	0.2	mm	0.4	m								
53	균열	0.2	mm	0.4	m								
54	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								
55	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m								

외관조사망도 번호
G96신룡고가_토공노반_11(172.929~172.939km, L=10m)

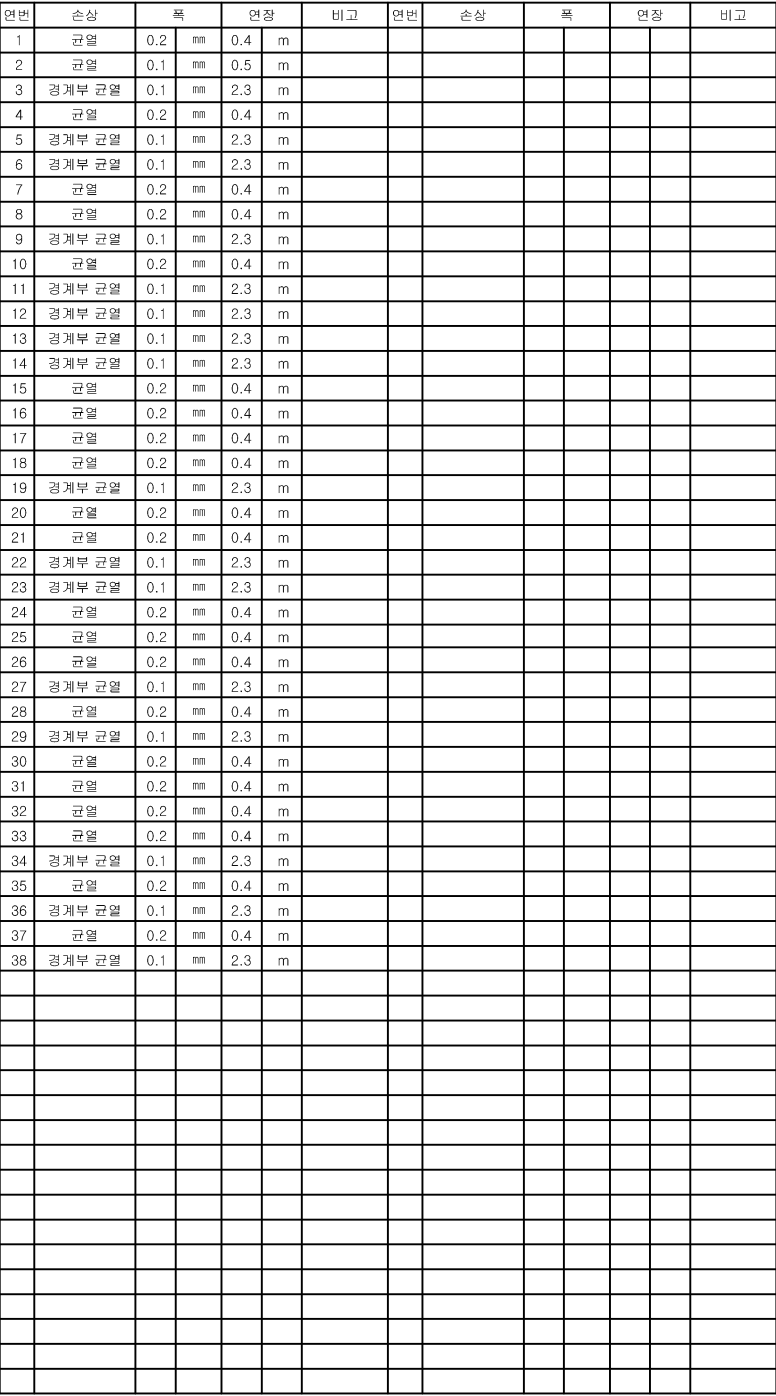


시행사	용역명	용역사	과업참여자		단 위		0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
			공업책임자	분야별책임자							
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 윤석기	단 위		0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G96신룡고가_토공노반_12(172.939~172.949km, L=10m)

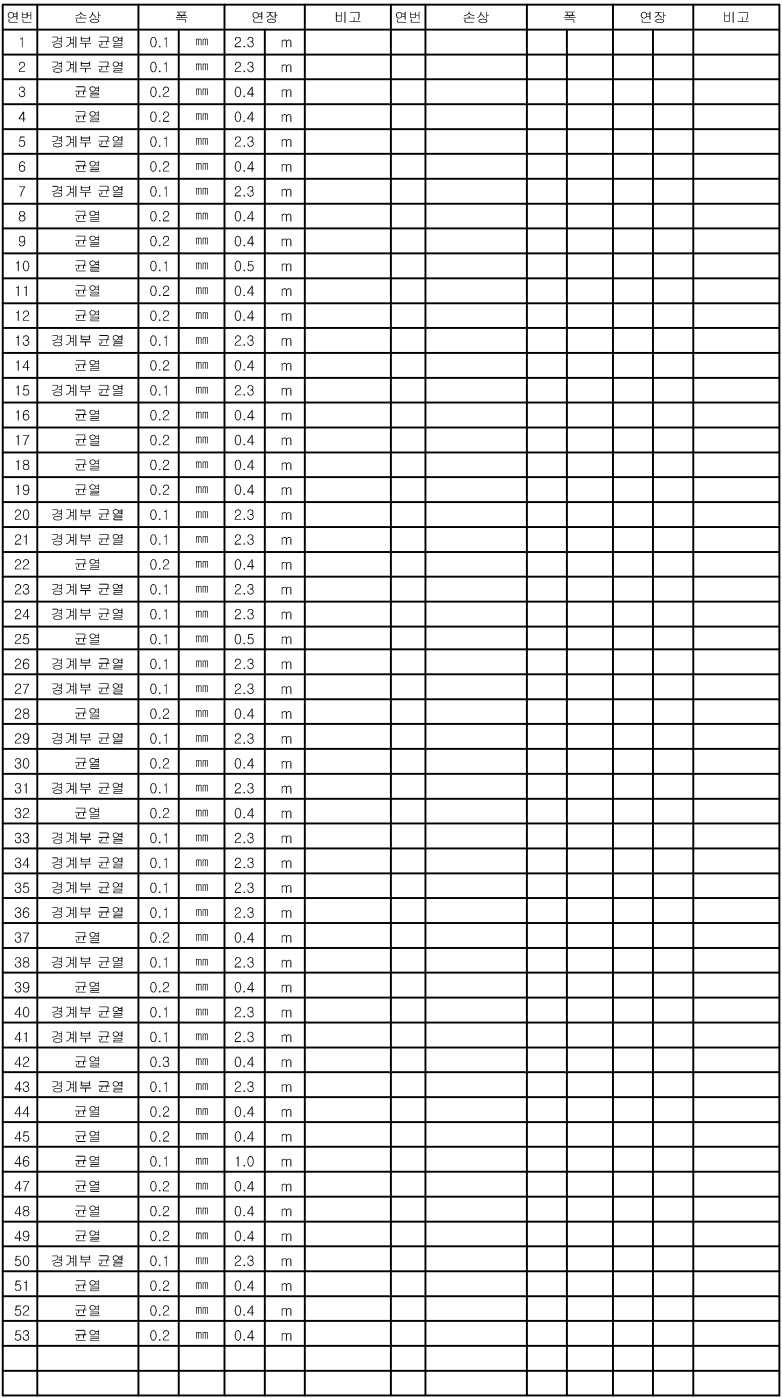


호남고속선 신룡고가_토공노반_13(172.949~172.959km, L=10m)

외관조사망도 번호
G96신룡고가_토공노반_13(172.949~172.959km, L=10m)

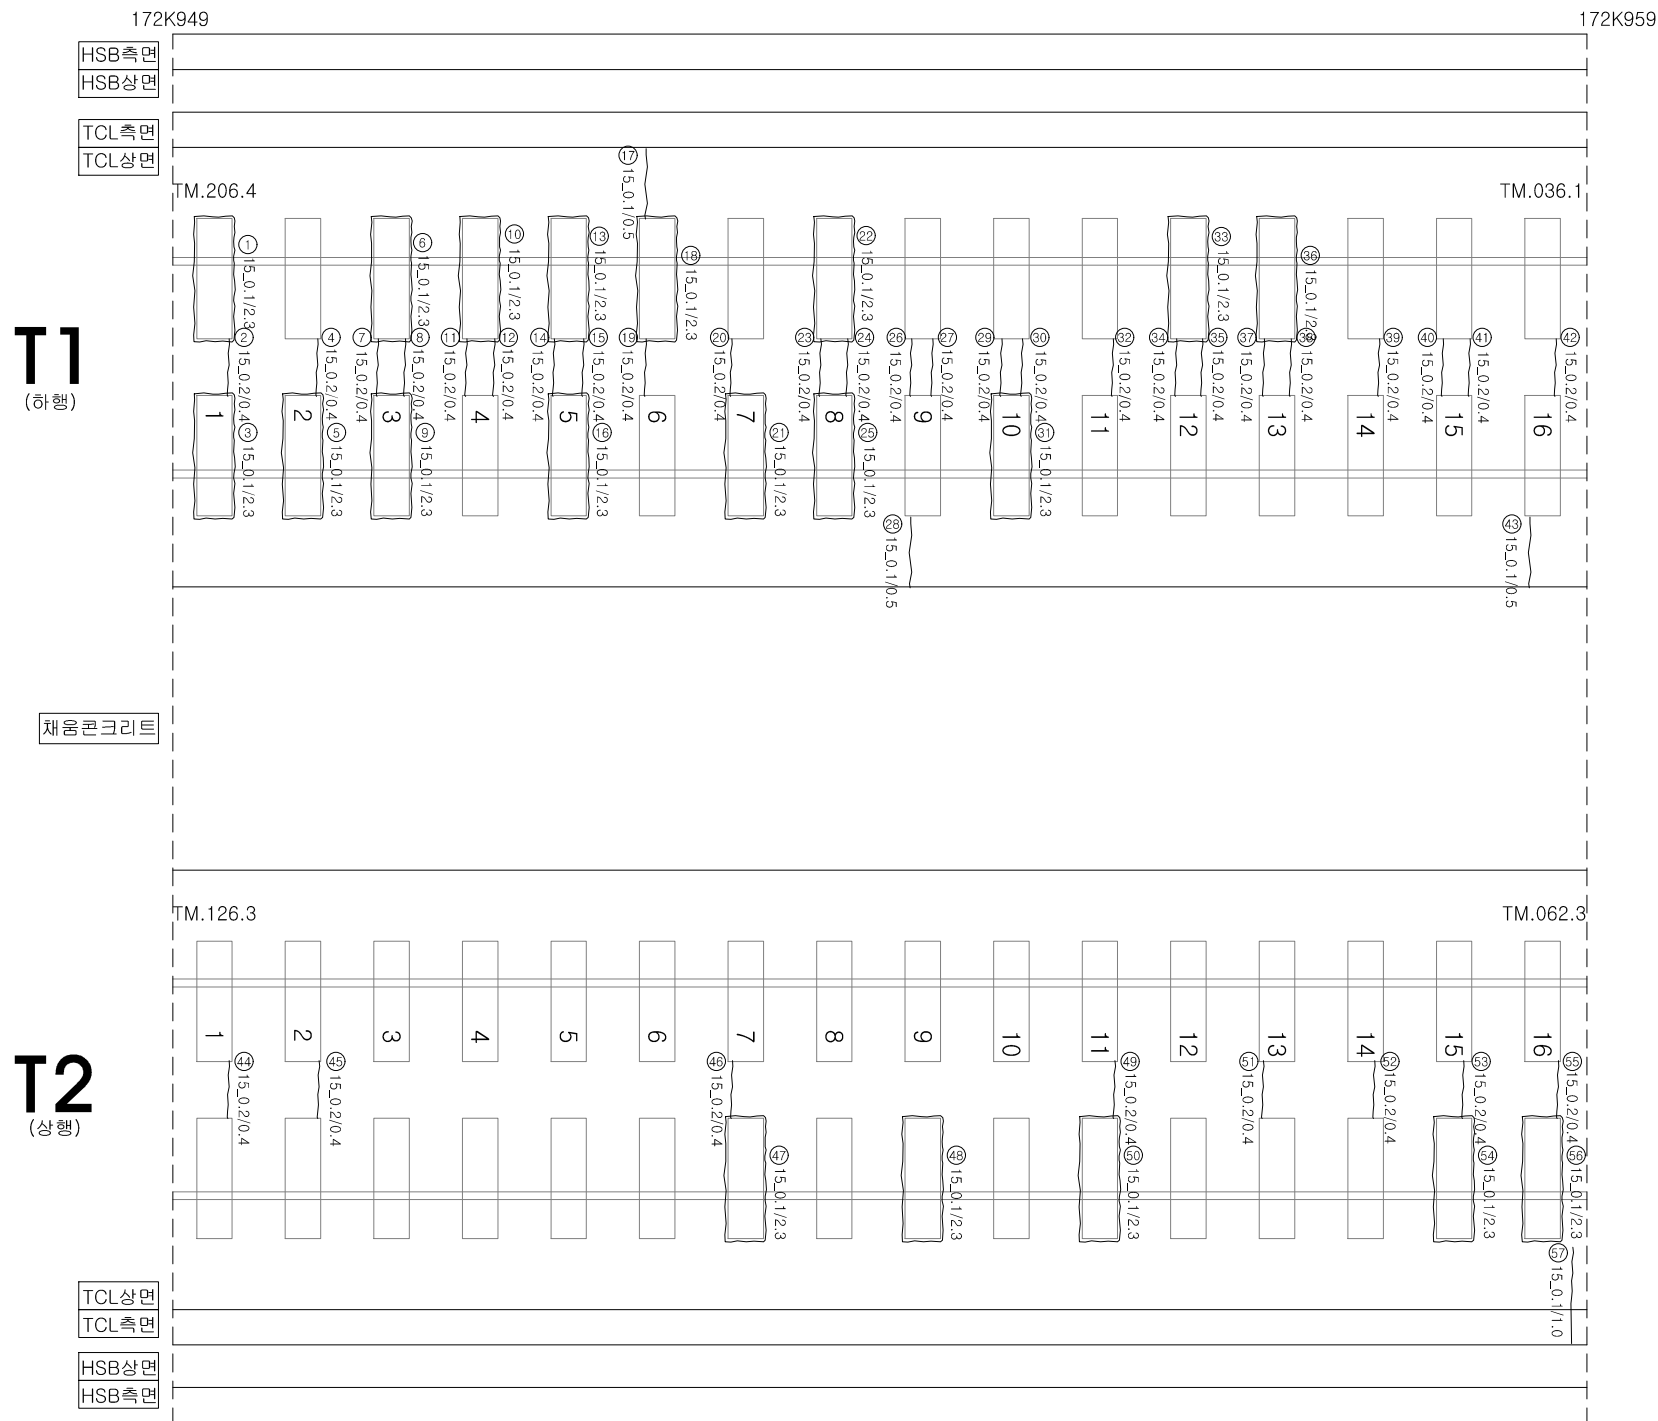


연번	손상	폭	연장		비고	연번	손상	폭	연장		비고
1	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m	56	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m
2	균열	0.2	mm	0.4	m	57	균열	0.1	mm	1.0	m
3	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
4	균열	0.2	mm	0.4	m						
5	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
6	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
7	균열	0.2	mm	0.4	m						
8	균열	0.2	mm	0.4	m						
9	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
10	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
11	균열	0.2	mm	0.4	m						
12	균열	0.2	mm	0.4	m						
13	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
14	균열	0.2	mm	0.4	m						
15	균열	0.2	mm	0.4	m						
16	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
17	균열	0.1	mm	0.5	m						
18	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
19	균열	0.2	mm	0.4	m						
20	균열	0.2	mm	0.4	m						
21	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
22	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
23	균열	0.2	mm	0.4	m						
24	균열	0.2	mm	0.4	m						
25	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
26	균열	0.2	mm	0.4	m						
27	균열	0.2	mm	0.4	m						
28	균열	0.1	mm	0.5	m						
29	균열	0.2	mm	0.4	m						
30	균열	0.2	mm	0.4	m						
31	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
32	균열	0.2	mm	0.4	m						
33	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
34	균열	0.2	mm	0.4	m						
35	균열	0.2	mm	0.4	m						
36	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
37	균열	0.2	mm	0.4	m						
38	균열	0.2	mm	0.4	m						
39	균열	0.2	mm	0.4	m						
40	균열	0.2	mm	0.4	m						
41	균열	0.2	mm	0.4	m						
42	균열	0.2	mm	0.4	m						
43	균열	0.1	mm	0.5	m						
44	균열	0.2	mm	0.4	m						
45	균열	0.2	mm	0.4	m						
46	균열	0.2	mm	0.4	m						
47	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
48	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
49	균열	0.2	mm	0.4	m						
50	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
51	균열	0.2	mm	0.4	m						
52	균열	0.2	mm	0.4	m						
53	균열	0.2	mm	0.4	m						
54	경계부 균열	0.1	mm	2.3	m						
55	균열	0.2	mm	0.4	m						

외관조사망도 번호
G96신룡고가_토공노반_14(172.959~172.969km, L=10m)

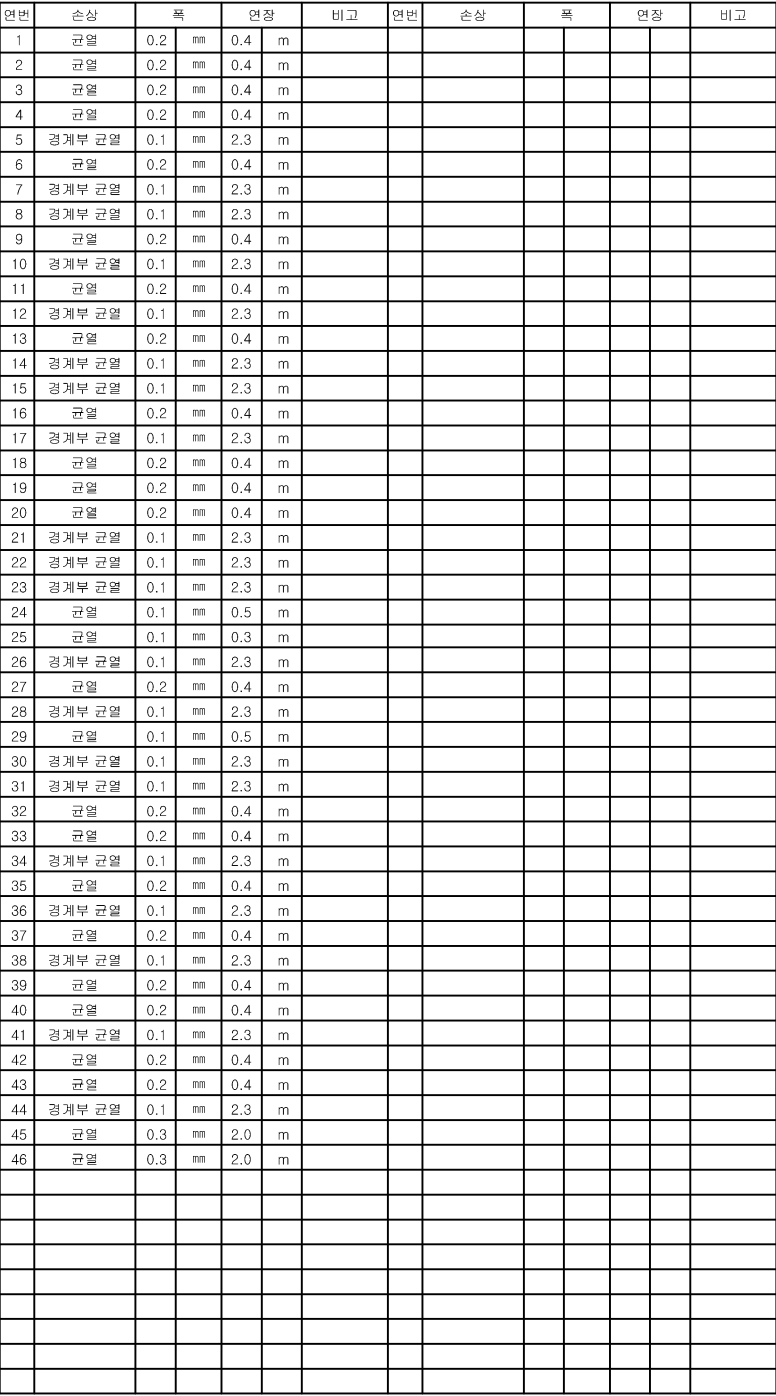


외관조사망도 번호
G96신흥고가_토공노반_15(172.969~172.979km, L=10m)

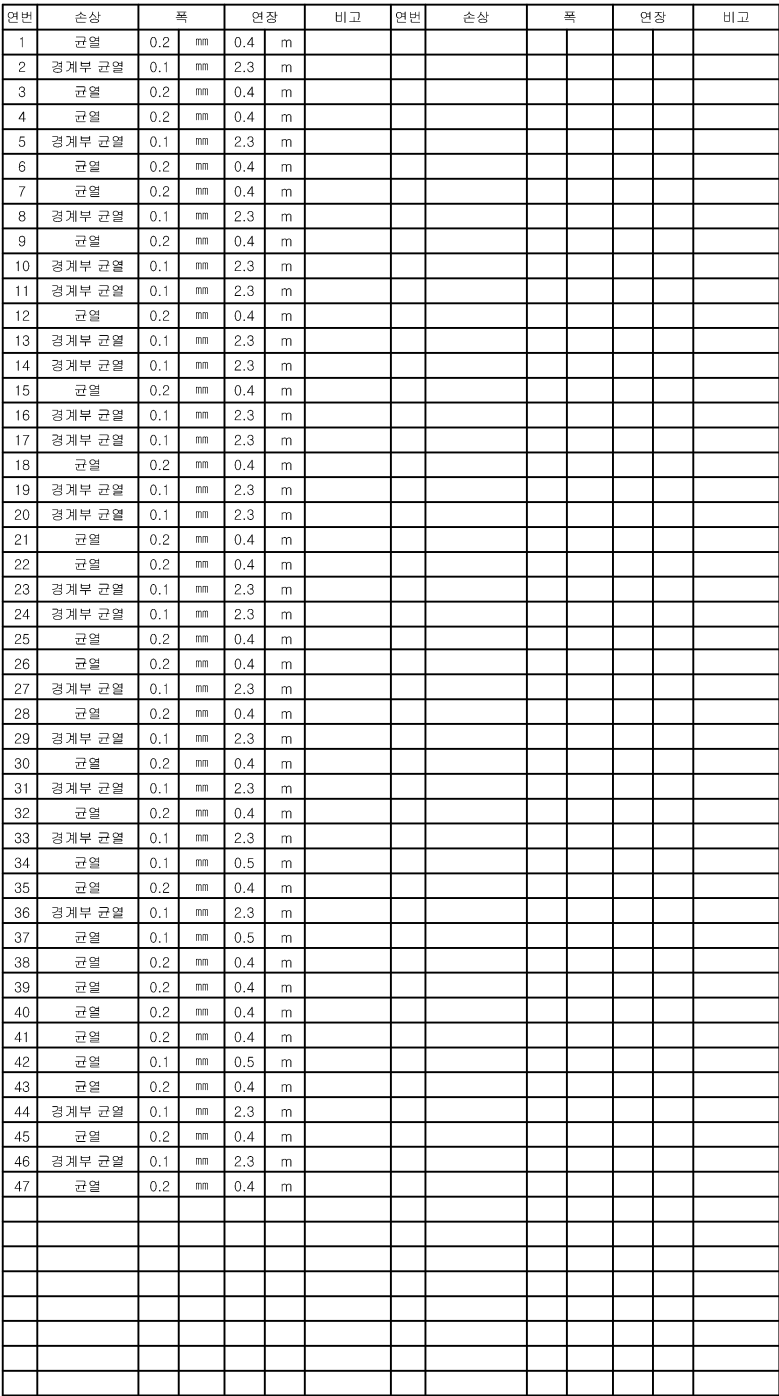


시행사	용역명	용역사	과업참여자		단						
			과업책임자	분야별책임자							
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 윤석기	단		0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
					평		0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G96신룡고가_토공노반_16(172.979~172.989km, L=10m)

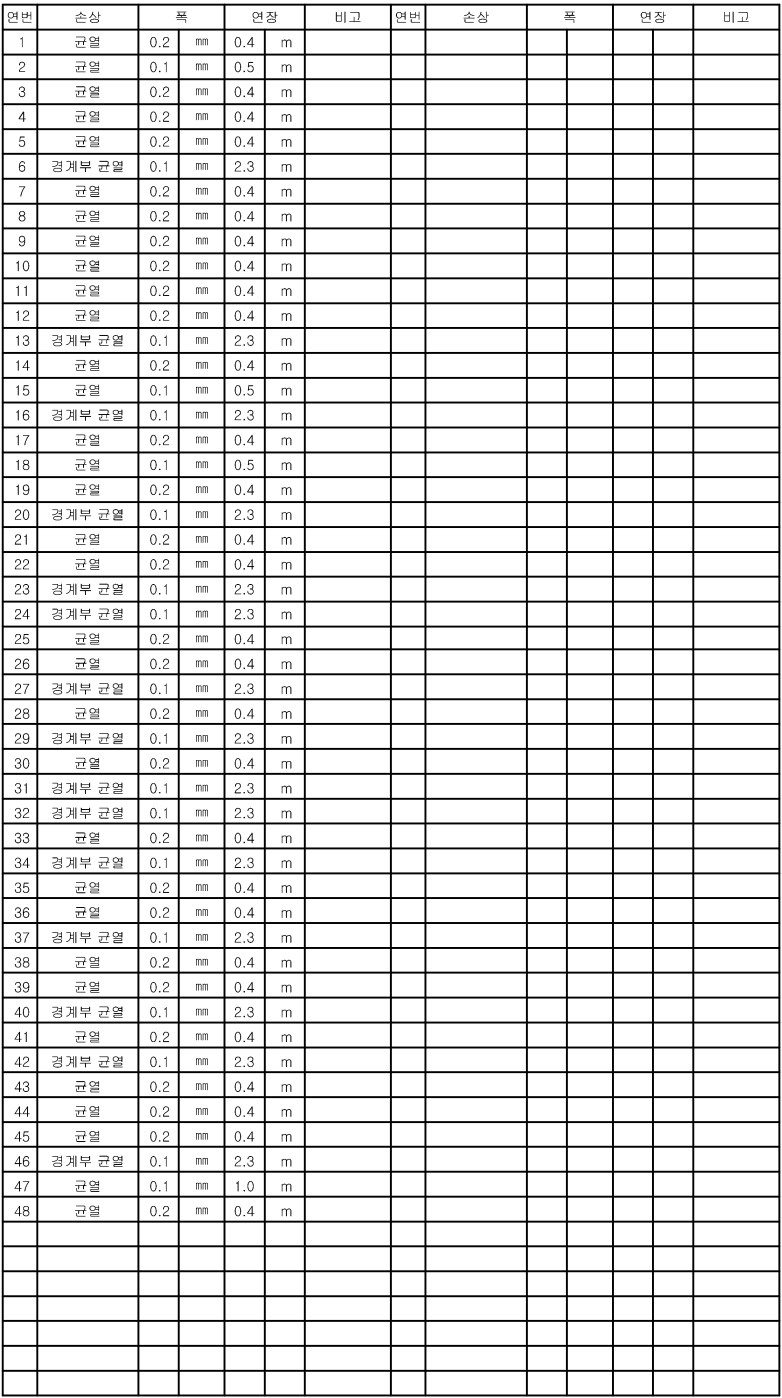


외관조사망도 번호
G96신룡고가_토공노반_17(172.989~172.999km, L=10m)

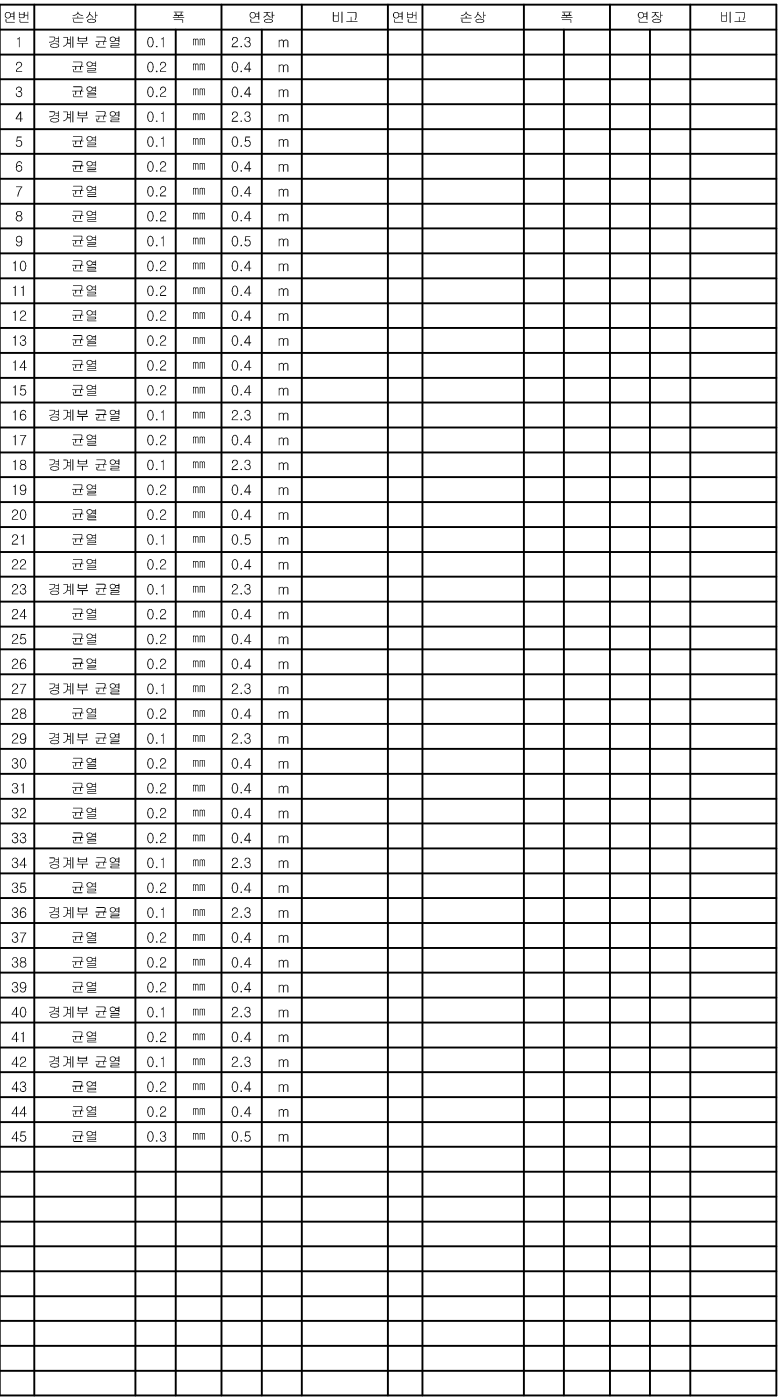


시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 참 여 자		단	종	구 분		
			과 업 책임 자	분 야 별 책임 자			구 분	구 분	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 윤석기	단	종	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 총분리


외관조사망도 번호
G96신룡고가_토공노반_18(172.999~173.009km, L=10m)

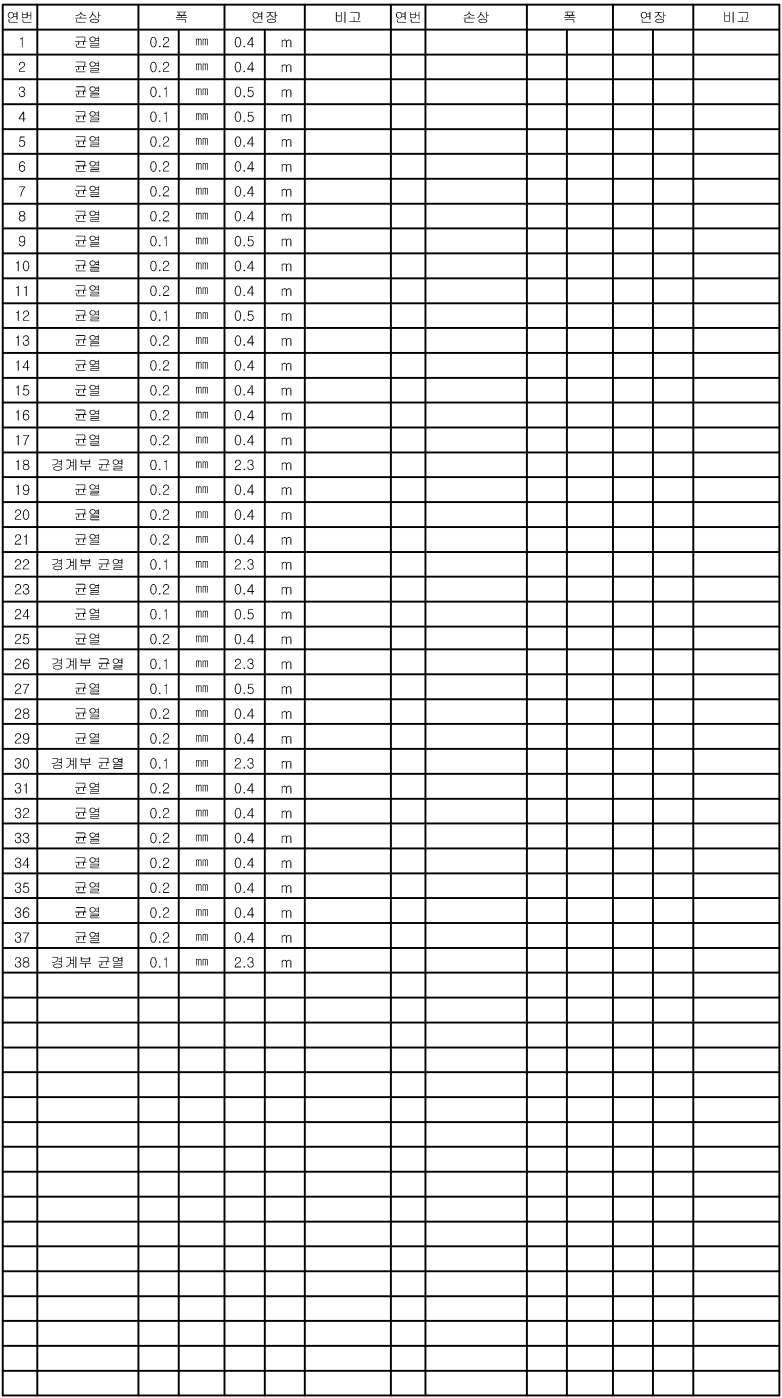


외관조사망도 번호
G96신룡고가_토공노반_19(173.009~173.019km, L=10m)

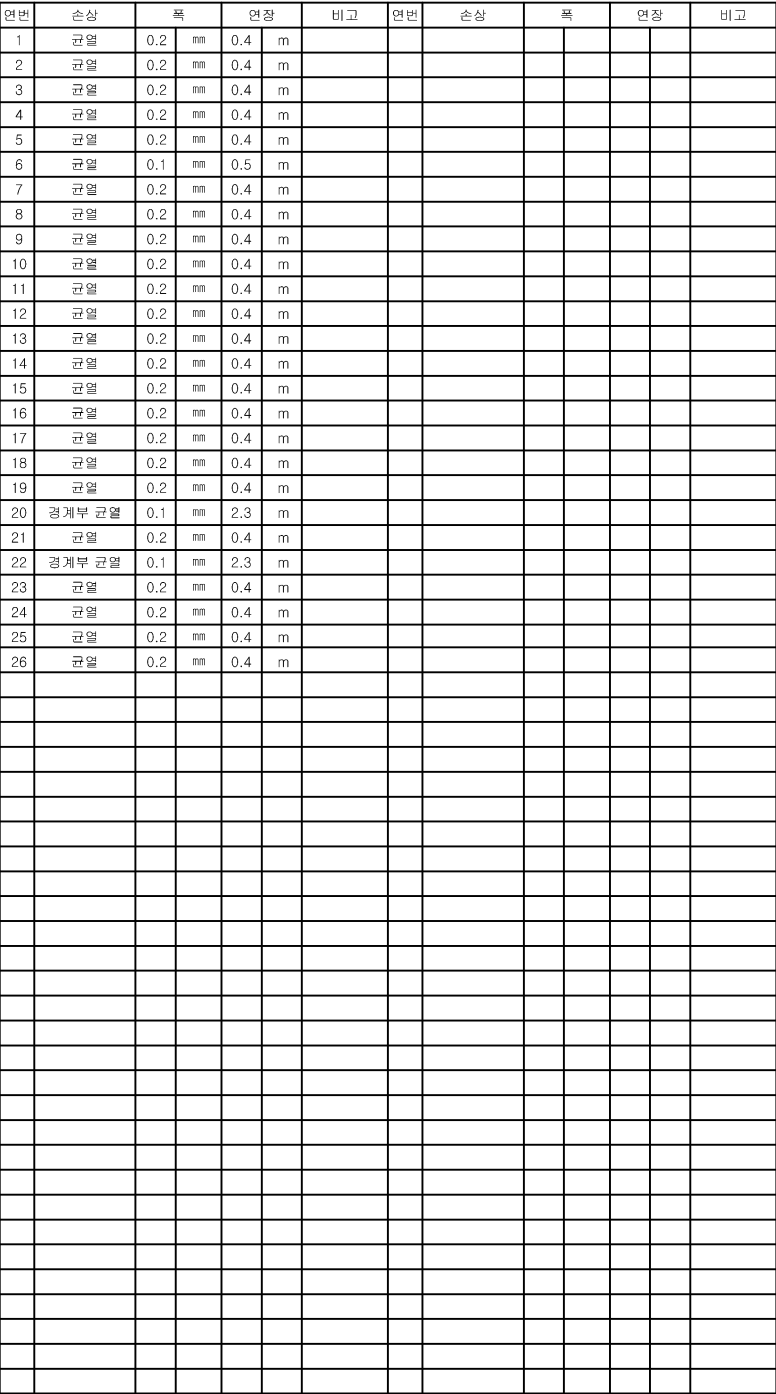

외관조사망도 번호
G96신룡고가_토공노반_20(173.019~173.029km, L=10m)

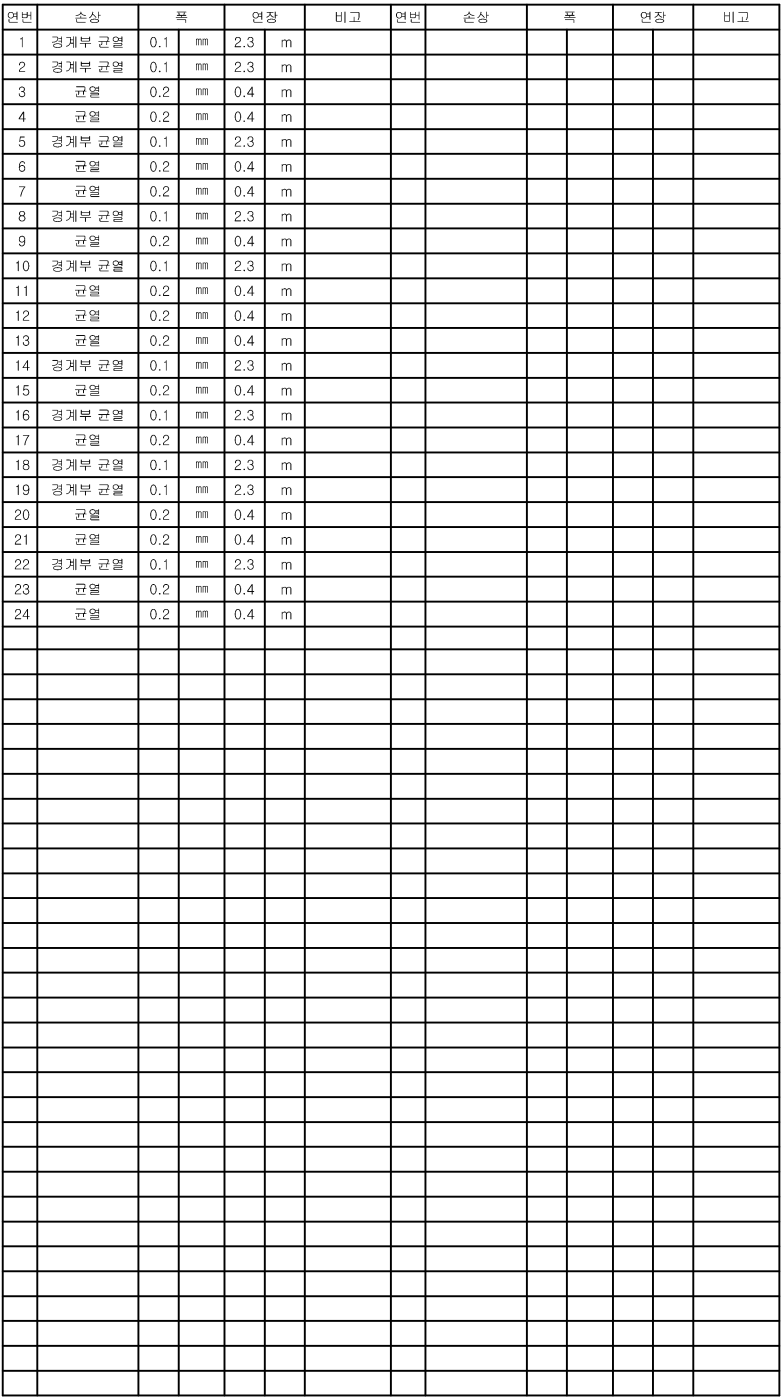


외관조사망도 번호
G96신룡고가_토공노반_21(173.029~173.039km, L=10m)

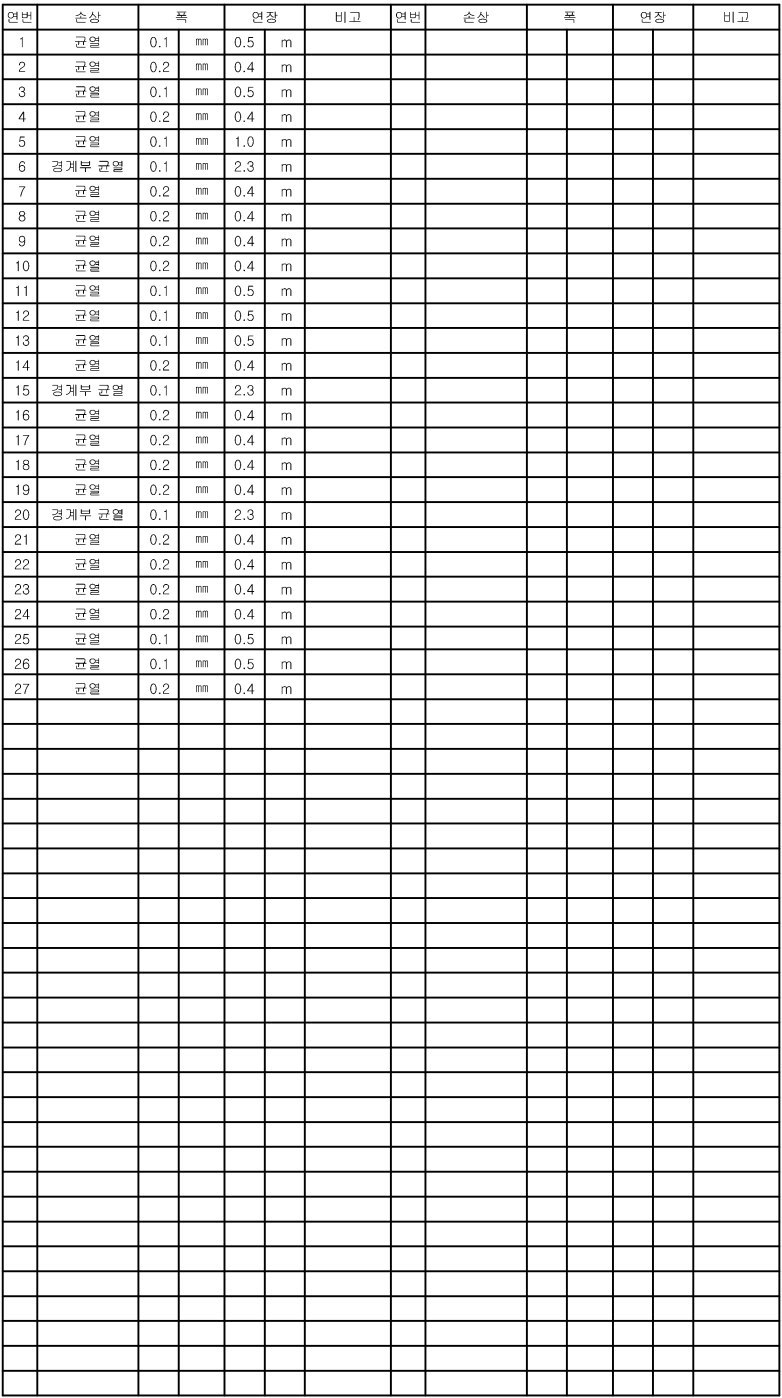

외관조사망도 번호
G96신룡고가_토공노반_22(173.039~173.049km, L=10m)

[illegible]

외관조사망도 번호
G96신룡고가_토공노반_23(173.049~173.059km, L=10m)

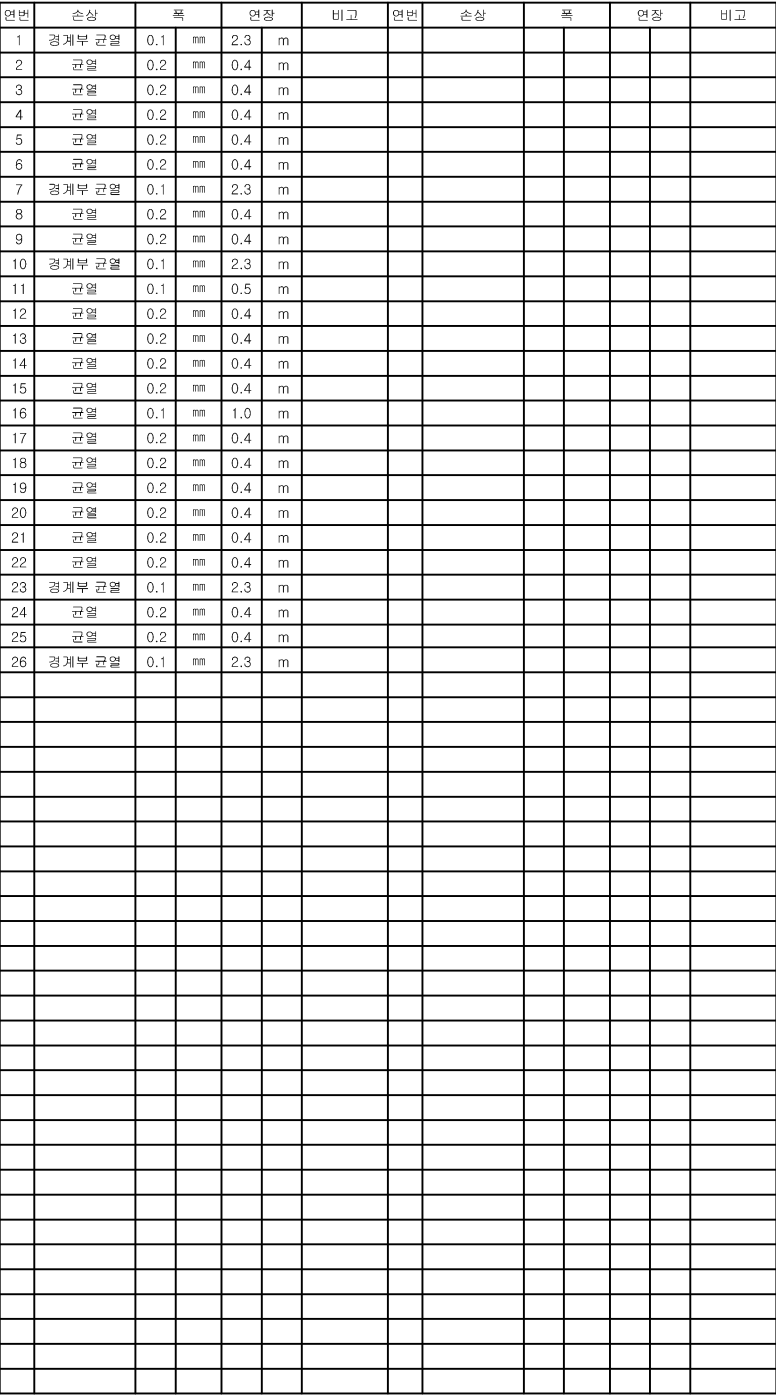

외관조사망도 번호
G96_신룡고가_토공노반_24(173.059~173.065km, L=6m)

