


경안 공공하수처리시설

시설물명 : 포기식 침사지 (1계열)



사진번호	001	위치	-
내 용	전 경		

사진번호	002	위치	벽체
내 용	균열/백태 (L=1.0m, 3ea)		

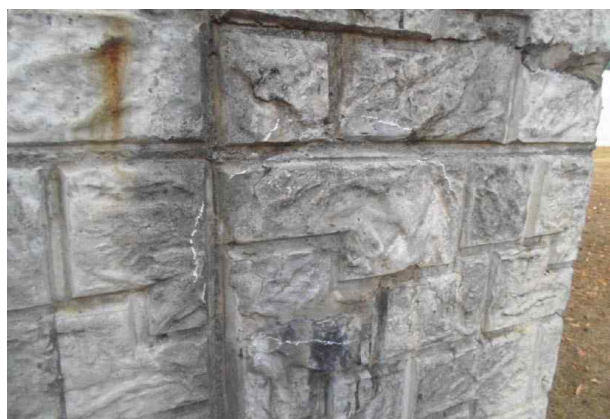

사진번호	003	위치	벽체
내 용	보수부 들뜸 (A=0.5m×0.5m)		

사진번호	004	위치	계단부 벽체
내 용	마감 박리/박락 (A=0.2m×0.4m)		



사진번호	005	위치	벽체
내 용	박리/박락 (A=0.1m×0.1m, 6ea)		

사진번호	006	위치	벽체
내 용	균열 (cw=0.2mm L=0.8m)		

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 포기식 침사지 (2계열)



사진번호 007 위치 -

사진번호 008 위치 외부 벽체

내 용 전 경

내 용 균열 (cw=0.3mm L=1.0m)



사진번호 009 위치 내부 벽체

사진번호 010 위치 벽체 상단

내 용 균열/백태 (L=1.0m, 9ea)

내 용 균열 (cw=0.3mm, L=0.3m, 12ea)



사진번호 011 위치 슬래브 상면

사진번호 012 위치 -

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=0.5m)

내 용 배곤 지지대 경미한 부식

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 1차 분배조 (1,2계열)



사진번호 013 위치 1계열

내 용 전 경

사진번호 014 위치 1계열 벽체

내 용 균열/백태 (L=1.5m)



사진번호 015 위치 1계열 슬래브 상면

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=3.7m)

사진번호 016 위치 2계열

내 용 전경



사진번호 017 위치 2계열 벽체

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=1.0m)

사진번호 018 위치 2계열 벽체

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=1.0m)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 포기조 (1계열)



사진번호 019 위치 -

사진번호 020 위치 외부 벽체

내 용 전 경

내 용 균열/백태 (L=1.3m)



사진번호 021 위치 외부 벽체

사진번호 022 위치 내부 벽체

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=1.6m, 15ea)

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=1.0m, 7ea)



사진번호 023 위치 내부 벽체

사진번호 024 위치 내부 벽체

내 용 균열/백태 (L=0.6m, 3ea)

내 용 균열/백태 (L=1.0m, 3ea)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 포기조 (1계열)



사진번호 025 위치 슬래브 상면

사진번호 026 위치 슬래브 상면

내 용 망상균열 (A=3.0m×3.0m)

내 용 박리/박락 (A=3.0m×3.0m)




사진번호 027 위치 슬래브 상면

사진번호 028 위치 슬래브 상면

내 용 박리/박락 (A=0.5m×2.0m)

내 용 박리/박락 (A=0.3m×1.6m)

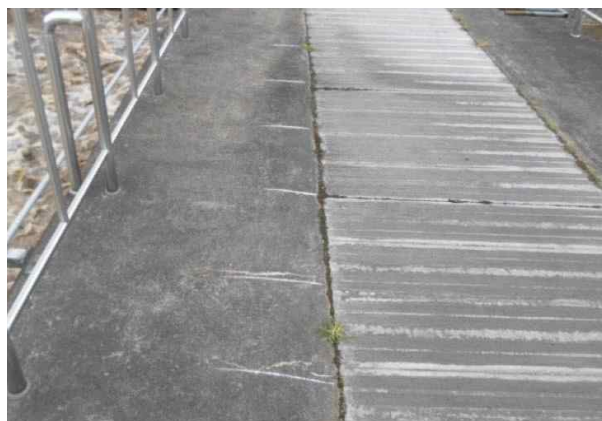

사진번호 029 위치 슬래브 상면

사진번호 030 위치 슬래브 상면

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=3.0m)

내 용 균열 (cw=0.1mm, L=3.0m, 8ea)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 포기조 (2계열)



사진번호 031 위치 -

사진번호 032 위치 외부 벽체

내 용 전 경

내 용 균열 (cw=0.1mm, L=0.8m, 6ea)




사진번호 033 위치 외부 벽체

사진번호 034 위치 외부 벽체

내 용 망상균열 (A=0.8m×2.5m)

내 용 박리/박락 (A=0.3m×0.3m)

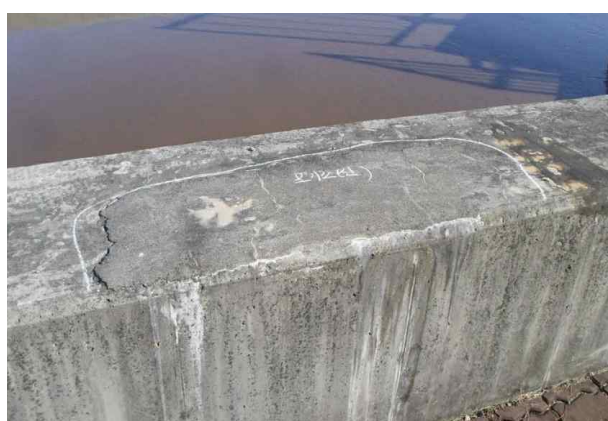

사진번호 035 위치 외부 벽체


사진번호 036 위치 내부 벽체

내 용 보수부 들뜸 (A=0.5m×2.0m)

내 용 균열/백태 (L=0.8m, 4ea)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 포기조 (2계열)

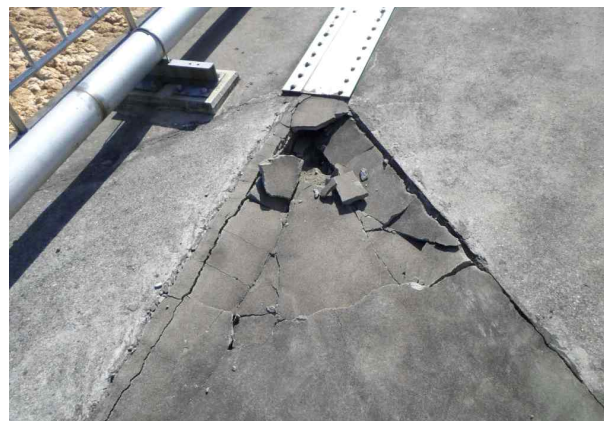

사진번호 037 위치 슬래브 상면

사진번호 038 위치 슬래브 상면

내 용 표면박리 (A=10.0m×5.5m)

내 용 마감 몰탈 파손 (A=0.5m×4.0m)



사진번호 039 위치 슬래브 상면

사진번호 040 위치 슬래브 상면

내 용 균열 (cw=0.3mm, L=1.5m)

내 용 박리/박락 (A=0.3m×0.5m)



사진번호 041 위치 슬래브 상면

사진번호 042 위치 슬래브 상면

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=1.0m)

내 용 표면박리 (A=1.0m×1.0m)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 최종침전지 (1계열)



사진번호 043 위치 -

사진번호 044 위치 1지 벽체

내 용 전 경

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=2.9m)



사진번호 045 위치 1지 계단부

사진번호 046 위치 2지 벽체

내 용 콘크리트 파손 (A=0.2m×0.2m)

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=2.9m)



사진번호 047 위치 2지

사진번호 048 위치 2차 분배조 (기존) 벽체

내 용 블록 침하 (A=0.5m×1.0m)

내 용 백태 (A=0.2m×0.2m)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 최종침전지 (2계열)




사진번호 049 위치 -

사진번호 050 위치 1지 벽체

내 용 전 경

내 용 균열 (cw=0.1mm, L=0.3m)

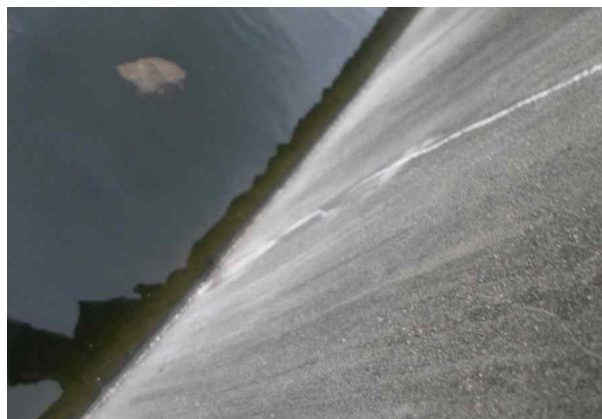

사진번호 051 위치 1지 벽체

사진번호 052 위치 1지 벽체

내 용 균열/백태 (L=1.0m)

내 용 균열/백태 (L=1.0m)



사진번호 053 위치 2지 벽체

사진번호 054 위치 2차 분배조(신설) 벽체

내 용 균열 (cw=0.1mm, L=0.3m)

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=1.0m, 4ea)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 제1.2 유입유량계실



사진번호 055 위치 제1유입유량계실

사진번호 056 위치 제1유입유량계실 슬래브

내 용 전 경

내 용 경미한 콘크리트 표면열화



사진번호 057 위치 제2유입유량계실

사진번호 058 위치 제2유입유량계실 슬래브

내 용 전 경

내 용 경미한 콘크리트 표면열화



사진번호 059 위치 제2유입유량계실 벽체

사진번호 060 위치 제2유입유량계실 계단부

내 용 백태 (A=0.1m×0.2m)

내 용 마감 망상균열 (A=1.0m×2.0m)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 충인처리시설



사진번호 061 위치 -

내 용 전 경

사진번호 062 위치 벽체

내 용 균열 (cw=0.3mm, L=1.8m)



사진번호 063 위치 벽체

내 용 균열 (cw=0.3mm, L=2.4m)

사진번호 064 위치 벽체

내 용 균열/백태 (L=0.2m)



사진번호 065 위치 슬래브 상면

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=2.2m)

사진번호 066 위치 슬래브 상면

내 용 표면박리 (A=4.0m × 4.0m)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : UV 소독조/우수배수펌프



사진번호 067 위치 -

사진번호 068 위치 벽체

내 용 전 경

내 용 재료분리 (A=0.2m×0.3m)



사진번호 069 위치 벽체

사진번호 070 위치 주변 지반

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=0.2m, 2ea)

내 용 블록 침하 (A=1.0m×1.0m)



사진번호 071 위치 우수배수펌프

사진번호 072 위치 슬래브 상면

내 용 전 경

내 용 균열 (cw=0.3mm, L=0.3m, 2ea)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 유입분배조/유출유량측정조



사진번호 073 위치 -

사진번호 074 위치 외부 벽체

내 용 전 경

내 용 균열 (cw=0.3mm L=1.0m)



사진번호 075 위치 슬래브 상면

사진번호 076 위치 유출유량측정조

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=2.2m)

내 용 전 경



사진번호 077 위치 벽 체

사진번호 078 위치 벽 체

내 용 콘크리트 파손 (A=0.1m×0.2m)

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=0.5m)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 공동구



사진번호	079	위치	A-Line
내 용	전 경		

사진번호	080	위치	A-Line Sta.28.0m 좌벽
내 용	균열 (cw=0.2mm L=1.5m)		



사진번호	081	위치	A-Line Sta.69.0m 좌벽
내 용	누수/백태 (A=0.1m×0.6m)		

사진번호	082	위치	A-Line Sta.77.0m 우벽
내 용	균열 (cw=0.3mm, L=2.4m)		



사진번호	083	위치	A-Line Sta.83.0m 천장
내 용	균열/백태 (L=2.2m)		

사진번호	084	위치	A-Line Sta.87.0m 좌벽
내 용	백태 (A=0.1m×0.2m)		

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 공동구




사진번호 085 위치 A-Line Sta.90.0m 좌벽

사진번호 086 위치 A-Line Sta.112.0m 바닥

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=1.5m, 8ea)

내 용 박리/박락 (A=0.1m×3.2m)

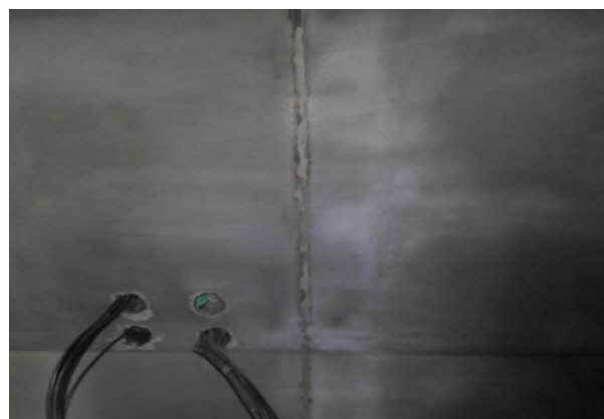


사진번호 087 위치 A-Line Sta.133.0m 우벽

사진번호 088 위치 A-Line Sta.112.0m 천장

내 용 균열/백태 (L=0.6m)

내 용 조인트 상태양호

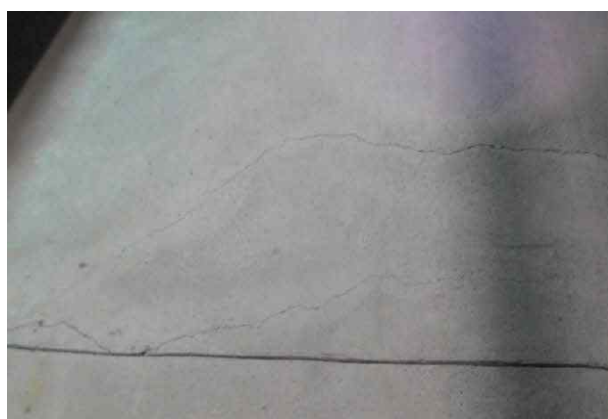

사진번호 089 위치 A-Line Sta.133.0m 바닥

사진번호 090 위치 A-Line Sta.177.0m 좌벽

내 용 균열 (cw=1.0mm, L=5.0m)

내 용 균열/백태 (L=0.2m)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 공동구



사진번호 091 위치 B-Line

사진번호 092 위치 B-Line Sta.5.0m 우벽

내 용 전 경

내 용 조인트 상태양호



사진번호 093 위치 B-Line Sta.21.0m 좌벽

사진번호 094 위치 B-Line Sta.32.0m 바닥

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=3.0m, 2ea)

내 용 균열 (cw=1.0mm, L=3.6m)



사진번호 095 위치 B-Line Sta.30.0m 우벽


사진번호 096 위치 B-Line Sta.33.0m 우벽

내 용 균열/백태 (L=0.2m, 5ea)

내 용 균열/백태 (L=1.0m)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 공동구

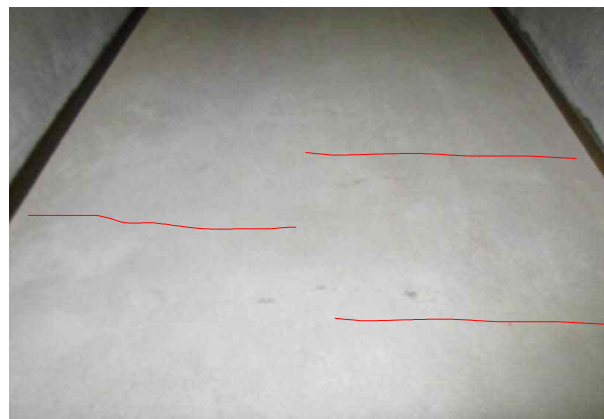

사진번호	097	위치	C-Line (신설)
내 용	전 경		

사진번호	098	위치	C-Line Sta.15.0m 바닥
내 용	균열 (cw=0.2mm L=1.5m, 3ea)		



사진번호	099	위치	C-Line Sta.23.0m 천장
내 용	균열/백태 (L=0.3m, 6ea)		

사진번호	100	위치	C-Line Sta.23.0m 우벽
내 용	조인트 누수 (L=3.0m)		



사진번호	101	위치	C-Line Sta.23.0m 바닥
내 용	박리/박락 (A=0.1m×2.8m)		

사진번호	102	위치	C-Line Sta.37.0m 바닥
내 용	균열 (cw=1.0mm, L=3.5m)		

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 수처리기계실등



사진번호 103 위치 -

사진번호 104 위치 외부벽체

내 용 전 경

내 용 마감 균열 (cw=0.3mm L=1.0m, 3ea)




사진번호 105 위치 외부벽체

사진번호 106 위치 외부벽체

내 용 도장박리 (A=1.0m×2.0m)

내 용 마감 몰탈 파손 (A=0.3m×0.3m)

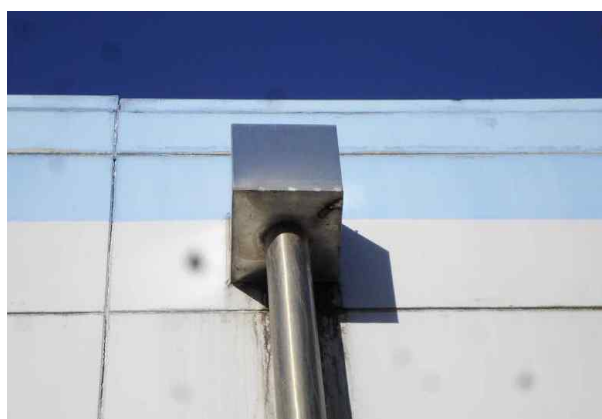

사진번호 107 위치 외부벽체


사진번호 108 위치 외부벽체

내 용 배수관 우수받이 박리/박락 (1ea)

내 용 집수구 이음부 누수

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 수처리기계실등

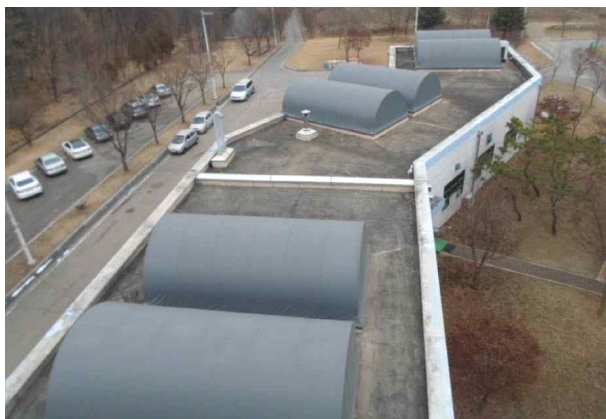

사진번호 109 위치 옥상층

사진번호 110 위치 옥상층 바닥

내 용 전 경

내 용 마감 균열 (cw=0.3mm L=1.0m, 24ea)




사진번호 111 위치 옥상층 바닥

사진번호 112 위치 옥상층 바닥

내 용 이물질 퇴적 (A=1.0m×1.5m)

내 용 마감 망상균열 (A=2.0m×2.0m)

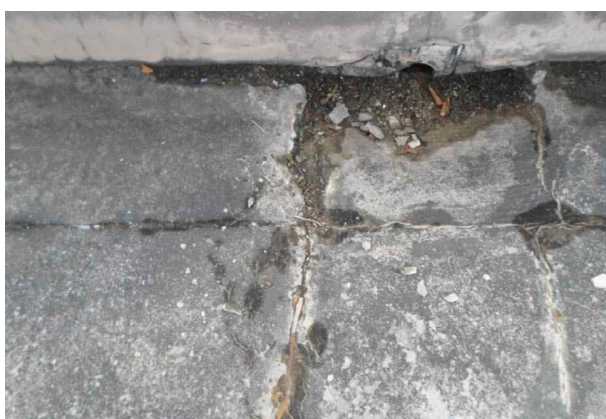

사진번호 113 위치 옥상층 바닥

사진번호 114 위치 옥상층 바닥

내 용 마감 박리 (A=0.2m×0.5m)

내 용 마감 망상균열 (A=1.5m×1.5m)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 수처리기계실등




사진번호 115 위치 2층 내부

사진번호 116 위치 2층 내부 벽체

내 용 전 경

내 용 마감 몰탈 파손 (A=0.1m×0.2m)

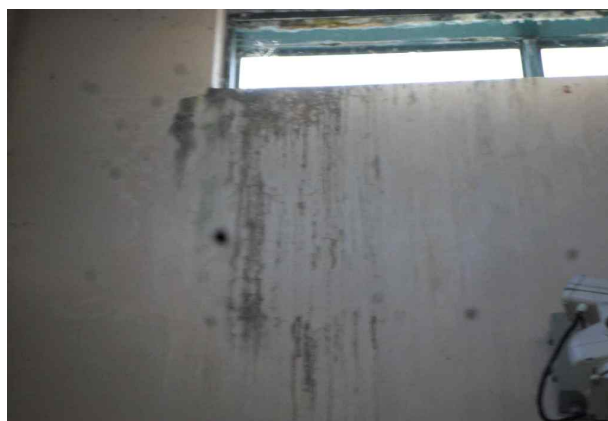


사진번호 117 위치 2층 내부 벽체

사진번호 118 위치 2층 내부 벽체

내 용 누수흔적 (A=0.3m×1.0m)

내 용 누수흔적 (A=0.5m×3.5m)

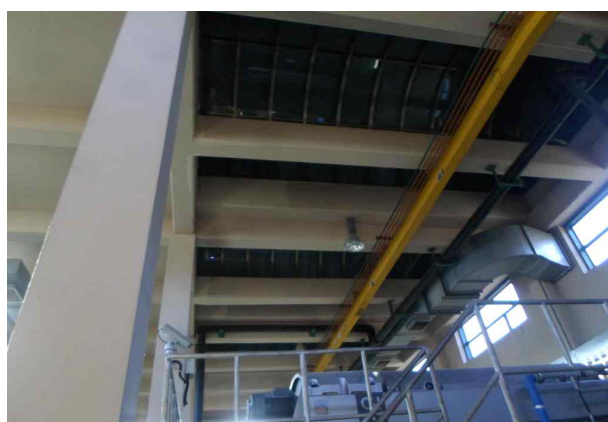

사진번호 119 위치 2층 내부 천장 슬래브/보


사진번호 120 위치 2층 내부 바닥

내 용 콘크리트 표면상태 양호

내 용 도장상태 양호

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 수처리기계실등

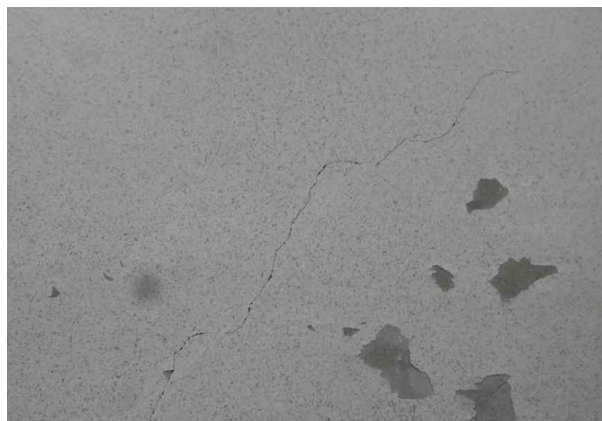

사진번호 121 위치 1층 내부 벽체

사진번호 122 위치 1층 내부 벽체

내 용 마감 균열 (cw=0.5mm L=2.5m)

내 용 마감 균열 (cw=0.3mm L=0.3m)



사진번호 123 위치 1층 내부 벽체

사진번호 124 위치 1층 내부 벽체

내 용 누수흔적 (A=1.0m×5.0m)

내 용 백태 (A=0.5m×1.0m)



사진번호 125 위치 1층 내부 벽체

사진번호 126 위치 1층 내부 바닥

내 용 보수상태 양호

내 용 콘크리트 파손 (A=0.2m×0.2m)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 수처리기계실등




사진번호 127 위치 지하층

사진번호 128 위치 지하층 벽체

내 용 전 경

내 용 균열 (cw=0.2mm L=4.0m)

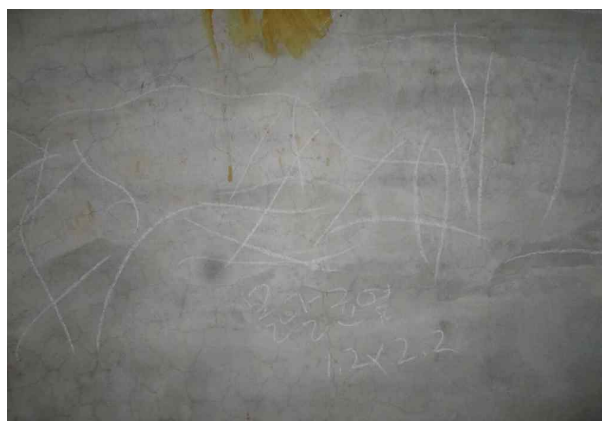

사진번호 129 위치 지하층 벽체

사진번호 130 위치 지하층 벽체

내 용 균열 (cw=0.2mm L=5.0m)

내 용 마감 몰탈균열 (A=1.2m×2.0m)



사진번호 131 위치 지하층 벽체

사진번호 132 위치 지하층 바닥

내 용 백태 (A=0.2m×0.2m)

내 용 균열 (cw=0.2mm L=1.5m)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 관리동



사진번호 133 위치 -

사진번호 134 위치 외부 벽체

내 용 전 경

내 용 대리석 파손 (A=0.2m×0.2m)



사진번호 135 위치 외부 바닥

사진번호 136 위치 외부 계단

내 용 대리석 들뜸 (1ea)

내 용 타일 탈락 (3ea)



사진번호 137 위치 외부 계단

사진번호 138 위치 외부 배수관

내 용 타일 탈락 (18ea)

내 용 보수상태 양호

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 관리동



사진번호 139 위치 옥상층(3층)

사진번호 140 위치 옥상층(3층) 바닥

내 용 우레탄 방수도장 상태양호

내 용 채수 (A=1.0m×1.0m)



사진번호 141 위치 옥상층(2층)

사진번호 142 위치 옥상층(2층) 계단

내 용 우레탄 방수도장 상태양호

내 용 마감 망상균열 (A=1.5m×1.5m)



사진번호 143 위치 옥상층(2층) 배수시설

사진번호 144 위치 2층 내부(복도) 벽체

내 용 배수상태 양호

내 용 마감재 균열 (cw=0.1mm, L=0.5m)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 관리동



사진번호 145 위치 1층 내부

사진번호 146 위치 1층 내부(복도) 벽체

내 용 전 경

내 용 마감재 균열 (cw=1.0mm, L=1.0m)



사진번호 147 위치 1층 내부(사장실) 슬래브

사진번호 148 위치 1층 내부(사장실) 벽체

내 용 균열/백태 (L=0.6m, 2ea)

내 용 마감 균열 (cw=0.2mm, L=0.8m)



사진번호 149 위치 1층 내부(총무과) 슬래브


사진번호 150 위치 1층 내부(총무과) 보

내 용 재료분리 (A=0.2m×1.5m)

내 용 재료분리 (A=0.6m×0.6m)


경안 공공하수처리시설

시설물명 : 관리동

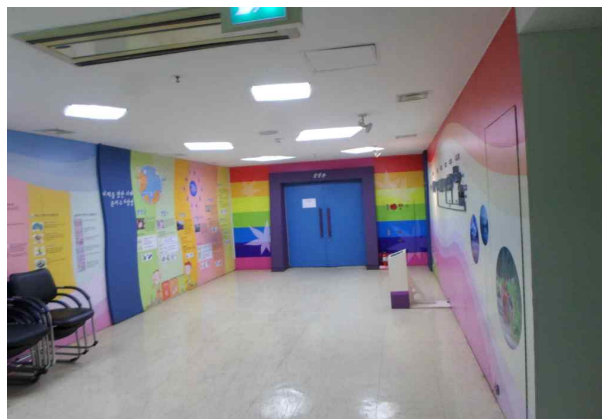


사진번호	151	위치	지하층
내 용	전 경		

사진번호	152	위치	지하층
내 용	전 경		

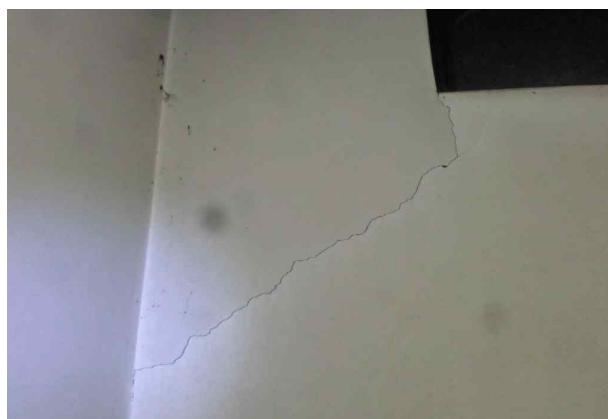

사진번호	153	위치	지하층 벽체
내 용	마감 균열 (cw=0.5mm, L=0.8m)		

사진번호	154	위치	지하층 벽체
내 용	마감 균열 (cw=0.2mm, L=0.6m)		

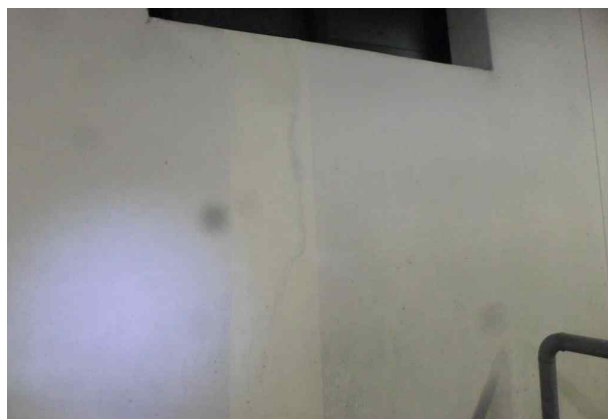

사진번호	155	위치	지하층 벽체
내 용	마감 보수부 재균열 (cw=0.3mm, L=2.0m)		

사진번호	156	위치	지하층 벽체
내 용	마감 균열 (cw=0.3mm, L=1.2m)		

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 유입제1펌프장



사진번호 157 위치 -

사진번호 158 위치 외부 벽체

내 용 전 경

내 용 마감 망상균열 ($A=0.6\text{m} \times 5.0\text{m}$)



사진번호 159 위치 외부 벽체

사진번호 160 위치 외부 슬래브

내 용 마감 망상균열 ($A=1.0\text{m} \times 3.0\text{m}$)

내 용 콘크리트 파손 ($A=0.3\text{m} \times 0.3\text{m}$)



사진번호 161 위치 외부 슬래브


사진번호 162 위치 1층 내부

내 용 박리/박락 ($A=0.6\text{m} \times 0.3\text{m}$)

내 용 전 경

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 유입제1펌프장

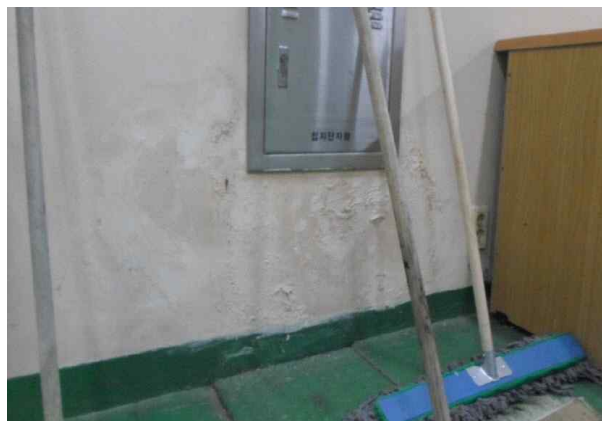

사진번호 163 위치 1층 내부 보

사진번호 164 위치 1층 내부 벽체

내 용 균열/백태 (L=0.5m)

내 용 누수흔적 (A=2.0m×1.0m)




사진번호 165 위치 1층 내부 벽체

사진번호 166 위치 지하층

내 용 누수흔적 (A=2.0m×0.5m)

내 용 전 경

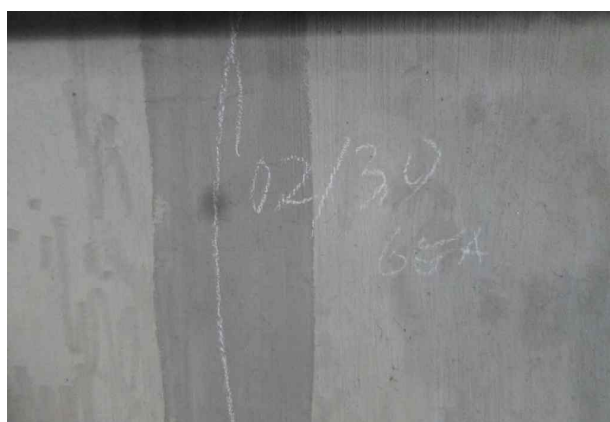

사진번호 167 위치 지하층 벽체



사진번호 168 위치 지하층 벽체

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=3.0m, 6ea)

내 용 균열/백태 (L=2.5m, 2ea)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 유입제1펌프장

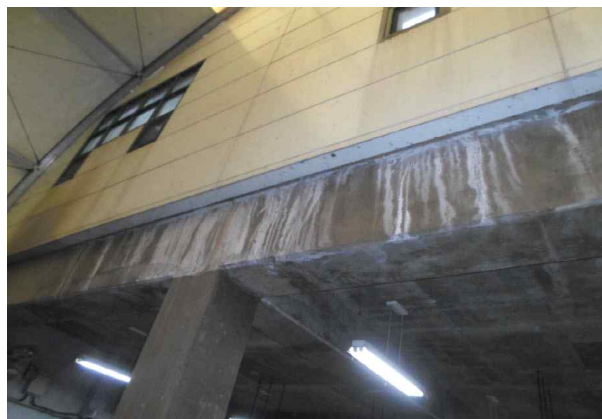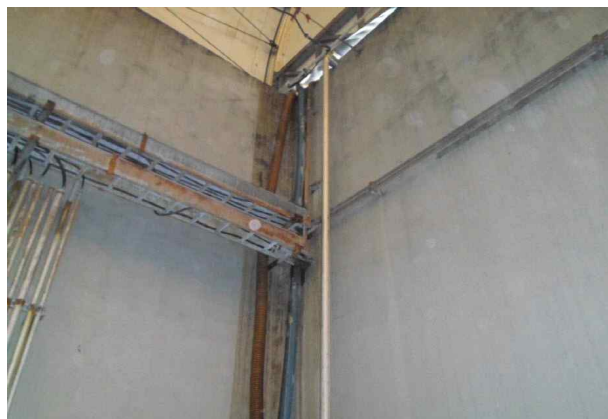


사진번호 169 위치 지하층 바닥

사진번호 170 위치 지하층 보

내 용 누수흔적 (A=0.5m×7.0m)

내 용 백태 (A=0.6m×12.0m)


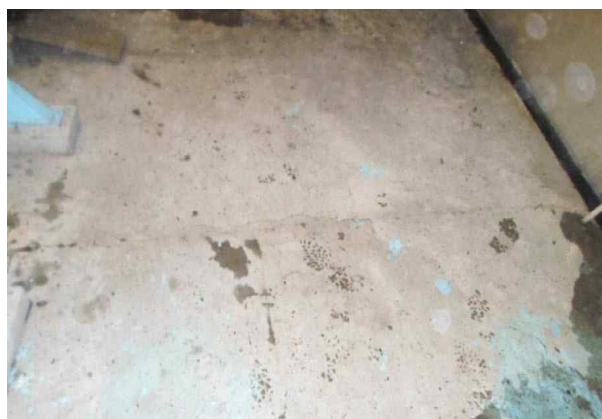


사진번호 171 위치 지하층 바닥

사진번호 172 위치 지하층 바닥

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=2.0m, 3ea)

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=6.0m)

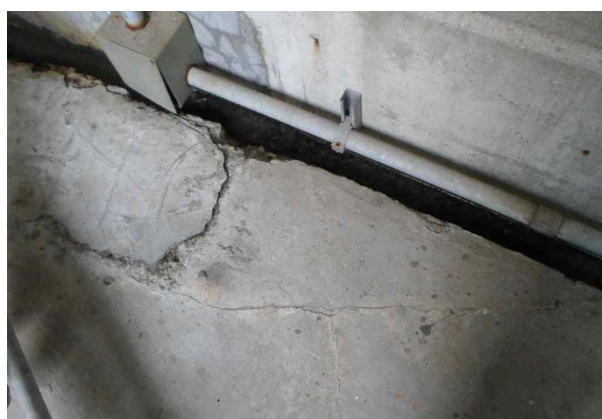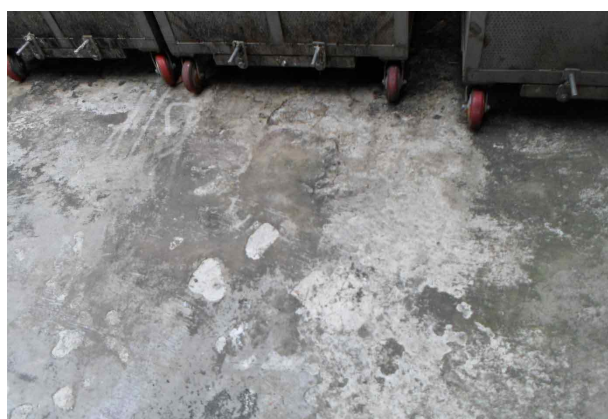

사진번호 173 위치 지하층 바닥

사진번호 174 위치 지하층 바닥

내 용 마감재 박리 (A=3.5m×5.0m)

내 용 박리/박락 (A=0.3m×2.5m)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 여과지



사진번호	175	위치	-	사진번호	176	위치	여과지1 외부벽체
내 용	전 경			내 용	마감 망상균열 (A=1.0m×4.0m)		
							
사진번호	177	위치	여과지1 외부벽체	사진번호	178	위치	여과지1 외부벽체
내 용	마감재 균열 (cw=0.2mm, L=2.0m)			내 용	배수관 막힘/이음부 누수 (lea)		
							
사진번호	179	위치	여과지2 외부벽체	사진번호	180	위치	여과지(신설) 외부벽체
내 용	마감 망상균열 (A=1.0m×4.0m)			내 용	마감재 상태양호		

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 여과지



사진번호 181 위치 여과지1 옥상층

사진번호 182 위치 여과지1 옥상층 벽체

내 용 전 경

내 용 마감 균열 (cw=0.3mm, L=0.3m)




사진번호 183 위치 여과지1 옥상층 바닥

사진번호 184 위치 여과지1 옥상층

내 용 마감 균열 (cw=0.2mm, L=0.6m)

내 용 집수구 막힘 (lea)

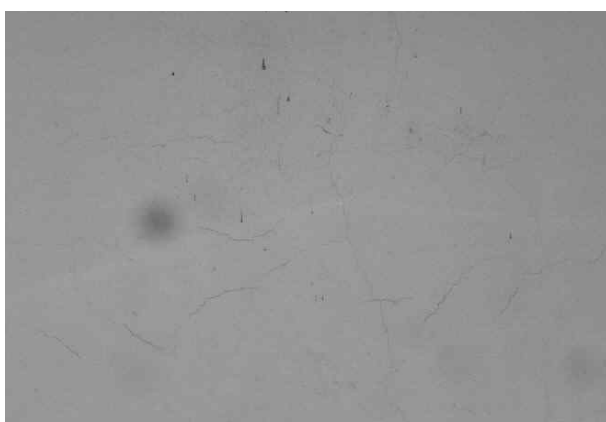

사진번호 185 위치 여과지2 옥상층 벽체

사진번호 186 위치 여과지2 옥상층 바닥

내 용 마감 망상균열 (A=0.5m×5.0m)

내 용 마감 균열 (cw=0.3mm, L=0.3m)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 여과지




사진번호	187	위치	여과지 외부 슬래브 상면
내 용	균열 (cw=0.2mm, L=2.0m)		

사진번호	188	위치	여과지 외부 슬래브 상면
내 용	균열 (cw=0.2mm, L=0.8m, 2ea)		



사진번호	189	위치	여과지1 1층 내부 벽체
내 용	마감 균열 (cw=0.2mm, L=1.0m)		

사진번호	190	위치	여과지1 1층 내부 바닥
내 용	박리/박락 (A=0.5m × 0.5m)		

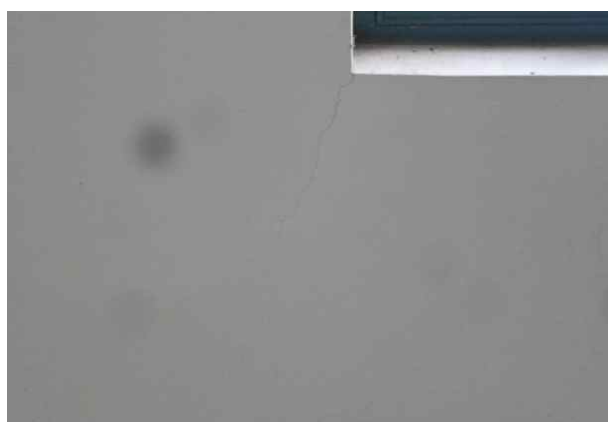


사진번호	191	위치	여과지2 1층 내부 벽체
내 용	마감 균열 (cw=0.3mm, L=1.0m)		

사진번호	192	위치	여과지2 1층 바닥
내 용	도장상태 양호		

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 여과지

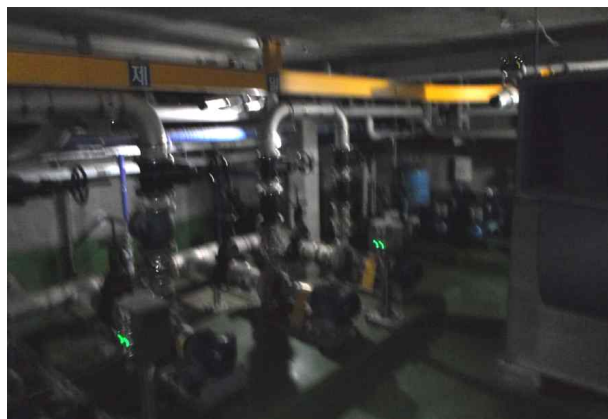

사진번호 193 위치 여과지2 지하층

사진번호 194 위치 여과지2 지하층 벽체

내 용 전 경

내 용 균열 (cw=0.2mm, L=1.0m)




사진번호 195 위치 여과지2 지하층 벽체

사진번호 196 위치 여과지2 지하층 벽체

내 용 백태 (A=0.1m×1.0m)

내 용 도장박리 (A=0.5m×0.5m)

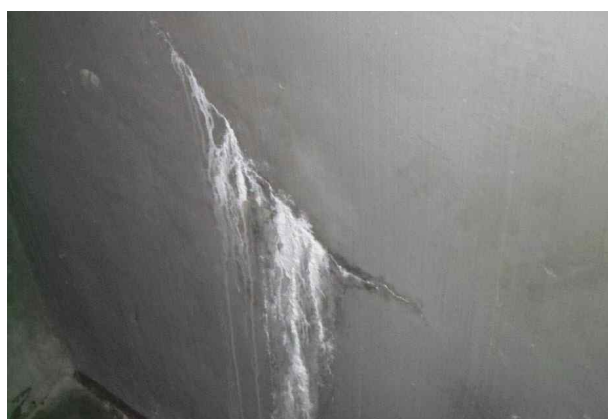

사진번호 197 위치 여과지2 지하층 벽체

사진번호 198 위치 여과지2 지하층

내 용 균열/백태 (L=0.5m)

내 용 펌프배관 경미한 누수 및 부식

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 슬러지펌프실(기존)



사진번호	199	위치	-	사진번호	200	위치	외부 슬래브
내 용	외부 전경			내 용	박리/박락 (A=0.1m×0.3m)		



사진번호	201	위치	외부 스킴제거장치	사진번호	202	위치	-
내 용	강재 빔 및 트러스 상태양호			내 용	내부 전경		



사진번호	203	위치	내부 벽체	사진번호	204	위치	내부 슬래브
내 용	균열 (cw=0.2mm, L=2.5m)			내 용	균열 (cw=0.2mm, L=3.0m)		

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 슬러지펌프실(신설)



사진번호 205 위치 -

사진번호 206 위치 외부 벽체

내 용 외부 전경

내 용 박리/박락 ($A=0.1\text{m} \times 0.1\text{m}$, 2ea)



사진번호 207 위치 외부

사진번호 208 위치 -

내 용 투광창 이음부 실링재 열화 ($L=8.0\text{m}$)

내 용 내부 전경



사진번호 209 위치 내부 벽체

사진번호 210 위치 내부

내 용 균열 ($cw=0.2\text{mm}$, $L=7.0\text{m}$)

내 용 누수흔적 ($A=0.5\text{m} \times 5.0\text{m}$, 2ea)

경안 공공하수처리시설

시설물명 : 포기 전기실(기존,신설)



사진번호 211 위치 신설 구조물

사진번호 212 위치 기존구조물 옥상층 바닥

내 용 전 경

내 용 마감 박리/들뜸 (A=3.0m×11.5m)



사진번호 213 위치 기존구조물 1층 내부 천장

사진번호 214 위치 기존구조물 1층 내부 벽체

내 용 누수흔적 (A=1.0m×2.7m, 3ea)

내 용 마감 망상균열 (A=1.2m×15.4m)



사진번호 215 위치 신설구조물 옥상층 바닥

사진번호 216 위치 신설구조물 1층 내부 천장

내 용 마감 상태 양호

내 용 누수흔적 (A=0.3m×1.2m)

경안 공공하수처리시설

내구성 시험





사진번호 217 위치 벽체

사진번호 218 위치 상면

내 용 반발경도 측정 전 표면처리

내 용 반발경도 측정

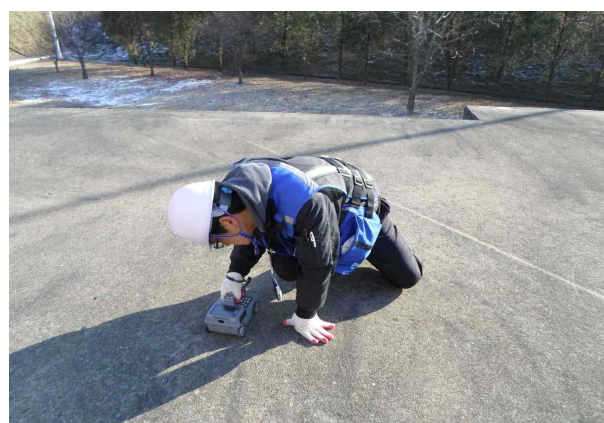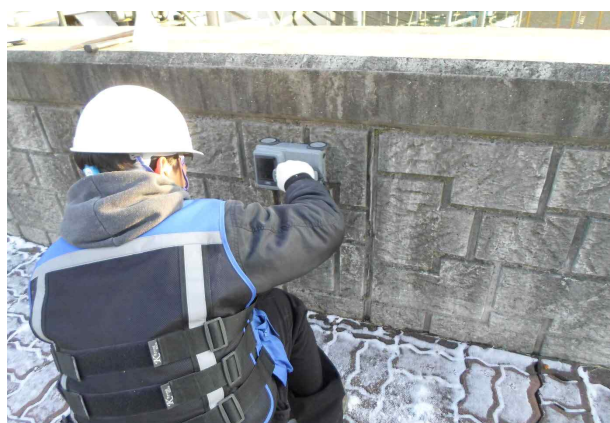

사진번호 219 위치 벽체

사진번호 220 위치 상면

내 용 철근탐사 시험

내 용 철근탐사 시험



사진번호 221 위치 벽체

사진번호 222 위치 상면

내 용 탄산화 측정 전 콘크리트면 파취

내 용 탄산화 측정