


분원 공공하수처리시설

| 시설물명 : 처리장                                                                           |                               |    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|-------|
|    |                               |    |       |
| 사진번호                                                                                 | 002                           | 위치 | 외부벽체  |
| 내 용                                                                                  | 마감 균열 (cw=0.2mm, L=0.3m)      |    |       |
|   |                               |    |       |
| 사진번호                                                                                 | 004                           | 위치 | 외부벽체  |
| 내 용                                                                                  | 마감 균열 (cw=0.1mm, L=1.2m, 2ea) |    |       |
|  |                               |    |       |
| 사진번호                                                                                 | 006                           | 위치 | 외부 벽체 |
| 내 용                                                                                  | 마감재 파손 (A=0.1m×0.1m)          |    |       |

분원 공공하수처리시설

시설물명 : 처리장

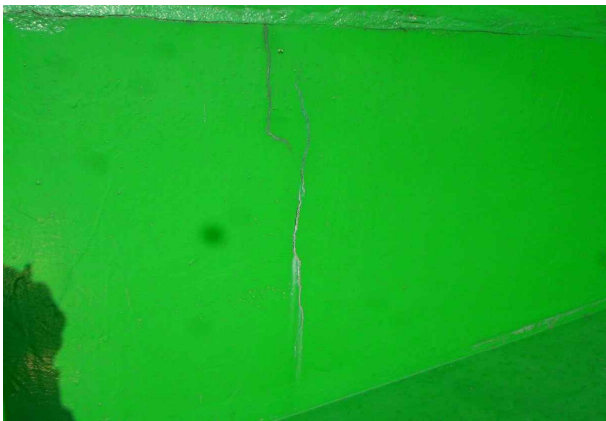


사진번호 007 위치 옥상층 벽체

사진번호 008 위치 옥상층 벽체

내 용 이음부 도장박리 (A=0.1m×10.0m)

내 용 마감 균열/백태 (L=0.5m)

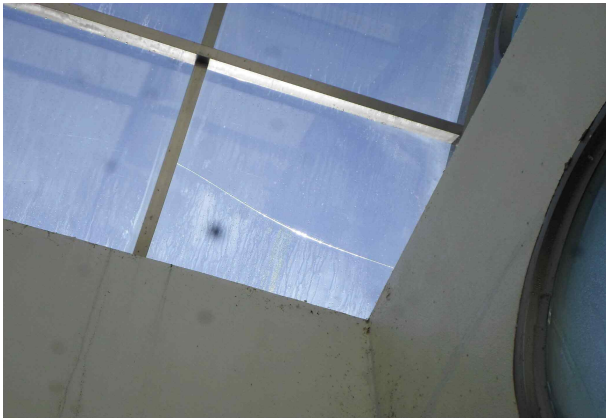

사진번호 009 위치 옥상층 기둥

사진번호 010 위치 옥상층

내 용 마감 균열 (cw=0.3mm, L=0.6m)

내 용 투광창 파손 (lea)



사진번호 011 위치 옥상층 벽체

사진번호 012 위치 옥상층 (중층)


내 용 마감 균열 (cw=0.1mm, L=2.5m)

내 용 투광창 이음부 실링재 열화 (L=35.0m)

| 분원 공공하수처리시설                                                                         |              |    |                | 시설물명 : 처리장                                                                           |                          |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|
|    |              |    |                |    |                          |    |          |
| 사진번호                                                                                | 013          | 위치 | 1층 내부 슬래브/보    | 사진번호                                                                                 | 014                      | 위치 | 1층 내부벽체  |
| 내 용                                                                                 | 콘크리트 표면상태 양호 |    |                | 내 용                                                                                  | 마감 균열 (cw=0.5mm, L=1.0m) |    |          |
|   |              |    |                |   |                          |    |          |
| 사진번호                                                                                | 015          | 위치 | 1층 내부(탈수기실) 바닥 | 사진번호                                                                                 | 016                      | 위치 | 1층 내부 벽체 |
| 내 용                                                                                 | 방수도장 상태양호    |    |                | 내 용                                                                                  | 마감 균열 (cw=0.3mm, L=0.8m) |    |          |
|  |              |    |                |  |                          |    |          |
| 사진번호                                                                                | 017          | 위치 | 1층 천장          | 사진번호                                                                                 | 018                      | 위치 | 1층 내부 바닥 |
| 내 용                                                                                 | 누수 (2ea)     |    |                | 내 용                                                                                  | 마감 파손 (A=0.1m×0.1m, 2ea) |    |          |


분원 공공하수처리시설

시설물명 : 처리장

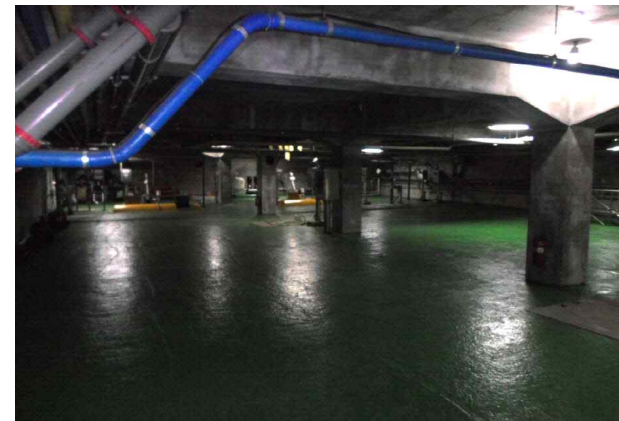

|      |     |    |       |
|------|-----|----|-------|
| 사진번호 | 019 | 위치 | 지하 1층 |
| 내 용  | 전 경 |    |       |

|      |              |    |         |
|------|--------------|----|---------|
| 사진번호 | 020          | 위치 | 지하 1층 보 |
| 내 용  | 콘크리트 표면상태 양호 |    |         |

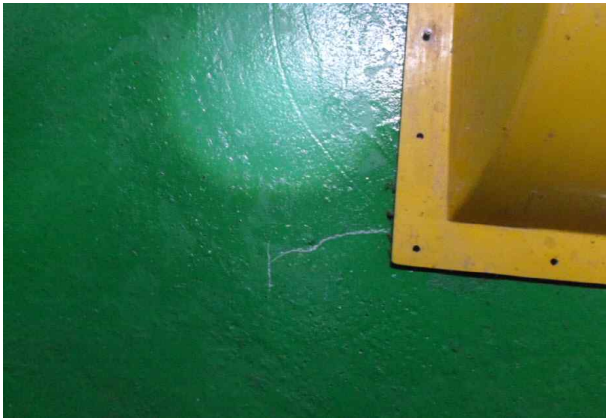

|      |              |    |           |
|------|--------------|----|-----------|
| 사진번호 | 021          | 위치 | 지하 1층 슬래브 |
| 내 용  | 콘크리트 표면상태 양호 |    |           |

|      |                        |    |              |
|------|------------------------|----|--------------|
| 사진번호 | 022                    | 위치 | 지하 1층 바닥 슬래브 |
| 내 용  | 균열 (cw=0.2mm , L=0.2m) |    |              |



|      |              |    |           |
|------|--------------|----|-----------|
| 사진번호 | 023          | 위치 | 지하 1층 슬래브 |
| 내 용  | 콘크리트 표면상태 양호 |    |           |

|      |               |    |       |
|------|---------------|----|-------|
| 사진번호 | 024           | 위치 | 지하 1층 |
| 내 용  | 배관 이음부 경미한 부식 |    |       |

분원 공공하수처리시설

시설물명 : 처리장



|      |     |    |              |
|------|-----|----|--------------|
| 사진번호 | 026 | 위치 | 지하 2층 (송풍기실) |
| 내 용  | 전 경 |    |              |





|      |                      |    |              |
|------|----------------------|----|--------------|
| 사진번호 | 028                  | 위치 | 지하 2층 천장 슬래브 |
| 내 용  | 재료분리 (A=0.5m × 2.0m) |    |              |



|      |                        |    |          |
|------|------------------------|----|----------|
| 사진번호 | 030                    | 위치 | 지하 2층 벽체 |
| 내 용  | 균열 (cw=0.2mm , L=2.0m) |    |          |

분원 공공하수처리시설

시설물명 : 처리장

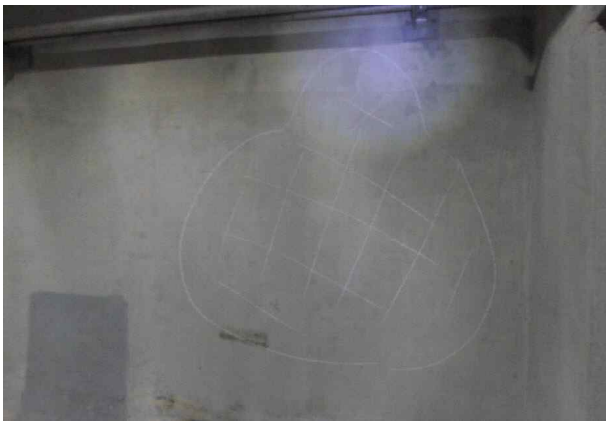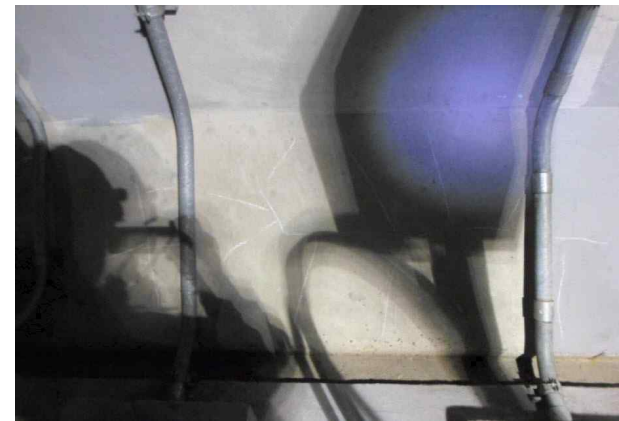

사진번호 031 위치 지하 2층 벽체

사진번호 032 위치 지하 2층 벽체

내 용 망상균열 (A=1.5m×0.7m)

내 용 마감 들뜸 (A=1.5m×1.5m)





사진번호 033 위치 지하 2층 벽체

사진번호 034 위치 지하 2층 벽체

내 용 균열/백태 (L=0.3m)

내 용 백태 (A=0.2m×0.3m)

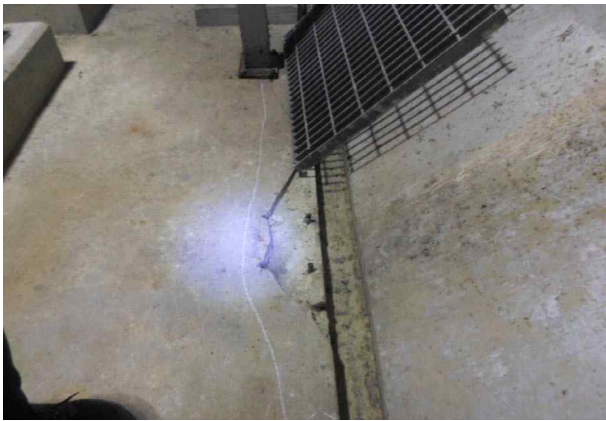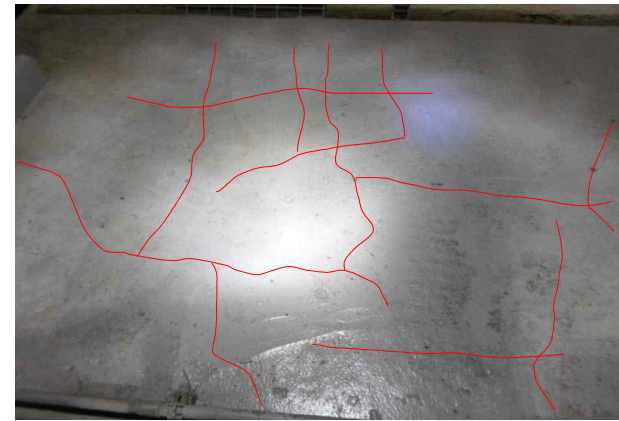

사진번호 035 위치 지하 2층 바닥 슬래브

사진번호 036 위치 지하 2층 바닥 슬래브

내 용 망상균열 (A=5.0m×5.0m)

내 용 콘크리트 파손 (A=0.3m×2.0m)

분원 공공하수처리시설

시설물명 : 중계펌프장





사진번호 037 위치 -

사진번호 038 위치 -

내 용 외부 전경

내 용 내부 전경

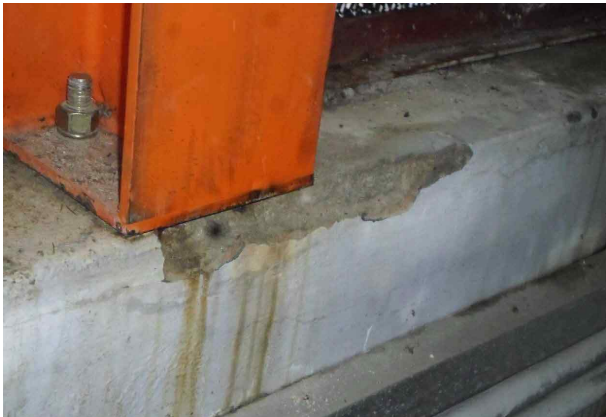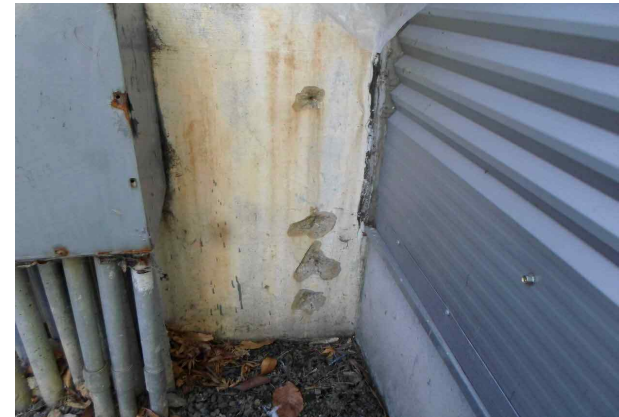

사진번호 039 위치 외부 벽체

사진번호 040 위치 내부 벽체

내 용 콘크리트 파손 (A=0.1m×0.1m, 4ea)

내 용 콘크리트 파손 (A=0.1m×0.3m)



사진번호 041 위치 외부 벽체

사진번호 042 위치 내부 벽체

내 용 박리/박락 (A=0.3m×0.8m, 2ea)

내 용 콘크리트 표면상태 양호

분원 공공하수처리시설

시설물명 : 다중원판 탈취시설



사진번호 043 위치 -

사진번호 044 위치 내부 슬래브

내 용 전 경

내 용 콘크리트 표면상태 양호



사진번호 045 위치 외부 벽체

사진번호 046 위치 외부 벽체

내 용 콘크리트 표면상태 양호

내 용 박리/박락 (A=0.1m×0.5m)



사진번호 047 위치 사여과기

사진번호 048 위치 다중 탈수시설

내 용 플레이트 경미한 부식

내 용 기계 설치상태 양호

분원 공공하수처리시설

시설물명 : 충인처리시설




|      |     |    |   |
|------|-----|----|---|
| 사진번호 | 049 | 위치 | - |
|------|-----|----|---|

|      |     |    |  |
|------|-----|----|--|
| 사진번호 | 050 | 위치 |  |
|------|-----|----|--|

|     |       |
|-----|-------|
| 내 용 | 외부 전경 |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| 내 용 | 내부 전경 |
|-----|-------|

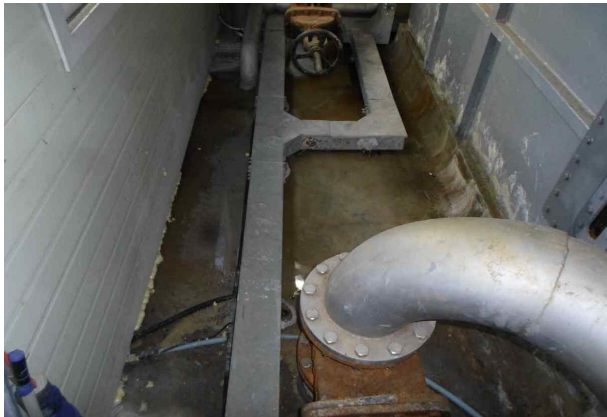


|      |     |    |       |
|------|-----|----|-------|
| 사진번호 | 051 | 위치 | 외부 벽체 |
|------|-----|----|-------|

|      |     |    |       |
|------|-----|----|-------|
| 사진번호 | 052 | 위치 | 내부 바닥 |
|------|-----|----|-------|

|     |          |
|-----|----------|
| 내 용 | 마감재 상태양호 |
|-----|----------|

|     |                  |
|-----|------------------|
| 내 용 | 채수 (A=1.2m×2.3m) |
|-----|------------------|

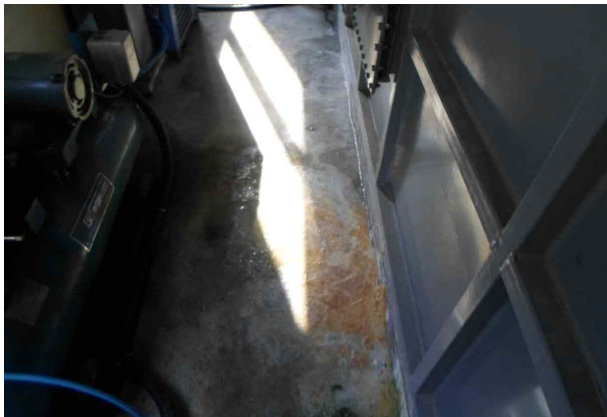

|      |     |    |       |
|------|-----|----|-------|
| 사진번호 | 053 | 위치 | 내부 바닥 |
|------|-----|----|-------|

|      |     |    |    |
|------|-----|----|----|
| 사진번호 | 054 | 위치 | 내부 |
|------|-----|----|----|

|     |                  |
|-----|------------------|
| 내 용 | 채수 (A=0.7m×2.2m) |
|-----|------------------|

|     |               |
|-----|---------------|
| 내 용 | 배관 이음부 경미한 부식 |
|-----|---------------|


## 분원 공공하수처리시설

## 내구성 조사




|      |                |    |    |
|------|----------------|----|----|
| 사진번호 | 055            | 위치 | 벽체 |
| 내 용  | 반발경도 측정 전 표면처리 |    |    |

|      |         |    |    |
|------|---------|----|----|
| 사진번호 | 056     | 위치 | 벽체 |
| 내 용  | 반발경도 측정 |    |    |

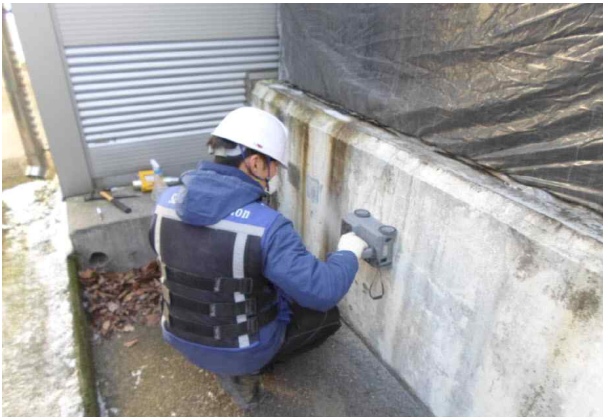

|      |         |    |    |
|------|---------|----|----|
| 사진번호 | 057     | 위치 | 벽체 |
| 내 용  | 철근탐사 시험 |    |    |

|      |         |    |    |
|------|---------|----|----|
| 사진번호 | 058     | 위치 | 벽체 |
| 내 용  | 철근탐사 시험 |    |    |

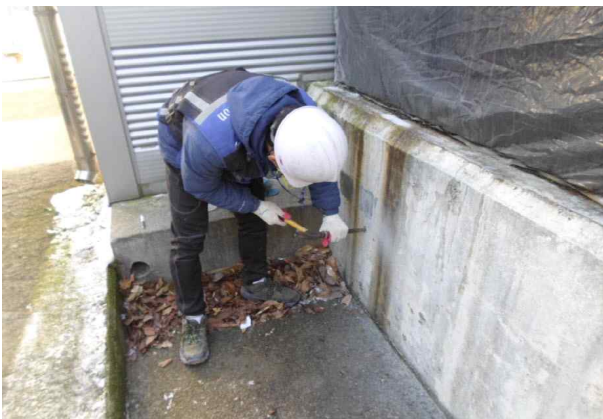

|      |                   |    |    |
|------|-------------------|----|----|
| 사진번호 | 059               | 위치 | 벽체 |
| 내 용  | 탄산화 측정 전 콘크리트면 파취 |    |    |

|      |        |    |    |
|------|--------|----|----|
| 사진번호 | 060    | 위치 | 벽체 |
| 내 용  | 탄산화 측정 |    |    |