
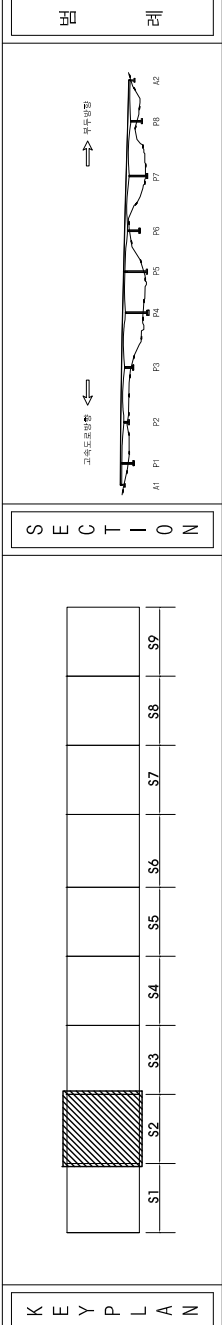


손상물량표



번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소
1	망상균열	0.3	38.0		11.4 m ²	1
2	망상균열	0.5	38.0		19.0 m ²	1
3	망상균열	0.8	38.0		30.4 m ²	1
4	횡간열		3.0	3.0	m	1
5	횡단열		3.5		3.2 m	1
6	도로표지병 파손유실				29 EA	29
7	배수구 막힘				1 EA	1
8	방호벽 하단 노출상 및 부풀음	0.3	38.0		22.8 m ²	2
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

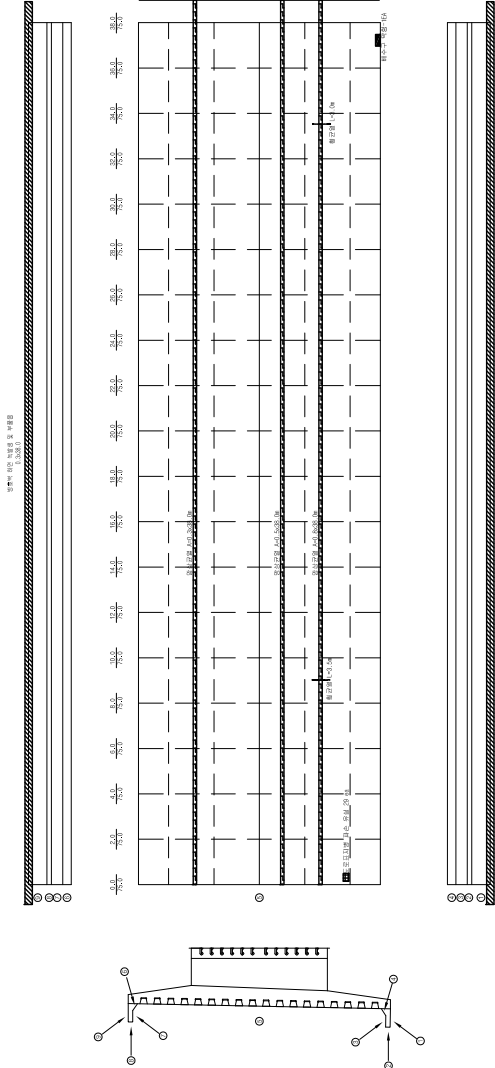

발주처		시공		시정
영역명		영역명		
도로명		도로명		도로명
기타		기타		


ㅁ
 ㅂ
 ㅅ
 ㅈ
 ㅊ

번호	손상내용	손상원인						비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	망상균열	0.5	7.0		3.5	m ²	1	
2	망상균열	0.5	9.0		4.5	m ²	1	
3	망상균열	0.8	37.0		29.6	m ²	1	
4	망상균열	1.0	37.0		37.0	m ²	1	
5	배수구 막힘				1	EA	1	
6	방호벽 하단부 평행 및 파손	0.3	38.0		22.2	m ²	2	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

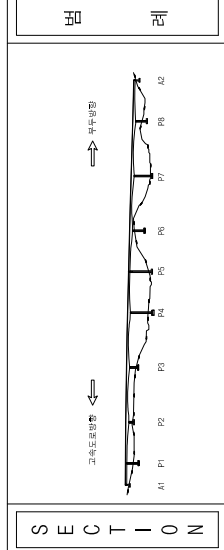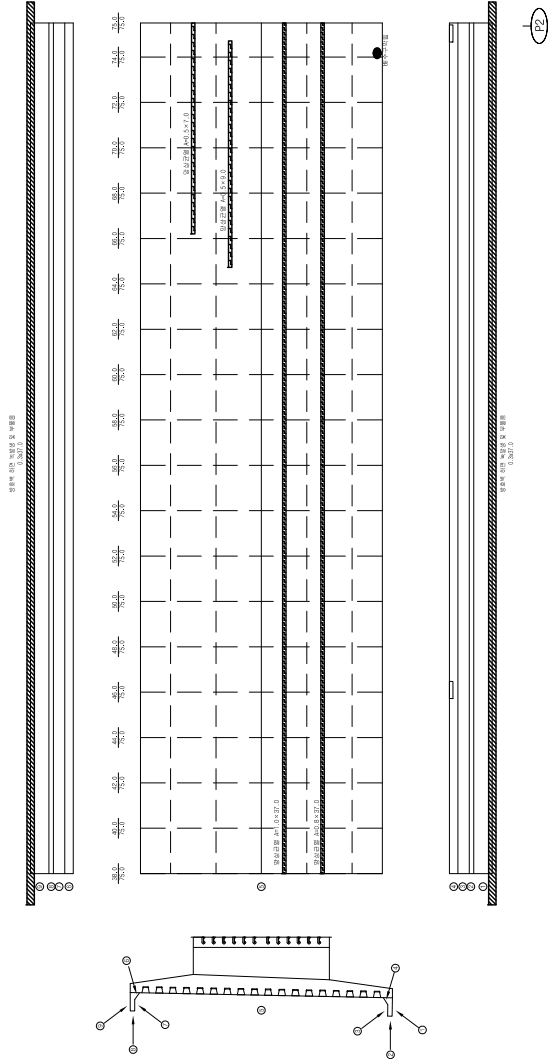




K	E	E	Y	P	L	A	N
---	---	---	---	---	---	---	---

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소
1	망상균열	0.3	5.0		3.0	2
2	소성변형및 망상균열	0.5	50.0		50.0	2
3	배수구 마힘				1	EA 1
4	변형된 하판 보행성 및 파손음	0.3	50.0		30.0	2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

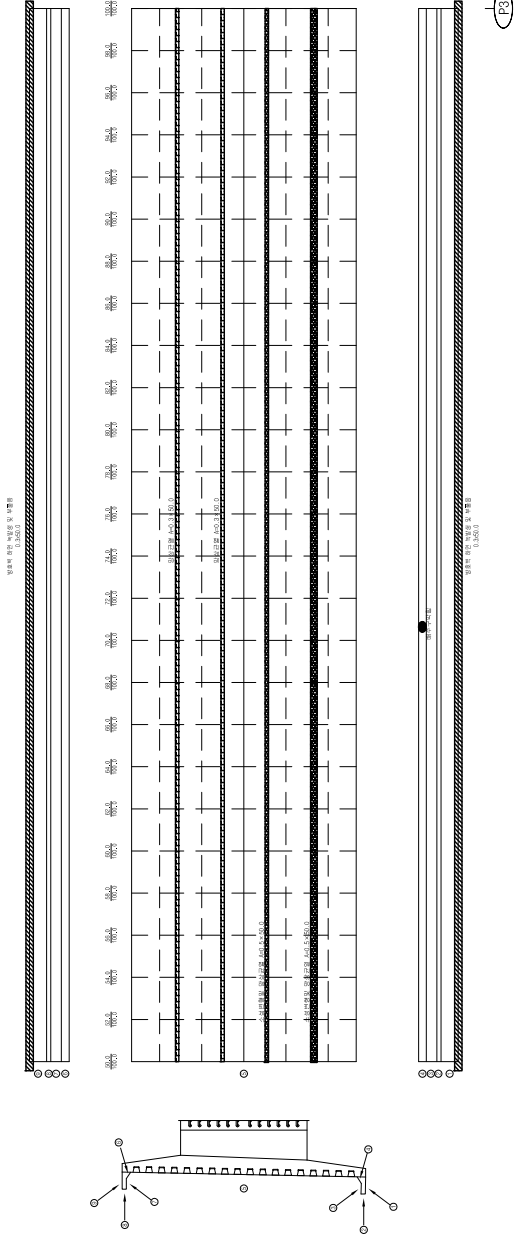


SECTION										발주처 광양시청			
KEY PLAN										영역명			
										시정물정물정물정물(정산1교 하행선)			
										도면명			
										도면번호			
										5			

卍
 卐
 卐
 卐
 卐

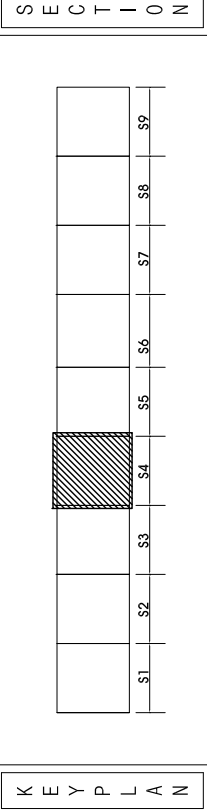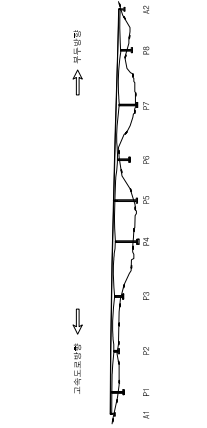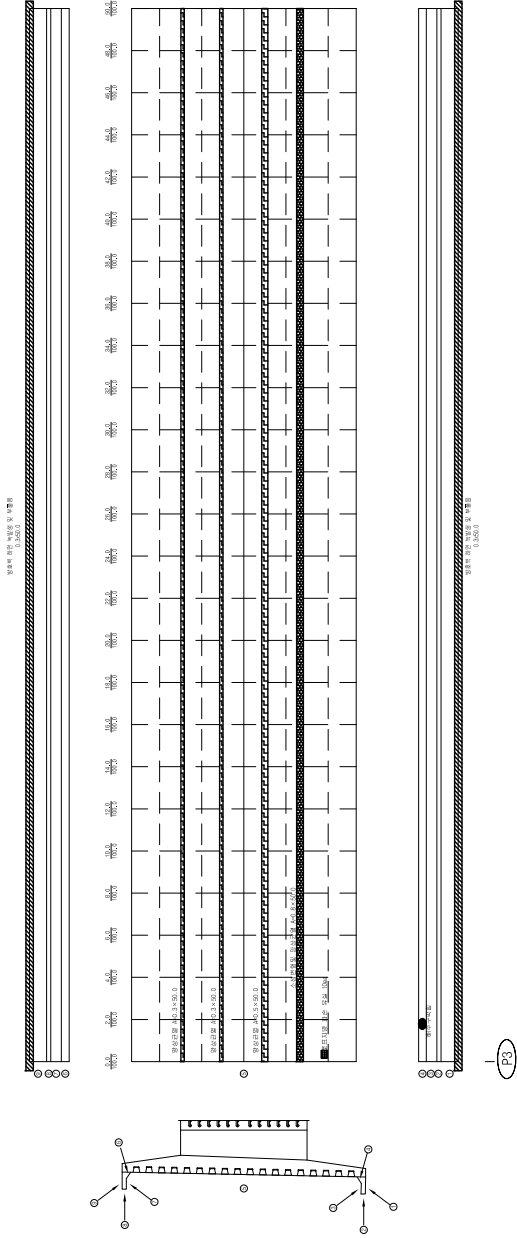


KEY PLAN

ㅁ
 ㅂ
 ㅅ
 ㅈ
 ㅊ

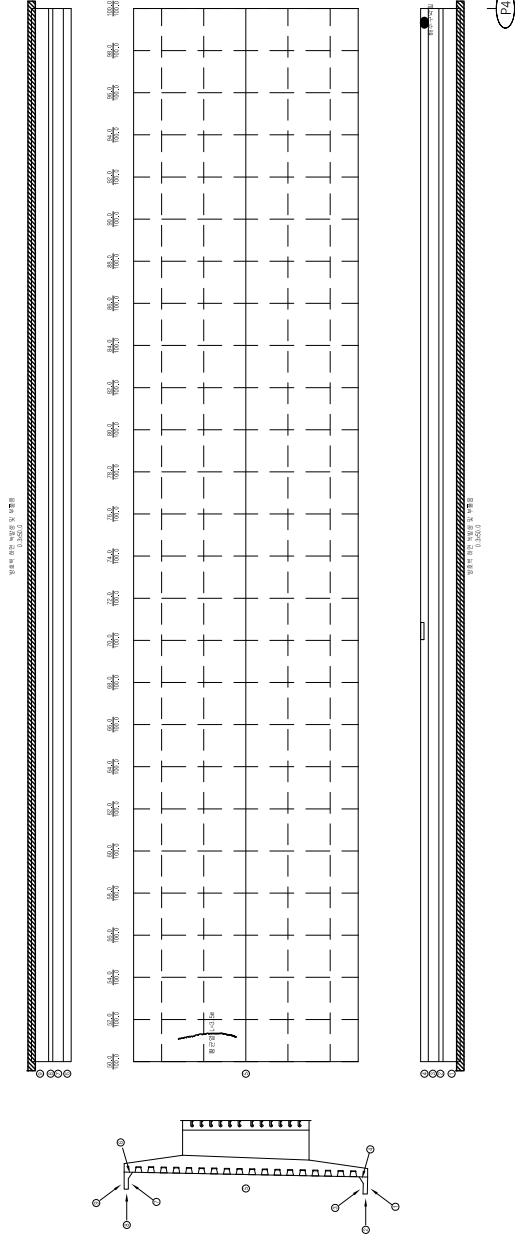

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소
1	고무재 찢김	0.3	37.0	0.2	m	1
2	방충벽 하단 돌출부 및 부속물	0.3	37.0	22.0	m ²	2
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

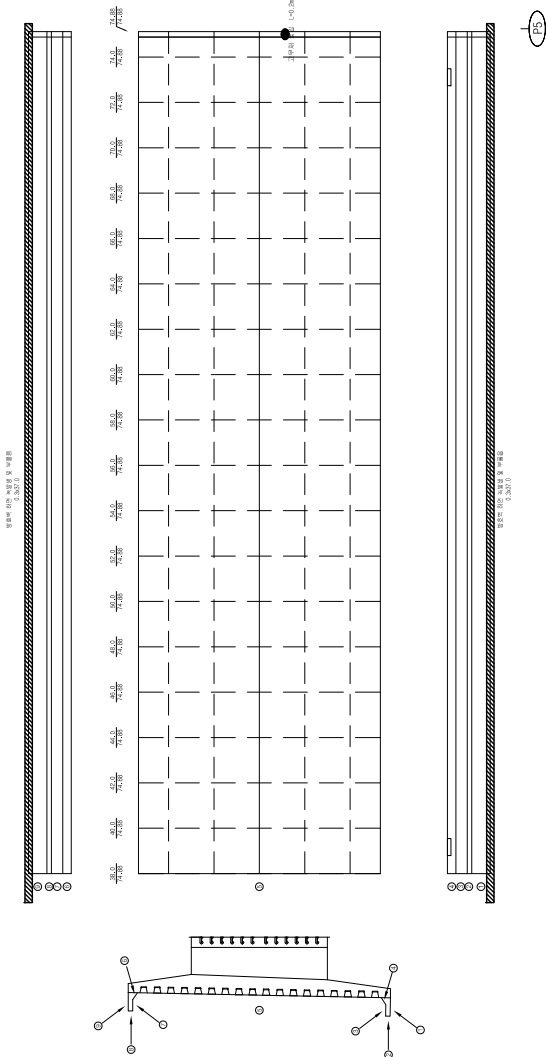


SECTION										평면		단면		발주처		시정	
														방산건설		영역명	
																시정물정물정물정물(정산1교 하행선)	
																도면명	
																도면번호	
																9	

손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	계소
1	도로표지범·파손유실				10	EA 10
2	방호벽·하천·독방성 및 부속물	0.3	37.0		22.2	m ² 2
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


단면식: 중앙·좌·우측 및 배후방

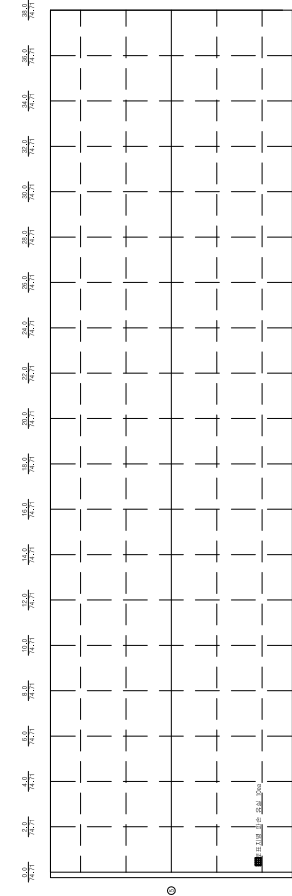


단면식: 중앙·좌·우측 및 배후방



K E Y P L A N



S E C T I O N



고속도로방향 ← → 부속방향

본 레

발 주 치 광 양 시 형
용 역 명
시정물 정밀정검 용역(정산1교 하행선)
도 면 명
도 면 번호 10

재료분리
망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타

망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타

망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타

망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타

망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타

망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타

망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타

망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타

망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타

망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타

망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타

망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타

망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타

망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타

망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타


망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타

망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타

망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타

망상근열
방리, 파손
벽 테
침 하
좌굴, 변형
기 타


번호	손상내용	신상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소
1	도로표지범 파손유실				28	EA 28
2	망상균열	0.3	50.0		30.0	m ² 2
3	소성변형망상균열	0.5	50.0		25.0	m ² 1
4	변형변위범·복합성·망상균열	0.3	50.0		30.0	m ² 2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

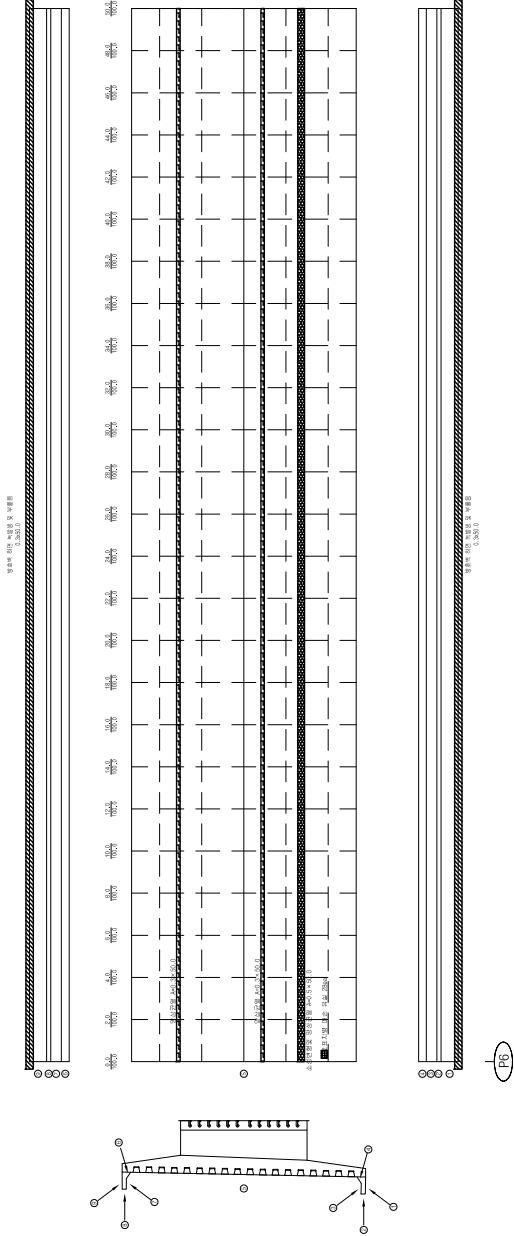

KEY PLAN		SECTION		본 레		발 주 치 광 양 시 형	
						시정물 정밀점검용역(정산1교 하행선)	
S1		S2		S3		도 면 명	
S4		S5		S6		도 면 번호	
S7		S8		S9		12	

손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소
1	망상균열	0.3	40.0		12.0 m ²	1
2	망상균열	0.3	50.0		15.0 m ²	1
3	소성변형및망상균열	0.5	50.0		25.0 m ²	1
4	변호벽 확인,복합성 및 파손유무	0.3	50.0		30.0 m ²	2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

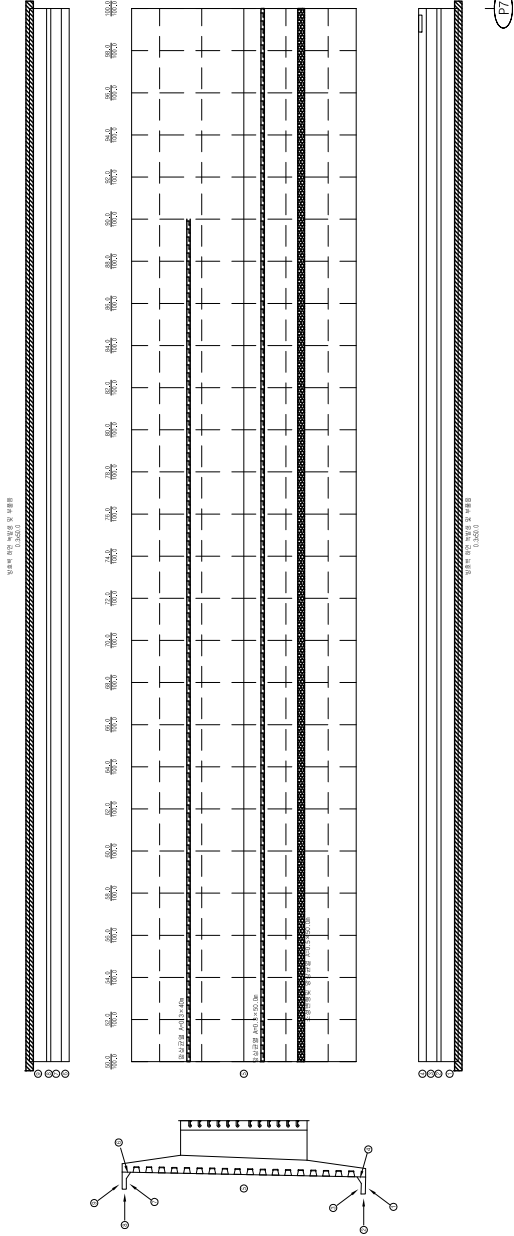

KEY PLAN

SECTION

발주처

시정

시정

영역명

시정정밀점검영역(정산1교 하행선)


도면명

도면번호

13

신상물량표




번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1	도로표지범 파손유실				17 EA	17
2	돌간열		3.0		m	1
3	소성면형	0.7	50.0		m ²	1
4	비탈면·천변·복합성·합계물음	0.3	50.0		m ²	2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

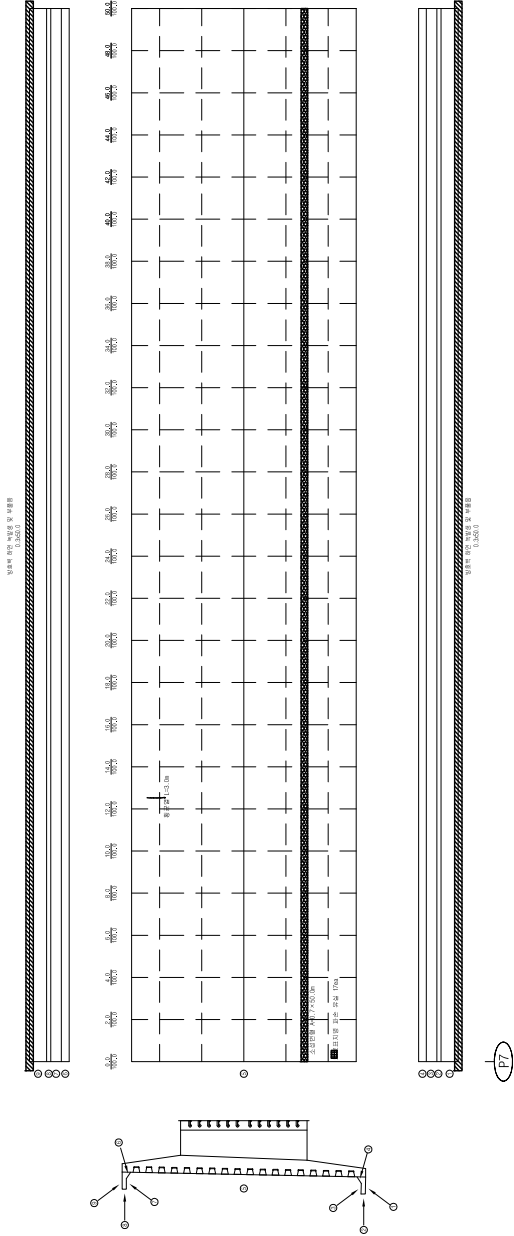

SECTION										발주처 광양시청			
KEY PLAN										용역명			
										시정물정면정점영역(정산1교 하행선)			
										도면명			
										도면번호 14			

손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소
1	방호벽 측면 녹반생 및 부동물	0.3	50.0		30.0	2
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

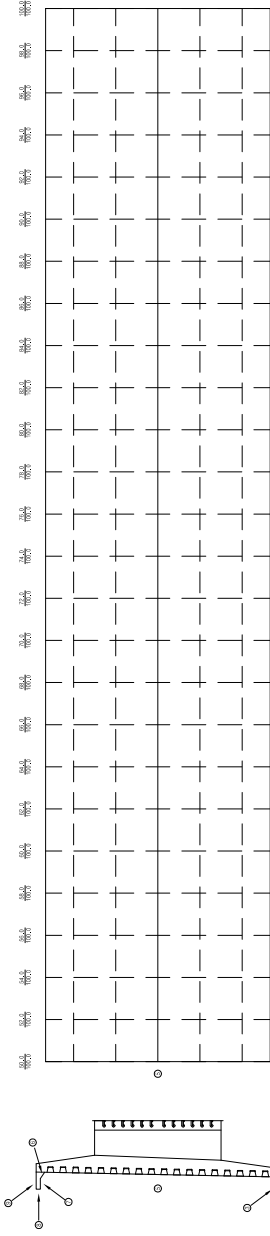



①



SECTION										발주처 광양시청			
KEY PLAN										영역명			
										시정물 정밀점검 영역 (정산1교 하행선)			
										도면명			
										도면번호			
										15			

번호	손상내용	신상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소
1	도로표지범 피손유실				10 EA	10
2	망상균열	0.3	38		m ²	2
3	방포면 하단 낙방생 및 부풀음	0.3	37.0		m ²	2
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

상행 방향 차량을 위한 방폭벽

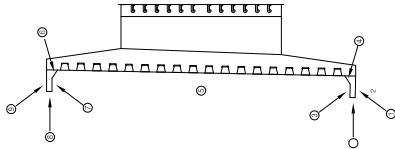


상행 방향 차량을 위한 방폭벽

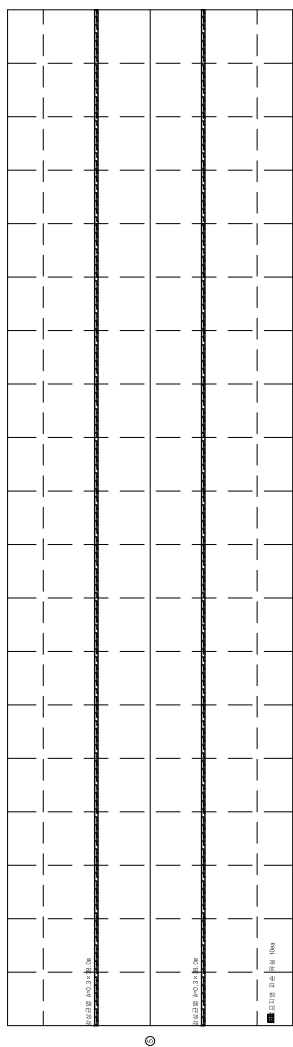


상행 방향 차량을 위한 방폭벽

상행 방향 차량을 위한 방폭벽

KEY PLAN



SECTION



면

레

발주처

광안시

형

용역명


시설물정밀점검용역(정산1교 하행선)

도면명

도면번호

16


번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소
1	후타제 균열	0.2	0.3		0.3 m ²	5
2	망상균열	0.3	25.0		7.5 m ²	1
3	방호벽 하연 측방성 포복돌출	0.3	35.0		22.8 m ²	2
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

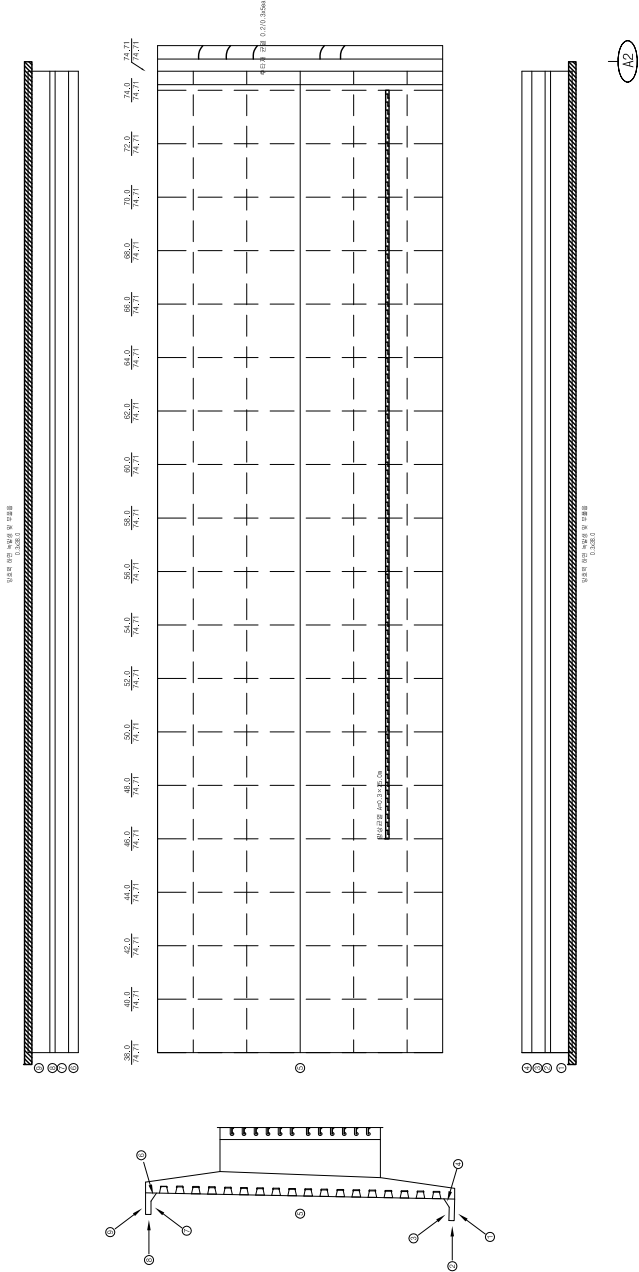


SECTION										평면			
KEY PLAN										발주처			
										영역명			
										시정물정밀점검용역(정산1교 하행선)			
										도면번호			
										도면번호			
										17			

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	면적 (㎡)	단위 개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


· 전반적인 무도장부 분화

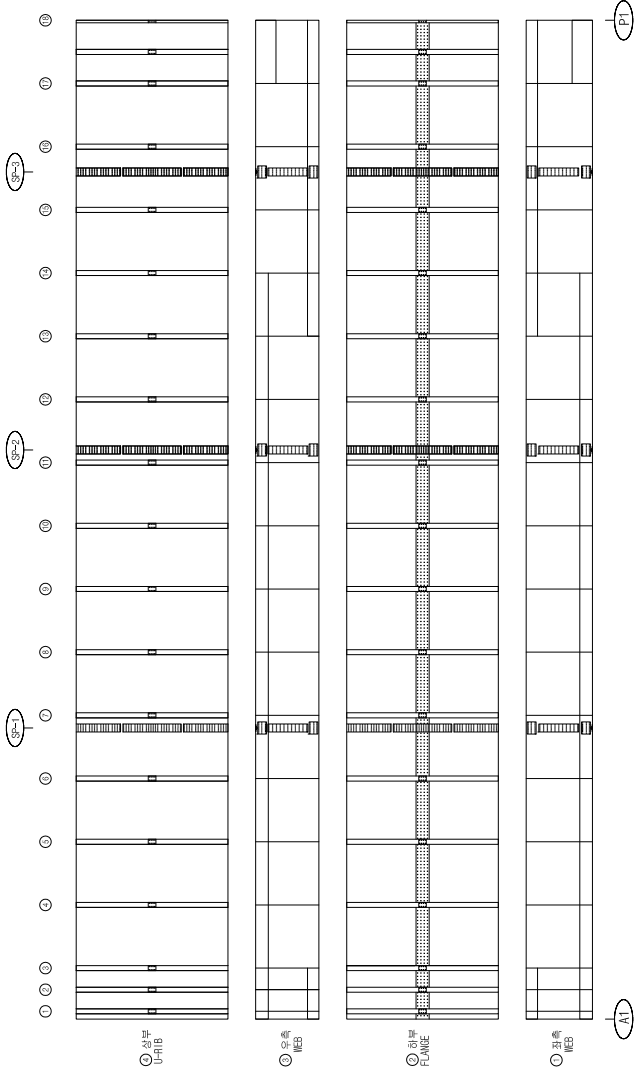

K E Y P L A N



S E C T I O N



판

구 결	판지, 공돌	누수, 제수	철근노출	부식
-----	--------	--------	------	----

망상균열	박리, 파손	백 테	침 하	좌굴, 변형
------	--------	-----	-----	--------

재료분리	열 좌	파괴물	그늘음	기 타
------	-----	-----	-----	-----


발 주 치 광 양 시 형	용 역 명	노 면 명	도 면 번호
---------------	-------	-------	--------

시정물 정밀점검 용역(정산1교 하행선)


손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	면적 (㎡)	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


· 전반적인 무도장부 분화

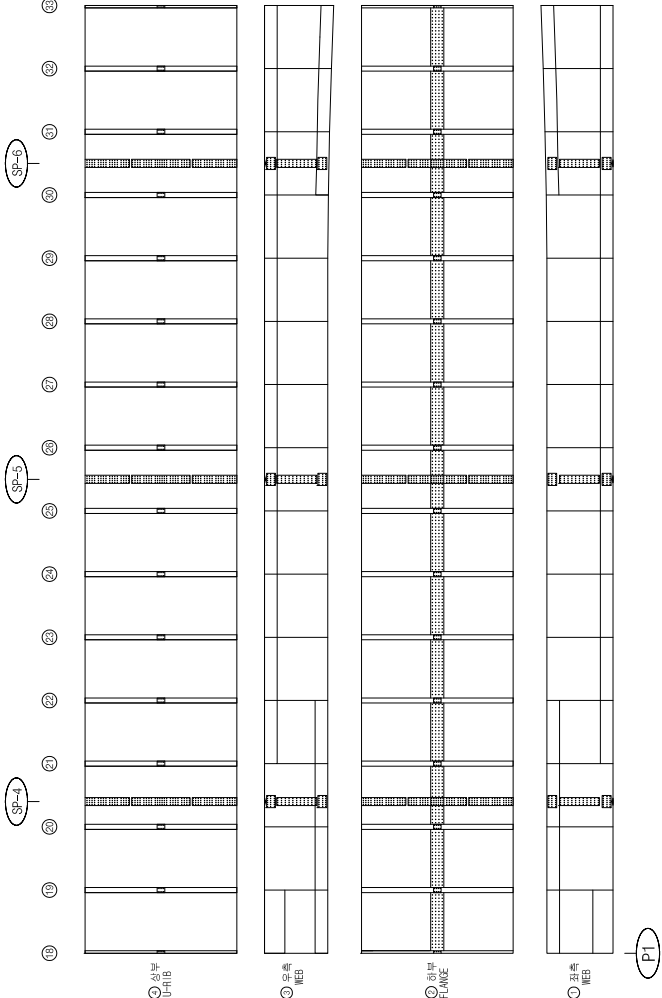

KEY PLAN



SECTION



발주처

발주처	광역시청
영역명	시정개발사업(정산1교 하행선)
도면명	도면명
도면번호	19

발주처	광역시청
영역명	시정개발사업(정산1교 하행선)
도면명	도면명
도면번호	19

발주처	광역시청
영역명	시정개발사업(정산1교 하행선)
도면명	도면명
도면번호	19

발주처	광역시청
영역명	시정개발사업(정산1교 하행선)
도면명	도면명
도면번호	19


발주처	광역시청
영역명	시정개발사업(정산1교 하행선)
도면명	도면명
도면번호	19

발주처	광역시청
영역명	시정개발사업(정산1교 하행선)
도면명	도면명
도면번호	19


손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	면적 (㎡)	단위 개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


· 전방적인 무도장부 열화

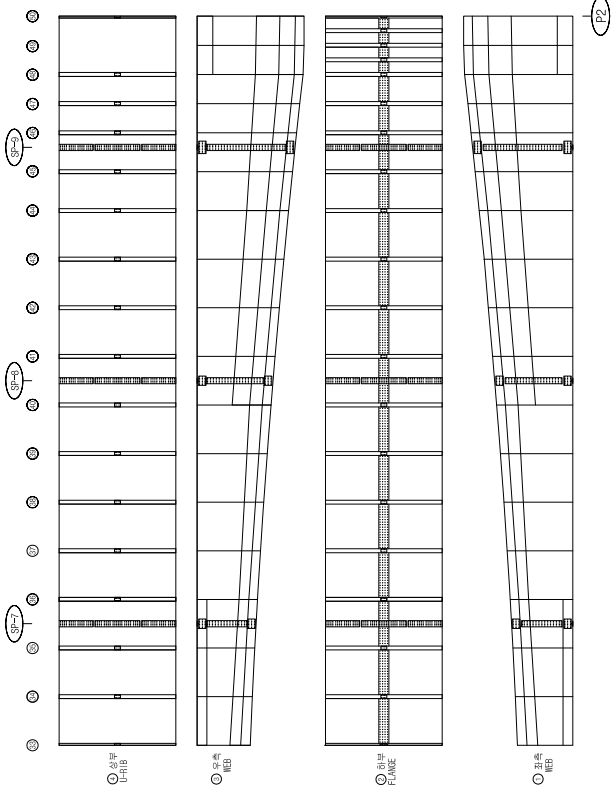

KEY PLAN



SECTION



본 레

발주처

시정

공역명

소재지


도면번호

20


손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	면적 (㎡)	단위 개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


• 전방적인 두도장부 열화

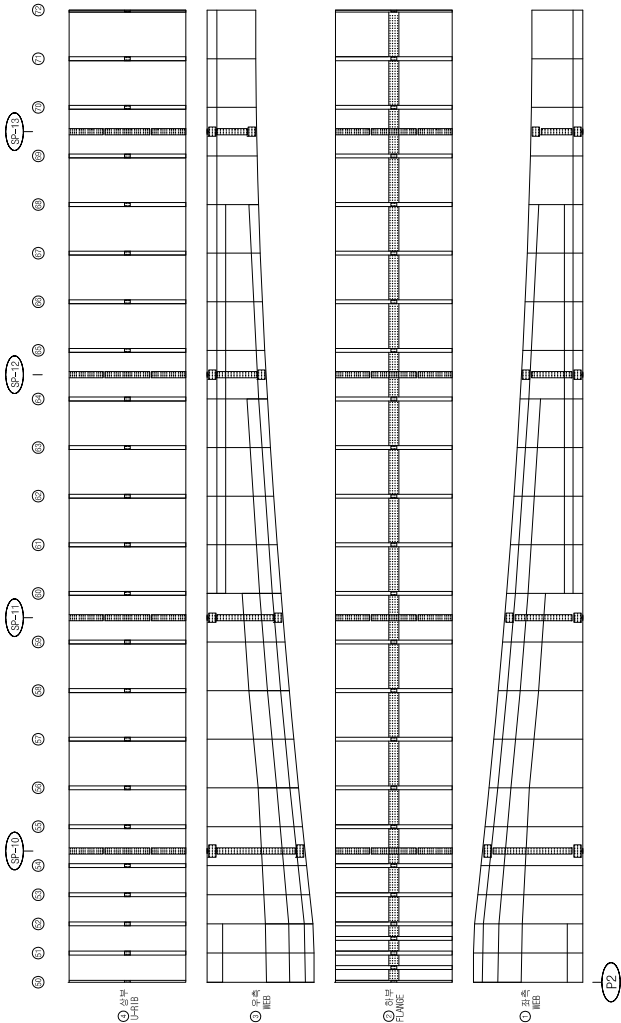

KEY PLAN



SECTION




문 레

구 결	방사균열	재료분리
핀지, 균열	박리, 파손	결
누수, 세수	백 테	파괴물
철근노출	침 하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기 타


발 주 치 광 양 시 형	용 역 명
시정물 정밀점검 용역(정산1교 하행선)	노 면 명
도 면 번호	21

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


· 전방적인 무도장부 열외

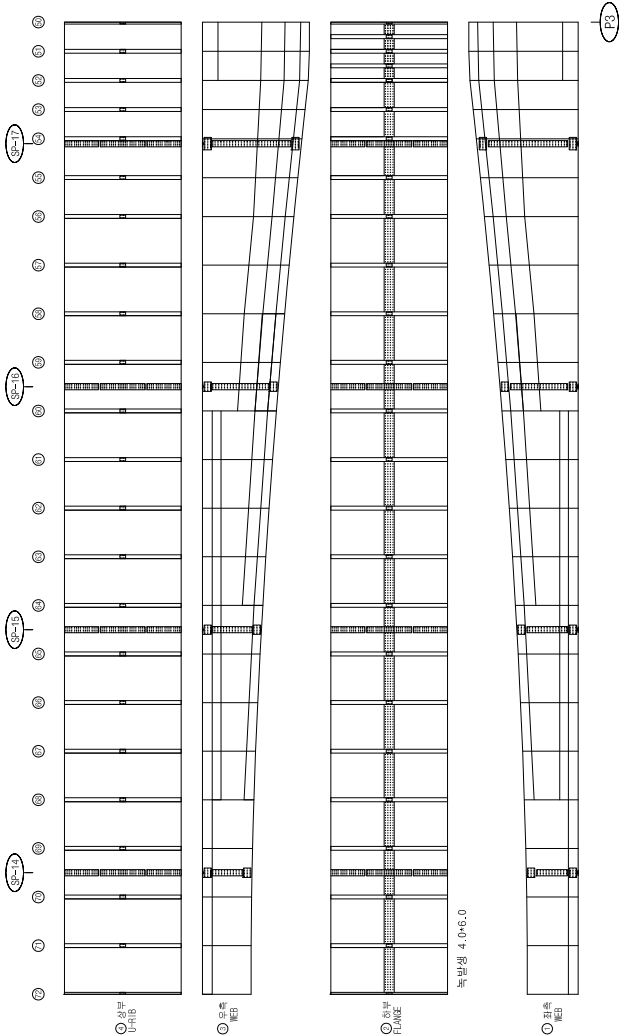

K E Y P L A N



S E C T I O N




문 레


발주처	시	광	양	시	형
시정	정	영	정	영	영
도	면	영	영	영	영
기	타	기	타	기	타

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	면적 (㎡)	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


· 전방적인 무도장부 불화

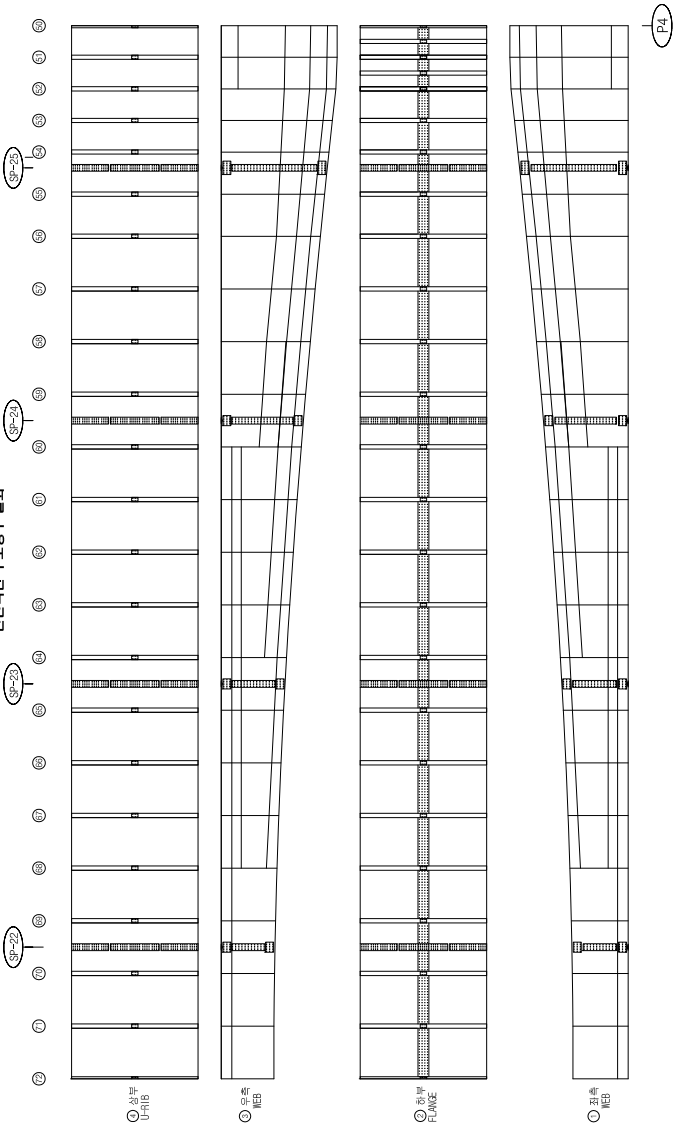

KEY PLAN



SECTION




범례


발주처	시공	시행
영역명	시행	시행
도면명	도면명	도면명
도면번호	24	

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	물량 단위	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


· 전방적인 무도장부 열화

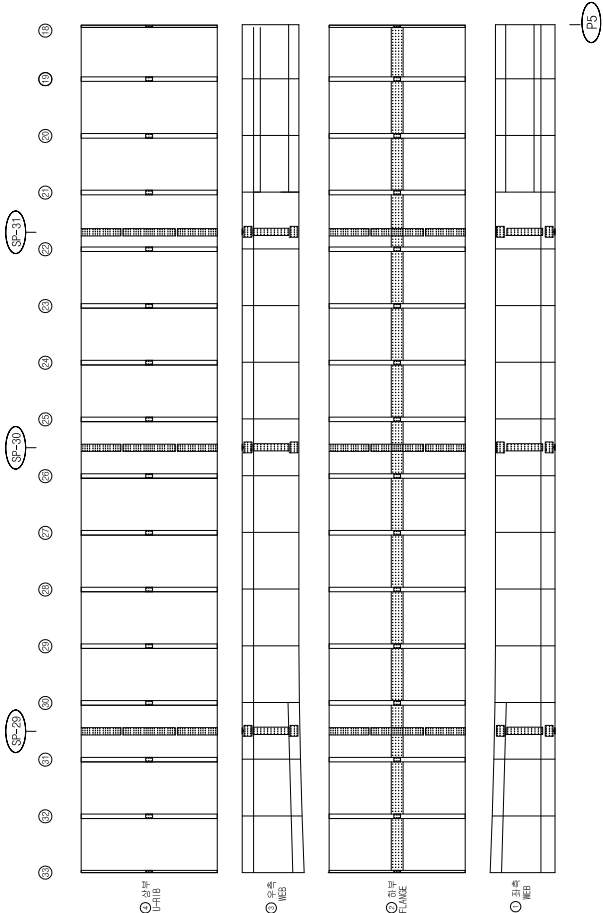

K E Y P L A N



S E C T I O N



고속도로방향 ← → 부속방향

발주처 광양시청

영역명

시정물 정밀점검용역(정산1교 하행선)


도면번호

26


손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	면적 (㎡)	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

· 전방적인 무도장부 물량

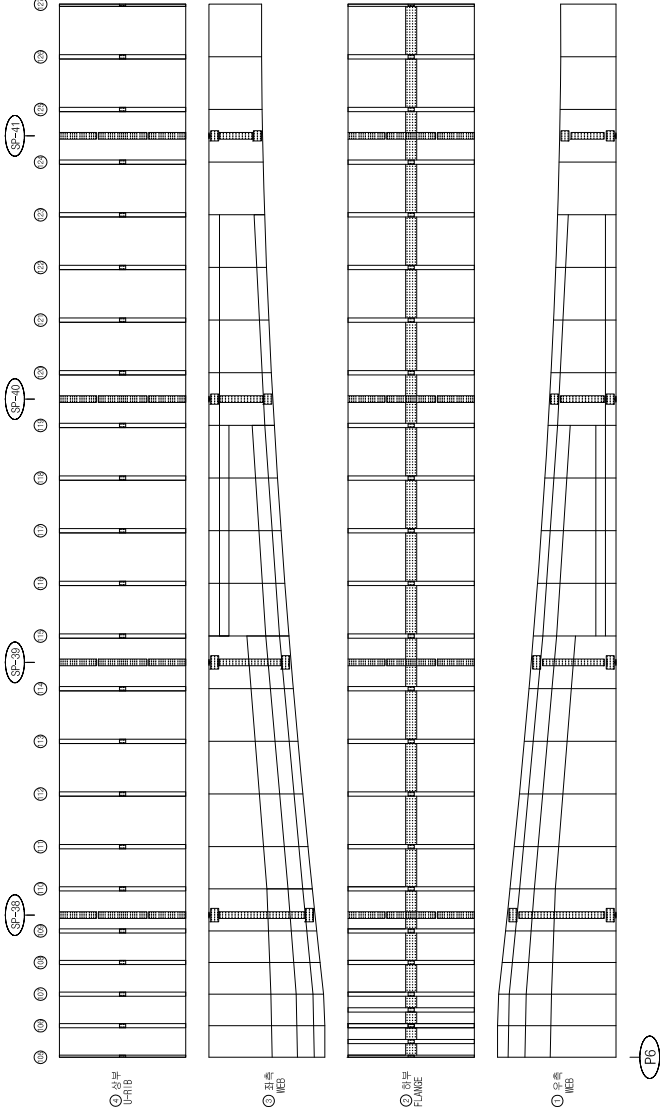

KEY PLAN




SECTION



본 레

발주처	시공시행
영역명	시정물정밀점검공사(정산1교 하행선)
도면명	도면명
도면번호	29


번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	계소
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

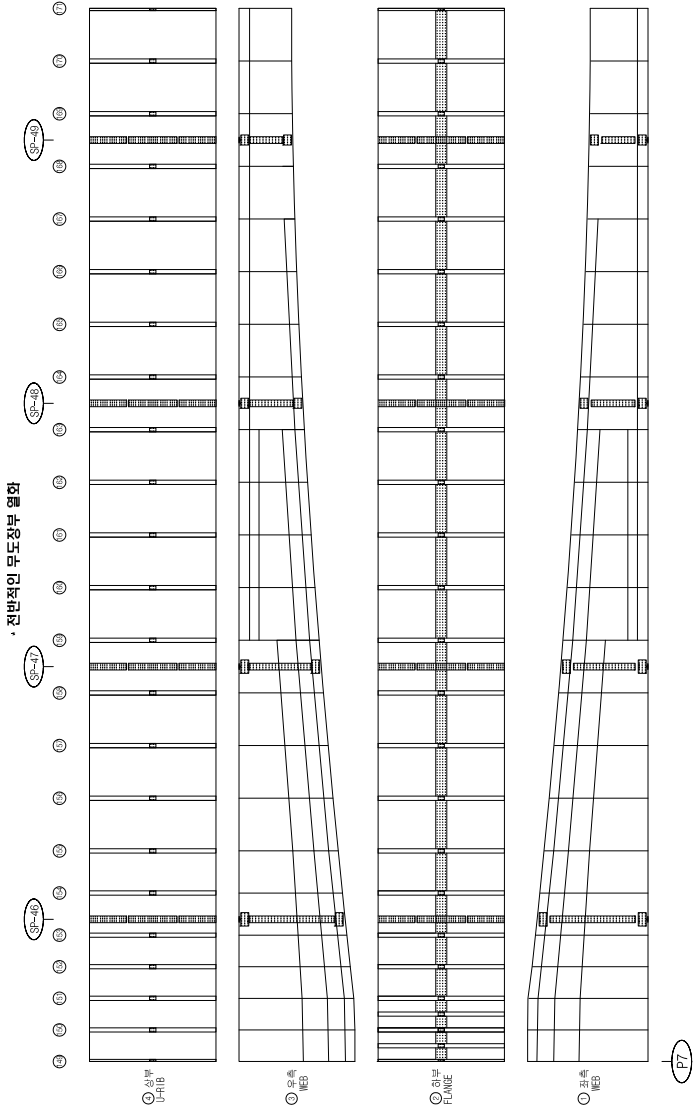


K E Y P L A N		S E C T I O N		단면		발주처		시행	
						재료분리		영역명	
						망상균열		시행물	
						파괴, 파손		노면	
						부수, 파손		그늘음	
						철근노출		기타	
						부식		31	

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	계소
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


· 전반적인 무도장부 물량

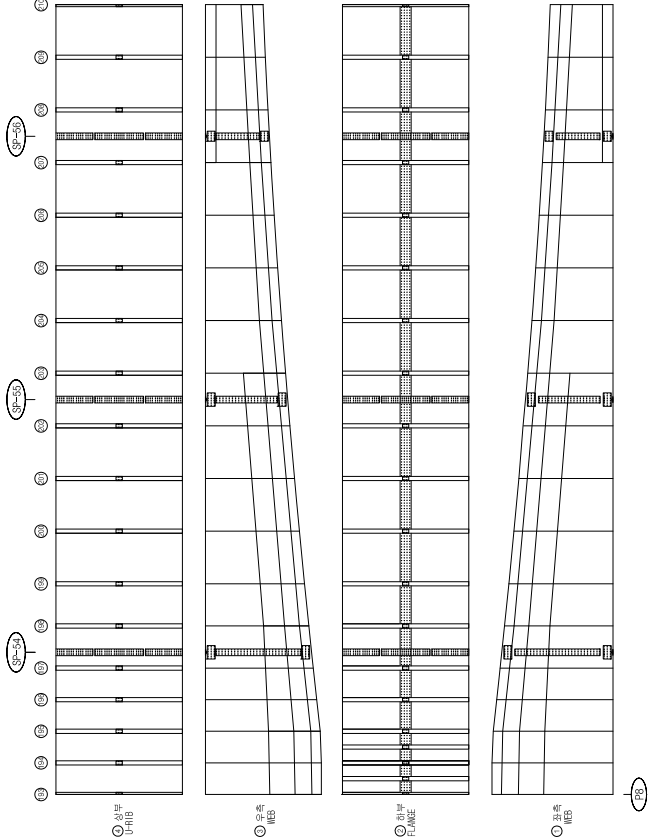

KEY PLAN



SECTION




범례


발주처	시공	시행
영역명	영역명	영역명
시행	시행	시행
도면명	도면명	도면명
도면번호	도면번호	도면번호

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


• 전방적인 부도장부 열화

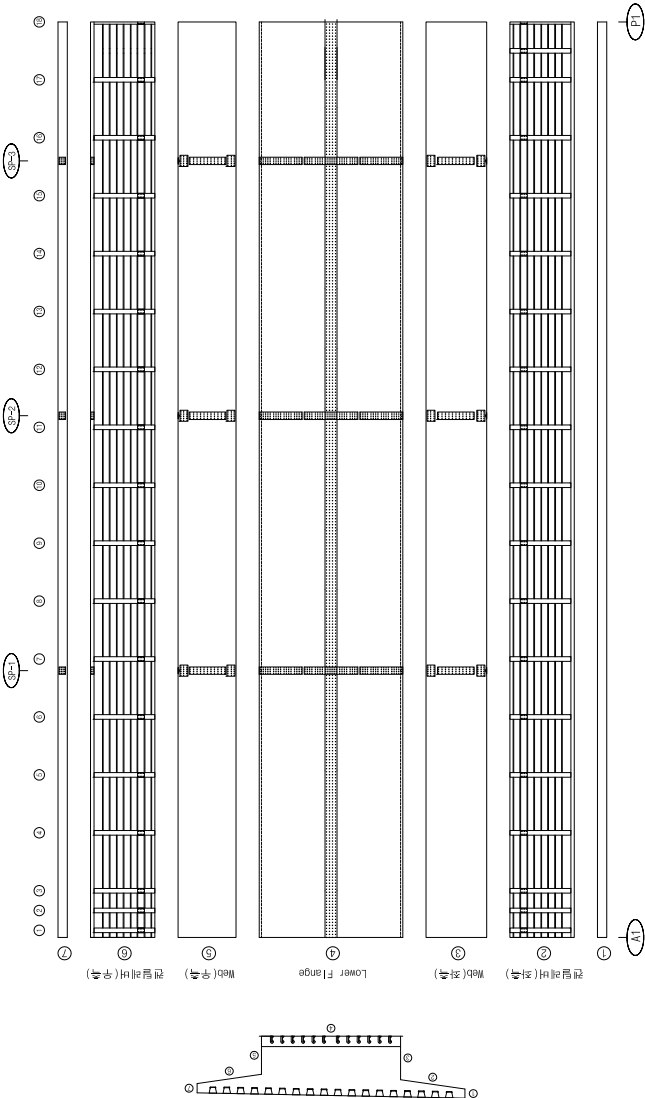

K E Y P L A N



S E C T I O N



발 주 치 광 양 시 형

용 역 명

시정물 정밀점검 용역 (정산1교 하행선)

도 면 명


도 면 번호

35


손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


· 전방좌의 무도장부 변화

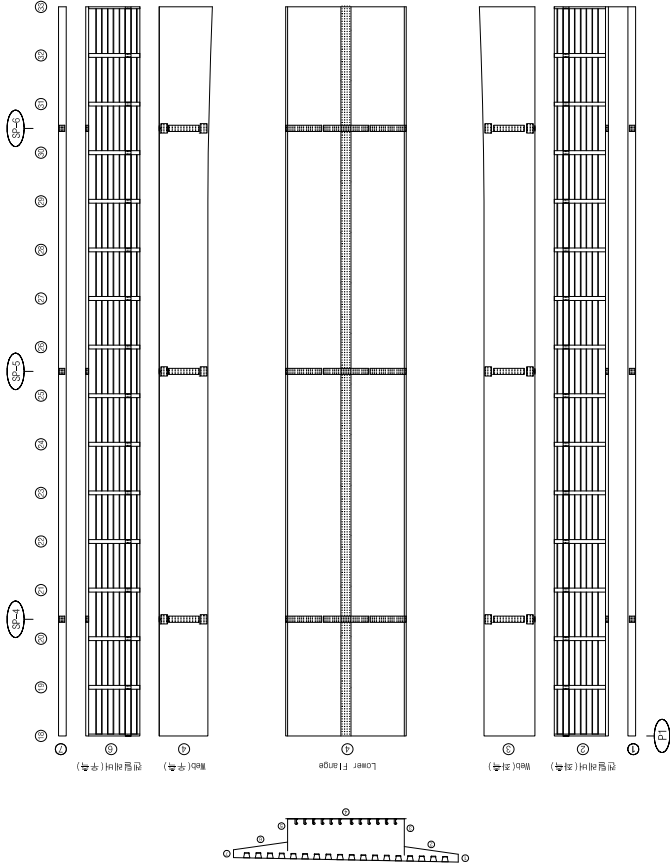

KEY PLAN



SECTION



발주처

시정

시정

시정

시정

시정

시정

시정

시정

시정

시정

시정

시정

시정


시정

시정

시정


시정

· 전방적인 무도장부 열화

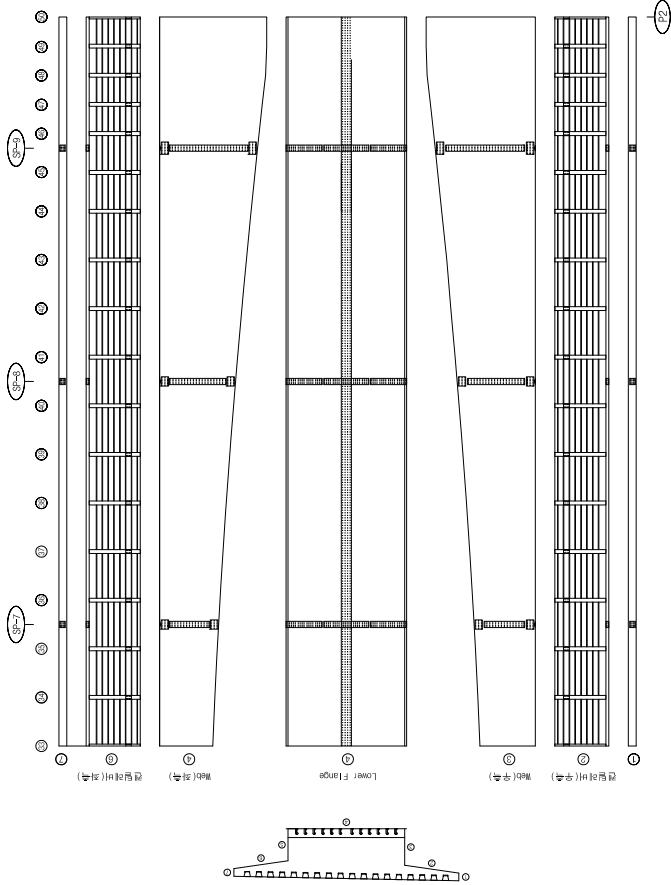


번호	손상내용	신상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

K E Y P L A N



S E C T I O N



본 레


구 결	방상근결	재료분리
관 지, 공물	박리, 파손	결
누수, 세수	벽 테	벽적물
철근노출	침 하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기 타

발 주 치 광 양 시 형	용 역 명
시정물 정열정검 용역(정산1교 하행선)	도 면 명
도 면 번호	37


손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


· 전방적인 무도장부 열외

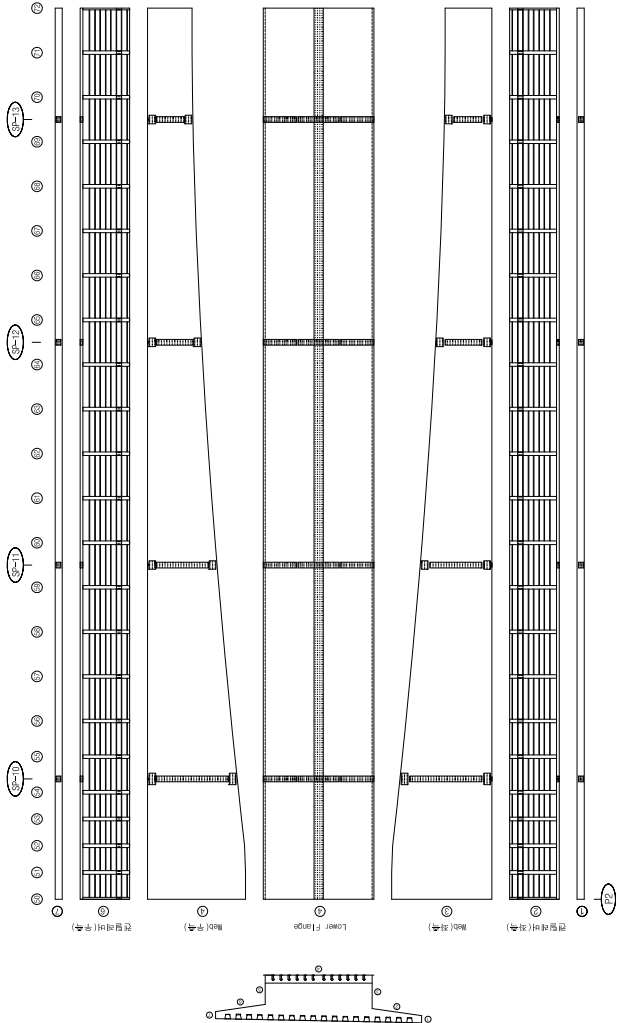

KEY PLAN



SECTION



면

레

발주처

시정

공역명

소재지

도로명


도면번호

38


손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	수량 단위	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


· 전방적인 무도장부 열화

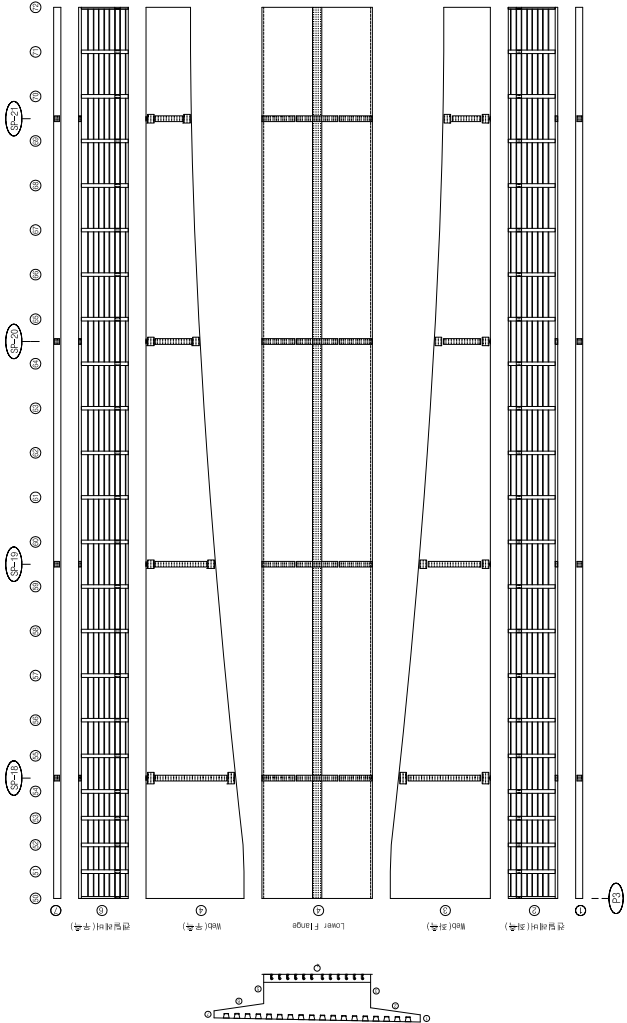

KEY PLAN



SECTION



고속도로방향 ←

→ 부속방향

발주처

발주처	공정	공사명	소재지	소재지
발주처	공정	공사명	소재지	소재지


발주처	공정	공사명	소재지	소재지
발주처	공정	공사명	소재지	소재지

발주처	공정	공사명	소재지	소재지
발주처	공정	공사명	소재지	소재지


손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	면적 (㎡)	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


· 전방적인 무도장부 열화

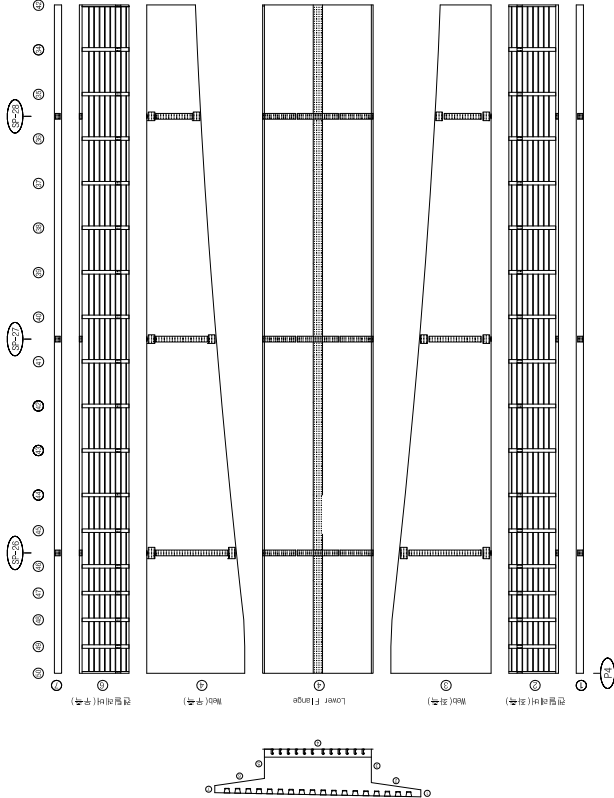

KEY PLAN



SECTION



고속도로방향
부속방향

발주처

발주처	광역시
-----	-----

영역명	시정
-----	----


소재지	시정
-----	----

도면번호	42
------	----


신상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	면적 (㎡)	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


· 전방적인 무도강부 열화

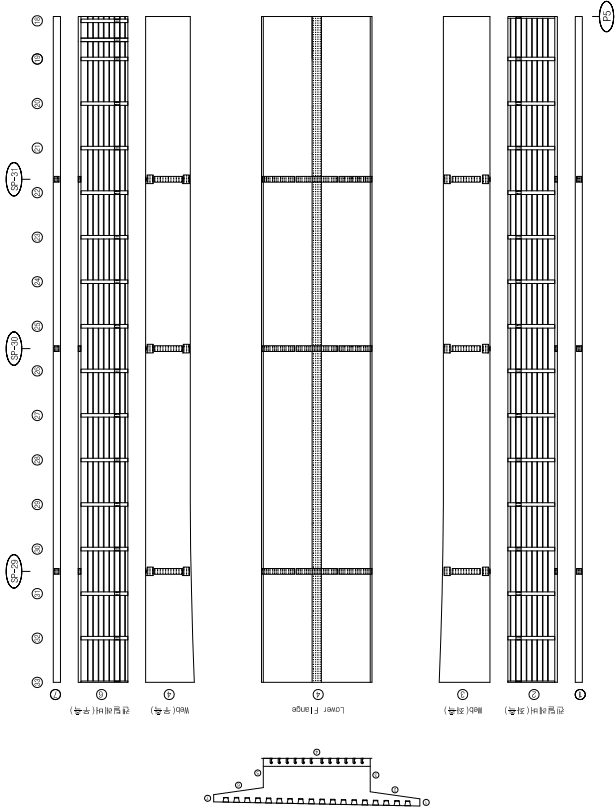

KEY PLAN



SECTION



면

구	경
관	지, 공
수, 제	수, 제
철근노출	철근노출
부식	부식


망상균열	재료분리
박리, 파손	철
벽	벽
철 하	그늘음
좌굴, 변형	기타

발주처	광안시청
영역명	시정물정밀점검영역(정산1교 하행선)
도면명	
도면번호	43


손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	면적 (㎡)	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


· 전방적인 무도장부 열화

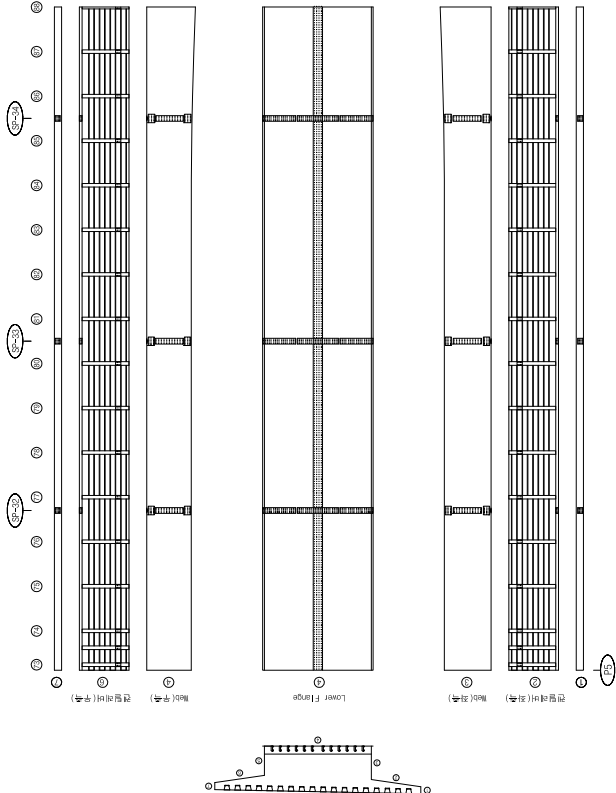

KEY PLAN



SECTION



고속도로방향
부속방향

발주처

발주처	공사명
서울특별시	서울특별시

발주처	공사명
서울특별시	서울특별시

발주처	공사명
서울특별시	서울특별시


발주처	공사명
서울특별시	서울특별시

발주처	공사명
서울특별시	서울특별시


손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


· 전방적인 무도장부 열화

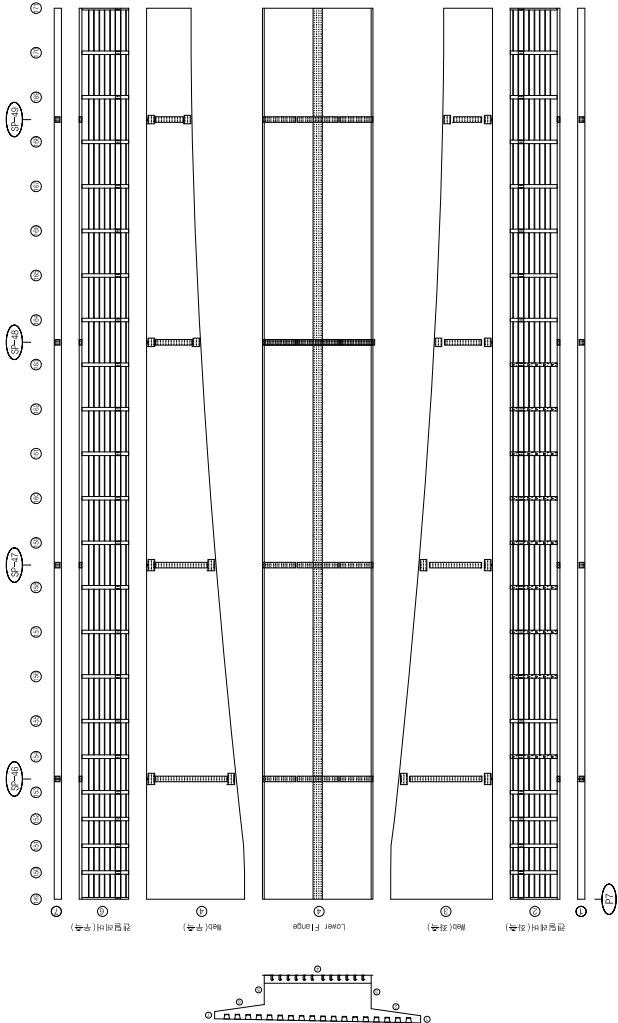

KEY PLAN



SECTION



문

	관	경
	파	열
	구	수
	콘	크
	부	식


	망상균열
	박리, 파손
	뽕
	침하
	좌굴, 변형

발주처	광안시청
영역명	시정물정밀점검용역(정산1교 하행선)
도면명	
도면번호	48


손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	면적 (㎡)	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


· 전단적인 부도장부 열화

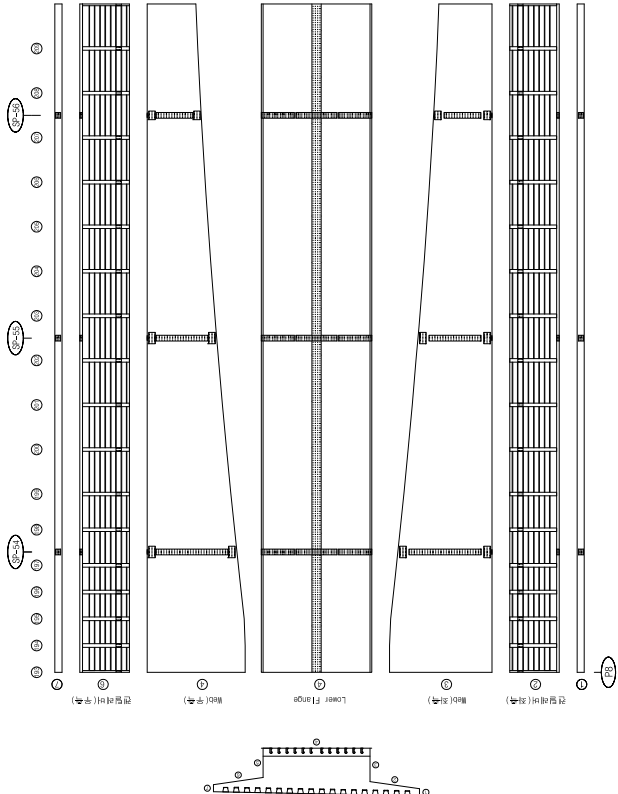

KEY PLAN



SECTION



면

구	경
관	지, 공
수, 계	수, 계
정, 노	정, 노
부	부






망상근	망상근
박리, 파손	박리, 파손
벽	벽
침하	침하
좌굴, 변형	좌굴, 변형

재료분리	재료분리
정	정
파괴물	파괴물
그늘음	그늘음
기타	기타


발주처	광안시청
영역명	시정정밀점검영역(정산1교 하행선)
도면명	
도면번호	50

손상물량표


번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소
1	균열	0.1	0.5		2.5	m 5
2	균열	0.2	1.0		5.0	m 5
3	균열	0.1	1.0		1.0	m 1
4	균열	0.2	2.5		2.5	m 1
5	균열	0.2	0.8		0.8	m 1
6	균열	0.2	1.2		1.2	m 1
7	상부 도장박리	0.1	0.2		0.04	m ² 2
8	파손	0.2	0.2		0.04	m ² 1
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

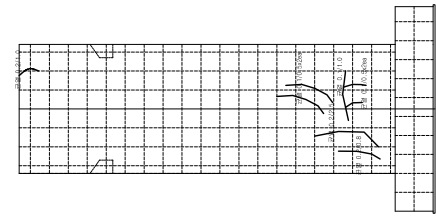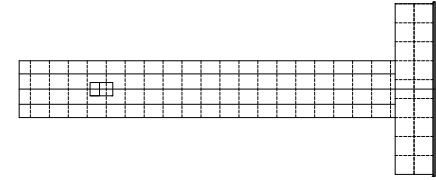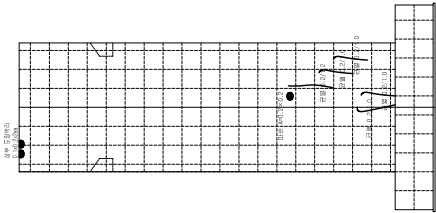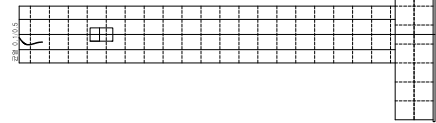

KEY PLAN




본 레




발주처	시	광	양	시	형
영역명					
소재지					
도면명					
도면번호					

손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1	균열	0.1	0.5		0.5 m	1
2	균열	0.1	2.5		2.5 m	1
3	균열	0.1	0.2		0.2 m	1
4	균열	0.1	1.2		1.2 m	1
5	균열	0.1	0.1		0.1 m	1
6	균열	0.1	0.3		0.6 m	2
7	균열	0.2	0.3		0.6 m	2
8	기초Con'c균열	0.2	0.1		0.04 m	2
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

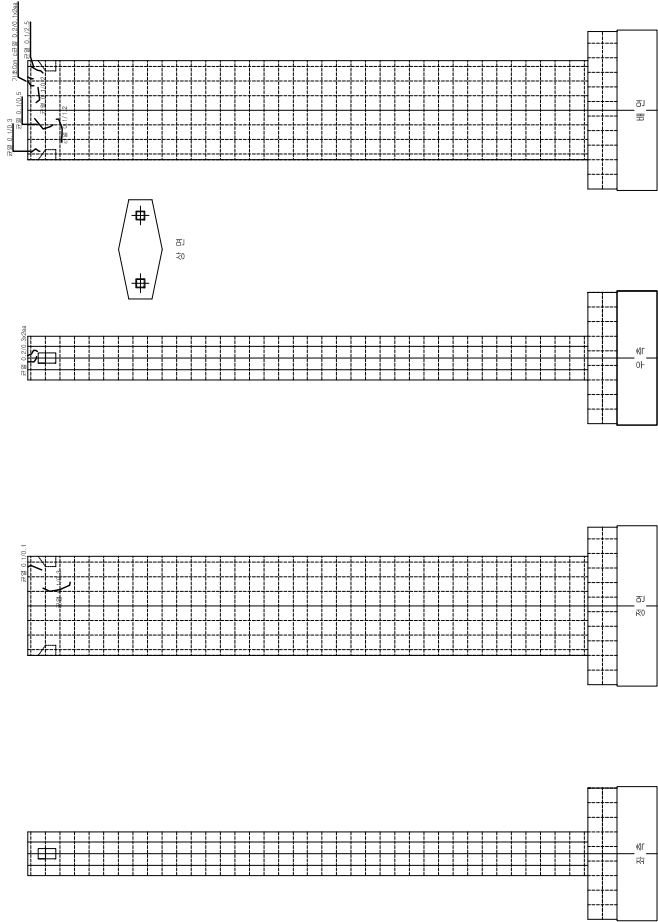

KEY PLAN



SECTION




圖 例

	콘 결
	관 지, 공 물
	누 수, 제 수
	철근노출
	부식


	망상근열
	박리, 파손
	벽 테
	침 하
	좌굴, 변형

	재료분리
	열 화
	파괴물
	그늘음
	기 타

발 주 치 광 양 시 형	용 역 명
	시설물 정밀점검 용역(정산1교 하행선)
	도 면 명
	도 면 번호

손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1	누수오염	5.0	2.0		10.0 m ²	1
2	누수오염	2.0	2.0		4.0 m ²	1
3	누수오염	2.0	1.0		2.0 m ²	1
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

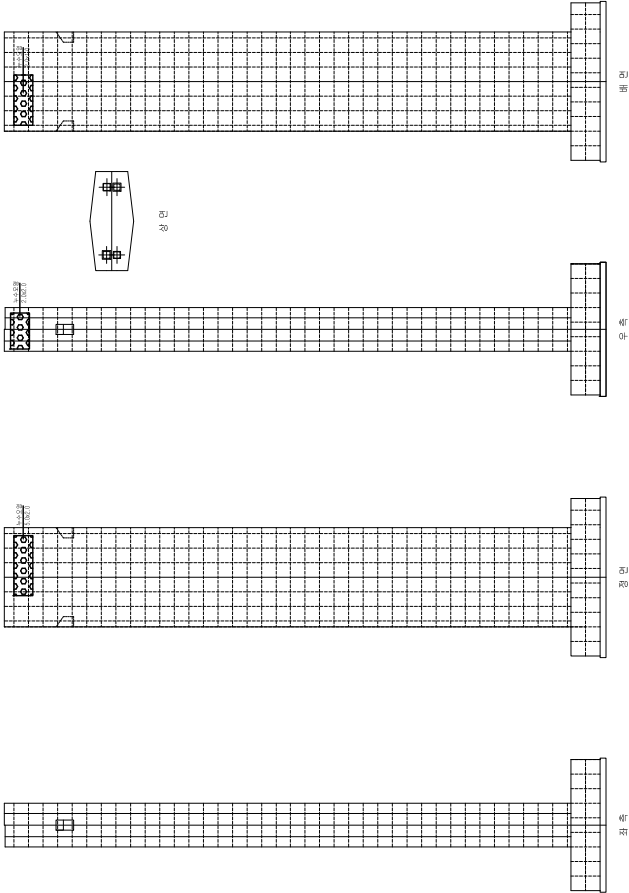

KEY PLAN

\$1

\$2

\$3

\$4

\$5

\$6

\$7

\$8

\$9

SECTION

발주처

광안시청

영역명

시정물정밀점검영역(정산1교 하행선)

도면명

도면번호

58

