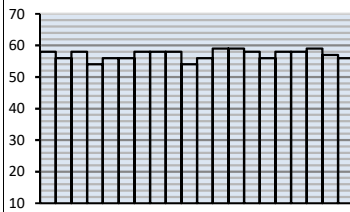
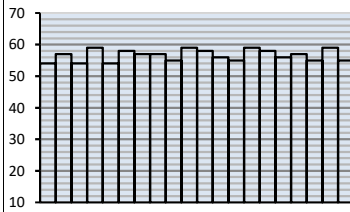
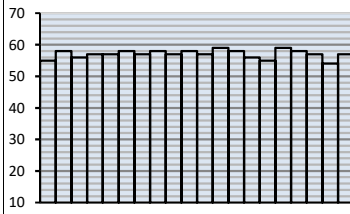
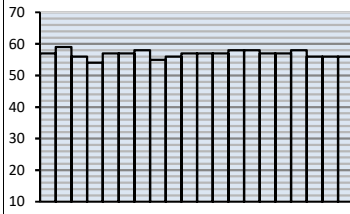


황길1교 반발경도 DATA

☐ 시험 일 자 : 2018년 9월 28일

No.	위 치	측정값					평균 (R)	타격 각도 (α)	타격각도 보정치 (R ₁)	습윤상태 (R ₂)	기준 강도 (R ₀)	준공일자	재령 계수 (n)	추정압축강도 (Mpa)		평균추정 압축강도 (MPa)	설계기준 강도 (MPa)	비 고	
														일본 재료학회	일본 건축학회				
1	S1-1 바닥판-서측	58	56	58	59	58	57.10	90°	-2.532		건조상태	54.57	1998년 12월	0.63	33.1	27.4	30.2	30.00	
		56	56	54	58	59													
		58	58	56	56	57				0									
		54	58	59	58	56													
2	S1-2 바닥판-서측	54	54	55	55	57	56.60	90°	-2.572		건조상태	54.03	1998년 12월	0.63	32.6	27.1	29.9	30.00	
		57	58	59	59	55													
		54	57	58	58	59				0									
		59	57	56	56	55													
3	S3-1 바닥판-서측	55	57	57	58	58	57.10	90°	-2.532		건조상태	54.57	1998년 12월	0.63	33.0	27.4	30.2	30.00	
		58	58	58	56	57													
		56	57	57	55	54				0									
		57	58	59	59	57													
4	S3-2 바닥판-서측	57	57	56	58	58	56.80	0°	0		건조상태	56.80	1998년 12월	0.63	32.8	27.2	30.0	30.00	
		59	57	57	58	56													
		56	58	57	57	56				0									
		54	55	57	57	56													

5	S2-1 바닥판-동측	58	57	58	58	57	57.40	90°	-2.508		54.89	1998년 12월	0.63	33.3	27.6	30.4	30.00	
		58	55	57	59	57				건조상태								
		58	57	56	57	57				0								
		57	58	58	56	59												
6	S2-2 바닥판-동측	57	55	55	54	57	57.10	90°	-2.532		54.57	1998년 12월	0.63	33.0	27.4	30.2	30.00	
		58	59	59	57	55				건조상태								
		57	58	59	59	58				0								
		59	59	57	55	54												
7	S3-1 바닥판-동측	57	57	58	58	56	57.50	90°	-2.5		55.00	1998년 12월	0.63	33.4	27.7	30.6	30.00	
		57	59	59	59	58				건조상태								
		58	58	57	55	57				0								
		55	59	59	57	57												
8	S3-2 바닥판-동측	55	55	56	56	58	57.00	0°	0		57.00	1998년 12월	0.63	32.9	27.3	30.1	30.00	
		58	56	57	55	59				건조상태								
		58	57	56	57	59				0								
		56	59	57	57	58												