

용역사
(주)명성엔지니어링

도면명
01. 당고개절토사면 좌측사면 외관조사망도

2019년 상반기 시설물 정밀안전점검 기술용역

당고개절토사면 좌측사면

2019. 06


대구동부순환도로(주)

당고개절토사면 (좌측사면)

*당고개절토 좌측사면		
연 장	400m	
높 이	38m	
경사/경사방향	50/160	

배수로 제원 [단위:mm]	
TYPE 1	TYPE 2[소단배수로]

*사면능선 전구간 산마루측구

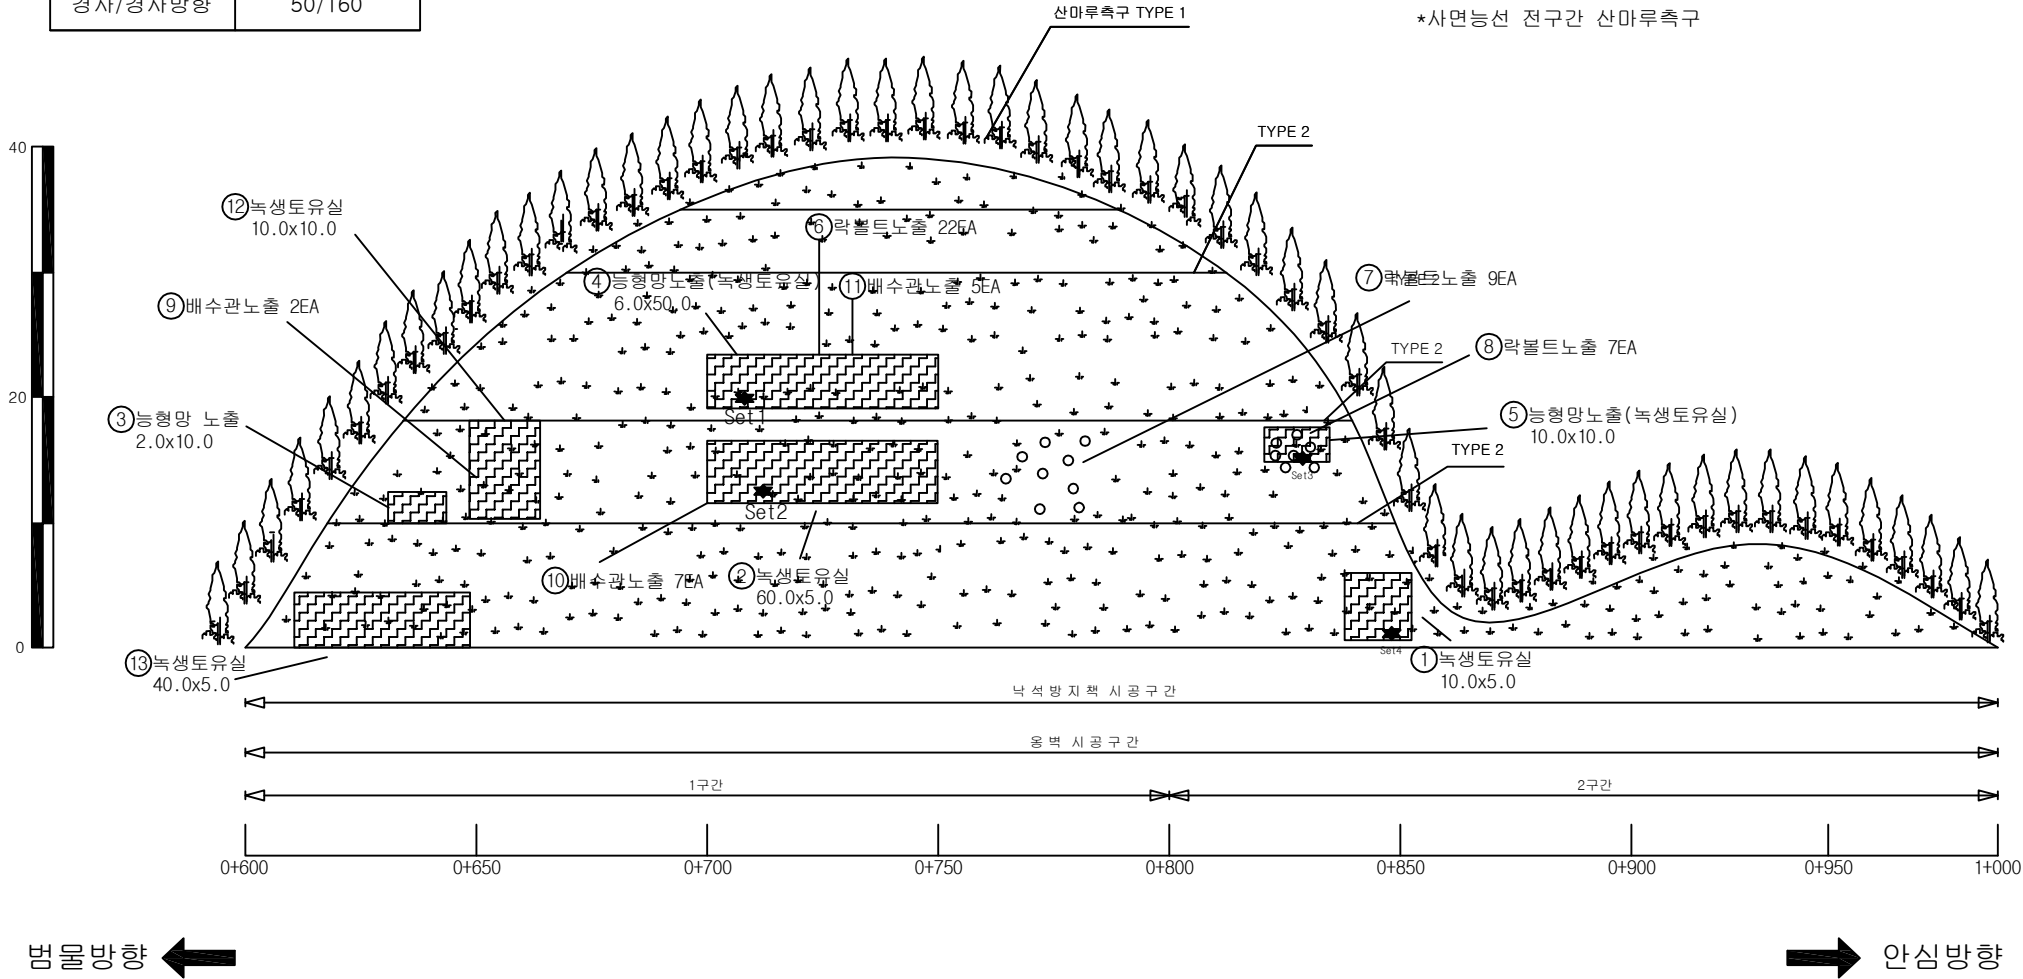

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					보수보강방안
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	사면	능형망노출	10.00	5.00	1	m ²	50.00	주의관찰
2	사면	녹생토유실	5.00	20.00	1	m ²	100.00	주의관찰
3	사면	능형망노출	2.00	10.00	1	m ²	20.00	주의관찰
4	사면	능형망노출(녹생토유실)	6.00	50.00	1	m ²	300.00	주의관찰
5	사면	능형망노출(녹생토유실)	10.00	10.00	1	m ²	100.00	주의관찰
6	사면	락볼트노출	-	-	22	EA	22.00	주의관찰
7	사면	락볼트노출	-	-	9	EA	9.00	주의관찰
8	사면	락볼트노출	-	-	7	EA	7.00	주의관찰
9	사면	배수관노출	-	-	2	EA	2.00	주의관찰
10	사면	배수관노출	-	-	7	EA	7.00	주의관찰
11	사면	배수관노출	-	-	5	EA	5.00	주의관찰
12	사면	녹생토유실	10.00	5.00	1	m ²	50.00	주의관찰
13	사면	녹생토유실	40.00	5.00	1	m ²	200.00	주의관찰
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구 분	명 칭	구 분	명 칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타