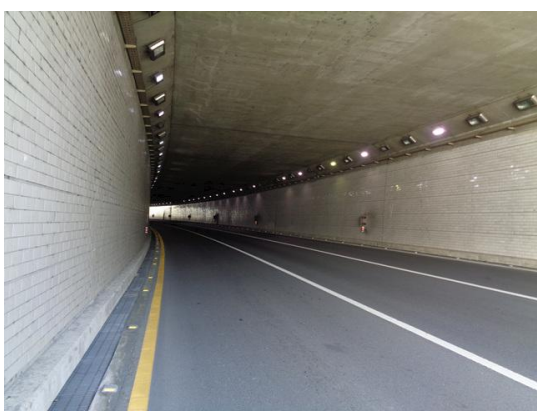
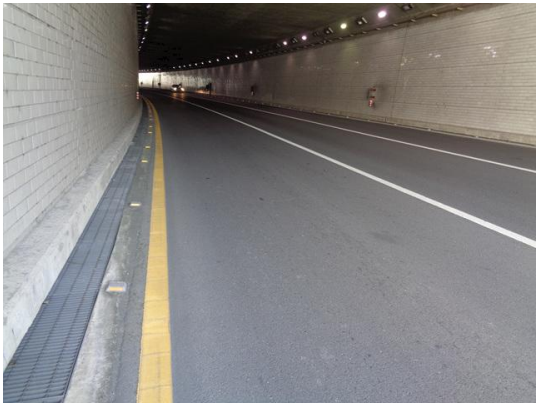
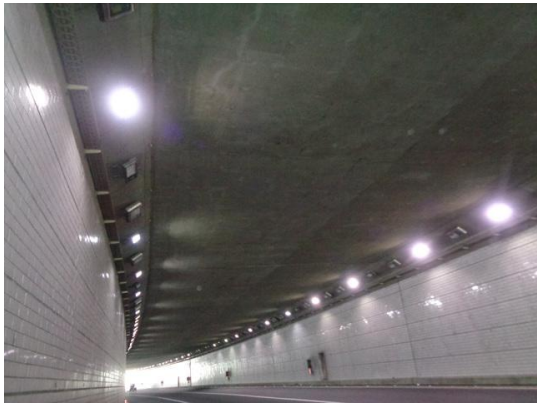
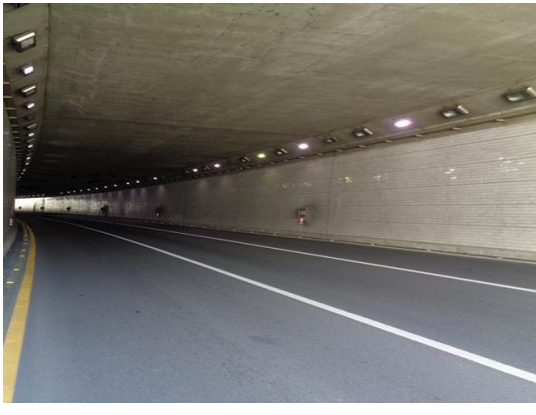
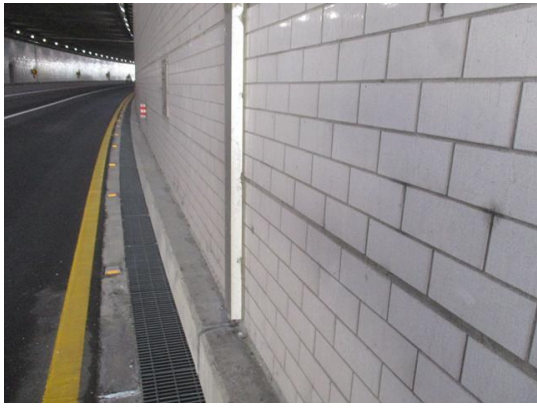
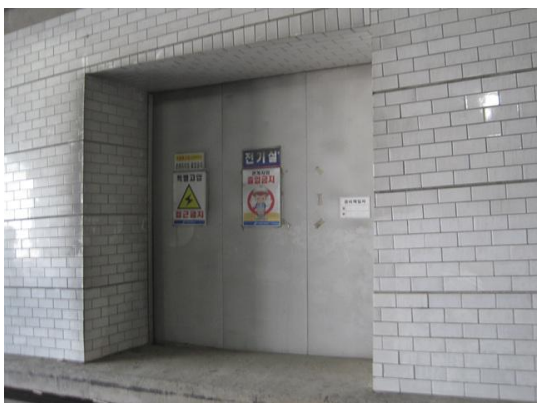


1. 연호지하차도

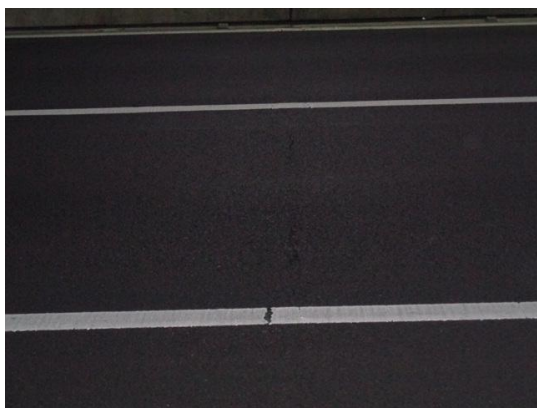
전 경 사 진

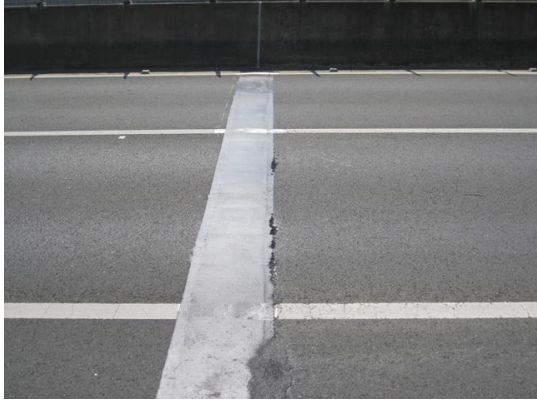
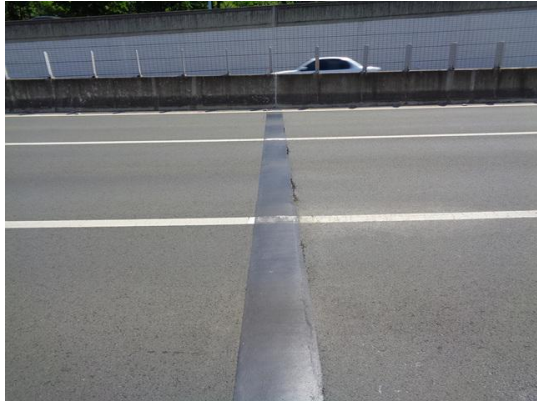
			
위 치	-	위 치	-
내 용	측면 전경	내 용	내부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	내부 슬래브 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	내부 벽체 전경	내 용	내부 유도배수시설 전경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	내부 유도배수시설 전경	내 용	시점부 전면 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	시점부 옹벽 전경	내 용	시점부 배수시설 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	종점부 전면 전경	내 용	종점부 포장 전경

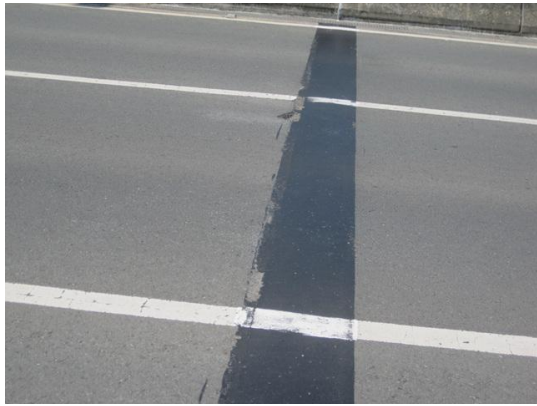
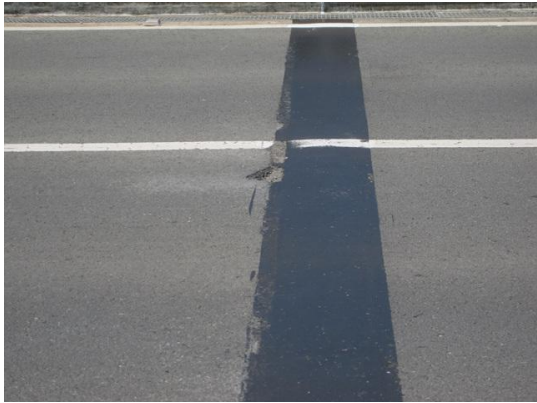
			
위 치	-	위 치	-
내 용	중점부 옹벽 전경	내 용	중점부 배수시설 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	내부 소화시설 전경	내 용	내부 조명시설 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	내부 전기실 전경	내 용	내부 환기구 전경

교면포장

			
위 치	교면포장 범물방향 S05	위 치	교면포장 범물방향 S05
내 용	아스콘 균열	내 용	아스콘 균열
			
위 치	교면포장 범물방향 S06	위 치	교면포장 범물방향 S09
내 용	아스콘 균열	내 용	아스콘 박리
			
위 치	교면포장 범물방향 S10	위 치	시점부 교면포장 범물방향 J01
내 용	아스콘 패임	내 용	로드셀 마감불량

			
위 치	시점부 교면포장 범물방향 J02	위 치	시점부 교면포장 범물방향 J03
내 용	접속포장 포트홀 보수	내 용	접속포장 마감불량
			
위 치	시점부 교면포장 범물방향 J06	위 치	시점부 교면포장 범물방향 S10
내 용	접속포장 마감불량	내 용	아스콘 패임
			
위 치	시점부 교면포장 범물방향 S22	위 치	종점부 교면포장 범물방향 S06
내 용	아스콘 망상균열	내 용	아스콘 패임

			
위 치	교면포장 안심방향 S06	위 치	시점부 교면포장 안심방향 J02
내 용	아스콘 균열	내 용	로드셀 마감불량
			
위 치	시점부 교면포장 안심방향 J06	위 치	시점부 교면포장 안심방향 S07
내 용	로드셀 마감불량	내 용	포트홀 보수
			
위 치	시점부 교면포장 안심방향 J07	위 치	시점부 교면포장 안심방향 J13
내 용	로드셀 보수	내 용	로드셀 마감불량

			
위 치	종점부 교면포장 안심방향 S13	위 치	종점부 교면포장 안심방향 J14
내 용	포트홀	내 용	로드셀 마감불량
			
위 치	종점부 교면포장 안심방향 S14	위 치	-
내 용	아스콘 패임	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

내부 벽체

			
위 치	벽체 범물방향 S02	위 치	벽체 범물방향 S03
내 용	타일균열	내 용	타일들뜸
			
위 치	벽체 범물방향 S03	위 치	벽체 범물방향 S04
내 용	단면파손	내 용	타일균열
			
위 치	벽체 범물방향 S04	위 치	벽체 범물방향 S08
내 용	타일들뜸	내 용	타일들뜸

			
위 치	벽체 안심방향 S01	위 치	벽체 안심방향 S02
내 용	타일균열	내 용	타일균열
			
위 치	벽체 안심방향 S02	위 치	벽체 안심방향 S03
내 용	타일들뜸	내 용	균열 Cw=0.3mm
			
위 치	벽체 안심방향 S05	위 치	벽체 안심방향 S06
내 용	타일들뜸	내 용	단면파손

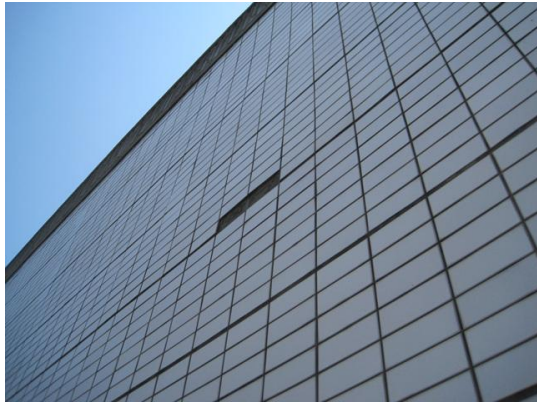
내부 슬래브

			
위 치	슬래브 범물방향 J02	위 치	슬래브 범물방향 J04
내 용	실란트 이격	내 용	실란트 파손
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

시·종점부 옹벽

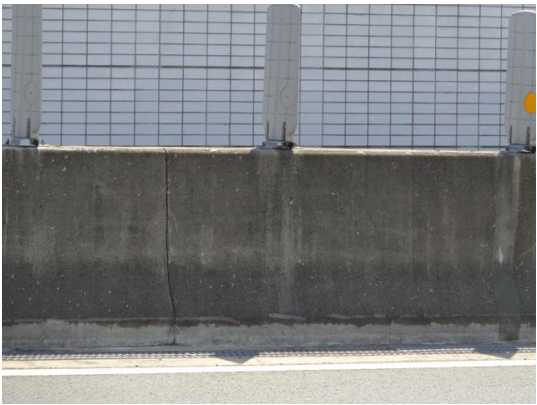
			
위 치	시점부 옹벽 범물방향 S01	위 치	시점부 옹벽 범물방향 S04
내 용	균열 Cw=0.3mm	내 용	균열 Cw=0.3mm
			
위 치	시점부 옹벽 범물방향 S07	위 치	시점부 옹벽 범물방향 S10
내 용	타일균열	내 용	타일들뜸
			
위 치	시점부 옹벽 범물방향 S14	위 치	시점부 옹벽 범물방향 S14
내 용	타일들뜸	내 용	타일들뜸

			
위 치	시점부 옹벽 범물방향 S14	위 치	시점부 옹벽 범물방향 S17
내 용	타일탈락	내 용	타일탈락
			
위 치	시점부 옹벽 범물방향 S21	위 치	중점부 옹벽 범물방향 J01
내 용	타일들뜸	내 용	실란트 파손
			
위 치	중점부 옹벽 범물방향 S02	위 치	중점부 옹벽 범물방향 S08
내 용	타일들뜸	내 용	타일균열

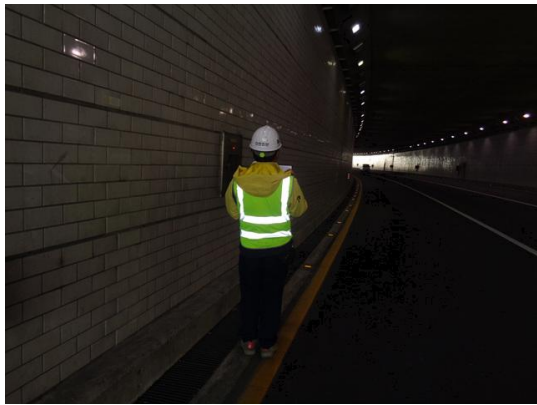
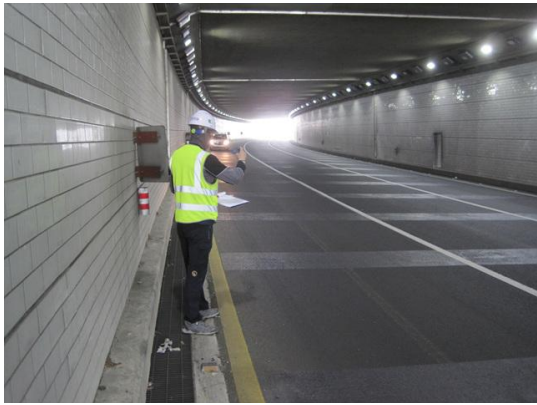
			
위 치	시점부 옹벽 안심방향 S04	위 치	시점부 옹벽 안심방향 S10
내 용	균열 Cw=0.3mm	내 용	타일균열
			
위 치	시점부 옹벽 안심방향 S10	위 치	시점부 옹벽 안심방향 S20
내 용	타일들뜸	내 용	타일탈락
			
위 치	시점부 옹벽 안심방향 S21	위 치	중점부 옹벽 안심방향 S01
내 용	타일들뜸	내 용	실란트 파손

			
위 치	종점부 옹벽 안심방향 S01	위 치	종점부 옹벽 안심방향 S06
내 용	타일균열	내 용	타일들뜸
			
위 치	종점부 옹벽 안심방향 S10	위 치	종점부 옹벽 안심방향 S13
내 용	타일들뜸	내 용	균열 Cw=0.2mm
			
위 치	종점부 옹벽 안심방향 S14	위 치	-
내 용	단면파손	내 용	-

시 · 종점부 방호벽

			
위 치	시점부 중분대 범물방향 S21	위 치	종점부 중분대 범물방향 S07
내 용	균열 Cw=0.2mm	내 용	균열 Cw=0.3mm
			
위 치	종점부 중분대 안심방향 S11	위 치	-
내 용	균열	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	작업사진	내 용	작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	작업사진	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

2. 삼덕대절토 우측사면

현황조사 및 외관조사 사진첩



현 황	삼덕대절토 우측사면 전경
원 인	—
대 책	—



현 황	1소단 배수로 전경
원 인	—
대 책	—

현황조사 및 외관조사 사진첩



현 황	2소단 배수로 전경
원 인	—
대 책	—



현 황	3소단 배수로 전경
원 인	—
대 책	—



현황조사 및 외관조사 사진첩



현 황	하부 수목 전경
원 인	—
대 책	—



현 황	하부 수목 전경
원 인	—
대 책	—

현황조사 및 외관조사 사진첩



현 황	STA. 2+440~620 1단 식생불량
원 인	-
대 책	-



현 황	작업사진
원 인	-
대 책	-

현황조사 및 외관조사 사진첩



현 황	STA. 2+500 2단 식생불량 (현재양호)
원 인	
대 책	



현 황	STA. 2+500 3단 식생불량 및 능형망노출
원 인	
대 책	

현황조사 및 외관조사 사진첩



현 황	STA. 2+540 4단 식생불량
원 인	
대 책	



현 황	STA. 2+580 4단 와이어로프 노출
원 인	
대 책	