
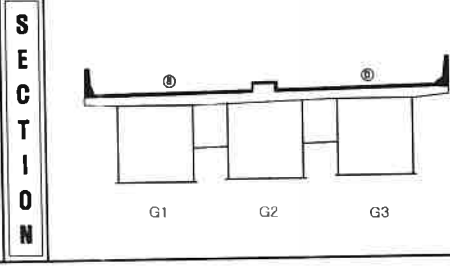
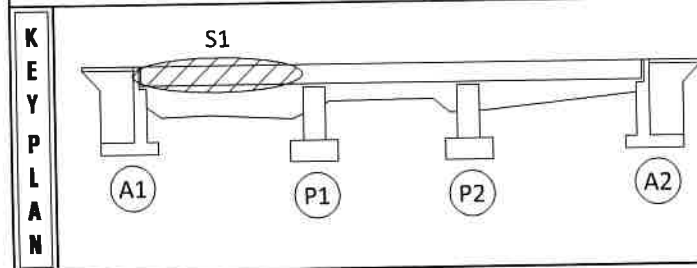


ID : 장평IC교 -교면포장 (S1)

손상물량표



NO.	상하구	손상내용	손상현황				손상량	비고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	수량		
1	N	잔존비트럼상 포장부식	8.18	2.00	0.20	m ²	1	0.20
2	H	기타물 침투	0.80	0.80	0.64	m ²	3	0.64
3	H	구타물 구멍(L=0.2mm)	0.20	0.40	0.80	m	4	2.40
4	H	구타물 구멍(L=0.2mm)	0.20	0.40	0.80	m	4	3.20
5	H	구타물 구멍(L=0.2mm)	0.20	0.40	0.80	m	5	4.00
6	H	구타물 구멍(L=0.2mm)	0.20	0.40	0.80	m	5	4.00
7	H	LVC 포장균열	0.20	5.00	5.00	m	1	5.00
8	H	LVC 포장균열	0.20	1.50	1.50	m	1	1.50
9	H	LVC 포장균열	0.20	3.00	3.00	m	1	3.00
10	H	LVC 포장균열	0.20	3.00	3.00	m	1	3.00
11	H	LVC 포장균열	0.20	3.00	3.00	m	1	3.00
12	H	LVC 포장균열	0.20	4.50	4.50	m	1	4.50
13	N	구타물 침투구멍	0.75	15.00	0.65	m ²	1	0.75
14	H	제방면 경사 붕괴			1.00	m ²	2	2.00

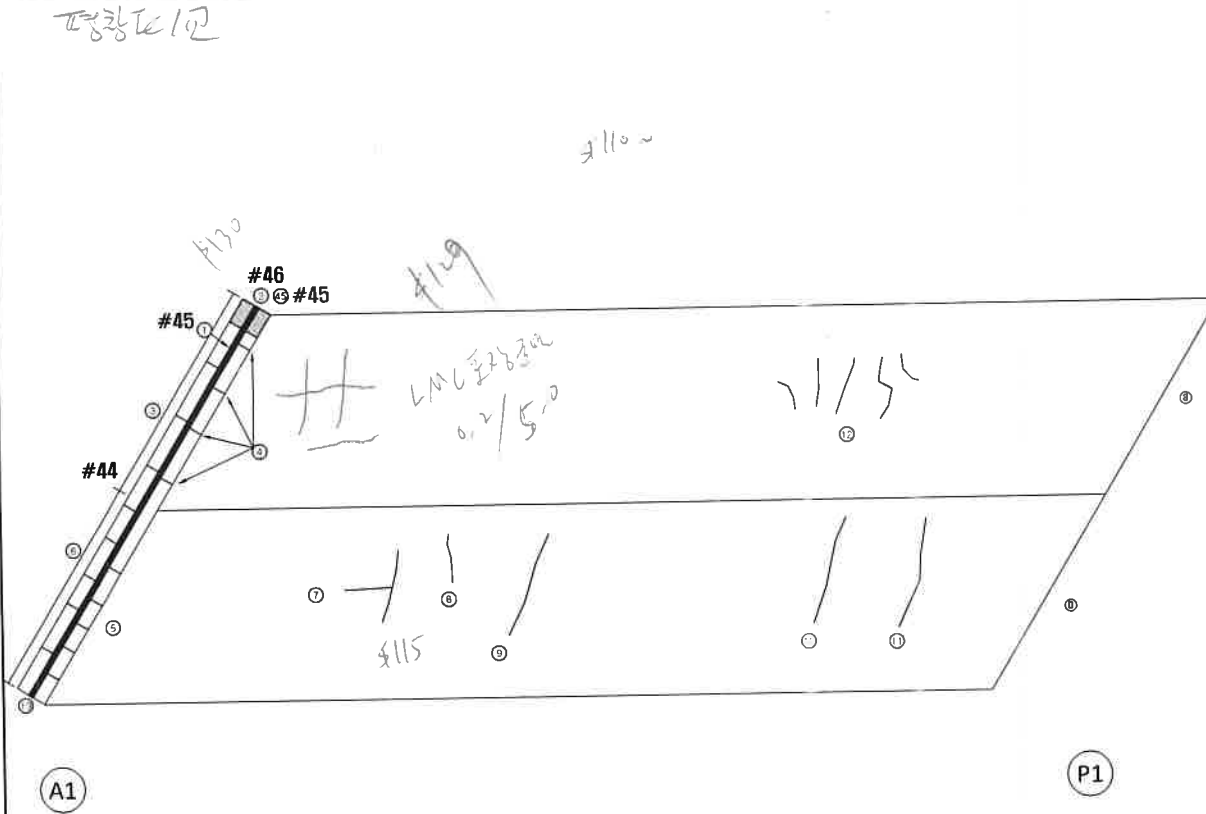


관 열	양상균열	재료분리	용역명
면상, 공동	바리, 파손	시공이음분리, 층분리	2017년도 대미원천교(강릉) 동 32개소 정밀점검용역
부수, 습관부	폭 태	외적물	조사일시
철근노출	침하	배수구	2017. 07~ 09
강재부식	좌굴, 변형	신속이음 본체	책임기술자
			이진우
			도면번호
			16/24

ID : 장평IC교 -교면포장 (S2)

손상물량표

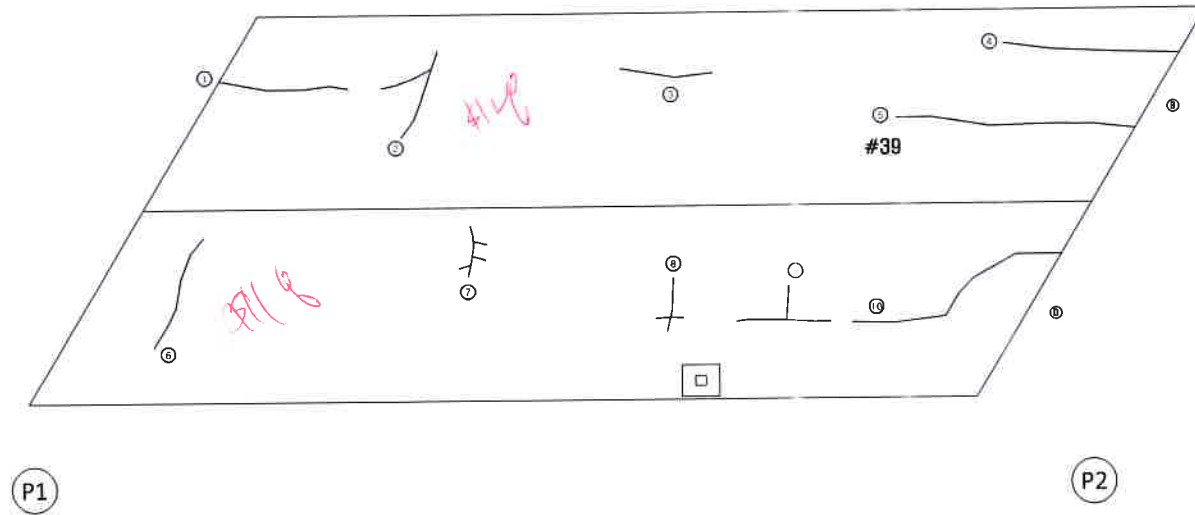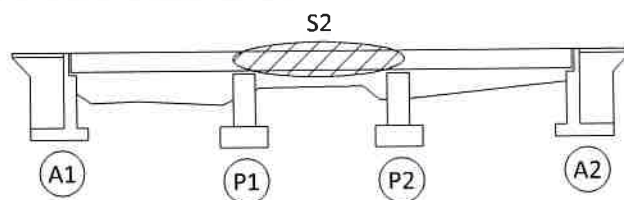[illegible]

SECTION

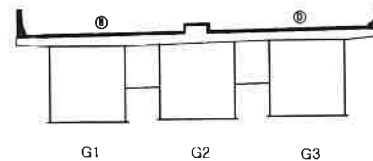


西

 간 일	 양상간일	 자료분리	용역명 2017년도 대미원천교(강릉) 동 32개소 정밀점검용역
 연철, 강동	 박리, 파손	 시공이음분리, 총분리	조사업시 2017. 07~ 08
 누수, 습관부	 포도	 퇴적물	
 절근노출	 전하	 배수구	책임기술자 이진우
 강자부식	 좌굴, 변형	 신축이음 분쇄	도면번호 17/24

손상물량표

NO.	상(하)구분	손상내용	손상현황				손상량	비고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	수량		
1	H	노면 부각균열	0.20	4.00		4.00	m	1
2	H	노면 부각균열	0.20	7.50		7.50	m	1
3	H	노면 부각균열	0.20	5.50		5.50	m	1
4	H	노면 부각균열	0.20	8.00		8.00	m	1
5	H	노면 부각균열	0.20	1.40		1.40	m	1
6	H	노면 부각균열	0.20	8.00		8.00	m	1
7	H	노면 부각균열	0.20	20.00		20.00	m	1
8	H	노면 부각균열	0.20	2.20		2.20	m	1
9	H	노면 부각균열	0.20	0.80		0.80	m	1
10	H	관측면(노면) 균열균열	0.10	2.00		2.00	m	1
11	H	관측면(노면) 균열균열	0.20	0.40		0.40	m	7
12	H	관측면(노면) 균열균열	0.20	0.40		0.40	m	6
13	H	관측면(노면) 균열균열	0.20	7.50		7.50	m	1
14	H	관측면(노면) 균열균열	0.10	4.00		4.00	m	1
15	H	관측면(노면) 균열균열	0.20	0.40		0.40	m	8
16	H	관측면(노면) 균열균열	0.20	0.40		0.40	m	10

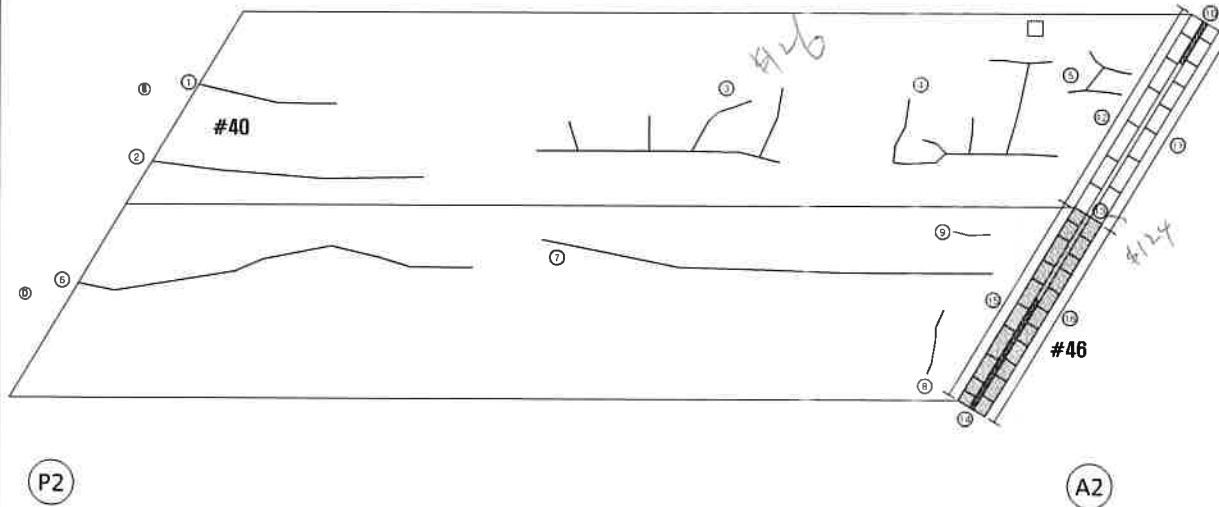

KEY PLAN

SECTION

LEGEND

관 열	양상관열	재료분리
편향, 공동	바리, 파손	시공이음분리, 층분리
누수, 습윤부	벽 태	외력물
철근노출	침하	배수구
강재부식	좌굴, 변형	신축이음 본체

용역명
2017년도 대미원천교(강릉)
동 32개소 정밀점검용역

조사일시
2017. 07~ 08


책임기술자
이진우

도면번호
18/24


ID : 장평IC교 -난간 및 중분대 (S1)

손상물량표


좌 측 난 간

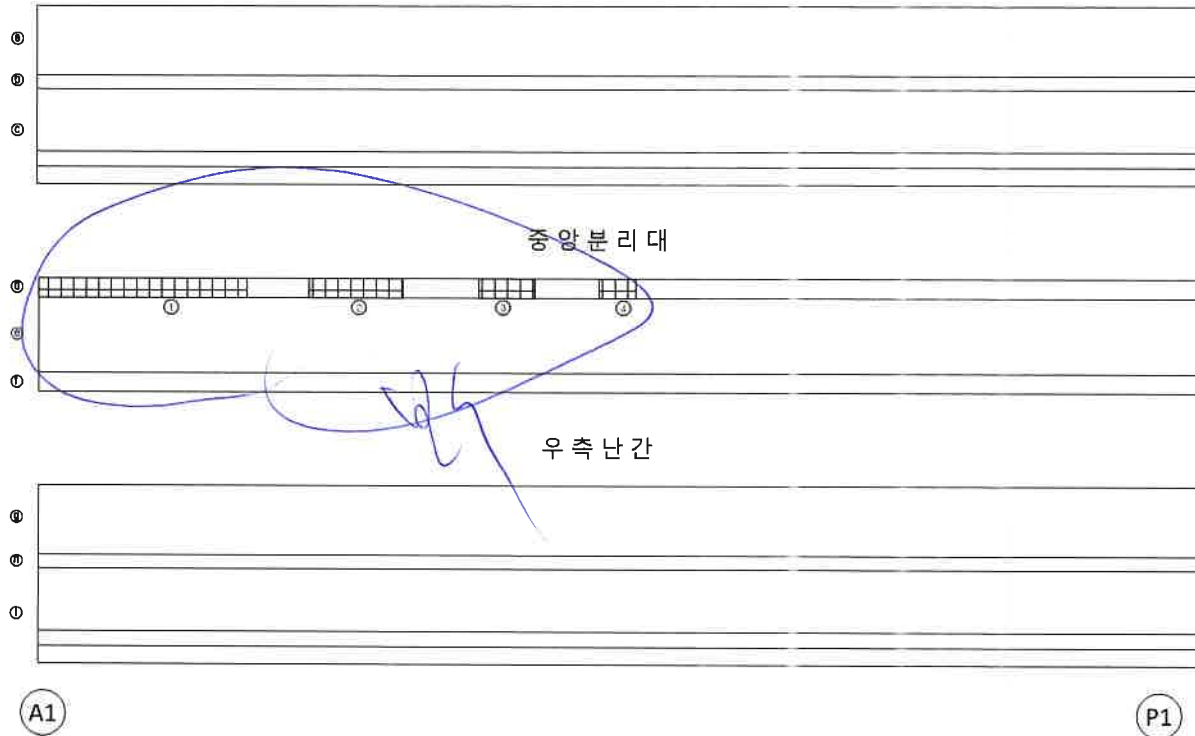[illegible]

KEY PLAN

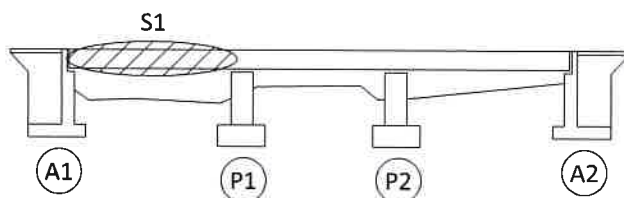

SECTION

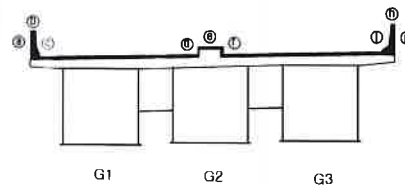

五二五

			용역명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀검정용역
			
			조사일시 2017. 07~ 09
			
			책임기술자 이진우
			
			도면번호 19/24

ID : 장평IC교 -난간 및 중분대 (S2)

손 상 물 량 표

좌측난간

중 앙 리 대


우 측 난 간

#42


4/2/21

[illegible]

KEY PLAN

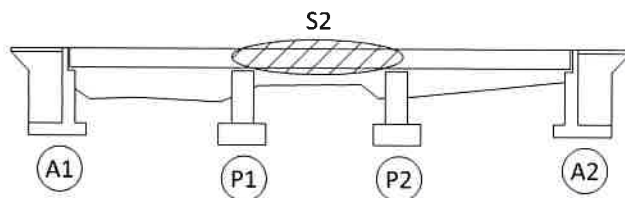

SECTION

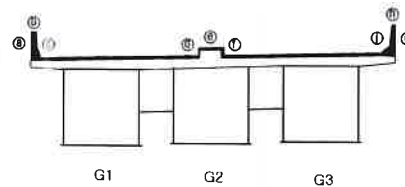법
리

 간 필	 양상간필	 자료분리	용역명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역
 편형, 광동	 박리, 파손	 시공이음분리, 흙분리	
 누수, 습관부	 벽태	 외곽물	조사일시 2017. 07~ 08
 철근노출	 침하	 배수구	책임기술자 이전우
 강재부식	 좌굴, 변형	 신축이음분리	도면번호 20/24

ID : 장평IC교 -난간 및 중분대 (S3)

좌 측 난 간


중 앙 분 리 대

우 측 난 간


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

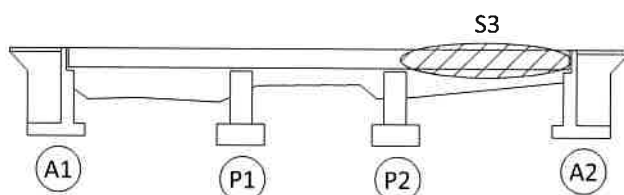


SECTION

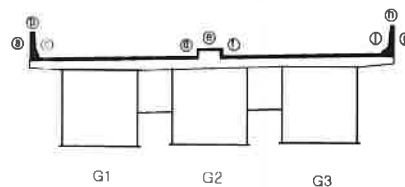법
률

	간 역		망상근역		재료부리	용 역 명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검구역
	전향, 강동		박리, 파손		시공이용불리, 층부리	
	부수, 습관부		파괴		원격물	조 사 일 시 2017. 07~ 09
	철근노출		침하		배수구	책임기술자 이진우
	강재부식		좌굴, 변형		신축이용 문제	도면번호 21/24


ID : 장평IC교 -바닥판하면 (S1)

손 상 물 량 표

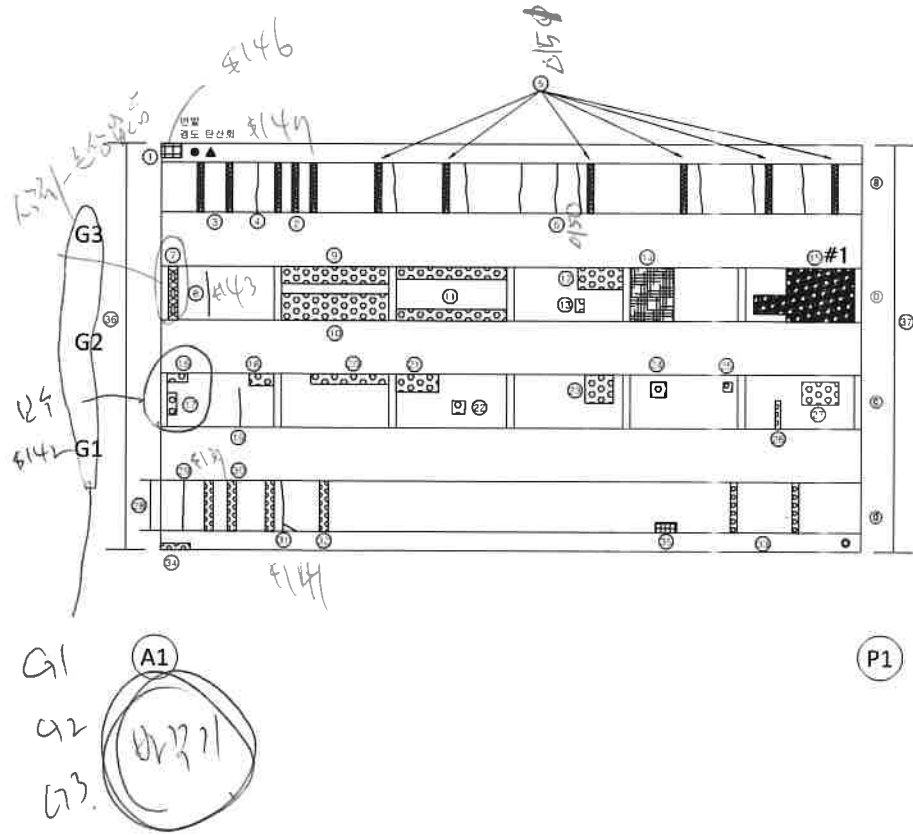


NO.	상(하)구분	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	수량	단위	개소	손상량	비고
1	H	콘크리트 균열	0.10	0.50	0.18	m	1	0.18		
2	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	3	0.24		
3	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	2	0.16		
4	H	콘크리트 균열(0.2mm)	0.20	0.10	0.08	m	1	0.08		
5	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	6	0.48		
6	H	콘크리트 균열(0.2mm)	0.20	0.10	0.08	m	1	0.08		
7	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
8	H	콘크리트 균열(0.2mm)	0.20	0.10	0.08	m	1	0.08		
9	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
10	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
11	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	2	0.16		
12	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
13	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
14	H	콘크리트 균열(0.2mm)	0.20	0.10	0.08	m	1	0.08		
15	H	콘크리트 균열(0.2mm)	0.20	0.10	0.08	m	1	0.08		
16	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
17	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
18	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
19	H	콘크리트 균열(0.2mm)	0.20	0.10	0.08	m	1	0.08		
20	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
21	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
22	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
23	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
24	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
25	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
26	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
27	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
28	H	콘크리트 균열(0.2mm)	0.20	0.10	0.08	m	1	0.08		2차 점검
29	H	콘크리트 균열(0.2mm)	0.20	0.10	0.08	m	1	0.08		
30	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	3	0.24		
31	H	콘크리트 균열(0.2mm)	0.20	0.10	0.08	m	1	0.08		
32	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
33	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	2	0.16		
34	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
35	H	콘크리트 균열	0.10	0.10	0.08	m	1	0.08		
36	H	콘크리트 균열(0.2mm)	0.20	0.10	0.08	m	1	0.08		2차 점검
37	H	콘크리트 균열(0.2mm)	0.20	0.10	0.08	m	1	0.08		2차 점검

KEY PLAN

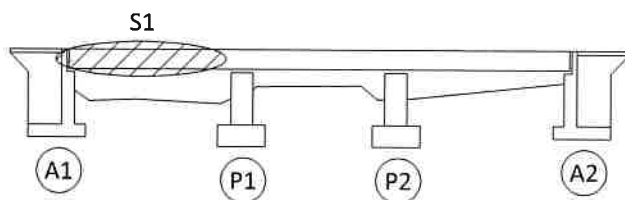

SECTION

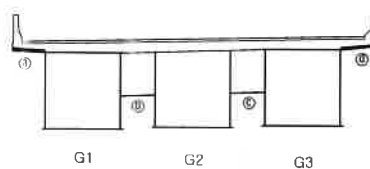


단면



간격	방사관열	재료분리	용역명
전장, 광도	파리, 파손	시공이음분리, 흙분리	2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역
누수, 습윤부	벽태	외력물	조사일시
철근노출	침하	배수구	2017. 07~ 08
강재부식	좌굴, 변형	신축이음 분체	책임기술자
			이진우
			도면번호
			07/24

ID : 장평IC교 -바닥판하면 (S2)

손상물량표

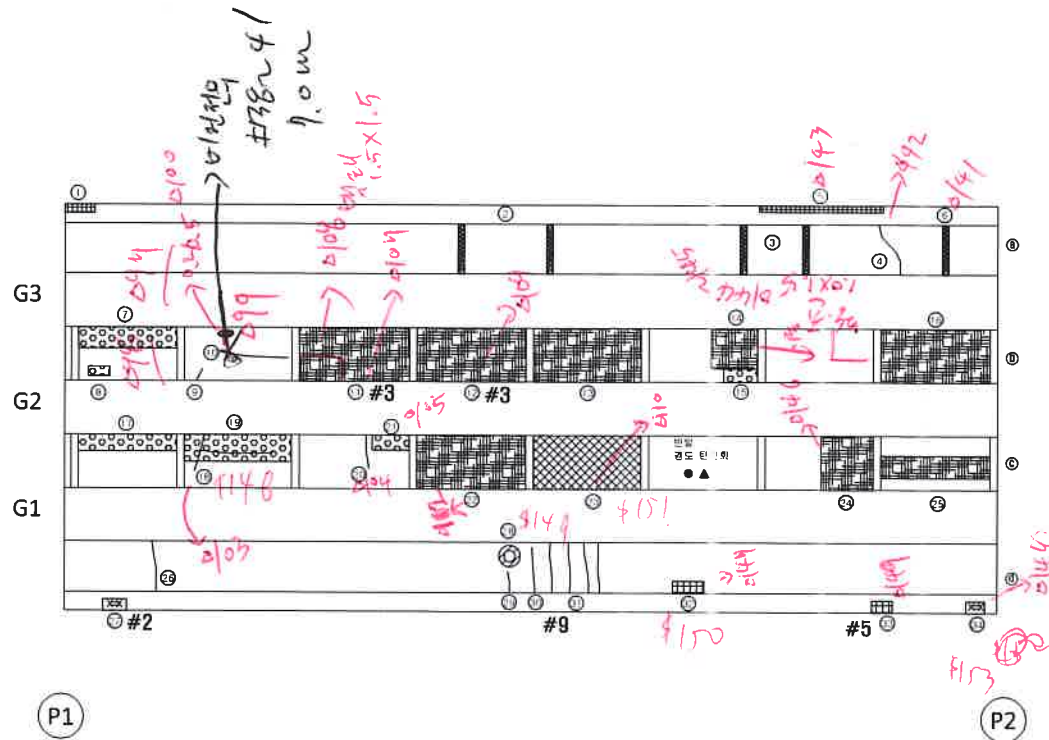


NO.	상위구분	손상내용	손상현황				단위	개수	손상물량	비고
			폭(mm)	길이(m)	면적(m²)	중량				
1	H	콘크리트 박리	0.20	0.20	0.04		m²	1	0.04	
2	H	콘크리트 박리	0.20	0.10	0.02		m²	2	0.04	
3	H	콘크리트 박리	0.20	0.10	0.02		m²	2	0.04	
4	H	콘크리트 박리(길이=0.2mm)	0.20	1.00	0.20		m	1	0.20	
5	H	콘크리트 박리	0.20	0.20	0.04		m²	1	0.04	
6	H	콘크리트 박리	0.20	0.10	0.02		m²	1	0.02	
7	H	콘크리트 박리	0.20	0.20	0.04		m²	1	0.04	
8	H	콘크리트 박리	0.20	0.20	0.04		m²	1	0.04	
9	H	콘크리트 박리(길이=0.2mm)	0.20	0.20	0.04		m	1	0.04	
10	H	콘크리트 박리(길이=0.2mm)	0.20	0.20	0.04		m	1	0.04	
11	H	철근 노출(길이=0.2mm)	0.20	2.40	5.00	13.00	m²	1	2.40	
12	H	철근 노출(길이=0.2mm)	0.20	2.40	5.00	13.00	m²	1	2.40	
13	H	철근 노출(길이=0.2mm)	0.20	2.40	5.00	13.00	m²	1	2.40	
14	H	철근 노출(길이=0.2mm)	0.20	1.70	2.40	4.00	m²	1	4.00	
15	H	콘크리트 박리	0.20	0.20	0.04		m²	1	0.04	
16	H	철근 노출(길이=0.2mm)	0.20	5.00	3.00	15.00	m²	1	15.00	
17	H	콘크리트 박리	0.20	0.20	0.04		m²	1	0.04	
18	H	콘크리트 박리(길이=0.2mm)	0.20	1.50	1.50	1.50	m	1	1.50	
19	H	콘크리트 박리	0.20	5.00	1.40	7.00	m²	1	7.00	
20	H	콘크리트 박리(길이=0.2mm)	0.20	2.00	2.00	2.00	m	1	2.00	
21	H	콘크리트 박리	0.20	1.00	0.30	0.30	m²	1	0.30	
22	H	철근 노출(길이=0.2mm)	0.20	2.50	5.00	12.00	m²	1	12.00	
23	H	콘크리트 박리	0.20	2.00	4.00	8.00	m²	1	8.00	
24	H	철근 노출(길이=0.2mm)	0.20	2.50	2.50	6.25	m²	1	6.25	
25	H	철근 노출(길이=0.2mm)	0.20	2.50	5.00	11.00	m²	1	11.00	
26	H	콘크리트 박리(길이=0.2mm)	0.20	1.00	1.00	1.00	m	1	1.00	
27	H	콘크리트 박리	0.20	0.60	0.20	0.12	m²	1	0.12	
28	N	콘크리트 박리	0.20	0.20	0.04		m²	1	0.04	
29	N	콘크리트 박리(길이=0.2mm)	0.20	0.40	0.40	0.40	m	1	0.40	
30	H	콘크리트 박리(길이=0.2mm)	0.20	0.20	0.04		m²	1	0.04	
31	H	콘크리트 박리(길이=0.2mm)	0.20	1.00	1.00	1.00	m	4	4.00	
32	H	콘크리트 박리	0.20	0.20	0.04		m²	1	0.04	
33	H	콘크리트 박리	0.20	0.20	0.04		m²	1	0.04	
34	H	콘크리트 박리	0.20	0.40	0.25	0.10	m²	1	0.10	

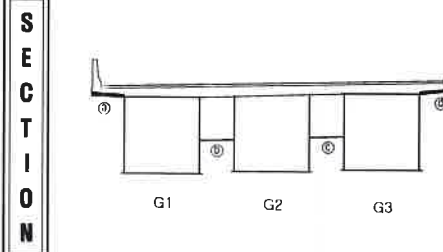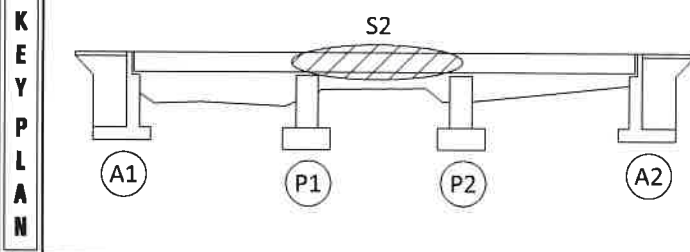

구분	상상구분	재료분리	용역명
변경, 공동	바리, 파손	시공이음분리, 흙분리	2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역
누수, 습윤부	백태	퇴적물	조사일시
철근노출	침하	배수구	2017. 07~ 08
강재부식	좌굴, 변형	신속이음 분체	책임기술자
			이진우
			도면번호
			08/24


ID : 장평IC교 -바닥판하면 (S3)

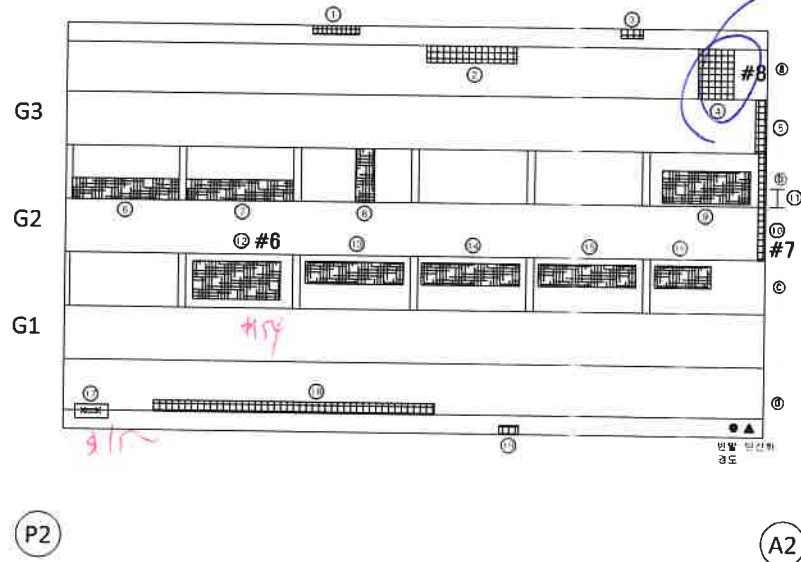


손상물량표

NO.	선(구)구	손상내용	손상범위					손상량	비고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	수량	단위		
1	II	구 1차원 바닥	0.30	1.00	0.30	m ²	1	0.30	
2	II	구 1차원 바닥	0.50	4.00	2.00	m ²	1	2.00	
3	II	구 1차원 바닥	0.20	0.50	0.10	m ²	1	0.10	
4	II	구 1차원 바닥	0.90	1.00	0.90	m ²	1	0.90	
5	II	구 1차원 바닥	0.30	2.70	0.81	m ²	1	0.81	
6	II	변형구멍(폭=0.2mm)	0.20	5.00	1.70	8.50	m ²	1	8.50
7	II	변형구멍(폭=0.2mm)	0.20	1.50	5.50	7.50	m ²	1	7.50
8	II	변형구멍(폭=0.2mm)	0.20	0.50	2.50	1.25	m ²	1	1.25
9	II	변형구멍(폭=0.2mm)	0.20	4.00	1.40	5.60	m ²	1	5.60
10	II	구 1차원 바닥	0.20	7.00	1.40	m ²	1	1.40	
11	II	강도보강제인구	1.00	1.00	1.00	m	1	1.00	강도보강제
12	II	변형구멍(폭=0.2mm)	0.20	2.80	5.00	14.00	m ²	1	14.00
13	II	변형구멍(폭=0.2mm)	0.20	2.00	5.00	10.00	m ²	1	10.00
14	II	변형구멍(폭=0.2mm)	0.20	1.50	5.00	7.50	m ²	1	7.50
15	II	변형구멍(폭=0.2mm)	0.20	1.50	4.00	6.00	m ²	1	6.00
16	II	변형구멍(폭=0.2mm)	0.20	1.20	3.00	3.60	m ²	1	3.60
17	II	구 1차원 바닥	0.30	0.80	0.24	m ²	1	0.24	
18	II	구 1차원 바닥	0.20	17.00	3.40	m ²	1	3.40	
19	II	구 1차원 바닥	0.20	0.50	0.10	m ²	1	0.10	

KEY PLAN

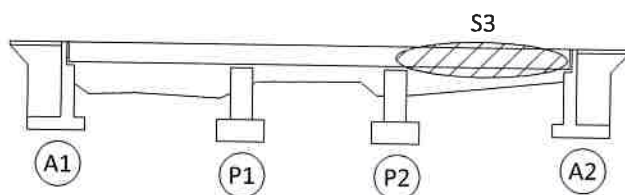

SECTION

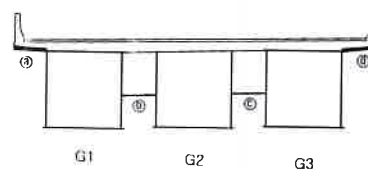


LEGEND



구멍	양상구멍	재료분리	용역명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역
편형, 공동	바리, 파손	시공이음분리, 흙분리	
누수, 습윤부	벽태	퇴적물	조사일시 2017. 07~ 09
철근노출	침하	배수구	책임기술자 이진우
강재부식	좌굴, 변형	신축이음 분체	도면번호 09/24

ID : 장평IC교 -거더외부 (S1)

손상물량표

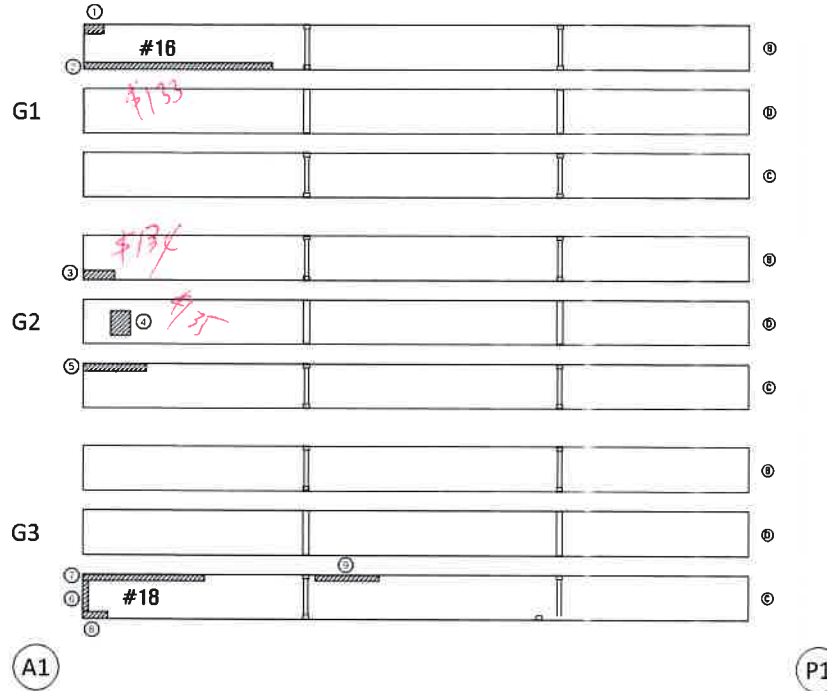




NO.	상(하)구(P)	손상내용	손상량				단위	개수	손상량	비고
			폭(mm)	길이(m)	면적(m ²)	중량(kg)				
1	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
2	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
3	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
4	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
5	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
6	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
7	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
8	N	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
9	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
10	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
11	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
12	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
13	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
14	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
15	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
16	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
17	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
18	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
19	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
20	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
21	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
22	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
23	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
24	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
25	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
26	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
27	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
28	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
29	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
30	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
31	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
32	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
33	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
34	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
35	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
36	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
37	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
38	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
39	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
40	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
41	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
42	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
43	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
44	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
45	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
46	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
47	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
48	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
49	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	
50	H	크랙	5.00	0.20	0.00		m	1	0.00	

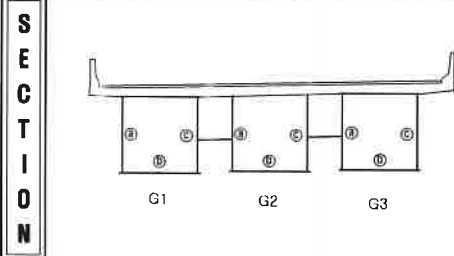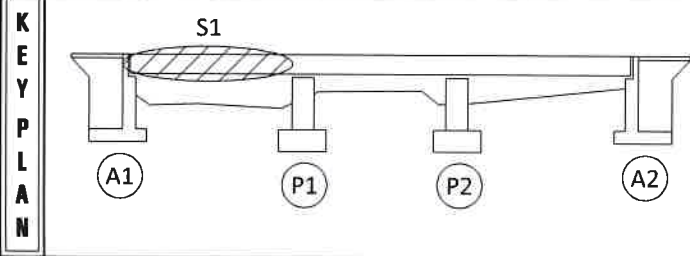

구분	양상균열	재료분리	용역명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역
편경, 공동	바리, 파손	시공이음분리, 분리	
누수, 습윤부	백태	퇴적물	조사일시 2017. 07~ 09
철근노출	침하	배수구	책임기술자 이진우
강재부식	좌굴, 변형	신축이음 분체	도면번호 01/24

ID : 장평IC교 -거더외부 (S2)


손상물량표

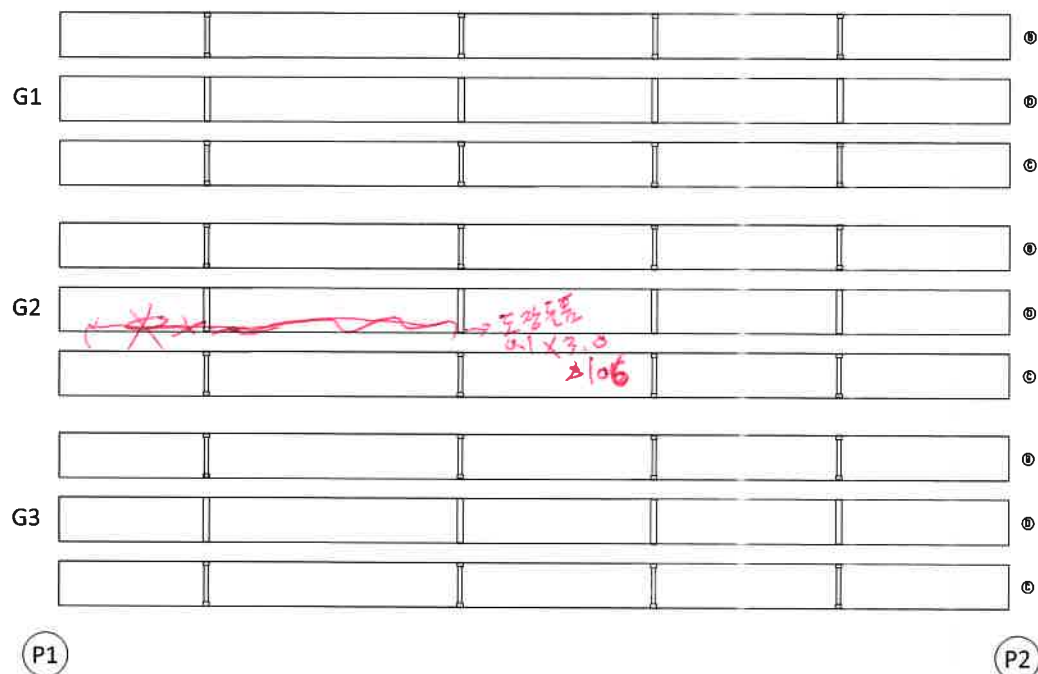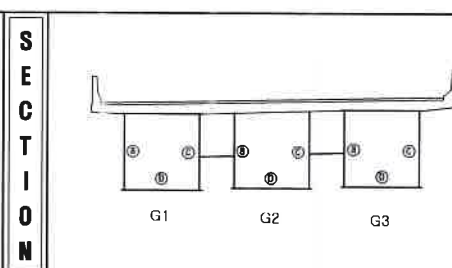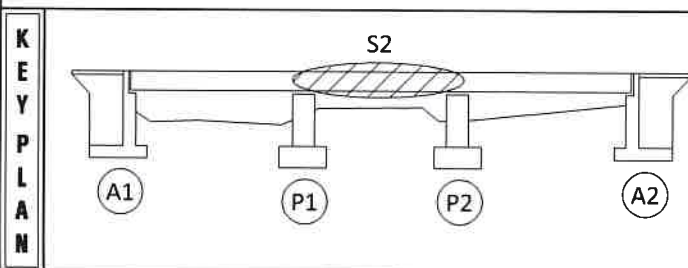[illegible]

문				용 의 명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀정검용의
				조 사 일 시 2017. 07~ 08
				책임기술자 이 전 우
				도 면 번 호 02/24


ID : 장평IC교 -거더외부 (S3)

손상물량표

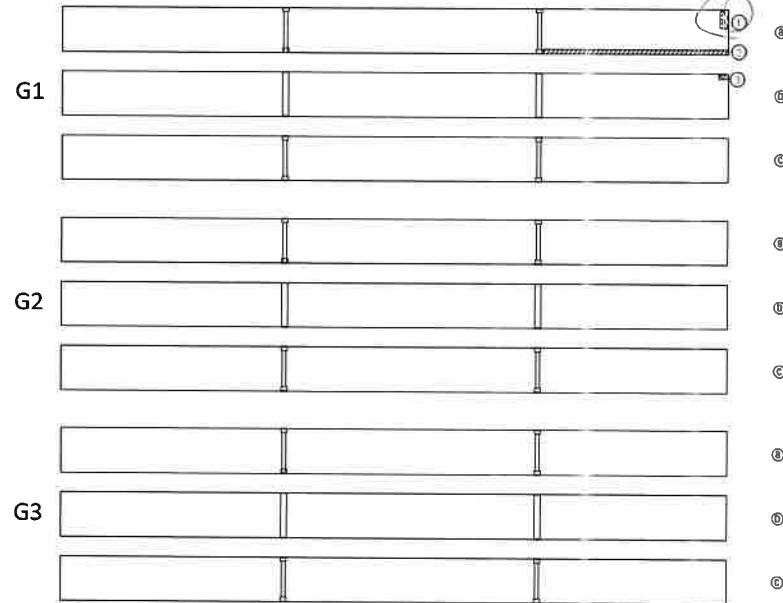
[illegible]

P2

A2

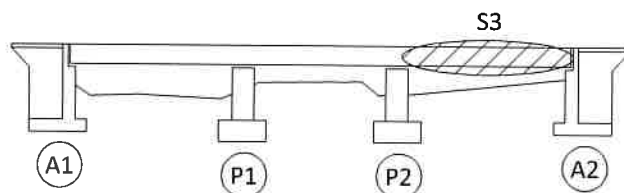

KEY PLAN

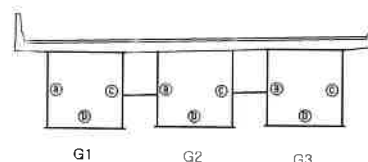

SECTION


 간 물	 망상간물	 재료분리	용 역 명 2017년도 대미천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역
 전경, 명동	 파리, 파손	 시공이음분리, 흙분리	
 누수, 습기부	 표 대	 퇴적물	조 사 일 시 2017. 07~ 09
 절근노출	 천하	 배수구	책임기술자 이 진 우
 강자부식	 파굴, 변형	 신축이음 분쇄	도 면 번 호 03/24

ID : 장평IC교 -거더내부 (S1)

(15) 2.4 5.1 6.3 시공비 불충분함 (X)
 (16) 17 비록 부식 2.4 2.4
 (17) 11 부식 불충분


손상물량표

NO.	손상구분	손상현황				단위	개소	손상량	비고
		폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	수량				
1	기재부식	2.40	2.40	5.76	m ²	1	1	5.76	
2	기재부식	0.20	0.20	0.04	m ²	1	1	0.04	
3	기재부식	0.20	0.90	0.18	m ²	1	1	0.18	
4	기재부식	0.20	0.40	0.08	m ²	1	1	0.08	
5	기재부식	0.10	0.20	0.02	m ²	1	1	0.02	
6	기재부식	0.20	0.10	0.02	m ²	1	1	0.02	
7	기재부식	0.10	0.10	0.01	m ²	EA	3	3.00	
8	기재부식	0.10	0.10	0.01	m ²	EA	3	3.00	
9	기재부식	0.05	0.20	0.12	m ²	1	1	0.12	
10	기재부식	1.00	1.00	1.00	m ²	1	1	1.00	
11	기재부식	0.10	0.60	0.06	m ²	1	1	0.06	
12	기재부식	0.10	0.30	0.03	m ²	1	1	0.03	
13	기재부식	2.40	3.00	7.20	m ²	1	1	7.20	
14	기재부식	2.40	1.00	2.40	m ²	1	1	2.40	
15	기재부식	0.10	0.20	0.02	m ²	1	1	0.02	
16	기재부식	1.00	0.10	0.10	m ²	2	2	2.00	
17	기재부식	0.10	0.10	0.01	m ²	1	1	0.01	
18	기재부식	0.20	0.30	0.06	m ²	1	1	0.06	
19	기재부식	0.10	0.50	0.05	m ²	1	1	0.05	
20	기재부식	0.10	0.50	0.05	m ²	1	1	0.05	
21	기재부식	0.10	0.50	0.05	m ²	1	1	0.05	
22	기재부식	0.20	0.20	0.04	m ²	1	1	0.04	
23	기재부식	0.20	0.50	0.10	m ²	1	1	0.10	
24	기재부식	2.40	2.40	5.76	m ²	1	1	5.76	
25	기재부식	0.10	0.10	0.01	m ²	1	1	0.01	
26	기재부식	0.10	0.10	0.01	m ²	1	1	0.01	
27	기재부식	2.40	0.20	0.48	m ²	1	1	0.48	
28	기재부식			0.00	EA	4	4	4.00	
29	기재부식			0.00	EA	4	4	4.00	

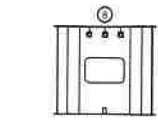

#12
#13

G1

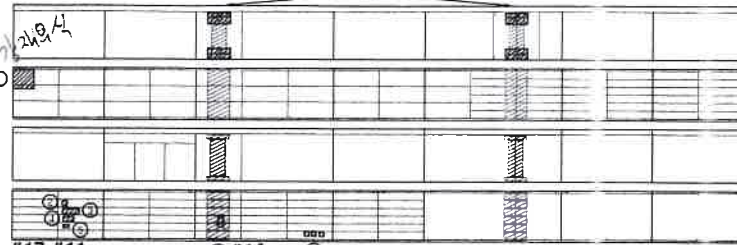


LEFT


LOWER

RIGHT

UPPER



G2

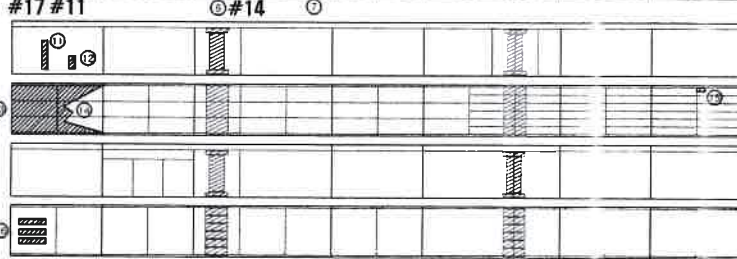

LEFT


LOWER

RIGHT

UPPER



G3

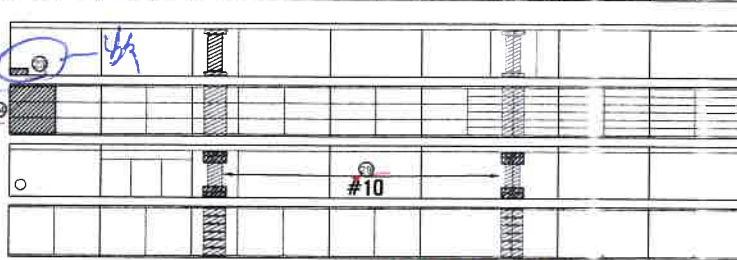


LEFT


LOWER

RIGHT

UPPER



A1




(15) 132 (16) 113


P1

비록 부식

KEY PLAN

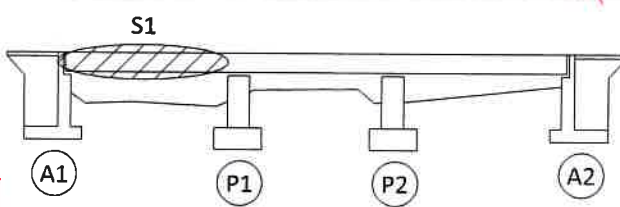

SECTION

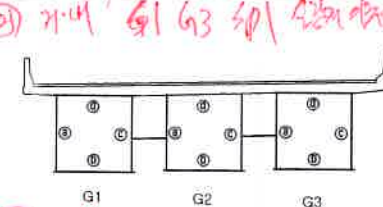

REMARK

간격	방사균열	재료분리	용역명
편형, 공동	파괴, 파손	시공이음분리, 용분리	2017년도 대미원천교(강릉) 동 32개소 정밀점검용역
누수, 습윤부	목재	원격측	조사일시
철근노출	침하	배수구	2017. 07~ 09
강재부식	좌굴, 변형	신축이음 분체	책임기술자
			이진우
			도면번호
			04/24

(15) 2.4 5.1 6.3 SP1 불충분함

(16) 17 비록 부식 2.4 2.4

(17) 11 부식 불충분


(18) 132 (19) 113

(20) 6.3 2.4

(21) SP2


(22) 2.4 5.1 6.3 SP1 불충분함

ID : 장평IC교 -거더내부 (S1)

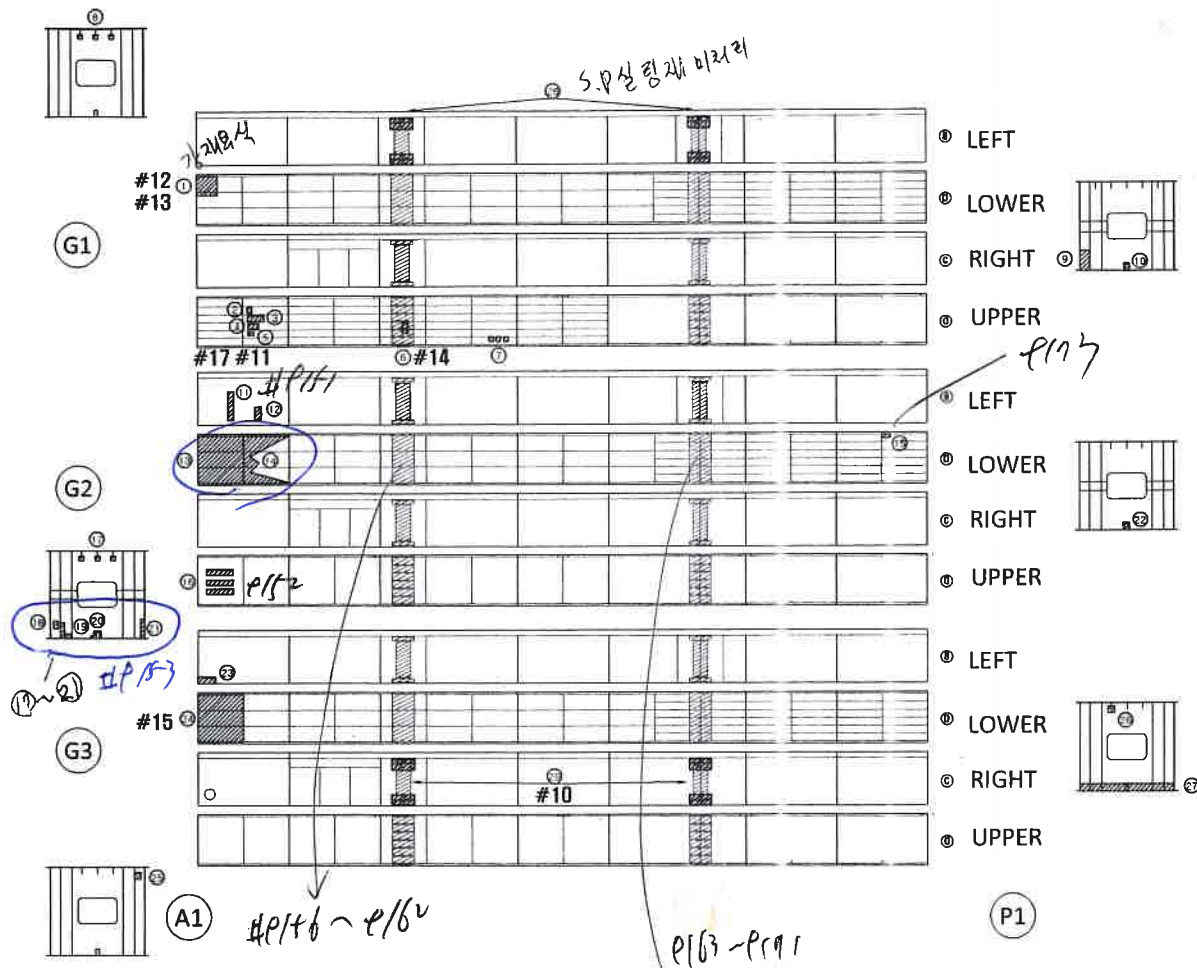



손상물량표

NO.	시험구ID	시험내용	폭(mm)	깊이(m)	시험횟수	평균	편차	개소	시험결과	비고
1	N	지반조사	2.40	2.40	5.16	0.01	1	5.16		
2	H	지반조사	0.20	0.20	0.04	0.01	1	0.04		
3	H	지반조사	0.20	0.00	0.16	0.01	1	0.16		
4	H	지반조사	0.20	0.40	0.08	0.01	1	0.08		
5	H	지반조사	0.10	0.20	0.02	0.01	1	0.02		
6	H	지반조사	0.20	0.10	0.02	0.01	1	0.02		
7	H	지반조사			0.00	EA	3	0.00		
8	H	지반조사	0.10	0.10	0.01	0.01	3	0.01		
9	H	지반조사	0.00	0.20	0.12	0.01	1	0.12		
10	H	지반조사	1.00	1.00	1.50	0.01	1	1.50		
11	H	지반조사	0.10	0.00	0.06	0.01	1	0.06		
12	H	지반조사	0.10	0.30	0.03	0.01	1	0.03		
13	H	지반조사	2.40	3.00	7.20	0.01	1	7.20		
14	H	지반조사	2.40	1.00	2.40	0.01	1	2.40		
15	N	지반조사	0.10	0.20	0.02	0.01	1	0.02		
16	N	지반조사	1.00	0.10	0.10	0.01	3	0.30		
17	H	지반조사	0.10	0.10	0.01	0.01	1	0.01		
18	H	지반조사	0.20	2.30	0.06	0.01	1	0.06		
19	H	지반조사	0.10	0.00	0.06	0.01	1	0.06		
20	M	지반조사	0.10	0.00	0.00	0.01	1	0.00		
21	H	지반조사	0.10	0.00	0.00	0.01	1	0.00		
22	H	지반조사	0.20	0.20	0.04	0.01	1	0.04		
23	M	지반조사	0.20	0.00	0.10	0.01	1	0.10		
24	H	지반조사	2.40	2.40	3.76	0.01	1	3.76		
25	H	지반조사	0.10	0.10	0.01	0.01	1	0.01		
26	H	지반조사	0.10	0.10	0.01	0.01	1	0.01		
27	H	지반조사	2.40	0.20	0.40	0.01	1	0.40		
28	H	SPURS 2 지반조사			0.00	EA	4	0.00		
29	H	SPURS 2 지반조사			0.00	EA	4	0.00		

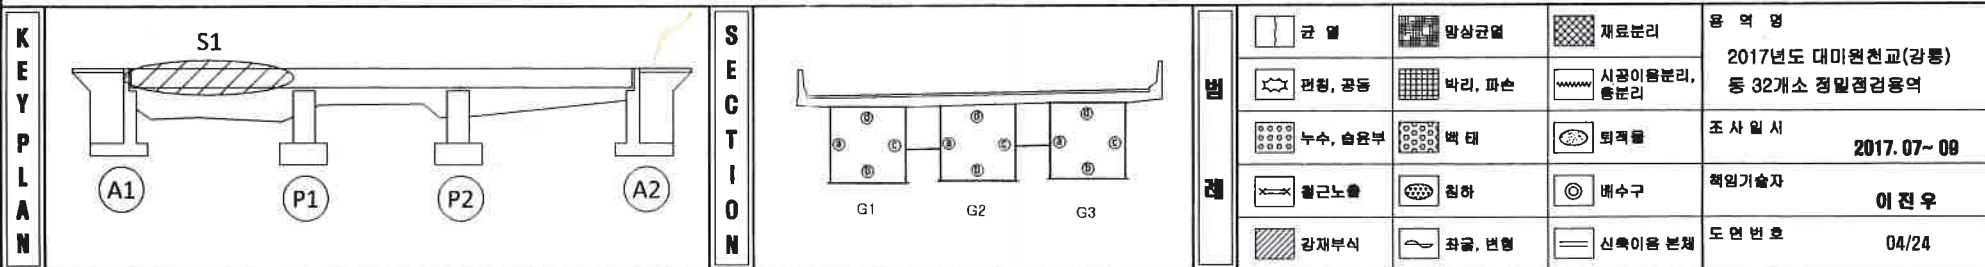

0/39 ~ 144 전평

NO.	시험구(例)	시험내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	중량	단면	관속	시험결과	비고
1	H	시험구	2.40	2.40	5.76	4.0	1	5.76		
2	H	시험구	0.20	0.20	0.04	4.0	1	0.04		
3	H	시험구	0.20	0.60	0.16	4.0	1	0.16		
4	H	시험구	0.20	0.40	0.08	4.0	1	0.08		
5	H	시험구	0.10	0.20	0.02	4.0	1	0.02		
6	H	시험구	0.20	0.10	0.02	4.0	1	0.02		
7	H	시험구	0.00	0.00	0.00	EA	3	0.00		
8	H	시험구	0.10	0.10	0.01	4.0	3	0.03		
9	H	시험구	0.60	0.20	0.12	4.0	3	0.12		
10	H	시험구	1.00	1.00	1.00	4.0	3	1.00		
11	H	시험구	0.10	0.60	0.06	4.0	3	0.06		
12	H	시험구	0.10	0.30	0.03	4.0	3	0.03		
13	H	시험구	2.40	3.60	7.20	4.0	3	7.20		
14	H	시험구	2.40	1.80	3.60	4.0	3	3.60		
15	H	시험구	0.10	0.20	0.02	4.0	3	0.02		
16	H	시험구	1.00	0.10	0.10	4.0	3	0.30		
17	H	시험구	0.10	0.10	0.01	4.0	3	0.01		
18	H	시험구	0.20	0.30	0.06	4.0	3	0.06		
19	H	시험구	0.10	0.50	0.05	4.0	3	0.05		
20	H	시험구	0.10	0.50	0.05	4.0	3	0.05		
21	H	시험구	0.10	0.50	0.05	4.0	3	0.05		
22	H	시험구	0.20	0.20	0.04	4.0	3	0.04		
23	H	시험구	0.20	0.50	0.10	4.0	3	0.10		
24	H	시험구	2.40	2.40	5.76	4.0	3	5.76		
25	H	시험구	0.10	0.10	0.01	4.0	3	0.01		
26	H	시험구	0.10	0.10	0.01	4.0	3	0.01		
27	H	시험구	2.40	0.20	0.48	4.0	3	0.48		
28	H	시험구	0.00	0.00	0.00	EA	3	0.00		
29	H	시험구	0.00	0.00	0.00	EA	3	0.00		

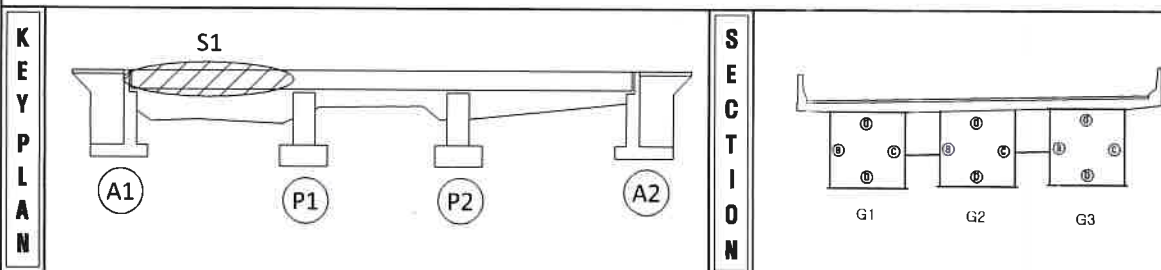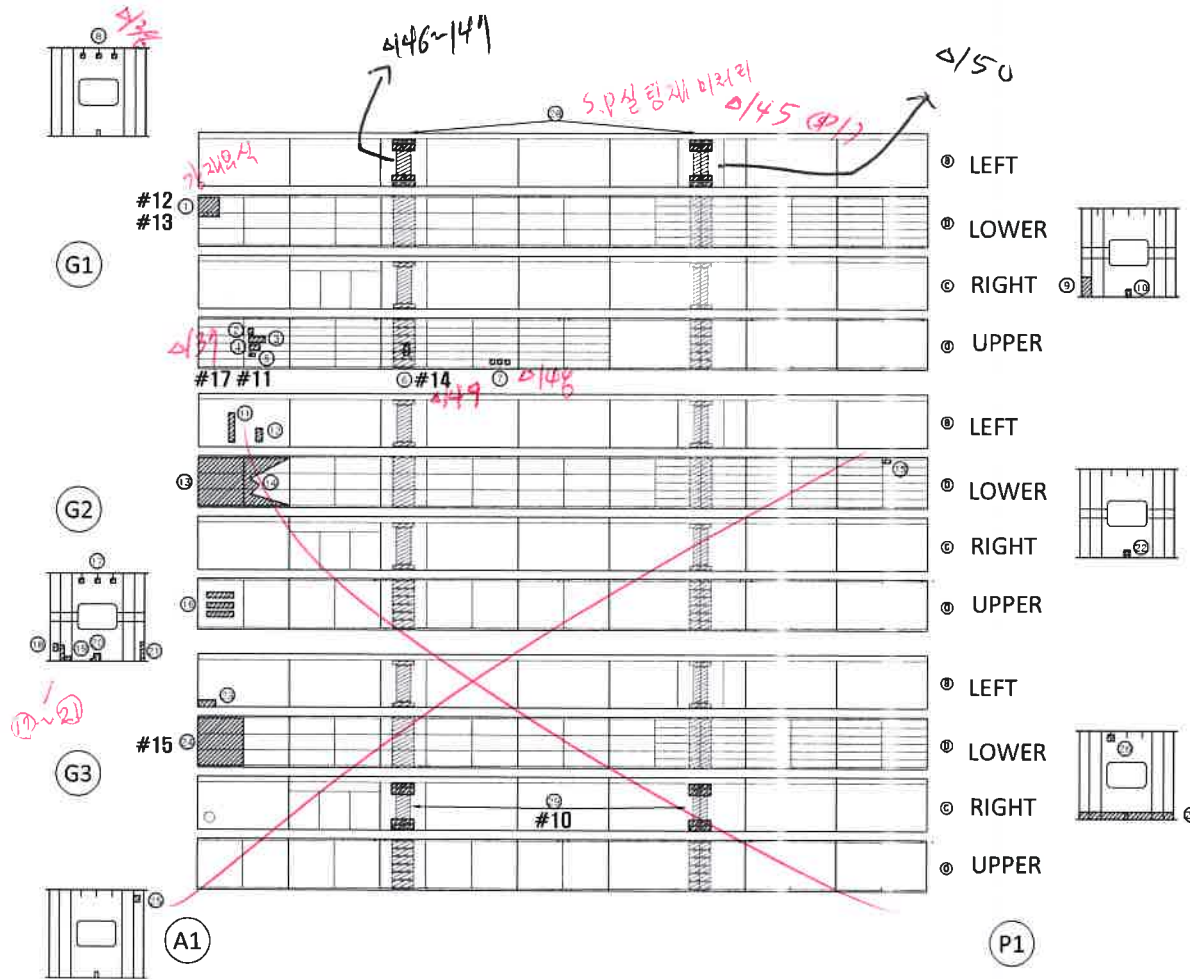



문 례	관 열	망상균열	재료분리	용 역 명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역
	전창, 공동	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	
	누수, 습관부	벽 태	퇴적물	조 사 일 시 2017. 07~ 09
	철근노출	침하	배수구	책임기술자 이 진 우
	강재부식	좌굴, 변형	신축이음 분체	도 면 번 호 04/24

ID : 장평IC교 -거더내부 (S2)

26) 거대 62 G> SP3 전
 27) " " SP4 전
 28) " " SP4 전
 29) " " SP4 전
 30) " " SP4 전
 31) " " SP4 전
 32) " " SP4 전
 33) " " SP4 전
 34) " " SP4 전
 35) " " SP4 전
 36) " " SP4 전
 37) " " SP4 전
 38) " " SP4 전
 39) " " SP4 전
 40) " " SP4 전
 41) " " SP4 전
 42) " " SP4 전
 43) " " SP4 전
 44) " " SP4 전
 45) " " SP4 전
 46) " " SP4 전
 47) " " SP4 전
 48) " " SP4 전
 49) " " SP4 전
 50) " " SP4 전
 51) " " SP4 전
 52) " " SP4 전
 53) " " SP4 전
 54) " " SP4 전
 55) " " SP4 전
 56) " " SP4 전
 57) " " SP4 전
 58) " " SP4 전
 59) " " SP4 전
 60) " " SP4 전
 61) " " SP4 전
 62) " " SP4 전
 63) " " SP4 전
 64) " " SP4 전
 65) " " SP4 전
 66) " " SP4 전
 67) " " SP4 전
 68) " " SP4 전
 69) " " SP4 전
 70) " " SP4 전
 71) " " SP4 전
 72) " " SP4 전
 73) " " SP4 전
 74) " " SP4 전
 75) " " SP4 전
 76) " " SP4 전
 77) " " SP4 전
 78) " " SP4 전
 79) " " SP4 전
 80) " " SP4 전
 81) " " SP4 전
 82) " " SP4 전
 83) " " SP4 전
 84) " " SP4 전
 85) " " SP4 전
 86) " " SP4 전
 87) " " SP4 전
 88) " " SP4 전
 89) " " SP4 전
 90) " " SP4 전
 91) " " SP4 전
 92) " " SP4 전
 93) " " SP4 전
 94) " " SP4 전
 95) " " SP4 전
 96) " " SP4 전
 97) " " SP4 전
 98) " " SP4 전
 99) " " SP4 전
 100) " " SP4 전


손상물량표

NO.	상하구구(구)	손상내용	손상현황					손상 총합	비고
			폭(mm)	길이(m)	깊이(m)	중량	단위		
1	M	구멍	0.50	0.20	0.10	㎡	1	0.10	
2	M	구멍	0.05	0.10	0.01	㎡	1	0.01	
3	M	구멍	0.20	0.20	0.04	㎡	1	0.04	
4	M	구멍	0.10	1.20	0.12	㎡	1	0.12	
5	M	구멍	0.30	0.10	0.03	㎡	1	0.03	
6	M	구멍	2.40	1.20	2.88	㎡	1	2.88	
7	M	구멍	1.20	0.20	0.24	㎡	1	0.24	
8	M	SP4구멍			0.00	EA	5	6.00	
9	M	SP4구멍			0.00	EA	5	6.00	

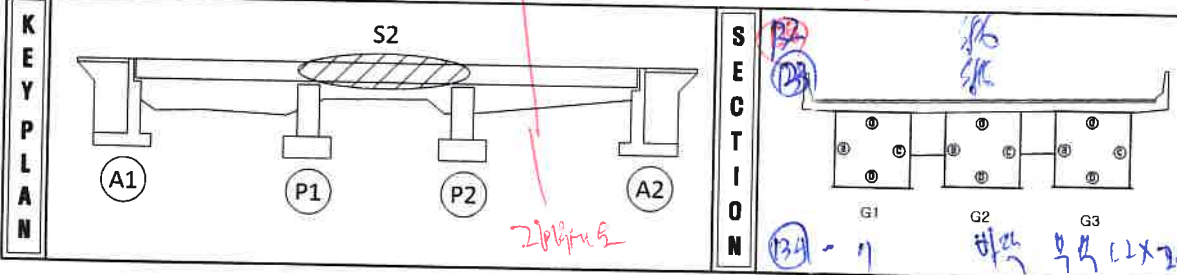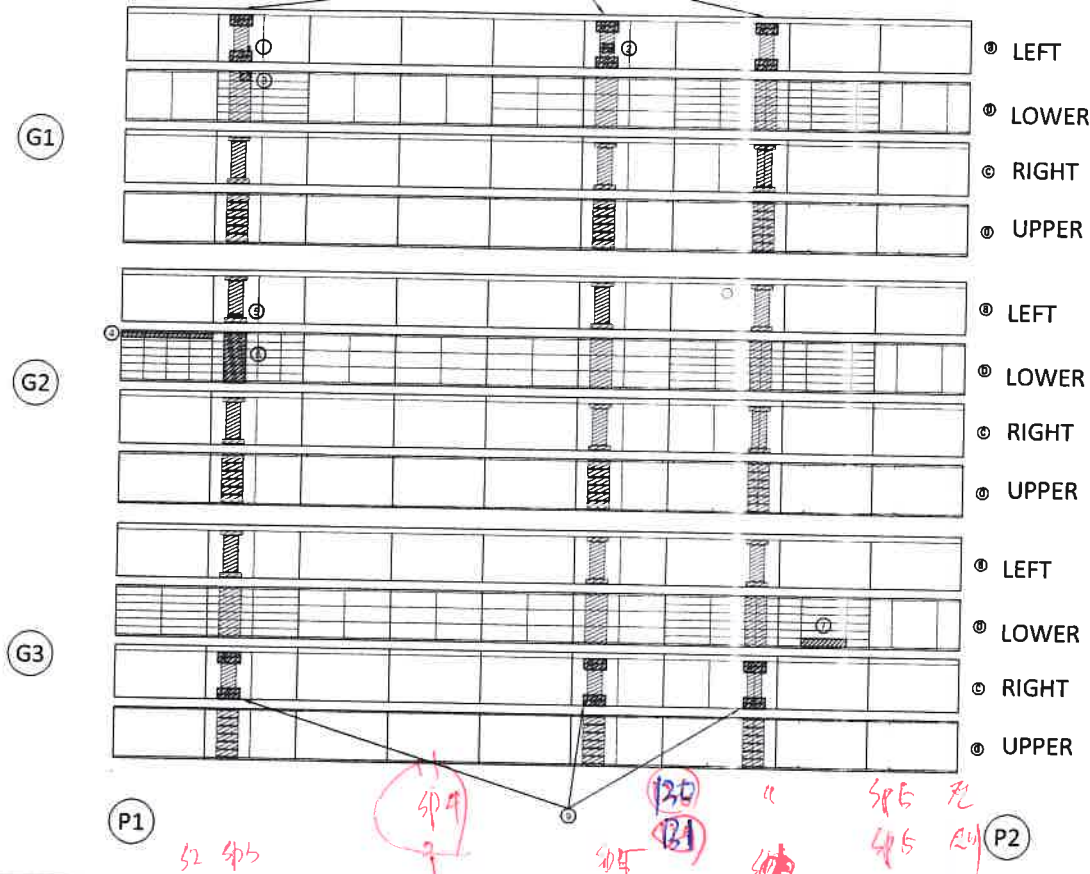

구멍	망상구멍	재료분리	용역명
면장, 공동	파괴, 파손	시공이음분리, 분리기	2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역
부수, 손상부	복합	외적물	조사일시
철근노출	침하	배수구	2017. 07~ 08
강재부식	좌굴, 변형	신축이음 분체	책임기술자
			이진우
			도면번호
			05/24


ID : 장평IC교 -거더내부 (S2)

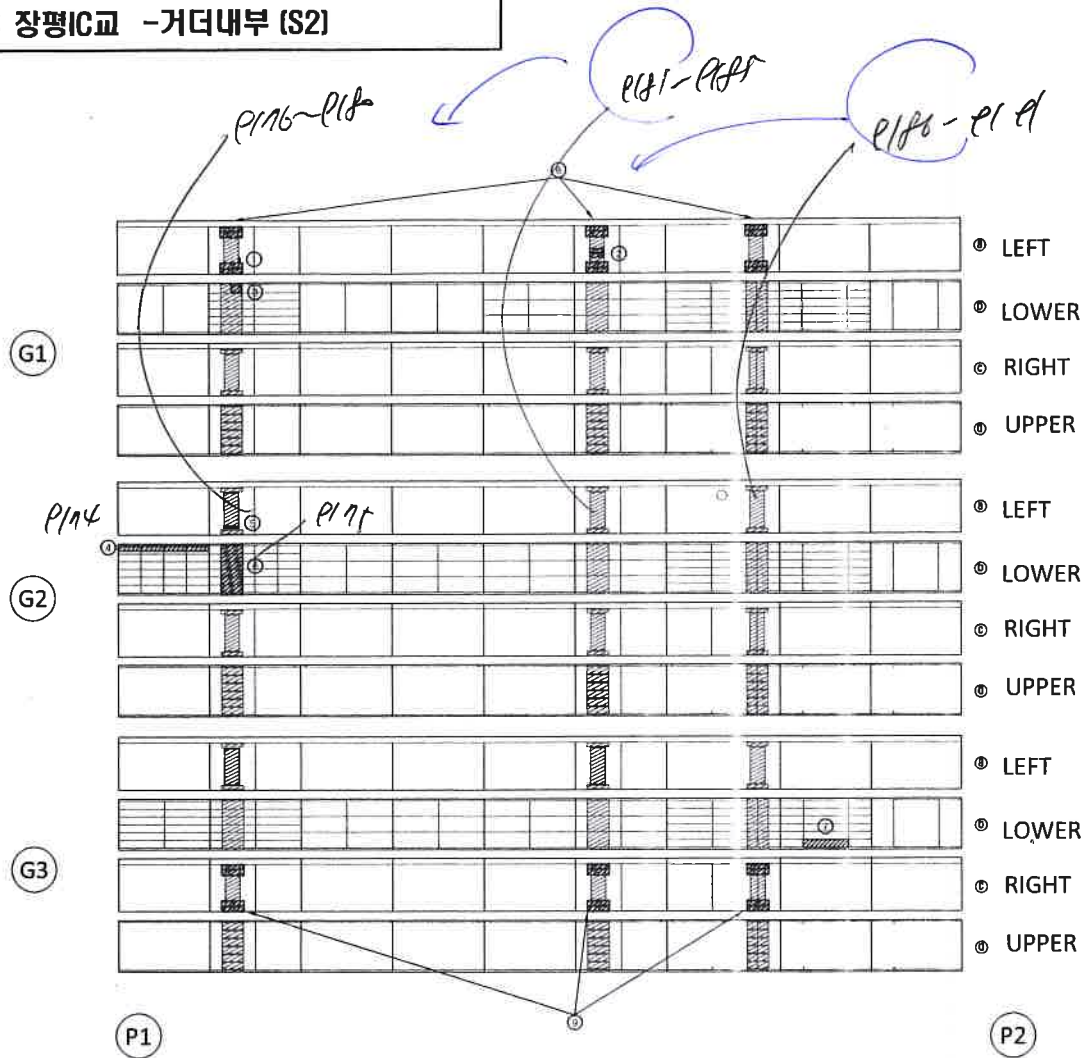


손상 물량 표

NO.	상(하)구(구)	손상내용	폭(mm)	길이(m)	손상량	단위	개수	손상량	비고
1	N	콘크리트	0.50	0.20	0.10	m	1	0.10	
2	N	콘크리트	0.05	0.10	0.01	m	1	0.01	
3	H	콘크리트	0.20	0.20	0.04	m	1	0.04	
4	H	콘크리트	0.10	1.20	0.12	m	1	0.12	
5	H	콘크리트	0.30	0.10	0.03	m	1	0.03	
6	H	콘크리트	2.40	1.20	2.88	m	1	2.88	
7	H	콘크리트	1.20	0.20	0.24	m	1	0.24	
8	N	SPRUECY 콘크리트 (BRIDGE)			0.00	EA	6	6.00	
9	N	SPRUECY 콘크리트 (BRIDGE)			0.00	EA	6	6.00	

KEY PLAN

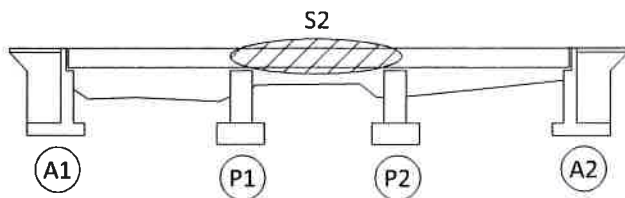



SECTION

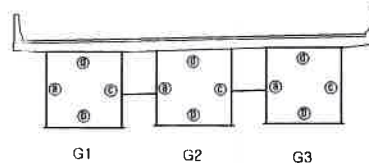

LEGEND

구멍	망상구멍	재료분리	용역명
변형, 공동	바리, 파손	시공이음분리, 송분리	2017년도 대미원천교(강릉) 동 32개소 정밀점검용역
누수, 송유부	벽면	회색물	조사일시
철근노출	침하	배수구	2017. 07~ 09
강재부식	좌굴, 변형	신축이음 본체	책임기술자
			이진우
			도면번호
			05/24


AI 연산 95%

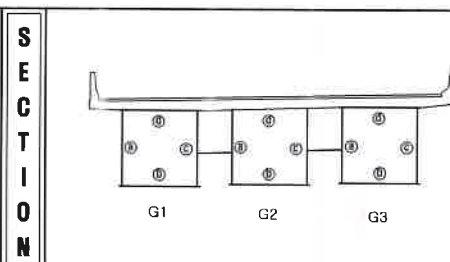[illegible]

문 례	빈 칸	망상균열	재료분리	용 역 명 2017년도 대마원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검구역
	민첩, 공동	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	
	누수, 습윤부	표면	퇴적물	조 사 일 시 2017. 07~ 09
	절근노출	원하	배수구	책임기술자 이 진 우
	강재부식	좌굴, 변형	신축이음 분체	도 면 번 호 05/24

ID : 장평IC교 -거터내부 (S3)


☆ 장평 → 평광
 136) 각벽 PL
 136) 거.내 S3 G3 477 제
 137) " " 12이
 138) " " 11 한계부로 표시

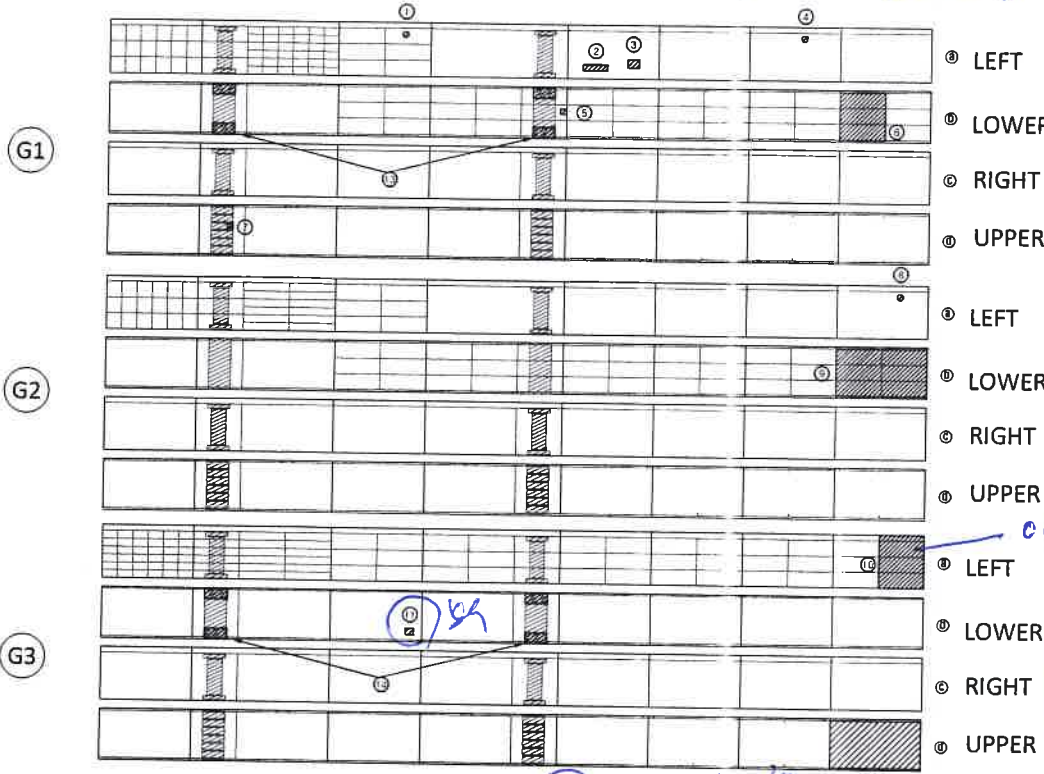


손상물량표

NO.	상호구분	손상내용	손상량					비고
			폭(mm)	길이(m)	단면(m ²)	중량	단위	
1	H	연계구 양측	0.30	0.30	0.09	m ²	1	0.09
2	H	연계구 양측	0.30	1.00	0.20	m ²	1	0.20
3	H	연계구 양측	0.40	0.30	0.12	m ²	1	0.12
4	H	연계구 양측	0.30	0.30	0.09	m ²	1	0.09
5	H	연계구 양측	0.20	0.20	0.04	m ²	1	0.04
6	H	연계구 양측	0.40	2.40	0.96	m ²	1	0.96
7	H	연계구 양측	0.20	0.20	0.04	m ²	1	0.04
8	H	연계구 양측	0.30	0.30	0.09	m ²	1	0.09
9	H	연계구 양측	2.40	2.40	5.76	m ²	1	5.76
10	H	연계구 양측	2.40	3.00	7.20	m ²	1	7.20
11	H	연계구 양측	0.20	0.20	0.04	EA	1	0.04
12	H	연계구 양측	4.80	2.40	11.52	m ²	1	11.52
13	H	SPLICE구 양측	0.30	0.30	0.09	EA	4	0.36
14	H	SPLICE구 양측	0.30	0.30	0.09	EA	4	0.36

KEY PLAN

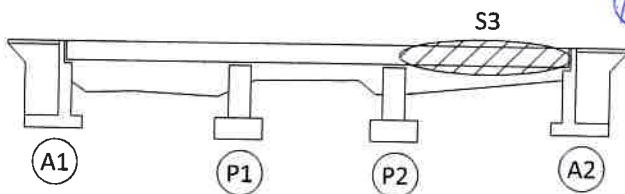

SECTION

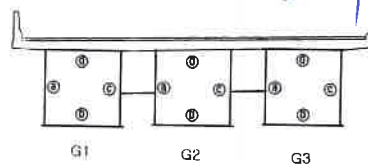

LEGEND


간격	양상균열	재료분리	용역명
편향, 공동	바리, 파손	시공이음분리, 층분리	2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역
누수, 습윤부	벽면	외적물	조사일시
철근노출	침하	배수구	2017. 07~ 08
강재부식	좌굴, 변형	신축이음분리	책임기술자
			이진우
			도면번호
			06/24

ID : 장평IC교 -거터내부 (S3)


★ 장평 → 평강
교량명 변경

손상물량표


NO.	상(하)구분	손상내용	손상현황				단위	개소	손상량	비고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	수량				
1	N	비파괴 검사		0.30	0.30	0.09	m	1	0.09	
2	N	크랙양상		0.30	1.00	0.30	m	1	0.30	
3	N	크랙양상		0.40	0.30	0.12	m	1	0.12	
4	N	크랙양상		0.30	0.30	0.09	m	1	0.09	
5	N	크랙양상		0.30	0.30	0.09	m	1	0.09	
6	N	크랙양상		2.40		5.76	m	1	5.76	
7	N	관측점의 변위량(하중)		0.20	0.20	0.04	m	1	0.04	
8	N	관측점 양상		0.30	0.30	0.09	m	1	0.09	
9	N	관측점 양상		2.40		5.76	m	1	5.76	
10	N	관측점 양상		2.40	3.00	7.20	m	1	7.20	
11	N	관측점의 변위량(하중)				0.00	EA	1	1.00	
12	N	관측점		4.80	2.40	11.52	m	1	11.52	
13	N	관측점의 변위량(하중)				0.00	EA	1	4.00	
14	N	관측점의 변위량(하중)				0.00	EA	1	4.00	

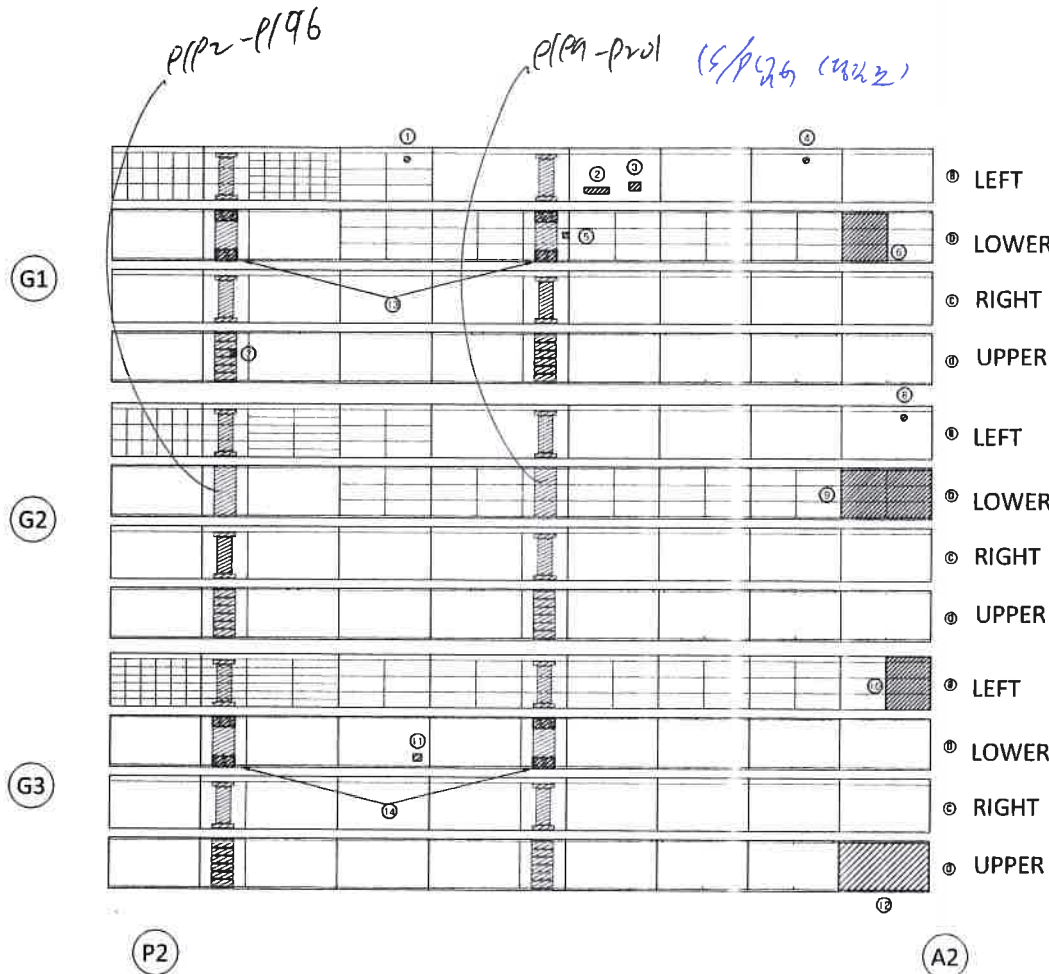

KEY PLAN

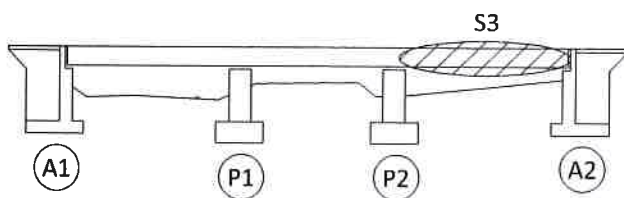



SECTION

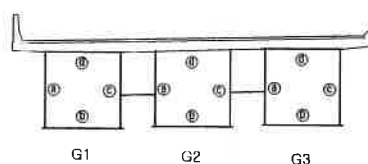

변형



균열	망상균열	재료분리	용역명
전경, 공동	바리, 파손	사공이음분리, 총분리	2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역
누수, 습윤부	목타	뒤틀림	조사일시
철근노출	침하	배수구	2017. 07~ 08
강재부식	좌굴, 변형	신축이음 분체	책임기술자
			이 전 우
			도면번호
			06/24

☆ 장평 → 평강
고랑 명 변경

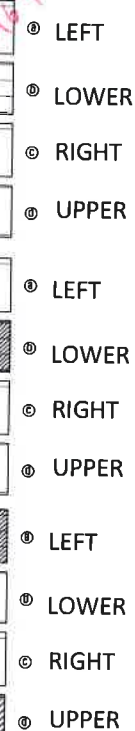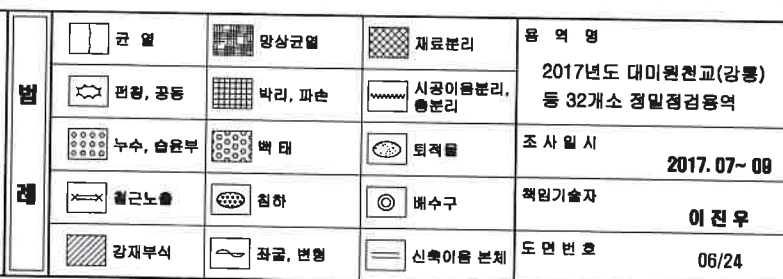[illegible]

ID : 장평IC교 -가로보(S1)


손상물량표

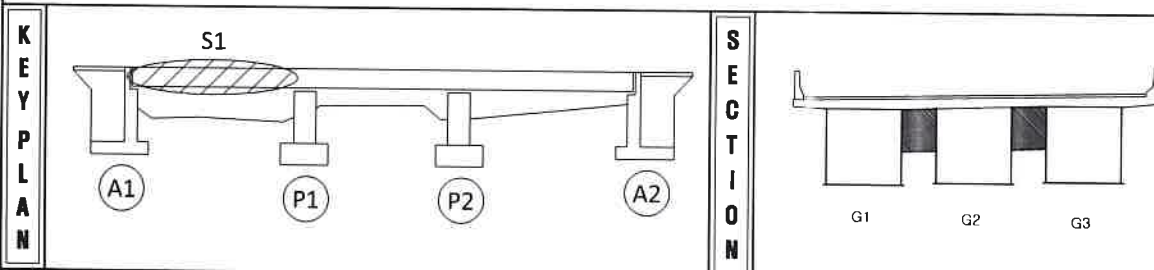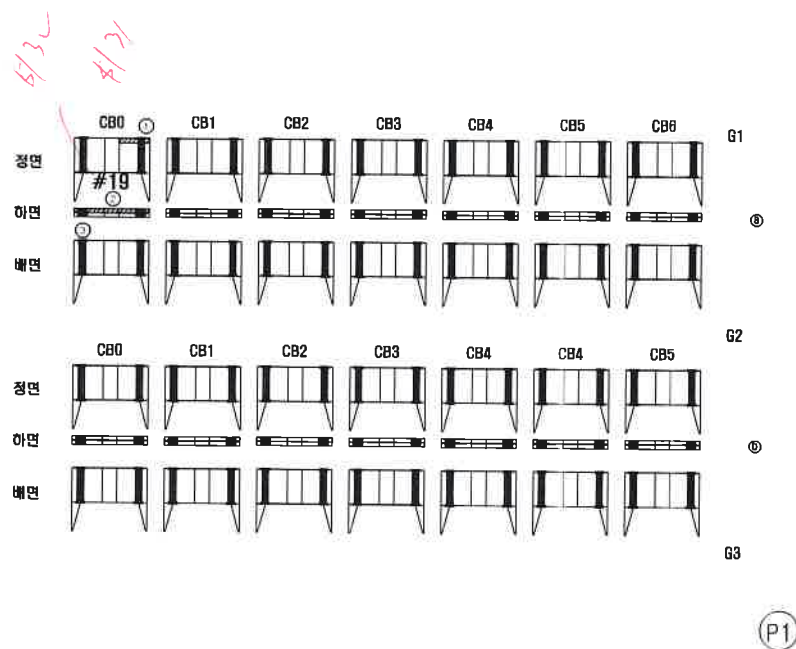[illegible]

문 례		간 열		망상균열		재료분리	용 목 명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검공역
		면형, 공동		바리, 파손		시공이음분리, 층분리	
		누수, 습점부		표 태		퇴적물	조 사 일 시 2017. 07~ 09
		절근노출		침하		배수구	책임기술자 이 진 우
		강재부식		좌굴, 변형		신축이음부체	도 면 번 호 22/24

ID : 장평IC교 -가로보(S2)

손상물량표

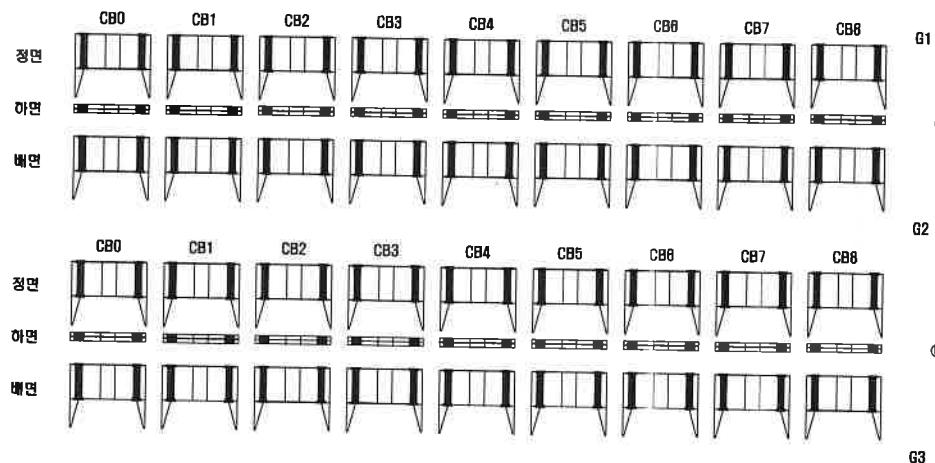


P1


P2

[illegible]

KEY PLAN

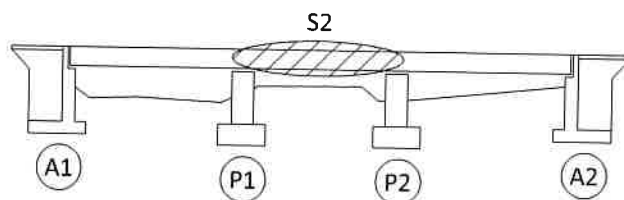


SECTION

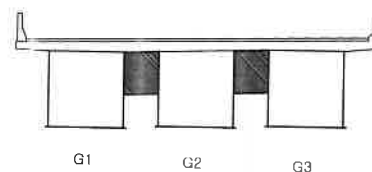

四
五

 잔 밑	 양초 잔 밑	 재로 분리	용 의 명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역
 전정, 양동	 박리, 파손	 시공이음 분리, 흩 분리	
 누수, 습기 부	 결 결	 퇴적물	조 사 일 시 2017. 07~ 08
 철근 노출	 침하	 배수구	
 강재부식	 파손, 변형	 신축이음 본체	책임기술자 이 진 우
			도 면 번 호 23/24

손상 물량 표

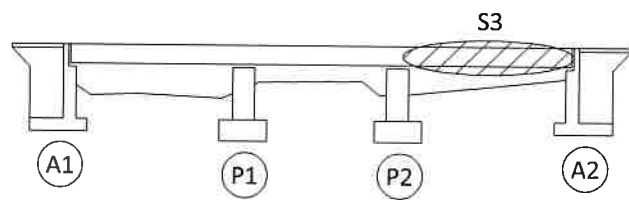[illegible][illegible]

용역명	2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역
조사업시	2017. 07~ 08
책임기술자	이진우
도면번호	24/24


23

[illegible]


지 원		빈 칸		등장 인물		자료출처	용역명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검공역	
		일출, 일몰		문리, 파손		시공이후 물리, 열변형		
		다수, 전체		물리		되적음	조사일시 2017. 07~ 09	
		측면거울		구조		배수구		책임기술자 이진우
		각도계		점진, 점진된		신축이후 변형		

ID : 장평IC교 -교대/날개벽 (A1)

손상물량표

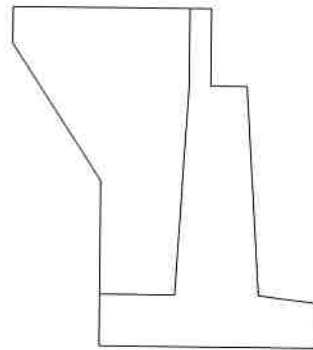[illegible]


A1
(좌측면)

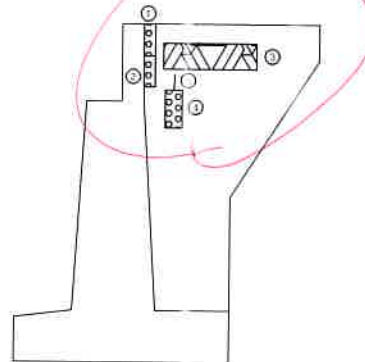

A1
(우측면)

5/41-

KEY PLAN

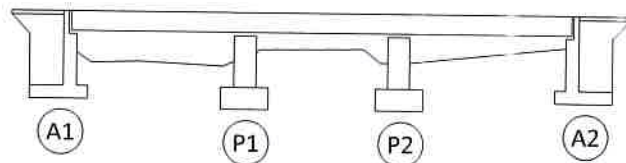


部 部

	빈 종		빈 상근본		새로본리	영역명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀정경용역
	면적, 입면		박리, 파손		시공이음 본리, 종본리	
	구수, 파, 단면		구조		위적본	조사 일시 2017. 07~ 09
	철근노출		친화		배수구	책임기술자 이진우
	강재부식		정밀, 면적		신축이음 본리	도면번호 13/24

18-18 5m
 19 11 4.5 0.8 x 0.2
 20-22 5m
 23-24 5m
 25 4.5 0.8 x 0.2
 26 5m
 27-29 5m
 30 5m
 31 5m
 32 5m
 33 5m
 34 5m
 35 5m
 36 5m
 37 5m
 38 5m
 39 5m
 40 5m
 41 5m
 42 5m
 43 5m
 44 5m
 45 5m
 46 5m
 47 5m
 48 5m
 49 5m
 50 5m
 51 5m
 52 5m
 53 5m
 54 5m
 55 5m
 56 5m
 57 5m
 58 5m
 59 5m
 60 5m
 61 5m
 62 5m
 63 5m
 64 5m
 65 5m
 66 5m
 67 5m
 68 5m
 69 5m
 70 5m
 71 5m
 72 5m
 73 5m
 74 5m
 75 5m
 76 5m
 77 5m
 78 5m
 79 5m
 80 5m
 81 5m
 82 5m
 83 5m
 84 5m
 85 5m
 86 5m
 87 5m
 88 5m
 89 5m
 90 5m
 91 5m
 92 5m
 93 5m
 94 5m
 95 5m
 96 5m
 97 5m
 98 5m
 99 5m
 100 5m


⑨-⑩ A2-541 10-
 ⑪ " 842 44 ~~10-11~~
 ⑫-⑬ 542 10-
 ⑭ " " 11

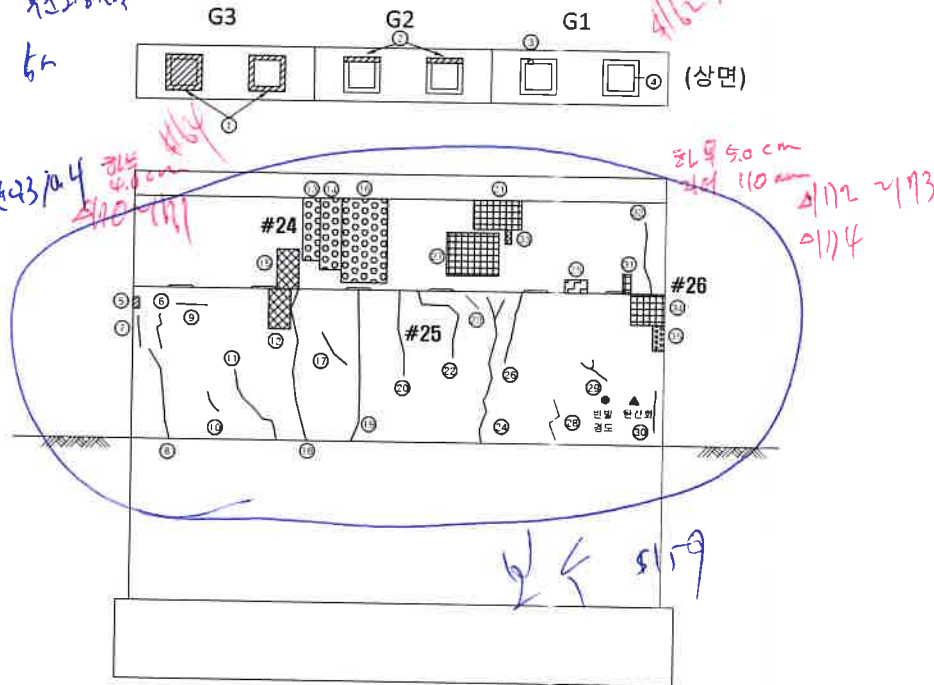

A2
(전면)

ID	시험구 구분	구분명	시험구명					시험 구분	시험 구분	시험 구분	시험 구분	시험 구분
			구분명	구분명	구분명	구분명	구분명					
1	N	시험구 1	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
2	N	시험구 2	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
3	N	시험구 3	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
4	N	시험구 4	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
5	N	시험구 5	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
6	N	시험구 6	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
7	N	시험구 7	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
8	N	시험구 8	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
9	N	시험구 9	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
10	N	시험구 10	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
11	N	시험구 11	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
12	N	시험구 12	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
13	N	시험구 13	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
14	N	시험구 14	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
15	N	시험구 15	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
16	N	시험구 16	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
17	N	시험구 17	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
18	N	시험구 18	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
19	N	시험구 19	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
20	N	시험구 20	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
21	N	시험구 21	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
22	N	시험구 22	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
23	N	시험구 23	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
24	N	시험구 24	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
25	N	시험구 25	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
26	N	시험구 26	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
27	N	시험구 27	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
28	N	시험구 28	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
29	N	시험구 29	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
30	N	시험구 30	0.10	0.60	1.02	0.10	0.10	0.10	0.			


KEY PLAN

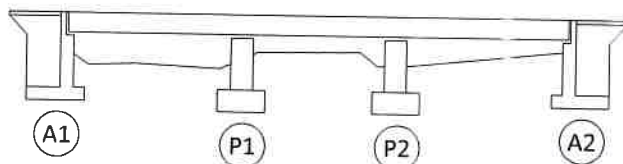

34

	인형		인양인형		재민인인	영포명 2017년도 대미원천교(강음) 등 32개소 점밀점공공역
	대원, 대원		복인, 파산		서공이공대원, 대원인	
	파산, 파산		대원		대원	조사일시 2017. 07 ~ 09
	대원, 대원		대원		대원	
	대원, 대원		대원		대원	책임기술자 이진우
	대원, 대원		대원		대원	
	대원, 대원		대원		대원	도면번호 14/24


ID : 장평IC교 -교대/날개벽 (A2)

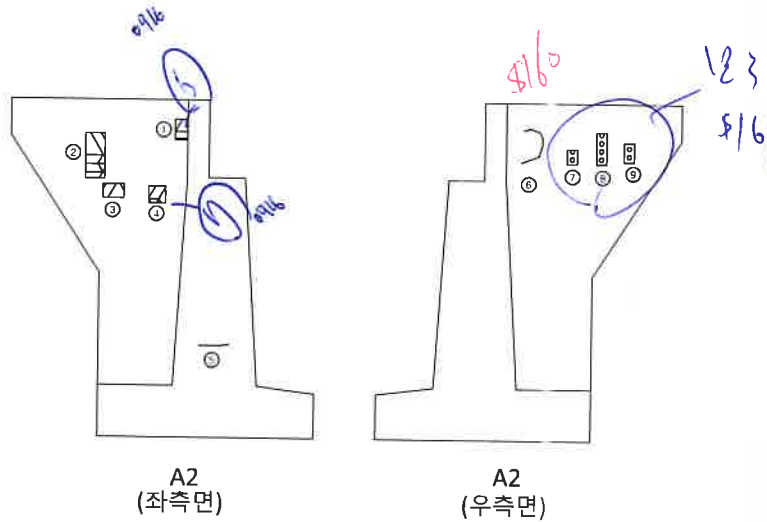

손상물량표

ID	선(차)구(부)	구분	구분명					개수	구분	비고
			구분명	구분명	구분명	구분명	구분명			
1	차	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	1	0.12	
2	차	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	1	0.52	
3	차	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	1	0.12	
4	차	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	1	0.09	
5	차	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	1	0.30	
6	차	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	1	1.10	
7	차	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	1	0.06	
8	차	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	1	0.12	
9	차	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	1	0.08	



KEY PLAN

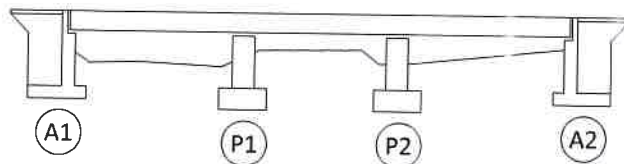

범례

구분	망상구분	재료분리	용역명
편형, 공동	벽리, 파손	시공이음분리, 총분리	2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역
누수, 습윤부	백태	퇴적물	조사일시
철근노출	침하	배수구	2017. 07~ 09
강재부식	침굴, 변형	신축이음 분체	책임기술자
			이진우
			도면번호
			15/24

2, 4, 2, 2 126 cm

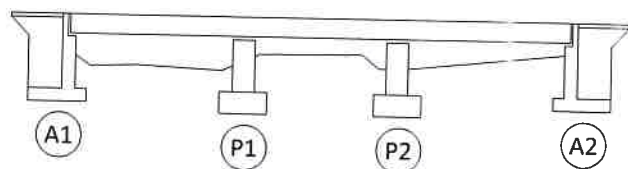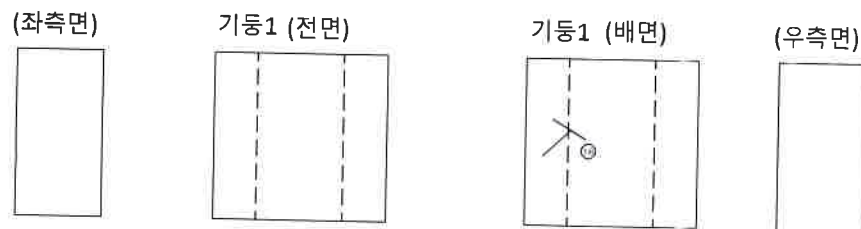

KEY PLAN


본
리

 빈 책	 빈 상징책	 재원책	영역명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀정점구역
 편정, 정정	 편리, 판정	 시공이음본리, 총본리	조사일시 2017. 07~ 09
 판수, 순서	 판수, 순서	 판수, 순서	
 정정, 정정	 정정, 정정	 정정, 정정	
 정정, 정정	 정정, 정정	 정정, 정정	책임기술자 이진우
 정정, 정정	 정정, 정정	 정정, 정정	도면번호 10/24

순 상 물 량 표

NO	구분 구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명
1	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	H	구분명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0113~119	546-5	0m	황무진
2125~129+132	544~3	0m	정복화
113~139	542~1	0m	"

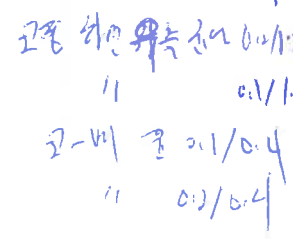[illegible]

A schematic diagram of a beam supported by four points. From left to right, the supports are labeled A1, P1, P2, and A2. A1 and A2 are shown as fixed supports (encastres), while P1 and P2 are shown as roller supports. The beam is represented by a horizontal line above the supports.

종	종			영역명
	 빈칸	 양장전판	 재래전리	
전	 별칭, 양판	 벽리, 파산	 시공이음테리, 출몰리	2017년도 대미원전교(강릉) 등 32개소 정밀정전감영역
	 파수, 양판	 양판	 퇴각물	
	 절근노출	 전하	 배수구	조사일시 2017. 07 ~ 09
	 간파전판	 전하, 양판	 신축이음테리	
				도면번호 11/24