
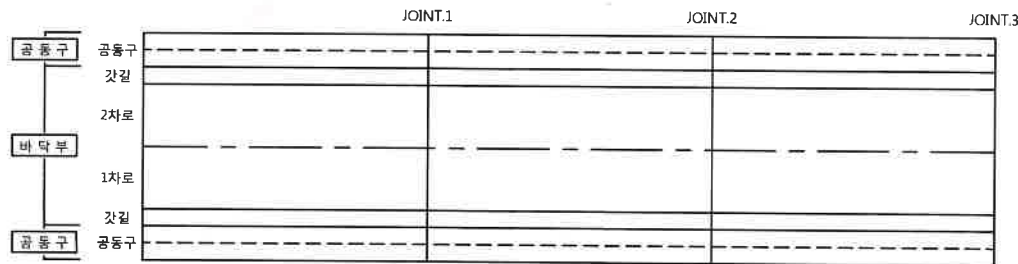


도면명 : 진부2터널(인천) - Span 1 ~ Span 3

← 인천

강릉 →

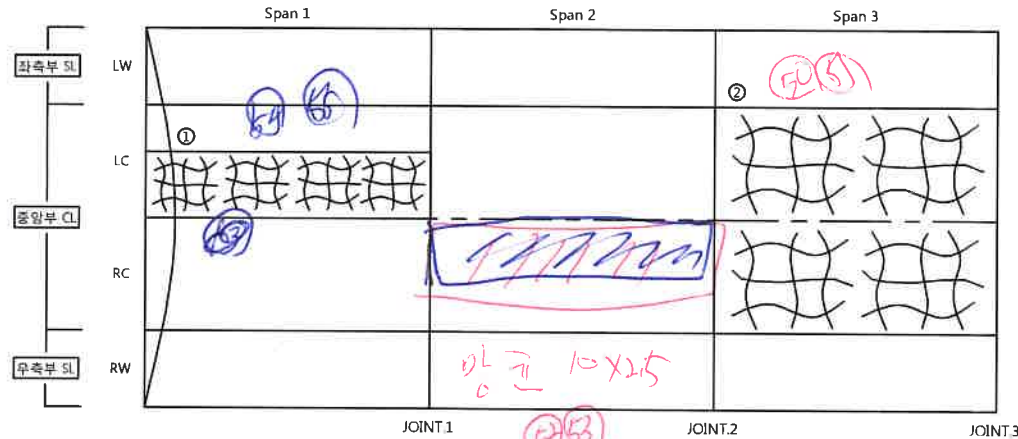

※ 공동구 전구간 덮개파손


손상물량표

번호	신 구	손상 내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소		
1	신	망상균열		10.0	2.5	25.0	m	1		
2	신	망상균열		10.0	8.0	80.0	m	1		
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION

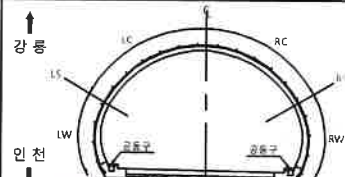

표


간 열	간열벽체	망상균열
벽 체	재료분리	부식
철근노출	파손	박리, 박락
외 적	기타	

과업명	2017년도 정밀점검
시설물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	001/009

도면명 : 진부2터널(인천) - Span 4 ~ Span 6

← 인천

강릉 →

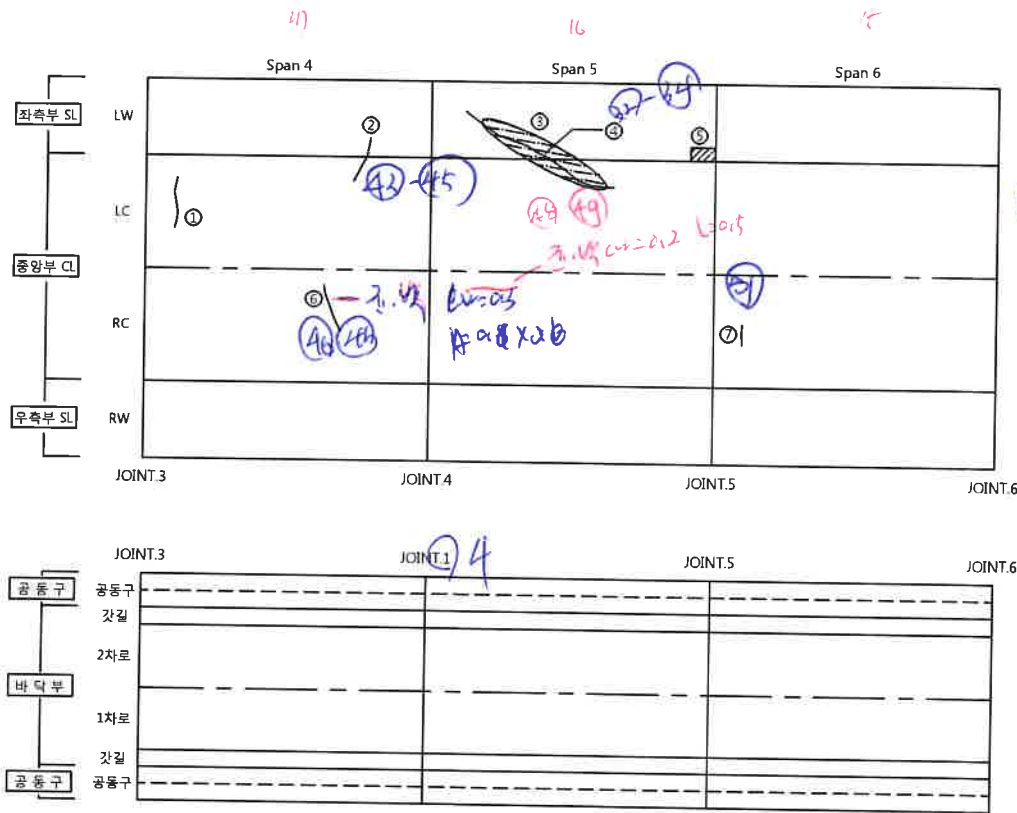

※공동구 전구간 덮개파손


손상물량표

번호	신구	손상내용	손상현황						결합상태	손상물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소			
1	신	균열	0.3	1.4		1.4	m	1			
2	신	균열	0.2	0.8		0.8	m	1			
3	신	타일들뜸 및 탈락				10.0	EA	10			
4	신	균열	1.0	3.0		3.0	m	1			
5	신	타일탈락				1.0	EA	1			
6	신	균열	0.3	0.8		0.8	m	1			
7	신	균열	0.2	0.5		0.5	m	1			
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY PLAN

← 인천

강릉 →



SECTION

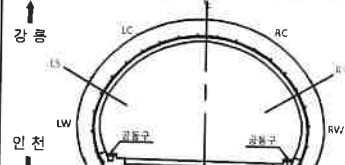

범례


	균열		균열확대		균열수리
	콘크리트		재료교체		부식
	철근노출		파손		박리, 박락
	파손		기타		

과업명	2017년도 정밀점검
시설명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	002/009

도면명 : 진부2터널(인천) - Span 7 ~ Span 9

← 인천

강릉 →

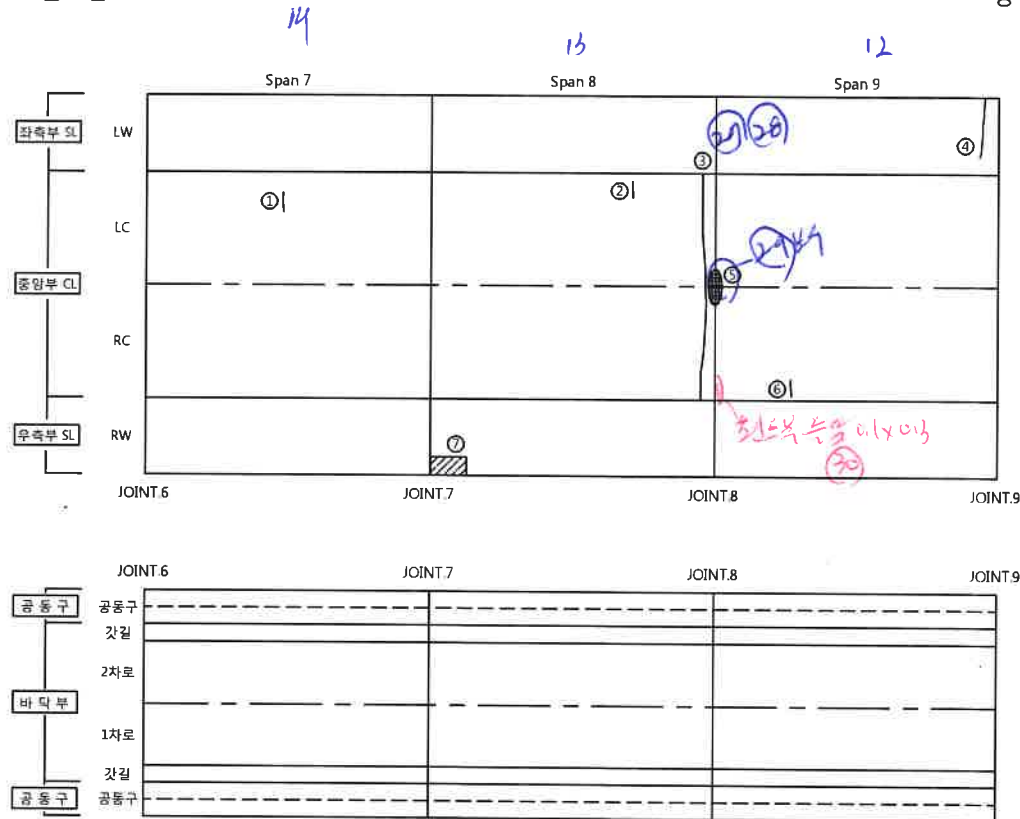

※ 공동구 전구간 덮개파손


손상물량표

번호	신 구	손 상 내 용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소		
1	신	균열	0.2	0.5		0.5	m	1		
2	신	균열	0.2	0.3		0.3	m	1		
3	신	균열	0.5	20.0		20.0	m	1		
4	신	균열	0.3	2.0		2.0	m	1		
5	신	조인트부 박락		1.0	0.2	0.2	m ²	1		
6	신	균열	0.2	0.3		0.3	m	1		
7	신	터널물막				1.0	EA	1		
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION

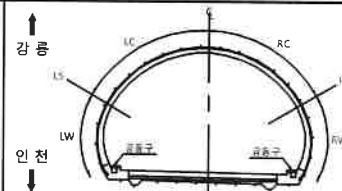

표


	균열		콘크리트 박락		부식
	철근노출		파손		바리, 반락
	침하		기타		

과업명 2017년도 정밀점검
 시설물명 진부2터널(인천)
 점검일 2017. 06.
 점검기관 한국도로공사 대관령지사
 도면번호 003/009

도면명 :진부2터널(인천) - Span 10 ~ Span 12

← 인천

강릉 →

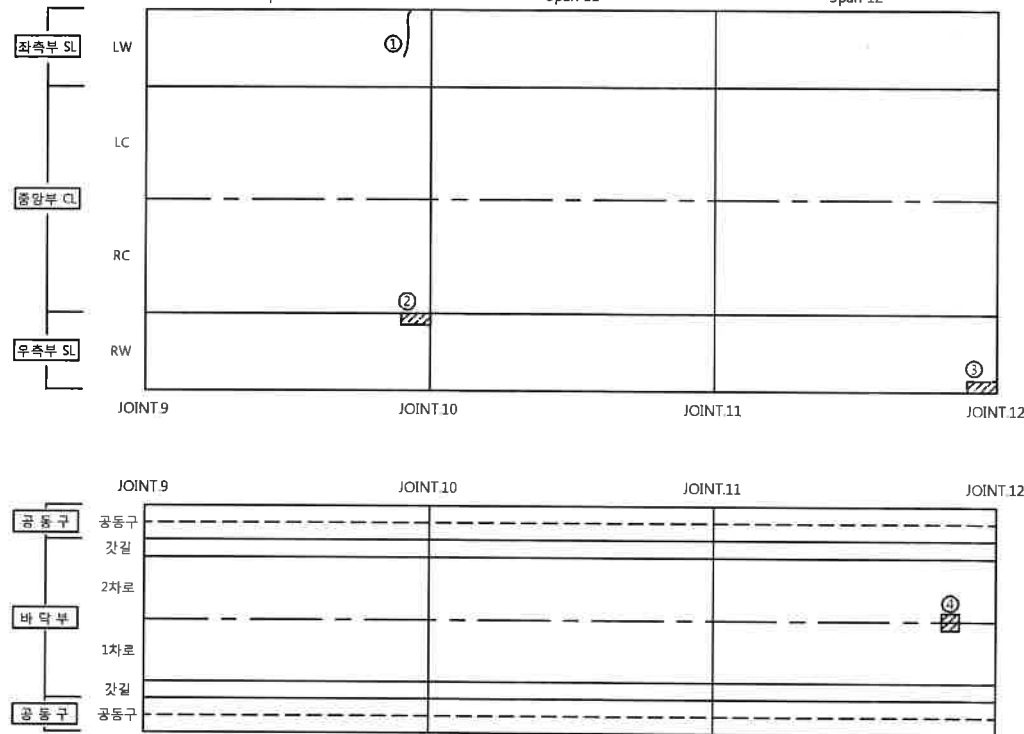


※ 공동구 전구간 덮개파손


손상물량표

번호	신. 구	손상 내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소		
1	신	타일균열		1.2		1.2	m	1		
2	신	타일탈락				1.0	EA	1		
3	신	타일탈락				1.0	EA	1		
4	신	포장파손		0.3	0.3	0.09	m²	1		
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

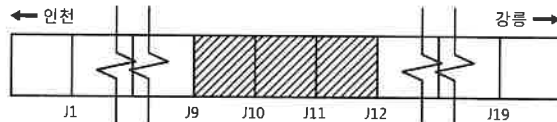

SECTION

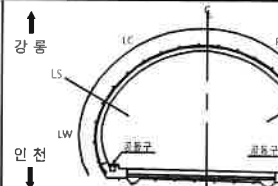

평면


진. 구	균열백태	망상균열
파손	재료분리	부식
철근노출	파손	박리, 박락
퇴적	기타	

과업명 2017년도 정밀점검
 시설물명 진부2터널(인천)
 점검일 2017. 06.
 점검기관 한국도로공사 대관령지사
 도면번호 004/009

도면명 :진부2터널(인천) - Span 13 ~ Span 15

← 인천

강릉 →

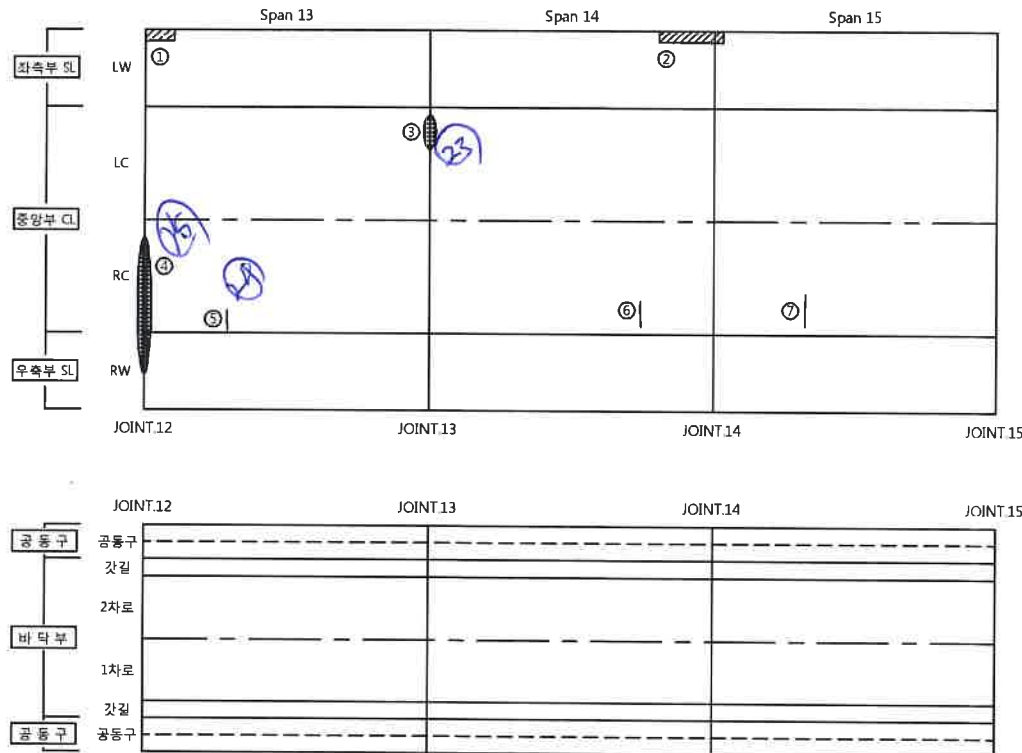

※ 공동구 전구간 덮개파손


손상물량표

번호	신.구	손상내용	손상현황					결함상태	손상물량	비고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	물량	단위			
1	신	타일탈락				1	EA	1		
2	신	타일탈락				1	EA	1		
3	신	조인트부 박락		1.0	0.2	0.2	m	1		
4	신	조인트부 박락		5.0	0.2	1.0	m	1		
5	신	균열	0.2	0.3		0.3	m	1		
6	신	균열	0.1	0.4		0.4	m	1		
7	신	균열	0.1	0.5		0.5	m	1		
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION

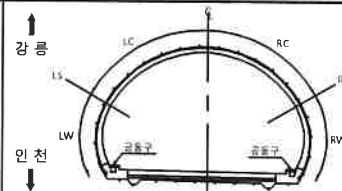


PER

균열	균열백테	망상균열
벽면	재료분리	부식
철근노출	파손	박리, 박락
퇴적	기타	

과업명	2017년도 정밀점검
시설물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	005/009

도면명 :진부2터널(인천) - Span 16 ~ Span 18

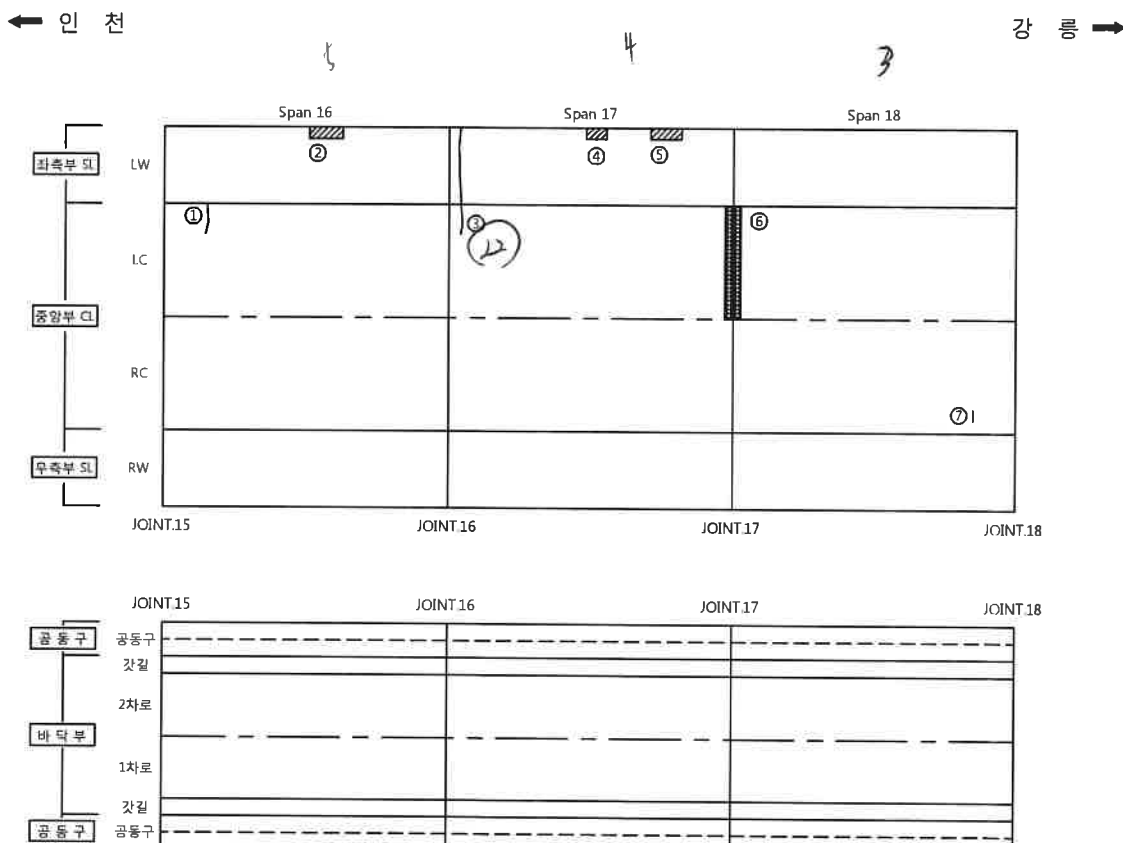


※공동구 전구간 덮개파손


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

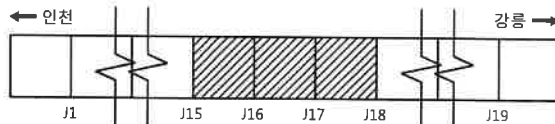

SECTION

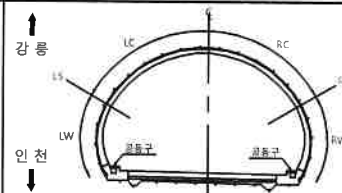

五五

	인 교		교원보통		양성교육
	보통		채용보통		보통
	정근노동		파손		박리, 박락
	외적		기타		

과 업 명 2017년도 정밀점검

시 설 을 명 진부2터널(인천)

첨 검 일	2017. 06.
-------	-----------



점 검 기 관 한국도로공사 대관령지사

도면번호 006/009

도면명 :진부2터널(인천) - Span 19 ~ Span 21

← 인천

강릉 →

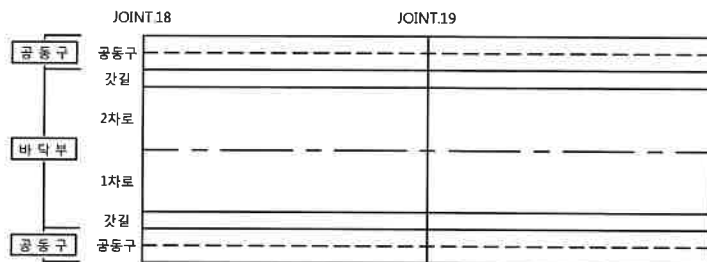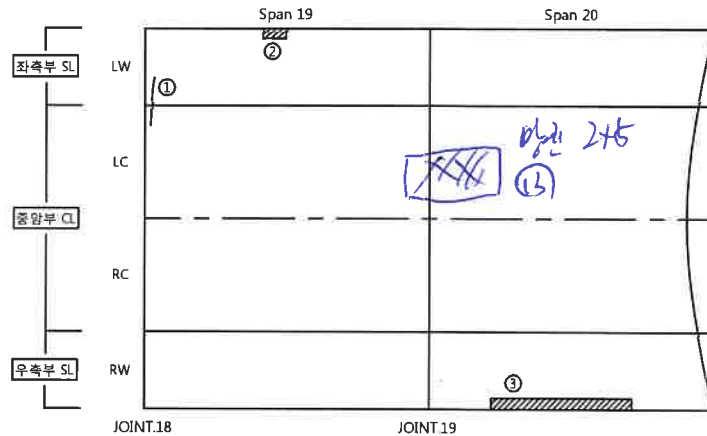

※공동구 전구간 덮개파손


손상물량표

번호	신 구	손 상 내 용	손상현황					결합 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위			
1	신	균열	0.5	1.2		1.2	m	1		
2	신	타일파손		0.1	0.1	0.01	m²	1		
3	신	타일파손		6.0	0.1	0.6	m²	1		
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION

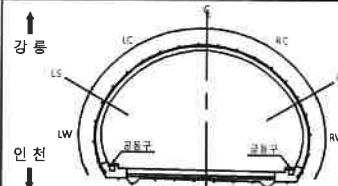

단면


	균열		재료분리		부식
	철근노출		파손		박리, 박락
	침하		기타		

과 목 명	2017년도 정밀점검
사 실 물 명	진부2터널(인천)
정 검 일	2017. 06.
정 검 기 관	한국도로공사 대관령지사
도 면 번 호	007/009

도면명 :진부2터널(인천) - 갱문(시점)

← 인천


강릉 →

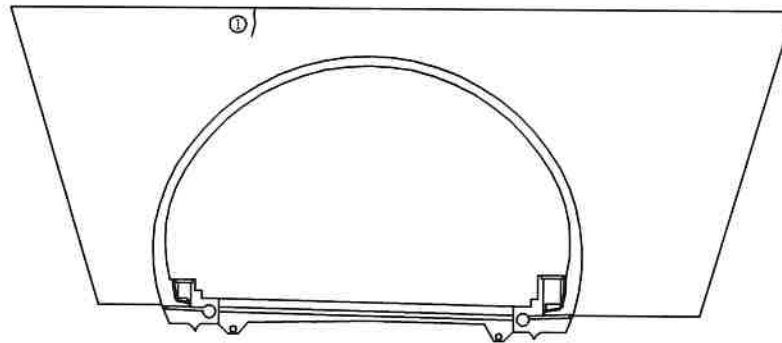


손상물량표

번호	신 구	손 상 내 용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소		
1	신	대리석균열		0.3		0.3	m	1		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY
PLAN

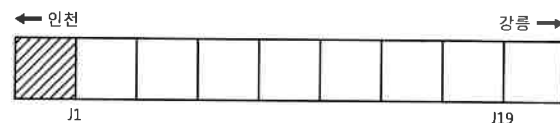

SECTION

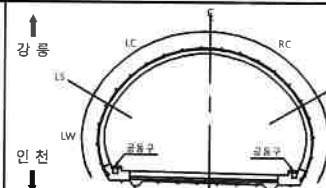

평
면


	콘크리트		철근콘크리트		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기

과업명	2017년도 정밀점검
시설물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	008/009

도면명 :진부2터널(인천) - 갯문(중점)

← 인천

강릉 →

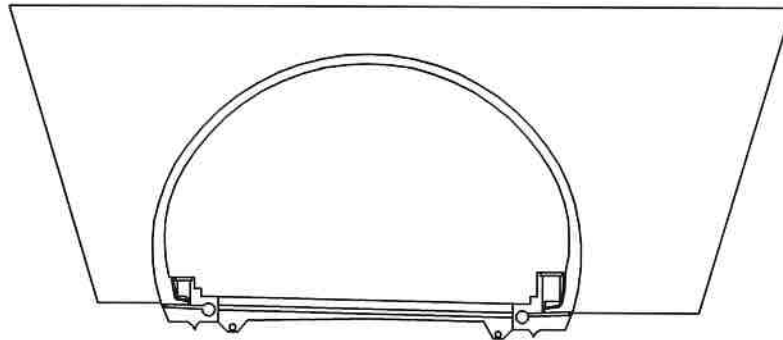


손상물량표


번호	신.구	손상내용	손상현황					결합 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소		
1		상태알호								
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY
PLAN

← 인천



SECTION

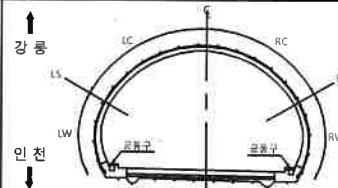

전
면


콘크리트	콘크리트블록	방생콘크리트
백태	재료분리	부식
철근노출	파손	균열, 박리
퇴적	기타	

과업명	2017년도 정밀점검
시정물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	009/009

도면명 : 진부2터널(인천) - Span 1 ~ Span 3

← 인천

강릉 →

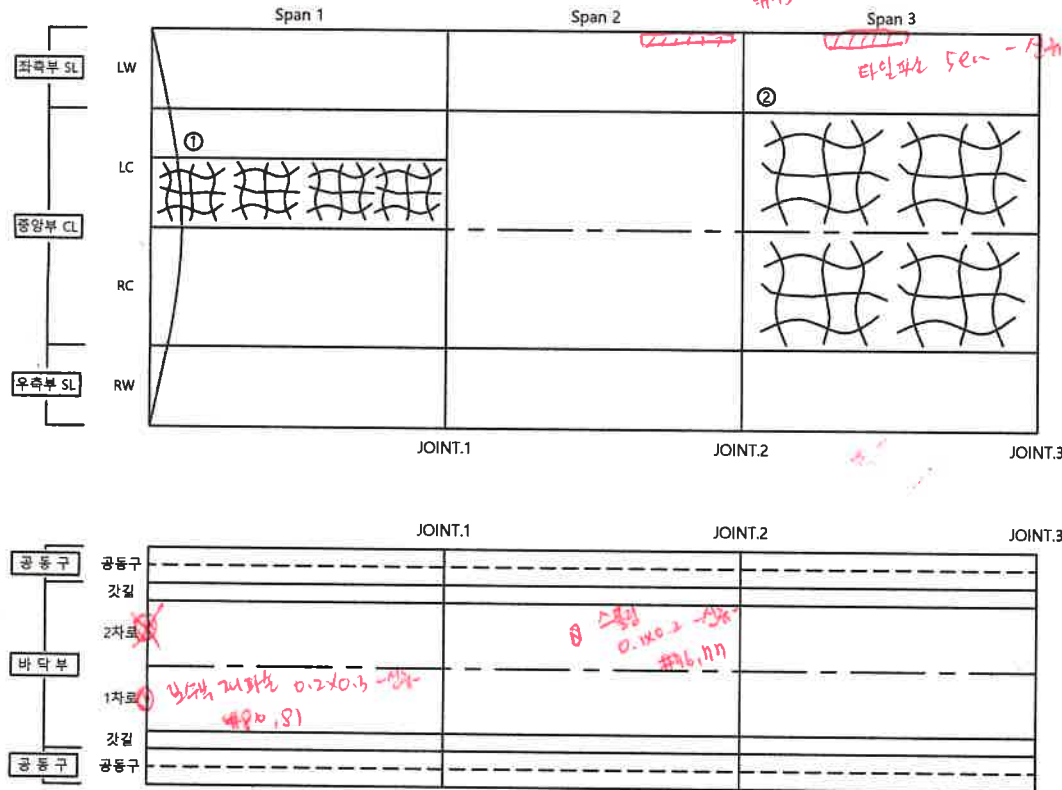


※ 공동구 전구간 덮개파손


손상물량표

번호	신, 구	손상 내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위			
1	신	망상균열		10.0	2.5	25.0	m ²	1		
2	신	망상균열		10.0	8.0	80.0	m ²	1		
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

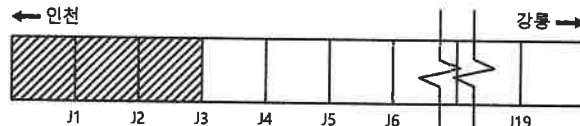

SECTION

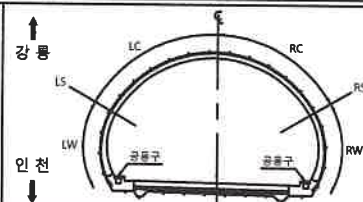

REMARK


콘크리트	균열벽대	망상균열
벽체	재료분리	부식
철근노출	파손	박리, 박락
표면처리	기타	

과업명	2017년도 정밀점검
시설물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	001/009

도면명 : 진부2터널(인천) - Span 4 ~ Span 6

← 인천

강릉 →

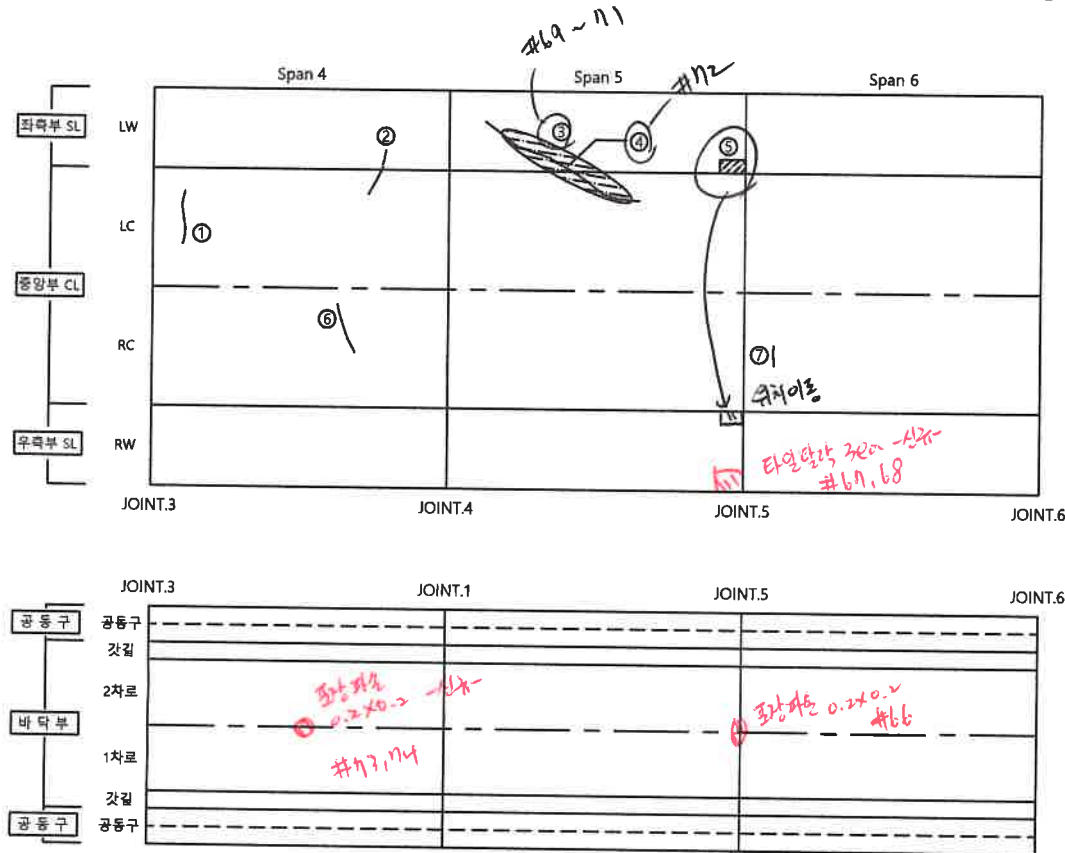


※ 공동구 전구간 덮개파손


손상물량표

번호	신, 구	손상내용	손상현황					결함상태	손상물량	비고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	수량	단위			
1	신	균열	0.3	1.4		1.4	m	1		
2	신	균열	0.2	0.8		0.8	m	1		
3	신	타일틀음 및 탈락				10.0	EA	10		
4	신	균열	1.0	3.0		3.0	m	1		
5	신	타일탈락				1.0	EA	1		
6	신	균열	0.3	0.8		0.8	m	1		
7	신	균열	0.2	0.5		0.5	m	1		
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

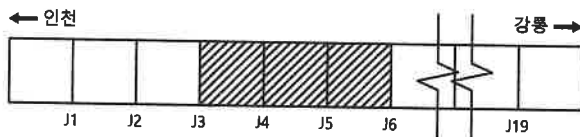

SECTION

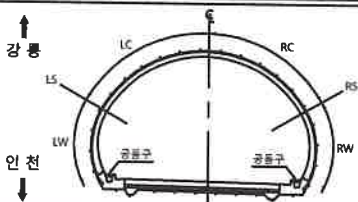

REMARK


	균열		콘크리트 박락		방사균열
	박락		재료분리		부식
	철근노출		파손		바리, 박락
	녹점		기타		

과업명	2017년도 정밀점검
시설명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	002/009

도면명 : 진부2터널(인천) - Span 7 ~ Span 9

← 인천

강릉 →

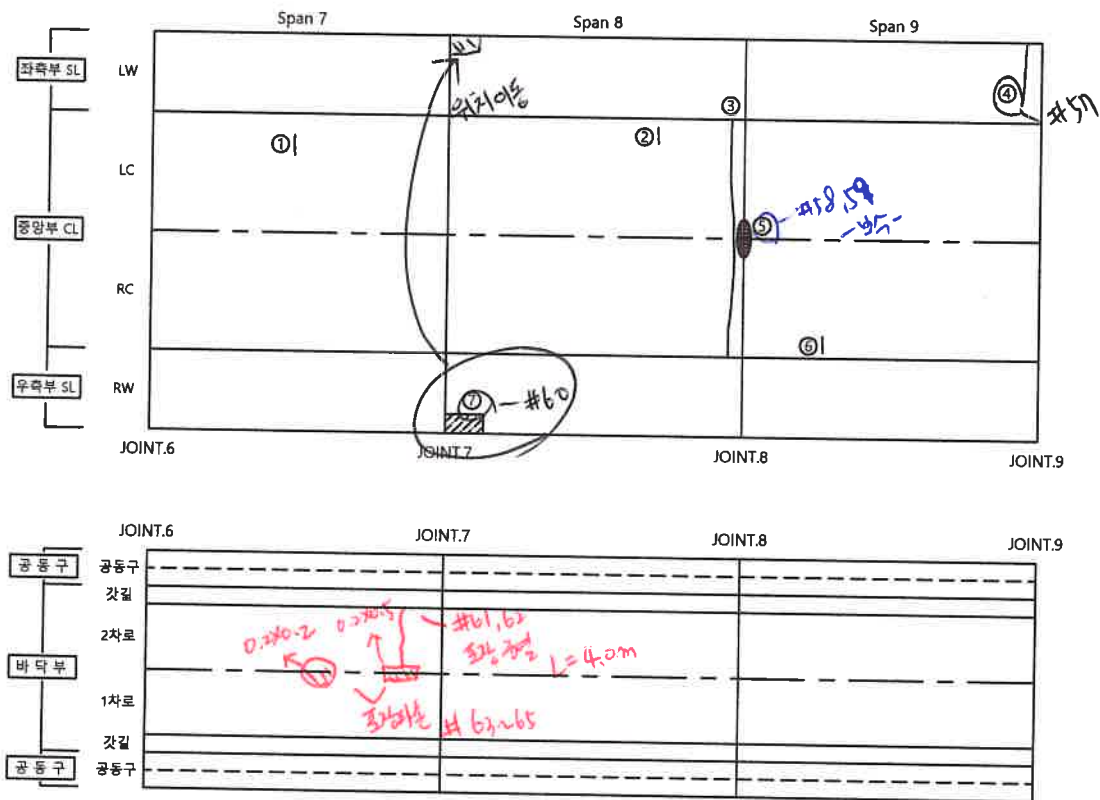


※ 공동구 전 구간 덮개파손


손상물량표

번호	신, 구	손상 내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위			
1	신	균열	0.2	0.5		0.5	m	1		
2	신	균열	0.2	0.3		0.3	m	1		
3	신	균열	0.5	20.0		20.0	m	1		
4	신	균열	0.3	2.0		2.0	m	1		
5	신	조인트부 박락		1.0	0.2	0.2	m	1		
6	신	균열	0.2	0.3		0.3	m	1		
7	신	타일탈락				1.0	EA	1		
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

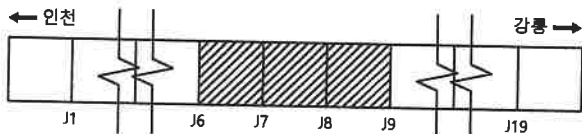

SECTION

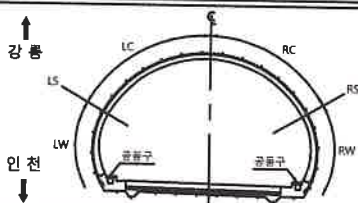

단면


	균열		콘크리트 박락		방사균열
	콘크리트 박락		재료분리		부식
	철근노출		파손		바리, 박락
	타일, 벽돌		기타		

과업명	2017년도 정밀점검
시설물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	003/009

도면명 :진부2터널(인천) - Span 10 ~ Span 12

← 인천

강릉 →

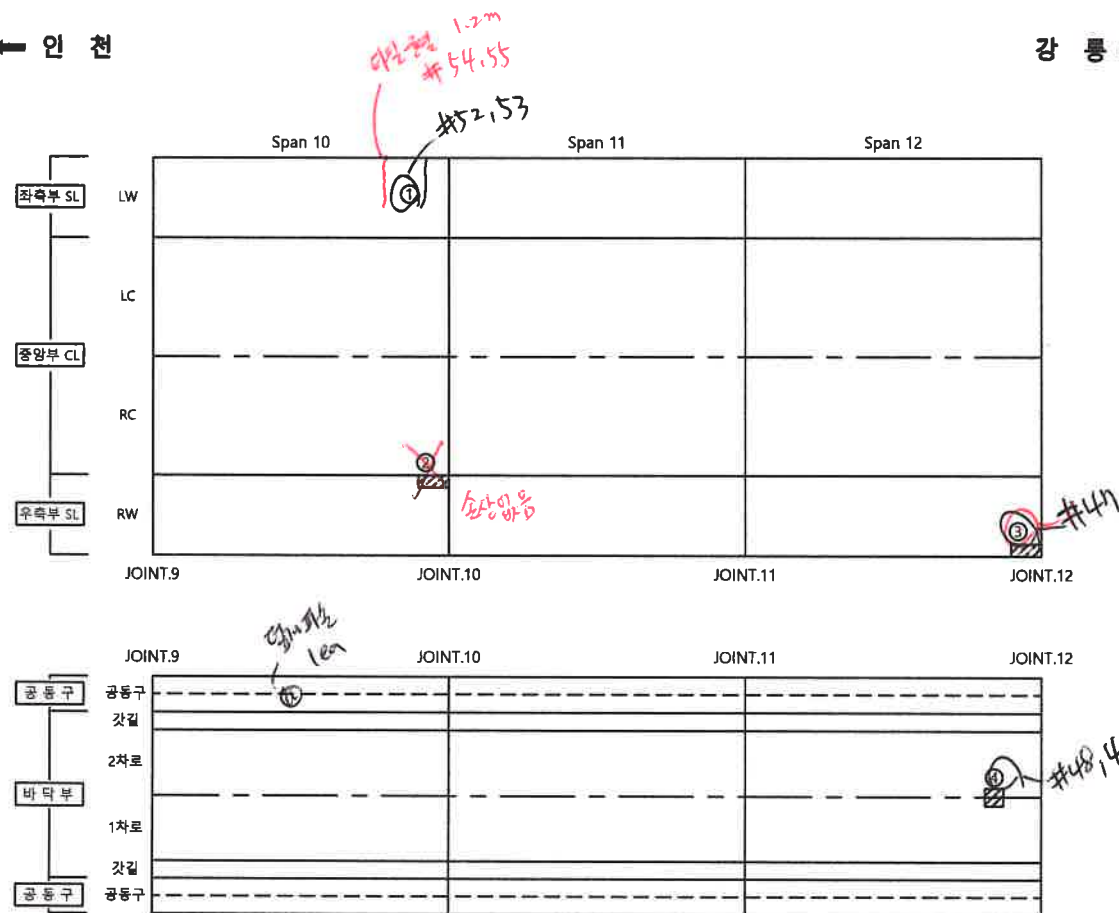


※ 공동구 전구간 덮개파손


손상물량표

번호	신, 구	손상내용	손상현황					결함상태	손상물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위			
1	신	타일균열		1.2		1.2	m	1		
2	신	타일탈락				1.0	EA	1		
3	신	타일탈락				1.0	EA	1		
4	신	포장파손		0.3	0.3	0.09	m²	1		
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

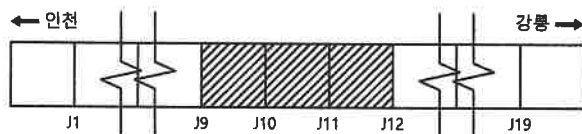

SECTION

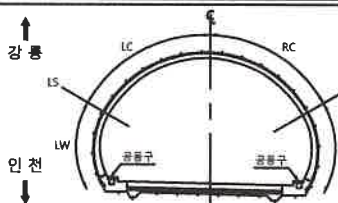

단면


	균열		균열박대		망상균열
	백태		재료분리		부식
	철근노출		파손		박리, 박락
	면적		기타		

과업명	2017년도 정밀점검
시설물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	004/009

도면명 :진부2터널(인천) - Span 13 ~ Span 15

← 인천

강릉 →

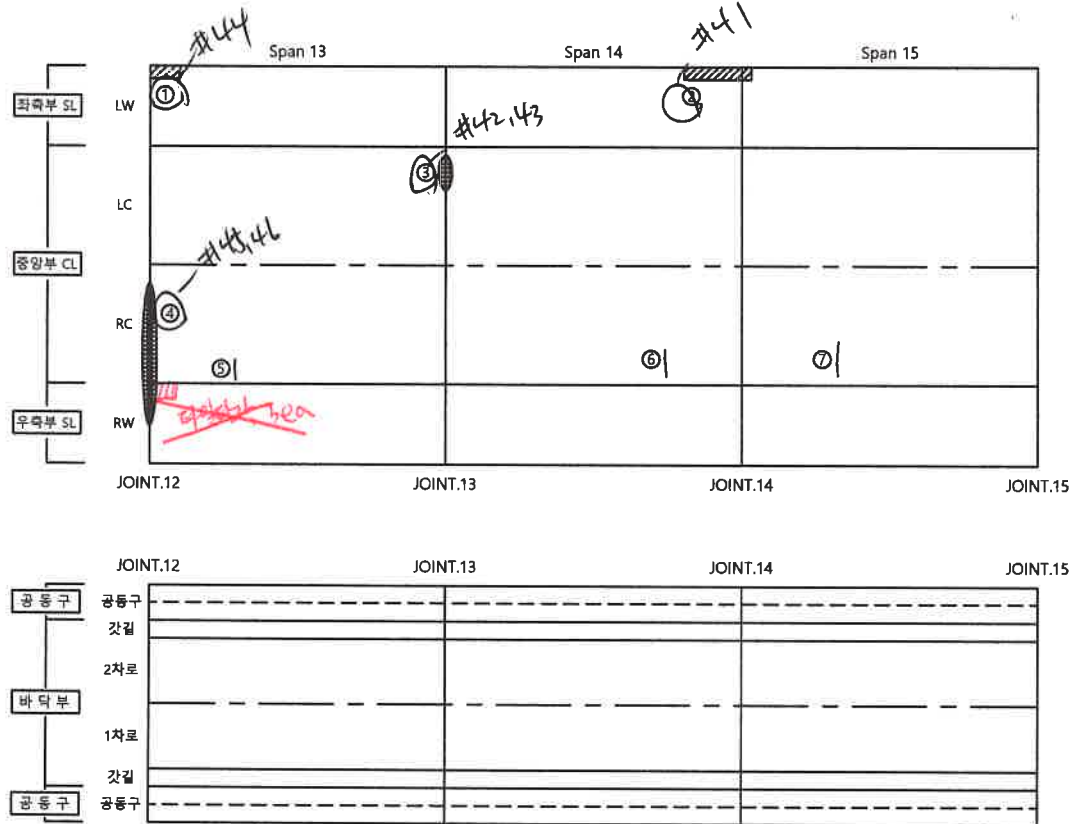


※공동구 전구간 덮개파손


손상물량표

번호	신, 구	손상 내용	손상현황					결합 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소		
1	신	타일물막				1	EA	1		
2	신	타일물막				1	EA	1		
3	신	조인트부 박락		1.0	0.2	0.2	m ²	1		
4	신	조인트부 박락		5.0	0.2	1.0	m ²	1		
5	신	균열	0.2	0.3		0.3	m	1		
6	신	균열	0.1	0.4		0.4	m	1		
7	신	균열	0.1	0.5		0.5	m	1		
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

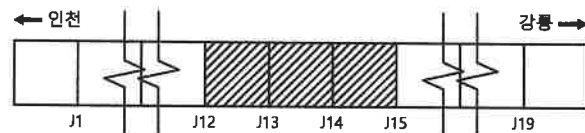

SECTION

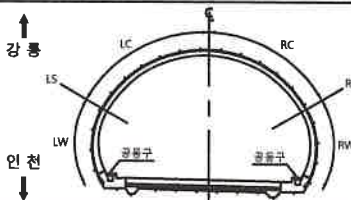

재료

	콘크리트		콘크리트블록		방상콘크리트
	벽돌		재료분리		부식
	철근노출		파손		박리, 박락
	페인트 벗겨짐		기타		


과업명	2017년도 정밀점검
시설물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	005/009

도면명 :진부2터널(인천) - Span 16 ~ Span 18

손상물량표

← 인천

강릉 →

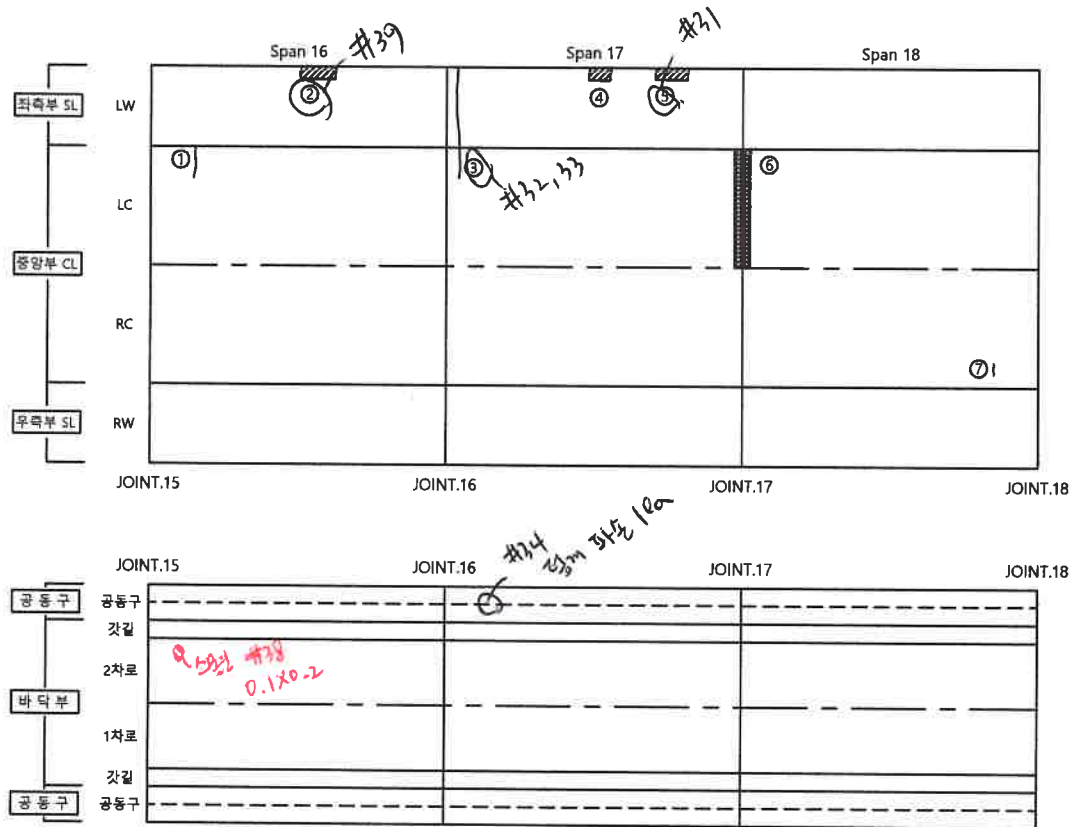


※공동구 전구간 덮개파손

번호	신.구	손상내용	손상현황					결함상태	손상물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위			
1	신	균열	0.2	0.8		0.8	m	1		
2	신	타월파손		0.4	0.1	0.04	m	1		
3	신	균열	0.5	3.0		3.0	m	1		
4	신	타월파손		0.1	0.1	0.01	m	1		
5	신	타월파손		0.2	0.1	0.02	m	1		
6	신	조인트부 박락		5.0	0.2	1.0	m	1		
7	신	균열	0.2	0.2		0.2	m	1		
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION

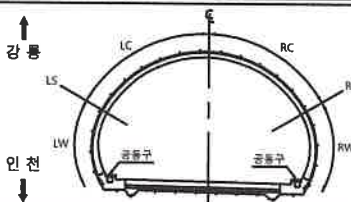

단 레


	균열		균열박락		망상균열
	벽 태		재료분리		부식
	철근노출		파손		박리, 박락
	변위		기타		

과업명	2017년도 정밀점검
시설물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	006/009

도면명 :진부2터널(인천) - Span 19 ~ Span 21

← 인천

강릉 →

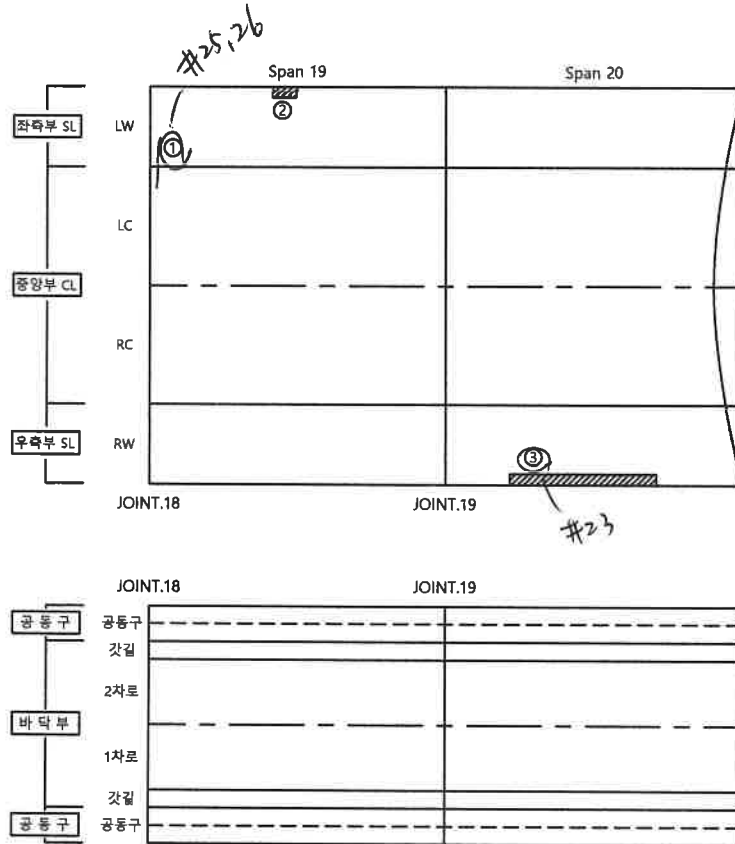

※공동구 전구간 덮개파손


손상물량표

번호	신, 구	손상내용	손상현황					결함상태	손상물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소		
1	신	균열	0.5	1.2		1.2	m	1		
2	신	타일파손		0.1	0.1	0.01	m²	1		
3	신	타일파손		6.0	0.1	0.6	m²	1		
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION

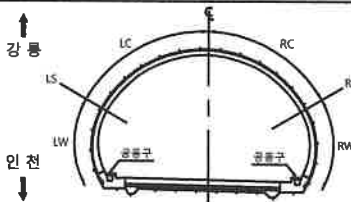

재료

콘크리트	콘크리트블록	방생콘크리트
벽돌	재료분리	부식
철근노출	파손	바리, 박락
골재	기타	


과업명	2017년도 정밀점검
시설물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	007/009

도면명 :진부2터널(인천) - 갱문(시점)

← 인천

제82,83: 시점측 갱문

강릉 →

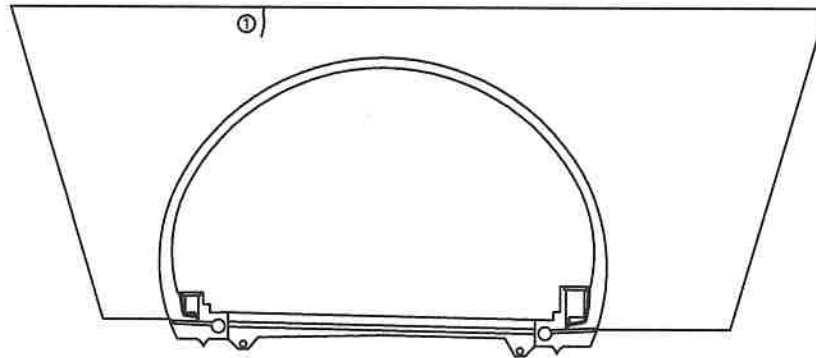


손상물량표

번호	신, 구	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소		
1	신	대리석균열		0.3		0.3	m	1		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY
PLAN

← 인천

강릉 →



SECTION

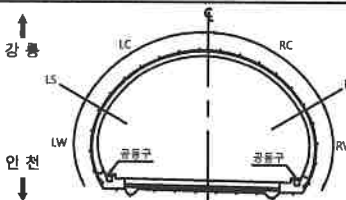

단
면

	균열		균열박리		망상균열
	표면 박리		재료분리		부식
	철근노출		파손		바리, 박락
	면적		기타		

과업명	2017년도 정밀점검
시설물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	008/009

도면명 :진부2터널(인천) - 갱문(중점)

← 인천

강릉 →


#1: 잠입측 전방

#2: 차량개폐등

#3: 배기구, #4,5: 조명등, #6,7: 전방

#11: 그동량에 시속 전차 #8~10: 스파 분할 작업사건

#12,13: 급등기 #15: 포장전차

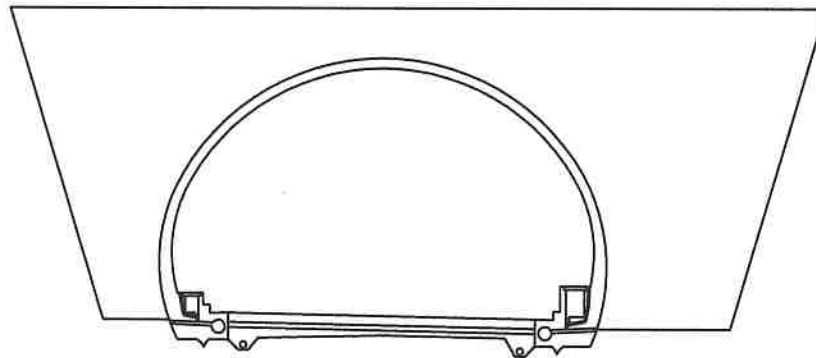


손상물량표

번호	신, 구	손상 내용	손상현황					결합 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소		
1		상대양호								
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 인천

강릉 →



SECTION

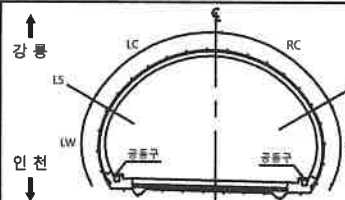

재료

	콘크리트		강철근		아스팔트
	벽돌		돌		골재
	목재		모래		파쇄석
	철판		골재		골재

과업명	2017년도 정밀점검
시설물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	009/009