
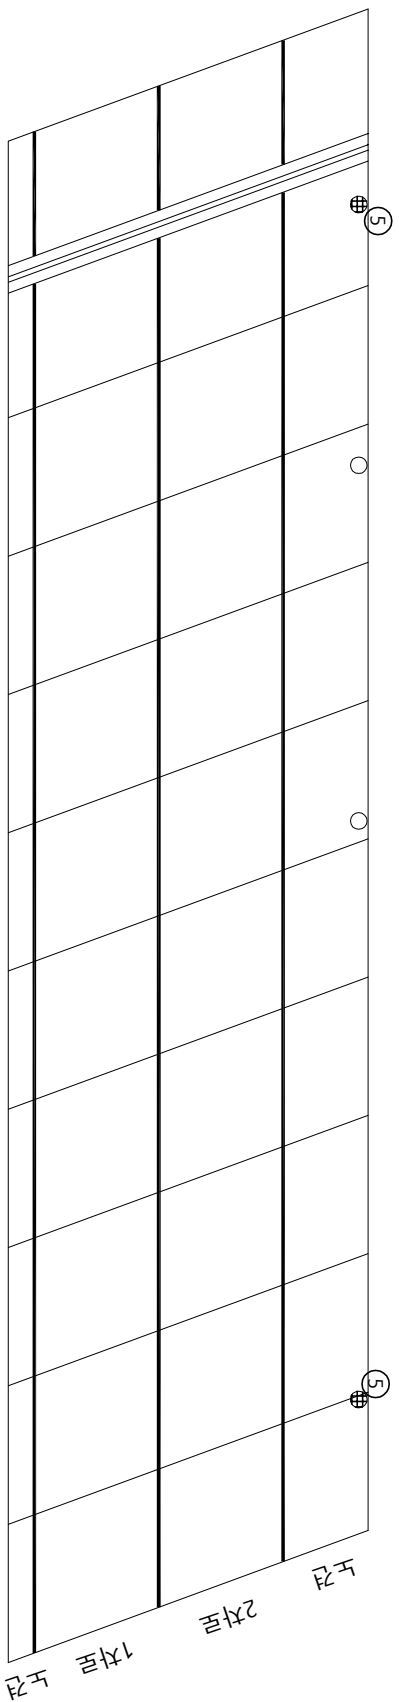
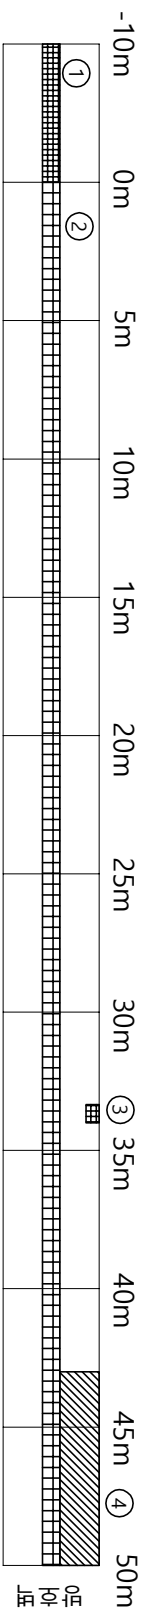


ID : **숙사IC2교(강릉) S1 교면포장**

다
이
매
이
하

고대1

프가1


시점

점심

고대1 신창이름

KEY P L A N

ZO-10MS

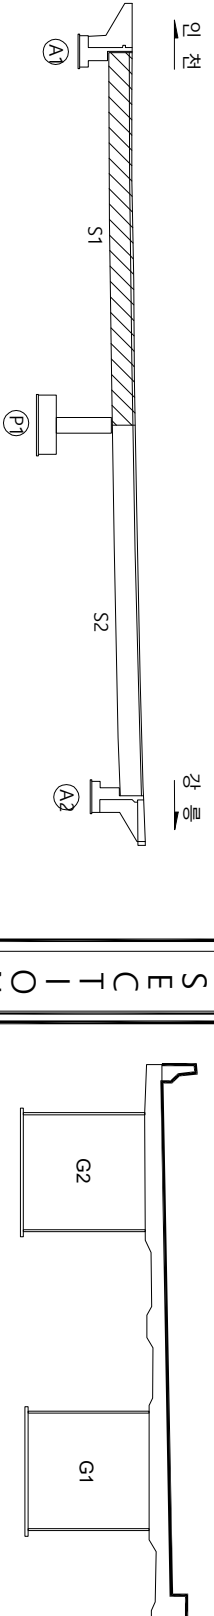

24

No.	작품 구분	산성내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	물량	단위	개소	산성물량	비고
1	P	콘크리트 벽벽		5.00	0.25	1.25	m ²	1	1.25	
2	P	콘크리트 벽벽		50.00	0.25	12.50	m ²	1	12.50	
3	P	콘크리트 벽벽		0.80	0.30	0.24	m ²	1	0.24	
4	P	철근노출		7.00	1.10	7.70	m	1	7.70	
5	P	배수구 스텝그레이팅 명설				0.00	EA	2	2.00	

[illegible]


2017년도 대미원천교(강릉)

이들 32개 수질미점거용어

조사를 실시
2017. 07 ~ 09

책읽기술자
이진우01
하
묘
또
아

ID : 속사IC2교(강릉) S2 교면포장

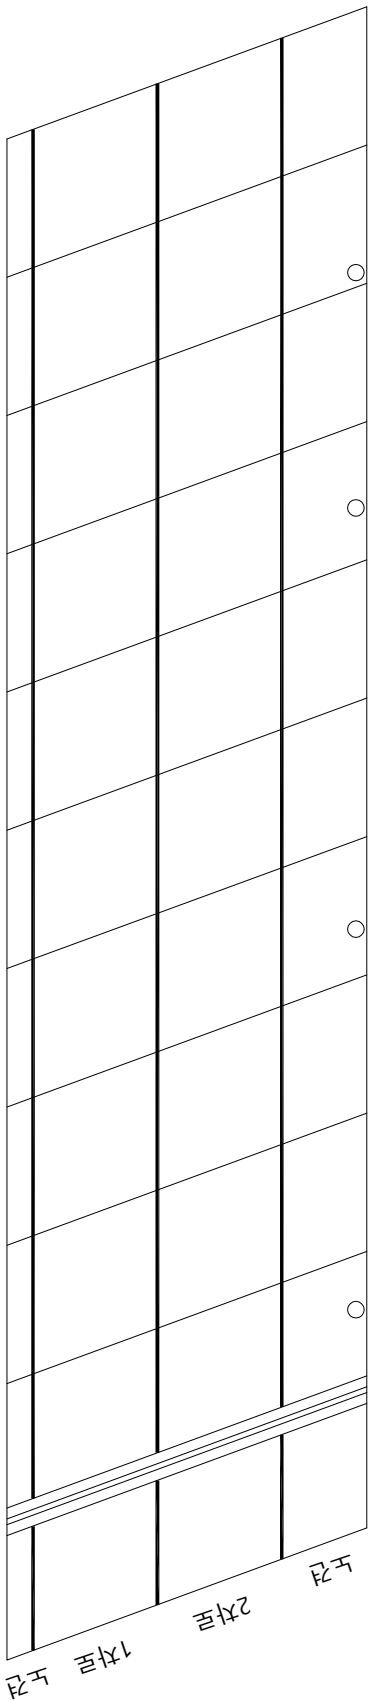
다
이
매
이
하[illegible]

표각1


시점

아
점

고대2 신축이음

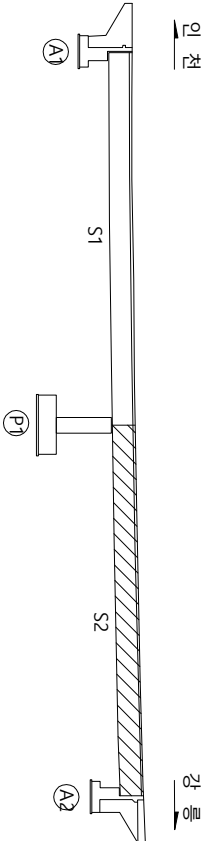 $\neg \wedge \perp \neg \in \neg$ 

ZO-THES

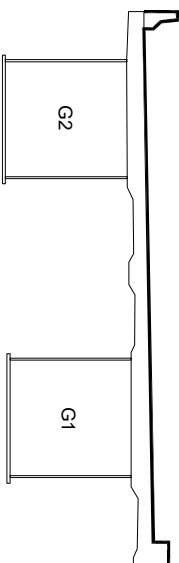


25 05

[illegible]


ID : 속사IC2교(강릉) S1 바닥판하면

가
0
배
이
하


No.	시험방법	시험내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	물량	단위	개소	산상물량	비고
1	N	배수로 부식		3.00	0.50	1.50	m ³	4	6.00	
2	P	콘크리트 표면열화(표층배리)		3.30	2.00	6.60	m ²	1	6.60	보수완료
3	P	콘크리트 표면열화(표층배리)		3.30	2.00	6.60	m ²	1	6.60	보수완료
4	P	콘크리트 표면열화(표층배리)		2.00	4.00	8.00	m ²	1	8.00	보수완료
5	N	콘크리트 표면열화(표층배리)		2.00	4.00	8.00	m ²	2	16.00	보수완료
6	N	콘크리트 표면열화(표층배리)		2.00	4.00	8.00	m ²	2	16.00	보수완료
7	P	콘크리트 표면열화(표층배리)		3.30	2.00	6.60	m ²	1	6.60	보수완료
8	P	콘크리트 표면열화(표층배리)		2.00	4.00	8.00	m ²	1	8.00	보수완료
9	P	콘크리트 표면열화(표층배리)		2.00	4.00	8.00	m ²	1	8.00	보수완료
10	P	콘크리트 표면열화(표층배리)		1.90	5.00	9.50	m ²	1	9.50	보수완료
11	P	콘크리트 표면열화(표층배리)		1.90	5.00	9.50	m ²	1	9.50	보수완료
12	P	콘크리트 표면열화(표층배리)		1.90	5.00	9.50	m ²	1	9.50	보수완료
13	P	콘크리트 표면열화(표층배리)		1.00	45.00	45.00	m ²	1	45.00	보수완료
14	P	균열(Cm=0.4mm)	0.40	2.00		2.00	m	1	2.00	
15	P	콘크리트 표면열화(표층배리)		0.20	45.00	9.00	m ²	1	9.00	보수완료
16	N	콘크리트 표면열화(표층배리)		2.00	0.40	0.80	m ²	1	0.80	보수완료
17	N	콘크리트 표면열화(표층배리)		1.90	5.00	9.50	m ²	4	38.00	
18	N	콘크리트 표면열화(표층배리)		0.60	4.00	2.40	m ²	1	2.40	
19	N	콘크리트 배리		1.50	0.30	0.45	m ²	1	0.45	보수완료
20	N	배리		0.60	0.60	0.36	m ²	1	0.36	보수완료

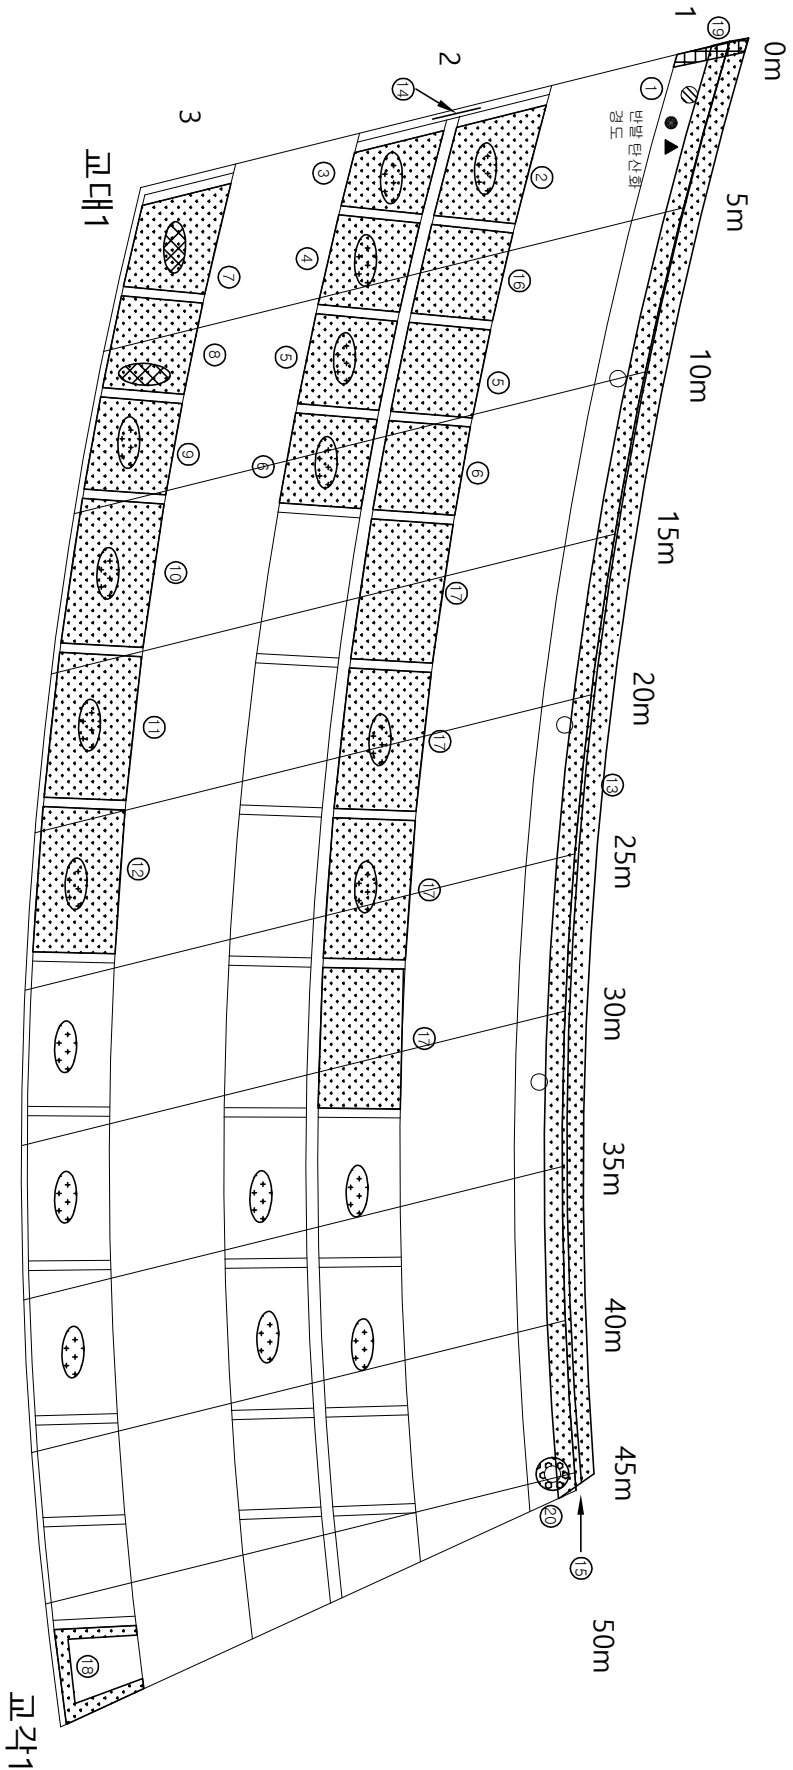[illegible]

Κ Ε Υ Ρ Λ Α Ν

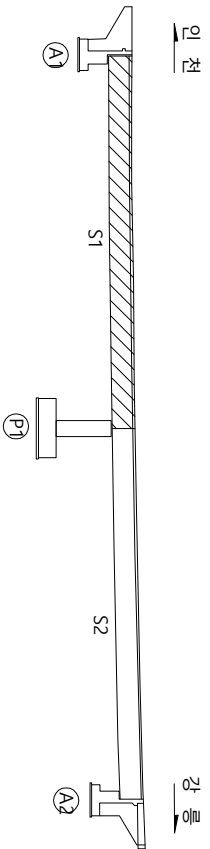

N O - T C E S

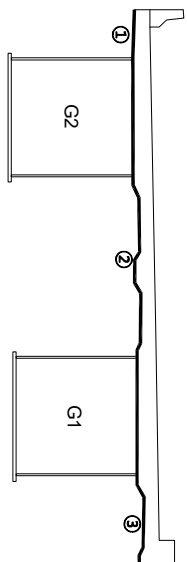

三 哩


영역명	2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀정검용역
재료분리	
시공이음분리, 층분리	
조사일시	2017. 07 ~ 09
책임기술자	이진우
도면번호	03

03


ID : **속사IC2교(강릉) S2 바닥판하면**

가
0주
매
0주
까지


No.	식(%)	산상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	물량	단위	개소	산상물량	비고
1	P	절근노출		4.00	1.00	4.00	m ³	1	4.00	
2	P	몬크리트 표면열화(차용베리)		1.90	5.00	9.50	m ²	4	38.00	보수완료
3	P	몬크리트 표면열화(차용베리)		1.90	3.00	5.70	m ²	1	5.70	보수완료
4	P	몬크리트 표면열화(차용베리)		1.00	25.00	25.00	m ²	1	25.00	보수완료
5	P	몬크리트 베리		0.50	1.50	0.75	m ²	1	0.75	보수완료
6	P	몬크리트 베리		0.50	2.00	1.00	m ²	1	1.00	보수완료
7	P	몬크리트 베리		0.50	1.50	0.75	m ²	1	0.75	보수완료
8	P	몬크리트 베리		0.50	1.50	0.75	m ²	1	0.75	보수완료
9	N	배수관 복식		3.00	0.50	1.50	m ³	2	3.00	
10	N	몬크리트 표면열화(차용베리)		1.90	1.00	1.90	m ²	1	1.90	보수완료
11	N	몬크리트 배벽		1.00	0.60	0.60	m ²	1	0.60	보수완료
12	N	몬크리트 표면열화(차용베리)		1.00	4.00	4.00	m ²	1	4.00	보수완료
13	N	몬크리트 표면열화(차용베리)		1.90	2.00	3.80	m ²	1	3.80	보수완료
14	N	몬크리트 표면열화(차용베리)		1.90	3.00	5.70	m ²	1	5.70	보수완료

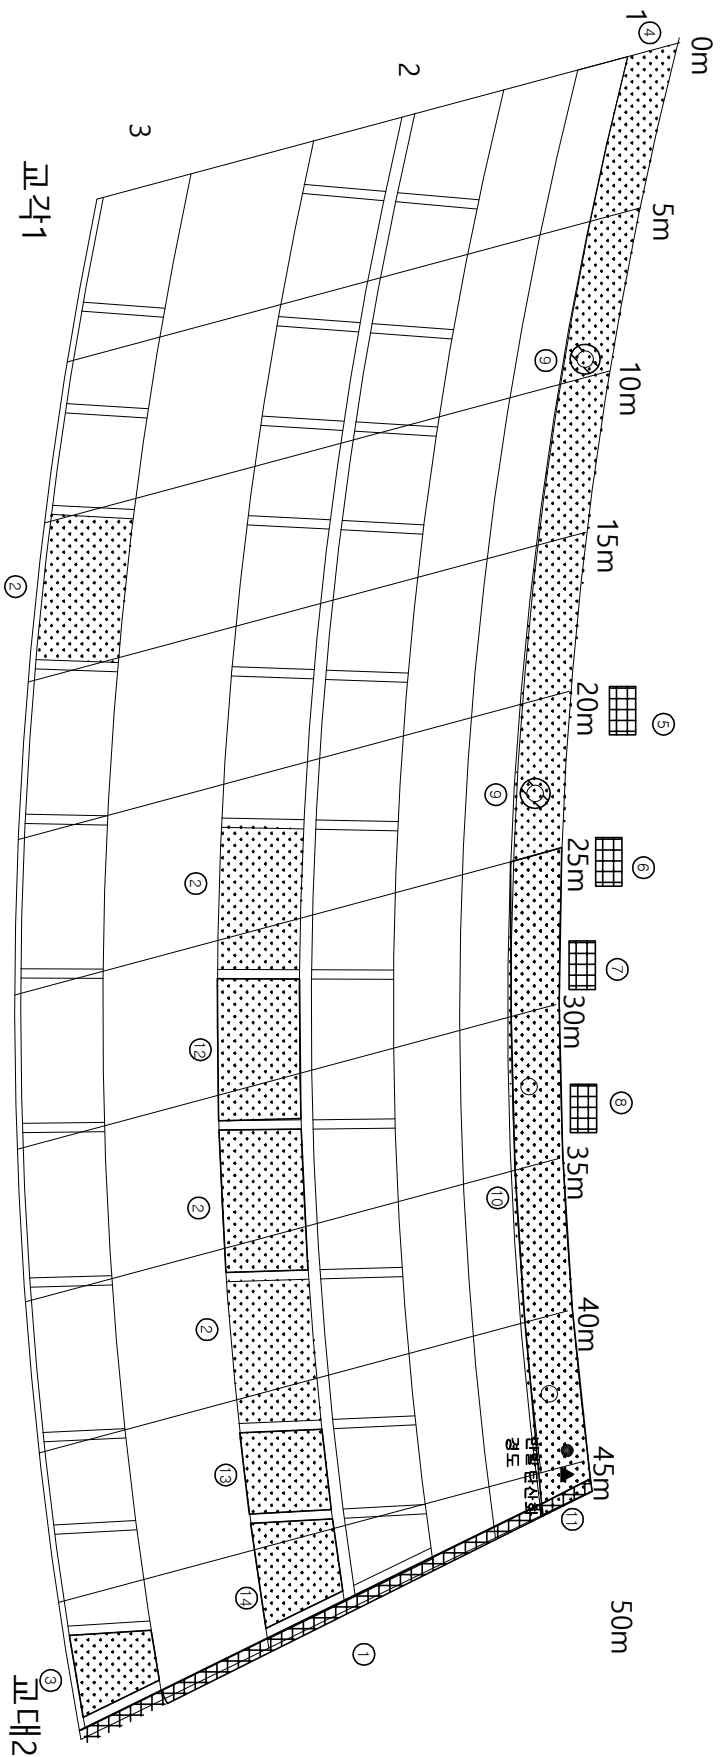A full-page sheet of white graph paper featuring a uniform grid of thin black lines. The grid consists of small, equal-sized squares covering the entire area of the page. There are no margins, text, or other markings present.

K E Y P L A N

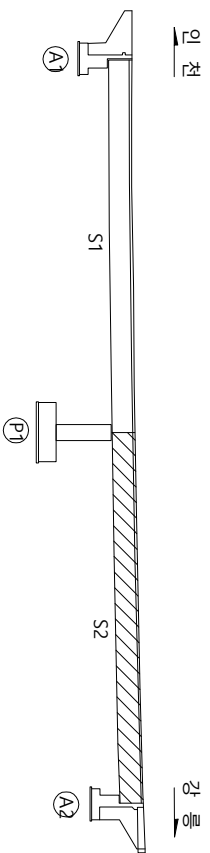

NOTES

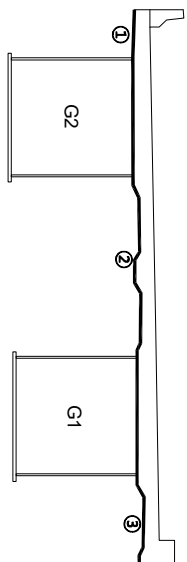

하루

 강제부식	 좌굴, 변형	 신축이음 본체	영역명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀정검용역
 철근노출	 천하	 배수구	
 파장, 공동	 박리, 파손	 시공이음본리, 종본리	조사일시 2017. 07 ~ 09
 누수, 습윤부	 백태	 퇴적물	
책임기술자 이진우			도면번호 04

04

ID: 숙사IC2교(강릉) S1 주형외부

가
0
배
0
하

[illegible]

0m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m

[illegible][illegible][illegible]카
호
1[illegible][illegible][illegible]



고대1

표각1

2월 2주

KEY PAL ANZ

NO — T C E S

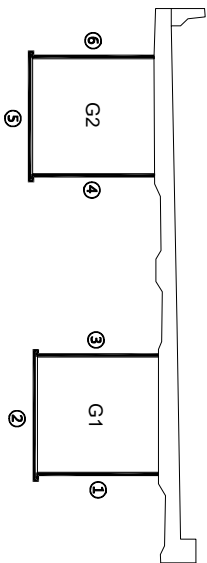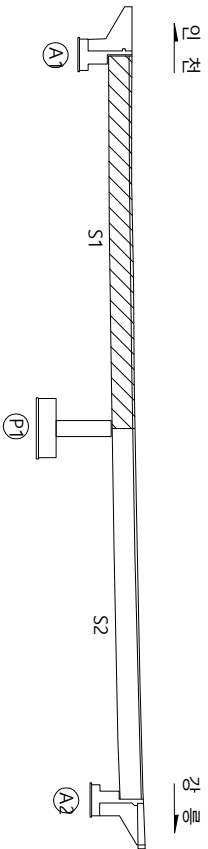

리 ㅁ

[illegible]


	강제부식		간 열
	첼근노출		편향, 공동
	누수, 습윤파		배 타
	좌굴, 변형		부리, 파손
	신축이음본체		시공이음본리, 총본리

2017년도 대미원전교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역	조 사 일 시	2017. 07 ~ 09	책임기술자	이 진 우
도 면 번 호				05


ID: 숙사IC2교(강릉) S2 주형외부

가
0주
매
0주
까지

No.	식(%)	순상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	물량	단위	개소	순상물량	비고
1	P	점부식	0.10	0.10	0.01	m ³	1	0.01		보수유로
2	P	점부식	0.10	0.10	0.01	m ³	1	0.01		보수유로
3	P	점부식	0.05	0.05	0.00	m ³	1	0.00		보수유로
4	P	점부식	0.10	0.20	0.02	m ³	1	0.02		보수유로
5	N	블록부식	0.10	0.10	0.01	m ³	15	0.15		보수유로
6	N	강재부식	1.00	0.10	0.10	m ³	1	0.10		보수유로
7	N	강재부식	1.90	0.10	0.19	m ³	1	0.19		보수유로
8	N	블록부식	0.10	0.10	0.01	m ³	40	0.40		보수유로

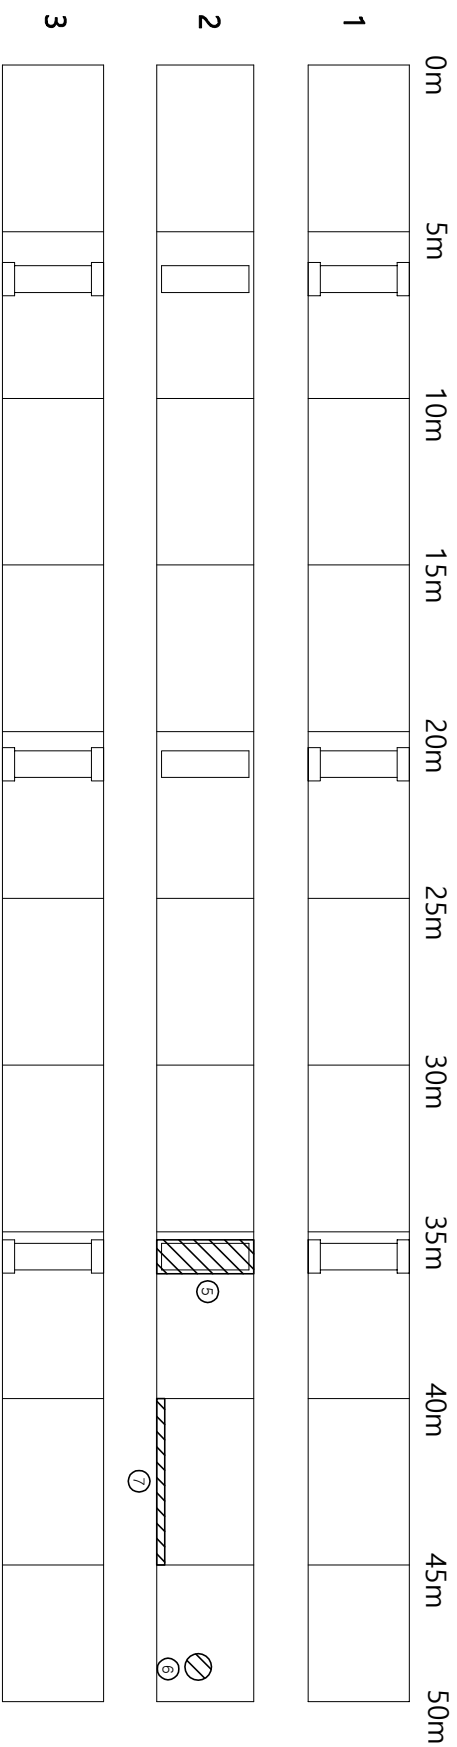

2. 2월 2주

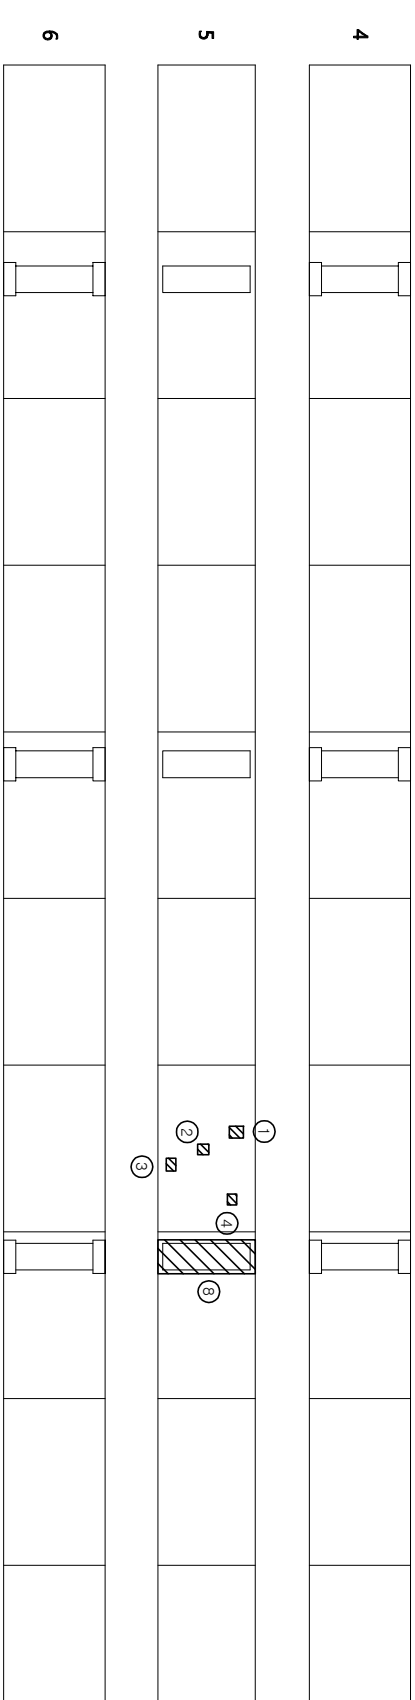


표각1

표치2


1. 2월 1주

A full-page sheet of white graph paper featuring a uniform grid of thin black horizontal and vertical lines. The grid consists of 20 columns and 20 rows, creating a total of 400 small squares. There are no margins, text, or other markings on the page.

KEY PAL AN

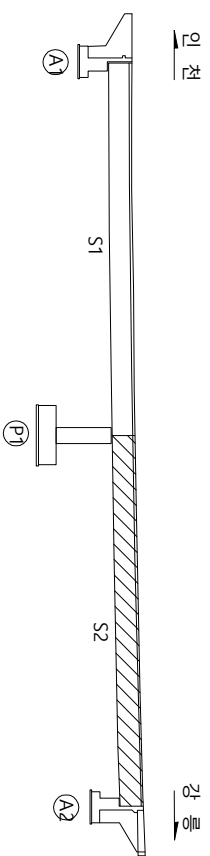

NOTES

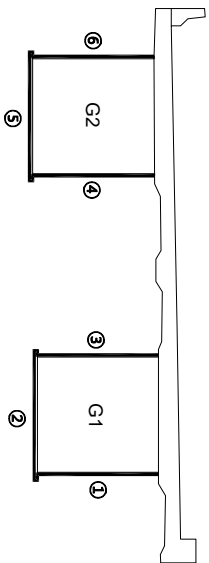


ㄱ ㄴ

 강제부식	 전극노출	 배수구	영역명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역
 잔굴, 변형	 천하	 재료분리	
 구조물	 바리, 파손	 시공이음분리, 종분리	조사일시 2017. 07 ~ 09
 누수, 습윤부	 백태	 철근노출	
 도면번호	 책임기술자	 이진우	06

이진우	90
-----	----

산 상 물 랑 표


No.	현황	순상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	물량	단위	개수	순상물량	비고
1	P	점부식		1.00	1.50	1.50	m³	1	1.50	보수완료
2	P	점부식		1.00	2.10	2.10	m³	1	2.10	보수완료
3	P	도장박리		0.20	0.20	0.04	m³	1	0.04	보수완료
4	P	도장박리		0.50	0.60	0.30	m³	1	0.30	보수완료

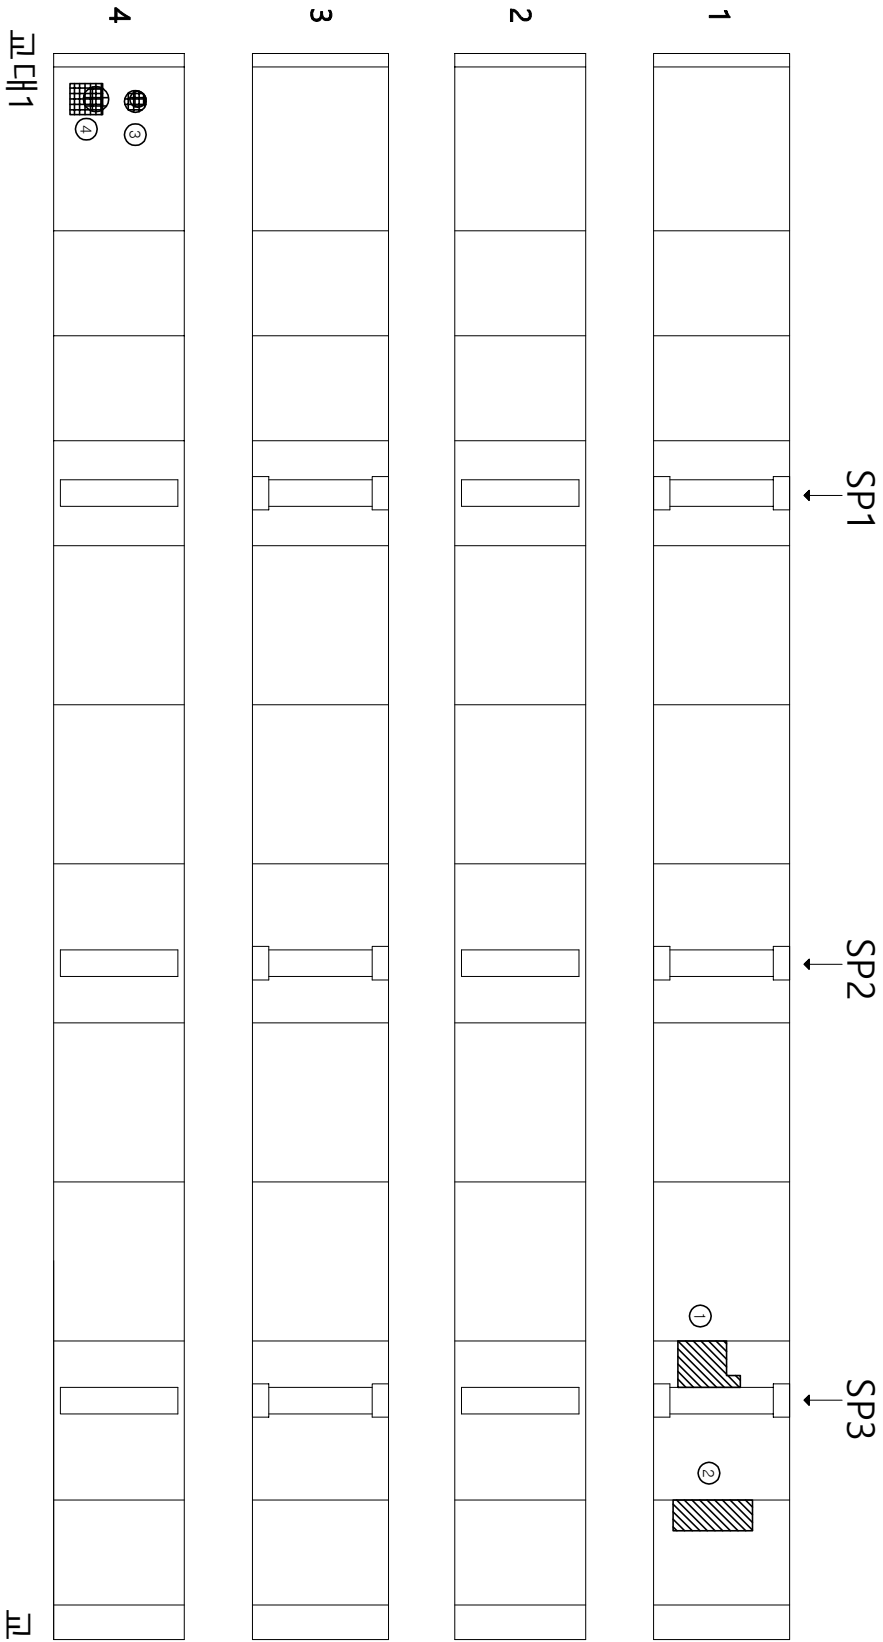

K E Y P L A N		S E C T I O N		범 례		영 역 명	
					망상근열		재료 분리
			편칭, 공동		박리, 파손		시공이음 분리, 중분리
			누수, 습윤부		백 태		퇴적물
			철근노출		침하		배수구
			강제부식		좌굴, 변형		신축이음 본체
						2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역	
						조 사 일 시	
						책임기술자	
						도 면 번 호	
						이 전 우	
						07	

순 상 물 랑 표

No.	차이	순상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	물량	단위	개수	순상물량	비고
1	P	결부식	120	1.80	1.80	2.16	m³	1	2.16	보수완료
2	P	강제표면 백터오염	0.50	0.30	0.15	m³	m³	1	0.15	보수완료
3	P	강제표면 백터오염	1.00	1.00	1.00	m³	m³	1	1.00	보수완료
4	P	강제부식	0.10	0.10	0.01	m³	m³	3	0.03	보수완료
5	P	강제부식	0.20	0.40	0.08	m³	m³	1	0.08	보수완료
6	P	강제부식	0.20	0.20	0.04	m³	m³	2	0.08	보수완료
7	P	강제부식	0.20	0.20	0.04	m³	m³	1	0.04	보수완료
8	P	강제부식	0.10	0.10	0.01	m³	m³	3	0.03	보수완료

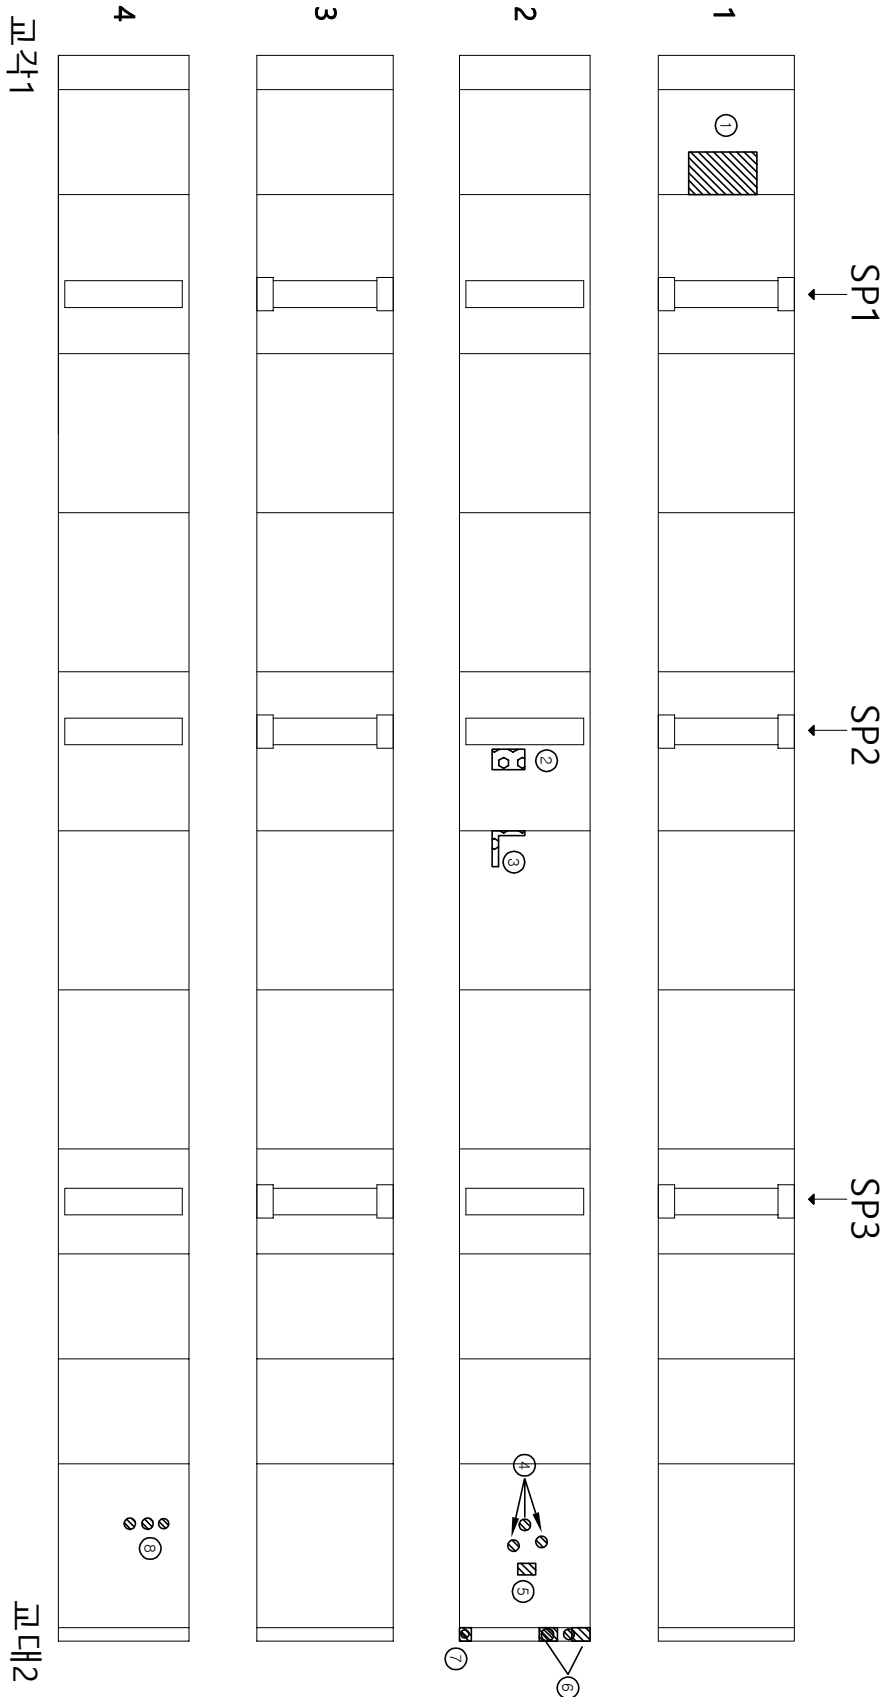

K E Y P L A N

S E C T I O N



범 례

	콘 열		망상근열		재료 분리	용 역 명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역	
	편진, 공동		바리, 파손		시공이음분리, 중분리		
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		조 사 일 시 2017. 07~ 09
	철근노출		침하		배수구		책임기술자 이 전 우
	강제부식		좌굴, 변형		신축이음 분체	도 면 번 호 08	


ID : 속사IC2교(강릉) S1 G2 주형내부

가
0주
매
이
치


No.	시공 방법	순간내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	물량	단위	개소	산량방법	비고
1	P	우수유입				0.00	EA	3	3.00	
2	P	강재부식		0.30	3.00	0.90	m ²	1	0.90	보수완료
3	P	강재부식		0.30	3.00	0.09	m ²	2	0.18	보수완료
4	P	강재부식		0.30	3.00	0.90	m ²	1	0.90	보수완료
5	P	강재부식		0.50	0.50	0.25	m ²	1	0.25	보수완료
6	P	강재부식		0.50	0.50	0.25	m ²	1	0.25	보수완료
7	P	강재부식		0.30	1.00	0.30	m ²	2	0.60	보수완료
8	P	강재부식		0.15	0.80	0.12	m ²	1	0.12	보수완료
9	N	강재부식		0.60	1.00	0.60	m ²	1	0.60	보수완료
10	N	강재부식		0.20	1.00	0.20	m ²	1	0.20	보수완료
11	N	강재부식		0.20	1.30	0.26	m ²	1	0.26	보수완료
12	N	강재부식		1.30	0.60	0.78	m ²	1	0.78	보수완료
13	N	강재부식		0.70	0.60	0.42	m ²	1	0.42	보수완료
14	N	강재부식		0.20	0.80	0.16	m ²	1	0.16	보수완료
15	N	발청		1.80	2.40	4.32	m ²	1	4.32	보수완료
16	N	우수유입		0.70	0.30	0.21	m ²	2	0.42	0.3X0.7
17	N	발청		0.30	2.40	0.72	m ²	1	0.72	보수완료
18	N	발청		0.60	2.40	1.44	m ²	1	1.44	보수완료
19	N	발청		1.20	2.40	2.88	m ²	1	2.88	보수완료
20	N	SPRUE부식발청제 미처리				0.00	EA	12	12.00	

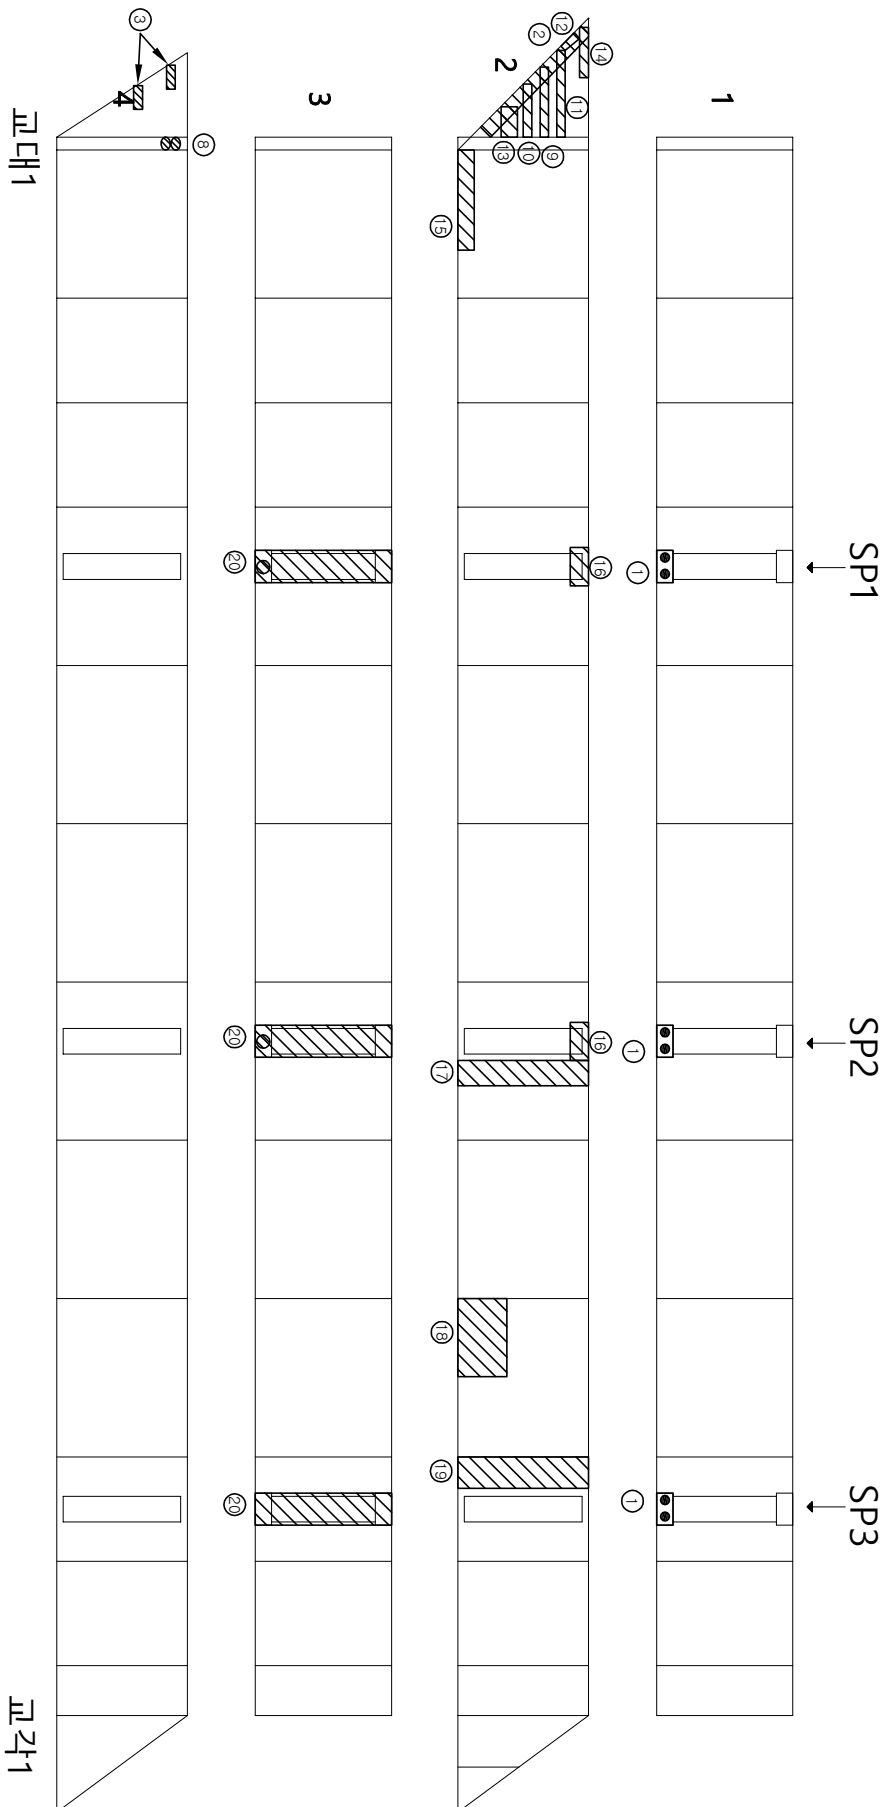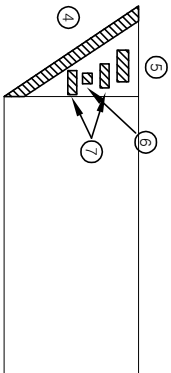[illegible]

KEY PAL AN

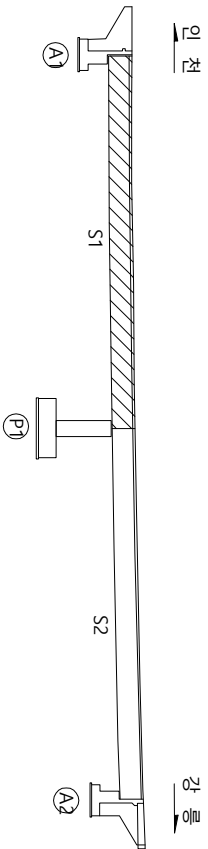

NOTES

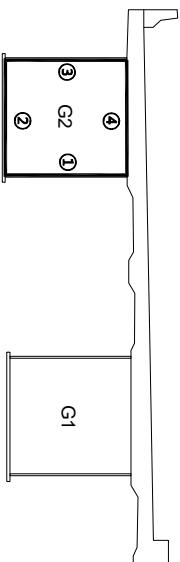


21	05
----	----

영역명		간열		망상근열		채도분리
		편칭, 공동		박리, 파손		시공이음분리, 종분리
		누수, 습윤부		백태		튀적물
		철근노출		침하		배수구
도면번호		책임기술자		이진우		
강재부식		최굴, 변형		신축이음본체		

ID : 속사IC2교(강릉) S2 G2 주형내부

가
0주
매
0주
까지


No.	시험 구분	순상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	물량	단위	개소	순상물량	비고
1	P	우수유입				0.00	EA	3	3.00	
2	P	점부식 강재부식	0.50	1.50	0.75	1.50	m ²	1	0.75	보수유입로
3	P	강재부식	0.30	1.00	0.30	0.30	m ²	1	0.30	보수유입로
4	P	강재부식	0.30	0.50	0.15	0.15	m ²	1	0.15	보수유입로
5	P	강재부식	0.20	0.50	0.10	0.10	m ²	2	0.20	보수유입로
6	P	점부식	1.20	2.00	2.40	2.40	m ²	1	2.40	보수유입로
7	P	강재부식	0.05	2.00	0.10	0.20	m ²	2	0.20	보수유입로
8	P	강재부식	0.50	0.50	0.25	0.25	m ²	1	0.25	보수유입로
9	P	강재부식	0.50	0.20	0.10	0.10	m ²	1	0.10	보수유입로
10	P	강재부식	0.20	0.50	0.10	0.10	m ²	1	0.10	보수유입로
11	P	강재부식	0.50	7.00	3.50	3.50	m ²	1	3.50	보수유입로
12	P	강재부식	0.10	2.50	0.25	0.25	m ²	2	0.50	보수유입로
13	P	강재부식	0.30	0.50	0.15	0.15	m ²	1	0.15	보수유입로
14	P	강재부식	0.30	2.00	0.60	0.60	m ²	2	1.20	보수유입로
15	P	강재부식	0.30	1.00	0.30	0.30	m ²	1	0.30	보수유입로
16	P	강재부식	0.30	1.50	0.45	0.45	m ²	1	0.45	보수유입로
17	P	우수유입				0.00	EA	1	1.00	
18	P	강재부식	0.40	3.00	1.20	1.20	m ²	1	1.20	보수유입로
19	P	점부식	0.30	1.00	0.30	0.30	m ²	1	0.30	보수유입로
20	P	강재부식	0.30	0.50	0.15	0.15	m ²	1	0.15	보수유입로
21	P	점부식	0.10	0.20	0.02	0.02	m ²	1	0.02	보수유입로
22	P	점부식	2.50	4.00	10.00	10.00	m ²	1	10.00	보수유입로
23	P	강재부식	0.15	0.40	0.06	0.06	m ²	2	0.12	보수유입로
24	N	SPURC부식 합계 미처리				0.00	EA	12	12.00	
25	N	합계	0.60	0.30	0.18	0.18	m ²	2	0.36	보수유입로
26	N	합계	3.20	0.30	0.96	0.96	m ²	1	0.96	보수유입로
27	N	합계	2.20	0.30	0.66	0.66	m ²	1	0.66	보수유입로
28	N	점부식	0.20	1.00	0.20	0.20	m ²	1	0.20	보수유입로
29	N	합계	3.60	0.70	2.52	2.52	m ²	1	2.52	보수유입로
30	N	합계	2.50	0.40	1.00	1.00	m ²	1	1.00	보수유입로
31	N	강재부식	2.50	0.60	1.50	1.50	m ²	1	1.50	보수유입로
32	N	강재부식	2.40	5.00	12.00	12.00	m ²	1	12.00	보수유입로
33	N	강재부식	2.40	0.50	1.20	1.20	m ²	1	1.20	보수유입로
34	N	강재부식	2.40	3.00	7.20	7.20	m ²	1	7.20	보수유입로

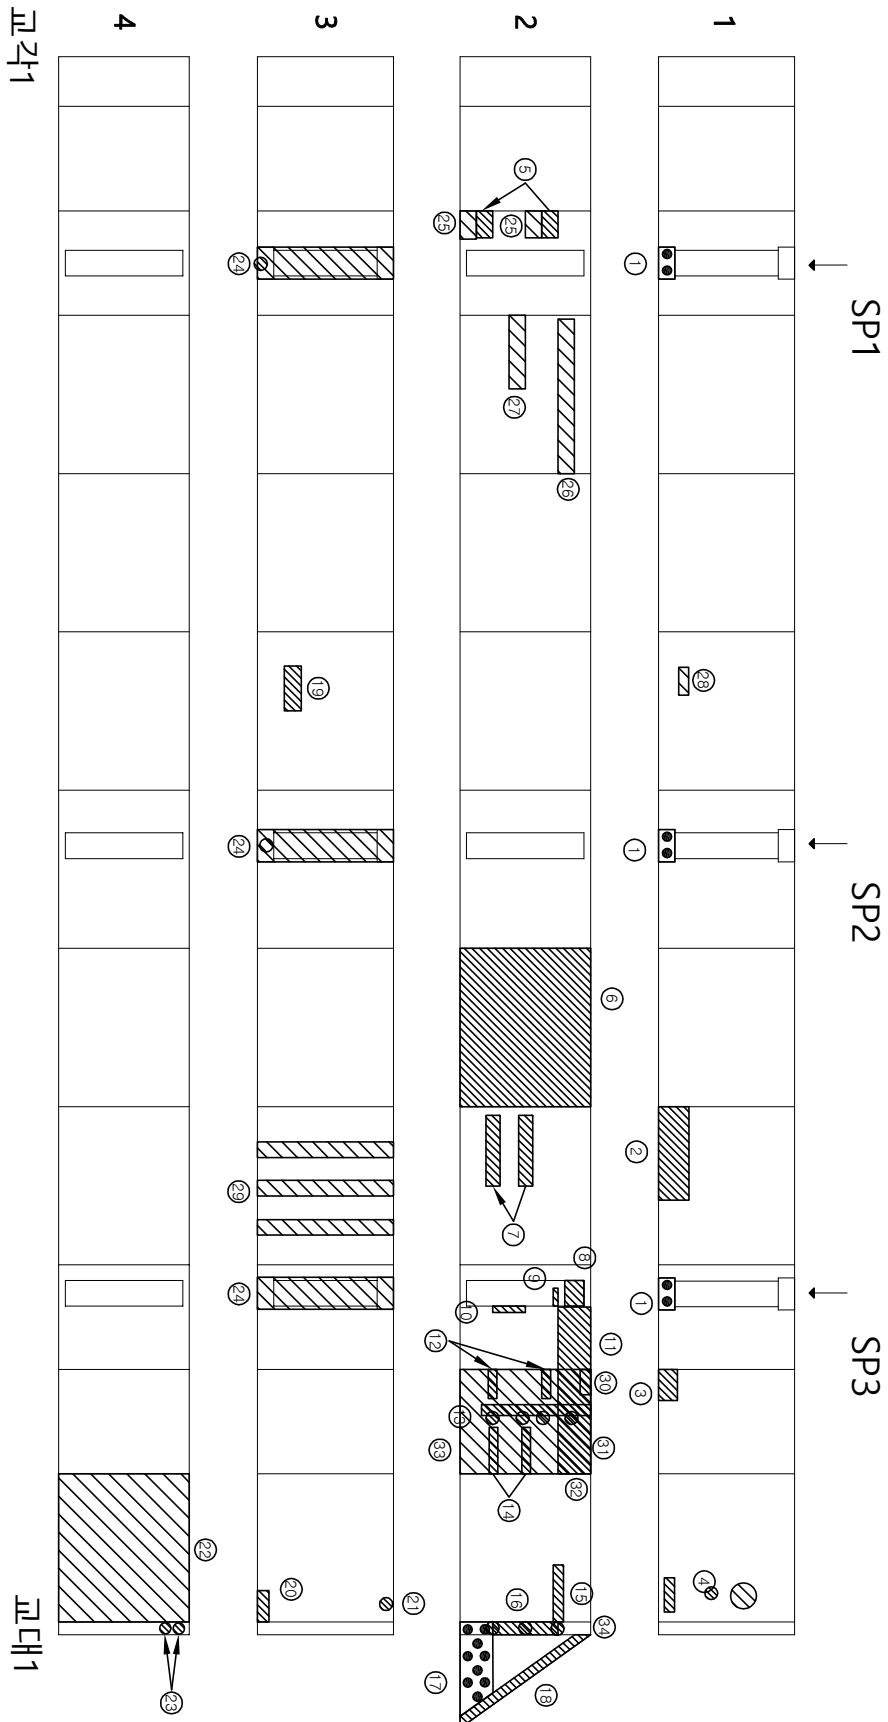


영역명	2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검구역		재료분리
			망상균열
			편칭, 공동
			누수, 습관부
			백태
			퇴적물
조사일시	2017. 07~ 09		배수구
			침하
			좌굴, 변형
			강재부식
책임기술자	이진우		
도면번호	10		

ID : 속사IC2교(강릉) S1 가로보 1/2


가
0
배
0
하

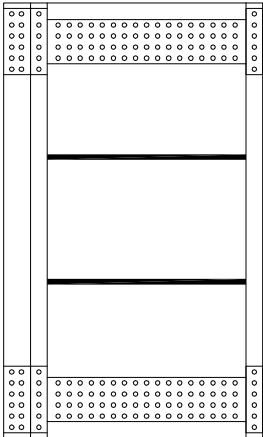[illegible]


전면

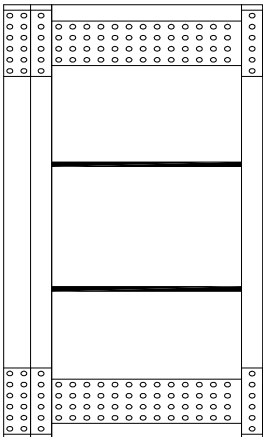


전면

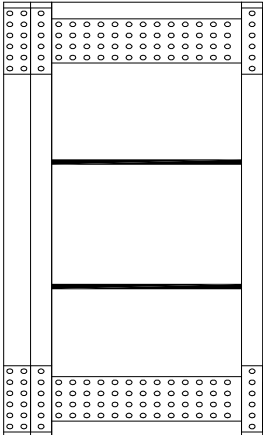


전면

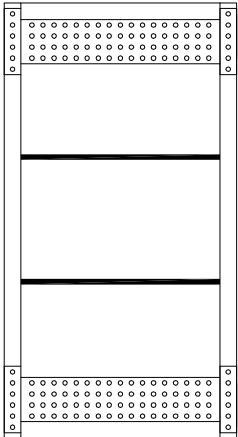


HH
C/B 0

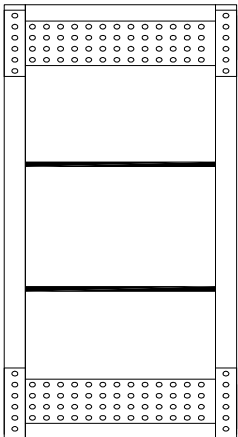


HH 24
C/B 1

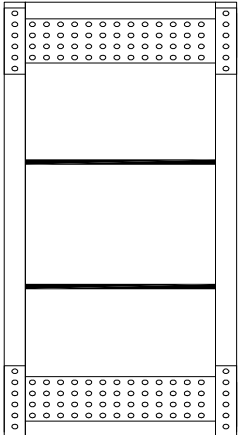


HH 2
C/B 2

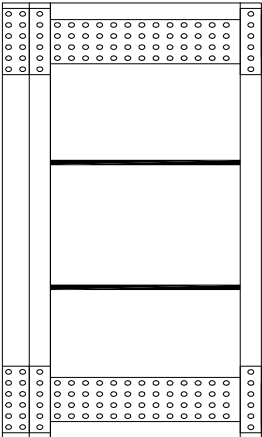


전면

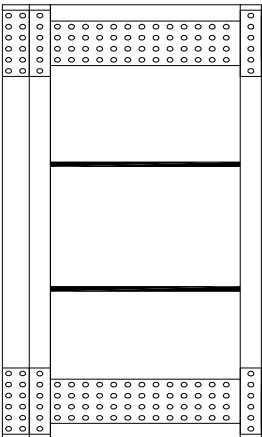


전면

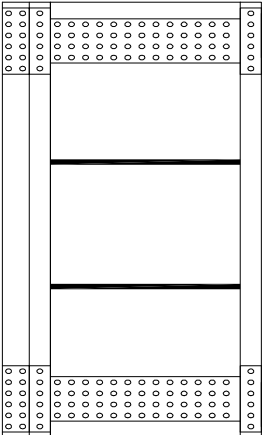


전면

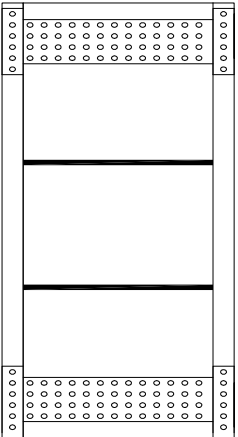

HH 3
C/B 3

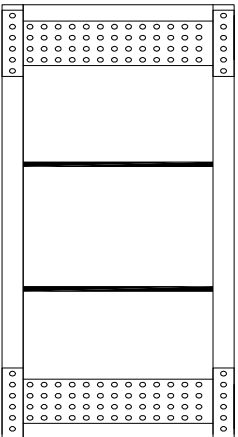


HH 4
C/B 4

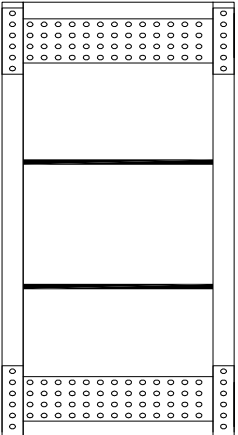


6666
 C/B 5

Κ Ε Υ Ρ Λ Α Ν

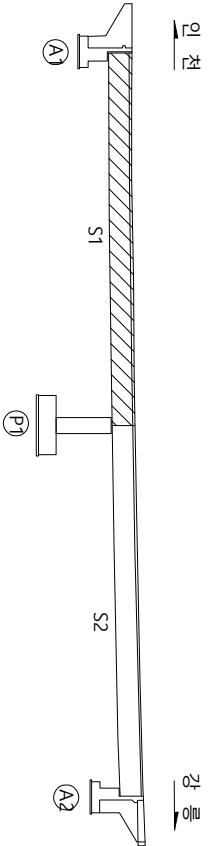

Z O - T C E S

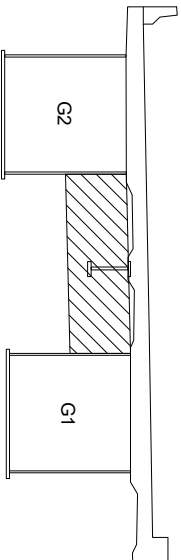


21


강제부식	원근노출	누수, 습관부	파진, 균열	간 열
잔균, 변형	침하	백태	바리, 파손	망상균열
신축이음 본체	배수구	퇴적물	시공이음본리, 흙받리	재료본리
도면 번호	책임기술자	조사 일시	영역명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역	
11	이진우	2017. 07 ~ 09		

ID : 속사IC2교(강릉) S2 가로보 1/2


가
0
배
0
하

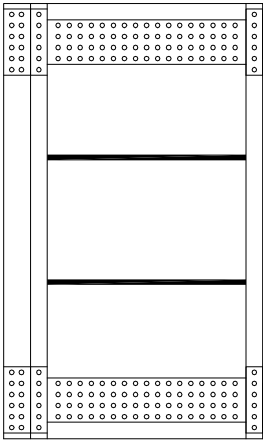[illegible]


전면

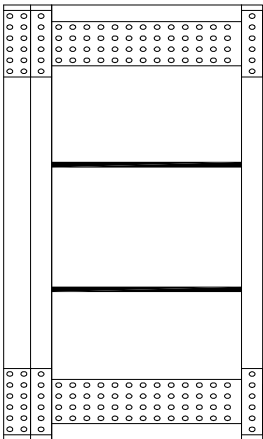


전면

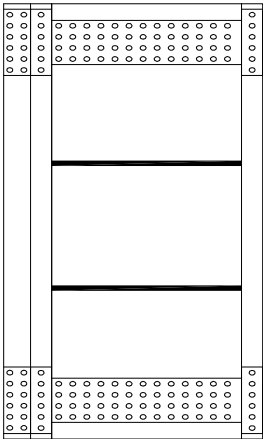


전면

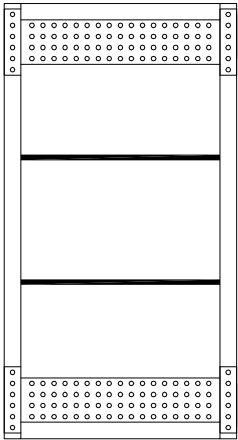


HH
C/B 0

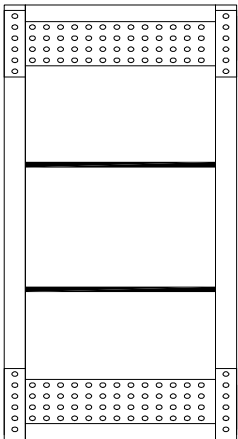


HH 24
C/B 1

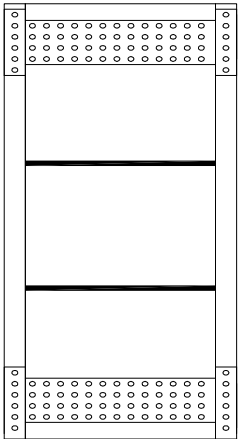


HH 2
C/B 2

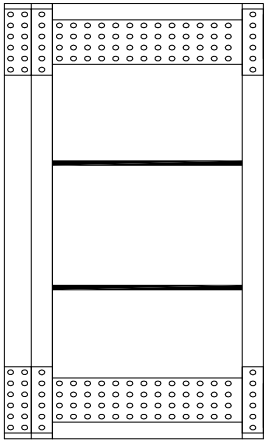


类型

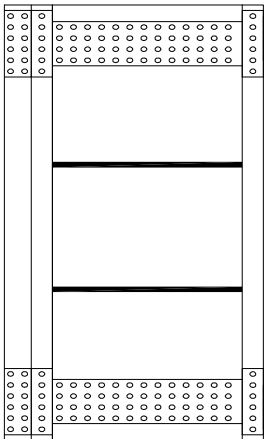


제 1

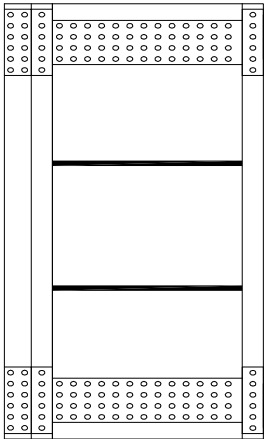


전면

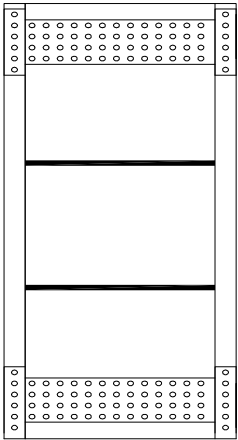

C/B 3

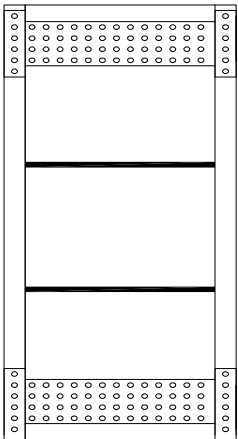


4 B/C

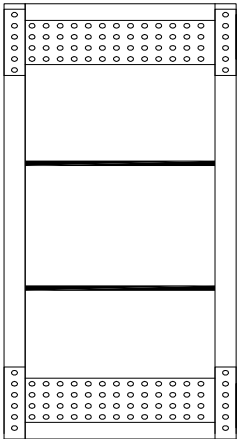


HH
C/B 5

KEY PAL AN

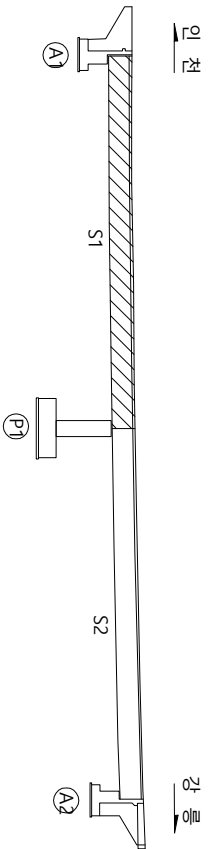

NOTES

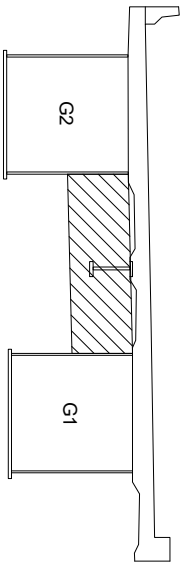

22 哩

 균 열	 망상균열	 재료분리	응 역 명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역
 파절, 균열	 바리, 파손	 시공이음분리, 흙받이	
 누수, 습관부	 백태	 퇴적물	
 켈근노출	 침하	 배수구	
 강재부식	 좌굴, 변형	 신축이음분체	도면 번호 13
책임기술자 이진우			조사 일시 2017. 07 ~ 09

ID : 숙사IC2교(강릉) S1 세로모

가
0
배
0
하

No.	산성내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	물량	단위	개소	산성물량	비고
No.	산성								

[illegible][illegible]

아카이브

[illegible][illegible]

모자이크

K E Y P L A N						
S E C T I O N						
포도리						
	간 열		망상관열		재료분리	영역명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역
	편경, 공동		바리, 파손		시공이음분리, 층분리	
	나무, 습안부		백태		퇴적물	
	활근노출		침하		배수구	책임기술자 이진우
	강재부식		좌굴, 변형		신축이음 분체	도면번호 15

ID : 숙사IC2교(강릉) S2 세로모

가
0
배
이
하[illegible][illegible][illegible]

아름다운

[illegible][illegible]

작가


[illegible]

ID : 숙사IC2교(강릉) 교대2

가
0
배
0
가

No.	작품명	순상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	물량	단위	개소	순상물량	비고
1	P	반침콘크리트벽순	1.00	0.40	0.40	m³	m³	1	0.40	보수완료
2	P	반침콘크리트벽순	0.30	0.20	0.06	m³	m³	1	0.06	보수완료
3	P	반침콘크리트벽순	1.00	0.20	0.20	m³	m³	1	0.20	보수완료
4	P	벽터	2.10	0.80	1.68	m³	m³	1	1.68	보수완료
5	P	콘크리트벽리	0.20	2.30	0.46	m³	m³	1	0.46	보수완료
6	P	균열(Cw=0.3mm)	0.30	0.40	0.40	m	m	1	0.40	보수완료
7	P	콘크리트 표면오염	0.50	0.30	0.15	m³	m³	1	0.15	보수완료
8	P	콘크리트 벽박	1.80	0.20	0.36	m³	m³	1	0.36	보수완료
9	P	균열(Cw=0.2mm)	0.20	0.40	0.40	m³	m³	1	0.40	보수완료
10	P	보수재 중분리	1.20	2.50	3.00	m³	m³	1	3.00	보수완료
11	P	반침콘크리트 균열(Cw=0.2mm)	0.20	0.25	0.25	m	m	1	0.25	보수완료
12	P	반침콘크리트 균열(Cw=0.2mm)	0.20	0.80	0.80	m³	m³	1	0.80	보수완료
13	P	반침콘크리트 균열(Cw=0.3mm)	0.30	0.40	0.40	m	m	1	0.40	보수완료
14	N	반침장치 부식	0.70	0.70	0.49	m³	m³	1	0.49	
15	N	반침장치 부식	0.70	0.70	0.49	m³	m³	1	0.49	
16	N	균열(Cw=0.3mm)	1.20	1.20	1.20	m³	m³	1	1.20	보수완료
17	N	이물제거작	0.30	1.50	0.45	m³	m³	1	0.45	보수완료
18	N	콘크리트벽리	0.20	1.80	0.36	m³	m³	1	0.36	보수완료
19	N	스토퍼 부식	0.40	0.40	0.16	m³	m³	2	0.32	
20	N	반침장치 부식	0.70	0.70	0.49	m³	m³	1	0.49	
21	N	반침장치 부식	0.70	0.70	0.49	m³	m³	1	0.49	
22	N	반침모터로 벽박	0.10	0.20	0.02	m³	m³	1	0.02	보수완료
23	N	콘크리트 벽박	0.30	0.60	0.18	m³	m³	1	0.18	
24	N	철근노출	0.50	0.80	0.40	m³	m³	1	0.40	보수완료
25	N	콘크리트 벽리	1.00	2.00	2.00	m³	m³	1	2.00	보수완료
26	N	콘크리트 표면열차(표면벽리)	3.00	3.00	9.00	m³	m³	1	9.00	보수완료
27	N	콘크리트 벽리	2.00	0.70	1.40	m³	m³	1	1.40	보수완료
28	N	균열(Cw=0.3mm)	0.30	1.50	1.50	m	m	1	1.50	보수완료
29	N	균열(Cw=0.2mm)	0.20	1.60	1.60	m	m	1	1.60	보수완료
30	N	콘크리트 벽리	0.20	0.40	0.08	m³	m³	1	0.08	보수완료
31	N	균열(Cw=0.2mm)	0.20	1.40	1.40	m	m	1	1.40	보수완료
32	N	균열(Cw=0.1mm)	0.10	1.50	1.50	m	m	1	1.50	보수완료
33	N	콘크리트 표면열차(표면벽리)	2.00	0.60	1.20	m³	m³	1	1.20	보수완료

과제 2

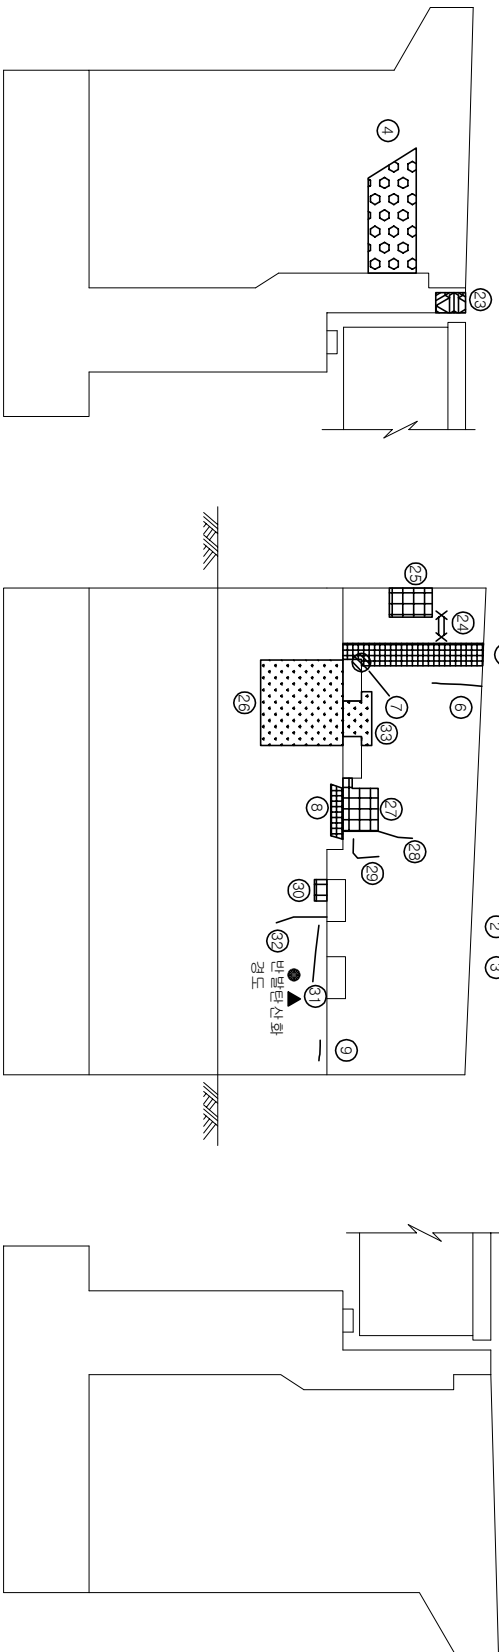


K E Y P L A N							
S E C T I O N							
포 례							
	간 열		망상균열		재료분리	영 역 명 2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역	
	편징, 공동		박리, 파손		시공이음분리, 층분리		
	누수, 습윤부		백 태		퇴적 물		조 사 일 시 2017. 07 ~ 09
	켈근노출		침하		배수구		책임기술자 이 진 우
	강재부식		좌굴, 변형		신축이음 본체		도 면 번 호 18


ID : 숙사IC2교(강릉) 교각1

가
오
배
이
하


No.	상위 구분	순상 내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	тол	단위	개소	순상통량	비고
1	P	구월(Cw=0.2mm)	0.20	0.80		0.80	m	1	0.80	
2	P	콘크리트 벽식		0.30	0.30	0.09	m ²	1	0.09	
3	P	반침콘크리트 구월(Cw=0.2mm)	0.20	0.20		0.20	m	1	0.20	
4	P	구월(Cw=0.2mm)	0.20	1.20		1.20	m	1	1.20	
5	P	구월(Cw=0.2mm)	0.20	0.20		0.20	m	1	0.20	
6	P	구월(Cw=0.2mm)	0.20	0.50		0.50	m	1	0.50	
7	P	반침콘크리트 구월(Cw=0.1mm)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.20	
8	P	구월(Cw=0.2mm)	0.20	0.20		0.20	m	1	0.20	
9	P	구월(Cw=0.2mm)	0.20	0.20		0.20	m	1	0.20	
10	P	반침콘크리트 구월(Cw=0.2mm)	0.20	0.30		0.30	m	1	0.30	
11	N	콘크리트 벽식		0.10	0.10	0.01	m ²	1	0.01	
12	P	반침장치 부식		0.20	2.00	0.40	m ²	1	0.40	
13	P	반침콘크리트 구월(Cw=0.1mm)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.20	
14	P	반침콘크리트 구월(Cw=0.1mm)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.20	
15	P	반침콘크리트 구월(Cw=0.2mm)	0.20	0.20		0.20	m	1	0.20	
16	P	반침콘크리트 구월(Cw=0.2mm)	0.20	0.30		0.30	m	1	0.30	
17	P	구월(Cw=0.2mm)	0.20	1.00		1.00	m	1	1.00	
18	N	반침모터터트 구월(Cw=0.1mm)	0.10	0.10		0.10	m	1	0.10	
19	N	반침모터터트 구월(Cw=0.1mm)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.20	
20	N	반침모터터트 구월(Cw=0.1mm)	0.10	0.10		0.10	m	1	0.10	
21	N	반침콘크리트 제로블리		0.10	0.20	0.02	m ²	1	0.02	
22	N	반침장치 부식		0.40	2.00	0.80	m ²	1	0.80	
23	N	반침모터터트 구월(Cw=0.1mm)	0.10	0.10		0.10	m	1	0.10	
24	N	반침장치 부식		0.80	0.80	0.64	m ²	1	0.64	
25	N	구월(Cw=0.1mm)	0.10	1.80		1.80	m	1	1.80	
26	N	콘크리트 벽식		0.10	0.30	0.03	m ²	1	0.03	
27	N	구월(Cw=0.2mm)	0.20	0.70		0.70	m	1	0.70	
28	N	표면 침식		10.00	2.00	20.00	m ²	1	20.00	
29	N	구월(Cw=0.1mm)	0.10	1.30		1.30	m	1	1.30	
30	N	콘크리트 벽식		0.20	0.20	0.04	m ²	1	0.04	
31	N	구월(Cw=0.1mm)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.60	
32	N	구월(Cw=0.1mm)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.00	
33	N	표면 침식		10.00	1.30	13.00	m ²	1	13.00	
34	N	반침콘크리트 제로블리		0.10	0.20	0.02	m ²	1	0.02	
35	N	반침콘크리트 구월(Cw=0.1mm)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.20	
36	N	구월(Cw=0.1mm)	0.10	1.60		1.60	m	1	1.60	
37	N	구월(Cw=0.1mm)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.00	
38	N	구월(Cw=0.1mm)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.60	
39	N	경관로 난간 미첼터		1.30		1.30	m	1	1.30	
40	N	반침콘크리트 구월(Cw=0.1mm)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.20	
41	N	구월(Cw=0.1mm)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.70	
42	N	반침콘크리트 구월(Cw=0.1mm)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.30	
43	N	구월(Cw=0.1mm)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.50	

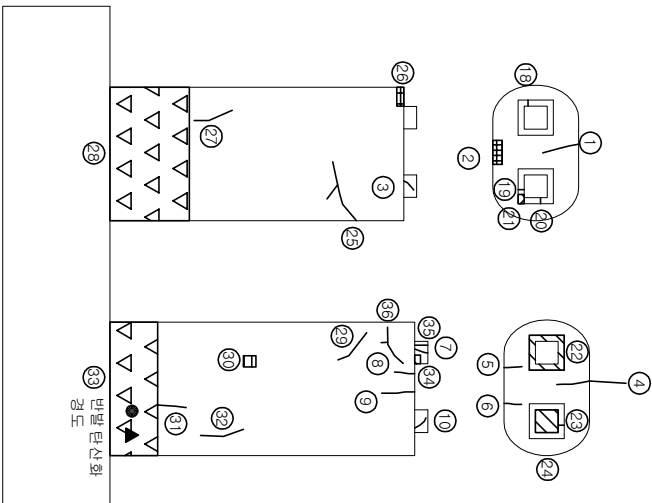


저음

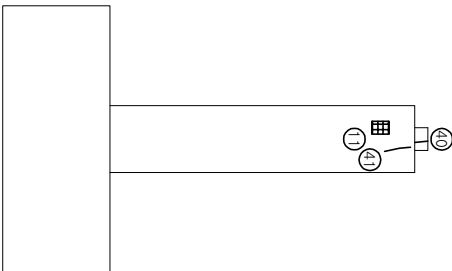


작가면

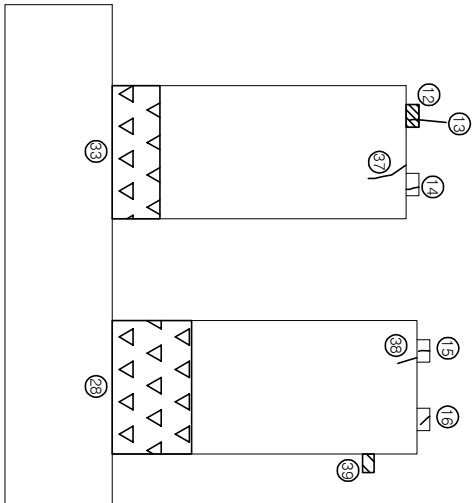

비밀

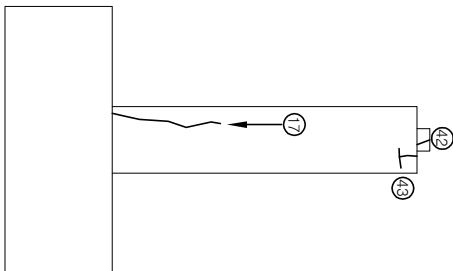


아카시

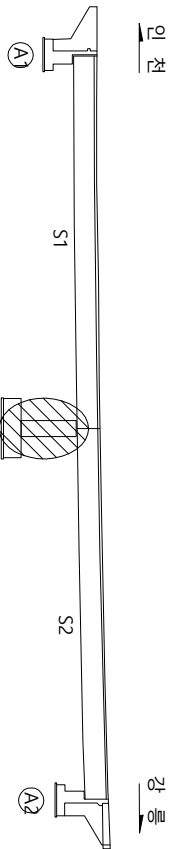

Z

Z

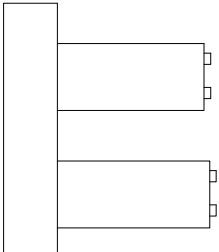

29

영역명	2017년도 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역
재료분리	
시공이음분리, 층분리	
토적물	
배수구	
책임기술자	이진우
도면번호	19