

제 2 장

자료수집 및 분석

- 2.1 사전조사
- 2.2 교량의 이력사항
- 2.3 시설물의 내진설계 여부확인
- 2.4 자료분석 결과 및 과업진행 방향

제 2장 자료수집 및 분석

2.1 사전조사

가. 개 요

본 과업에 대한 사전조사는 시설물의 설계도서 등 유지관리 자료와 과업지시서 등이 법령 및 지침, 세부지침 등에 부합되는지의 여부를 검토하고, 구조물의 특성을 파악하여 점검 추진방향과 세부수행계획의 수립을 목적으로 실시하였으며, 대상 시설물의 건설과 보수·보강 등에 관련된 자료를 수집하여 구조물의 열화발생의 원인분석, 보수·보강공법의 제시 및 유지관리 방안을 수립하기 위한 기초자료로 활용하였다.

사전검토의 주요 내용은 다음과 같다.

- (1) 대상시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시범위
- (2) 유지관리 자료 보유 현황
- (3) 과업의 범위 : 기본과업 항목, 선택과업 항목
- (4) 기본 과업 재료시험 수량
- (5) 기타 법령, 지침 및 세부지침과의 부합여부

나. 대상시설물의 조사 실시범위

- (1) 상부구조(바닥판, 거더)
- (2) 하부구조(교대 및 기초)
- (3) 받침(교량받침)
- (4) 기타부재(신축이음, 난간 및 연석, 배수시설, 교면포장, 중앙분리대)

다. 유지관리 자료 수집 및 분석

(1) 유지관리자료 보유 현황

유지관리 자료는 설계도면, 관리대장, 안전점검 보고서가 있으며, 본 과업을 수행하는데 있어 충분히 활용하였고 수집자료 목록은 다음과 같다.

<표 2.1.1> 유지관리자료 보유 현황

보존대상 목록		관리주체 보유현황	비 고
설계도서	▪ 공통 - 준공내역서 - 공사 시방서 - 각종계산서 - 실시설계보고서	보유 보유 보유 보유	관리주체
	▪ 설계도면 - 교량 - 위치도, 평면도, 단면(종·횡), 상부 · 하부 구조물도, 빔상세도 등	보유 보유	관리주체
시설물 관리대장	▪ 기본현황 ▪ 상세제원 ▪ 유지관리 이력 (점검 및 보수 및 보강이력)	보유 보유 보유	관리주체
시공관련 자료	▪ 시공관련자료 ▪ 품질관리 관련자료 - 재료증명서 - 품질시험기록 - 관리 및 선정시험 기록 등 각종 시험기록 - 시설물의 주요 구조 부위에 대한 계측자료 ▪ 사고기록	보유 보유 없음	-
안전점검 및 정밀안전진단 자료		보유	관리주체

(2) 유지관리자료 조사결과

한국시설안전공단 FMS 자료 및 2015년 정밀안전진단 자료를 발췌, 정리하여 분석하면 그 내용은 다음과 같다.

① 영동고속도로(원주~강릉간)4차로 확장공사 일반보고서(최종분) (1999. 8)

▶ 설계기준(103Page 발췌)

설계속도 - 본선 : 100km/hr, I/C : 40~50km/hr

▪ 폭원

구 분		단 위	적 용	비 고
차	선 수	차 선	4	
도로폭원	총 폭 원	m	23.4	
	차 선	"	14.4	4@3.6
	중 양 분 리 대	"	3.0	
	길 어 개	"	6.0	2@3.0
	측 대	"	0.5	길어개측
		"	0.5	중앙분리대측
	성 토 부 보 호 길 어 개	"	0.5	시설대폭원

▪ 횡단구배 : 직선구간의 표준횡단구배는 2%, 곡선부의 최대편구배는 6%로 한다.

〈표 4.2-2〉

곡선반경별 편구배

(단위 : m)

구 분	본선(100km/hr)	유출입시설 연결로		
		40km/hr	50km/hr	60km/hr
6%	460 ~ 620	60 ~ 80	90 ~ 130	140 ~ 210
5%	620 ~ 800	80 ~ 125	130 ~ 190	210 ~ 310
4%	800 ~ 1,090	125 ~ 215	190 ~ 340	310 ~ 470
3%	1,090 ~ 1,590	215 ~ 350	340 ~ 530	470 ~ 730
2%	1,590 ~ 5,000	350 ~ 800	530 ~ 1,300	730 ~ 2,000

〈표 4.2-3〉

접속설치율 및 접속설치 거리

차선폭 (m)	설계속도 (km/hr)	접 속 설치율	편구배별 접속설치 길이(m) : TL					비 고
			2%	3%	4%	5%	6%	
8.2	100	1:175	57	72	86	100	115	
4.6	60	1:125	23	29	35	40	46	
	50	1:115	21	27	32	37	42	
	40	1:100	18	23	28	32	37	

■ 기하구조기준

(표 4.3-1)

본선기하구조기준

구 분	단 위	기 준 치	비 고
설 계 속 도	km/hr	100	
최 소 평 면 곡 선 반 경	M	460	
최 소 곡 선 장	교 각 5° 이상	110	
	교 각 5° 미만	550/θ	
종 단 구 배	표 준	3	
	부 특 이 한 경 우	5	
최 소 종 단 곡 선	凸 形	M/100	
변 화 비 율	凹 形	50	
최 소 종 단 곡 선 장	M	85	
최 소 정 지 시 거		200	
최 소 완 화 곡 선 장		60	
완 화 곡 선 파 라 미 터		$R/3 \leq A \leq R$	

(표 4.3-2)

연결로의 기하구조 기준

구 분	단 위	유 출 입 시 설			비 고
설 계 속 도	km/hr	60	50	40	
최 소 평 면 곡 선 반 경	m	140(10)	90(70)	50(40)	
완화곡선을 생략할 수 있는 곡선반경	m	350	220	140	
최 소 곡 선 장	θ < 5°	350/θ	300/θ	250/θ	
	θ ≥ 5°	70	60	50	
최 대 종 단 구 배 (표 준)	%	5	5	7	
최 소 종 단 곡 선	불 폭 곡 선	m/%	20	10	5
변 화 비 율	모 록 곡 선	m/%	20	12	7
최 소 종 단 곡 선 장	m	50	40	35	
정 지 시 거	m	85	65	45	
표 준 횡 단 구 배	%	2	2	2	
최 대 편 구 배	%	6	6	6	
최 소 완 화 곡 선 장	m	35	30	25	
최 소 파 라 미 터	m	70	30	25	

■ 적용 표준시방서 및 설계기준

1. 콘크리트 표준시방서건 설 부
2. 철근콘크리트 설계편람(I, II)건 설 부
3. 도로교 표준 시방서건 설 부
4. 도로의 구조, 시설 기준에 관한 규정건 설 부
5. 도로 설계 요령건 설 부
6. 기 타한국도로공사

■ 설계하중

강도설계법에 의할 때는 극한하중을 적용하고, 허용응력 설계법에 의할 때는 사용하중을 적용해야 하며, 구조계산 하중조합은 사하중, 활하중, 충격, 건조수축, 크리프, 온도변화 그리고 지지점의 부등침하 등의 영향을 고려한 하중조합중 가장 불리한 하중으로 설계하고 구조계산서에 상세히 기재한다.

1. 사 하 중

사하중의 산출에 사용되는 재료의 중량은 도로교 표준 시방서에 따르며 실하중이 확실한 것은 그 값을 사용한다.

2. 활 하 중

가. 교 량

- 본선교량 : 본선교량 DB-24, DL-24
- 기타교량 : 해당도로의 등급

나. 교량 및 옹벽에 작용하는 노면 활하중

- 교량등급에 관계없이 1.0T/m²으로 한다.

3. 설계방법 적용기준

가. W.S.D(허용응력 설계법) : 철근 CON'C를 탄성체로 보고 재료에 적합한 안전율을 고려한 허용응력을 사용하는 설계하는 방법

나. U.S.D(강도 설계법) : 실제하중이 작용하여 부재가 파괴될 때에 CON'C의 압축응력 분포를 알아내어 이에 맞도록 적합한 하중(LOAD FACTOR)를 갖고 설계하는 방법

- 강도설계법 적용 : R.C.구조물(슬래브, 교대, 교각, BOX)
- 허용응력설계법 적용 : P.C구조물(강도설계법으로 안정성 검토)

강합성구조물(Preflex 합성형 표준 시방서 및 동해설 '86)

▶ 주요재료 사용기준 (124Page 발취)

4.5.1 콘크리트

종 류	기준강도 (kg/cm ²)	골재최대 치수(mm)	적 용 구 조 물	비 고
P.C	$\sigma_{cs}=400$	19	P.C 구조물 PREFLEX아연 플렌지	혼화제사용
1종	$\sigma_{cs}=270$	25	라멘교(SLAB, 축벽, 기초, 날개벽) PREFLEX(복부, 가로보), 현장제작 철근 콘크리트관	
		25	교량상부 SLAB	STEEL BOX/PC BEAM SLAB(철부보강콘크리트)
2종	$\sigma_{cs}=240$	32	터널라이닝 콘크리트 및 입출구시설, 교량하부구조(교각, 교대, 무릎통기초) 및 날개벽, 철근콘크리트 옹벽, 연석, 일거 일거집속슬래브	
		40	강관이용용 철근 콘크리트	
2종 수중	$\sigma_{cs}=240$	32	수중 콘크리트	
3종	$\sigma_{cs}=210$	25	장·성토부 도수로, 도수로 집수거, V형측구, L형측구(TYPE2-4), U형측구(TYPE1-4,7), U형측구 무경, 중분대 집수정, 노면집수정	
		40	중력식 옹벽, MASS콘크리트, 부대시설 기초, 일거 및 배수관 AFFORDA-4부 바닥 콘크리트 배수관 기초, 속채움콘크리트(우물통), 집수정, U형측구(TYPE5-6), 배수관 날개벽	
5종	$\sigma_{cs}=150$	50	레벨링콘크리트	교량중분대
L형측구	$\sigma_{cs}=210$	19	TYPE-1	난간 방호벽
중분대용	$\sigma_{cs}=240$	19	중분대 구체 콘크리트	
중간층용 LEAN CONC	$\sigma_{cs}=50$	40	포장 LEAN 콘크리트	
포장용	$\sigma_{cs}=45$	32	포장 슬래브	

주) 현장여건 및 사용장비에 따라 골재치수는 변경될 수 있다.

4.5.2 철근 : KSD 3504에 적합한 재료를 기준으로 한다.

종 류	허용응력(kg/cm ²)	적 용 콘 크 리 트
SD 40	$\sigma_t=4,000$ $\sigma_u=1,800$	1종 콘크리트 - 일반적인 부재, 라멘의 구체(상부 및 하부)
	$\sigma_t=4,000$ $\sigma_u=1,600$	1종 콘크리트 - 바닥판 및 지간 10m이하의 슬래브고 - 수중 혹은 지하수위 이하에 설치
SD 30	$\sigma_t=3,000$ $\sigma_u=1,500$	2종 콘크리트

4.5.3 강 재

1. P.C강재 : KSD 7002에 적합한 재료를 기준으로 한다.
SWPC 7B(2종) 항복점 강도 $\sigma_{fy}=160\text{kg/mm}^2$
인장강도 $\sigma_{ts}=190\text{kg/cm}^2$
2. 일반강재
주부재 : SWS 50(상·하프렌지, 복부판, 중 RIB, 주부재 연결판)
부부재 : SWS 41를 기준으로 한다.(주부재를 제외한 모든 부재)

4.5.4 주요재료 물리상수

1. 콘크리트(도로교 표준 사양서 P599)
탄성계수 : $E_c = W_c \times 4,270 \sqrt{\sigma_{cs}}$ (kg/cm²)에 준하여 다음값을 사용해도 좋다.

강 도	400kg/cm ²	270kg/cm ²	240kg/cm ²
E_c	300,000	250,000	200,000
n	7	8	8

온도팽창계수 : $\alpha = 1.0 \times 10^{-5}$

CREEP계수 : $\phi = 2.0$ (조강시멘트 경우) 2.2(보통 시멘트 경우)

건조수축 계수 : 20×10^{-5}

2. 철근의 탄성계수(도로교 사양서 P609)

$E_s = 2.04 \times 10^4$ (kg/cm²)

3. 강 재

○ 탄성계수 : $E_s = 2.1 \times 10^4 \text{kg/cm}^2$

○ 온도팽창계수 : $\alpha = 1.2 \times 10^{-5}$

② 영동고속도로(원주~강릉간)4차로 확장공사 구조및수리계산서(I) (1999. 8)

: 상·하부 구조계산, 부대공, 옹벽공 등에 대한 구조계산 및 검토에 있어 설계조건, 모델링, 설계 및 검토 등 항목별 검토사항은 적정한 것으로 확인되었다. 설계 당시의 설계기준과 현시점 설계기준과의 구조적 제반사항(재료적, 구조적 물성치) 차이에 따라 소요력 및 설계력에 차이가 있을수 있으므로 당시의 적용 설계기준 및 제반사항을 명시하여 유지관리자료로 활용토록 하였다.

▶ 상부 설계조건 (15Page 발췌)

1) 교종: 연속 강경철 합성교

2) 경간: 4 @ 55 + 45 + 35 = 300.0 m

3) 폭원: 2 @ 12.105 = 24.210 m

4) 사각: 0 Deg

5) 연형: 극선

6) 재료강도


• Concrete: $f_{ck} = 270 \text{ kg/cm}^2$

• 강재: 주부재: S.W.S 50 ($f_{ka} = 1900 \text{ kg/cm}^2$)

부부재: S.W.S 41 ($f_{ka} = 1400 \text{ kg/cm}^2$)

7) 설계 등급: 1등급: DB-4 or DL-24

▶ 단면가정

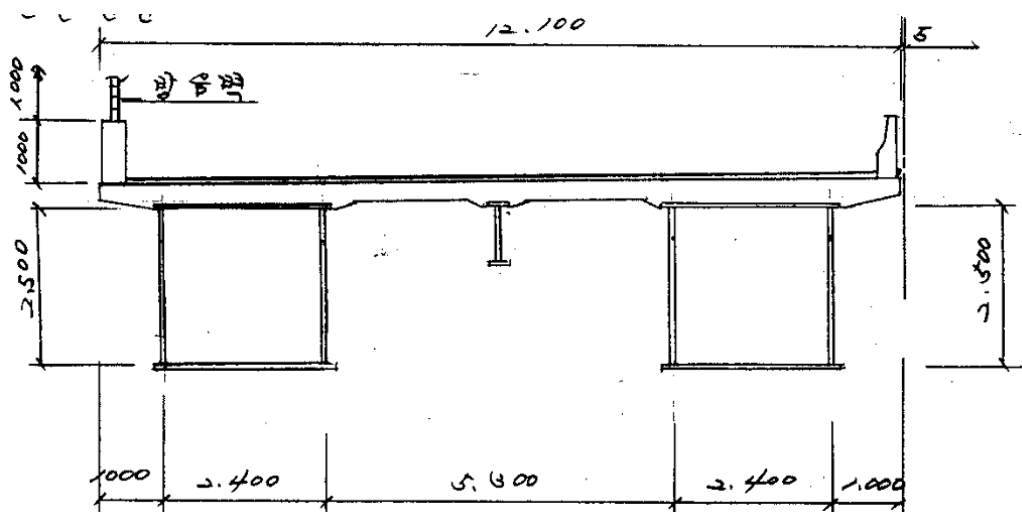

▶ 내진설계 (541Page 발취)

- 1) 가속도 계수 : $A=0.07$ (내진2등급)
- 2) 지반계수 : $G=1.20$ (II 지반)
- 3) 응답수정 계수 : 단주 $R=3.0$ (기초 설계시 $R=1.50$)

▶ 교대 설계조건 (474Page 발취)

1. 일반단면

교대높이 7.000 m
저관 폭 4.300 m
저관길이 12.100 m

2. 설계조건

* 흙의 단위중량 (γ) : 2.000 t/m³
CON'C의 단위중량 (γ_c) : 2.500 t/m³
흙의 내부마찰각 (ϕ) : 35.000 deg
흙의 점착력 (c) : 0.000 t/m²
배면 연직 경사각 : 0.000 deg
노면 수평 경사각 : 0.000 deg

* 기초 바닥 N치 : 40.000

* 흙과 콘크리트의 마찰각

○ 상시
안정경도시 (RANKINE 토압사용) : 0.000 deg
단면경도시 (COULOMB 토압사용, $\phi/3$) : 11.667 deg

○ 지진시
MonoNobe Okabe 공식사용 : 0.000 deg

직접기초 - $K_h = 0.5A$
말뚝기초 - $K_h = 1.0A$
경사말뚝 - $K_h = 1.5A$

* CON'C의 설계강도 : 240.000 kg/cm²
철근의 항복강도 : 3000.000 kg/cm²

* 과재하중 : 1.000 t/m²

* 상부 전달 반력

사하중 반력 : 31.033 t/M
활하중 반력 : 14.435 t/M

* 지진시 수평력 : 2.172 t/M

* 설계 가속도계수 : 0.070

* SHOE 마찰계수 : 0.100

* 지하수위(저관 바닥에서) : -30.000 m

* 지관 마찰계수

$\phi = \sqrt{(15 \times N)} + 15 = 39.495 \text{ deg}$
 $\mu = \tan(2/3 \phi) = 0.495$

▶ 교각 설계조건 (530Page 발취)

- 1) 형식 : STEEL BOX GIRDER교 ($4 \times 55.0 + 48.0 + 35.0 = 300.0 \text{ m}$)
하부 : T-TYPE 교
- 2) 기초 형식 : 확대기초
- 3) 땅하중 : DB-24, DL-24
- 4) 재료강도 ; 콘크리트 : $f_{ck} = 240 \text{ kg/cm}^2$
철근 : $f_y = 3000 \text{ kg/cm}^2$
- 5) 설계 방법 ; U.S.D
- 1) 내진 응답 : 1등급 ($A=0.07g$)
- 2) 교량 형식 : 다정간 연속 강성형 합성교
- 3) 지반종류 : I 지역 ($S=1.2$)
- 4) 해석 방법 : 단일 연 스택트럼 해석
- 5) 응답수정 계수
교각 : 3.0
기초 : 1.50

③ 준공도 검토

: 설계도면은 당시 설계기준에 적합하게 작성된 것으로 검토되었으며, 종·평면도, 단면도, 상부 구조물도, 각종 상세도가 적정하게 작성된 것으로 검토되었다.

④ 영동고속도로(원주~강릉간)4차로 확장공사 토질조사보고서(1999. 8)

▶ 지형(33Page 발췌)

본 조사지역은 행정구역상 강원도 평창군 용평면 장평리에서 속사리에 걸쳐 위치하고 있다.

본 지역의 산세는 대체로 계획노선과 나란한 북동방향으로 발달하고 있다. 또한 해발 고도가 786 ~ 1003m 정도로 가파른 산비탈면을 가지는 험준한 산세를 보여주고 있다. 이러한 지형은 지형 윤회과정상 장년기초의 지형에 속하는 것으로 보인다.

본 지역의 선구조는 크게 N 75° ~ 82° E, N 50° ~ 80° W의 주향이 주를 이루고 있으며, 이들의 경사는 75° ~ Vertical 정도로 발달되어 있다. 또한 N 20° ~ 60° E의 주향에 30° 내외의 경사를 가진 것들이 부수적으로 발달되어 있다.

본 지역의 수계는 계획노선을 따라 북동에서 남서방향으로 흐르고 있으며, 북서 내지는 남동방향의 소지류들이 유입되는 양상을 보여주고 있다.

이러한 지형적인 특성은 본 지역에 발달되어 있는 지질 및 지질구조와 밀접한 관계를 가지고 있다.

▶ 지질

본 조사지역의 지질은 쥐라기의 대보화강암 (Deabo Granite), 제 4기의 충적층으로 이루어져 있다.

중생대 쥐라기에 있었던 대보조산운동의 영향으로 형성된 대보화강암은 본 지역의 기반암을 이루고 있으며, 제 4기의 충적층이 그 위에 부정합으로 피복하고 있으나 그 발달은 미약한 형태를 보여주고 있다.

본 지역에 발달되어 있는 지질의 층서적인 관계는 다음과 같다.

《 지질계통표 》

제 4 기	[	충 적 층
~~~~		부 정 합 ~~~~
쥬 라 기	[	대 보 화 강 암

## 2.2 교량의 이력사항

### 2.2.1 안전점검 및 정밀안전진단 이력

<표 2.2.1> 안전점검 및 정밀안전진단 이력

점검진단구분	점검진단기관명	비용(천원)	주요 점검진단결과	작성일
점검진단기간	책임기술자	안전등급	주요 보수보강(안)	작성자
정기점검 (상반기)	자체수행	0	금회 정기점검 결과 구조적인 손상 및 결함은 발생되지 않았으며, 바닥판 단부 캔틸레버의 열화,박리,박락,철근노출,중분대 바닥판 백태,표면박리,교량받침부식,무수축물탈 및 받침콘크리트 균열,신축이음장치 후타균열,토사퇴적,누수방지 충전재 넘침,교대벽체 및 홍벽균열,단면보수부 재균열,백태,교각코핑부 균열 등이 관찰됨.	2017-04-26
2017-04-11 2017-04-11	오문석	양호	미세균열부 표면처리,받침재도장,신축이음장치 교체(개량사업단),주의관찰 부재에 대해서는 손상의 진전여부를 판단하여 적기에 보수보강이 이루어 질 수 있도록 조치해야 함.	이수동
정기점검 (하반기)	자체수행	0	금회 정기점검 결과,구조적인 손상 및 결함은 발생되지 않았으며,거더 및 가로보 단부,연결볼트,용접부 부분부식,부분도장박리,바닥판단부 누수로인한 백태,녹물,박리,박락,데크플레이트 누수흔적,백태,교량받침 부식,무수축 물탈 및 받침콘크리트 균열,신축이음장치 후타콘크리트 균열,토사퇴적,교대벽체 균열,표면보수재 시공부 재균열,표면불량,코핑체수,누수흔적,교각코핑 균열,표면보수재 균열,박리,박락,교면포장균열,난간(방음벽기초)균열,배수관 고정재 탈락,배수구 막힘,배수관 길이부족등이 관찰됨.	2016-09-30
2016-09-23 2016-09-23	정의천	양호	단면보수,균열보수,표면처리,재도장,신축이음장치 누수방지공,배수구청소,주의관찰 부재에 대해서는 손상의 진전여부를 판단하여 적기에 보수보강이 이루어 질 수 있도록 조치해야 함.	이육준
정기점검 (상반기)	자체수행	0	금회 정기점검 결과,구조적인 손상 및 결함은 발생되지 않았으며,거더 및 가로보 단부,연결볼트,용접부 부분부식,부분도장박리,바닥판단부 누수로인한 백태,녹물,박리,박락,데크플레이트 누수흔적,백태,교량받침 부식,무수축 물탈 및 받침콘크리트 균열,신축이음장치 후타콘크리트 균열,토사퇴적,교대벽체 균열,표면보수재 시공부 재균열,표면불량,코핑체수,누수흔적,교각코핑 균열,표면보수재 균열,박리,박락,교면포장균열,난간(방음벽기초)균열,배수관 고정재 탈락,배수구 막힘,배수관 길이부족등이 관찰됨.	2016-06-29
2016-06-14 2016-06-14	정의천	양호	단면보수,균열보수,표면처리,재도장,신축이음장치 누수방지공,배수구청소,주의관찰 부재에 대해서는 손상의 진전여부를 판단하여 적기에 보수보강이 이루어 질 수 있도록 조치해야 함.	이육준

(계속)

&lt;표 2.2.1&gt; 안전점검 및 정밀안전진단 이력(계속)

점검진단구분	점검진단기관명	비용(천원)	주요 점검진단결과	작성일
점검진단기간	책임기술자	안전등급	주요 보수보강(안)	작성자
정밀안전진단	영동이엔지(주)	6,495	-내측바닥판 Deck Plate의 백태(누수흔적)(기 진단시와 동일한 상태)     -외측 캔틸레버 하면 백태(기 진단시와 손상 정도는 유사, 부분적 확대)     -거더내부 및 외부는 전반적으로 기 진단(2010년)시의 부식손상이 진전, 추가     -교각에 폭0.3mm내외의 균열, 보수재 손상     -교량받침 부식, 받침몰탈 및 콘크리트 건조수축균열(폭 0.3mm 내외)     -A1신축이음 누수 및 후타재손상 확대, 방호벽콘크리트 단면손상	2016-01-20
2015-09-16 2015-12-24	신동식	C등급	-거더 내부 및 외부 부식 및 도장손상에 대한 재도장보수     -교각 폭0.3mm내외 균열보수     -받침 재도장, 받침 몰탈 및 콘크리트 균열보수 등     -신축이음 누수방지보수(A1,A2)	이정인
정기점검 (상반기)	자체수행	0	점검결과 구조적인 결함사항은 발견되지 않았으며, 거더표면의 국부적인 부식, 점부식, 받침장치 녹발생, 교각코핑열화, 기둥하부 배수관도출부 표면박리, 신축이음장치 토사퇴적, 후타콘크리트 균열, 전반적인 포장의 균열, 난간의 표면박리, 망상균열, 배수관탈락등이 관찰됨.	2015-07-02
2015-06-16 2015-06-16	정의천	양호	강재부식부의 부분재도장, 바닥판 박리부 단면보수, 신축이음장치 청소, 기타 주의관찰.	이육준
정밀점검	자체수행	0	바닥판 단부 백태, 거더 하부플랜지 녹발생, 교대 균열, 받침 녹발생 등이 주요 손상으로 조사되었으며 금회 조사된 손상은 내구성 확보차원의 보수가 필요한 상태임. 콘크리트에 대한 내구성 조사 결과, 강도, 탄산화 깊이 등의 콘크리트 상태는 설계기준을 만족하고 있는 양호한 상태로 추정됨. 현장조사 및 내구성 조사에 의한 상태평가 결과는 “B”로 평가되었으며, 종합평가 결과 안전등급은 “B등급”으로 평가됨.	2015-01-09
2014-09-19 2014-09-19	정의천	B등급	바닥판 백태, 데크플레이트 백태 : 표면처리 거더 하부플랜지 녹발생 : 재도장 교대 상단 콘크리트 박락, 교각 상단부 균열 : 단면보수 및 표면처리 받침장치 부식 : 재도장.	이육준

(계속)

&lt;표 2.2.1&gt; 안전점검 및 정밀안전진단 이력(계속)

점검진단구분	점검진단기관명	비용(천원)	주요 점검진단결과	작성일
점검진단기간	책임기술자	안전등급	주요 보수보강(안)	작성자
정기점검 (상반기)	자체수행	0	점검결과 구조적인 결함사항은 발견되지 않았으며, 거더표면의 국부적인 부식, 점부식, 받침장치 녹발생, 교각코핑열화, 기둥하부 배수관토출부 표면박리, 신축이음장치 토사퇴적, 후타콘크리트 균열, 전반적인 포장의 균열, 난간의 표면박리, 망상균열, 배수관탈락 등이 관찰됨.	2014-10-07
2014-04-01 2014-04-01	정의천	양호	강재부식부의 부분채도장, 바닥판 박리부 단면보수, 신축이음장치 청소, 기타 주의관찰.	이육준
정기점검 (하반기)	자체수행	0	점검결과 구조적인 결함사항은 발견되지 않았으며, 거더부식, 오염, 단부의 국부적인 변형, 받침부식, 교각 코핑열화, 신축이음후타콘열, 포장균열, 난간균열, 배수관탈락 등이 발견됨.	2013-10-25
2013-08-12 2013-08-12	김태훈	양호	교각, 바닥판 단면보수 및 배수관개선, 신축이음청소 필요. 거더, 받침부식, 포장(기보수 완료) 및 난간균열부는 주의관찰 필요.	김태훈
정기점검 (상반기)	자체수행	0	G1S6 박스표면 오염, S1G1 거더 점부식, A1, A2 바닥판 현치부 열화, A1-sh4 받침콘크리트 열화, 파손, A1 교대 벽체열화, 홍벽백태, 녹물오염 및 콘크리트 파손, A2 교대홍벽 균열 및 열화, 벽체열화, 배수로연결부 열화, A1 신축이음장치 후타콘크리트 균열, 파손, 토사퇴적, A2 신축이음장치 보호덮개파손, 간격조절장치 녹발생, 후타콘크리트 균열, 열화, 토사퇴적, S1~S6 갯길난간 구체 표면균열, A1 배수관내부 토사적치, 토출배수관 파손, 하부 도수로 세굴, 배수구 토사적치, A2 배수관 탈락, 고정장치탈락, S4 배수구 토사적치, A2 교대 앞성토부 부분 세굴.	2013-04-02
2013-04-02 2013-04-02	김태훈	양호	단면보수, 백태제거, 토사제거청소, 후타보수, 배수시설보수, 주의관찰.	김태훈
정밀점검	자체수행	0	거더, 2차부채 전경간 도장탈락 10%미만, 부식발생 면적 2%미만, A1, A2 바닥판 현치부 균열, 백태, A1-sh4 받침콘크리트 열화, 파손, A1 교대 체수, 열화 및 홍벽 녹물오염, A2 교대홍벽 균열 및 열화, 벽체열화, 배수로연결부 열화, P4 교각 상부열화 및 점검시설탈락. 배수관탈락, A1 신축이음장치 후타콘크리트 균열, 파손, 임시보수, A2 신축이음장치 후타콘크리트 균열, 열화, S2-S5 갯길난간 구체 균열, S6 중분대, 갯길측 균열, A1 배수관내부 토사적치, 토출배수관 파손, 하부 도수로 세굴, A2 배수관 탈락, 고정장치탈락.	2012-12-12
2012-08-01 2012-08-01	김태훈	B등급	거더, 2차부채 주의관찰, 바닥판, 받침콘크리트, 교각 단면보수, 신축이음장치 후타보수, 난간 단면보수, 배수관청소, 배수관보수.	김태훈

(계속)

&lt;표 2.2.1&gt; 안전점검 및 정밀안전진단 이력(계속)

점검진단구분	점검진단기관명	비용(천원)	주요 점검진단결과	작성일
점검진단기간	책임기술자	안전등급	주요 보수보강(안)	작성자
정기점검 (상반기)	자체수행	0	S1G1 거더 점부식,A1 교대 체수 및 열화,P4 교각 상부열화 및 점검시설탈락.배수관탈락,A2 교대홍벽 백태 및 열화,A2 배수관 탈락.	2012-06-14
2012-05-03 2012-05-03	이해수,김태훈	양호	주의관찰,단면보수,점검시설보수백태제거,배관보수.	김태훈
정기점검 (하반기)	자체수행	0	A2 배수관 탈락.	2011-11-29
2011-10-06 2011-10-06	이해수,박광일	양호	배수관보수.	박광일
정기점검 (상반기)	자체수행	0	G2 거더 점부식,A1~S2배수관 토사 퇴적으로 월류, 하부 배수로주변 세굴,부속시설물 이상없음.	2011-06-21
2011-04-14 2011-04-14	이해수,박광일	양호	채도장,토사제거 및 배수시설보수.	박광일
정밀안전진단	미승씨엔에스검사(주)	63,984	속사교(인천) 정밀안전진단 결과 현장조사 및 현장시험에 의한 상태평가 결과 B로 산정됨. 구조해석에 의한 안전성평가 결과 A로 산정됨. 종합평가 결과 B로 산정됨. 안전등급 결과 B로 산정됨.	2010-11-03
2010-03-15 2010-10-15	김광치	B등급	주입보수, 백화제거, 단면복구, 녹제거, 채도장.	김명겸
정기점검 (하반기)	자체수행	0	양호함.	2010-09-03
2010-09-03 2010-09-03	박광일	양호	없음.	박광일

(계속)

&lt;표 2.2.1&gt; 안전점검 및 정밀안전진단 이력(계속)

점검진단구분	점검진단기관명	비용(천원)	주요 점검진단결과	작성일
점검진단기간	책임기술자	안전등급	주요 보수보강(안)	작성자
정밀점검	에스큐엔지니어링(주)	6,395	포장 균열 망상균열, 방호벽 균열 백태 덮개판 길이부족, 슬래브 하면 백태, 강재거 더부식 및 도장박리, 교대 및 교각 균열 파 손 철근노출.	2010-01-06
2009-04-16 2009-12-11	박윤제	B등급	표면처리, 주입보수, 단면보수, 부식제거 후 채도장, 덮개판 재설치.	김종생
정기점검 (상반기)		0	P1 배수로 파손.	2009-04-09
2009-04-09 2009-04-09	김용준	양호	배수로 보수.	김태훈
정밀점검		0	양호.	2008-10-13
2008-08-01 2008-08-28	이원석	B등급	-	김태훈
정기점검 (상반기)	자체수행	0	없음.	2008-06-09
2008-05-27 2008-05-27	강현억	양호	없음.	김태훈
정기점검 (하반기)		0	양호.	2008-01-29
2007-12-11 2007-12-11	이권찬	양호	없음.	김태훈

(계속)

&lt;표 2.2.1&gt; 안전점검 및 정밀안전진단 이력(계속)

점검진단구분	점검진단기관명	비용(천원)	주요 점검진단결과	작성일
점검진단기간	책임기술자	안전등급	주요 보수보강(안)	작성자
정기점검 (상반기)		0	A2 배수관 탈락,방음벽 및 중분대 기초 열화.	2008-01-29
2007-06-13 2007-06-13	한광수	양호	배수관 재시공, 중분대기초 열화부 보수.	김태훈
정밀점검	자체수행	0	양호.	2007-01-11
2006-09-01 2006-09-01	박진희	A등급	없음.	이권찬
정기점검 (하반기)		0	양호.	2007-01-11
2006-07-05 2006-07-05	이진만	양호	없음.	이권찬
정기점검 (하반기)		0	양호.	2006-02-13
2005-12-02 2005-12-02	이권찬	양호	-	이권찬
정기점검 (상반기)		0	양호.	2005-12-22
2005-06-13 2005-06-13	석선원	양호	-	이권찬
정밀점검		0	교면 슬라브 열화및 포장 파손.	2005-03-03
2004-11-09 2004-11-09	양승렬	A등급	슬라브 열화부 보수 및 교면 재포장.	이권찬
정밀안전진단(긴급)	(주)삼립엔지니어링	3,000	본 교량은 안전성이 확보된 교량으로 평가됨. 교면바닥판에 발생된 열화부위는 보수가 필요함. 동결방지제 살포시 물이 체수되지 않도록 배수시설 개선이 필요함.	2006-05-03
2004-07-27 2004-10-30	김인석	A등급	열화부위 보수 및 배수시설 개선 필요함.	김인석

(계속)

&lt;표 2.2.1&gt; 안전점검 및 정밀안전진단 이력(계속)

점검진단구분	점검진단기관명	비용(천원)	주요 점검진단결과	작성일
점검진단기간	책임기술자	안전등급	주요 보수보강(안)	작성자
정기점검 (상반기)		0	방음벽 일부 파손, 콘크리트 슬라브 열화발생, 교면 포장 포트홀 및 백태.	2004-06-30
2004-06-09 2004-06-09	양승렬	보통	방음벽 보수, 슬라브 보수방법 검토중.	이권찬
정기점검 (하반기)		0	양호.	2004-02-27
2003-10-17 2003-10-17	정우관	양호	없음.	이철상
정기점검 (상반기)		0	교면포장, 배수시설, 난간, 바닥판, 신축이음, 주형, 교좌장치, 교각, 구체 기타등.	2003-07-15
2003-06-23 2003-06-24	정우관	양호	P2콘크리트균열 하자보수조치.	이철상
정밀점검	한국도로공사	0	교량 교대 · 교각의 균열발생.	2016-10-18
2002-10-28 2002-10-29	최기용	A등급		심정원
정기점검 (상반기)	자체	0	교면포장, 배수시설, 난간, 바닥판, 신축이음, 주형, 교좌장치, 구체(교각, 교대) 점검 양호.	2002-04-10
2002-03-26 2002-03-29	김태훈	양호	없음.	김태훈
정기점검 (하반기)	자체	0	구조적으로 이상없으나 A2교대 접속부 마무리 불량.	2002-04-10
2001-11-30 2001-11-30	김윤섭	양호	교대 접속부 면정리.	김태훈
정기점검 (상반기)	자체	0	전반적으로 양호하나 교량배수구 녹발생(7개소), 상판 슬래브 누수백태(1개소), 교량접속 다이크 동해발생.	2002-04-10
2001-06-26 2001-06-29	김윤섭	양호	교량배수구 녹제거, 슬래브 백태 제거, 다이크 동해발생부 보수.	김태훈
정밀점검	본부		교좌장치 및 콘크리트 균열 조사.	2000-07-31
2000-07-26 2000-07-26	구조물 과장	A등급		이상주

## 2.2.2 보수 · 보강 이력

공사명	공사 구분	보수·보강부위	설계자	시공자
공사기간		공사내역	공사비(천원)	책임기술자
구조물유지관리연간단가	보수	받침	이권찬	(주)신영 종합건설
2007.05.02 ~ 2007.12.31		슈재도장	243	한광수
구조물유지관리연간단가	보수	난간,연석,중앙분리대	이권찬	(주)신영 종합건설
2007.10.18 ~ 2007.10.24		부분보수	18,929	한광수
2010년 대관령지사 구조물 유지보수공사 연간단가계약	보수	받침	박광일	(합)원주 현대건설
2010.05.06 ~ 2010.12.31		슈재도장	150	박광일
2010년 대관령지사 구조물 유지보수공사 연간단가계약	보수	교대	박광일	(합)원주 현대건설
2010.05.06 ~ 2010.12.31		균열보수공법 (표면처리, 주입, 충전 등)	1,900	박광일
2010년 대관령지사 구조물 유지보수공사 연간단가계약	보수	바닥판	박광일	(합)원주 현대건설
2010.05.06 ~ 2010.12.31		단면보수	1,600	박광일
2012년 대관령지사 도로시설물 유지보수공사 연간 단가계약	보수	교대	박광일	비봉건설
2012.01.09 ~ 2012.12.31		단면보수	1,022	임도완
2015년 대관령지사 관내 교량 보수보강공사	보수	교대	이욱준	주식회사 베스트건설
2015.04.27 ~ 2015.12.24		단면보수	1,025	김태현

(계속)

공사명	공사 구분	보수·보강부위	설계자	시공자
공사기간		공사내역	공사비(천원)	책임기술자
2016년 도로시설물 유지보수공사	보수	하부구조	814	-
2016.01.01.~2016.01.01.		표면보호공법		-
2016년 도로시설물 유지보수공사	보수	신축이음장치	670	-
2016.01.01.~2016.01.01.		고무재 보수		-
2016년 도로시설물 유지보수공사	보수	난간(중앙분리대) 및 연석	700	-
2016.01.01.~2016.01.01.		난간 덮개 보수		-
2017년 도로시설물 유지보수공사	보수	바닥판, 거더 및 2차부재(가로보), 하부구조(교대/교각)	-	-
201701.01.~2017.12.28.		단면보수, 표면보수, 강교 도장 박리부 재도장, 단면보수, 표면보수, 균열보수		-
2017년 도로시설물 유지보수공사	보수	난간 및 중앙분리대, 배수시설, 포장부, 신축이음	-	-
201701.01.~2017.12.28.		표면보수, 배수관 개량 (전구간), LMC교면포장, 신축이음장치 교체		-

## 2.2.3 전차 보고서 요약

&lt;표 2.2.3&gt; 전차 보고서(2015년) 외관조사 결과

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : C
결함발생부재		상태평가 결과	결함종류	보수·보강(안)
상부 구조	바닥판	d	·콘크리트 표면열화(표층박리) ·Deck Plate 부식(백태오염) ·박리, 박락, 재료분리	·지속관찰 ·지속관찰 ·지속관찰
	강박스 거더	c	·도장박리 및 부식	·재도장
	가로보 및 세로보	c	·부식	·재도장
하부구조		c	·균열(0.2mm이하) ·균열(0.3mm이상) ·표면보수재 균열 ·백태 ·파손, 철근노출	·표면보수 ·주입보수 ·표면보수, 주입보수 ·단면보수 ·단면보수(방청)
교량받침		c	·본체 및 Sole Plate 부식 ·받침 몰탈 및 콘크리트 균열(0.3mm내외)	·재도장 ·주입보수 및 표면보수
기 타 부 재	신축이음	c	·본체 누수, 부식, 후타재 손상 확대 ·후타재 파손, 균열	·교체 ·후타재 단면보수
	교면포장	d	·균열, 표면마모	·지속관찰
	배수시설	c	·배수구 막힘 ·배수관 고정재 탈락 ·배수관 길이부족	·청소 ·교체 ·길이연장 보수
	난간 및 연석 (방호벽)	d	·균열(0.3mm이하) ·균열(0.3mm이상) ·백태 ·단면 탈락, 파손	·지속관찰 ·지속관찰 ·지속관찰 ·단면보수

## 나. 재료시험 결과

&lt;표 2.2.4&gt; 전차 보고서(2015년) 재료시험 결과

구분				기 진단(2010년)	금회 정밀안전진단	비고
콘크리트	콘크리트 강도 (MPa)	상부구조		30.0~33.8	28.9~29.0	·설계강도 : 27.0 양호함
		하부구조 (교대, 교각)		29.1~33.8	29.5~29.9	·설계강도 : 24.0 양호함
	코어강도 (MPa)	하부구조 (교대)		-	28.6	·설계강도 : 24.0 양호함
	철근 탐사	배근 간격 (mm)	상부구조 (하부 주철근)	200.0	≒ @250	· 측정위치에 따른 편차
			하부구조 (수직 철근)	100.0 (A1)	≒ @100.0 (A1 홍벽)	
			교대 교각	150.0~200.0	≒ @100 (기둥)	
		피복 두께 (mm)	상부구조 (하부 주철근)	58.0~122.0	42.0~55.0	
			하부구조 (교각 수직철근)	27.0~88.0	91.0~103.0	
	탄산화 깊이 (mm)	상부구조		8.9~10.9	10.2~10.8	·측정위치에 따른 편차 ·잔여깊이 30mm이상; <a등급> 양호함
		하부구조 (교대, 교각)		9.2~18.0	10.3~15.7	
	염화물 함유량 (kg/m³)	상부구조	캔틸레버 하면	3.17~5.21	6.644~8.927 (신축이음 외측)	· 측정위치에 따른 편차
		하부구조 (교대, 교각)	교각	-	0.147~0.522 (기둥)	
			교대	3.21~11.31	1.097~2.308 (벽체 신축이음 외측)	
강재	초음파 탐상	합격		24	24	·등급분류 : 1등급
		불합격		-	-	
	도막두께 (mm)	G1	내부	-	173~177	·전반적으로 도막두께 기준을 만족함
			외부	-	207~208	
		G2	내부	-	176~177	
			외부	-	209~211	

## 다. 상태평가

상태평가 결과, 환산결함도 점수가 0.364로 산정되어 최종 상태등급은 “C등급”으로 평가되었다.

## 라. 안전등급 지정

속사고(인천)에 대한 상태평가 및 안전성평가 등을 종합적으로 평가한 결과 안전등급 “C등급”으로 평가되었다.

안전등급	구조물명	안전등급
	속사고(인천)	C등급

## 마. 보수방안

구 분		손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단 위	우 선 순 위
바닥판		파손, 박리, 백태, 재료분리	단면보수	181.23	0.0	m ²	2
거더	내부	부식, 도장박리	재도장	16.65	0.0	m ²	2
		우수유입	셀링보수	92	92	EA	2
	외부	도장박리 및 부식	재도장	568.1	0.0	m ²	2
가로보 및 세로보		부식(볼트부식포함)	재도장	22.21	0.0	m ²	2
하부 구조	교각	균열(0.3mm이상)	주입보수	137.65	0.0	m	2
		파손, 박리, 단면탈락	단면보수	32.09	0.0	m ²	2
	교대	균열(0.3mm이상)	주입보수	4.85	0.0	m	2
		백태, 파손	단면보수	28.05	0.0	m ²	2
		사면보호공 블럭파손	재시공	66.15	0.0	m ²	3
교량 받침	본체	Plate 부식(스토퍼포함)	재도장	2.8	0.0	m ²	2
	콘크리트	균열(0.3mm이상)	주입보수	1.25	0.0	m	2
신축이음		우수받이 누수	우수받이 보수	2	2	EA	2
		A1 누수	신축이음 교체	12.1	12.1	m	2
		A2 후타재 파손	후타재 재설치	10.89	0.0	m ²	2
배수시설		배수관 길이부족	재설치	1	1	EA	2
		배수구막힘	청소	8	8	EA	3
		연결재 탈락	재설치	5	5	EA	2
방호울타리		균열(0.3mm이상)	주입보수	154.6	0.0	m	2
		백태, 단면탈락, 박락	단면보수	304.32	0.0	m ²	2

### 바. 종합결론

속사교(인천)는 약 17년의 공용기간이 경과한 교량으로 금회 진단결과, 안전성과 내구성에 문제가 될 정도의 손상이나 결함은 없으나 주부재인 및 보조부재의 내구 성능과 기능저하 요인에 대하여 성능 확보를 위한 보수 및 지속관찰 유지관리가 필요한 상태이다.

본 교량의 상태평가등급(C등급) 및 안전성평가등급(A등급)을 반영한 종합평가등급(C등급)을 종합적으로 평가한 안전등급은 "C"등급으로 평가되었으며, 향후 금회 진단결과에서 조사된 결함 및 손상 부위에 대하여 적절한 보수 및 지속관찰 유지관리를 시행하면 건전성을 확보, 유지할 수 있을 것으로 판단된다.

## 2.3 시설물의 내진설계 여부확인

검토대상부재	설계적용 여부	검토결과 요약
받침	Y	설계시 내진검토 반영
교대	Y	설계시 내진검토 반영
교각	Y	설계시 내진검토 반영

본 과업구간은 강원도 지역으로서 내진 2등급에 해당하므로 내진설계에 사용하는 가속도 계수는  $A=0.07$ , 교량의 내진해석 방법은 단일 모드 스펙트럼 해석법을 사용하여 내진설계를 하였다.

- 지방서 규정에 따라 상부구조, 교각 및 기초 교대에 내진설계 적용
- 지진시 교량의 붕괴방지는 낙교방지와 교각의 안정을 최대 주안점으로 한다.
- 구조적으로 허용하는 한 고정받침을 여러개소에 사용하여 수평력을 분산시켜 설계에 적용한다.
- 고정받침이나 고정교각에 작용하는 수평력에 의한 교각설계를 정밀하게 하여야 한다.

## 2.4 자료분석 결과 및 과업진행 방향

<표 2.4.1> 자료분석 결과

구분	수집 자료	자료 분석 결과	과업진행방향
건설 관련 자료	· 준공도면	· 준공도면은 설계당시 기준에 준하여 작성된 것으로 확인됨.     · 준공도면의 구조물 치수는 동일한 것으로 확인됨.	· 현장조사 시 부재치수를 확인하여 준공도면과 비교, 검토하고 실측치와 동일할 경우는 관리주체측에서 보유한 도면을 기준으로 진행함.
유지 관리 자료	· 점검 이력     · 정밀점검보고서     · 정밀안전진단 보고서	· 기존 정밀점검 보고서 분석결과, 교량의 각 부재에서 손상 및 열화가 확인되었으며, 관리주체는 그에 따른 유지관리를 실시하고 있어 구조물은 내구성, 사용성을 확보함.	· 금회 중점조사 부재                    - 바닥판 하부 백태     - 거더, 가로보 부식     - 받침 부식, 균열, 기능     - 교각 균열, 박락     - 신축이음 기능, 누수           · 부재에 나타나는 손상 및 열화 현상을 면밀히 조사하여 확인 및 기록하고 그에 따른 구조물의 평가(상태평가)를 실시하여 교량의 안전 등급을 제시함.     · 향후 유지관리를 위한 보수·보강방안을 제시토록함.
	· 보수·보강이력	· 보수·보강 이력을 검토한 결과, 하자보수공사 등을 통하여 지속적인 유지관리가 진행된 것으로 평가됨.	· 보수·보강 이력사항에는 보수부에 대한 위치가 제시되어 있지 않으므로 보수된 손상명에 대한 사항을 상세외관조사시 면밀히 조사함.