


도면명 : 진부2터널(인천) - Span 1 ~ Span 3

손 상 물 량 표

← 인 천


강 릉 →

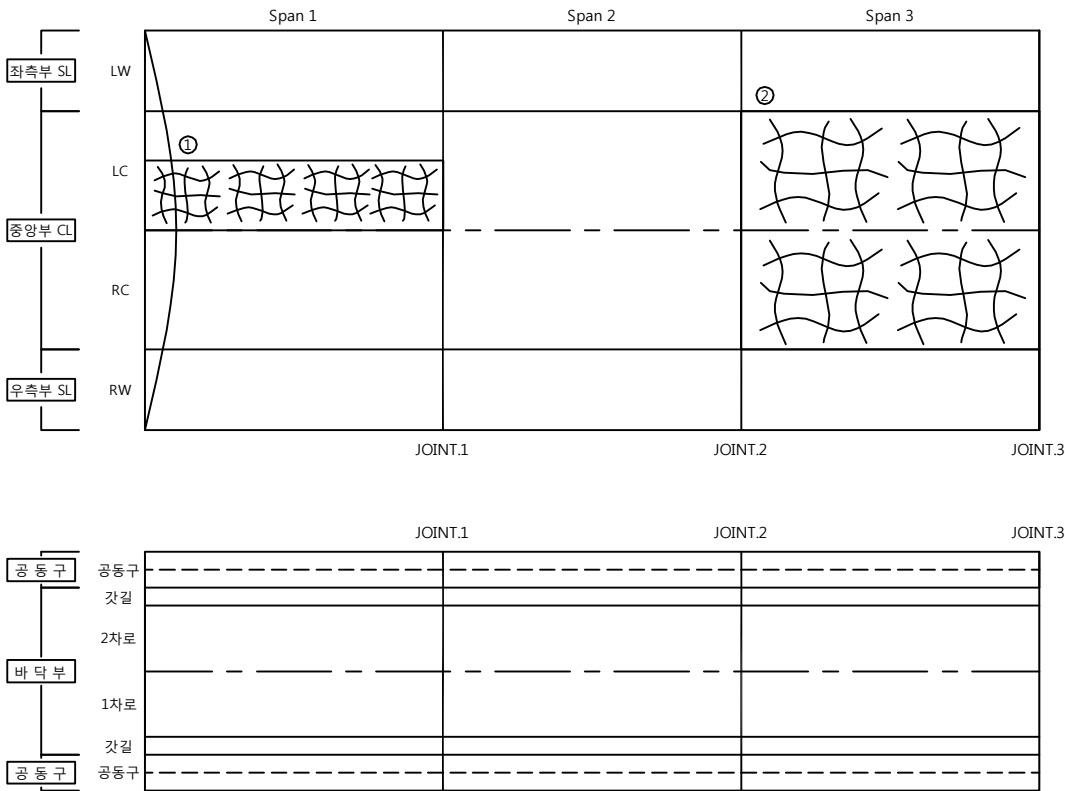


※ 공동구 전구간 덮개파손

번호	신, 구	손 상 내 용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소			
1	신	망상균열		10.0	2.5	25.0	m ²	1			
2	신	망상균열		10.0	8.0	80.0	m ²	1			
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY
PLAN

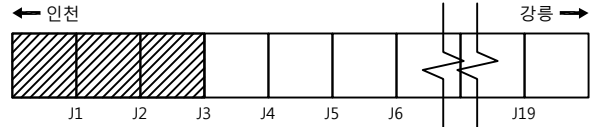

SECTION

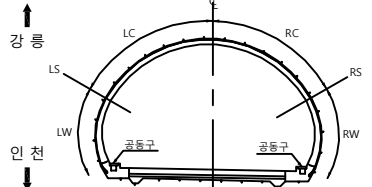

범
례

	균열		강철배대		망상균열
	콘크리트		재료분리		부식
	배수노출		파손		박리, 박락
	기타				

과업명	2017년도 정밀점검
시설물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	001/009



도면명 : 진부2터널(인천) - Span 4 ~ Span 6

손상물량표

번호	신, 구	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	물량	단위	개소			
1	신	균열	0.3	1.4		1.4	m	1			
2	신	균열	0.2	0.8		0.8	m	1			
3	신	타일돌출 및 탈락				10.0	EA	10			
4	신	균열	1.0	3.0		3.0	m	1			
5	신	타일탈락				1.0	EA	1			
6	신	균열	0.3	0.8		0.8	m	1			
7	신	균열	0.2	0.5		0.5	m	1			
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 인천

강릉 →

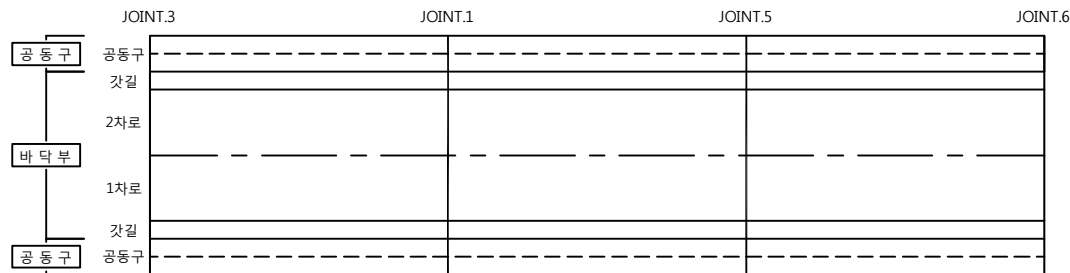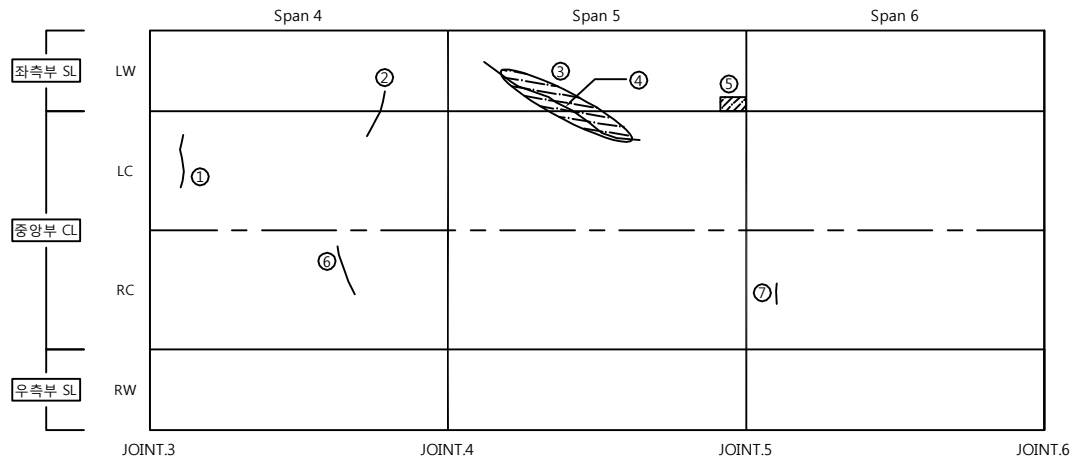


※ 공동구 전구간 덮개파손

KEY PLAN

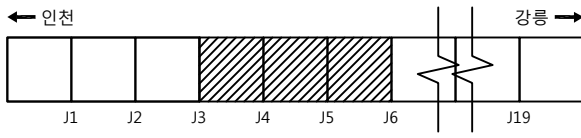

SECTION

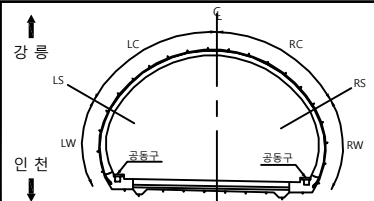

범례



	균열		균열백대		망상균열
	백태		재료분리		부식
	철근노출		파손		박리, 박락
	퇴적		기타		

과업명	2017년도 정밀점검
시설물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	002/009

도면명 : 진부2터널(인천) - Span 7 ~ Span 9

← 인천

강릉 →

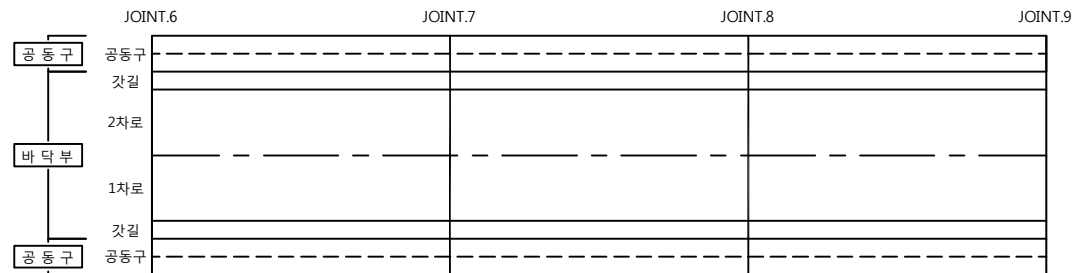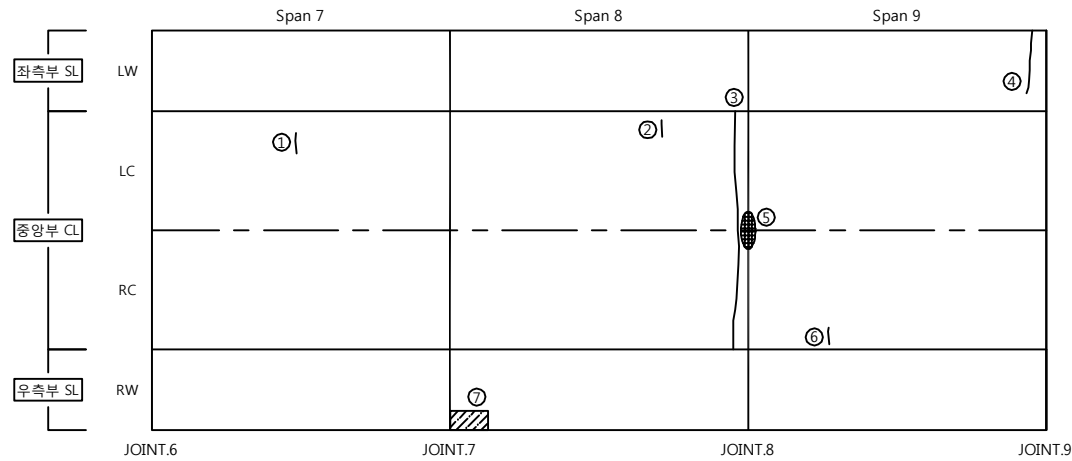


※ 공동구 전구간 덮개파손


손상물량표

번호	신, 구	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	물량	단위	개소			
1	신	균열	0.2	0.5		0.5	m	1			
2	신	균열	0.2	0.3		0.3	m	1			
3	신	균열	0.5	20.0		20.0	m	1			
4	신	균열	0.3	2.0		2.0	m	1			
5	신	조인트부 박락		1.0	0.2	0.2	m ²	1			
6	신	균열	0.2	0.3		0.3	m	1			
7	신	타일탈락				1.0	EA	1			
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY
PLAN

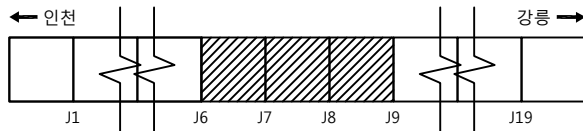

SECTION

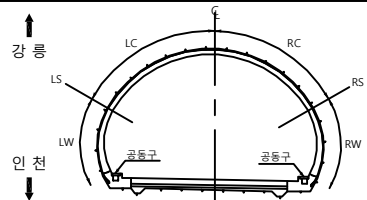

범
례


	균열		콘크리트 박락		방사균열
	콘크리트 박락		철근노출		부식
	철근노출		타일		파손
	타일		기타		박리, 박락

과업명	2017년도 정밀점검
시설물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	003/009

도면명 :진부2터널(인천) - Span 10 ~ Span 12

← 인 천

강 릉 →

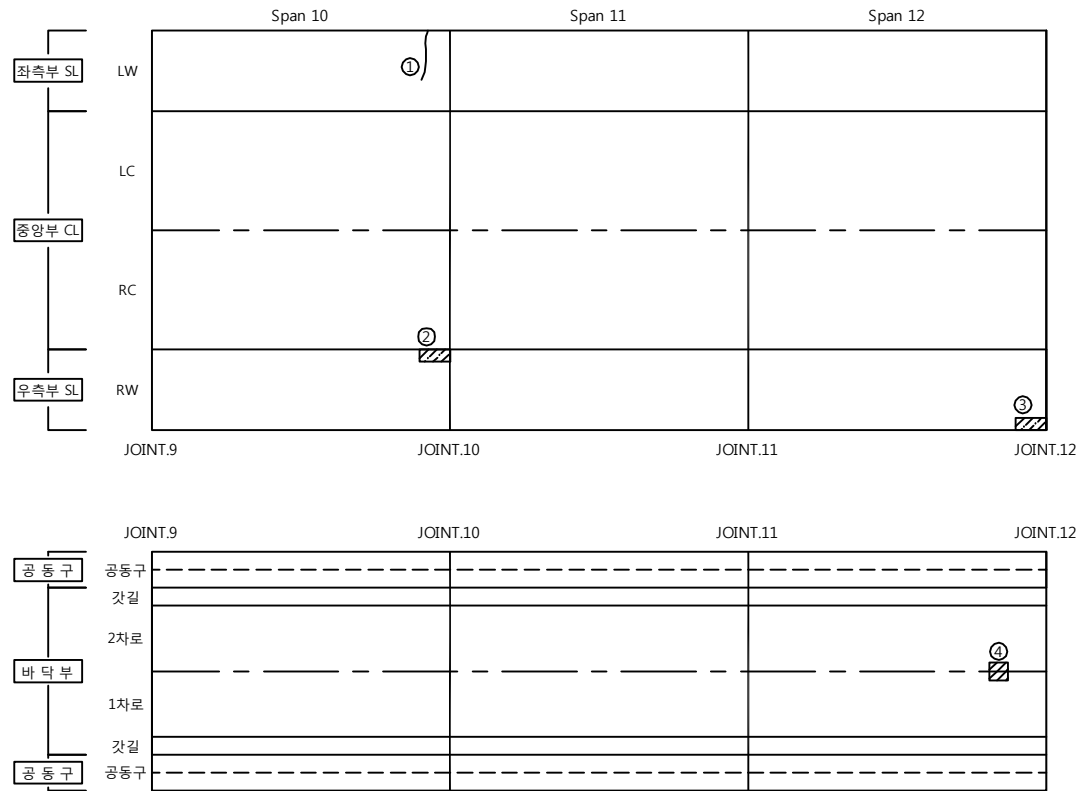


※ 공동구 전구간 덮개파손


손 상 물 량 표

번호	신, 구	손 상 내 용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소			
1	신	타일균열		1.2		1.2	m	1			
2	신	타일탈락				1.0	EA	1			
3	신	타일탈락				1.0	EA	1			
4	신	포장파손		0.3	0.3	0.09	m²	1			
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

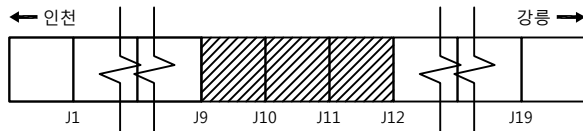

SECTION

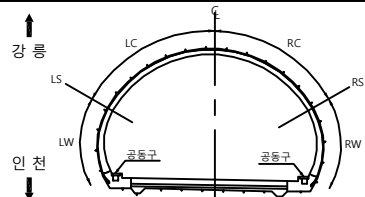

범례



	균열		균열백대		망상균열
	백 태		재료분리		부 식
	철근노출		파 손		박 리, 박 락
	침 적		기 타		

과 업 명	2017년도 정밀점검
시 설 물 명	진부2터널(인천)
점 검 일	2017. 06.
점 검 기 관	한국도로공사 대관령지사
도 면 번 호	004/009

도면명 :진부2터널(인천) - Span 13 ~ Span 15

← 인 천

강 릉 →

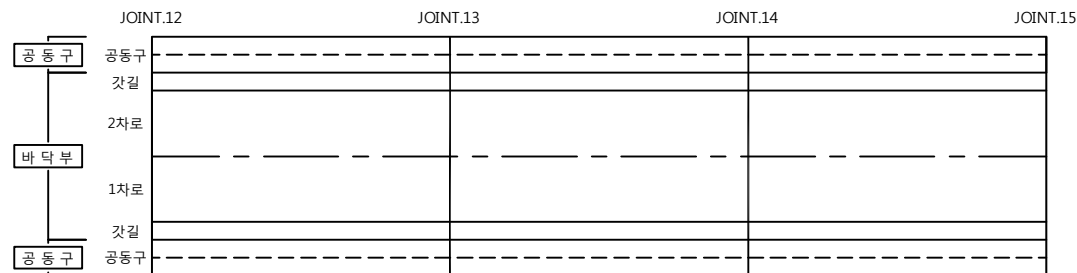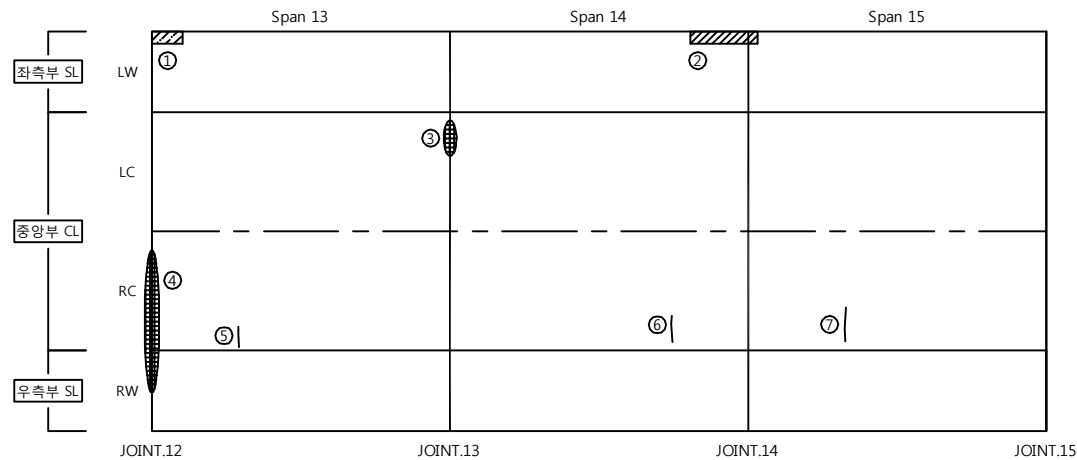


※ 공동구 전구간 덮개파손


손 상 물 량 표

번호	신, 구	손 상 내 용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소			
1	신	타일탈락				1	EA	1			
2	신	타일탈락				1	EA	1			
3	신	조인트부 박락		1.0	0.2	0.2	m ²	1			
4	신	조인트부 박락		5.0	0.2	1.0	m ²	1			
5	신	균열	0.2	0.3		0.3	m	1			
6	신	균열	0.1	0.4		0.4	m	1			
7	신	균열	0.1	0.5		0.5	m	1			
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

K
E
Y
P
L
A
N

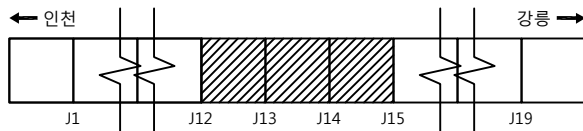

S
E
C
T
I
O
N

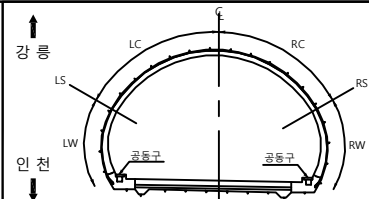

번
례

	균열		균열백태		망상균열
	콘크리트		재료분리		부식
	철근노출		파손		바리, 박락
	퇴적		기타		

과업명	2017년도 정밀점검
시설물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	005/009


도면명 :진부2터널(인천) - Span 16 ~ Span 18

손 상 물 량 표

번호	신, 구	손 상 내 용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소			
1	신	균열	0.2	0.8		0.8	m	1			
2	신	타일파손		0.4	0.1	0.04	m²	1			
3	신	균열	0.5	3.0		3.0	m	1			
4	신	타일파손		0.1	0.1	0.01	m²	1			
5	신	타일파손		0.2	0.1	0.02	m²	1			
6	신	조인트부 박락		5.0	0.2	1.0	m²	1			
7	신	균열	0.2	0.2		0.2	m	1			
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 인 천

강 릉 →

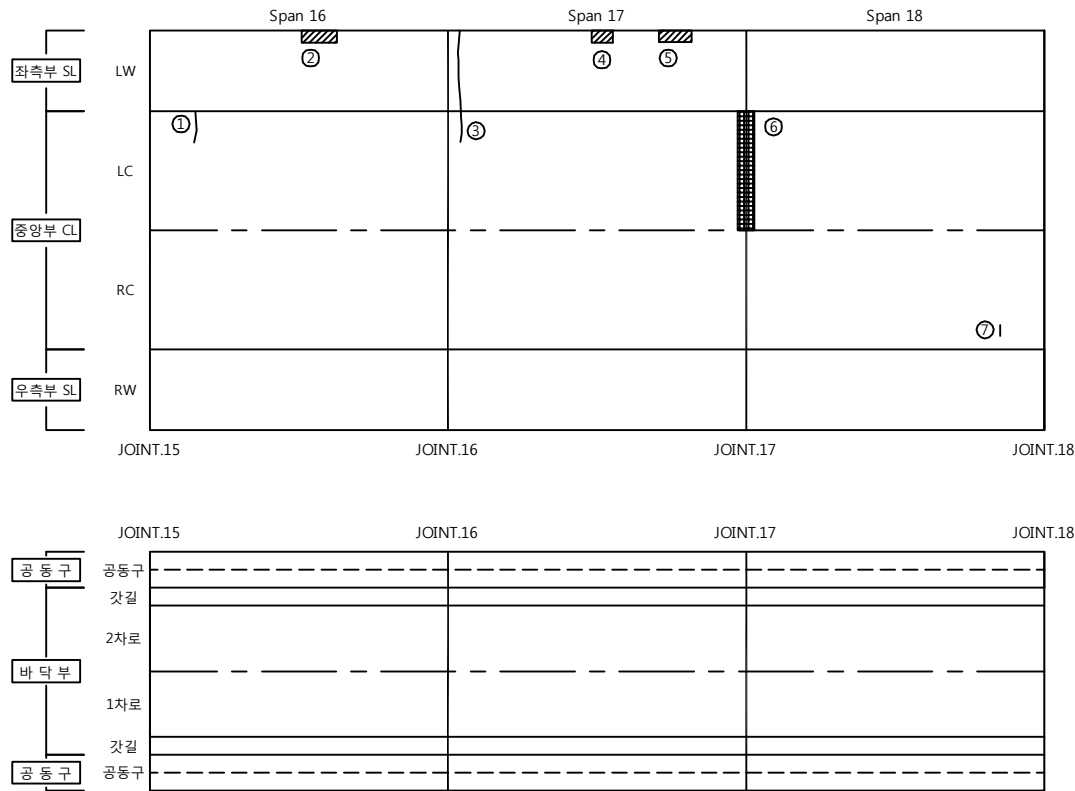


※ 공동구 전구간 덮개파손

K
E
Y
P
L
A
N

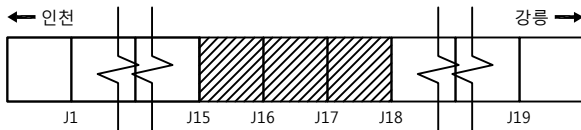

S
E
C
T
I
O
N

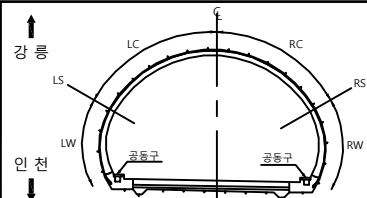

번
례

	균열		균열백대		망상균열
	박 태		재료분리		부 식
	철근노출		파 손		박 리, 박 락
	퇴 적		기 타		

과 업 명 2017년도 정밀점검

시 설 물 명 진부2터널(인천)

점 검 일 2017. 06.

점 검 기 관 한국도로공사 대관령지사

도 면 번 호 006/009



도면명 :진부2터널(인천) - Span 19 ~ Span 21

손 상 물 량 표

번호	신, 구	손 상 내 용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소			
1	신	균열	0.5	1.2		1.2	m	1			
2	신	타일파손		0.1	0.1	0.01	m²	1			
3	신	타일파손		6.0	0.1	0.6	m²	1			
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 인 천

강 릉 →

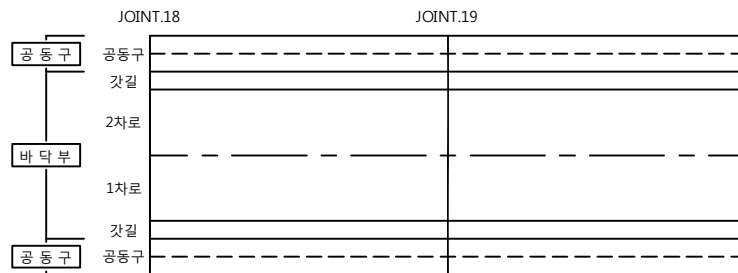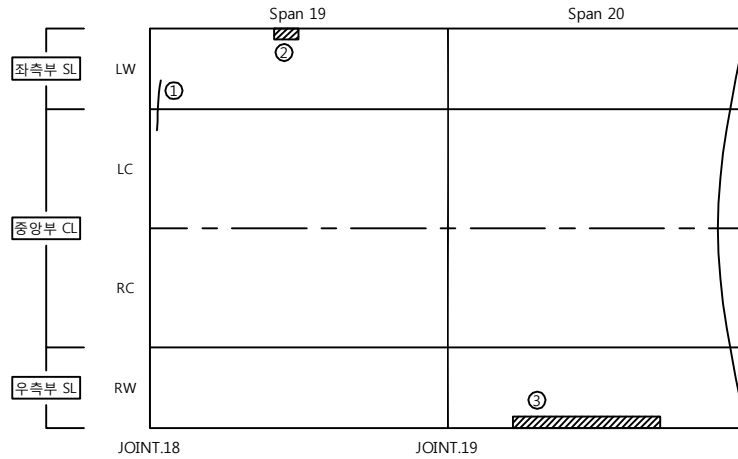


※ 공동구 전구간 덮개파손

K
E
Y
P
L
A
N

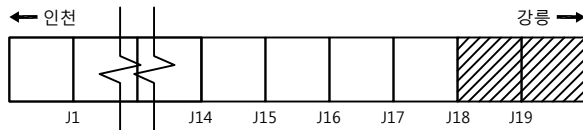

S
E
C
T
I
O
N

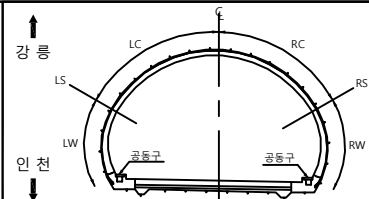

변
례

	균열		균열백태		망상균열
	백태		재료분리		부식
	철근노출		파손		박리, 박락
	퇴적		기타		


과업명	2017년도 정밀점검
시설물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	007/009

도면명 :진부2터널(인천) - 갱문(시점)

손 상 물 량 표

← 인천

강릉 →

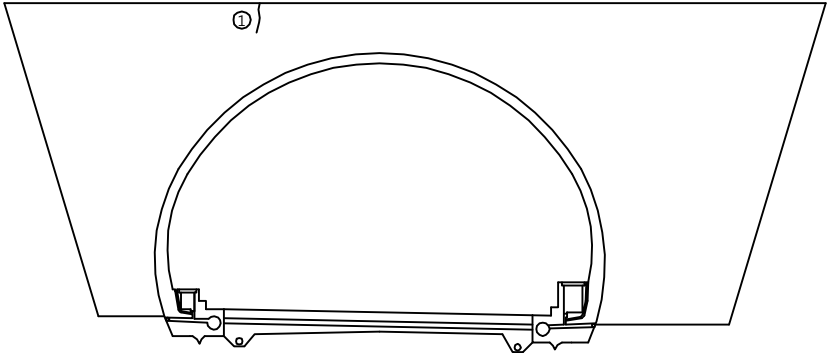

번호	신, 구	손 상 내 용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소		
1	신	대리석균열		0.3		0.3	m	1		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21	신									
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


K
E
Y
P
L
A
N

← 인천

강릉 →



S
E
C
T
I
O
N

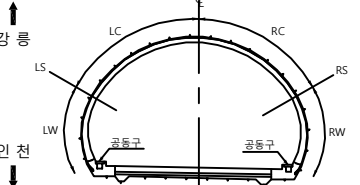

단
면
도

콘크리트	강철콘크리트	양상콘크리트
벽체	재료분리	부식
철근노출	파손	박리, 박락
퇴적	기타	


과업명	2017년도 정밀점검
시설물명	진부2터널(인천)
점검일	2017. 06.
점검기관	한국도로공사 대관령지사
도면번호	008/009

도면명 :진부2터널(인천) - 갱문(중점)

손 상 물 량 표

← 인천

강릉 →

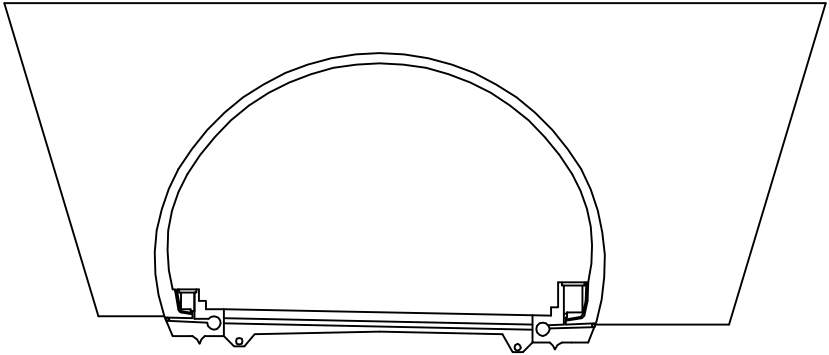


번호	신, 구	손 상 내 용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소			
1		상대양호									
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


K
E
Y
P
L
A
N

← 인천

강릉 →



S
E
C
T
I
O
N

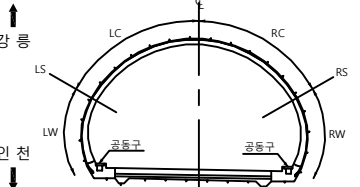

단
면
예

	콘크리트		강철배대		방산관열
	벽 태		재료분리		부 식
	철근노출		파 손		박리, 박락
	침 적		기 타		

과 업 명	2017년도 정밀점검
시 설 물 명	진부2터널(인천)
점 검 일	2017. 06.
점 검 기 관	한국도로공사 대관령지사
도 면 번 호	009/009