

이호육교 전 경 사 진



내용

전경 측면



내용

전경 교면포장



내용

전경 바닥판하면



내용

전경 거터



내용

전경 교대



내용

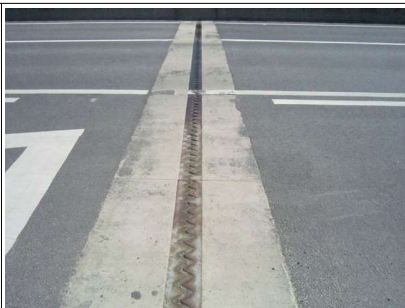
전경 방호벽

1. 상부구조-1 교면포장, 신축이음, 배수시설, 방호벽, 바닥판하면, 거더, 교량받침

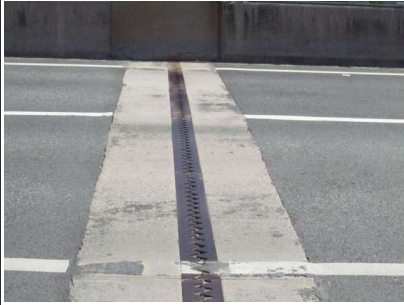
		
1 강천방향 교면포장 S1 망상균열 보수	2 여주방향 교면포장 S1 망상균열 보수	3 강천방향 신축이음 A1 차수판 미설치 보수

		
4 강천방향 신축이음 A1 후타재 균열(0.2mm/0.4m*22EA)	5 강천방향 신축이음 A1 후타재 균열(0.2mm/0.4m*22EA)	6 강천방향 신축이음 A2 차수판 미설치 보수

		
7 여주방향 신축이음 A1 차수판 미설치 보수	8 여주방향 신축이음 A2 이물질퇴적(L=9.0m)	9 여주방향 신축이음 A2 후타재 균열(0.2mm/0.4m*23EA)

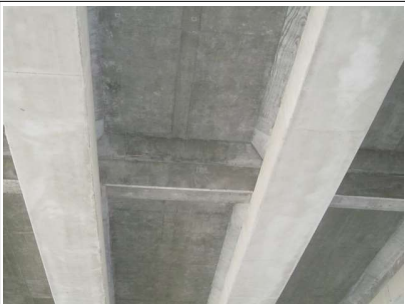
		
10 여주방향 신축이음 A2 후타재 균열(0.2mm/0.4m*23EA)	11 여주방향 신축이음 A2 후타재 균열(0.2mm/0.4m*30EA)	12 여주방향 신축이음 A2 후타재 균열(0.2mm/0.4m*30EA)

1. 상부구조-2 교면포장, 신축이음, 배수시설, 방호벽, 바닥판하면, 거더, 교량받침

		
13 여주방향 신축이음 A2 후타재 마모(0.5m*4.0m*2EA)	14 강천방향 방호벽 S1 균열(0.1mm/0.4m)	15 강천방향 방호벽 S1 균열(0.1mm/1.0m*2EA)

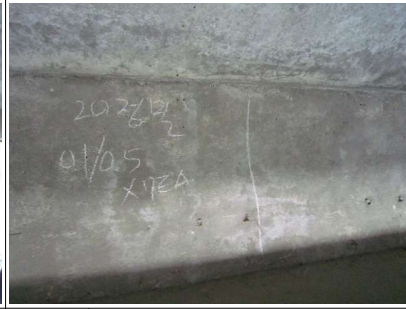
		
16 강천방향 방호벽 S1 균열(0.1mm/1.2m)	17 강천방향 방호벽 S1 균열(0.1mm/1.5m)	18 강천방향 중앙분리대 S1 박리(0.5m*30.0m)

		
19 여주방향 방호벽 S1 박락 보수	20 강천방향 배수시설 S1 집수구 막힘 1EA	21 강천방향 배수시설 S1 집수구 막힘 1EA

		
22 여주방향 배수시설 S1 집수구 막힘 1EA	23 여주방향 배수시설 S1 집수구 막힘 1EA	24 바닥판하면 S1 상태양호

1. 상부구조-3

교면포장, 신축이음, 배수시설, 방호벽, 바닥판하면, 거더, 교량받침

	거더 S1 G1 박리(0.5m*0.3m)		거더 S1 G2 균열(0.1mm/0.5m*7EA)		거더 S1 G2 균열(0.1mm/0.5m*7EA)
25		26		27	

					
28	거더 S1 G2 박락(1.0m*0.5m)	29	거더 S1 G2 철근노출(1.0m*0.5m)	30	거더 S1 G2 파손(0.2m*0.2m)

					
31	거더 S1 G3 균열(0.1mm/0.5m*7EA)	32	거더 S1 G3 백태(0.5m*0.5m)	33	거더 S1 G3 파손(0.1m*0.3m)

					
34	거더 S1 G4 균열(0.3mm/0.5m)	35	거더 S1 G4 균열부백태(0.1m*0.5m)	36	거더 S1 G6 박락(0.2m*0.2m)

1. 상부구조-4

교면포장, 신축이음, 배수시설, 방호벽, 바닥판하면, 거더, 교량받침

					
37	거더 S1 G7 균열(0.3mm/0.5m*2EA)	38	거더 S1 G7 균열(0.3mm/0.5m*2EA)	39	거더 S1 G7 박리(0.1m*0.5m)

					
40	거더 S1 G7 파손(0.2m*0.2m)	41	거더 S1 G8 박리(0.1m*0.5m)	42	거더 S1 G8 박리(0.3m*0.2m)

					
43	거더 S1 G9 균힘(0.1m*0.5m)	44	거더 S1 G9 균힘(0.1m*0.5m)	45	거더 S1 G9 도장박락(1.0m*1.0m)

					
46	거더 S1 G9 파손(0.1m*0.2m)	47	거더 S1 G9 파손(0.2m*0.2m)	48	거더 S1 G9 파손(0.5m*0.4m)

1. 상부구조-5 교면포장, 신축이음, 배수시설, 방호벽, 바닥판하면, 거더, 교량받침

					
49	교량받침 A1 SH1 부식	50	교량받침 A1 SH2 부식	51	교량받침 A1 SH3 부식

					
52	교량받침 A1 SH4 부식	53	교량받침 A1 SH5 부식	54	교량받침 A1 SH5 무수축물탈박(0.5m*0.2m)

					
55	교량받침 A1 SH6 부식	56	교량받침 A1 SH7 부식	57	교량받침 A1 SH8 부식

					
58	교량받침 A1 SH9 부식	59	교량받침 A2 SH1 부식	60	교량받침 A2 SH1 부식

1. 상부구조-6 교면포장, 신축이음, 배수시설, 방호벽, 바닥판하면, 거더, 교량받침

					
61	교량받침 A2 SH3 부식	62	교량받침 A2 SH4 부식	63	교량받침 A2 SH5 부식

					
64	교량받침 A2 SH6 부식	65	교량받침 A2 SH7 부식	66	교량받침 A2 SH8 부식

		
67	교량받침 A2 SH9 부식	

2. 하부구조-1 교대

					
1	교대 A1 벽체 균열(0.1mm/2.5m)	2	교대 A1 벽체 균열(0.1mm/2.5m)	3	교대 A1 벽체 균열(0.2mm/1.5m*3EA)

					
4	교대 A1 벽체 균열(0.2mm/3.6m)	5	교대 A1 벽체 균열(0.2mm/3.6m)	6	교대 A1 박락 및 철근노출(1.0m*0.5m)

		
7 교대 A1 박락 및 철근노출(1.0m*0.5m)	8 교대 A1 홍벽 백태(0.5m*1.0m)	9 교대 A1 홍벽 백태(1.0m*1.0m)

		
10교대 A1 홍벽 백태(1.5m*1.5m)	11교대 A1 재료분리 및 철근노출(0.5m*0.3m)	12교대 A1 벽체 표면오염(6.0m*25.0m)

2. 하부구조-2 교대

	13	교대 A1 벽체 표면오염(6.0m*25.0m)		14	교대 A2 벽체 균열(0.1mm/3.5m)		15	교대 A2 벽체 균열(0.1mm/3.5m)
---	----	------------------------------	--	----	----------------------------	---	----	----------------------------

	16	교대 A2 홍벽 균열(0.3mm/1.0m)		17	교대 A2 벽체 박리(0.3m*0.3m)		18	교대 A2 벽체 박리(1.5m*0.5m)
--	----	----------------------------	---	----	---------------------------	--	----	---------------------------

	19	교대 A2 벽체 박리(1.5m*0.5m)		20	교대 A2 홍벽 백태(1.0m*1.0m)		21	교대 A2 홍벽 백태(1.0m*1.0m)
---	----	---------------------------	--	----	---------------------------	---	----	---------------------------

	22	교대 A2 홍벽 백태(1.0m*1.0m)		23	교대 A2 홍벽 백태(1.5m*1.0m)		24	교대 A2 백태 및 철근노출(1.0m*1.5m)
---	----	---------------------------	--	----	---------------------------	---	----	-------------------------------

2. 하부구조-3 교대

					
25	교대 A2 재료분리 및 철근노출(0.5m*1.5m)	26	교대 A2 재료분리 및 철근노출(0.5m*1.5m)	27	교대 A2 흉벽 철근노출(0.1m*0.1m)

					
28	교대 A2 흉벽 표면박리(25.0m*1.0m)	29	교대 A2 벽체 표면오염(6.0m*25.0m)	30	교대 A2 벽체 표면오염(6.0m*25.0m)

3. 조사·시험

조사 및 시험 전경



1

반발경도 시험



2

철근탐사 시험



3

탄산화깊이 시험



4

외관조사 전경(도보)



5

외관조사 전경(고소차)



6

외관조사 전경(고소차)