

2). 수하3교(하)

보수 수량 집계(하자보수)

부재명	보수방안	보수 수량	단위	도면번호	비고
바닥판하면	표면처리	105.00	m ²	4,5,6	하자보수
	단면보수+방청 (T=30mm)	0.67	m ²	5	하자보수
	단면보수 (T=10mm)	2.25	m ²	4,5	하자보수
교대	표면처리	7.17	m ²	26,27	하자보수
교각	표면처리	40.54	m ²	28,29	하자보수
방호벽	표면처리	2.63	m ²	2	하자보수


보수 수량 집계(유지보수)

부재명	보수방안	보수 수량	단위	도면번호	비고
거더외부	재도장	0.38	m ²	7,10,13	유지보수
교대	실란트 충전	3.00	m	27	유지보수
받침장치	표면처리	0.38	m ²	28	유지보수
	재도장	0.06	m ²	27	유지보수
배수시설	청소	12.00	EA	1,2,3	유지보수


손 상 물 량 표

성남


장호원

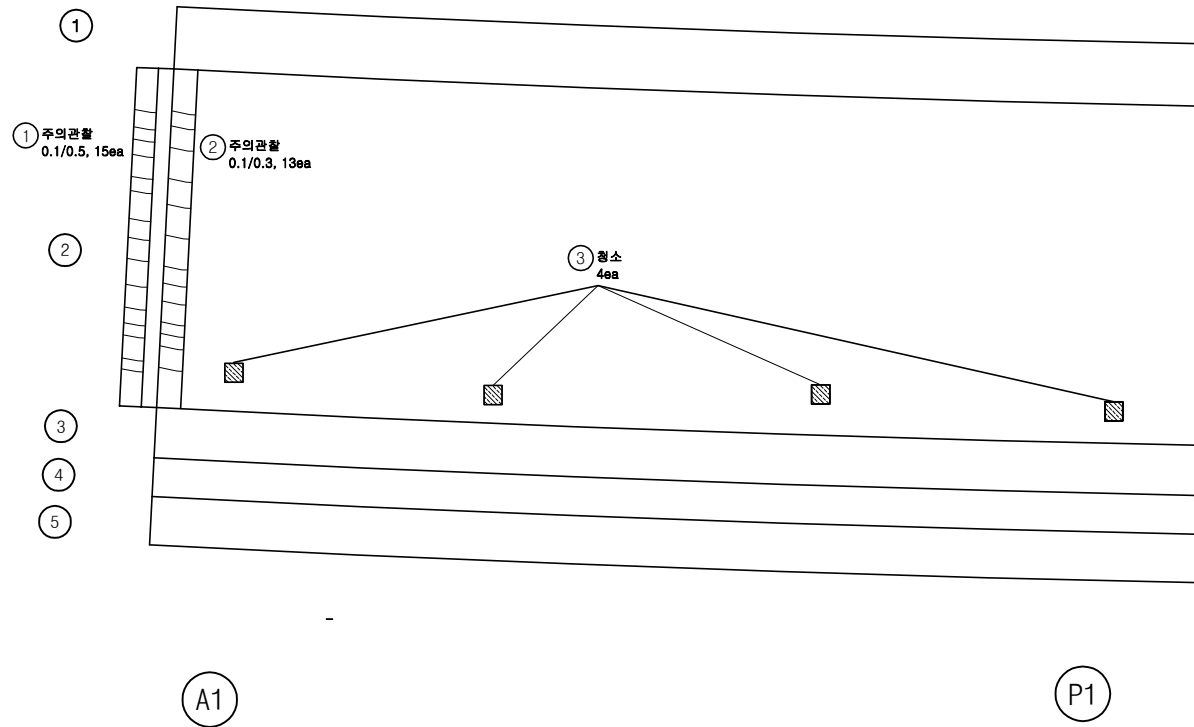[illegible]

KEY PLAN

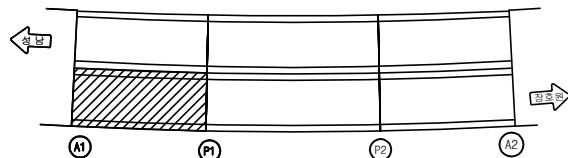

SECTION

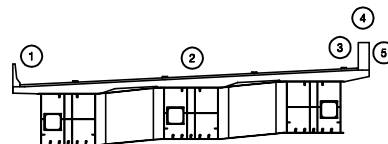


공 제

			발 주 처
간 열	망상균열	재료분리	수원국토관리사무소
			용 역 명
편치, 공동	박리, 파손	굴고임, 결빙	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정 밀안전점검 및 성능평가용역
			도 면 명
누수, 습윤부	백 태	퇴적물	수하3교(하행식) 보수보강도
			도 면 번 호
철근노출	침 하	열 화	01
			
부 식	좌굴, 변형	기 타	

손상물량표

성남


장호원

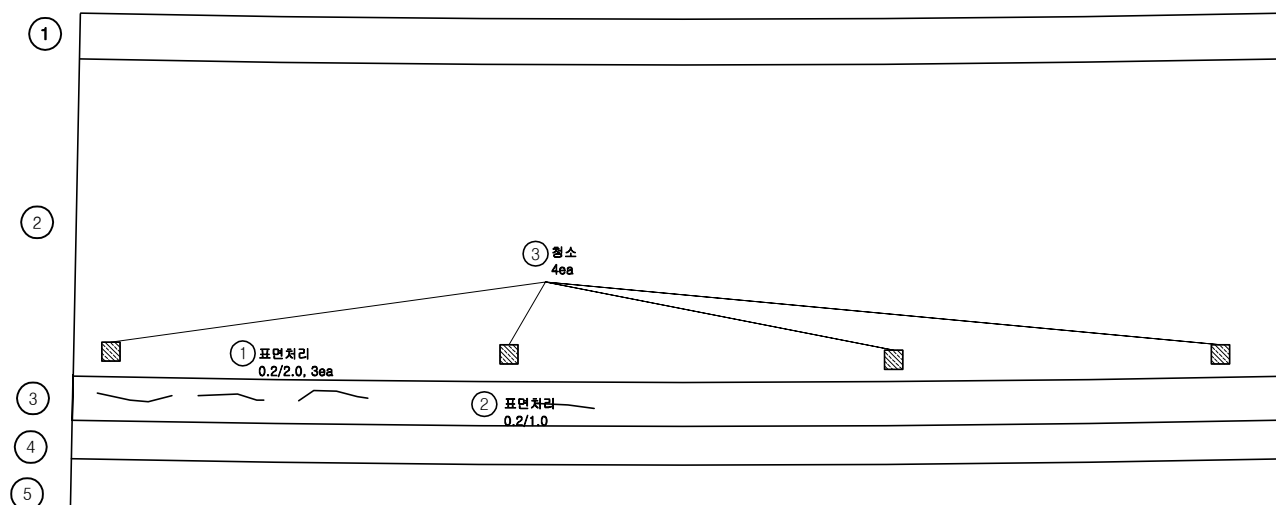


P1

P2

KEY PLAN

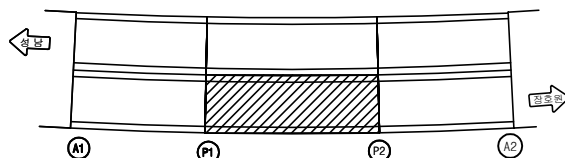

SECTION

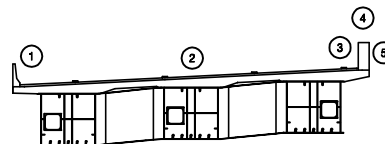


범례

			발 주 처 수원국토관리사무소
			영 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 경 밀안전점검 및 성능평가영역
			도 면 명 수하3교(하행선) 보수보강도
			도 면 번호 02

성남


장호원

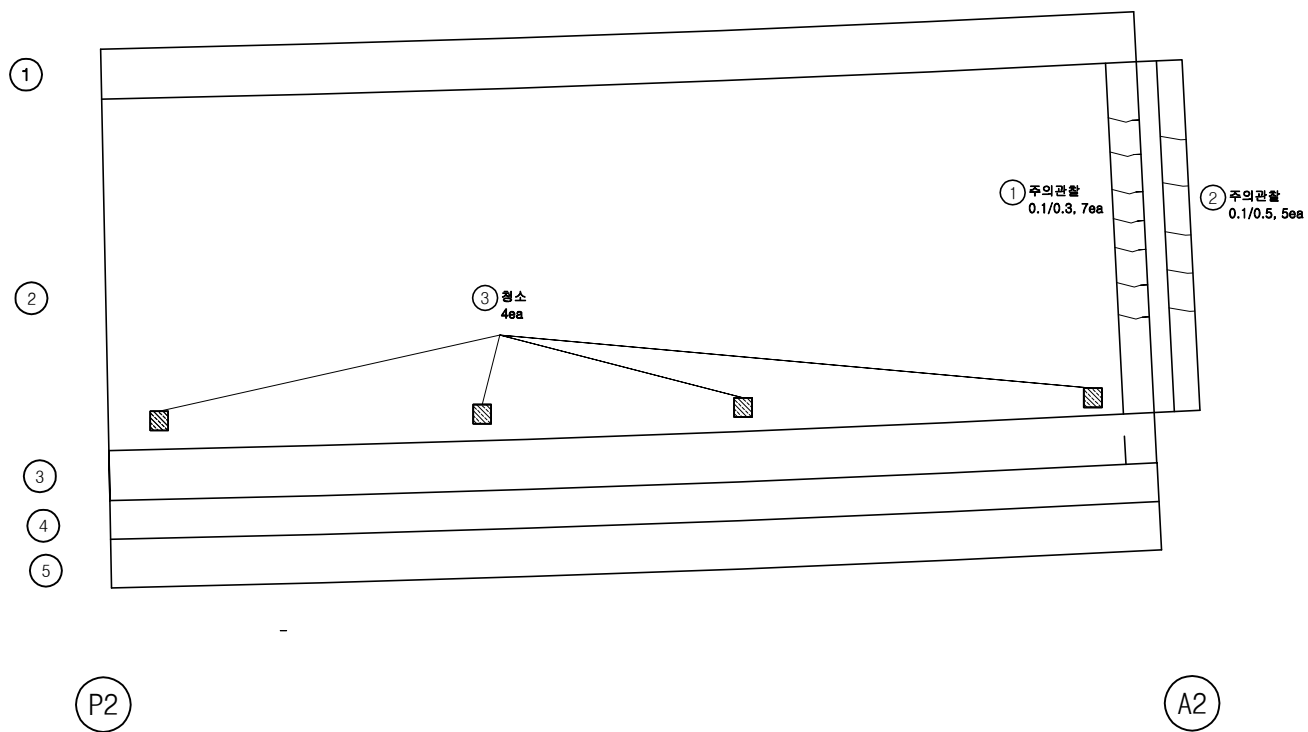


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

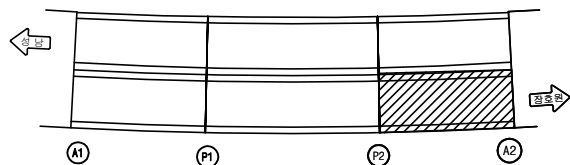

SECTION

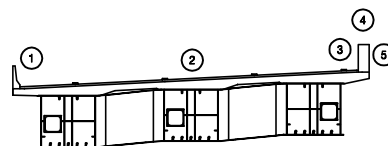


범례

	군 열		양상군열		재료분리	발 주 처	수원국도관리사무소
	편지, 공동		박리, 파손		울고양, 결빙	용 역 명	
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물		2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 밀안전점검 및 성능평가용역
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	수하3교(하행선) 보수보강도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

성남




장호원

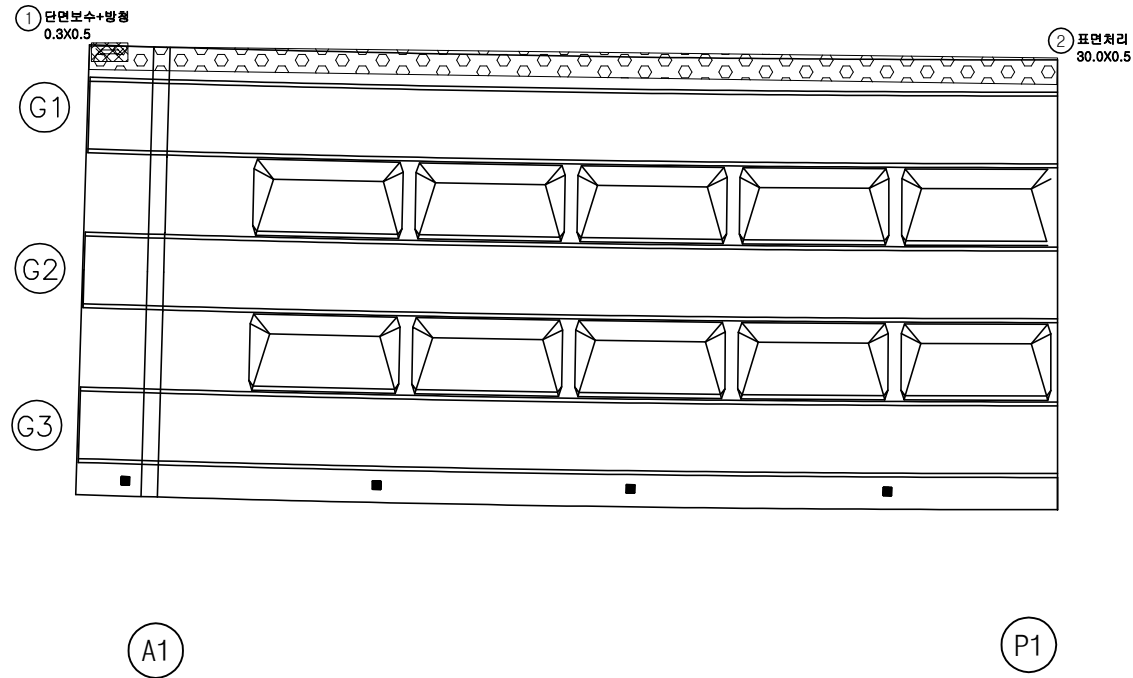


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

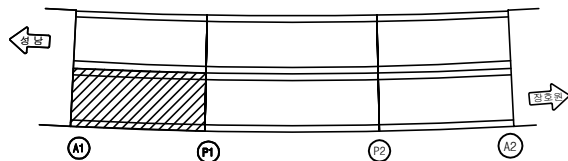

SECTION

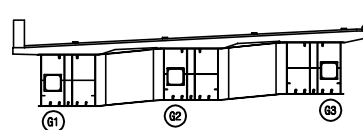


50	21
----	----

	군 열		양상군열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 공동		박리, 파손		물고일, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		크랙		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	04

성남


장호원

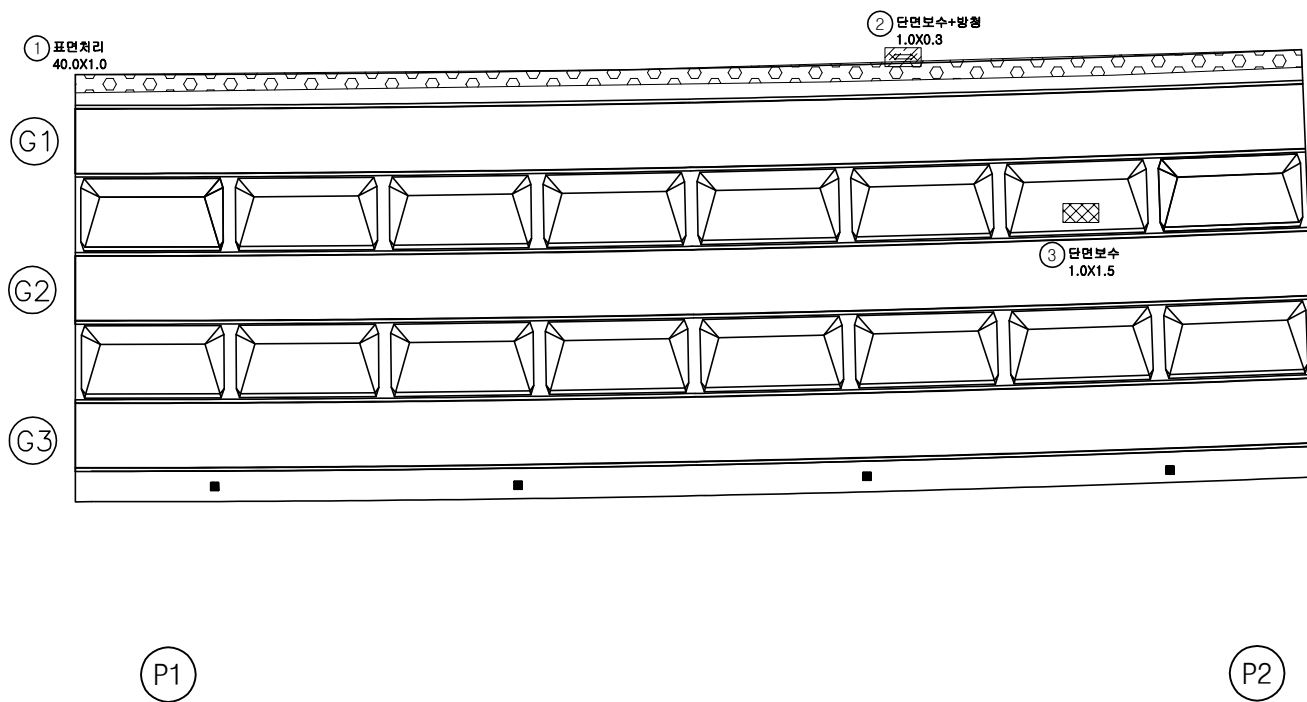


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

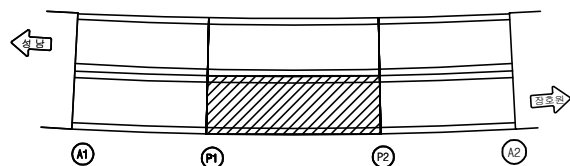

SECTION

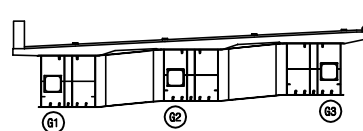


502

	간 역		양상길역		재원분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 광동		박리, 파손		굴고양, 굴빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 중 밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습원부		포 대		퇴적물		
	철근노출		정 하		밀 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	05

성남




장호원

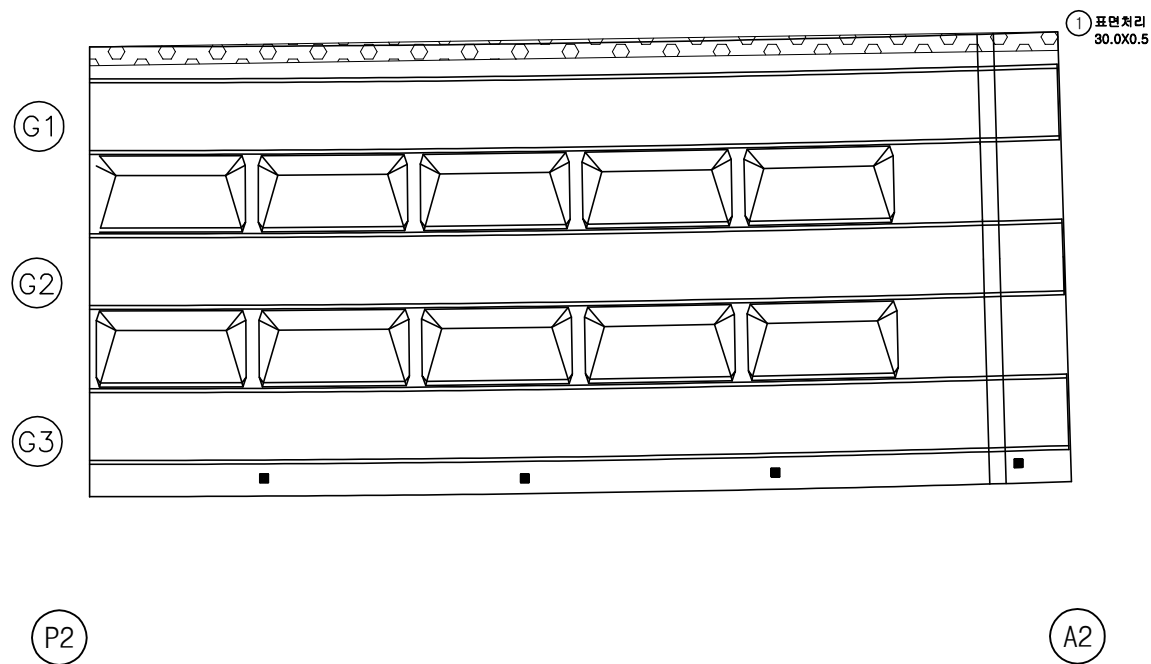


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

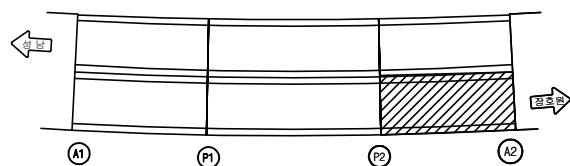

SECTION

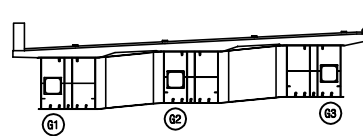

50	25
----	----

	간 열		양상균열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 광면		바리, 파손		굴고짐, 열침	용 면 명	2020년 국토3호선 수하3교(상) 등 5개소 조밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습관부		콘크리트		외적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호	06


성남




장호원




좌측



하부



우측




(A1)

(P1


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

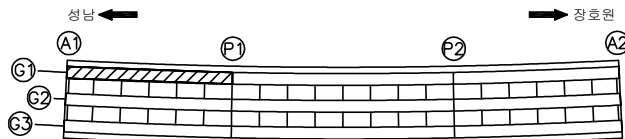

SECTION

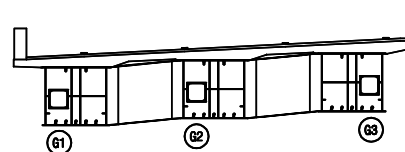

品	名
---	---

	균 열		양상균열		재료분리	발 주 처	수원국도관리사무소
	편치, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정 밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	수하3교(하행성) 보수보강도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	07



P1

P2

KEY PLAN

성남 ←

➡ 장호원

SECTION

G1

62

63

50	25
----	----

	균열
	편치
	누수
	철근노출
	부식

	망상균열
	박리, 파손
	백 태
	침 하
	좌굴, 변형

	재료분
	물고잉
	튀적물
	열화
	기타

발 주 처	수원국토관리사무소
용 역 명	2020년 국토3호선 수하3교(상) 등 5개소 정 밀안전점검 및 성능평가용역
단 면 명	수하3교(하행선) 보수보강도
단 면 번호	08

손 상 물 량 표

[illegible]

손 상 물 량 표


성남




장호원




좌측



하부




우측




(P2)

(A2)

KEY PLAN

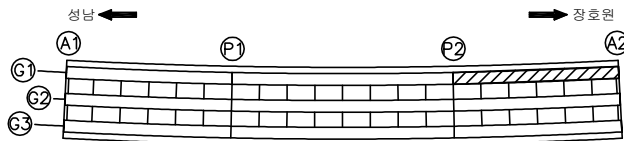

SECTION

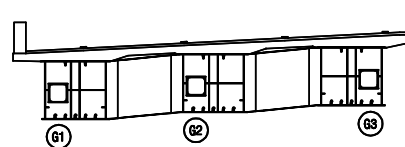

品	類
---	---



발 주 처 수원국토관리사무소

용역명
2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정
밀안전점검 및 성능평가용역

도 면 명	수하3교(하행성) 보수보강도
-------	-----------------

도면번호 09

손 상 물 량 표

성남

장호원

좌측

하부

우측

A1

(P1

KEY PLAN

SECTION

品	名
---	---

	군 열		양상군열		재료분리	발 주 처	수원국도관리사무소
	편지, 공동		벽리, 파손		로고인, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정 밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		랙 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	수하3교(하행선) 보수보강도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	10


성남



장호원




좌측



하부



우측




(P1

(P2)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

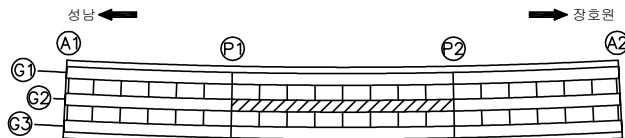

SECTION

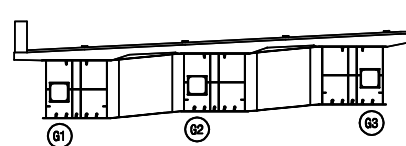

品	名
---	---

	균 열		망상균열		재료분리	발 주 처	수원국도관리사무소
	편치, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정 밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	수하3교(하행성) 보수보강도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	11


성남




장호원




좌측



하부



우측




(P2)

(A2


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

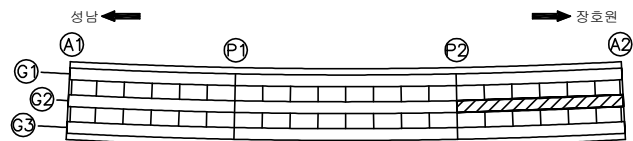

SECTION

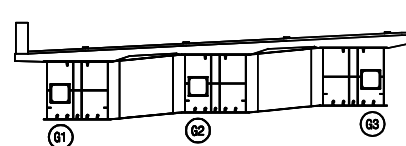

五二五

	공 열		양상균열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편지, 공동		바리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	12
	부 식		좌굴, 변형		기 타		


성남




장호원




좌측



하부



우측




A1

(P1


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

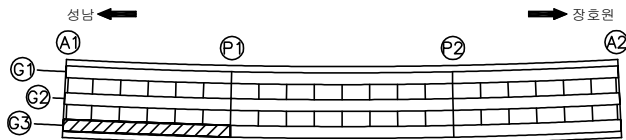

SECTION

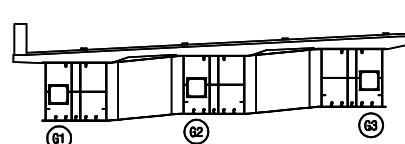

23	24
----	----

	군 열		양상군열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 공동		박리, 파손		물고일, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정 밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	
	부 식		좌굴, 변형		기 타		13


성남



장호원




좌측



하부



우측




(P1)

(P2)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

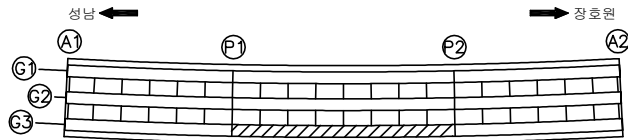

SECTION

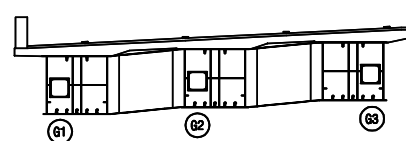

호	제
---	---

	균 열		양상균열		재료분리	발 주 처	수원국도관리사무소
	편치, 공동		박리, 파손		돌고개, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정 밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	수하3교(하행성) 보수보강도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	14

A side elevation drawing of the building facade. It shows a long, low profile with a slightly pitched roof. The facade features several windows and doors, including a large double door on the right side. The drawing is a black and white line art representation.


P2

A2


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

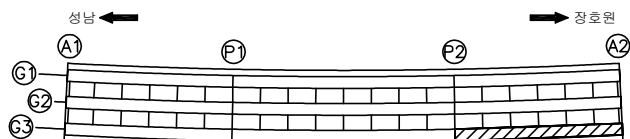

SECTION

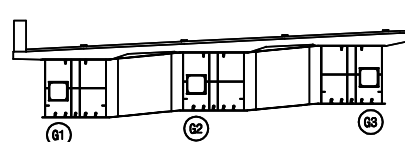

보례

	간선		양상간선		재원분리	발 주 처	수원국도관리사무소
	면치, 양면		바리, 파손		교고장, 열영	용 모 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 조 밀안전점검 및 성능평가용역
	부수, 승차부		포 도		외적물		
	폐근로물		정 하		정 화	도 면 명	
	부 소		좌굴, 연영		기 타	도 면 번호	15

손 상 물 량 표


성남



장호원




좌측




상부



하부




우측




A1

(P1

KEY PLAN

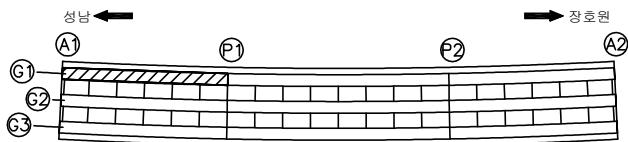

SECTION

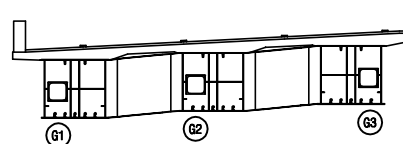

몽예



발 주 처	수원국토관리사무소
-------	-----------

용역명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정 밀안전점검 및 성능평가용역
-----	---

도 면 명 수하3교(하행성) 보수보강도

도면번호 16

손 상 물 량 표

[illegible]

P1

P2

KEY PLAN

➡ 장호원

SECTION

공례

발 주 처	수원국도관리사무소
용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정 밀안전점검 및 성능평가용역
도 면 명	수하3교(하행선) 보수보강도
도 면 번 호	17

손 상 물 량 표


성남



장호원




좌측




상부



하부




우측




(P2)

(A2)

KEY PLAN

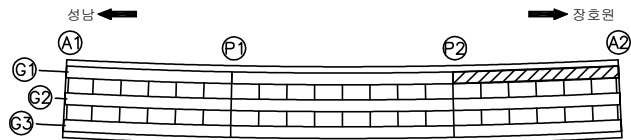

SECTION

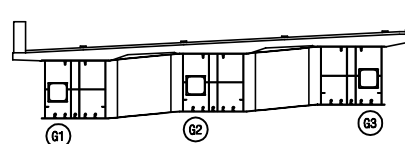

品	類
---	---

	균 열		양상균열		재료분리	발 주 처	수원국도관리사무소
	편치, 공동		박리, 파손		돌고개, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정 밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	수하3교(하행성) 보수보강도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	18

손 상 물 량 표


성남



장호원




좌측




상부



하부




우측




A1

(P1

KEY PLAN

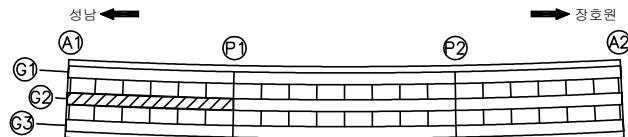

SECTION

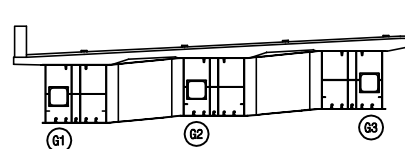

和 25

	균 열		망상균열		재료분리	발 주 처	수원국도관리사무소
	편치, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정 밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	수하3교(하행성) 보수보강도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	19

[illegible]

P1

P2

KEY PLAN

100

SECTION

品	類
---	---

	균열
	펀치
	나수
	철근보
	부식

	망상공예
	박리, 파
	백대
	침하
	좌굴, 변

	재료분리
	홀고임, 홀
	튀김
	열화
	기타

발 주 처	수원국도관리사무소
용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정 밀안전점검 및 성능평가용역
도 면 명	수하3교(하행선) 보수보강도
도 면 번 호	20

손 상 물 량 표

[illegible]

Technical drawing of a bridge structure, showing a side elevation of a long, low bridge with multiple spans and supports. The drawing includes dimensions and labels for various components.

P2

A2

KEY PLAN

➡ 장호원

SECTION

50	50
----	----

	간		양상간		재료분리
	방치, 방목		방리, 방수		농고양, 양
	부수, 분쇄부		부채		퇴적물
	불기노출		정하		열화
	부식		좌회, 좌회		기타

발 주 처	수원국도관리사무소
용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정 밀안전점검 및 성능평가용역
도 면 명	수하3교(하행성) 보수보강도
도 면 번 호	21

21

손 상 물 량 표

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

A1

P1

KEY PLAN

G1—
 G2—
 G3—

(P1)

P2

SECTION

보례




 펀치, 3

 누수, 이

 철근노

 망상균열

 박리, 파

	배 태
---	-----

	침 하
---	-----

8

재료분리



대한민국
교육과학기술부


 퇴적물

기타

발 주 처
수원국토관리사무소

용역명

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정
밀안전점검 및 성능평가용역

도 면 명	수하3교(하행성) 보수보강도
-------	-----------------

도면번호 22

22

손 상 물 량 표

[illegible]

손 상 물 량 표


성남




장호원




좌측




상부



하부




우측




(P1

(P2)

KEY PLAN

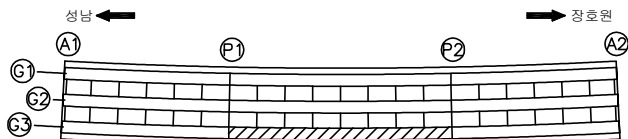

SECTION

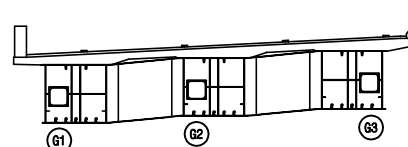

品 類

			발 주 처 수원국도관리사무소
			용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정 밀안전점검 및 성능평가용역
			도 면 명 수하3교(하행성) 보수보강도
			도 면 번 호 23

손 상 물 량 표


성남



장호원



좌측




상부



하부




우측




(P2)

(A2)

KEY PLAN

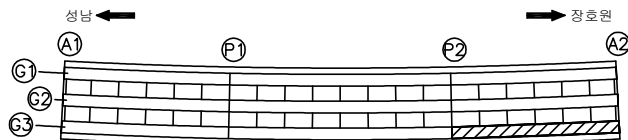

SECTION

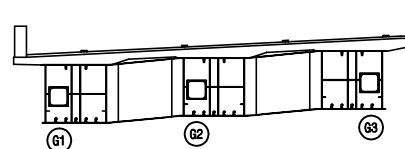

범례



발 주 처	수원국토관리사무소
-------	-----------

용역명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
-----	---


도 면 명 수하3교(하행성) 보수보강도

도면번호 24


손 상 물 량 표

[illegible]


A1 방향

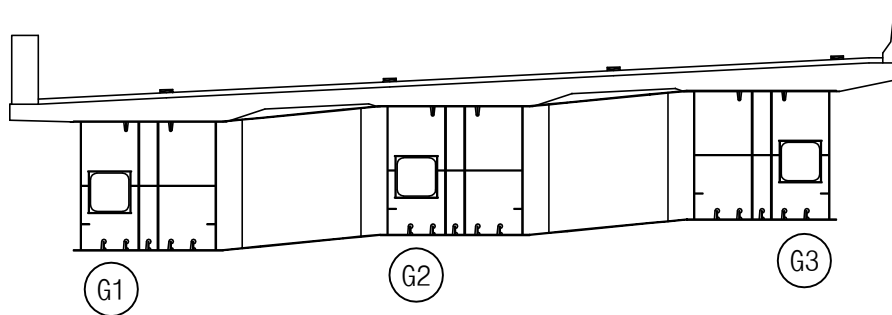


A2 방향

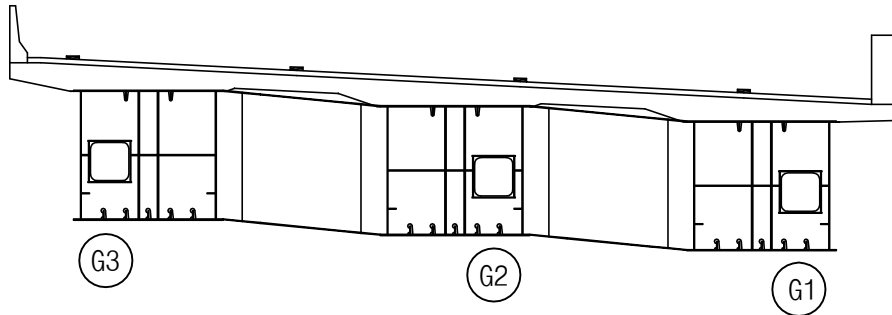

KEY PLAN

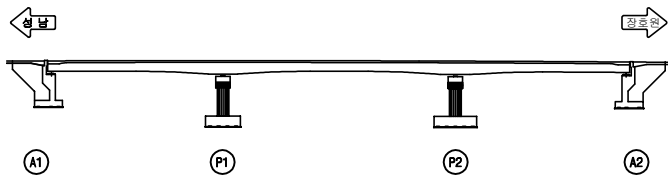


SECTION

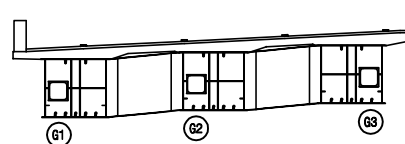


품
례

	균 열		망상균열		재료분리	발 주 처	수원국도관리사무소
	편치, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	
	부 식		좌굴, 변형		기 타		25

손 상 물 량 표


[illegible]

평면

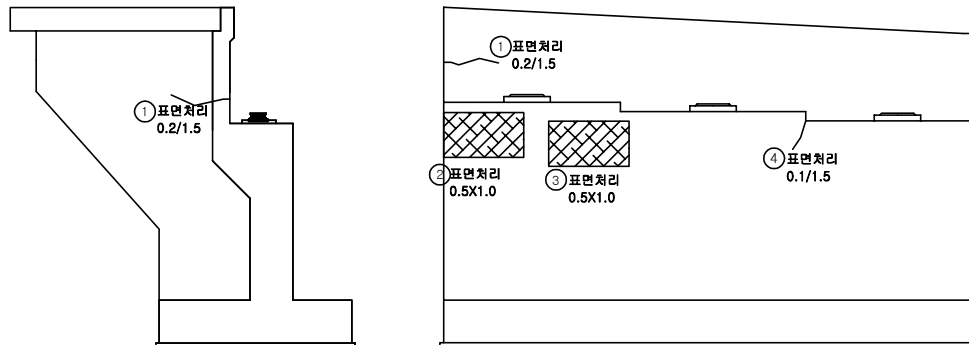


우측면

정면

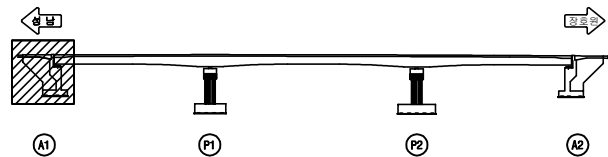

KEY PLAN

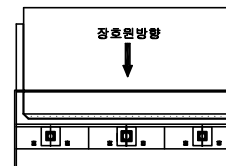

SECTION



범	례
---	---

발 주 처 수원국토관리사무소

용역명

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정
밀안전점검 및 성능평가용역


도 면 명 수하3교(하행성) 보수보강도

도면번호 26


손 상 물 량 표

[illegible]



공공

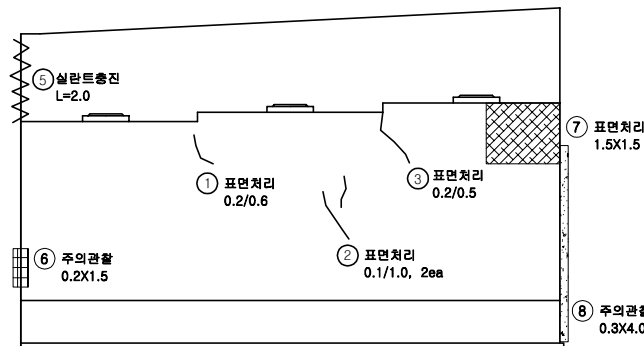


정면

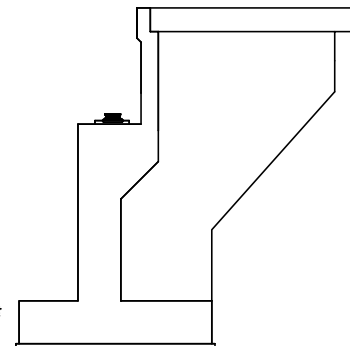

좌측면

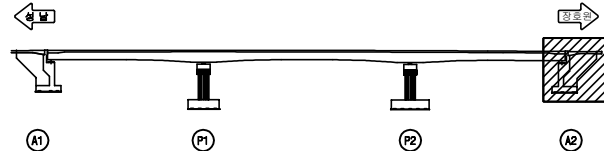


SECTION

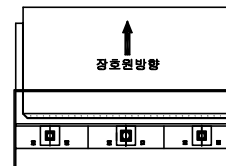



五二

	공 열		양상공열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편지, 공동		벽리, 파손		돌고돌, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	27
	부 식		좌굴, 변형		기 타		


손 상 물 량 표

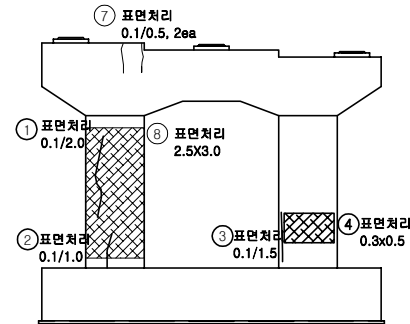[illegible]


배면

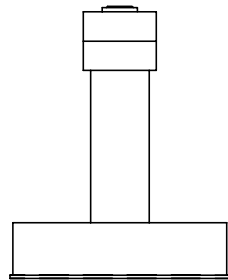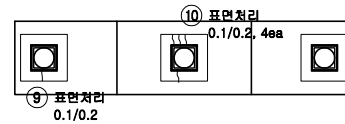


좌측면

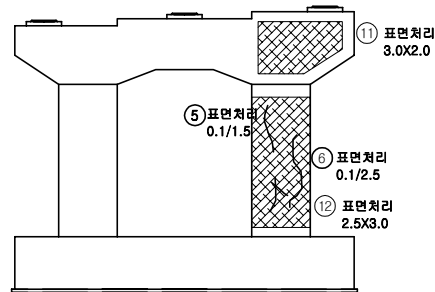


전면

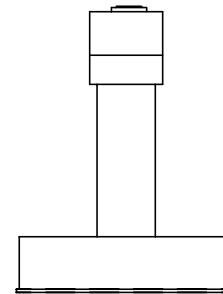

우측면

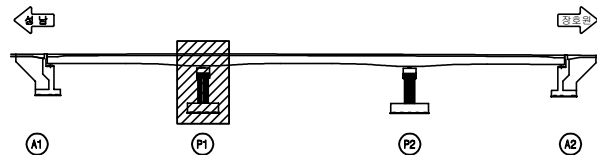


SECTION

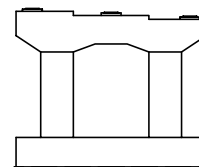


五 五

	군 열		양상군열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 공동		박리, 파손		물고갈, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		크랙		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	
	부식		파괴, 변형		기타	도 면 번 호	28


손 상 물 량 표

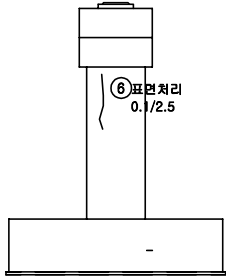[illegible]



좌측면(외측)

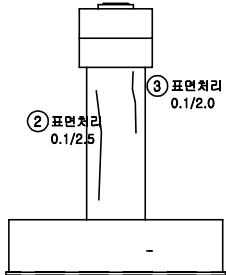


좌측면(내측)

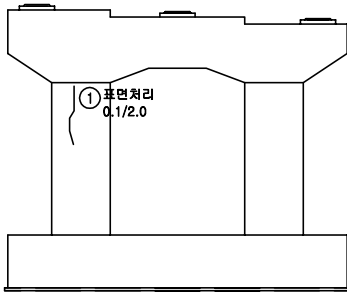



배만

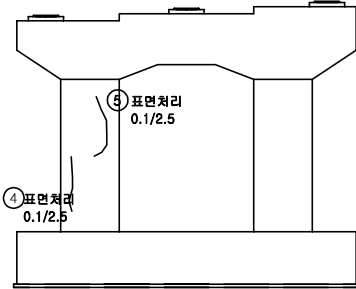

전면

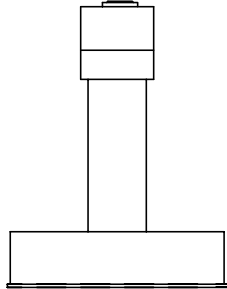

우측면

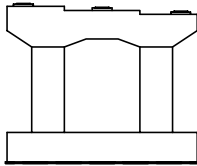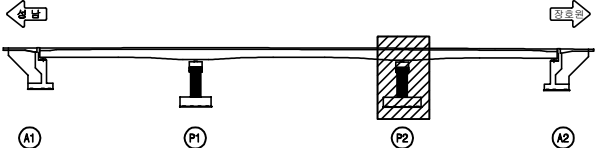

			발 주 처 수원국토관리사무소
			용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정 밀안전점검 및 성능평가용역
			도 면 명 수하3교(하행선) 보수보강도
			도 면 번호 29