


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S1)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	백태	0.20	0.30	0.06	m²	1	
2	백태	1.00	0.10	0.10	m²	1	
3	균열(0.2mm)	0.20	2.50	12.50	m	5	
4	표면오염(누수흔적)	0.50	3.00	1.50	m²	1	
5	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.20	3.00	3.00	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.20	2.00	6.00	m	3	
8	신축하부누수		14.00	14.00	m	1	
9	박락	0.10	0.30	0.03	m²	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

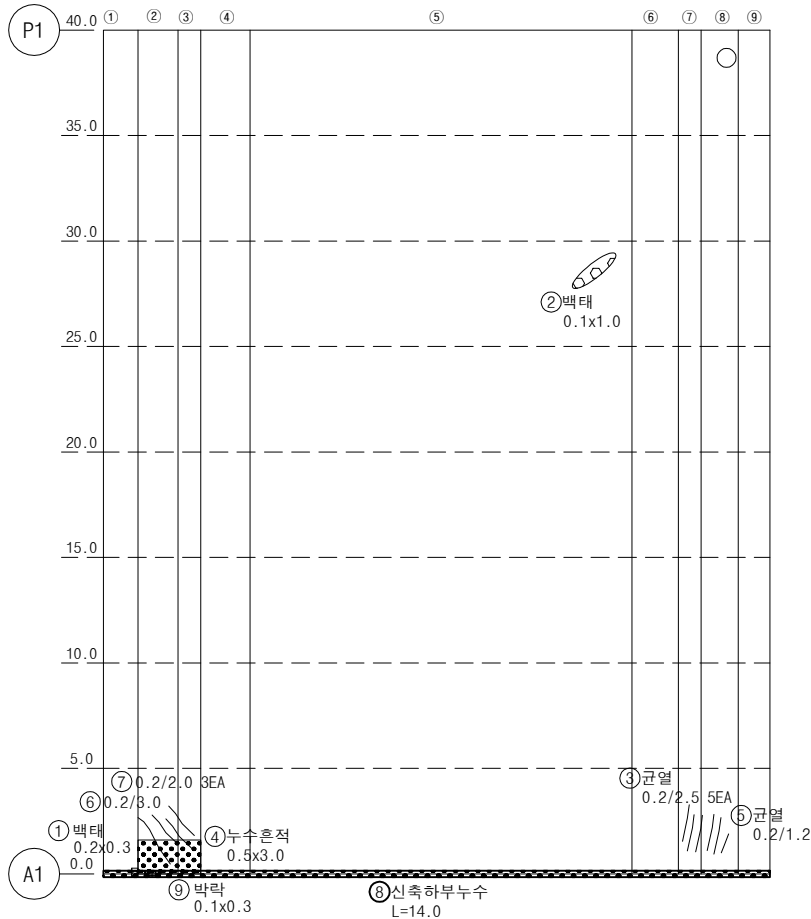

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	확 인 자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	131	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S2)

손 상 물 량 표

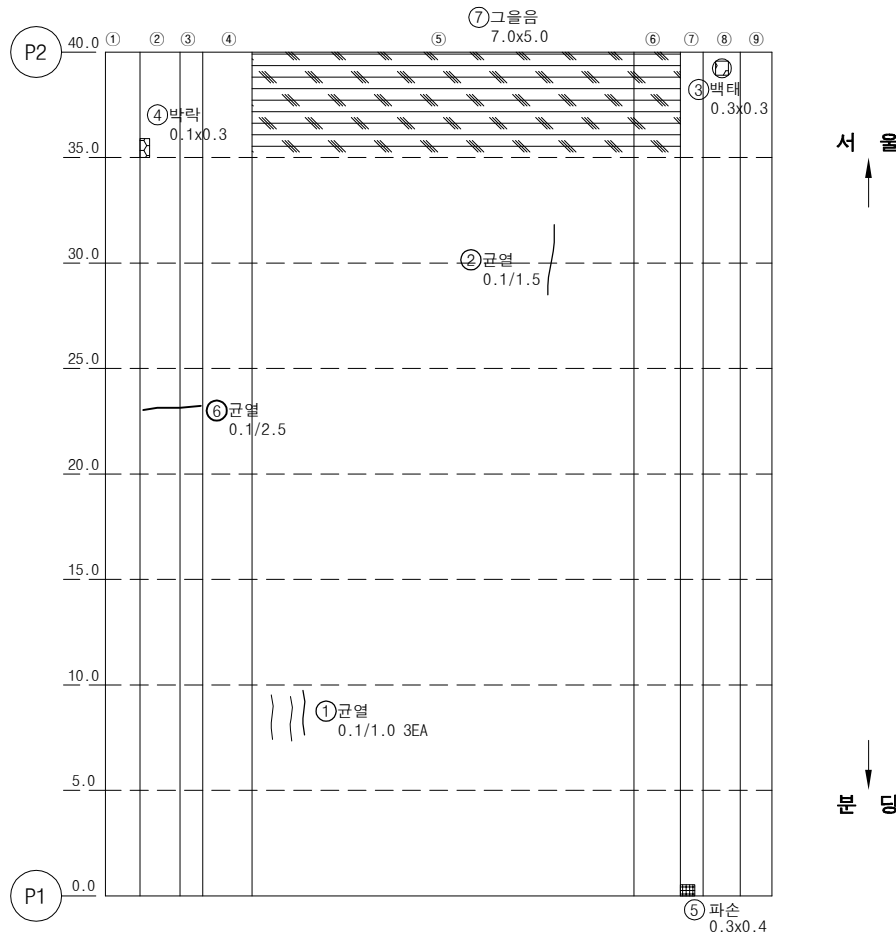


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.10	1.00	3.00	m	3	
2	균열(0.1mm)	0.10	1.50	1.50	m	1	
3	박막	0.30	0.30	0.09	m²	1	
4	박막	0.30	0.10	0.03	m²	1	
5	파손	0.30	0.40	0.12	m²	1	
6	균열(0.1mm)	0.10	2.50	2.50	m	1	
7	그늘음	5.00	7.00	35.00	m²	1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 박막	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물침투력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	132	

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S3)



손 상 물 량 표

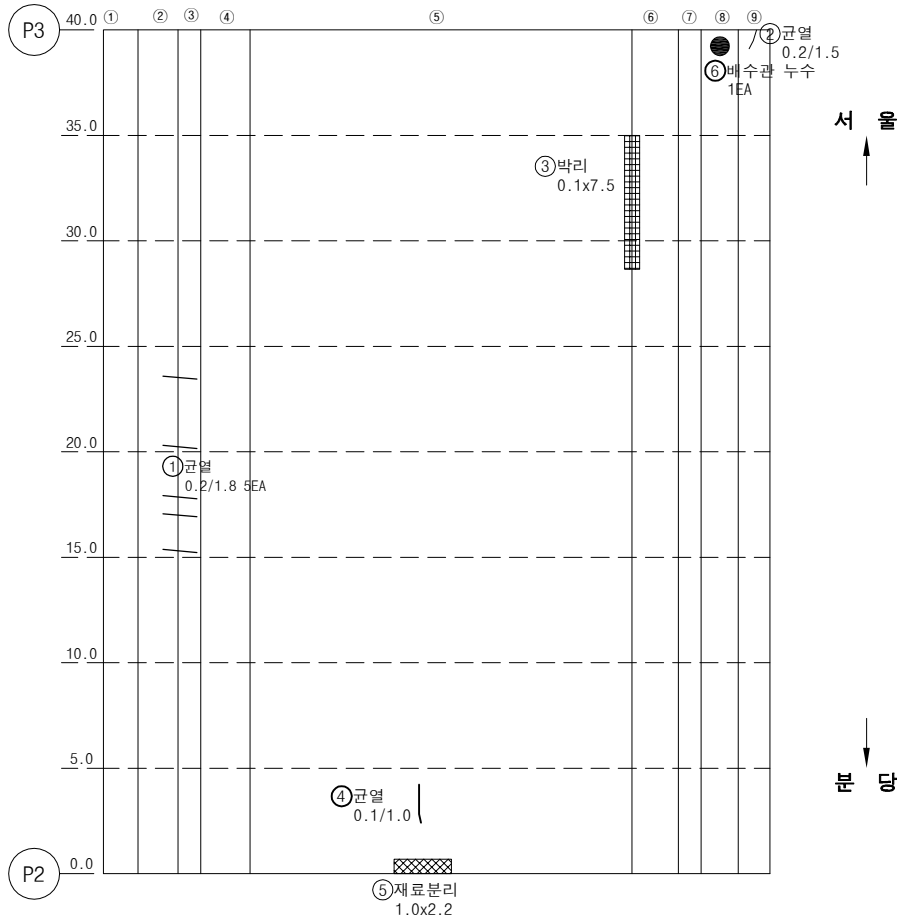

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열 (0.2mm)	0.20	1.80	9.00	m	5	
2	균열 (0.2mm)	0.20	1.50	1.50	m	1	
3	박리	0.10	7.50	0.75	m ²	1	
4	균열 (0.1mm)	0.10	1.00	1.00	m	1	
5	재료분리	2.20	1.00	2.20	m ²	1	
6	배수관 누수			1.00	EA	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 벽체	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 어물결면적	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	133	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S4)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	상태양호						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

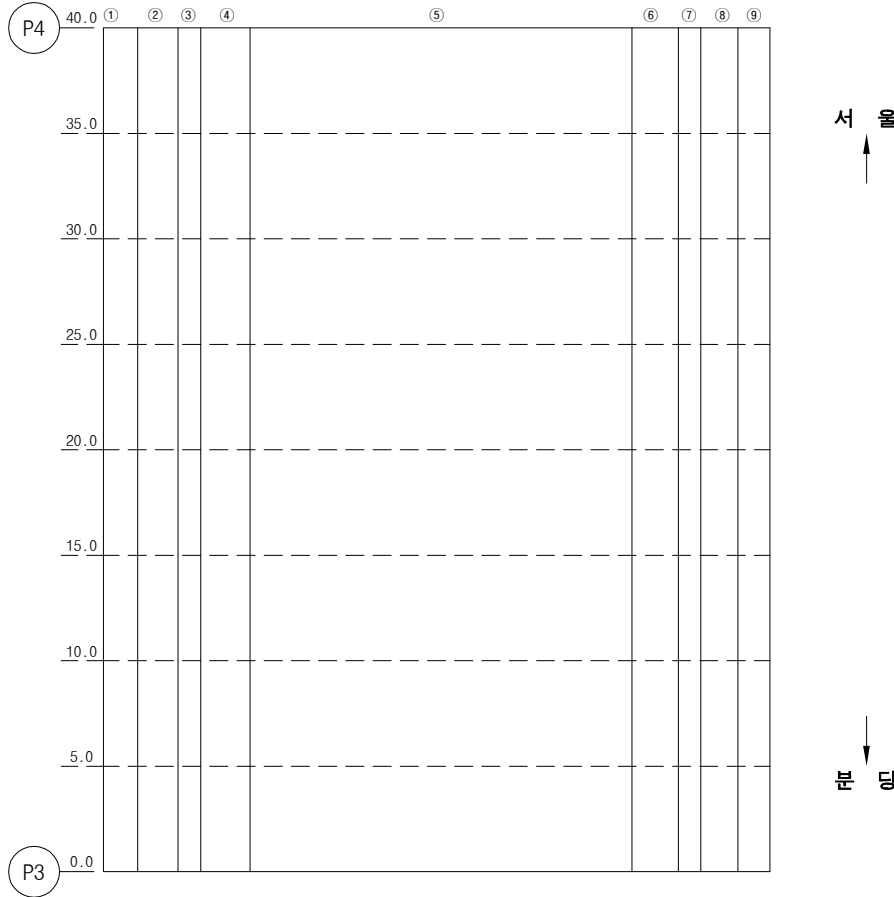

KEY PLAN



SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴 및	기타	도면번호	134	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S5)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	상대양호						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

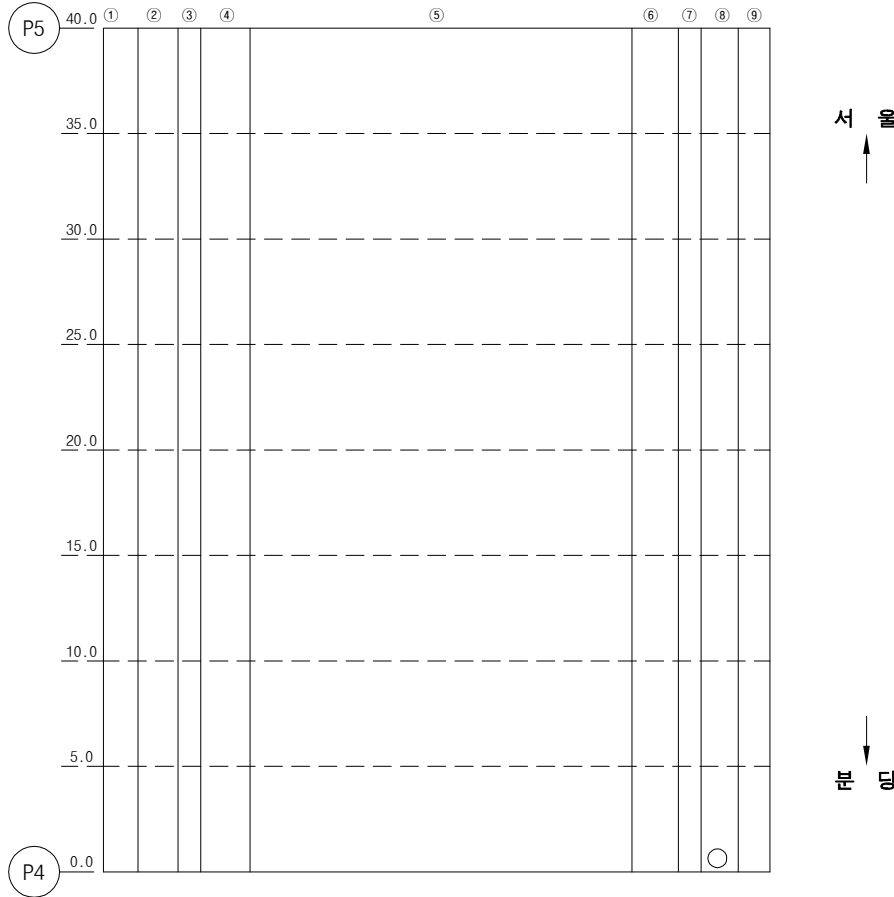

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	콘크리트	방상콘크리트	백래	배수, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	135	

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S6)



손 상 물 량 표

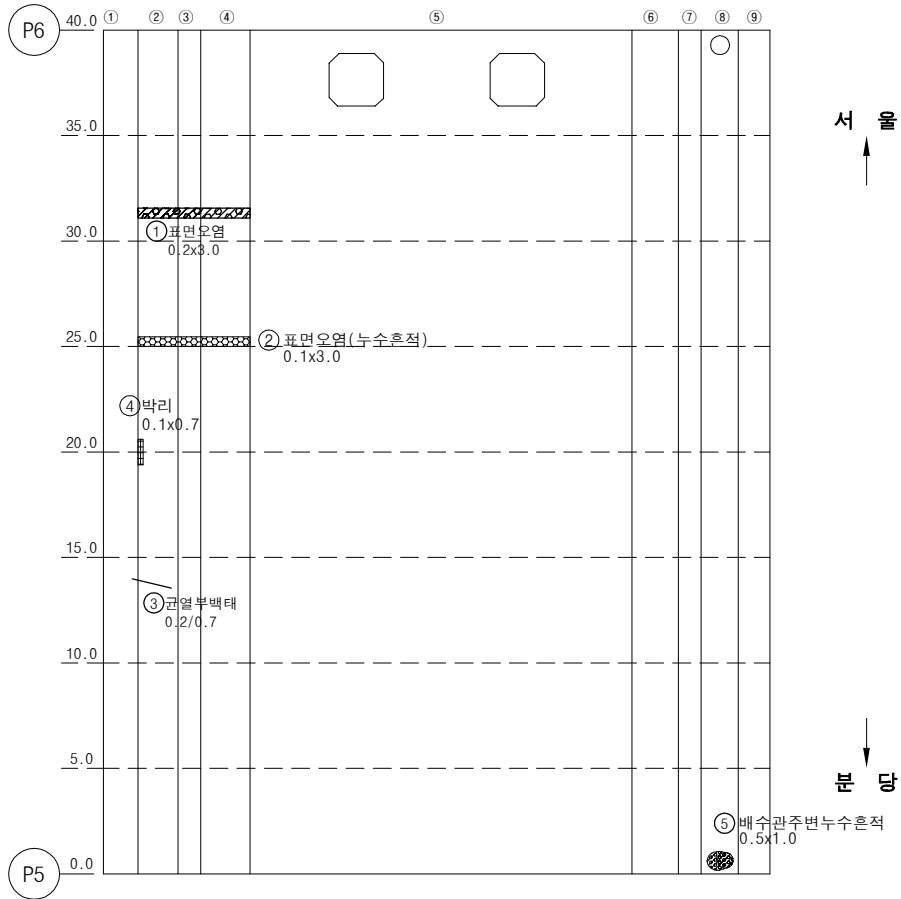

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	누수흔적	0.20	3.00	0.60	m ²	1	
2	표면오염(누수흔적)	0.10	3.00	0.30	m ²	1	
3	균열부백태	0.20	0.70	0.70	m	1	
4	박리	0.70	0.10	0.07	m ²	1	
5	배수관주변누수흔적	0.50	1.00	0.50	m ²	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	136	

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S7)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관주변누수흔적	2.00	0.50	1.00	m ²	1	
2	누수흔적	1.00	7.00	7.00	m ²	1	
3	누수흔적	5.00	7.00	35.00	m ²	1	
4	표면오염(누수흔적)	0.10	2.00	0.20	m ²	1	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

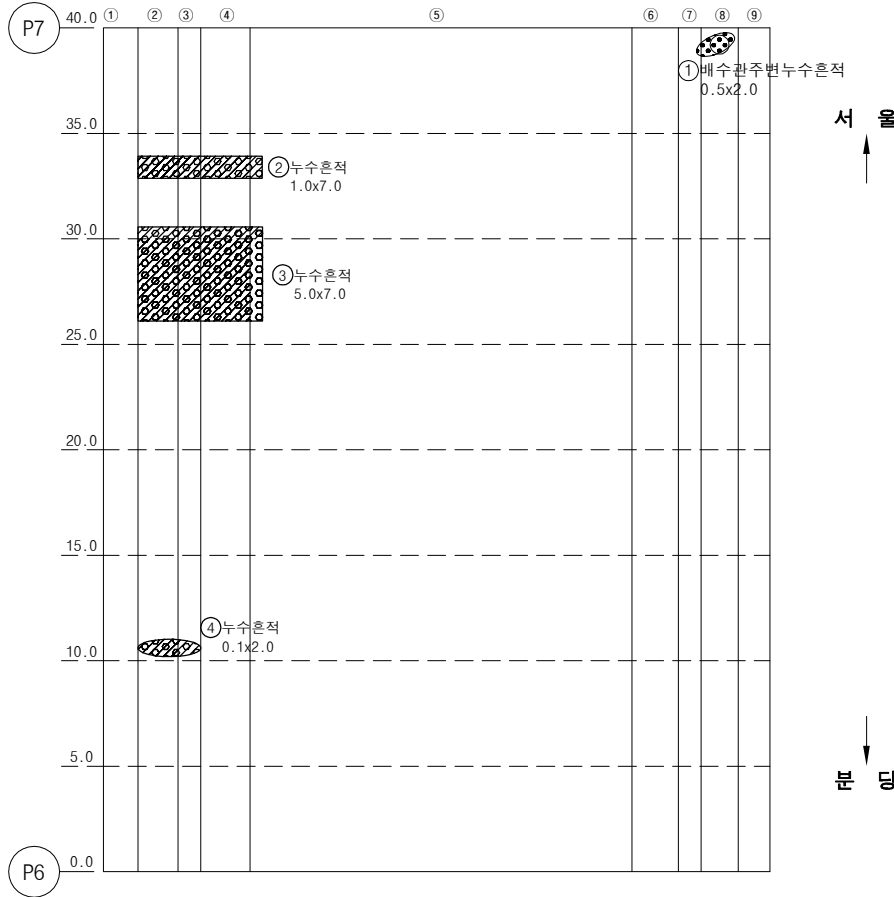

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	137	

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S8)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	2.00	3.00	6.00	m²	1	
2	재료분리	0.50	0.50	0.25	m²	1	
3	배수관주변누수흔적	0.50	0.50	0.25	m²	1	
4	균열부백태	0.20	0.70	2.80	m	4	
5	들뜸	0.50	0.10	0.05	m²	1	
6	균열부백태	0.20	0.60	3.00	m	5	
7	균열(0.2mm)	0.20	1.50	1.50	m	1	
8	균열부백태	0.20	0.40	1.20	m	3	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

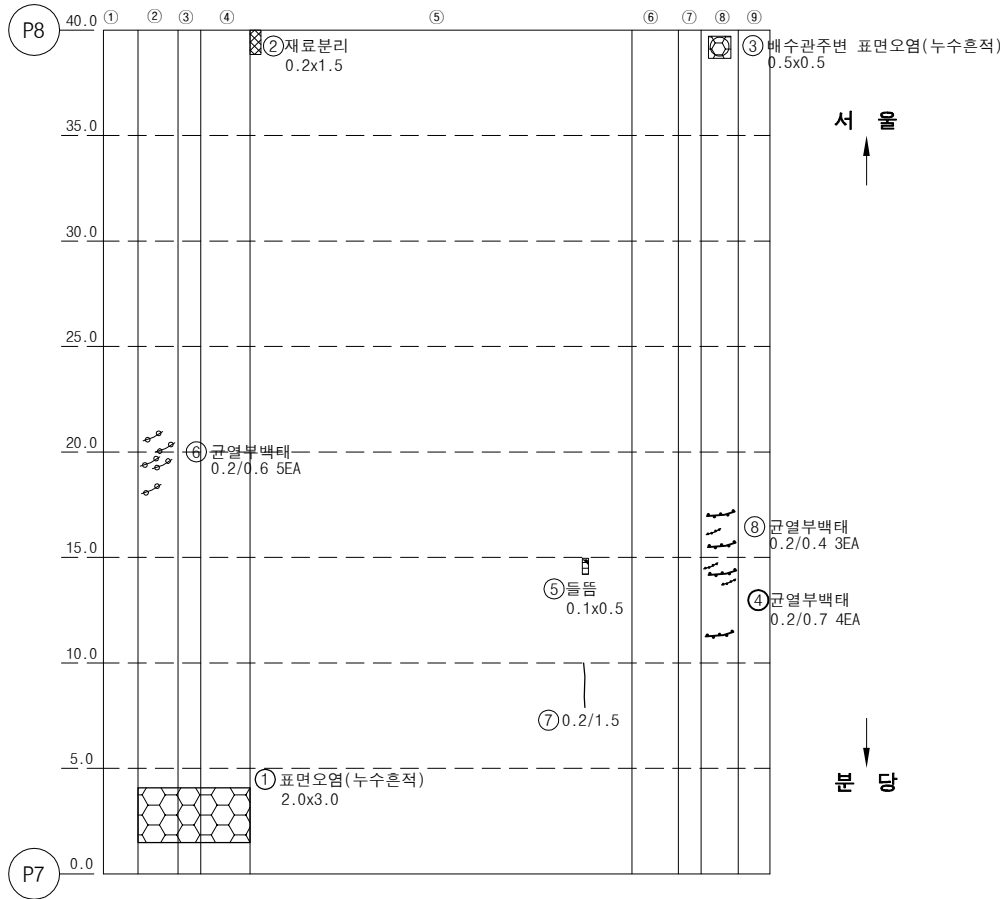

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 레	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이음열외력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	138	

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S9)



손 상 물 량 표

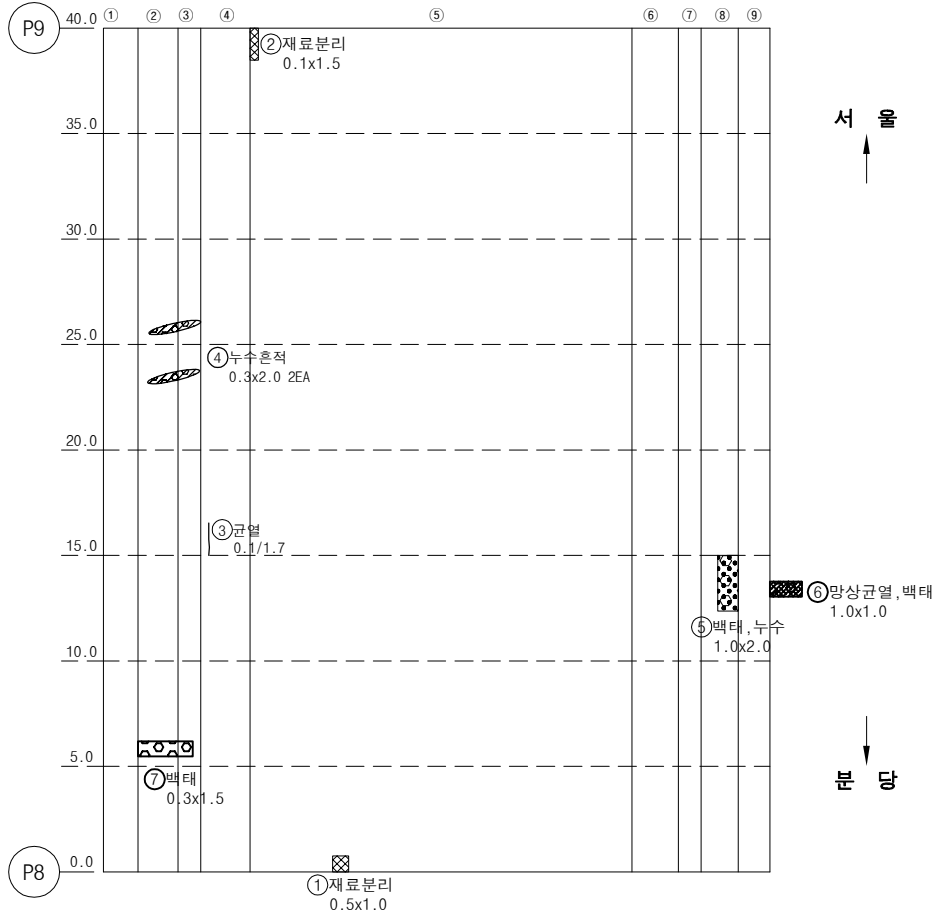

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	재료분리	0.50	1.00	0.50	m ²	1	
2	재료분리	0.10	1.50	0.15	m ²	1	
3	균열(0.1mm)	0.10	1.70	1.70	m	1	
4	표면오염(누수흔적)	0.30	2.00	1.20	m ²	2	
5	누수, 백태	2.00	1.00	2.00	m ²	1	
6	광상균열, 백태	1.00	1.00	1.00	m ²	1	
7	백태	0.30	1.50	0.45	m ²	1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 백태	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물열외력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	139	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S10)

손 상 물 량 표

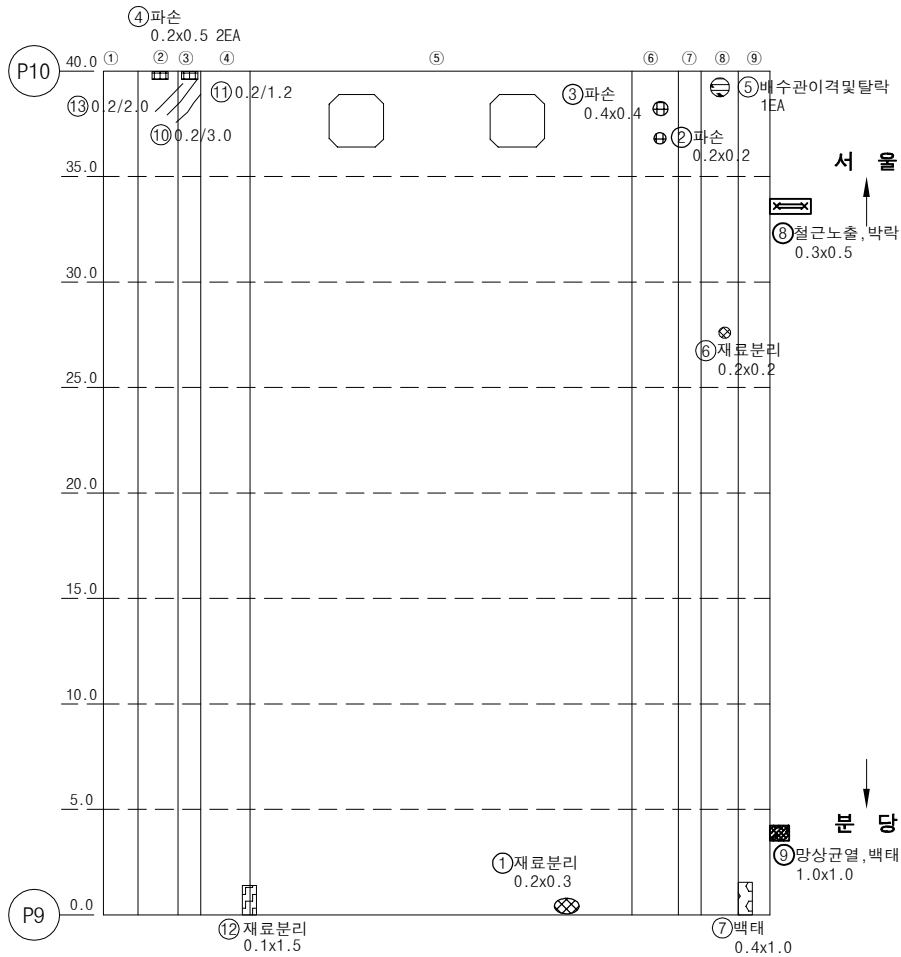


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	재료분리	0.20	0.30	0.06	m ²	1	
2	파손	0.20	0.20	0.04	m ²	1	
3	파손	0.40	0.40	0.16	m ²	1	
4	파손	0.50	0.20	0.20	m ²	2	
5	배수관이격및탈락			1.00	EA	1	
6	재료분리	0.20	0.20	0.04	m ²	1	
7	백태	1.00	0.40	0.40	m ²	1	
8	철근노출, 박락	0.30	0.50	0.15	m ²	1	
9	망상균열, 백태	1.00	1.00	1.00	m ²	1	
10	균열 (0.2mm)	0.20	3.00	3.00	m	1	
11	균열 (0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
12	재료분리	0.10	1.50	0.15	m ²	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 망상균열	③ 백태	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물유입력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	140	

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S11)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	0.60	0.70	0.42	m ²	1	
2	층분리	0.40	0.50	0.20	m ²	1	
3	시공이음부균열	0.30	2.50	2.50	m	1	
4	파손	0.50	0.20	0.20	m ²	2	
5	표면오염(누수흔적)	3.00	1.00	3.00	m ²	1	
6	철근노출	0.30	0.50	0.15	m ²	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

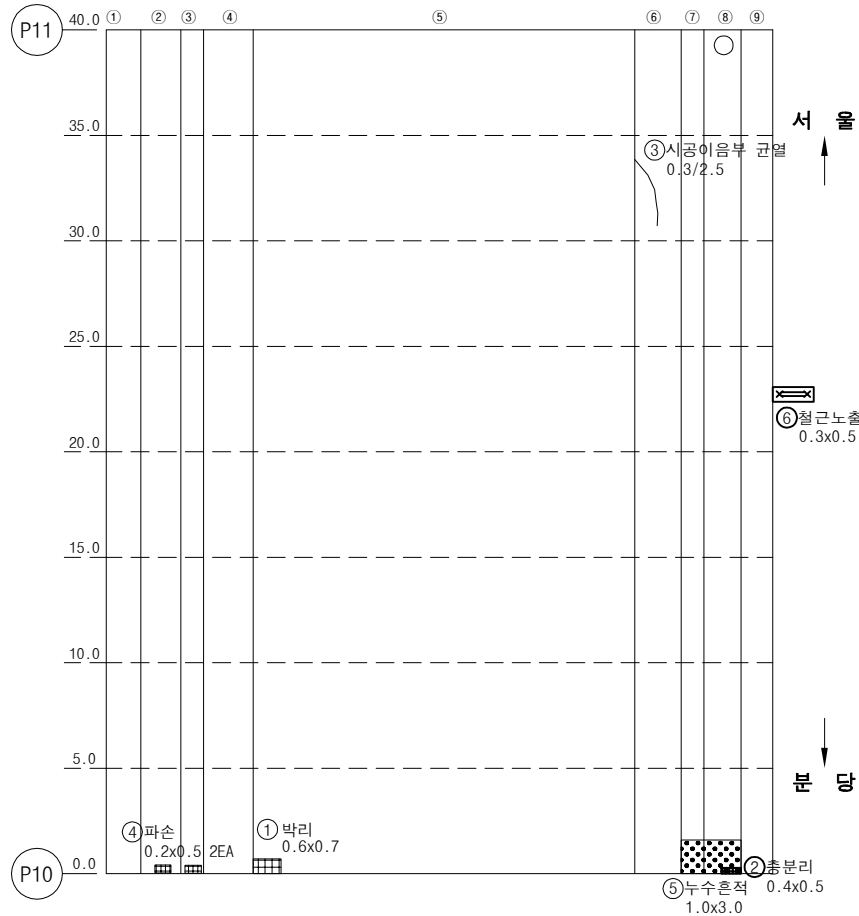

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	141	

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S12)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.20	0.20	0.08	m ²	2	
2	백태	0.20	2.50	0.50	m ²	1	
3	재료분리및철근노출	0.10	0.20	0.02	m ²	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

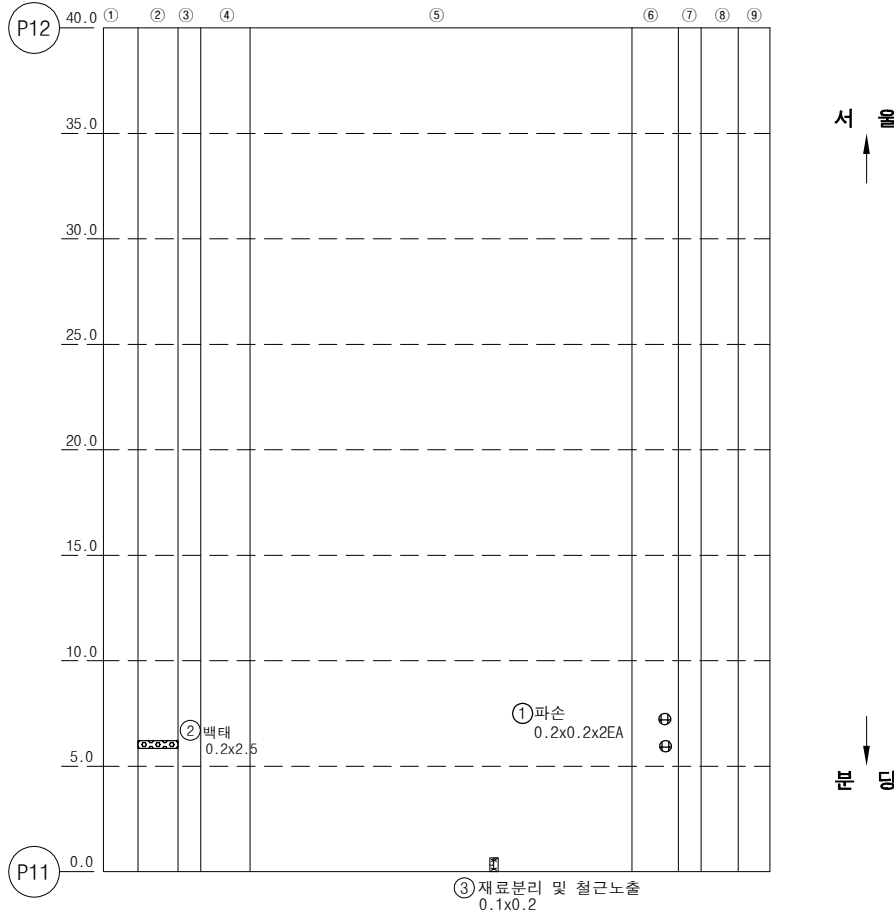

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	142	

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S13)



손 상 물 량 표

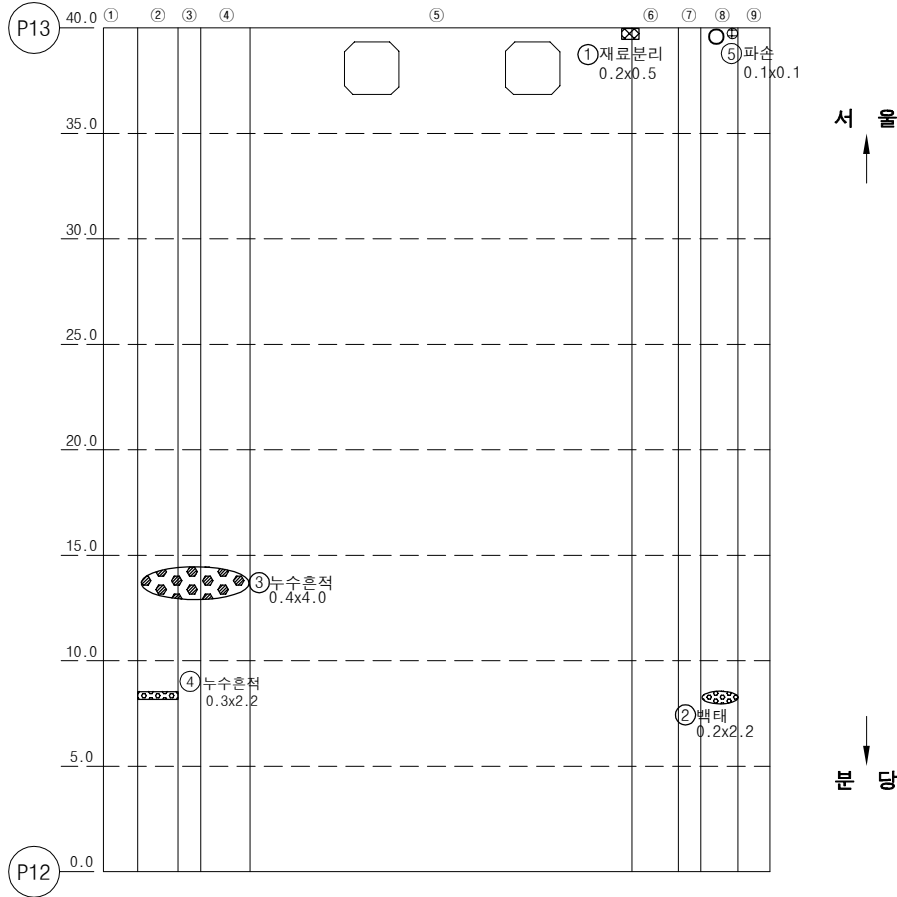

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	재료분리	0.20	0.50	0.10	m ²	1	
2	백태	0.20	2.20	0.44	m ²	1	
3	표면오염(누수흔적)	0.40	4.00	1.60	m ²	1	
4	표면오염(누수흔적)	0.30	2.20	0.66	m ²	1	
5	파손	0.10	0.10	0.01	m ²	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	143	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S14)

손 상 물 량 표

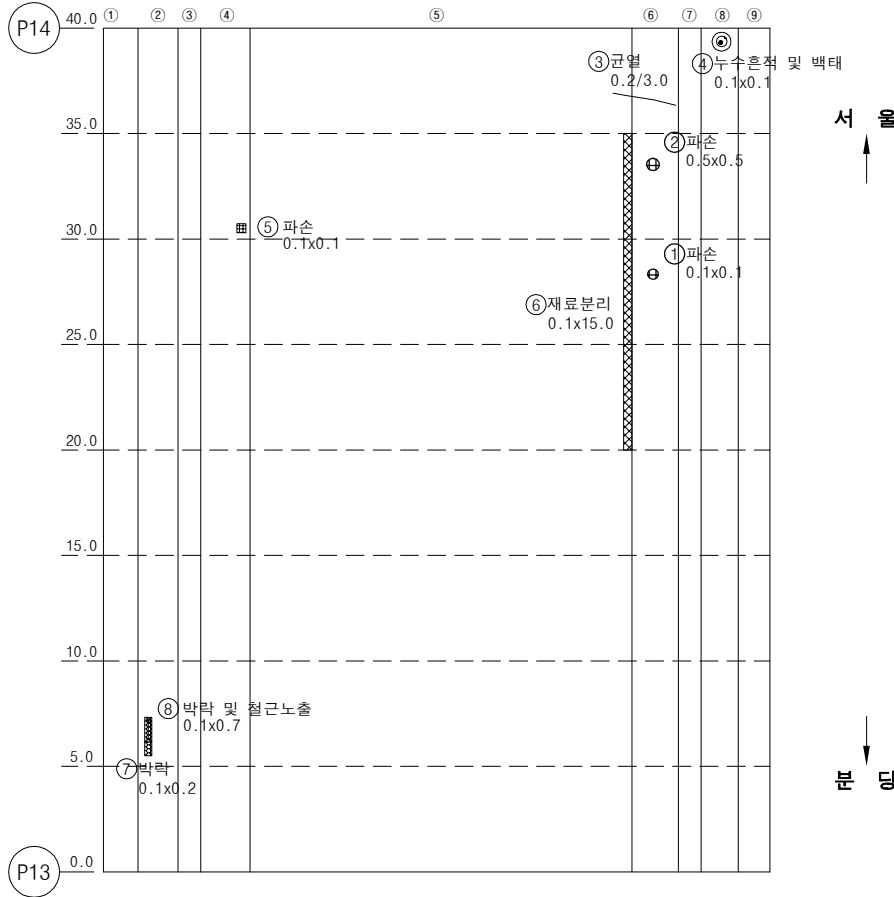


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.10	0.10	0.01	m ²	1	
2	파손	0.50	0.50	0.25	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.20	3.00	3.00	m	1	
4	배수관주변누수흔적및백태	0.10	0.10	0.01	m ²	1	
5	파손	0.10	0.10	0.01	m ²	1	
6	재료분리	15.00	0.10	1.50	m ²	1	
7	박락	0.20	0.10	0.02	m ²	1	
8	박락및철근노출	0.10	0.70	0.07	m ²	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역							
면 례	③ 균열	④ 광상균열	⑤ 백태	⑥ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월			
	⑦ 재료분리	⑧ 철근노출	⑨ 철근부식	⑩ 좌굴, 변형	조 사 자	이희송 외 17인			
	⑪ 박리, 파손	⑫ 시공이음분리, 송분리	⑬ 어물결외력	⑭ 신축이음 본체	확 인 자	김 찬 구			
	⑮ 누수, 변색	⑯ 배수구	⑰ 포장의 요철	⑱ 기타	도면번호	144			

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S15)



손상물량표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	재료분리	1.20	0.10	0.12	m ²	1	
2	망상균열	0.50	1.00	0.50	m ²	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

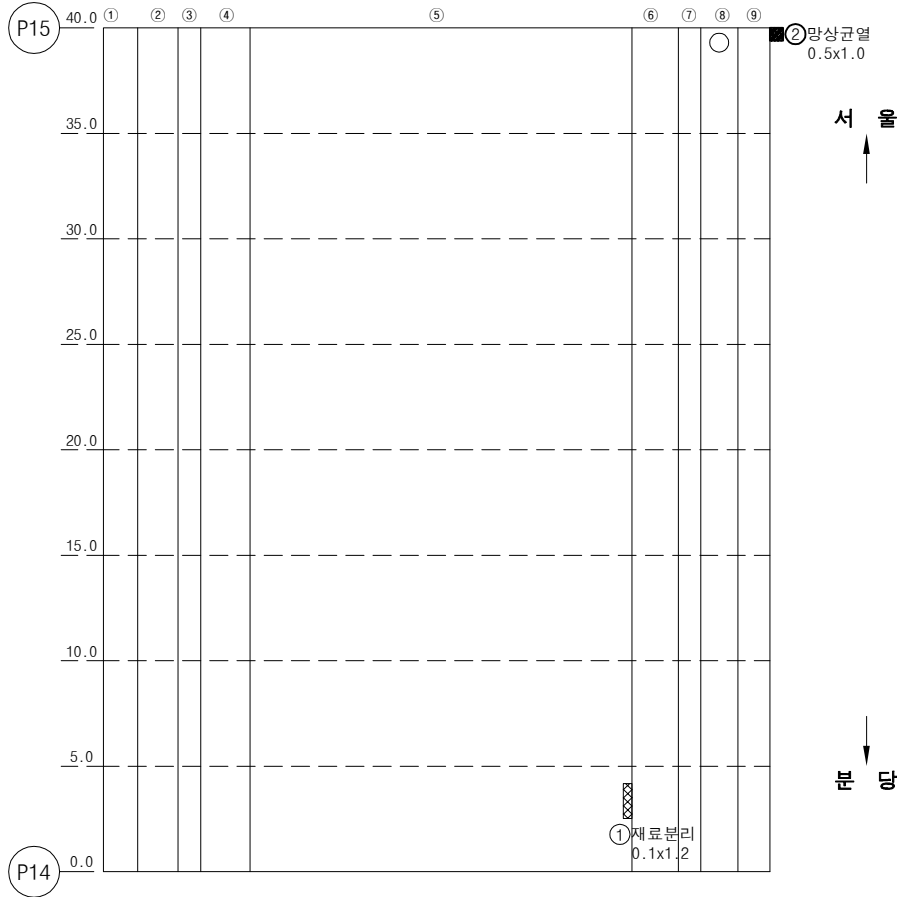

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	망상균열	벽면	편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김찬구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	145	

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S16)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.20	0.20	0.04	m ²	1	
2	파손	0.10	0.20	0.02	m ²	1	
3	파손	0.70	0.30	0.21	m ²	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

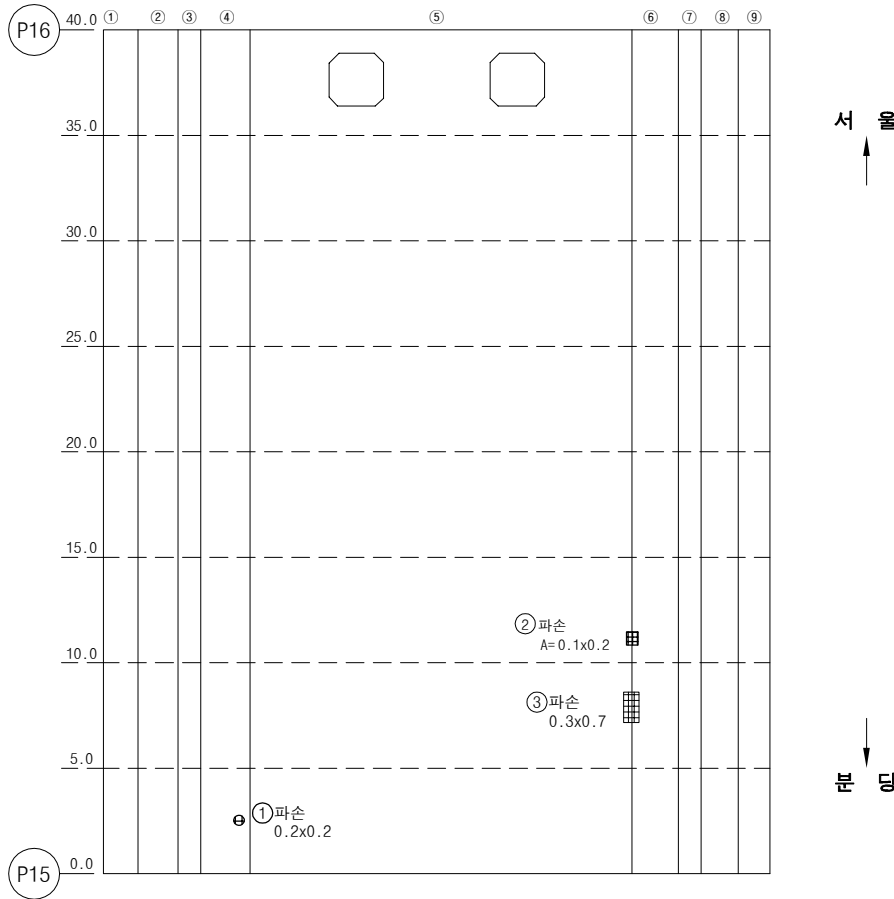

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴 및	기타	도면번호	146	

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S17)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.20	0.20	0.04	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

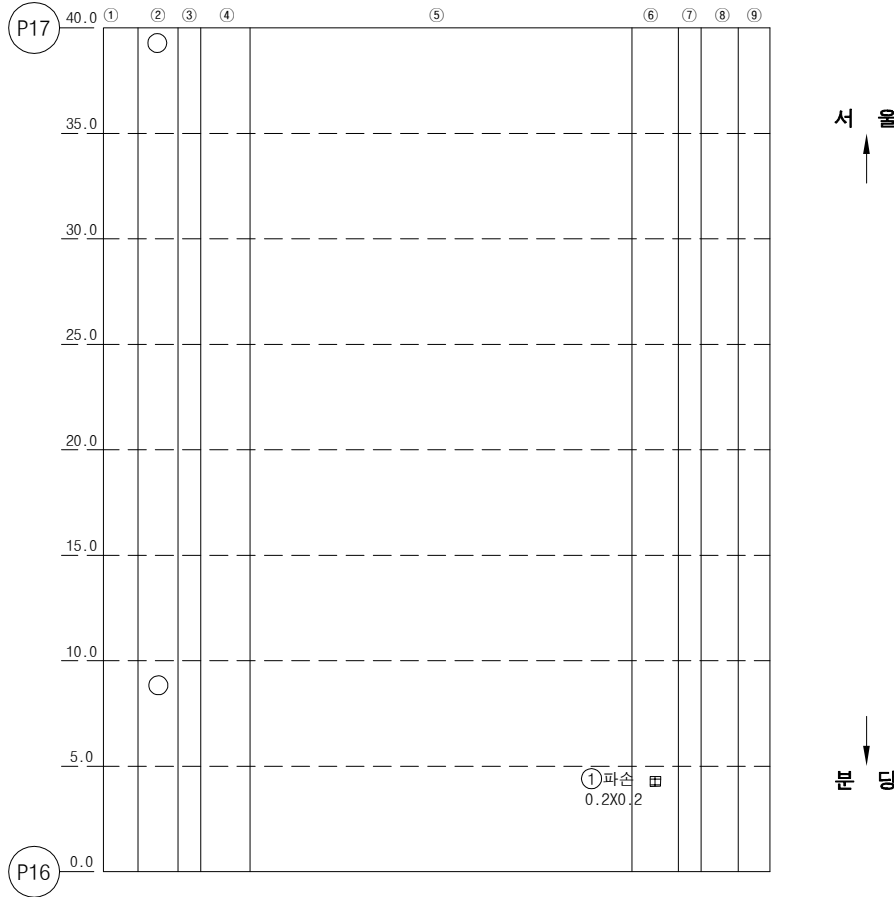

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	147	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S18)

손 상 물 량 표

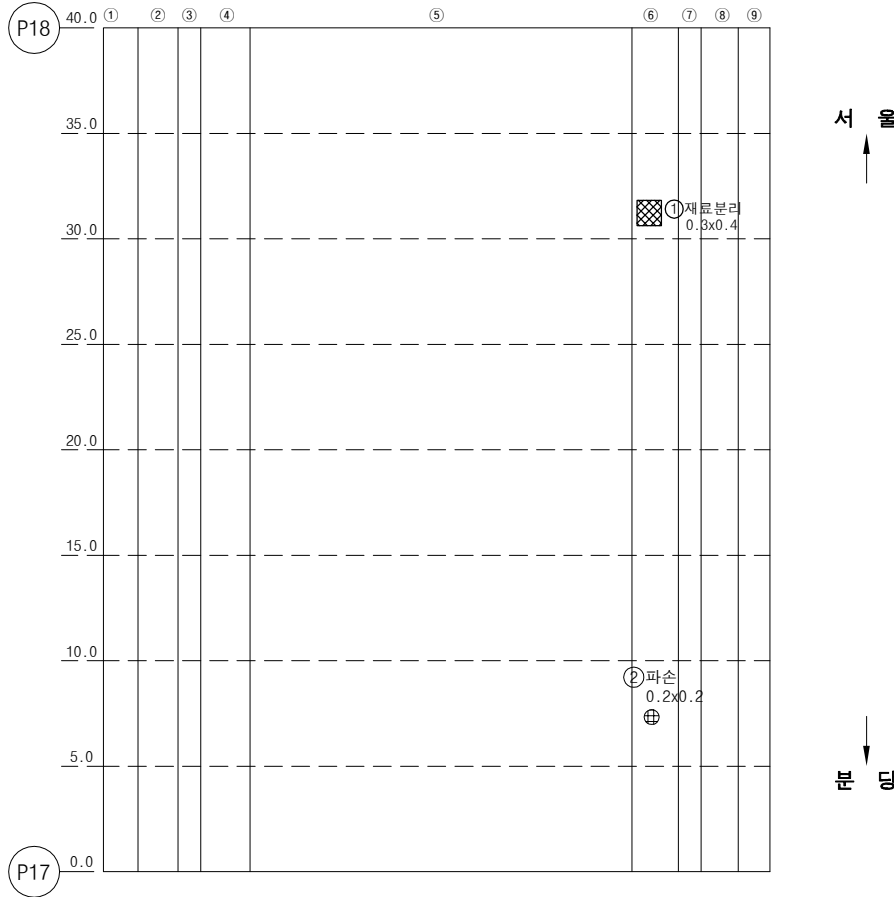


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	재료분리	0.30	0.40	0.12	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴 및	기타	도면번호	148	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S19)

손 상 물 량 표

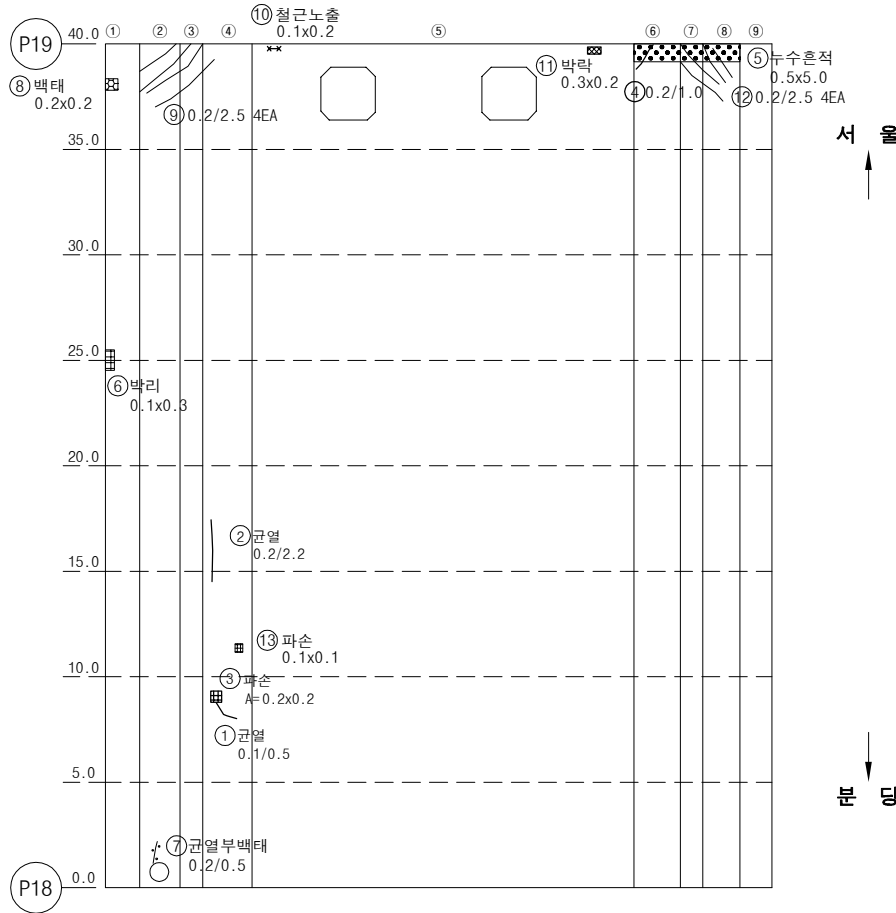


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	2.2	2.20	m	1	
3	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
5	표면오염(누수흔적)	0.5	5	2.50	m ²	1	
6	박리	0.3	0.1	0.03	m ²	1	
7	균열부백태	0.2	0.5	0.50	m	1	
8	백태	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	2.5	10.00	m	4	
10	철근노출	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
11	박락	0.3	0.2	0.06	m ²	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	2.5	10.00	m	4	
13	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	149	

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S20)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	0.1	0.3	0.03	m ²	1	
2	누수, 백태	0.5	3	1.50	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.7	3.40	m	2	
7	백태	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
8	누수, 백태	0.5	1	0.50	m ²	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

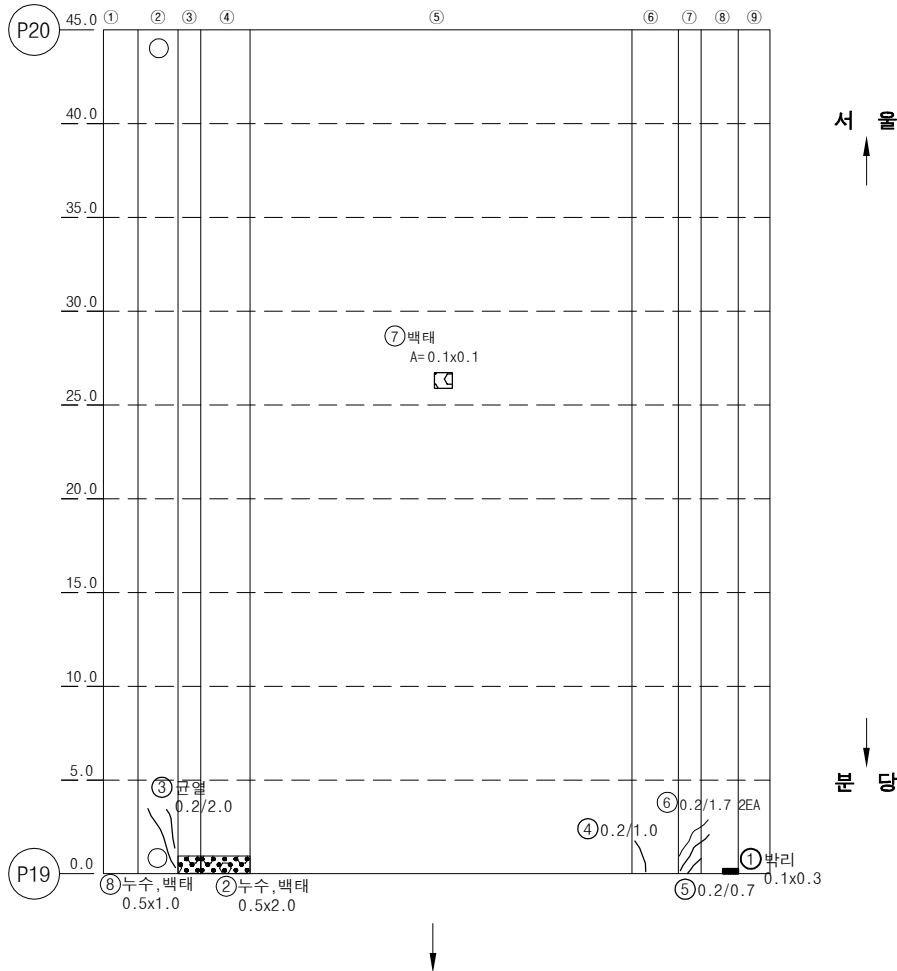

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴 및	기타	도면번호	150	

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S21)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
2	백태	0.2	0.5	0.10	m ²	1	
3	배수관부식	0.3	0.3	1	EA	1	
4	파손	0.2	0.2	0.08	m ²	2	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

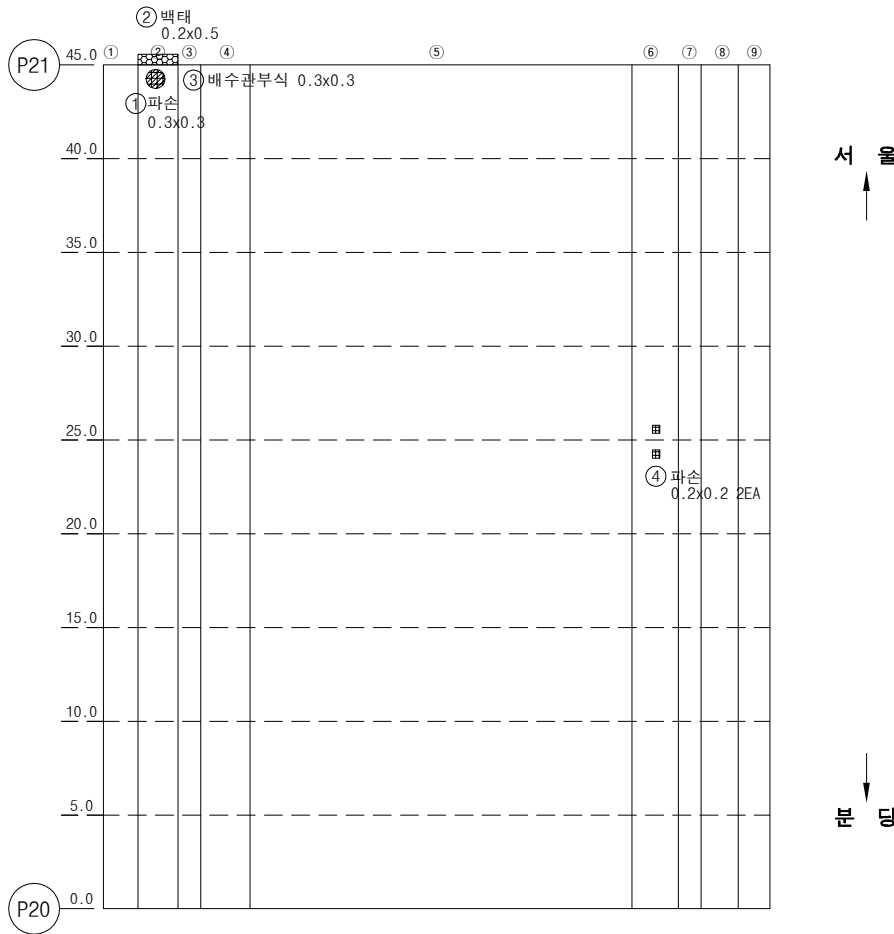

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	151	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S22)

손 상 물 량 표

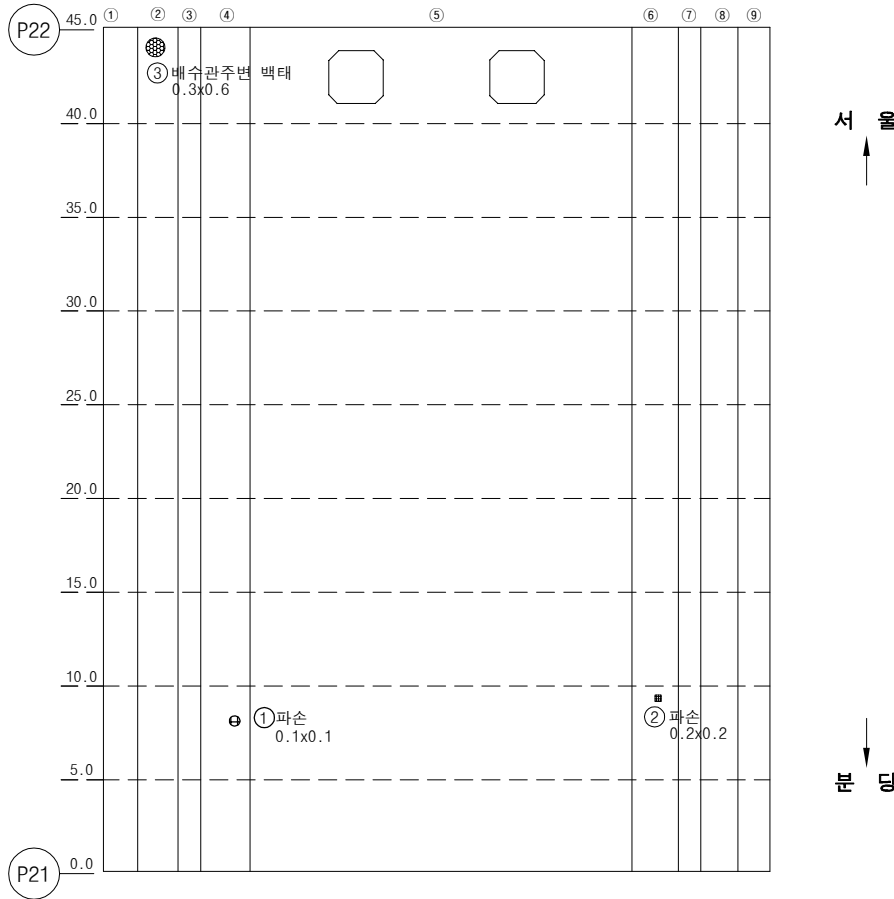


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
2	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
3	배수관 주변 백태	0.3	0.6	0.18	m ²	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	152	

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S23)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관 주변백태	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
2	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
3	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
4	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

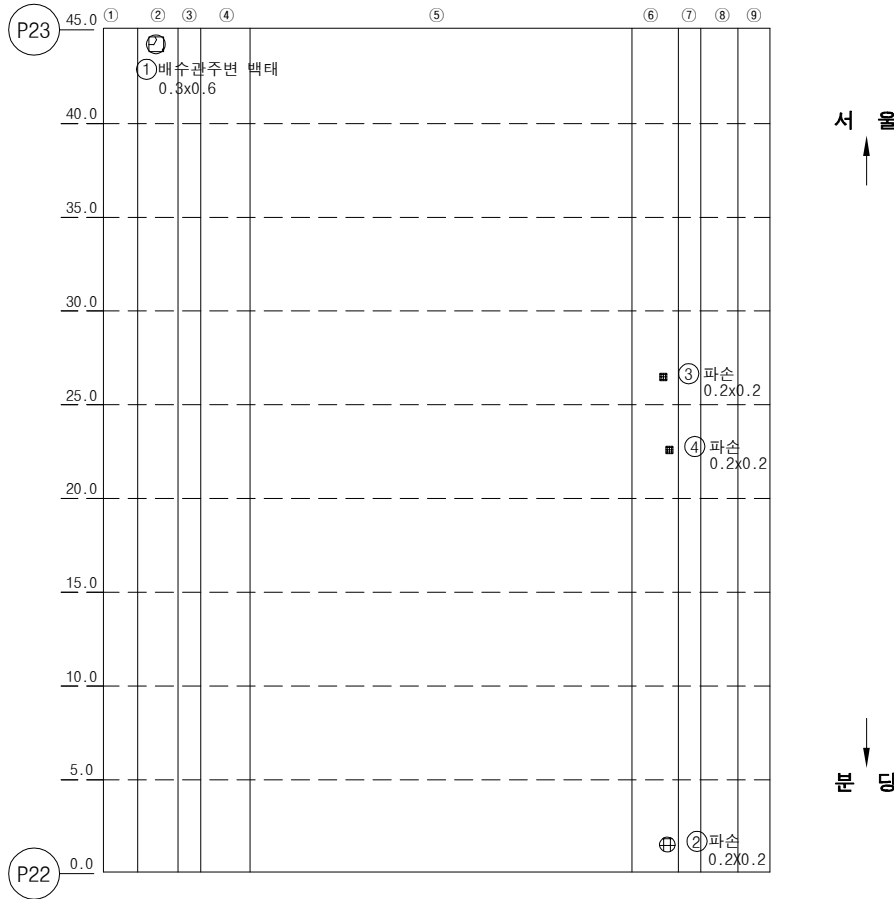

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	153	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S24)

손상물량표

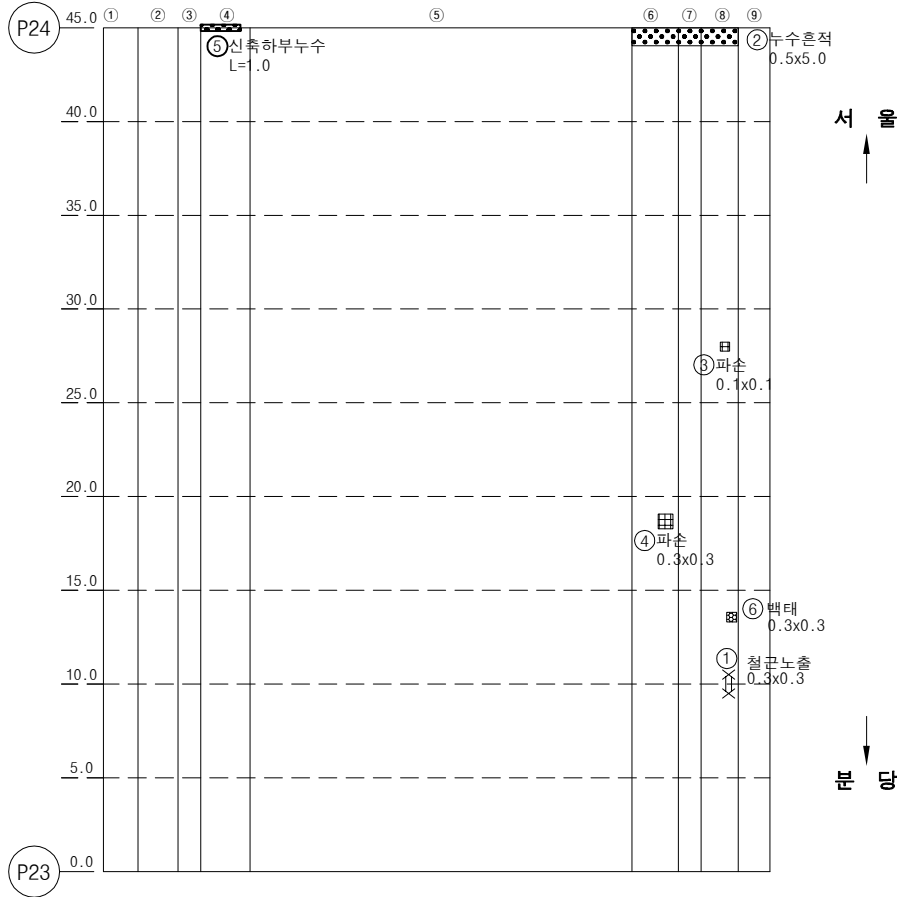


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	철근노출	0.3	0.3	0.09	m²	1	
2	표면오염(누수흔적)	0.5	5	2.50	m²	1	
3	파손	0.1	0.1	0.01	m²	1	
4	파손	0.3	0.3	0.09	m²	1	
5	신축하부누수		1	1.00	m	1	
6	백태	0.3	0.3	0.09	m²	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축아물 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	154	

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S25)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.2	2.40	m	2	
5	재료분리	1	1	1.00	m ²	1	
6	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
7	파손	0.1	0.1	0.04	m ²	4	
8	균열부백태	0.2	1	3.00	m	3	
9	배수관부식			1	EA	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

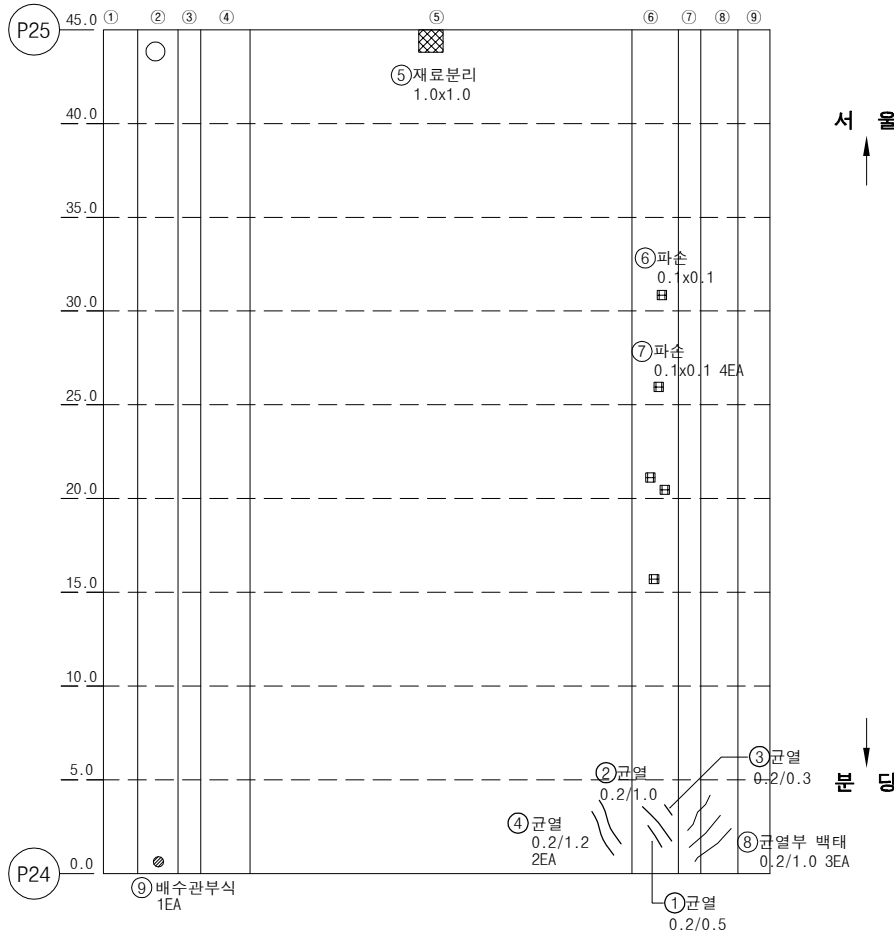

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확 인 자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	155	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S26)

손 상 물 량 표

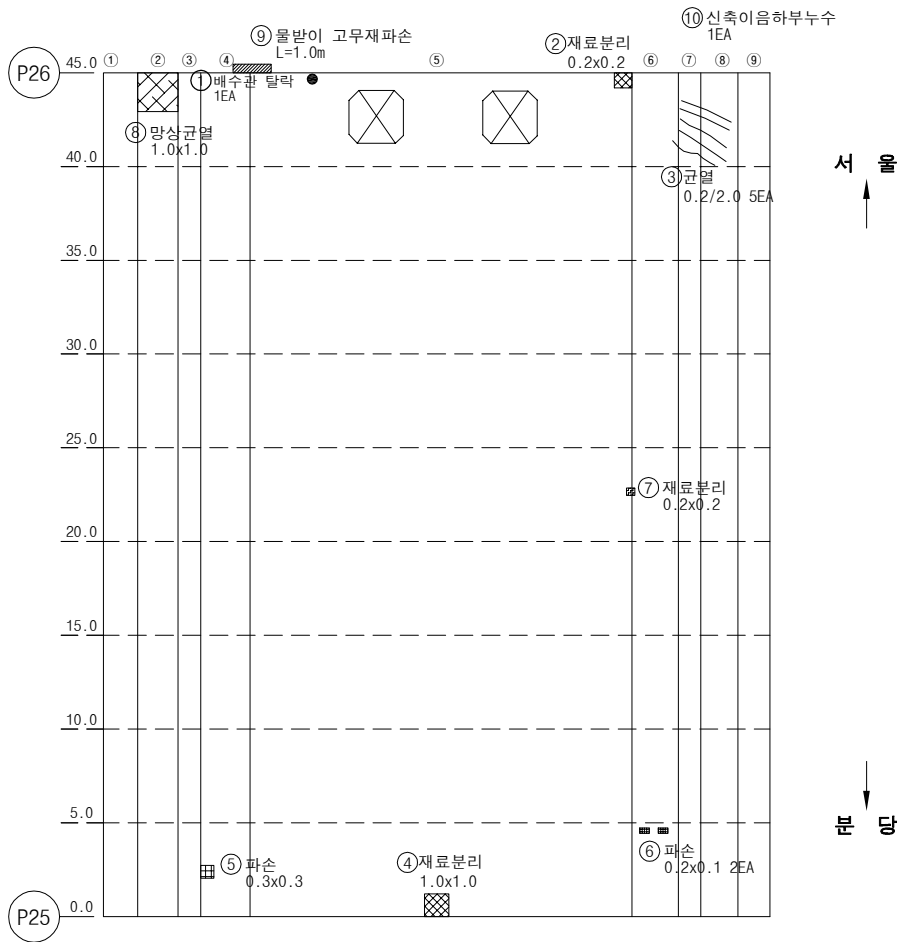


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관달락			1	EA	1	
2	재료분리	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	2	10.00	m	5	
4	재료분리	1	1	1.00	m ²	1	
5	파손	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
6	파손	0.2	0.1	0.04	m ²	2	
7	재료분리	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
8	망상균열	1	1	1.00	m ²	1	
9	물받이고무재파손			1	14.00	m	14
10	신축하부누수			0.00	EA	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 망상균열	③ 벽면	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 바리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물유입력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	156	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S27)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	재료분리	0.5	1	0.50	m ²	1	
2	물끊기흙누락		0.1	0.10	m	1	
3	물끊기흙누락		0.7	0.70	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
5	표면오염(누수흔적)	0.5	1	0.50	m ²	1	
6	백태	0.6	0.6	0.36	m ²	1	
7	재료분리	0.5	0.5	0.25	m ²	1	
8	배수관주변백태	0.5	0.5	0.25	m ²	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

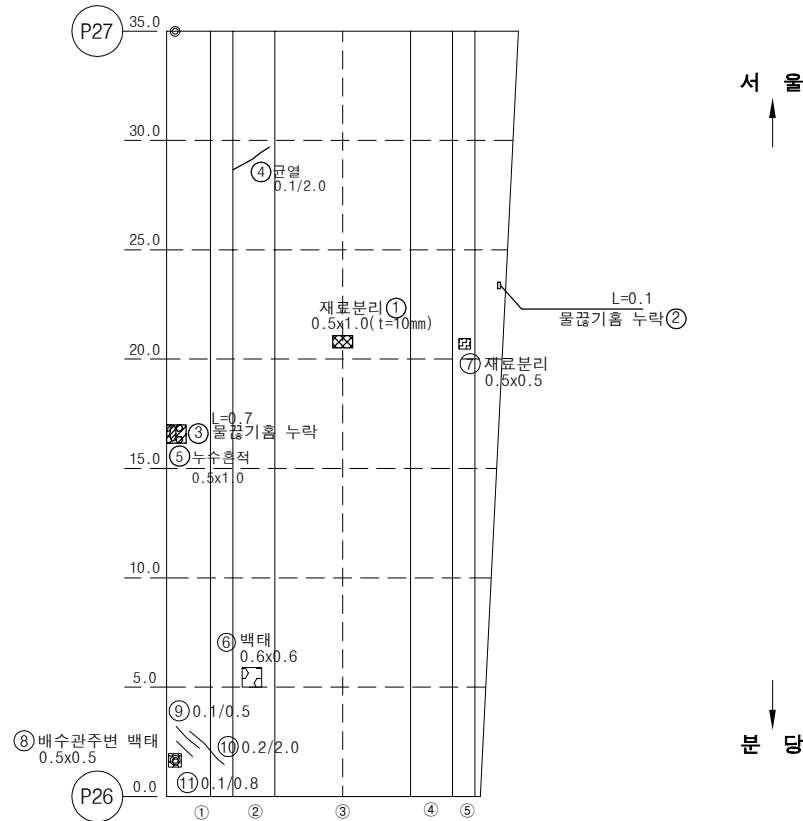

KEY PLAN

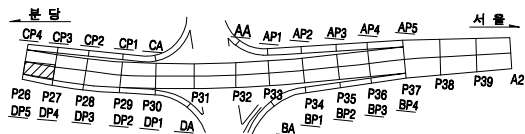

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이용분리, 송분리	이물침투력	신속아름 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	157	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S28)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1	3.00	m	3	
2	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
4	배수관 주변 백태	0.2	0.2	0.04	m²	1	
5	배수관부식			1	EA	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

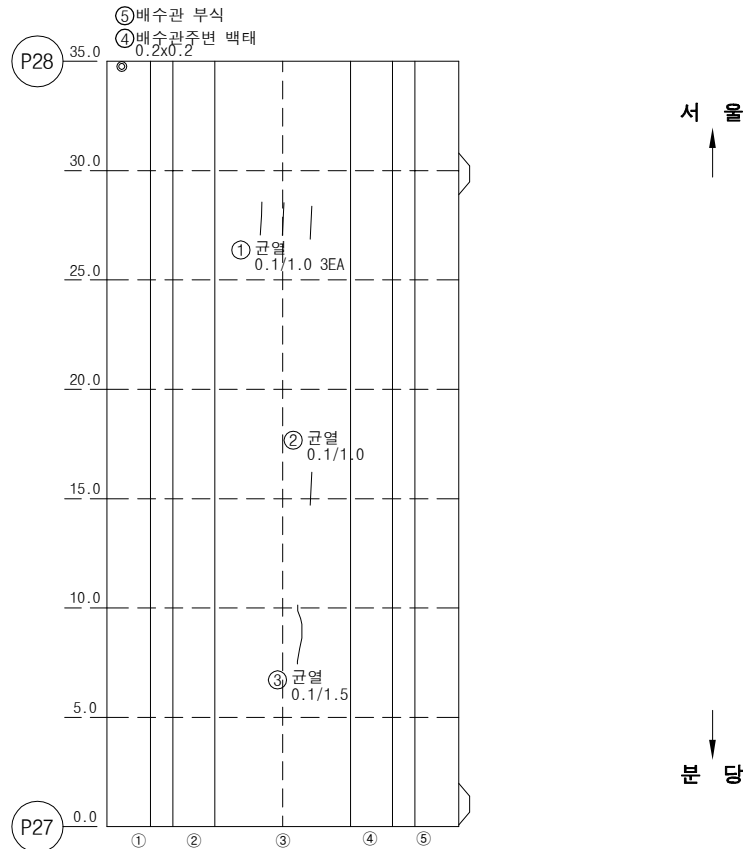

KEY PLAN

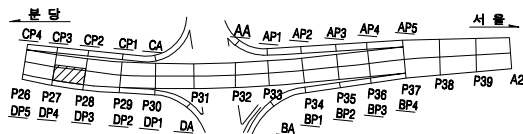

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 백태	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 바리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물침투력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	158	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S29)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	2.2	2.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	3	3.00	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1	2.00	m	2	
6	균열(0.1mm)	0.1	6	6.00	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	12	12.00	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.5	1.00	m	2	
10	균열(0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	3	6.00	m	2	
13	균열(0.1mm)	0.1	1.8	1.80	m	1	
14	재료분리	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
15	물끊기흙누락		0.2	0.20	m	1	
16	물끊기흙누락		0.3	0.30	m	1	
17	물끊기흙누락		0.2	0.20	m	1	
18	물끊기흙누락		0.4	0.40	m	1	
19	백태	1.5	0.3	0.45	m ²	1	
20	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
21	표면오염(누수흔적)	2	3.5	7.00	m ²	1	
22	배수관 주변 누수 및 백태	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
23	표면오염(누수흔적)	0.3	2	0.60	m ²	1	
24	표면오염(누수흔적)	0.8	2	1.60	m ²	1	
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

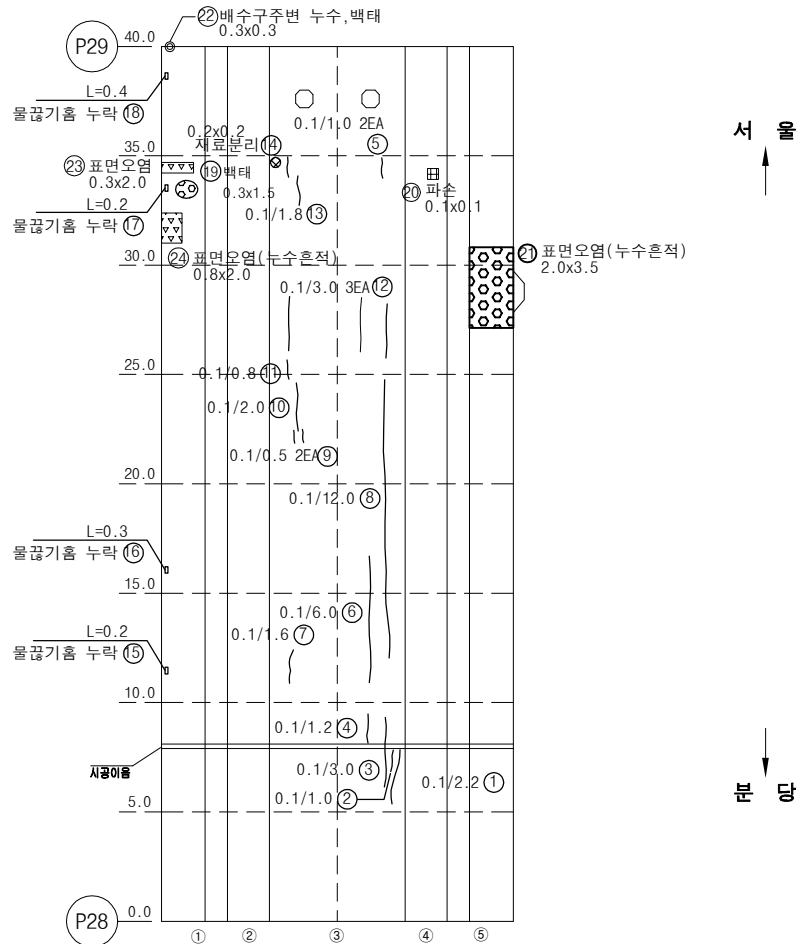

KEY PLAN

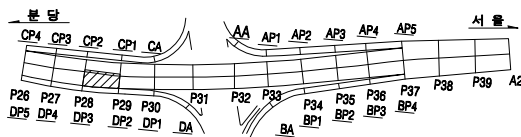


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 레	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이용분리, 송분리	이물물림력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	159	

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S30)

손 상 물 량 표

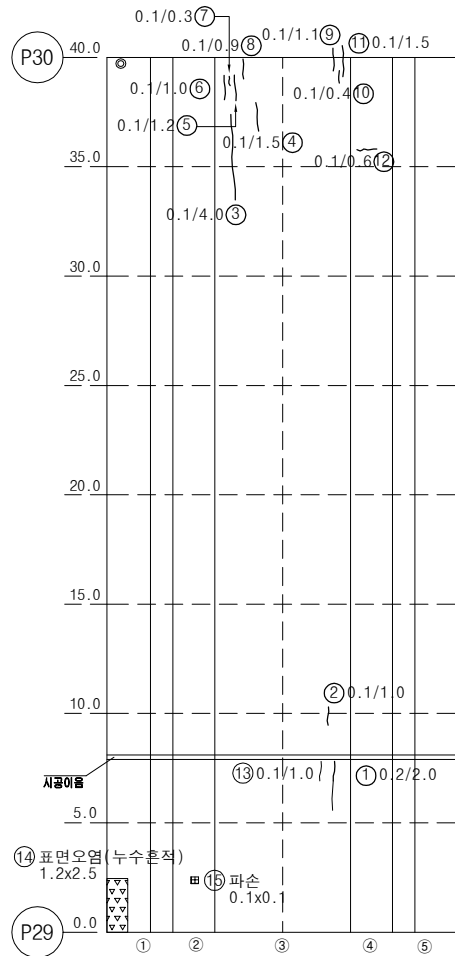


서
울


분
담

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	4	4.00	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
14	표면오염(누수흔적)	1.2	2.5	3.00	m ²	1	
15	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

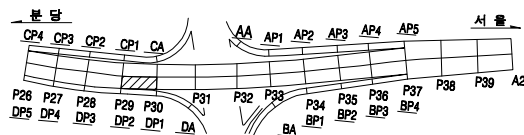

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역							
면 례	균열	광상균열	벽대	변형, 공동	조사일시	2023년 11월			
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인			
	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구			
	누수, 변색	배수구	포장파괴 및	기타	도면번호	160			


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S31)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.8	1.60	m	2	
5	균열(0.1mm)	0.1	2.8	2.80	m	1	
6	재료분리	4	0.8	3.20	m ²	1	
7	백태	2.2	0.3	0.66	m ²	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.8	1.60	m	2	
9	배수관부식			1	EA	1	
10	배수관주변누수흔적	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	1.8	1.80	m	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

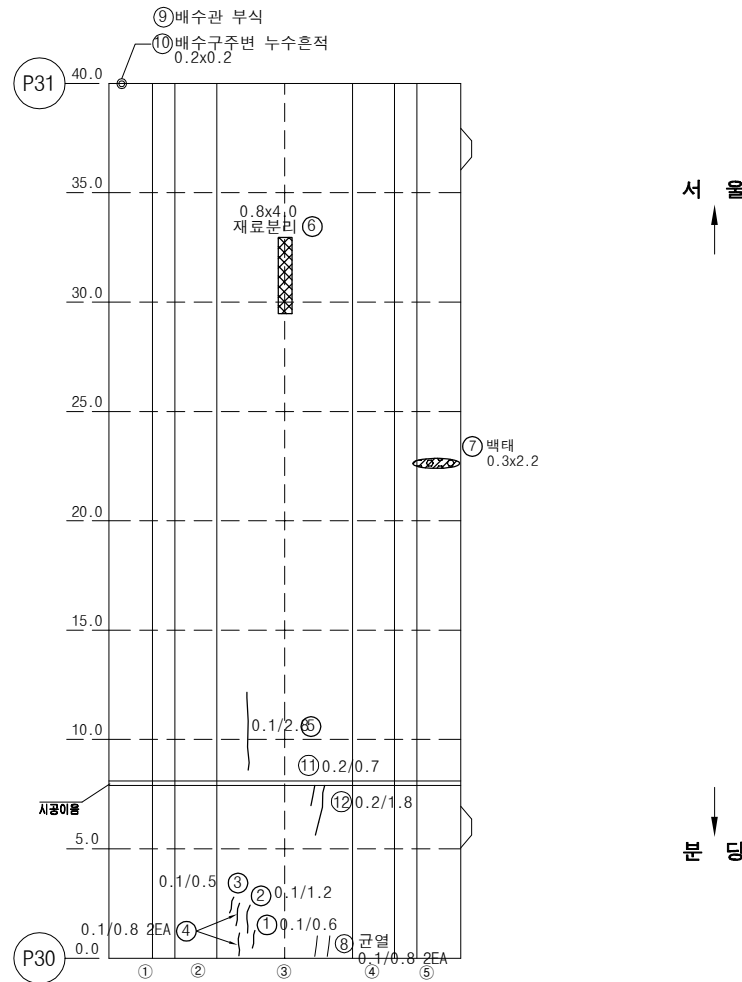

KEY PLAN

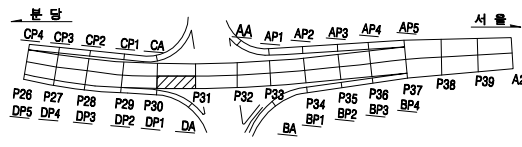


SECTION





용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴 및	기타	도면번호	161	

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S32)

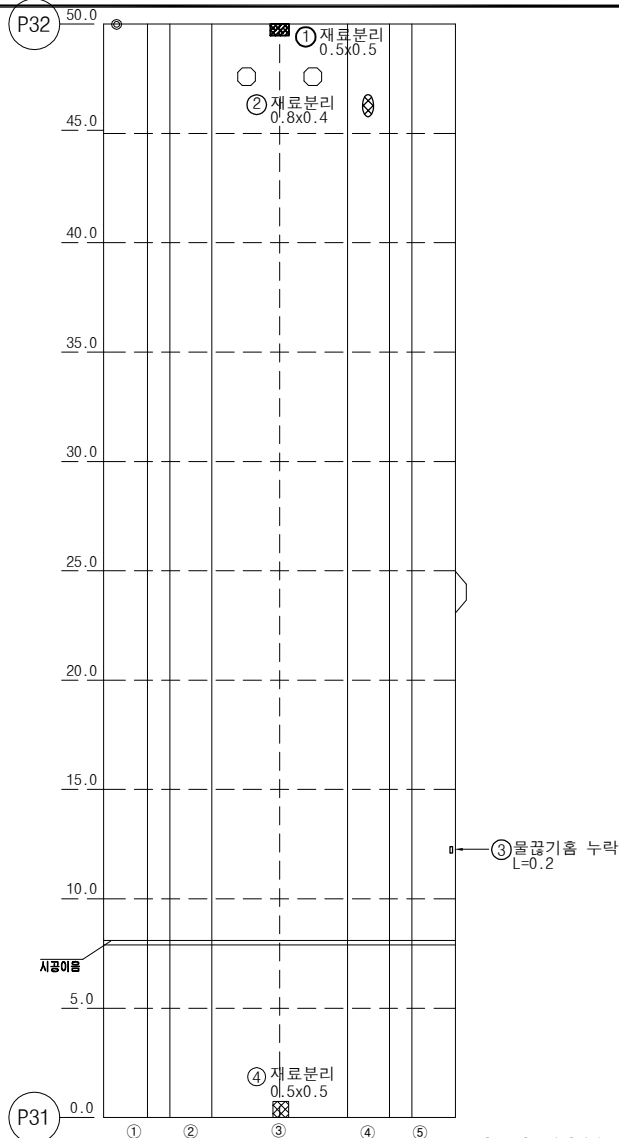

KEY PLAN

SECTION

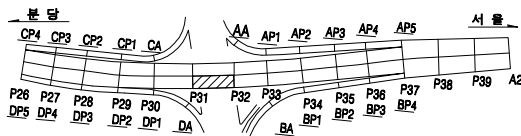

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	재료분리	0.5	0.5	0.25	m ²	1	
2	재료분리	0.4	0.8	0.32	m ²	1	
3	물끊기 홈 누락		0.2	0.20	m	1	
4	재료분리	0.5	0.5	0.25	m ²	1	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	162	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S33)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.1	0.1	0.01	m²	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.80	m	2	
3	균열(0.1mm)	0.1	1	2.00	m	2	
4	물길기름누락		0.2	0.20	m	1	
5	망상균열	2	2.5	5.00	m²	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

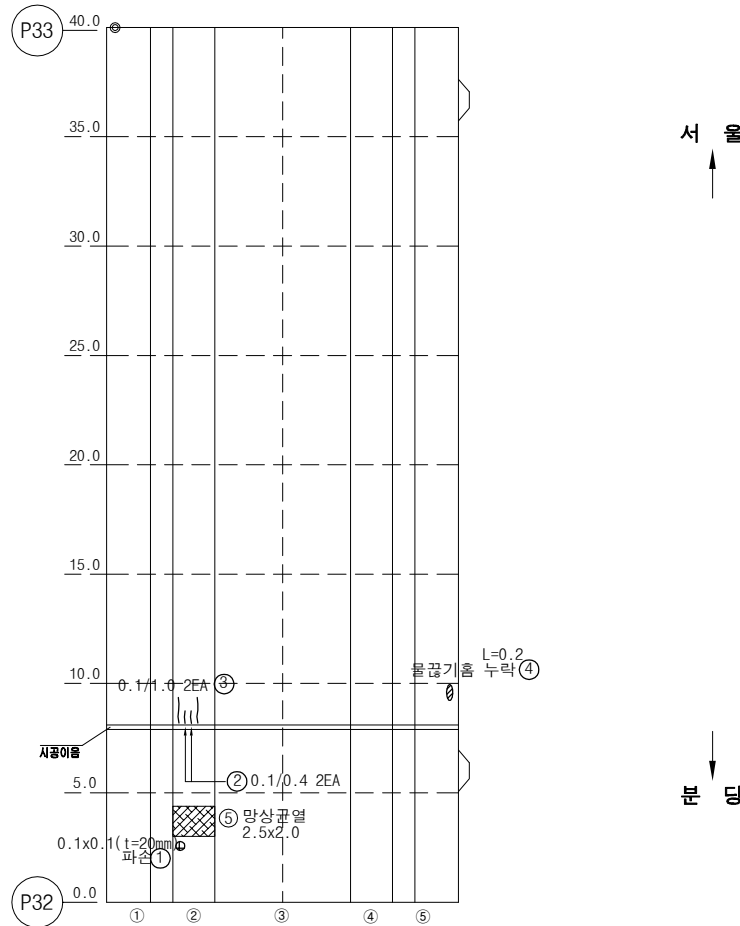

KEY PLAN

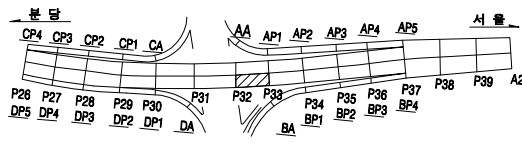


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	망상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	163	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S34)

손 상 물 량 표

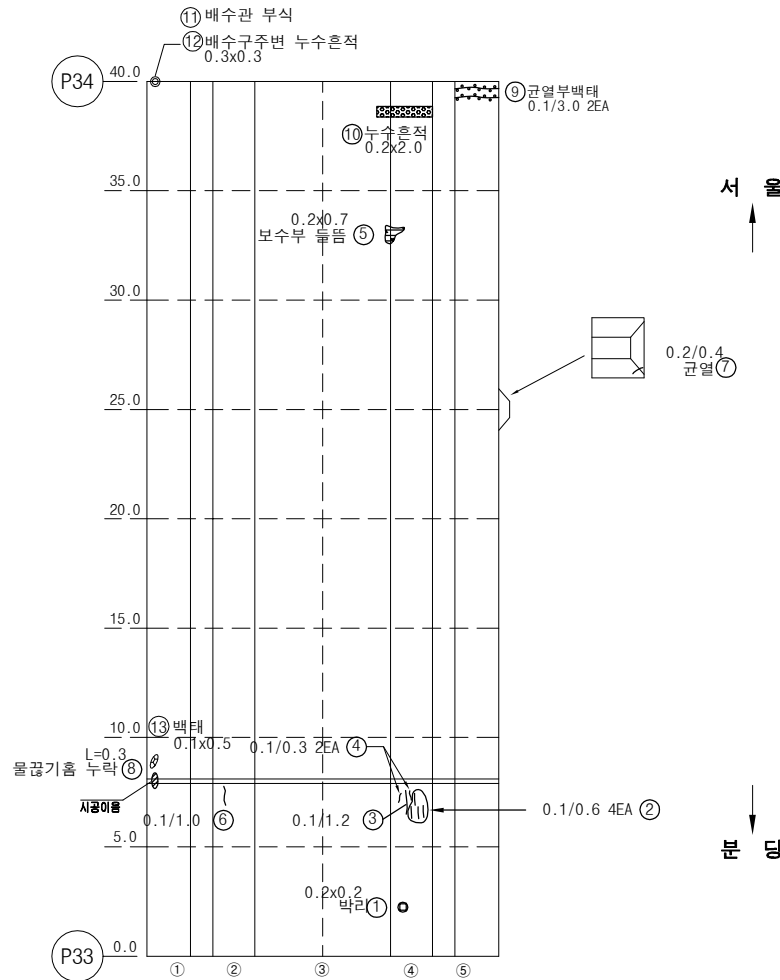


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.6	2.40	m	4	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.60	m	2	
5	보수부 들뜸	0.7	0.2	0.14	m ²	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
8	물끊기흙누락		0.3	0.30	m	1	
9	균열부백태	0.1	3	6.00	m	2	
10	누수흔적	2	0.2	0.40	m ²	1	
11	배수관부식			1	EA	1	
12	배수관 주변 누수흔적	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
13	백태	0.1	0.5	0.05	m ²	1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

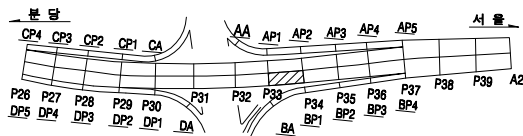


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열매력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	164	

ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S35)

손 상 물 량 표

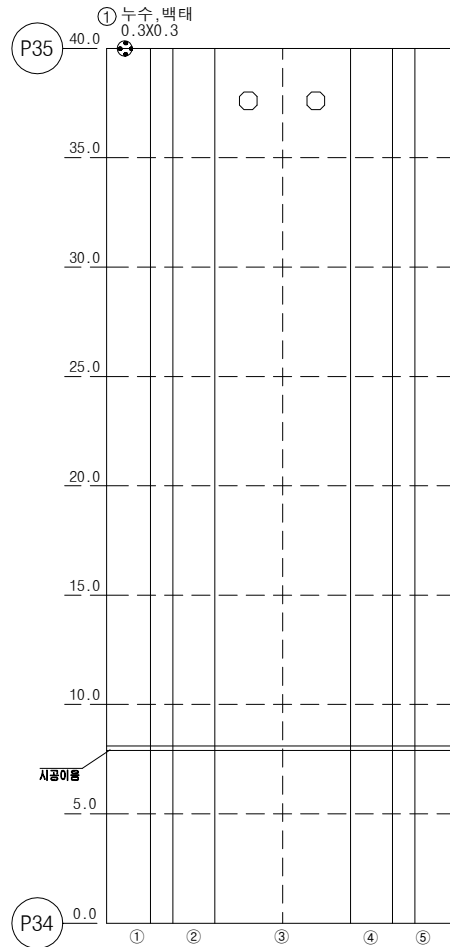


서울


부산

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	누수, 백태	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

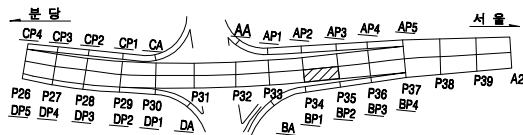

SECTION

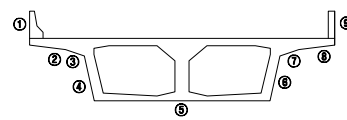


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	165	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S36)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

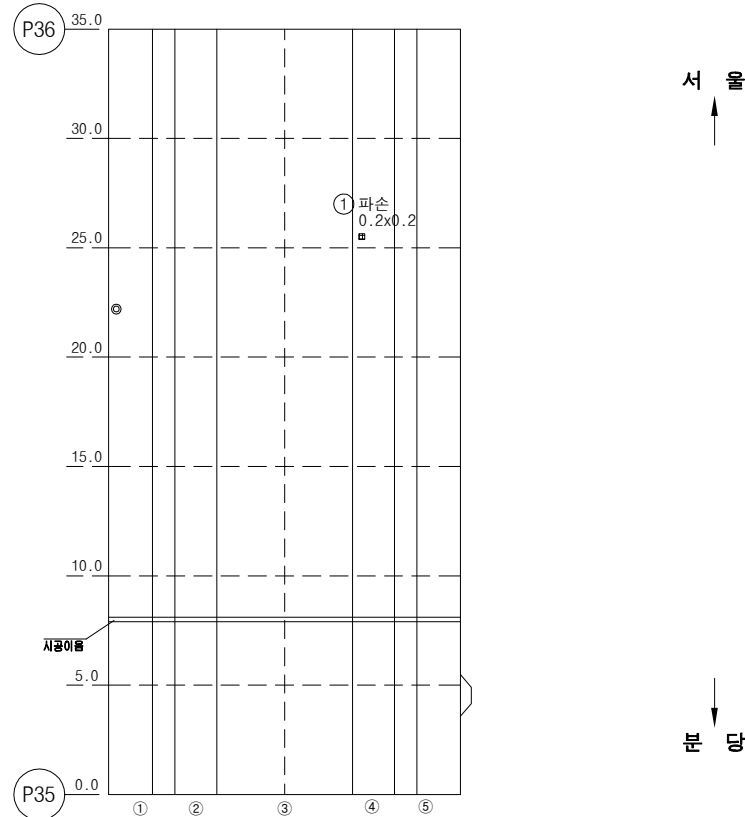

KEY PLAN

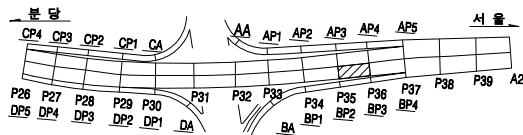


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	166	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S37)

손 상 물 량 표

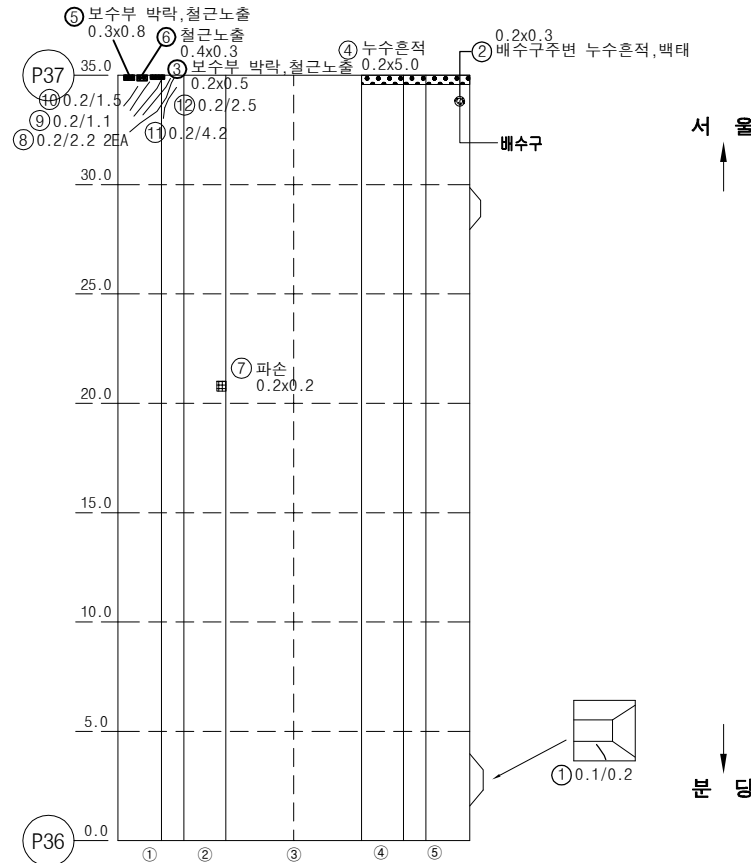


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
2	배수구 주변 누수흔적, 백태	0.2	0.3	0.06	m ²	1	
3	보수부 박락, 철근노출	0.2	0.5	0.10	m ²	1	
4	누수흔적	0.2	5	1.00	m ²	1	
5	보수부 박락, 철근노출	0.3	0.8	0.24	m ²	1	
6	철근노출	0.4	0.3	0.12	m ²	1	
7	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	2.2	4.40	m	2	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.1	1.10	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	4.2	4.20	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

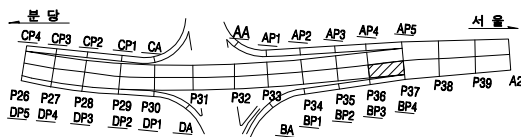

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신속여름 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	167	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S38)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	백태	0.3	0.6	0.18	m ²	1	
2	배수구 주변 누수 흔적, 백태	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
3	박락	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
4	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
5	파손	0.6	0.3	0.18	m ²	1	
6	파손	1	0.6	0.60	m ²	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

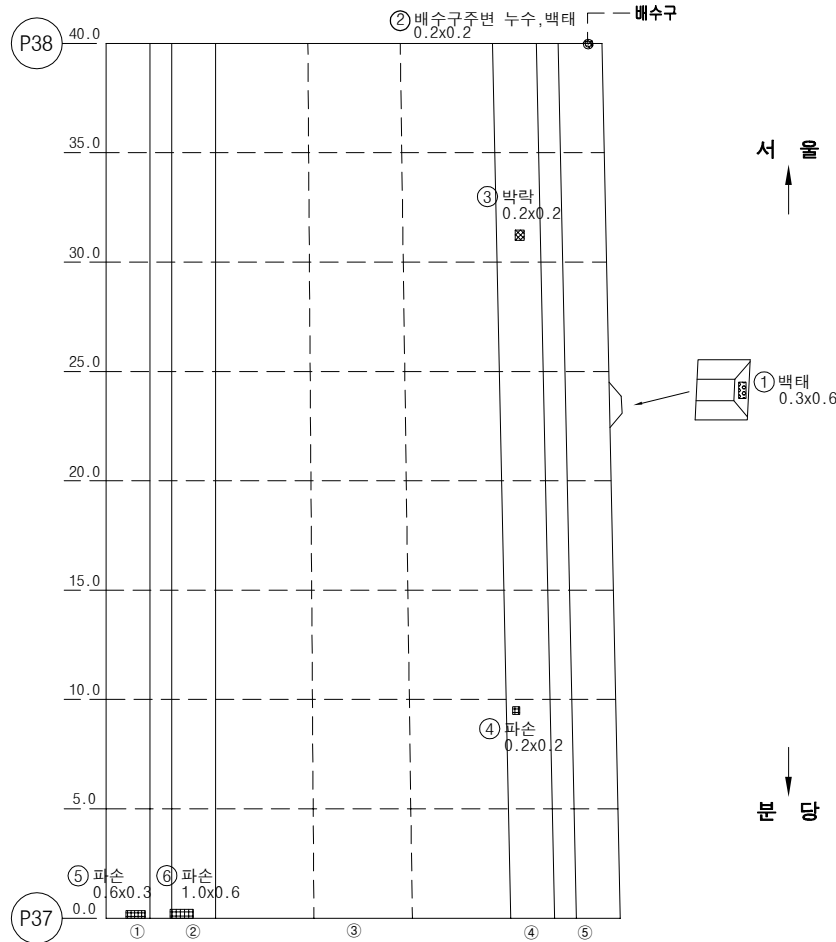

KEY PLAN

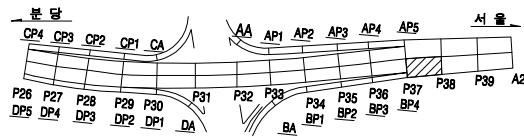


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	168	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S39)

손 상 물 량 표

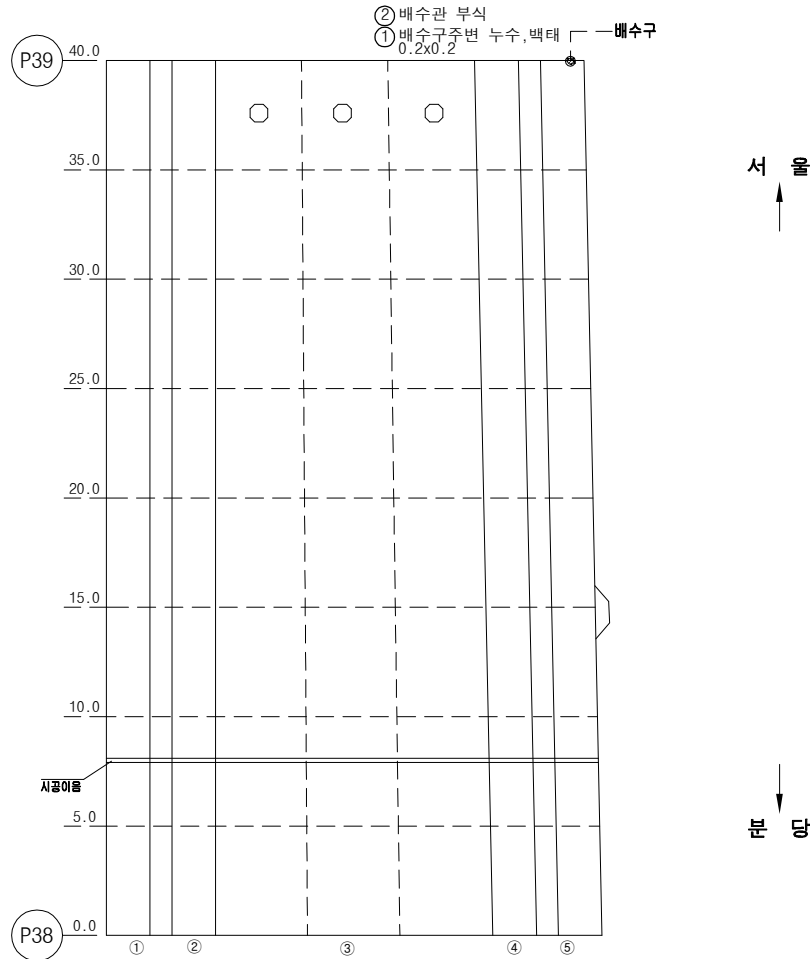


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구 주변 누수 흔적, 백태	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
2	배수관 부식			1	EA	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

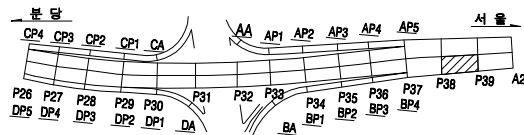


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김찬구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	169	


ID : 복정고가교 본선-상행선 box외부(S40)

손 상 물 량 표

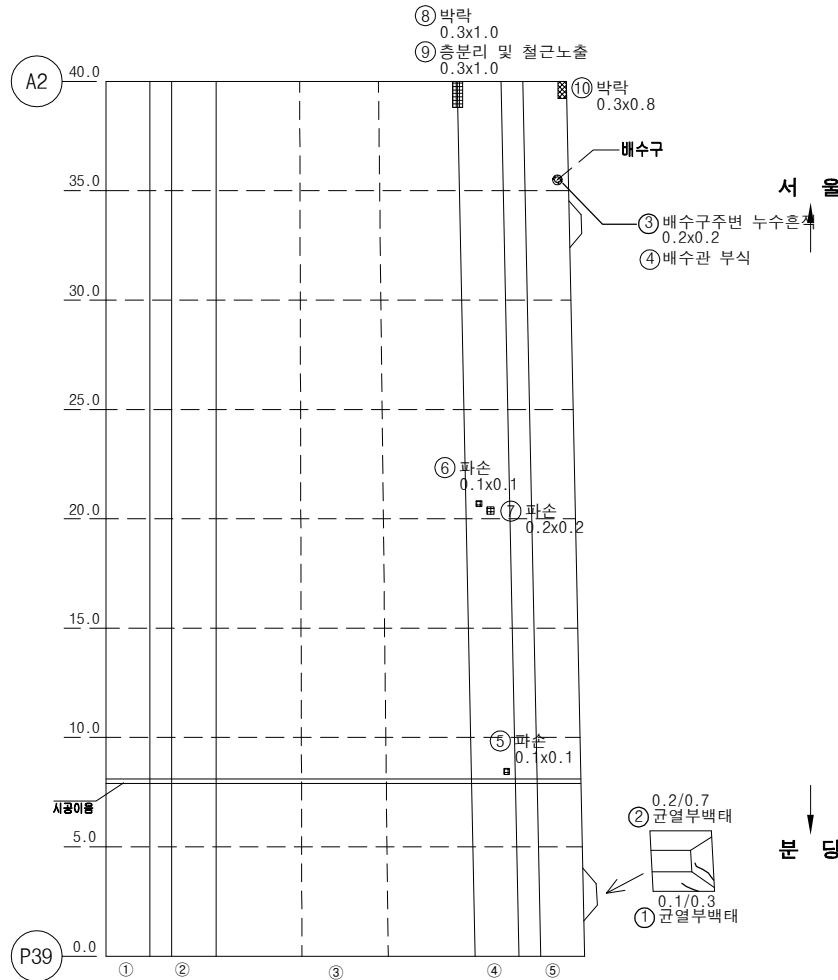


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
3	배수관 주변 누수흔적	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
4	배수관 부식			1	EA	1	
5	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
6	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
7	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
8	박락	0.3	1	0.30	m ²	1	
9	층분리 및 철근노출	0.3	1	0.30	m ²	1	
10	박락	0.3	0.8	0.24	m ²	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

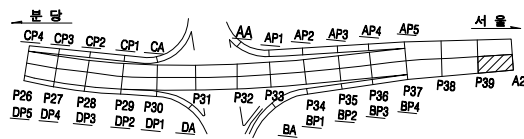

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이음열외력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	170	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S1)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관주변 누수흔적	0.5	0.6	0.30	m ²	1	
2	신축재탈락		1	1.00	m	1	
3	재료분리	1	0.3	0.30	m ²	1	
4	파손	0.5	0.1	0.05	m ²	1	
5	균열부백태	0.2	2.5	12.50	m	5	
6	누수흔적	5	1	5.00	m ²	1	
7	백태	0.1	1	0.10	m ²	1	
8	신축하부누수		14	14.00	m	1	
9	박락	0.4	0.4	0.16	m ²	1	
10	망상균열	0.5	1	0.50	m ²	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	2	8.00	m	4	
12	박락	0.1	0.3	0.03	m ²	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

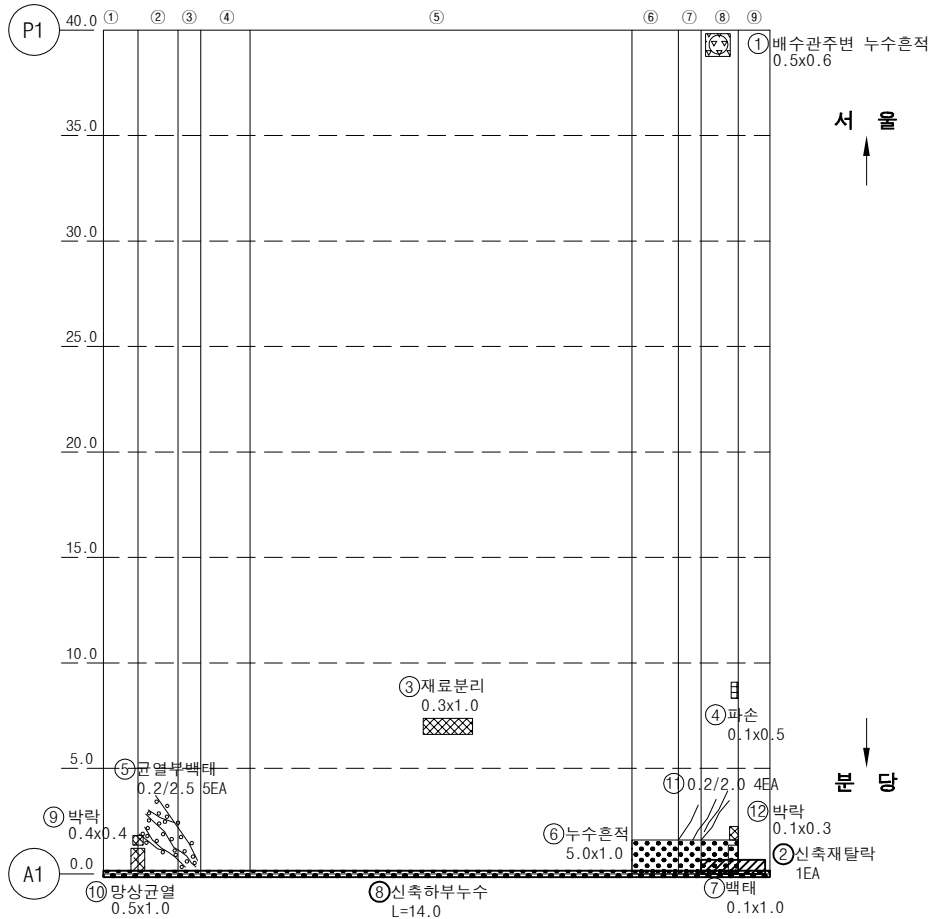

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	망상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	171	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부[S2]



손 상 물 량 표

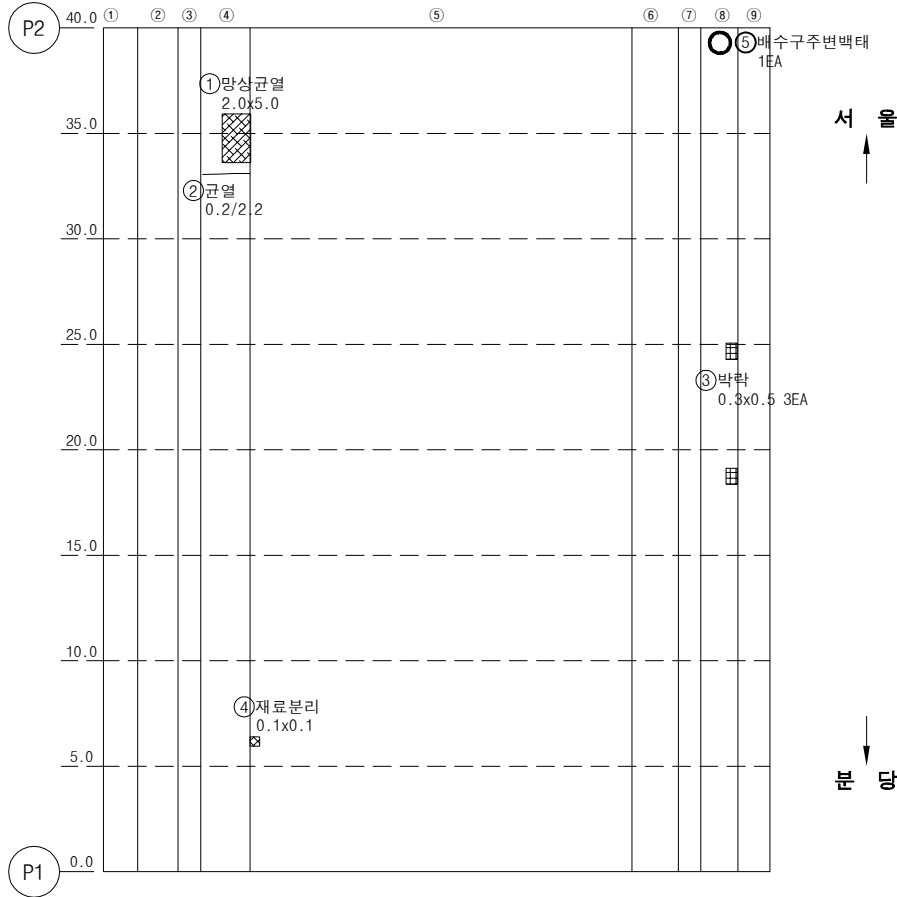

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	망상균열	2	5	10.00	m²	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	2.2	2.20	m	1	
3	박락	0.5	0.3	0.45	m²	3	
4	재료분리	0.1	0.1	0.01	m²	1	
5	배수구 주변 백태	0.1	0.2	0.02	m²	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	망상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	172	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부[S3]

손 상 물 량 표

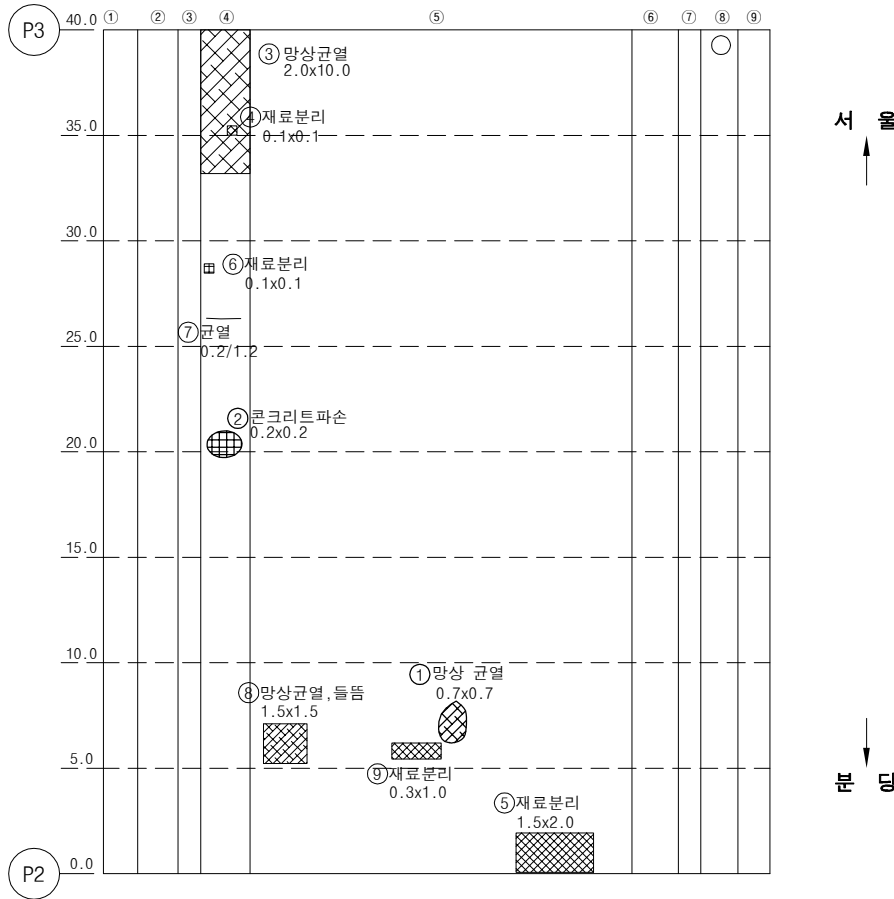


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	망상균열	0.7	0.7	0.49	m ²	1	
2	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
3	망상균열	2	10	20.00	m ²	1	
4	재료분리	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
5	재료분리	2	1.5	3.00	m ²	1	
6	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
8	망상균열, 들뜸	1.5	1.5	2.25	m ²	1	
9	재료분리	1	0.3	0.30	m ²	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	망상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	173	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S4)



손 상 물 량 표

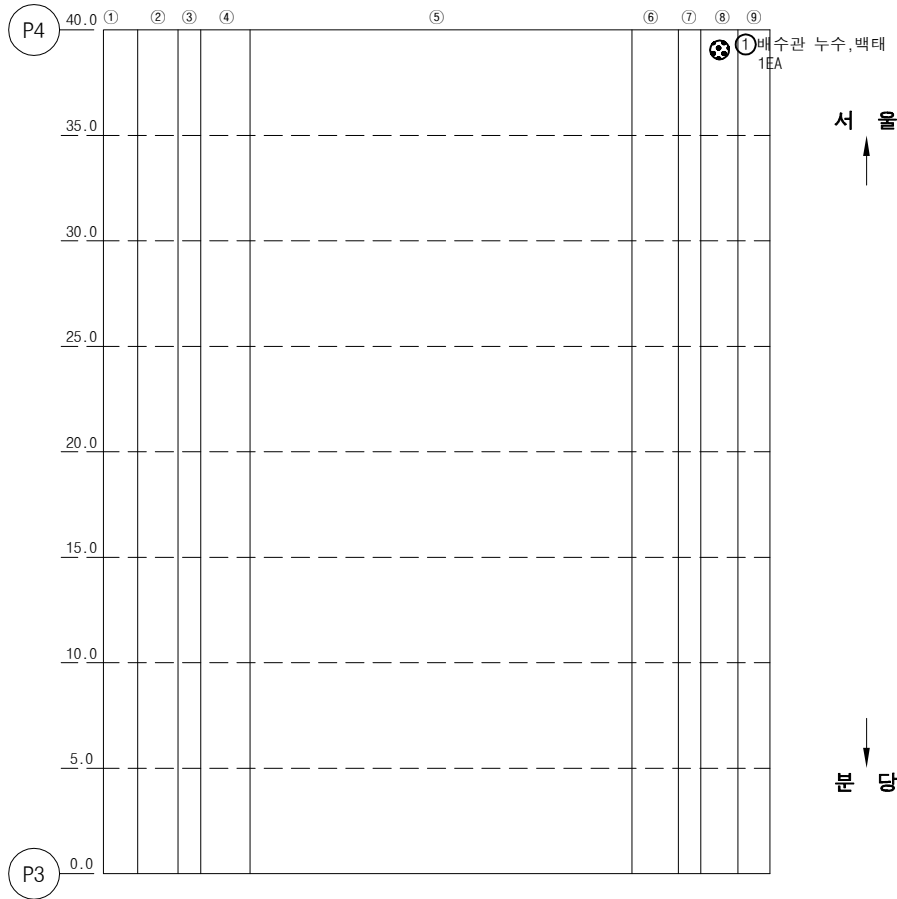

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관 누수, 백태			1	EA	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	174	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S5)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관누수, 백태			1	EA	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

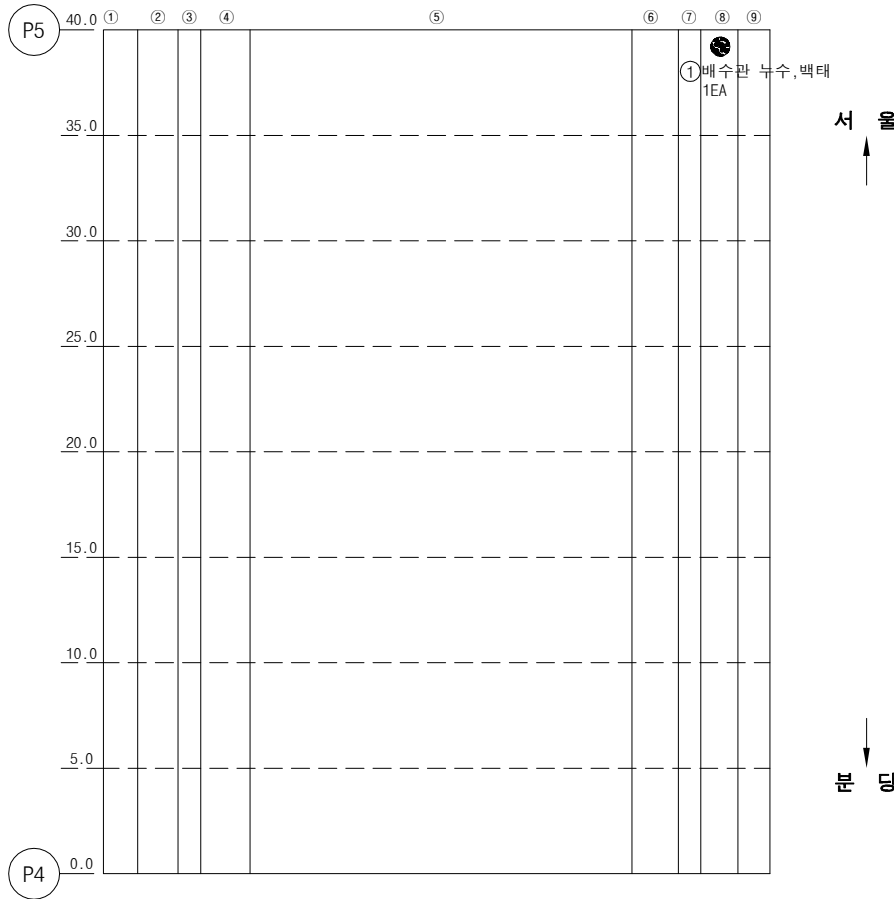

KEY PLAN



SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
범 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	175	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S6)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.5	1.00	m	2	
7	재료분리	0.5	0.5	0.25	m ²	1	
8	박리	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
9	배수관 주변 백태	0.6	0.5	0.30	m ²	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

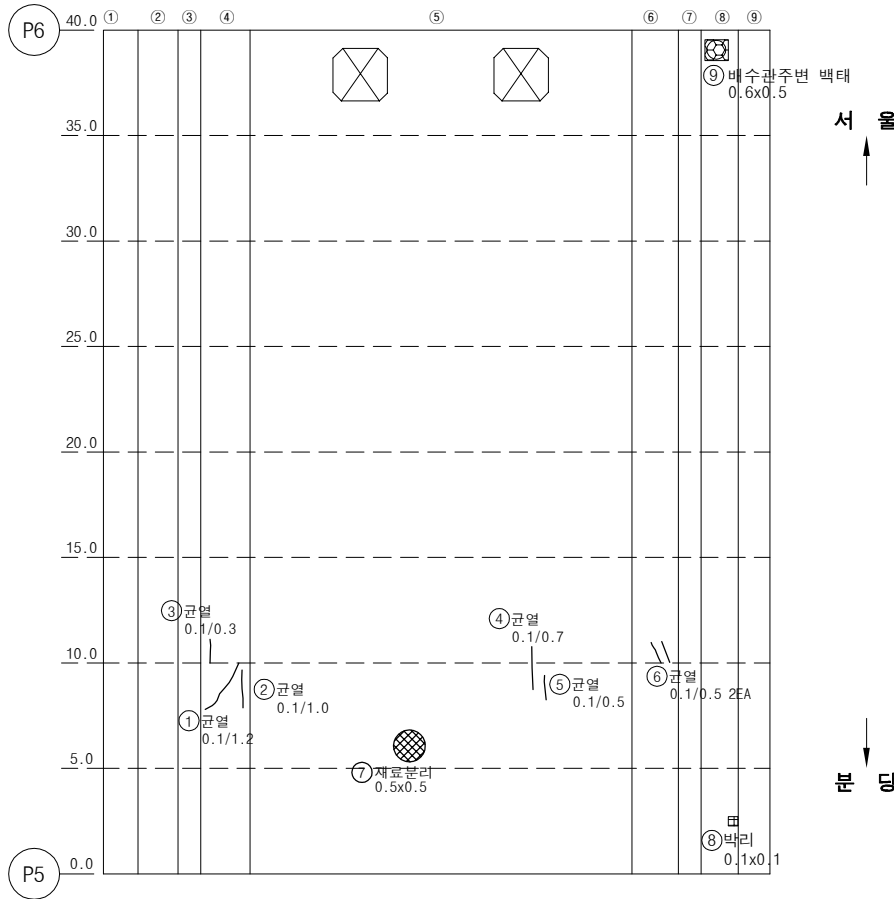

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확 인 자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	176	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S7)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	상대양호						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

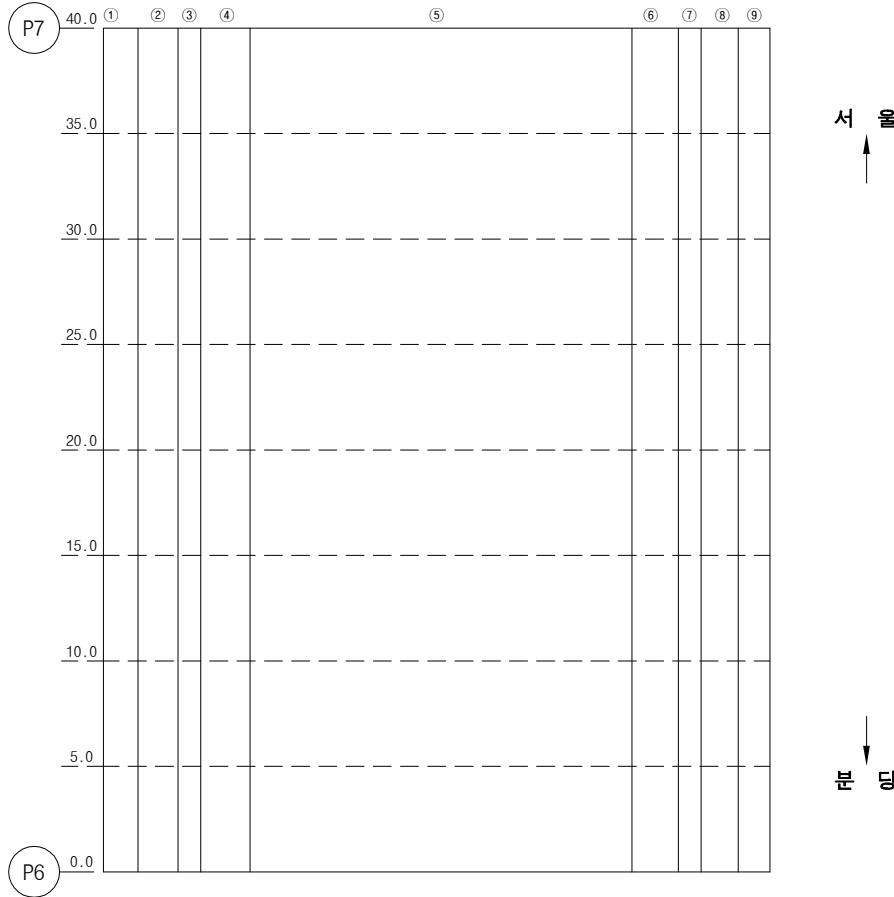

KEY PLAN



SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례					조사일시	2023년 11월	
					조사자	이희송 외 17인	
					확인자	김 찬 구	
					도면번호	177	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S8)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	백태	0.3	1	0.30	m ²	1	
2	파손	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
3	재료분리	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
4	재료분리	0.5	1	0.50	m ²	1	
5	재료분리	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
6	재료분리	0.5	0.2	0.10	m ²	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	2.2	2.20	m	1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

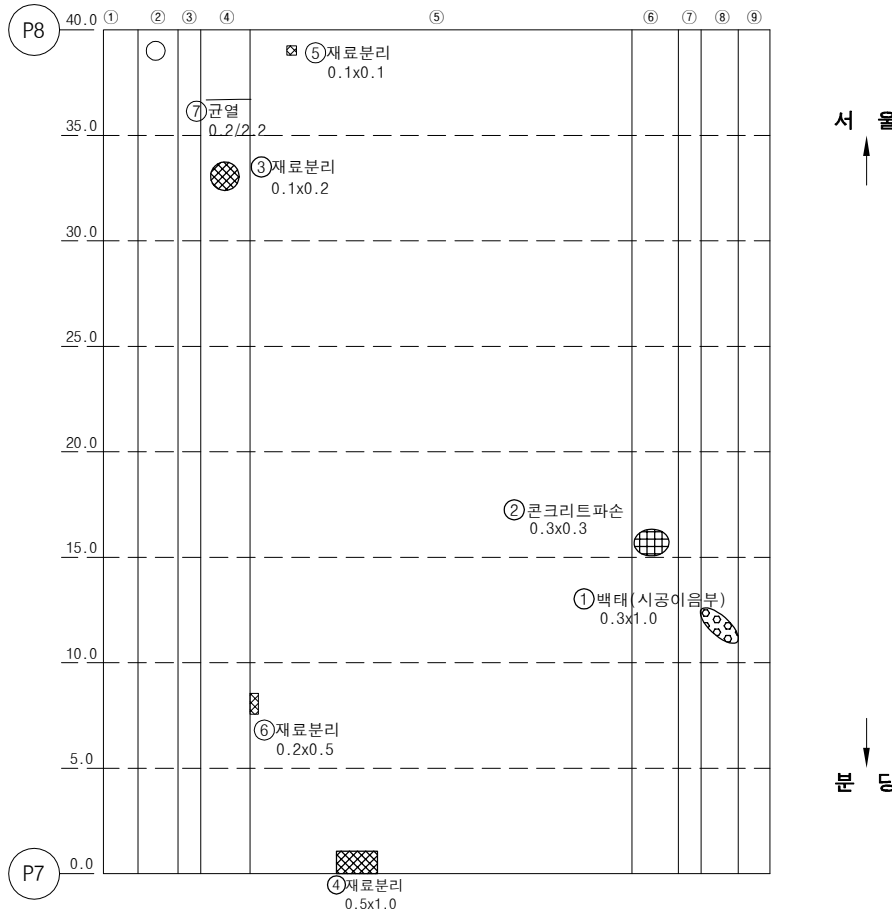

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	178	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S9)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	재료분리	0.5	1.3	0.65	m²	1	
2	파손	0.1	0.1	0.02	m²	2	
3	파손	0.1	0.1	0.01	m²	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	2.2	4.40	m	2	
5	배수관누수, 백태, 부식			1	EA	1	
6	파손	0.1	0.1	0.02	m²	2	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

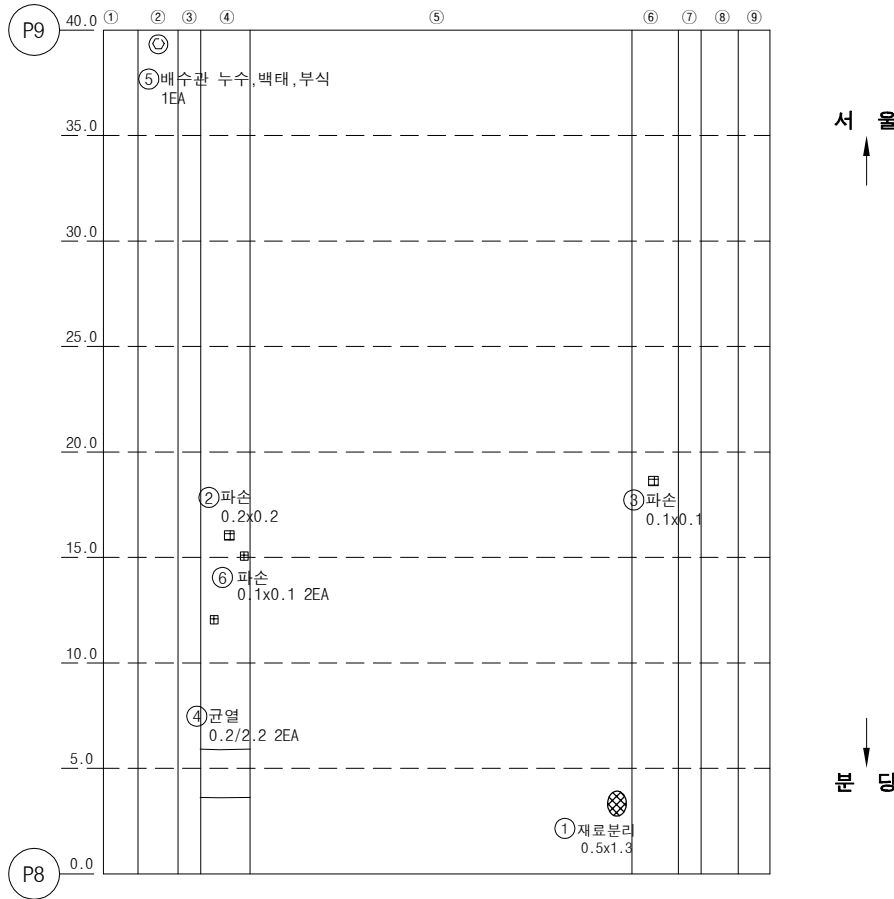

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 백태	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물침투력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	179	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S10)

손 상 물 량 표

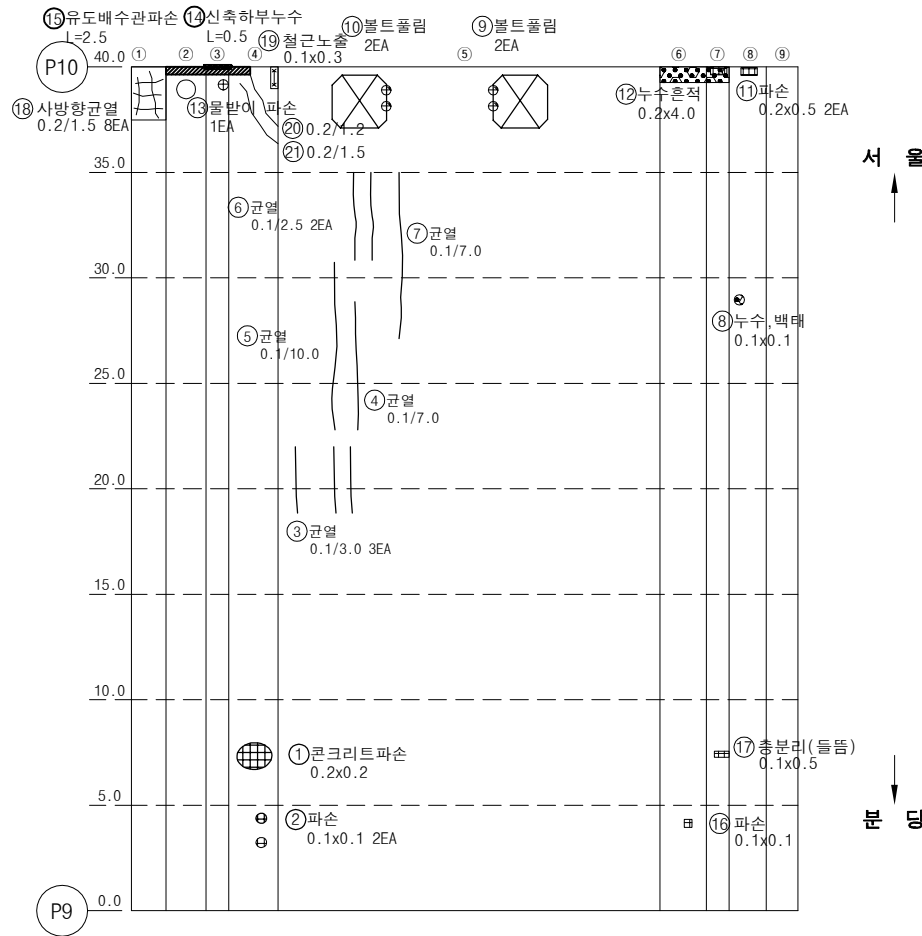


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
2	파손	0.1	0.1	0.02	m ²	2	
3	균열(0.1mm)	0.1	3	9.00	m	3	
4	균열(0.1mm)	0.1	7	7.00	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	10	10.00	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	2.5	5.00	m	2	
7	균열(0.1mm)	0.1	7	7.00	m	1	
8	누수, 백태	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
9	볼트풀림			2	EA	2	
10	볼트풀림			2	EA	2	
11	파손	0.5	0.2	0.20	m ²	2	
12	누수, 백태	4	0.2	0.80	m ²	1	
13	물받이 파손			1	EA	1	
14	신축하부누수		0.5	0.50	m	1	
15	유도배수로탈락		2.5	2.50	m	1	
16	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
17	충분리(들뜸)	0.1	0.5	0.05	m ²	1	
18	사방향균열(0.2mm)	0.2	1.5	12.00	m	8	
19	철근노출	0.1	0.3	0.03	m ²	1	
20	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
21	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	180	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S11)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
2	백태	0.2	0.2	0.04	m²	1	
3	박락	0.1	0.1	0.02	m²	2	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	4	8.00	m	2	
8	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
9	파손	0.3	0.2	0.06	m²	1	
10	누수, 백태	4	0.2	0.80	m²	1	
11	충분리	0.1	1.5	0.15	m²	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

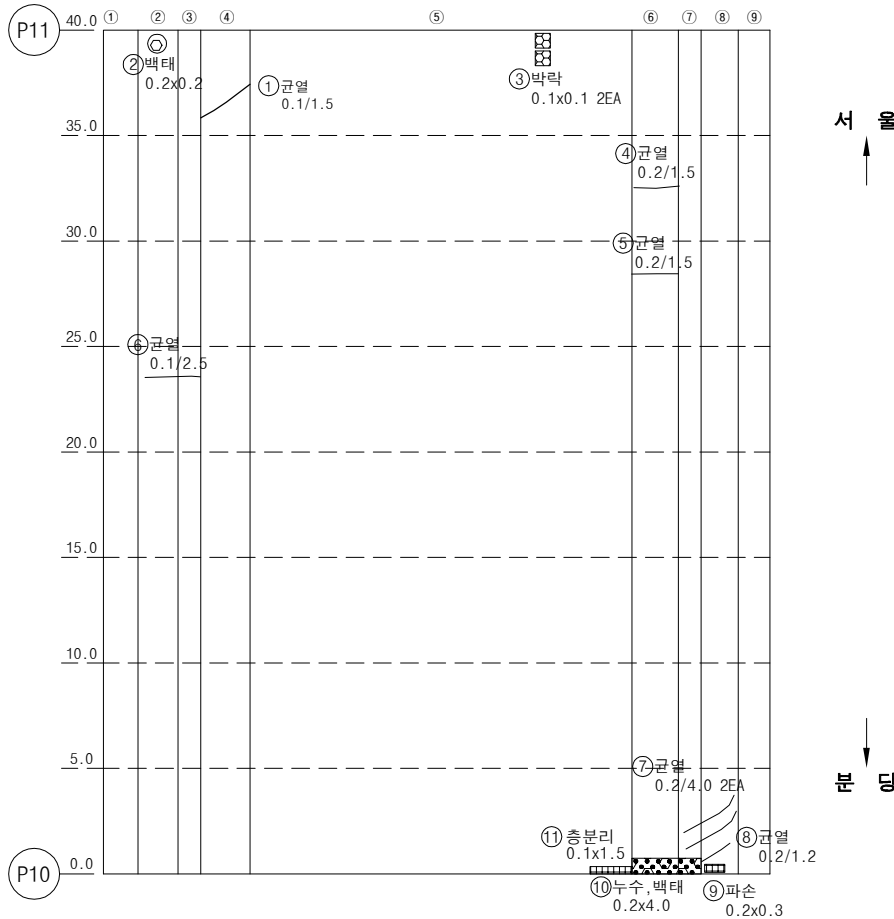

KEY PLAN



SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 충분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	181	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S12)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
2	박락	1.5	0.2	0.30	m²	1	
3	파손	0.2	0.2	0.04	m²	1	
4	재료분리	0.2	1	0.20	m²	1	
5	백태	0.2	2.5	0.50	m²	1	
6	박락및철근노출	0.1	0.3	0.03	m²	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

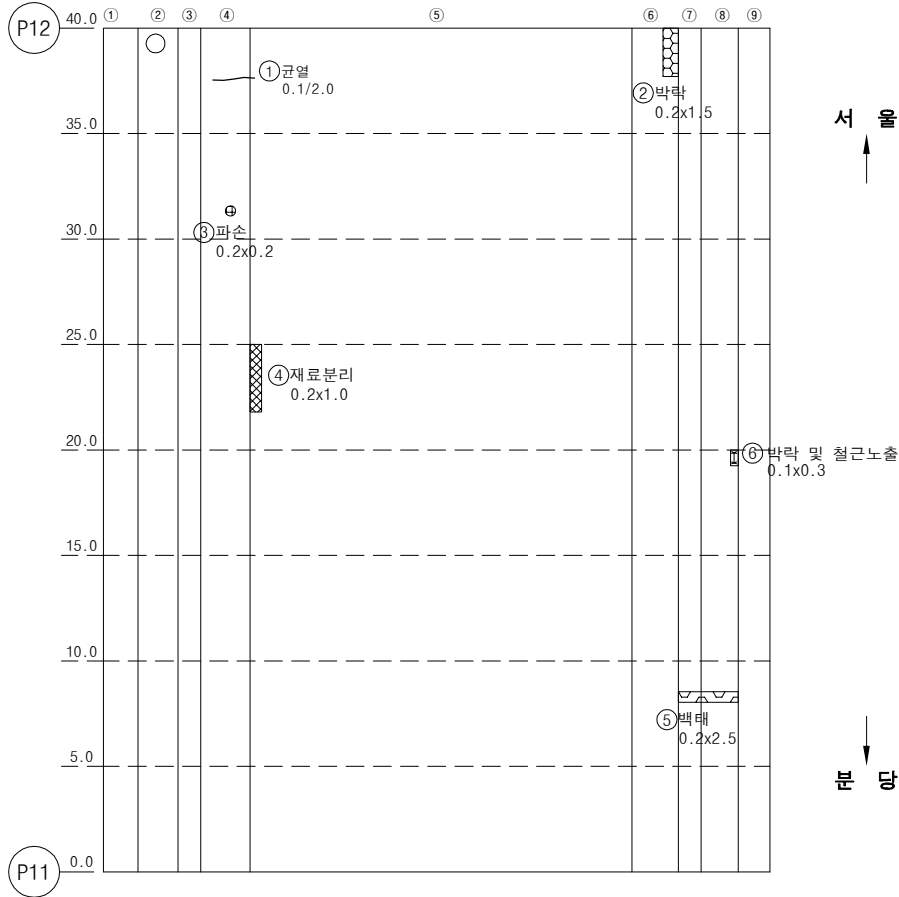

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 백태	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물침투력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	182	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S13)



손 상 물 량 표

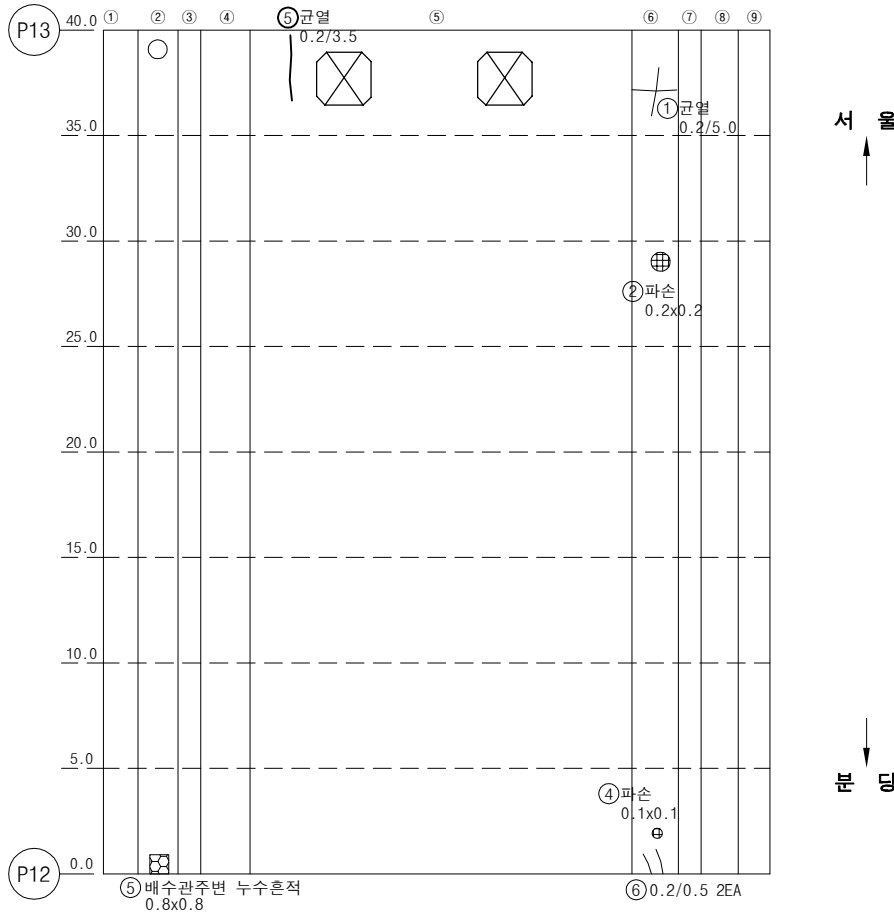

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	5	5.00	m	1	
2	파손	0.2	0.2	0.04	m²	1	
3	파손	0.1	0.1	0.01	m²	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	3.5	3.50	m	1	
5	배수관주변누수흔적	0.8	0.8	0.64	m²	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 벽체	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 바리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물침투력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	183	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S14)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.60	m	2	
2	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	3	3.00	m	1	
4	파손	0.3	0.3	0.09	m²	1	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

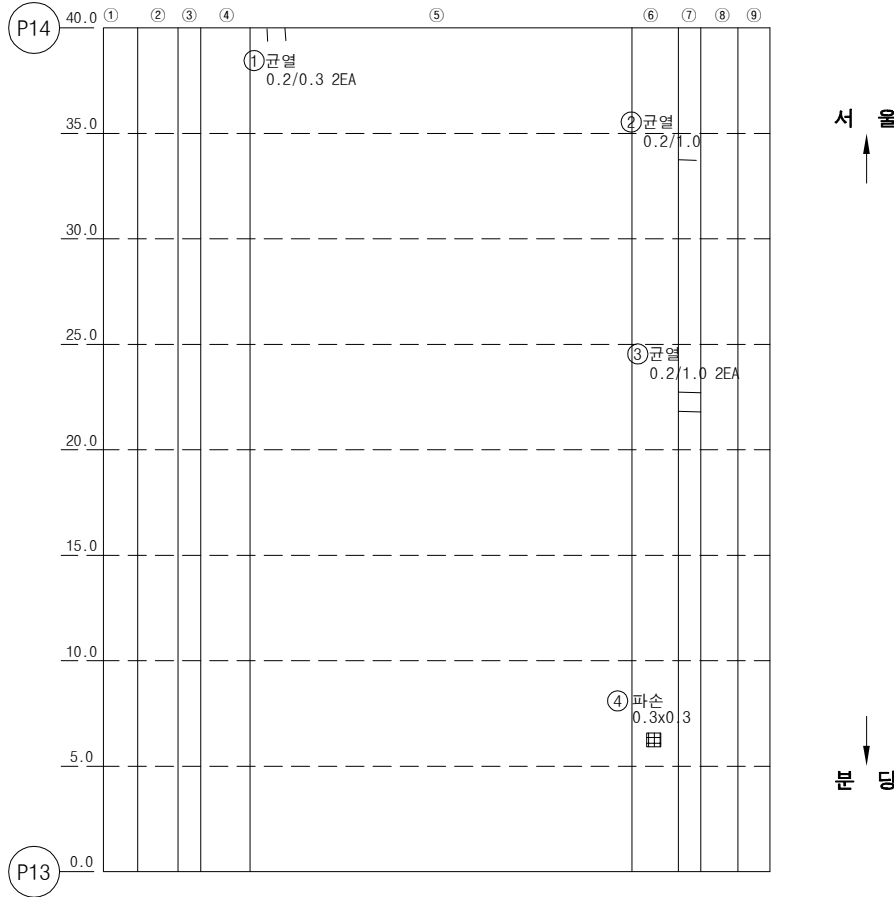

KEY PLAN



SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 벽면	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물침투력	⑫ 신축이음 문제	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	184	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S15)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.1	0.114	0.01	m ²	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	20	20.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
4	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
5	배수관주변백태	0.3	0.6	0.18	m ²	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

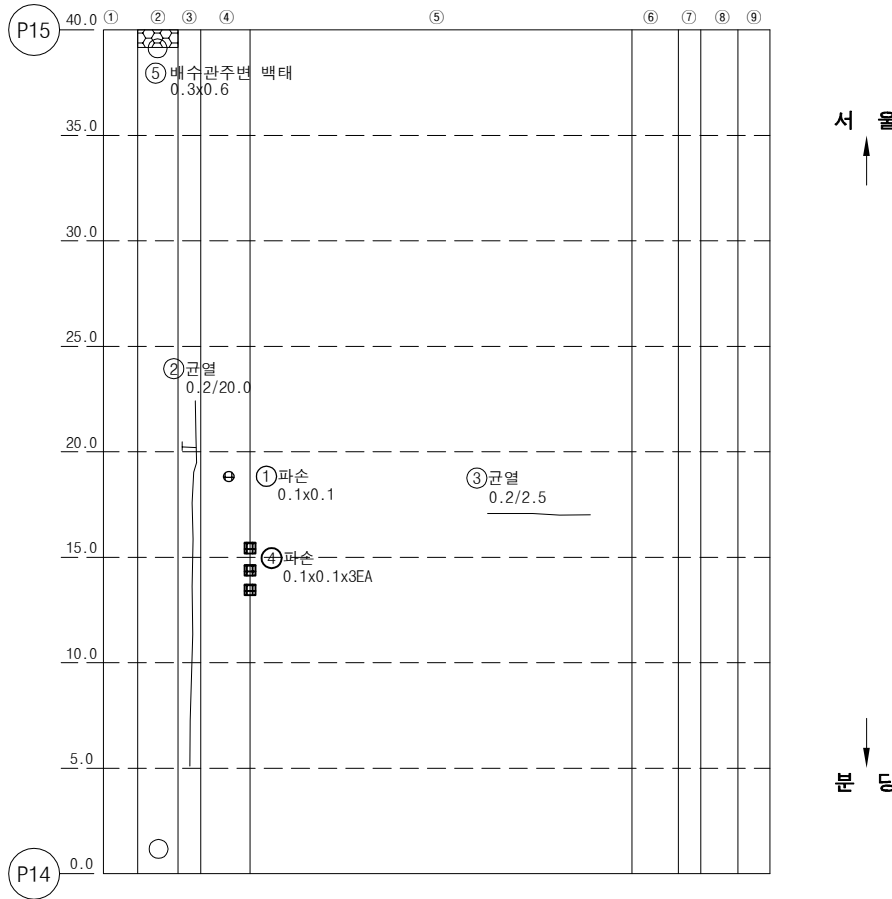

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 백태	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 바리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물침투력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	185	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S16)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	3	3.00	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	7	7.00	m	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

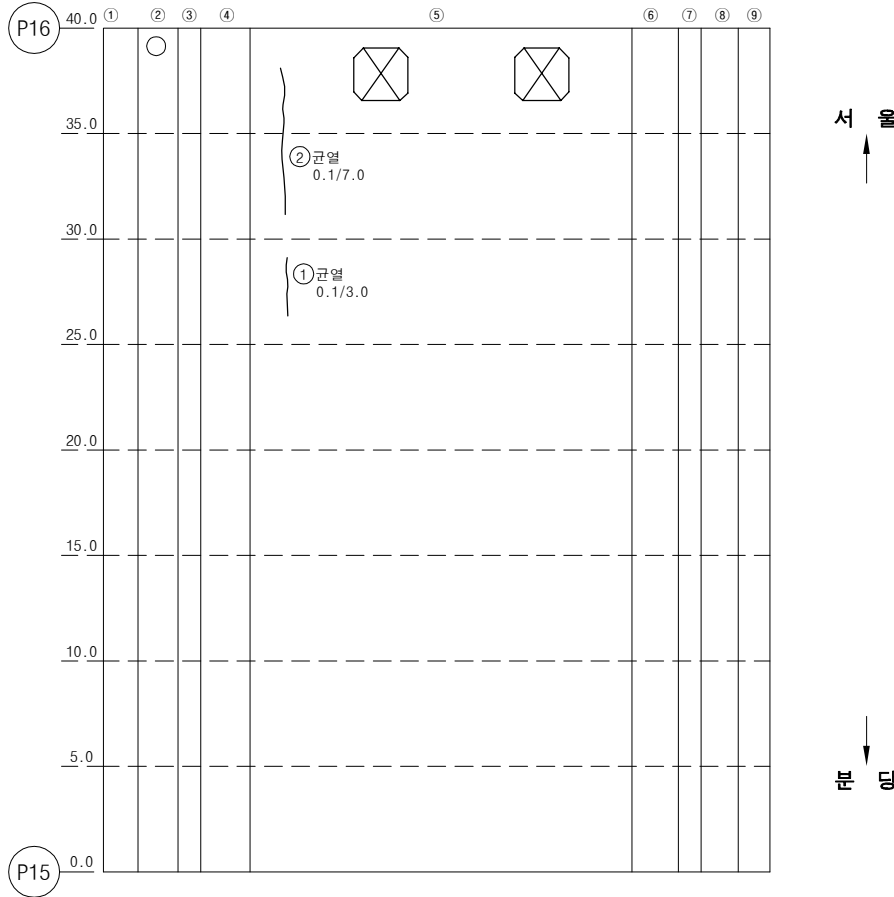

KEY PLAN



SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 벽면	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물침투력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	186	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S17)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	그늘음	5	10.017	50.09	m ²	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.5	12.00	m	8	
3	누수흔적, 백태	1.5	25	37.50	m ²	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

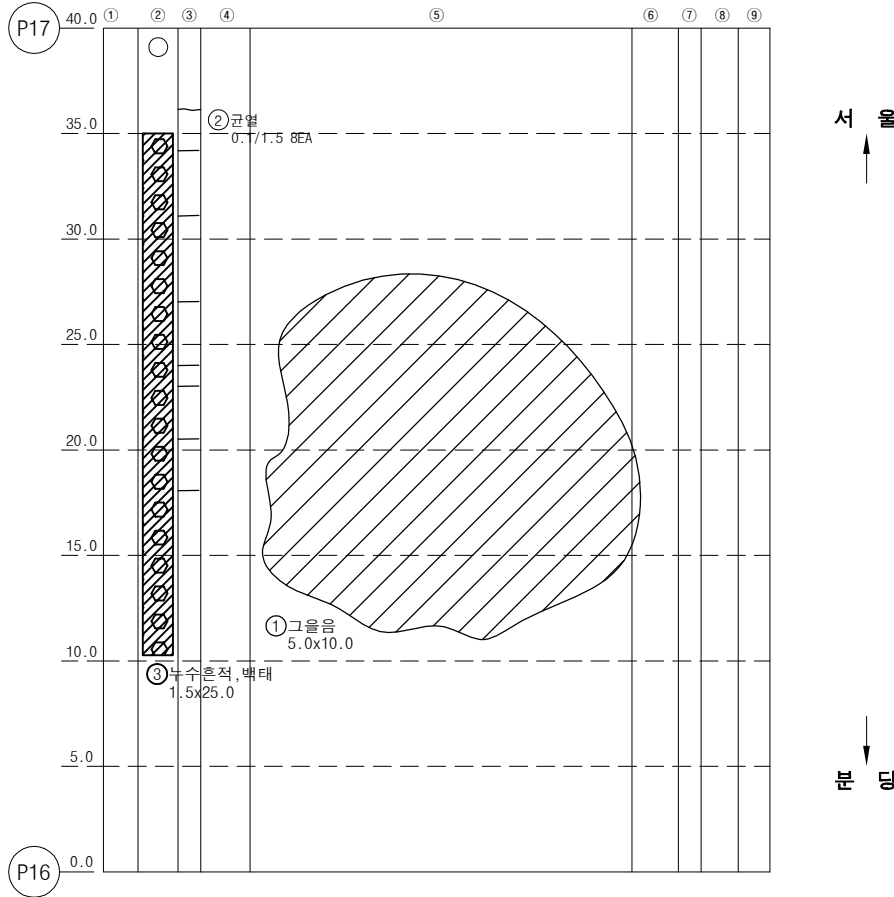

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 백태	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물침투력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	187	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S18)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	누수흔적, 백태	3	2.019	6.06	m'	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	5	5.00	m	1	
3	재료분리	1	0.5	0.50	m'	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
5	배수관누수, 백태, 부식			1	EA	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	3	3.00	m	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

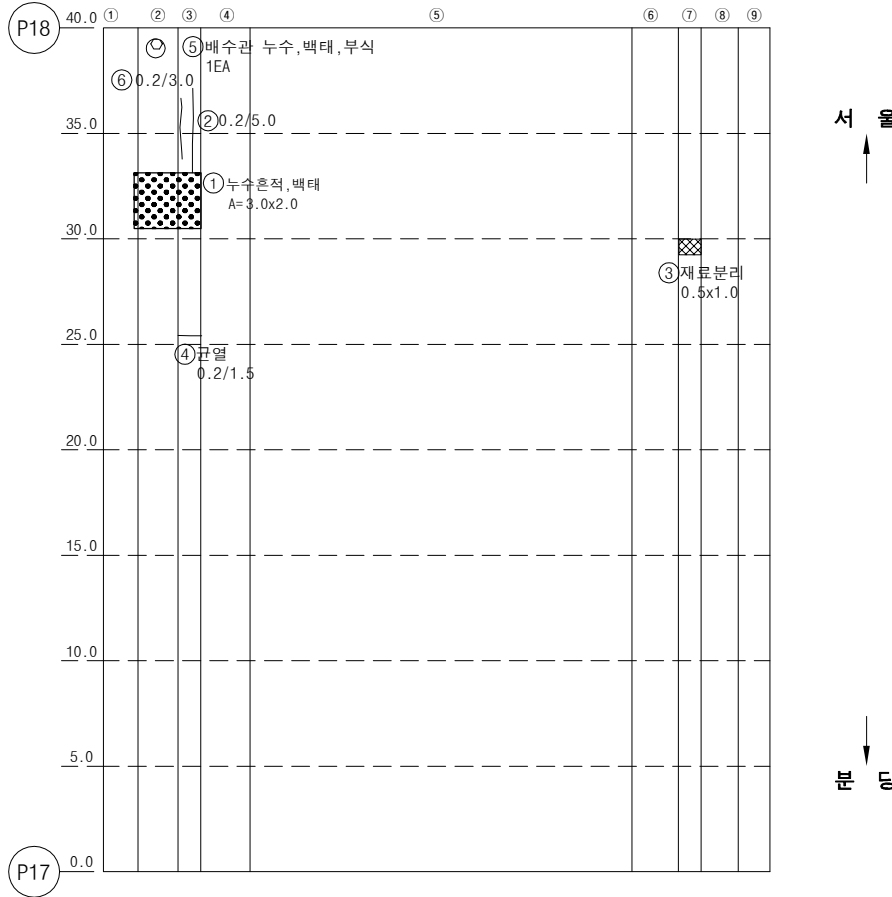

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	188	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S19)

손상물량표

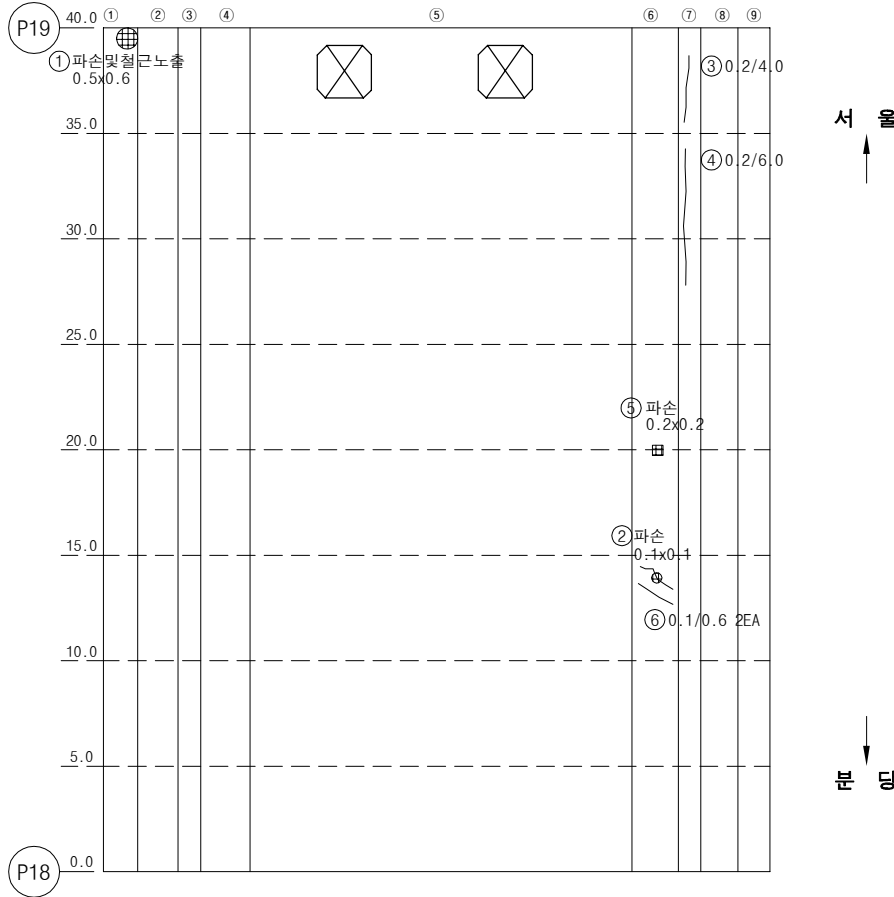


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손 및 철근노출	0.5	0.6	0.30	m ²	1	
2	파손	0.1	0.12	0.01	m ²	1	
3	균열 (0.2mm)	0.2	4	4.00	m	1	
4	균열 (0.2mm)	0.2	6	6.00	m	1	
5	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
6	균열 (0.1mm)	0.1	0.6	1.20	m	2	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 벽면	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이음열외력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	189	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S20)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열부백태	0.2	1	1.00	m	1	
2	파손	0.3	0.3	0.09	m²	1	
3	파손	0.2	0.2	0.04	m²	1	
4	파손	0.1	0.1	0.01	m²	1	
5	파손	0.3	0.3	0.09	m²	1	
6	누수흔적, 백태	5	2	10.00	m²	1	
7	배수관주변백태, 누수, 부식	0.4	0.4	0.16	m²	1	
8	재료분리	0.3	2	0.60	m²	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

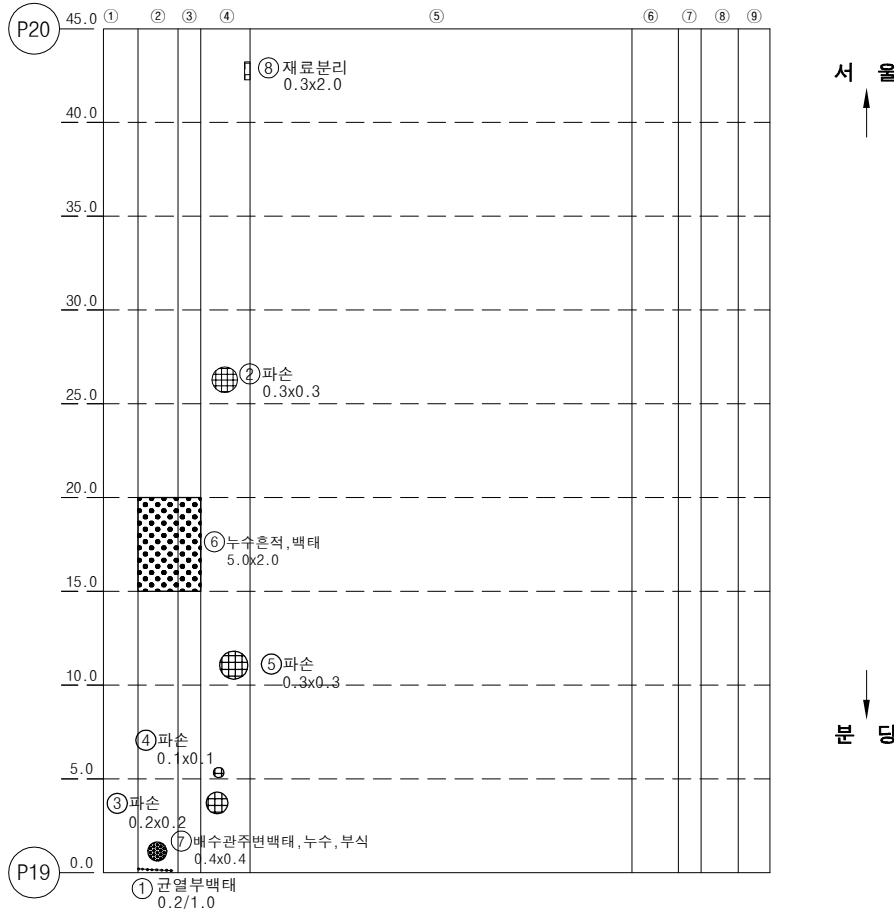

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	190	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S21)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
3	누수흔적, 백태	2	2.029	4.06	m'	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
5	재료분리	0.5	0.5	0.25	m'	1	
6	파손	0.2	0.2	0.08	m'	2	
7	백태	0.1	0.6	0.06	m'	1	
8	철근노출	0.1	0.5	0.05	m'	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	5	5.00	m	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

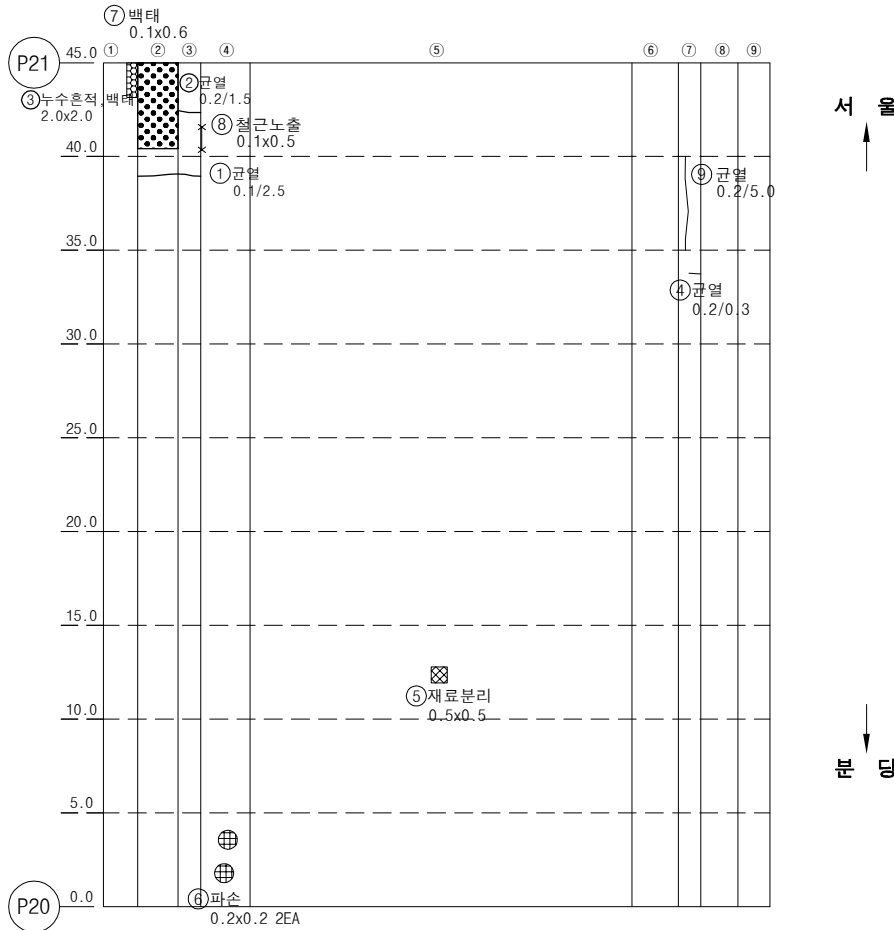

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 백태	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물유입력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	191	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S22)



손 상 물 량 표

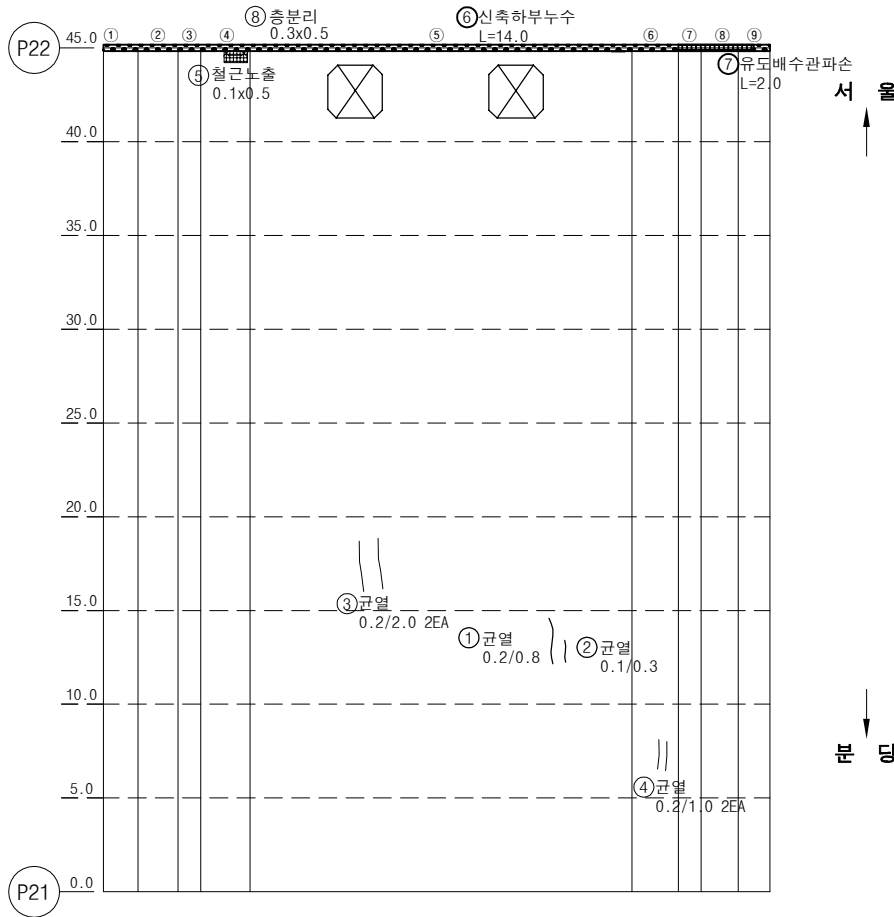

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	2	4.00	m	2	
4	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
5	철근노출	0.1	0.5	0.05	m ²	1	
6	신축하부누수		14	14.00	m	1	
7	유도배수로파손		2	2.00	m	1	
8	층분리	0.3	0.5	0.15	m ²	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 벽면	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 바리, 파손	⑩ 시공이음분리, 층분리	⑪ 이음열외력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	192	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S23)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.2	0.3	0.06	m²	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	3	6.00	m	2	
4	파손	0.1	0.1	0.01	m²	1	
5	재료분리	0.5	0.5	0.25	m²	1	
6	재료분리	1	0.5	0.50	m²	1	
7	배수관누수, 백태, 부식			1	EA	1	
8	사방향균열(0.2mm)	0.2	2.5	10.00	m	4	
9	층분리 및 철근노출	0.1	0.5	0.05	m²	1	
10	박락	0.3	0.3	0.09	m²	1	
11	백태	0.1	0.5	0.10	m²	2	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

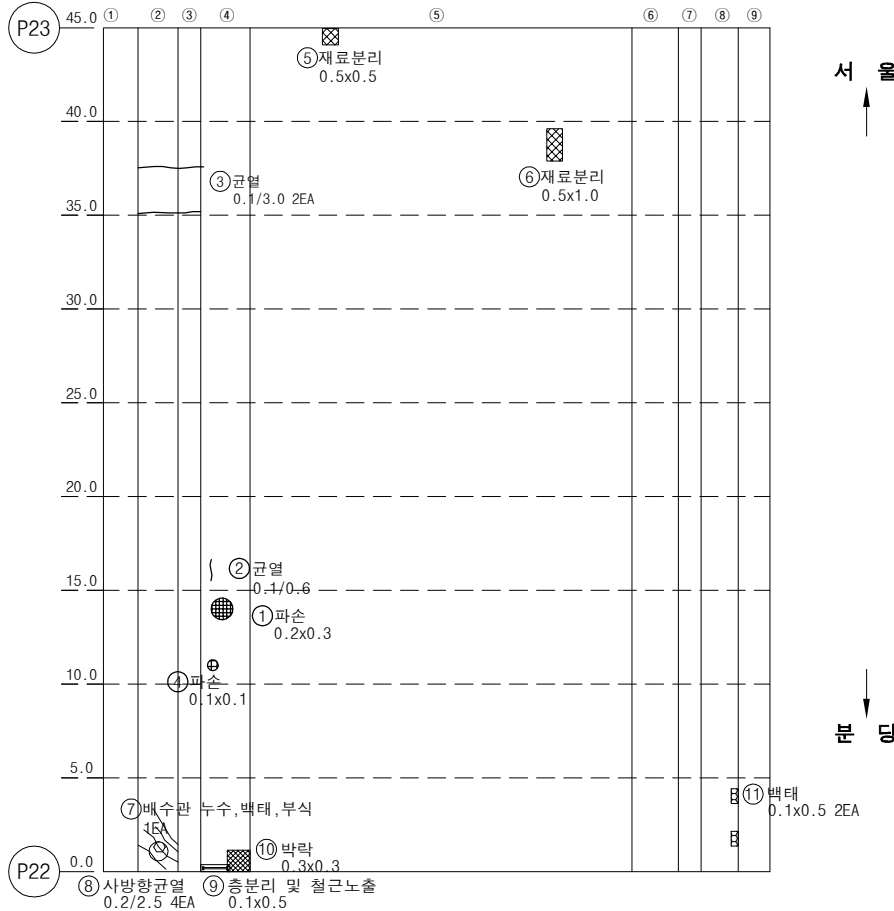

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박락, 파손	시공이음분리, 층분리	이물침투력	신속여름 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴 및	기타	도면번호	193	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S24)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.2	2.40	m	2	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.8	2.40	m	3	
5	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

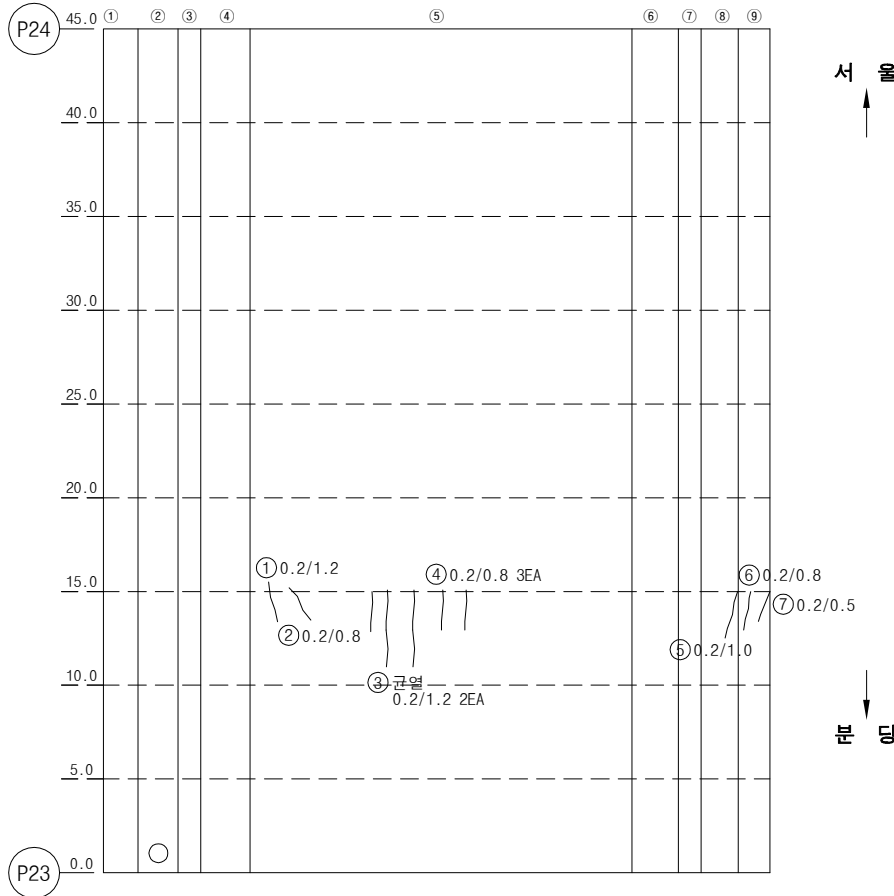

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	194	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S25)



손상물량표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관부식, 파손			1	EA	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

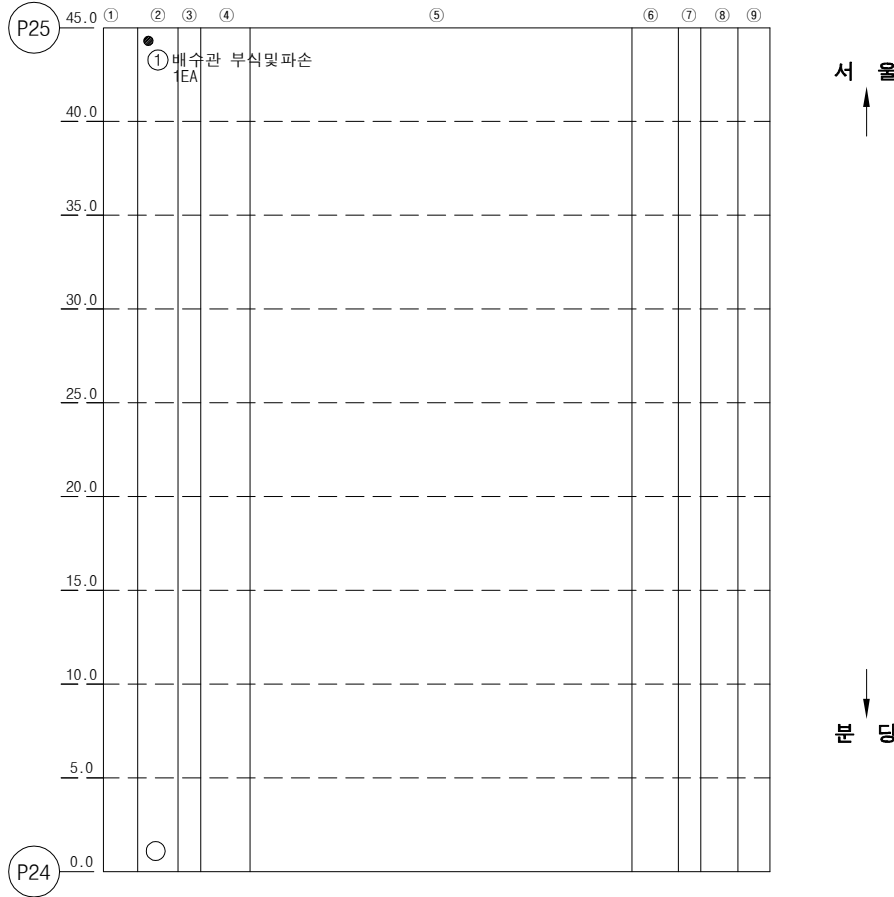

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	배관	편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 송분리	이음열외력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	195	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S26)

손 상 물 량 표

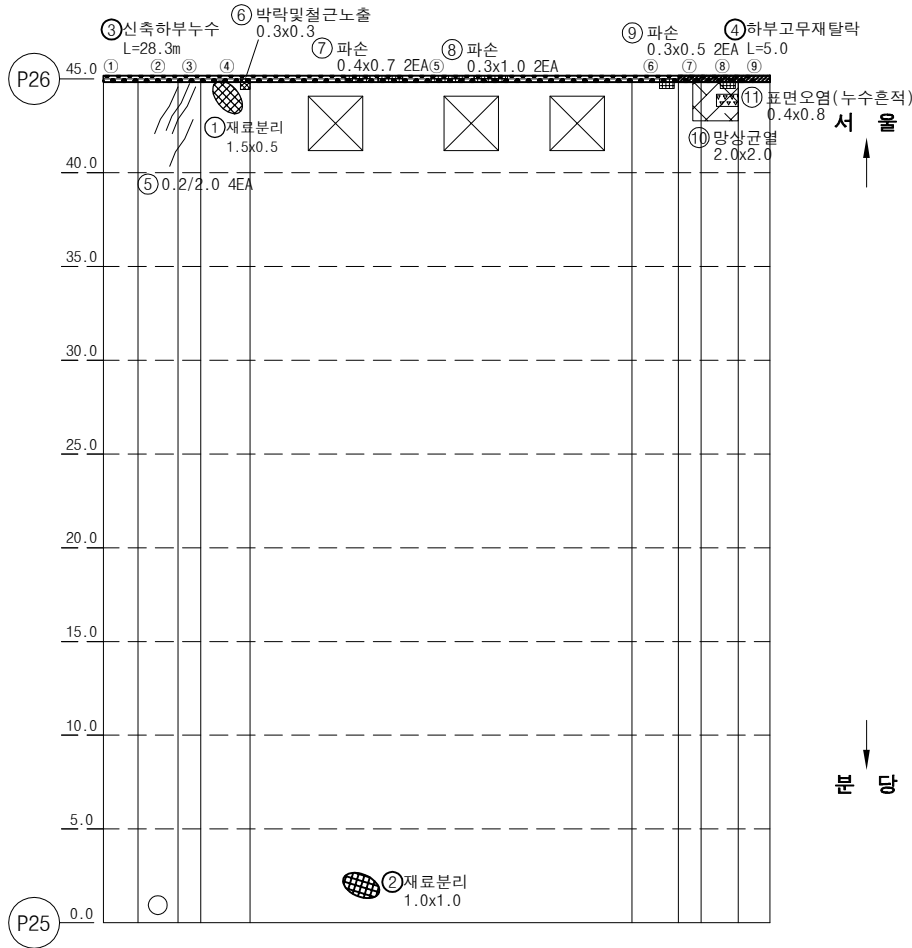


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	재료분리	1.5	0.5	0.75	m ²	1	
2	재료분리	1	1	1.00	m ²	1	
3	신축하부누수		28.3	28.30	m	1	
4	하부고무재탈락		5	5.00	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2	8.00	m	4	
6	박락및철근노출	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
7	파손	0.4	0.7	0.56	m ²	2	
8	파손	0.3	1	0.60	m ²	2	
9	파손	0.3	0.5	0.30	m ²	2	
10	망상균열	2	2	4.00	m ²	1	
11	누수흔적	0.4	0.8	0.32	m ²	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 망상균열	③ 박락	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 어물및외력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	196	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S27)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.80	m	2	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1	2.00	m	2	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	2.7	2.70	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	3	3.00	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	3	3.00	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
13	배수관 주변 백태	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
14	파손	0.4	0.4	0.16	m ²	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	16	16.00	m	1	
16	파손	0.3	0.5	0.15	m ²	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

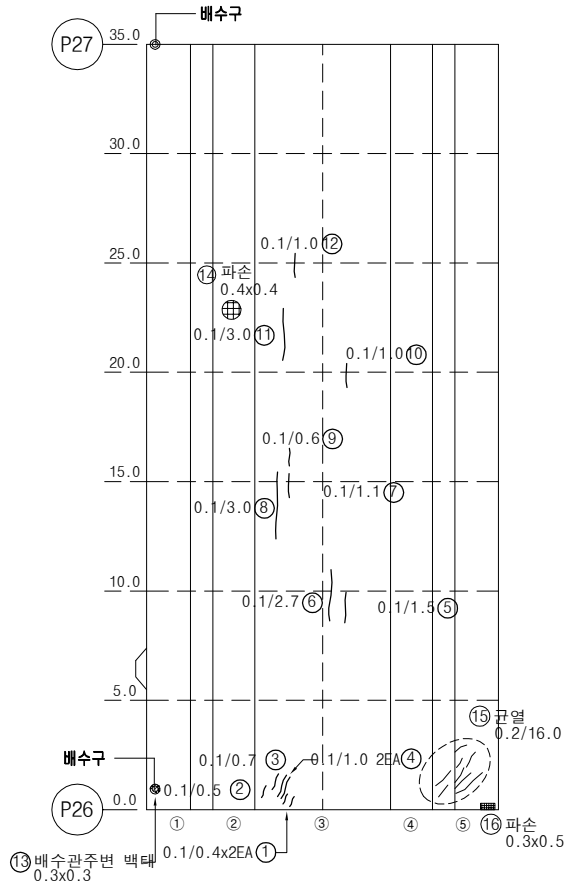


서 울

분 당

KEY PLAN

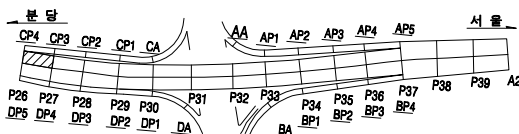

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이용분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴 및	기타	도면번호	197	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S28)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
2	거푸집미제거	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
3	재료분리	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
4	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

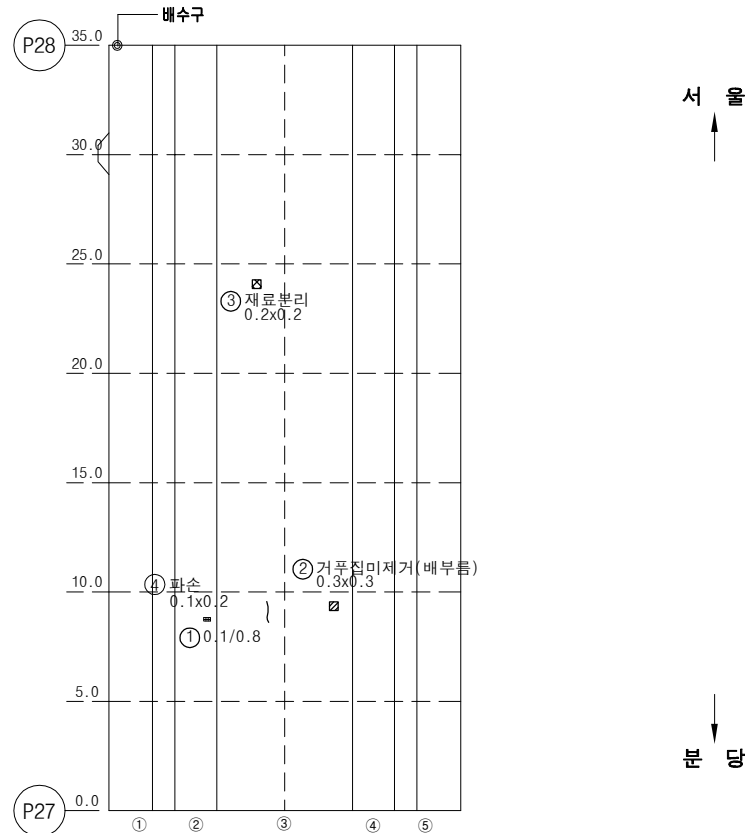

KEY PLAN

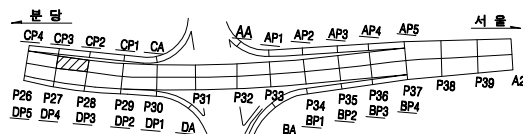


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	198	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S29)

손상물량표

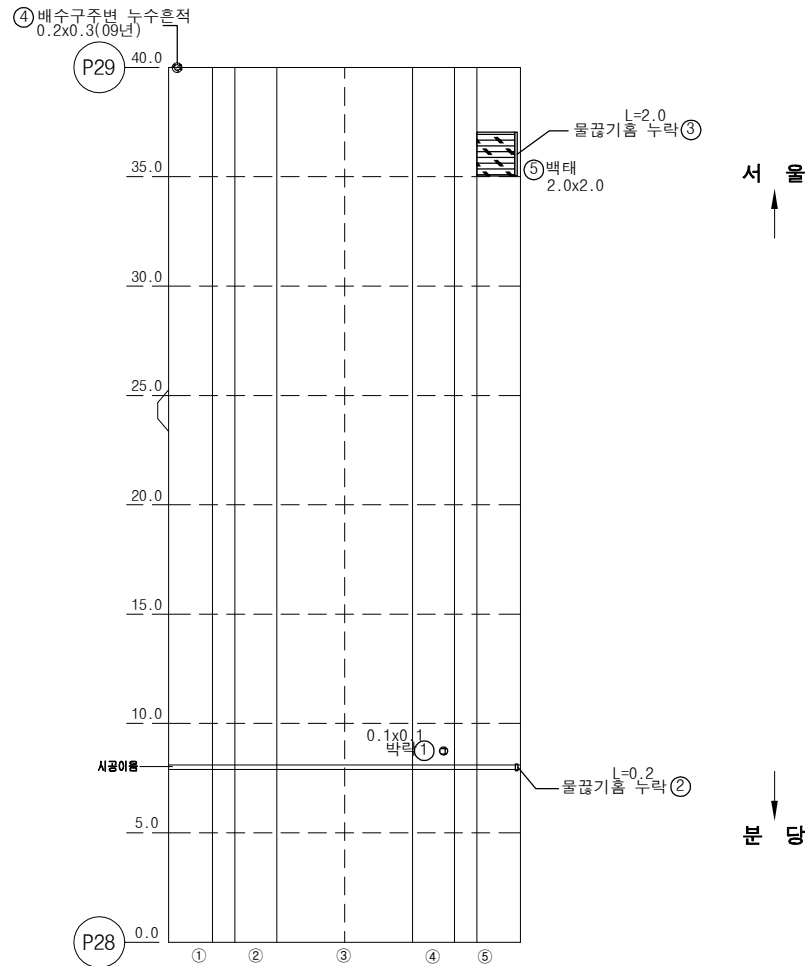


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박락	0.1	0.1	0.01	m²	1	
2	물끊기홈누락		0.2	1.00	EA	1	
3	물끊기홈누락		2	1.00	EA	1	
4	배수구 주변 누수흔적	0.3	0.2	0.06	m²	1	
5	백태	2	2	4.00	m²	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

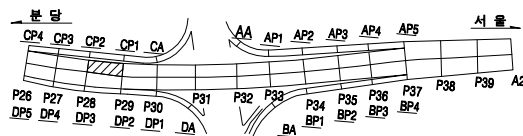

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	199	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S30)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	재료분리	0.5	0.149	0.07	m ²	1	
2	물끊기흙누락		0.1	1.00	EA	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
4	박락	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

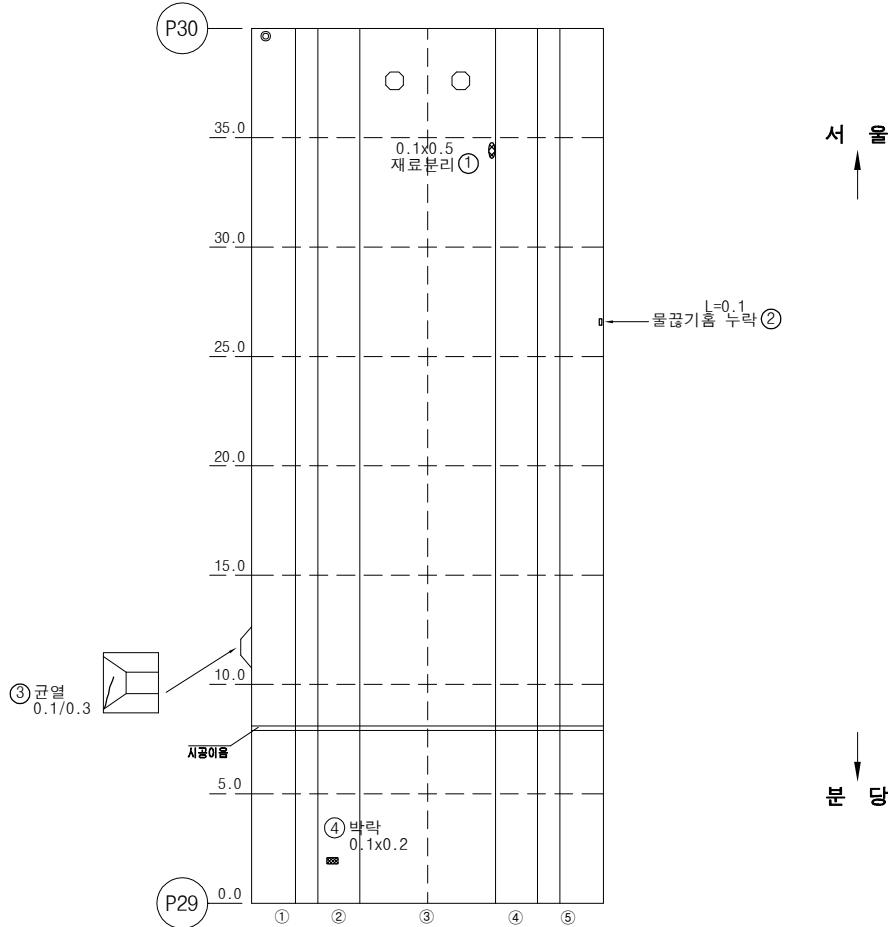

KEY PLAN

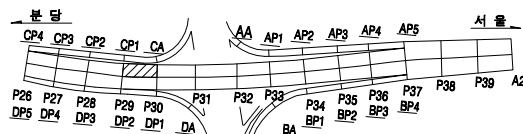

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	200	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S31)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
3	배수관주변 누수흔적	0.3	0.25	0.08	m ²	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	27	27.00	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

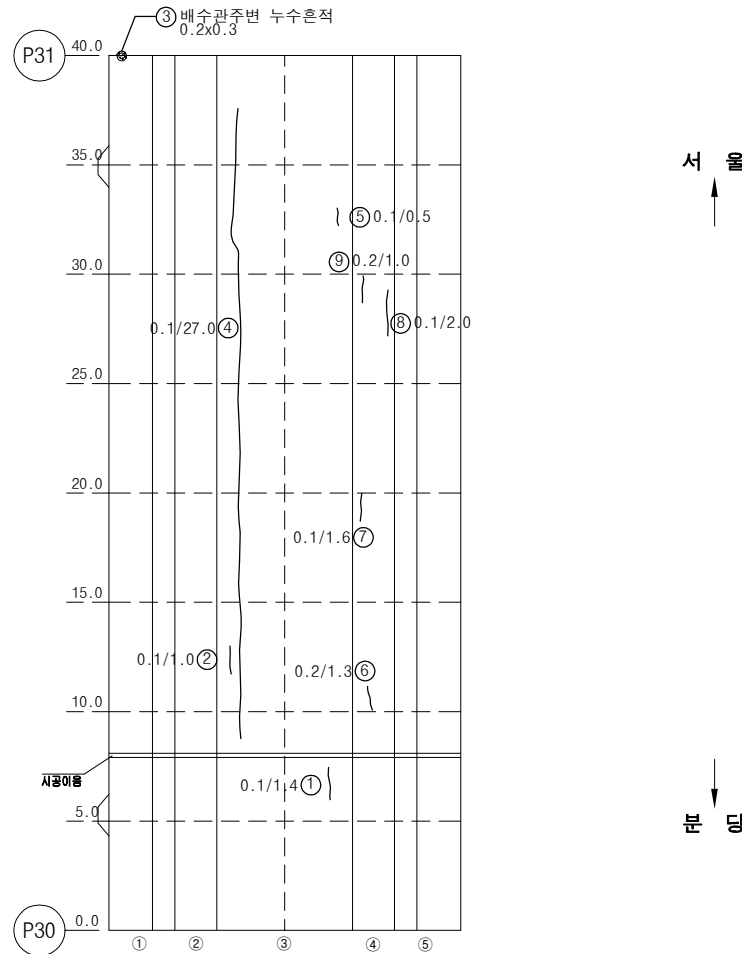

KEY PLAN

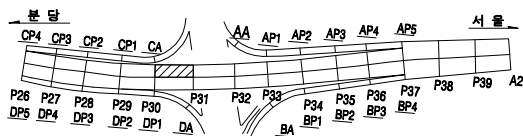

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	201	

ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S32)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	2.6	2.60	m	1	
2	보수부박락	3	0.1	0.30	m'	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.5	2.50	m	5	
4	균열(0.1mm)	0.1	3	3.00	m	1	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

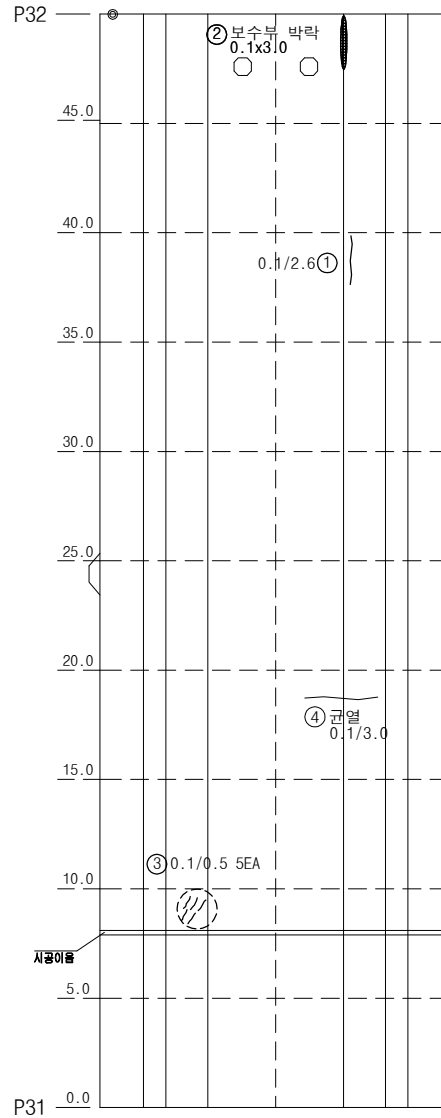


서
울

분
담

KEY PLAN

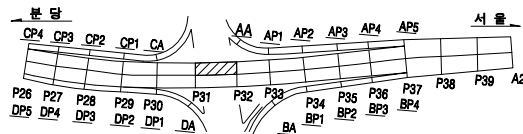

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역							
면 례	균열	광상균열	벽면	편위, 공동	조사일시	2023년 11월			
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인			
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구			
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	202			


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S33)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	2.8	2.80	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	2.8	2.80	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	1	2.00	m	2	
13	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
14	보수부망상균열	0.6	0.1	0.06	m²	1	
15	보수부망상균열	0.7	0.4	0.28	m²	1	
16	보수부재균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
17	보수부재균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
18	보수부재균열(0.1mm)	0.1	0.9	3.60	m	4	
19	보수부재균열(0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
21	균열부백태	0.2	0.3	0.30	m	1	
22	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
23	균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
24	균열(0.2mm)	0.2	3.9	3.90	m	1	
25	균열(0.2mm)	0.2	1.8	3.60	m	2	
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

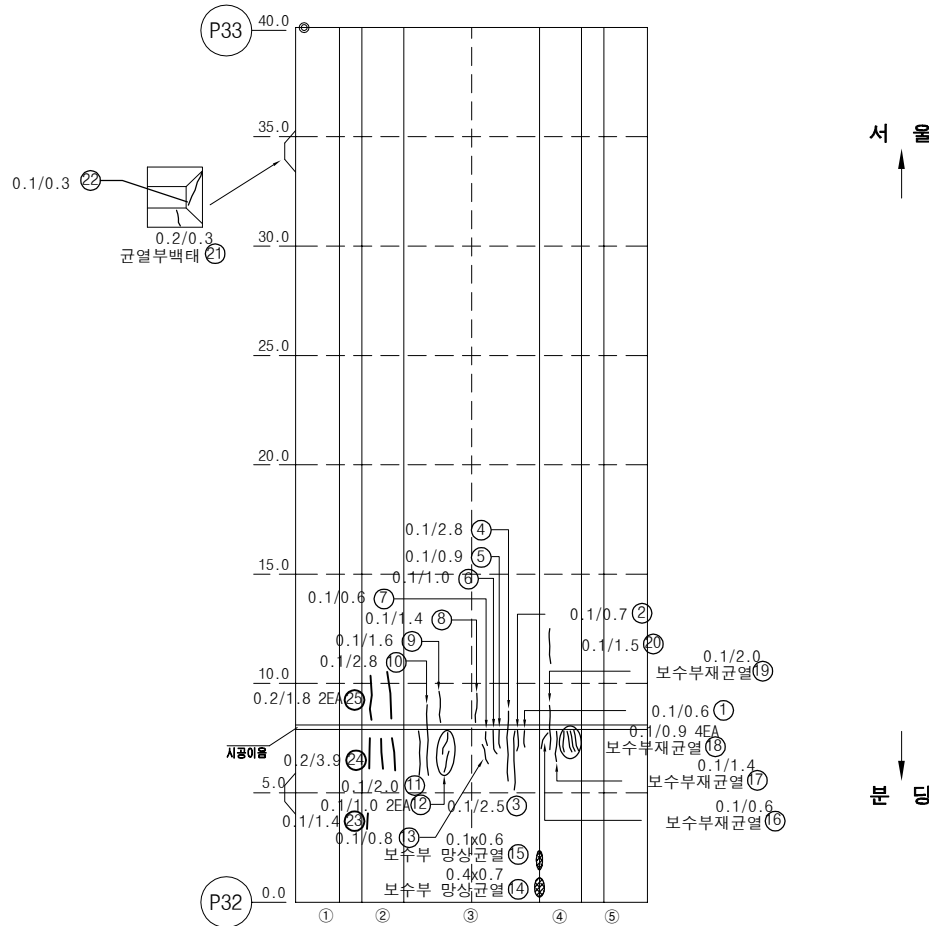

KEY PLAN

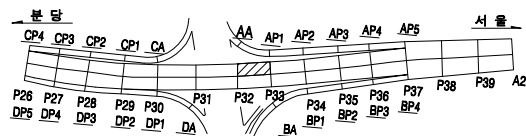

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	망상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴 및	기타	도면번호	203	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S34)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	재료분리	0.8	0.1	0.08	m²	1	
2	재료분리	0.6	0.1	0.12	m²	2	
3	재료분리	1.2	0.7	0.84	m²	1	
4	파손	0.2	0.2	0.04	m²	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1	4.00	m	4	
6	배수관부식			1	EA	1	
7	배수관 주변 누수흔적	0.2	0.3	0.06	m²	1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

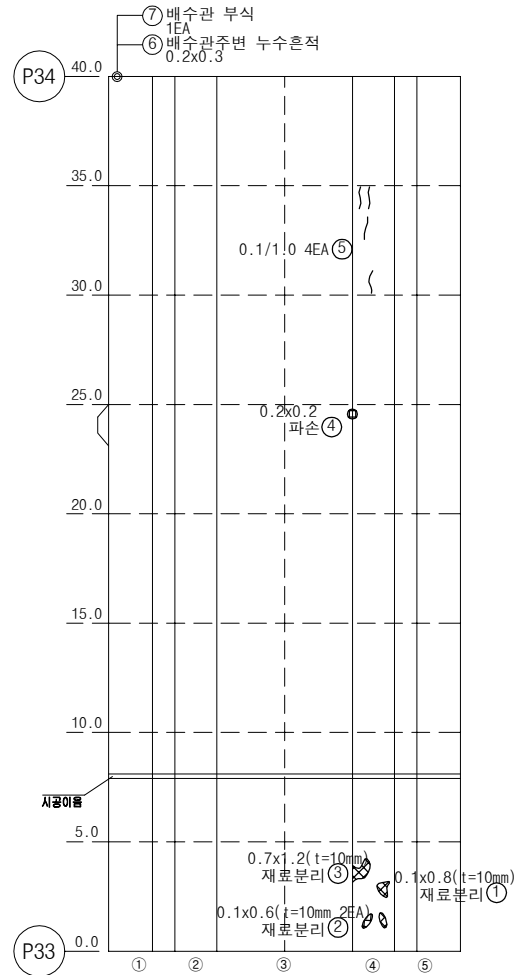

KEY PLAN

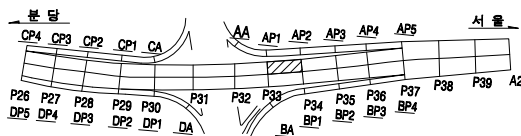

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	204	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S35)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	백태	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
2	배수관부식			1	EA	1	
3	배수구주변누수, 백태	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
5	배수관누수(이음부)			1	EA	1	
6	보수부재균열	0.2	2	2.00	m	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

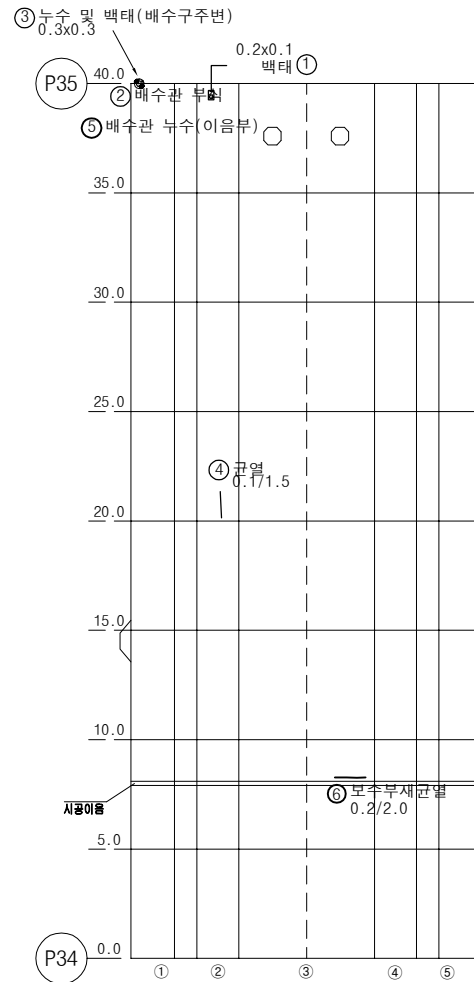

KEY PLAN

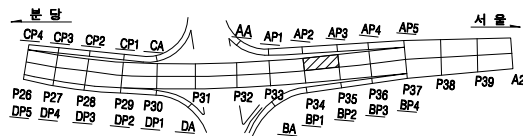


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	205	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S36)

손 상 물 량 표

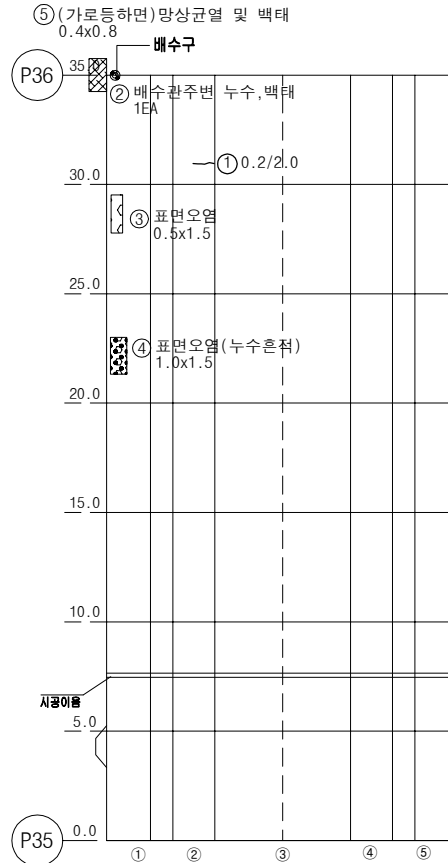


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
2	배수관누수, 백태			1	EA	1	
3	표면오염(누수흔적)	0.5	1.5	0.75	m²	1	
4	표면오염(누수흔적)	1	1.5	1.50	m²	1	
5	망상균열및백태	0.4	0.8	0.32	m²	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

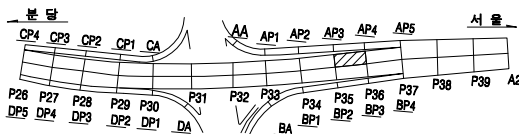


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역							
면 례	균열	망상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월			
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인			
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구			
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	206			


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S37)

손 상 물 량 표

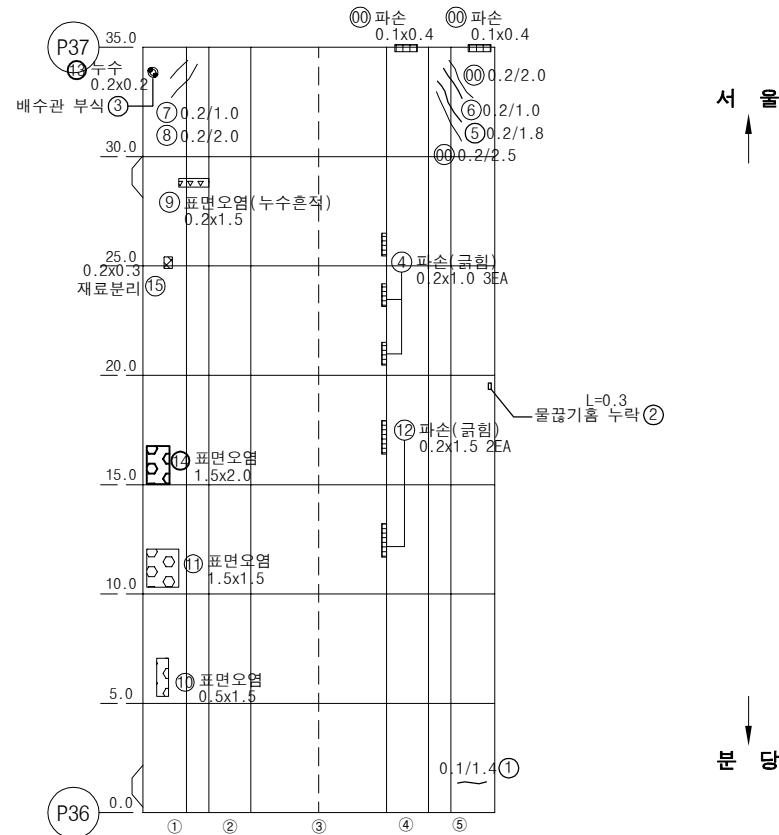


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
2	물길기름누락		0.3	1.00	EA	1	
3	배수관부식			1	EA	1	
4	파손	0.2	1	0.60	m ²	3	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.8	1.80	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
9	표면오염(누수흔적)	0.2	1.5	0.30	m ²	1	
10	표면오염(누수흔적)	0.5	1.5	0.75	m ²	1	
11	표면오염(누수흔적)	1.5	1.5	2.25	m ²	1	
12	파손	0.2	1.5	0.60	m ²	2	
13	누수	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
14	표면오염(누수흔적)	1.5	2	3.00	m ²	1	
15	재료분리	0.2	0.3	0.06	m ²	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

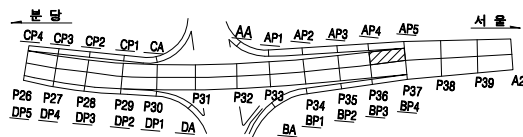

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽대	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이용분리, 송분리	이물침투력	신속아물 분해	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴 요철	기타	도면번호	207	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S38)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
3	배수관부식			1	EA	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	3	12.00	m	4	
5	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
6	균열(0.3mm)	0.3	3	3.00	m	1	
7	철근노출	0.3	0.2	0.06	m ²	1	
8	배수구부식			1	EA	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

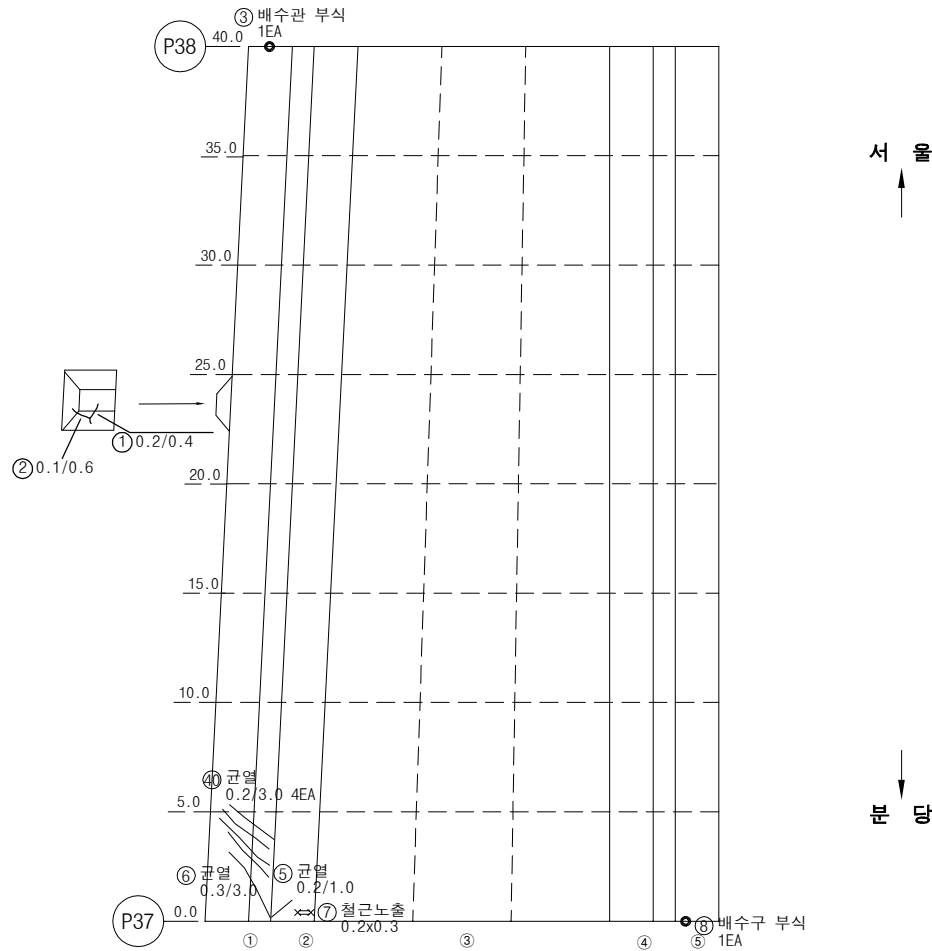

KEY PLAN

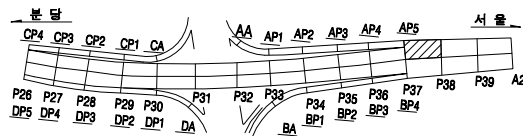

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	208	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S39)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열부백태	0.2	0.2	0.20	m	1	
2	균열부백태	0.2	0.8	0.80	m	1	
3	배수관주변누수	0.3	0.2	0.06	m'	1	
4	배수관부식			1	EA	1	
5	균열부백태	0.1	3	12.00	m	4	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

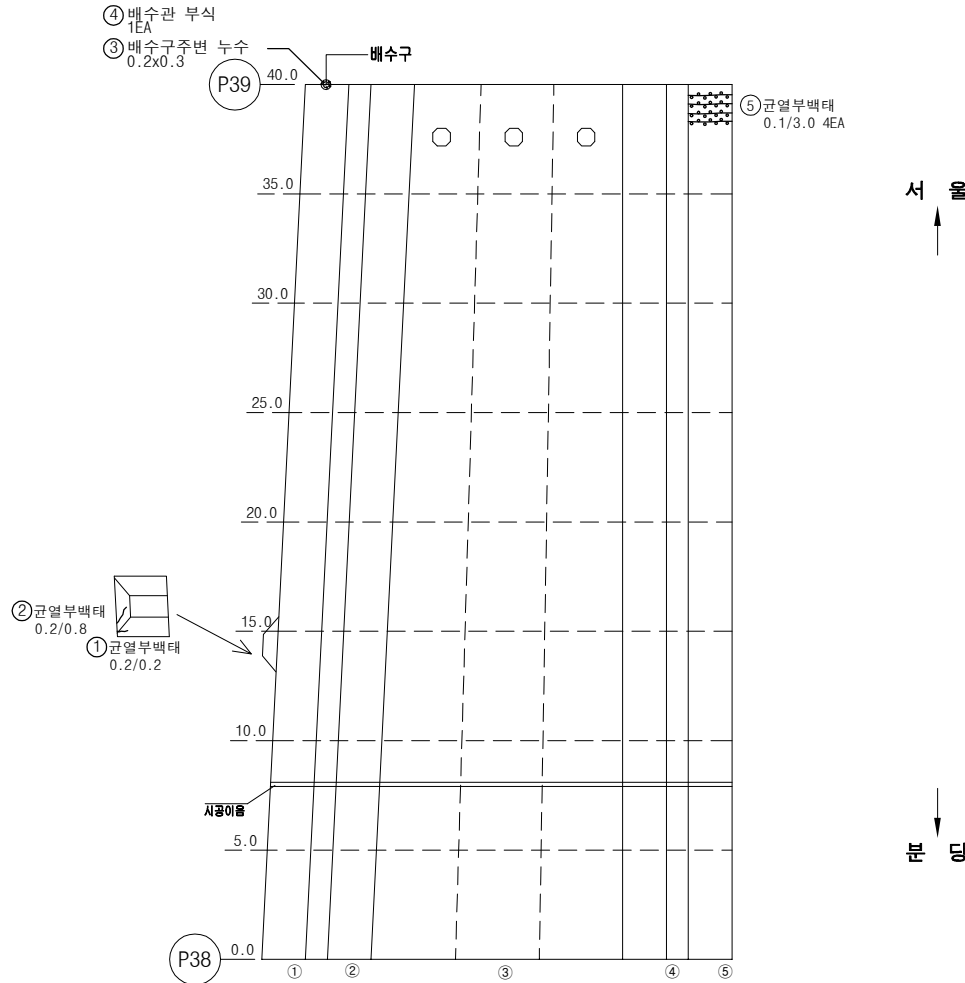

KEY PLAN

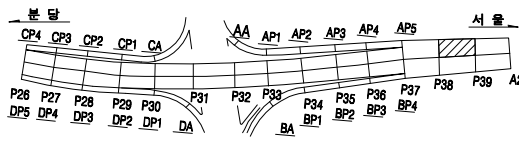

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 백태	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 바리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송판리	⑪ 이음열외력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	209	


ID : 복정고가교 본선-하행선 box외부(S40)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열부백태	0.2	0.3	0.30	m	1	
2	신축이음하부누수		10	10.00	m	1	
3	박리	3	0.3	0.90	m²	1	
4	누수	1.5	0.2	0.30	m²	1	
5	배수구부식			1	EA	1	
6	균열(0.3mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
7	균열(0.3mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
8	균열(0.3mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
9	철근노출	0.1	0.1	0.01	m²	1	
10	층분리	0.1	0.4	0.04	m²	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

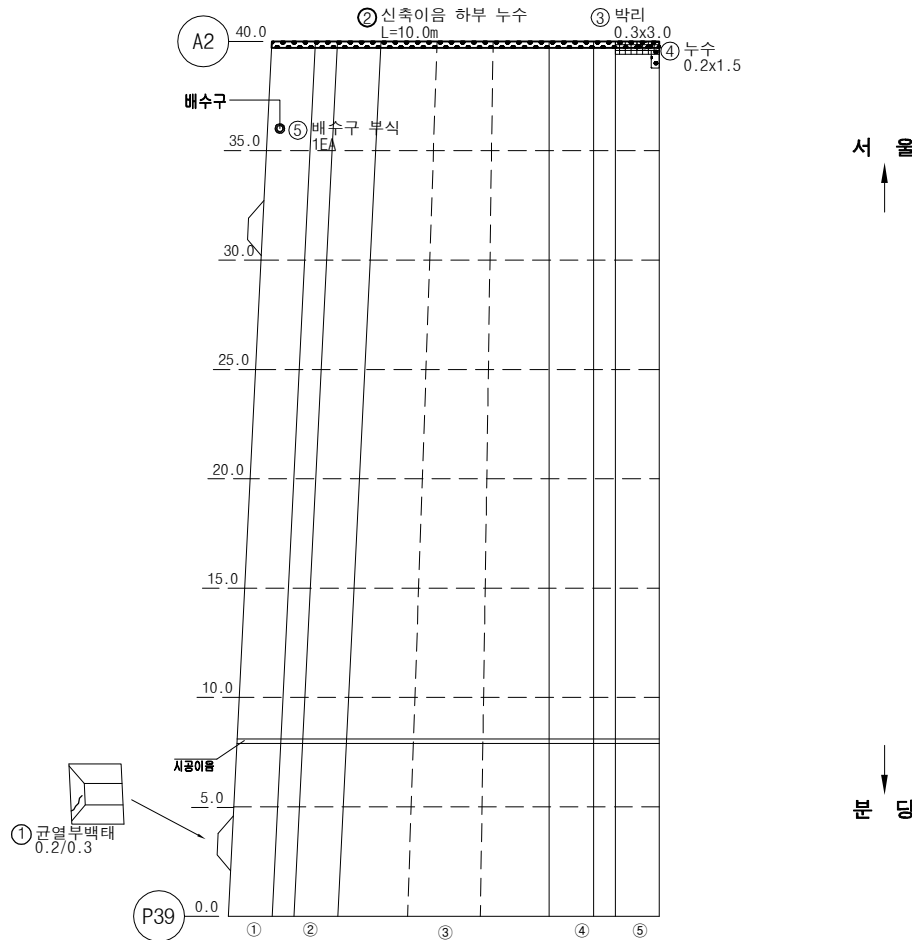

KEY PLAN

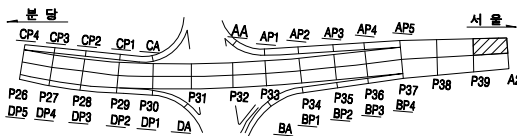

SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 백태	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 층분리	⑪ 이음열외력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	210	