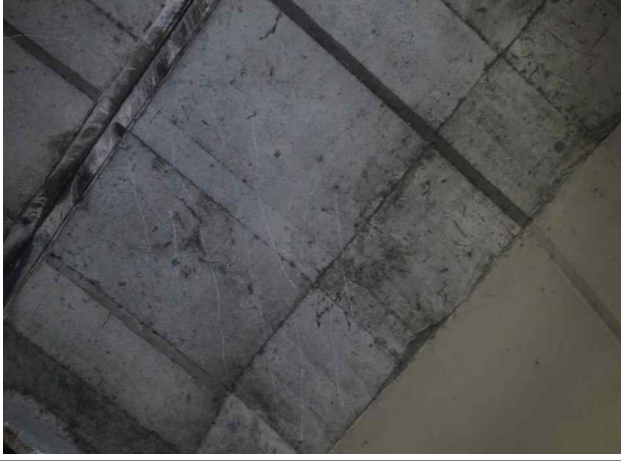


① 본교 바닥판

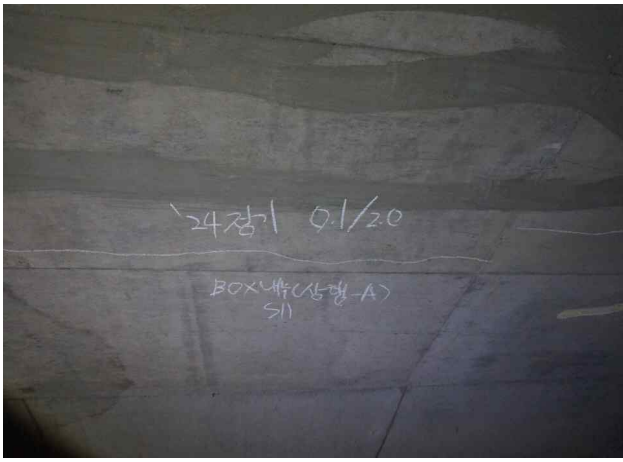
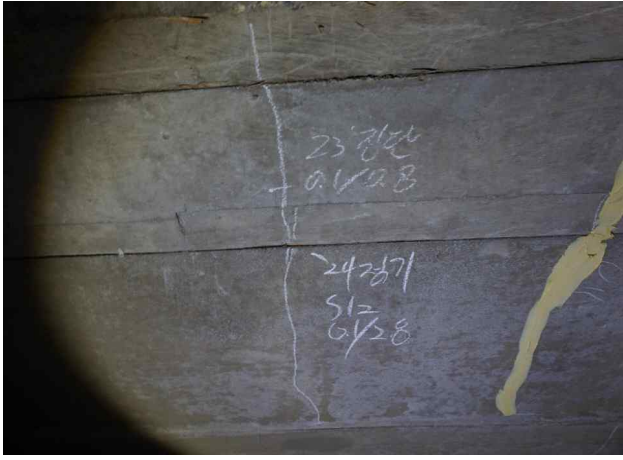
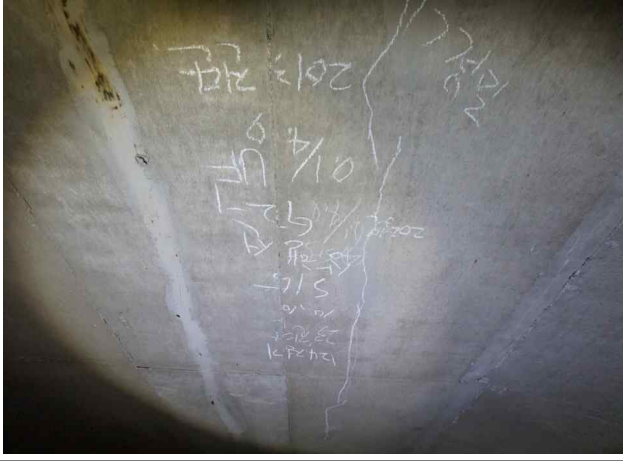
			
위 치	S19(상행)	위 치	S22(상행)
내 용	박리(0.1m × 0.3m)	내 용	배수관 주변 백태(0.3m × 0.6m)
			
위 치	S33(상행)	위 치	S34(상행)
내 용	망상균열(2.5m × 2.0m)	내 용	균열부 백태(0.1mm / 3.0m)
			
위 치	S37(상행)	위 치	S37(상행)
내 용	균열(0.2mm / 2.2m, 2ea)	내 용	철근노출(0.3m × 0.8m)

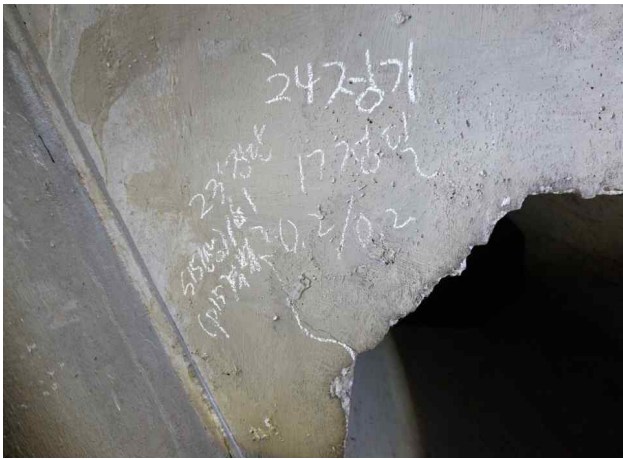
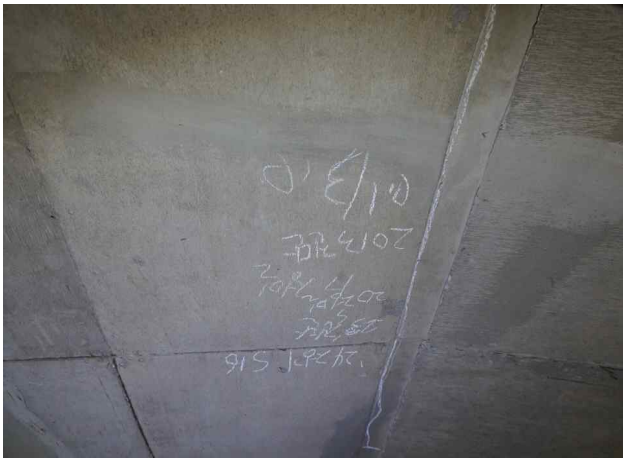
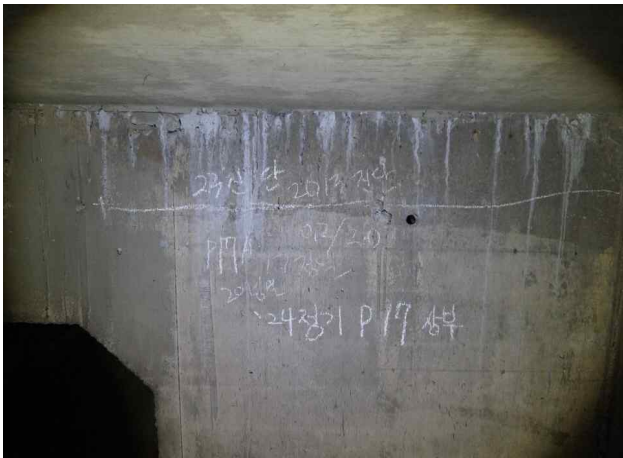
			
위 치	S1(하행)	위 치	S10(하행)
내 용	누수흔적(5.0 × 1.0m)	내 용	철근노출(0.1m × 0.3m)
			
위 치	S21(하행)	위 치	S36(하행)
내 용	누수흔적 및 백태(2.0m × 2.0m)	내 용	표면오염(0.5m × 1.5m)
			
위 치	S37(하행)	위 치	S37(하행)
내 용	파손(0.2m × 1.0m, 3ea)	내 용	물끓기홈 누락(L=0.3m)

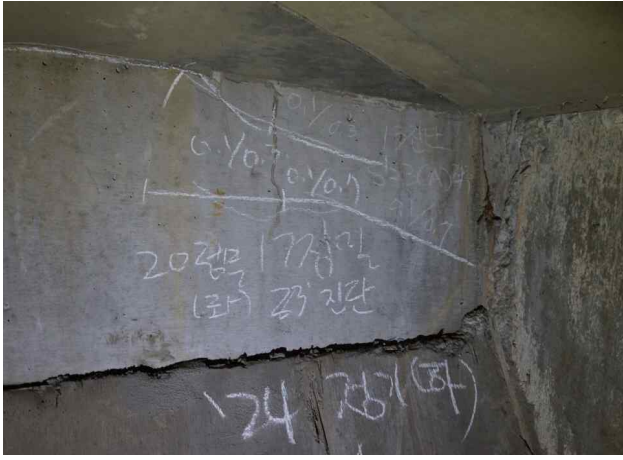
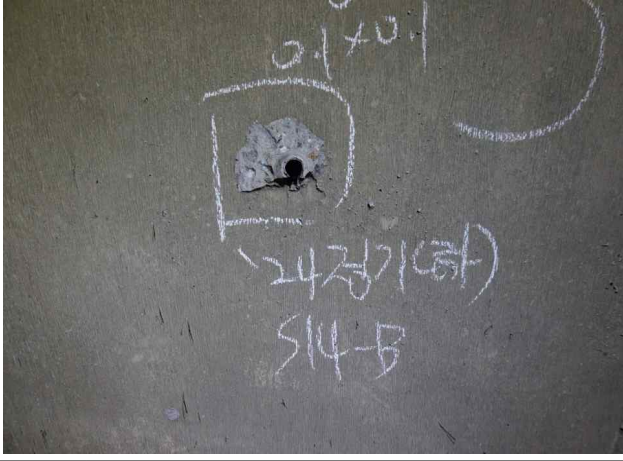
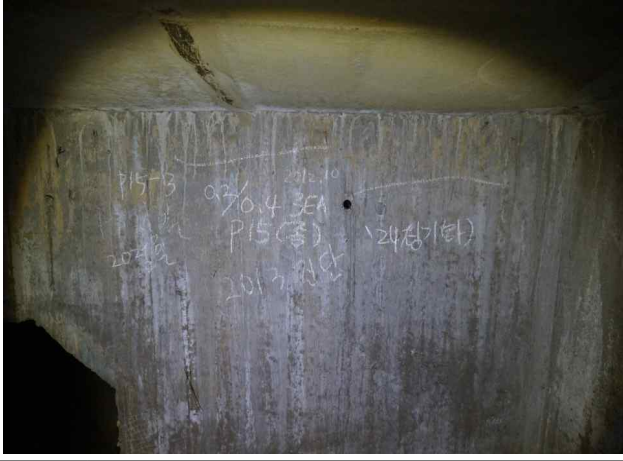
② 본교 거더외부

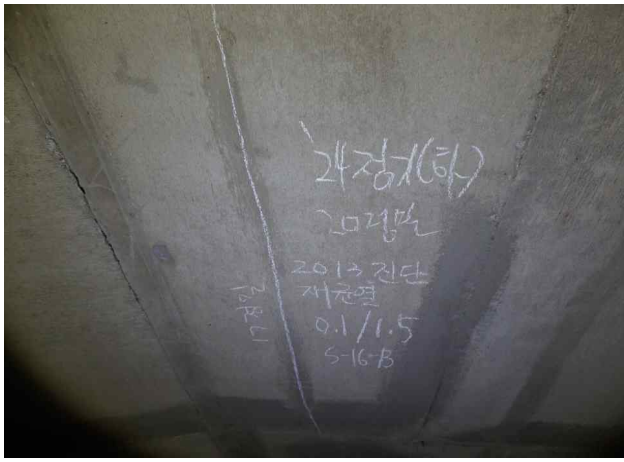
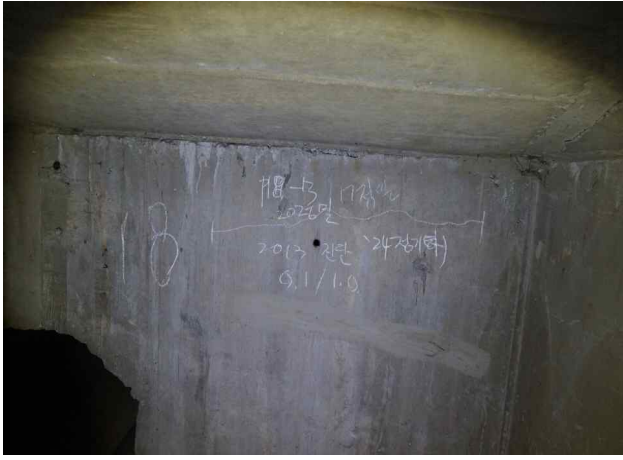
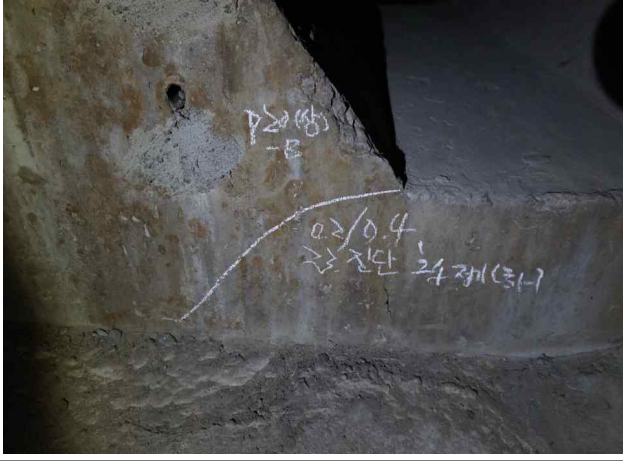
			
위 치	S16(상행)	위 치	S18(상행)
내 용	파손(0.2m × 0.2m)	내 용	재료분리(0.3m × 0.4m)
			
위 치	S12(하행)	위 치	S21(하행)
내 용	재료분리(0.2m × 1.0m)	내 용	철근노출(0.1m × 0.5m)
			
위 치	S37(하행)	위 치	S38(하행)
내 용	재료분리(0.2m × 0.3m)	내 용	균열(0.3mm / 3.0m)

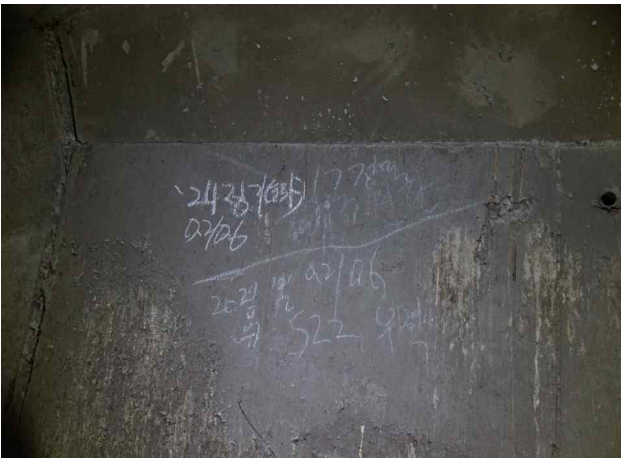
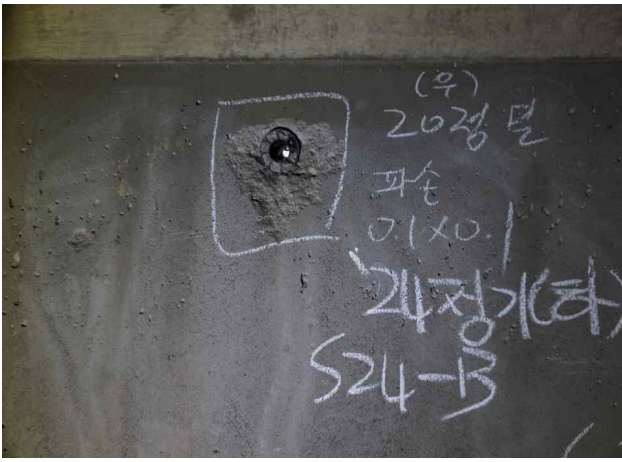
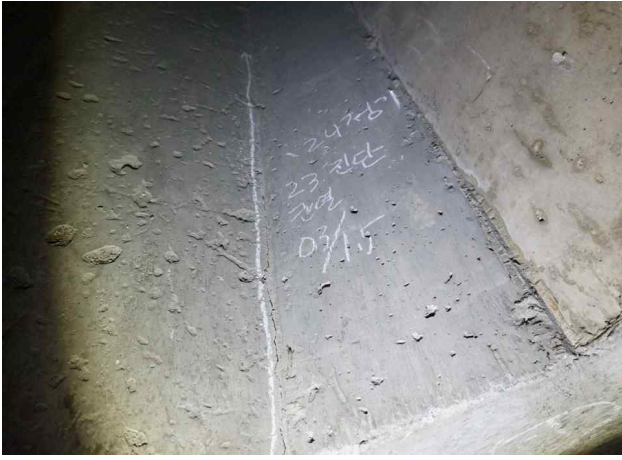
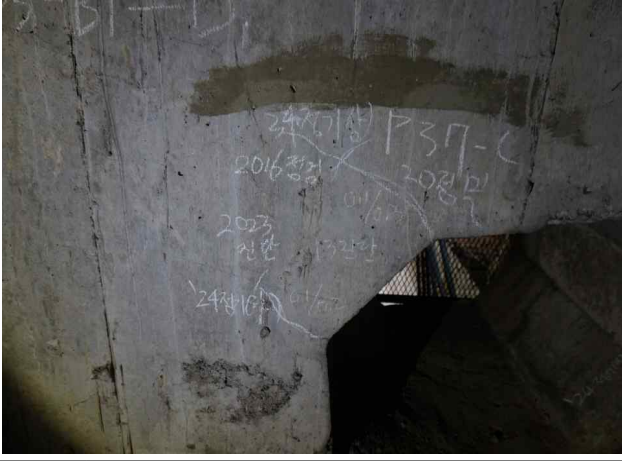
③ 본교 거더내부 및 격벽

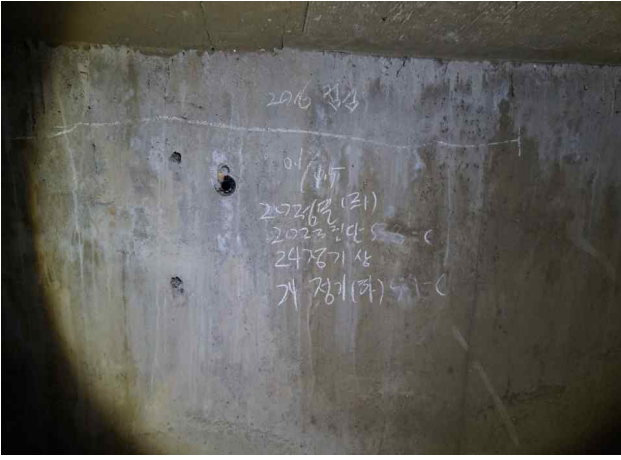
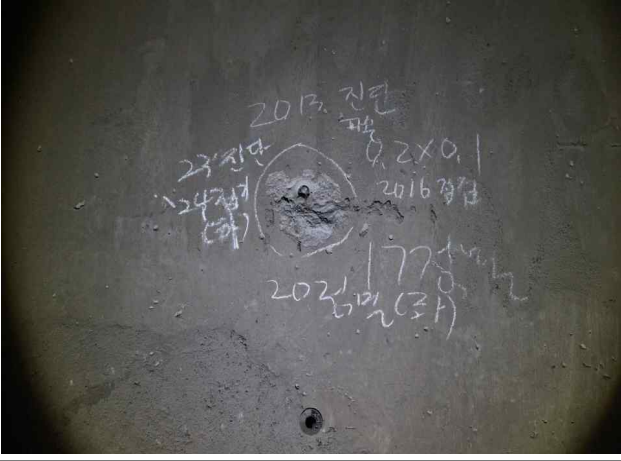
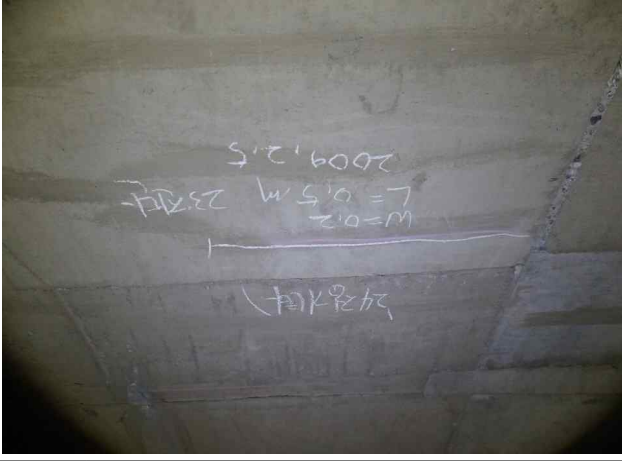
			
위 치	S11(상행-A)	위 치	S12(상행-A) 격벽
내 용	균열(0.1mm / 2.0m)	내 용	균열(0.1mm / 0.8m)
			
위 치	S12(상행-A)	위 치	S12(상행-A)
내 용	망상균열(0.5m x 4.0m)	내 용	균열(0.1mm / 0.8)
			
위 치	S14(상행-A)	위 치	S15(상행-A)
내 용	균열(0.1mm / 1.5m)	내 용	균열(0.1mm / 4.0m)

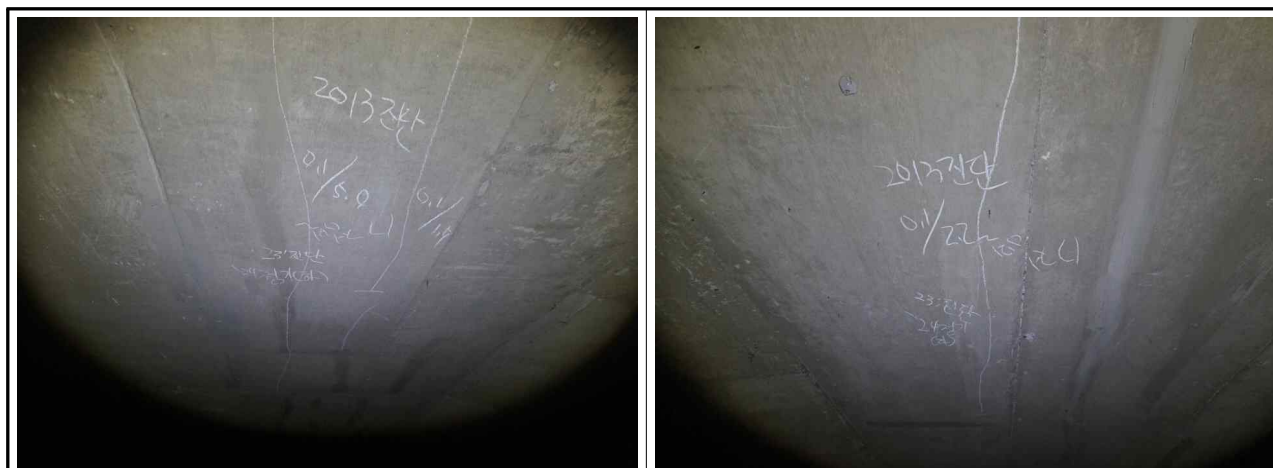
			
위 치	S15(상행-A) 격벽	위 치	S15(상행-A)
내 용	균열(0.2mm / 0.2m)	내 용	균열(0.1mm / 3.0m)
			
위 치	S17(상행-A) 격벽	위 치	S19(상행-A)
내 용	균열(0.2mm / 2.0m)	내 용	철근노출(0.1m × 0.3m)
			
위 치	S19(상행-A)	위 치	S22(상행-A)
내 용	철근노출(0.1m x 0.1m)	내 용	조류배설물퇴적(2.5m × 5.0m)

			
위 치	S23(상행-A)	위 치	S23(상행-A)
내 용	균열(0.1mm / 1.0m)	내 용	정착구 파손(0.3m × 0.3m, 2ea)
			
위 치	S23(상행-A)	위 치	S23(상행-A)
내 용	균열(0.1mm / 1.0m)	내 용	균열(0.1mm / 0.7m, 2ea)
			
위 치	S14(상행-B)	위 치	S16(상행-B) 격벽
내 용	파손(0.1m × 0.1m)	내 용	균열(0.2mm / 0.4m, 3ea)

			
위 치	S16(상행-B)	위 치	S17(상행-B) 격벽
내 용	균열(0.1mm / 1.5m)	내 용	균열(0.1mm / 0.5m)
			
위 치	S17(상행-B) 격벽	위 치	S19(상행-B) 격벽
내 용	균열(0.2mm / 0.6m)	내 용	균열(0.1mm / 1.0m)
			
위 치	S20(상행-B) 격벽	위 치	S20(상행-B) 격벽
내 용	균열(0.1mm / 2.0m)	내 용	균열(0.2mm / 0.4m)

			
위 치	S22(상행-B)	위 치	S24(상행-B)
내 용	균열(0.2mm / 0.6m)	내 용	파손(0.1m × 0.1m)
			
위 치	S32(상행-B) 격벽	위 치	S32(상행-B) 격벽
내 용	보수부 재균열(0.2mm / 0.2m)	내 용	균열(0.3mm / 1.5m)
			
위 치	S38-1(상행-C) 격벽	위 치	S38-1(상행-C) 격벽
내 용	철근노출(0.2m × 0.3m, 2ea)	내 용	균열(0.1mm / 0.3m)

			
위 치	S38-1(상행-C) 격벽	위 치	S38-1(상행-C)
내 용	철근노출(0.2m × 0.2m)	내 용	체수(3.0m × 7.0m)
			
위 치	S38-2(상행-C)	위 치	S38-2(상행-C)
내 용	균열(0.1mm / 1.5m)	내 용	보수부 재균열(0.1mm / 1.1m)
			
위 치	S32(하행-A)	위 치	S32(하행-A)
내 용	파손(0.2m × 0.1m)	내 용	균열(0.2mm / 0.5m)



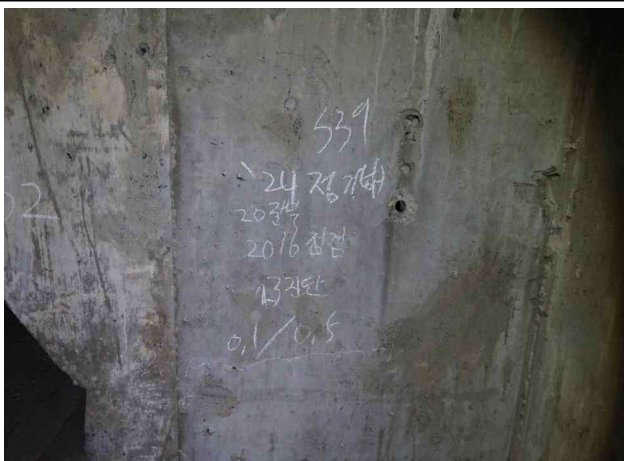
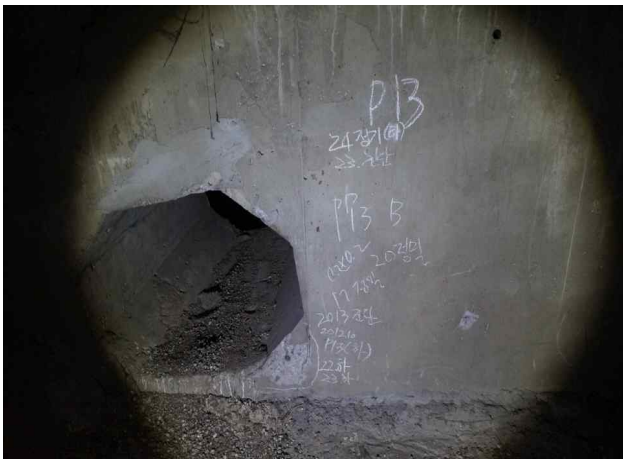
위 치	S32(하행-A)	위 치	S32(하행-A)
내 용	균열(0.1mm / 5.0m)	내 용	균열(0.1mm / 2.2m)

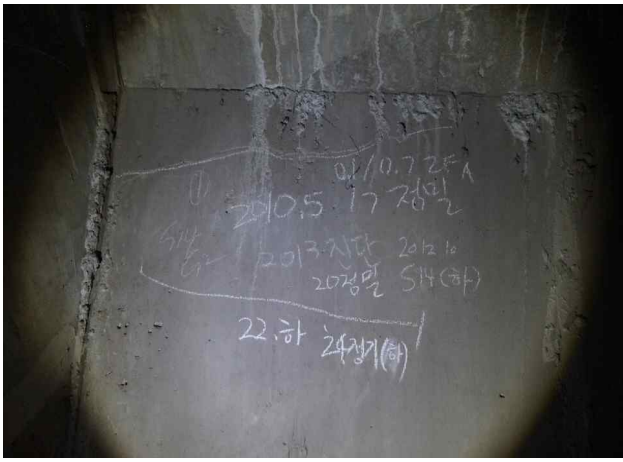
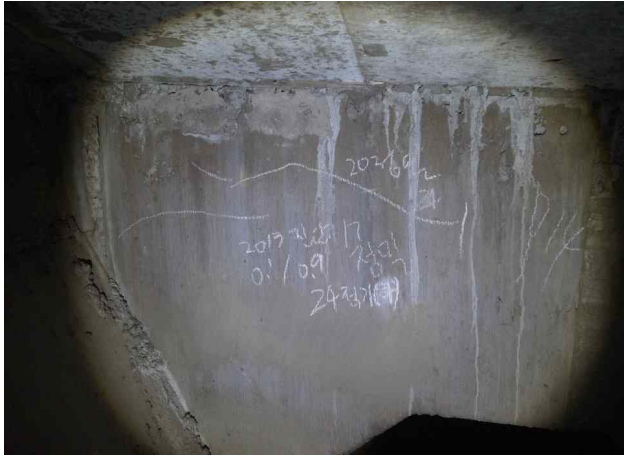
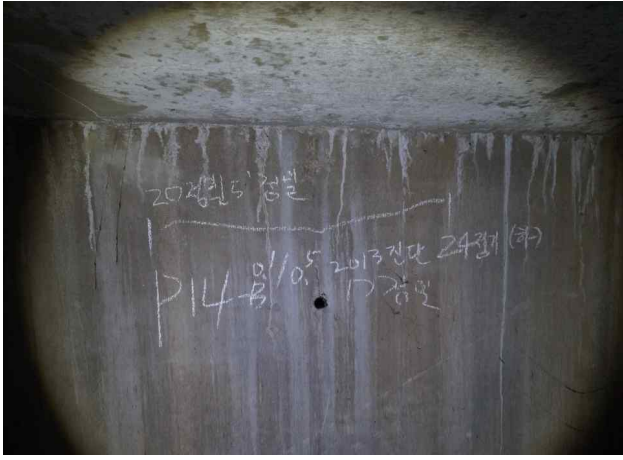
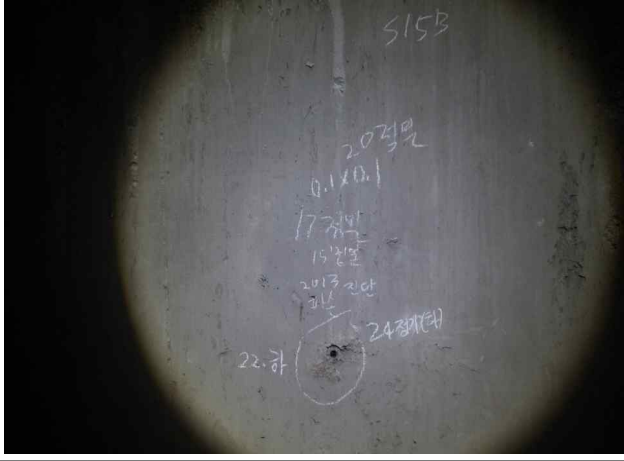


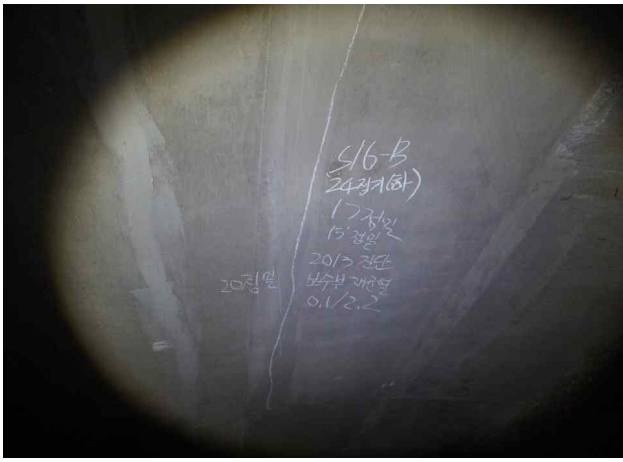
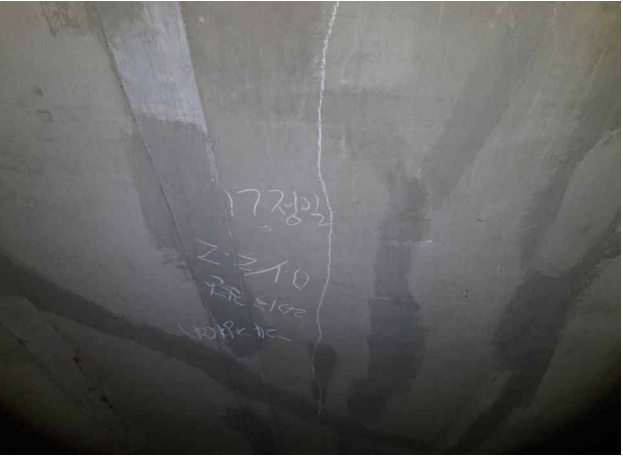
위 치	S38-1(하행-A)	위 치	S38-1(하행-A) 격벽
내 용	체수흔적(3.0m × 5.0m)	내 용	균열(0.3mm / 0.6m)



위 치	S38-1(하행-A)	위 치	S38-1(하행-A)
내 용	철근노출(0.2m × 0.3, 2ea)	내 용	균열(0.1mm / 1.0m)

			
위 치	S38-2(하행-A) 격벽	위 치	S38-2(하행-A) 격벽
내 용	균열(0.1mm / 0.5m)	내 용	균열(0.1mm / 1.2m)
			
위 치	S38-2(하행-A)	위 치	S12(하행-B) 격벽
내 용	파손(0.2m × 0.2m)	내 용	균열(0.1mm / 0.2m)
			
위 치	S12(하행-B) 격벽	위 치	S14(하행-B) 격벽
내 용	철근노출(0.1m × 0.5m)	내 용	파손(0.2m × 0.2m)

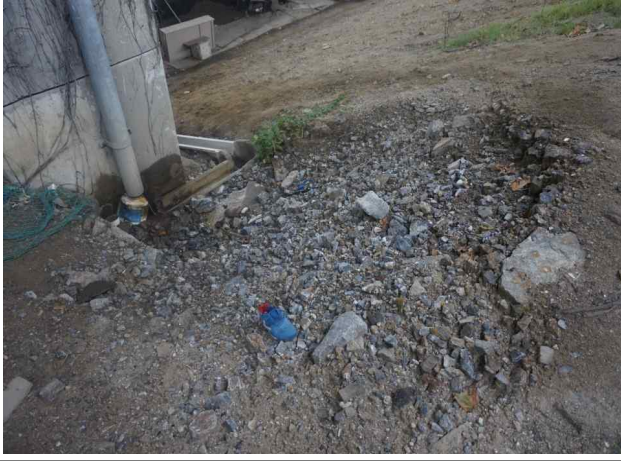
			
위 치	S14(하행-B)	위 치	S14(하행-B)
내 용	파손(0.2m × 0.2m)	내 용	균열(0.2mm / 0.7m, 2ea)
			
위 치	S15(하행-B) 격벽	위 치	S15(하행-B) 격벽
내 용	균열(0.1mm / 0.9m)	내 용	균열(0.1mm / 0.5m)
			
위 치	S15(하행-B)	위 치	S15(하행-B)
내 용	파손(0.1m × 0.1m)	내 용	백태(0.3m × 0.3m)

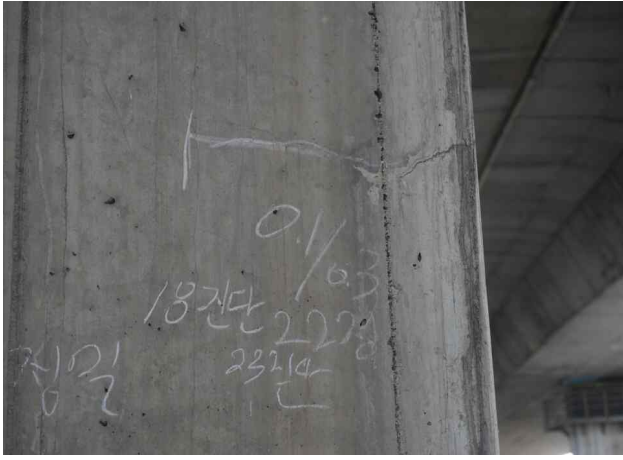
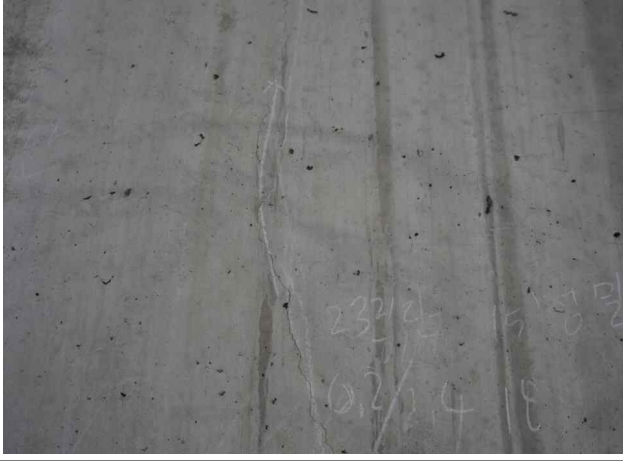
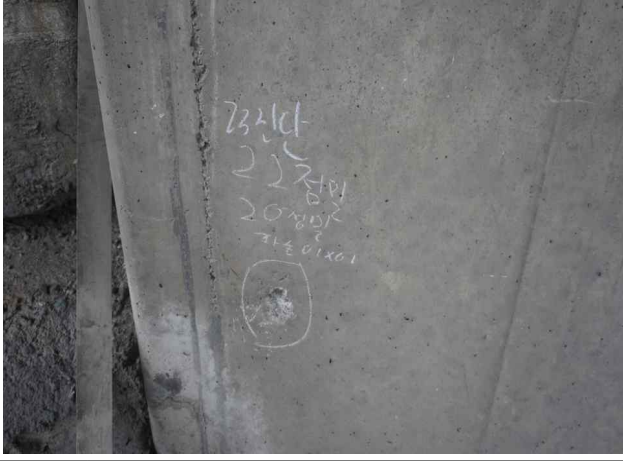
			
위 치	S16(하행-B)	위 치	S16(하행-B)
내 용	균열(0.1mm / 2.2m)	내 용	균열(0.1mm / 3.0m)
			
위 치	S16(하행-B)	위 치	S32(하행-B)
내 용	조류배설물 퇴적(4.0m x 10.0m)	내 용	균열(0.1mm / 2.2m)

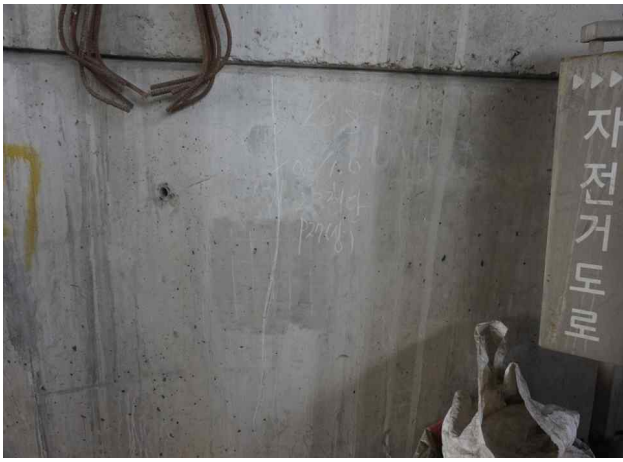
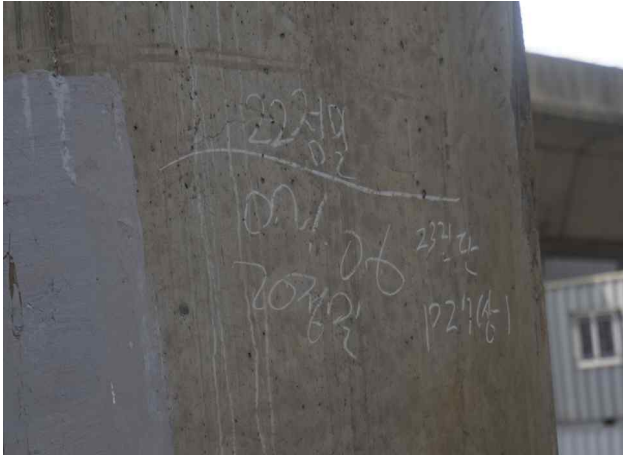
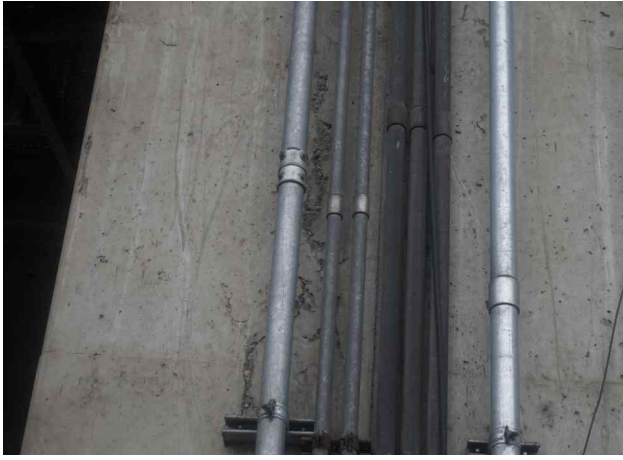
④ 본교 교대

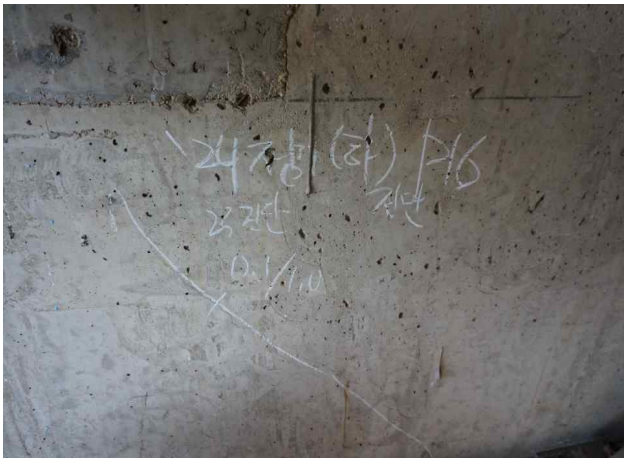
			
위 치	A1(상행)	위 치	A1(상행)
내 용	폐콘크리트 퇴적(보수완료)	내 용	채수흔적(10.0m × 1.3m)
			
위 치	A1(상행)	위 치	A2(상행)
내 용	박리(1.2m × 1.2m)	내 용	압성토 보호블록 함몰(5.0m × 2.0m)
			
위 치	A1(하행)	위 치	A1(하행)
내 용	채수흔적(10.0m × 1.3m)	내 용	파손(0.3m × 0.6m)

⑤ 본교 교각

			
위 치	P2(상행)	위 치	P4(상행)
내 용	파손(0.2m × 0.1m)	내 용	자재적치(2.5m × 2.0m)
			
위 치	P5(상행)	위 치	P5(상행)
내 용	균열(0.2mm / 0.4m)	내 용	망상균열(1.0m × 1.0m)
			
위 치	P8(상행)	위 치	P10(상행)
내 용	침식(3.0m × 5.0m)	내 용	누수흔적(2.0m × 14.0m)

			
위 치	P19(상행)	위 치	P19(상행)
내 용	망상균열 및 백태(1.0m × 1.0m)	내 용	박락(0.3m × 1.0m)
			
위 치	P24(상행)	위 치	P26(상행)
내 용	백태(0.5m × 6.0m)	내 용	균열(0.1mm / 0.3m)
			
위 치	P26(상행)	위 치	P26(상행)
내 용	균열(0.2mm / 2.4m)	내 용	파손(0.1m × 0.1m)

			
위 치	P27(상행)	위 치	P27(상행)
내 용	균열(0.2mm / 0.7m)	내 용	균열(0.2mm / 1.0m)
			
위 치	P27(상행)	위 치	P32(상행)
내 용	균열(0.2mm / 0.6m)	내 용	재료분리(2.2m × 1.2m)
			
위 치	P1(하행)	위 치	P5(하행)
내 용	탄소섬유보강 현황	내 용	보수부 들뜸(0.2m × 0.4m)

			
위 치	P9(하행)	위 치	P9(하행)
내 용	표면박리(0.5m × 6.0m)	내 용	보수부 재균열(0.2mm / 1.3m)
			
위 치	P10(하행)	위 치	P16(하행)
내 용	백태(0.3m × 0.3m)	내 용	균열(0.1mm / 1.0m)
			
위 치	P22(하행)	위 치	P29(하행)
내 용	표면오염(3.0m × 4.0m)	내 용	보수부 박리(0.2m × 0.5m)

			
위 치	P29(하행)	위 치	P29(하행)
내 용	파손(0.1m × 0.4m)	내 용	파손(0.1m × 0.5m)
			
위 치	P29(하행)	위 치	P29(하행)
내 용	보수부 박리(1.0m × 1.0m)	내 용	균열(0.1mm / 2.4m)
			
위 치	P33(하행)	위 치	P35(하행)
내 용	파손(0.2m × 0.2m)	내 용	폐자재 적치

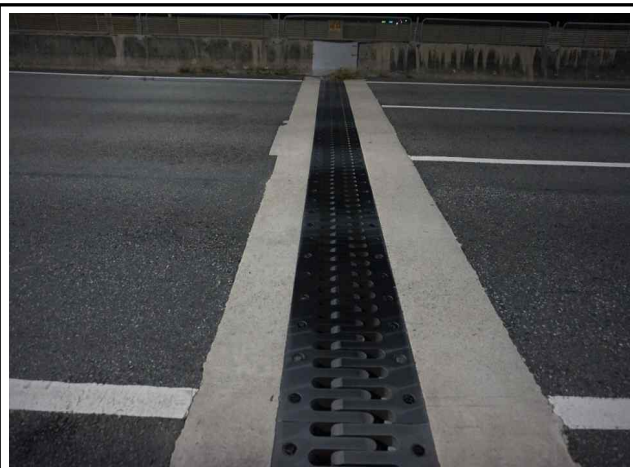
⑥ 본교 교량받침

			
위 치	A1(하행)	위 치	A2(하행)
내 용	받침장치 상태양호	내 용	받침장치부식
			
위 치	P19(상행)	위 치	P19(상행)
내 용	받침장치부식	내 용	받침장치부식

⑦ 본교 신축이음



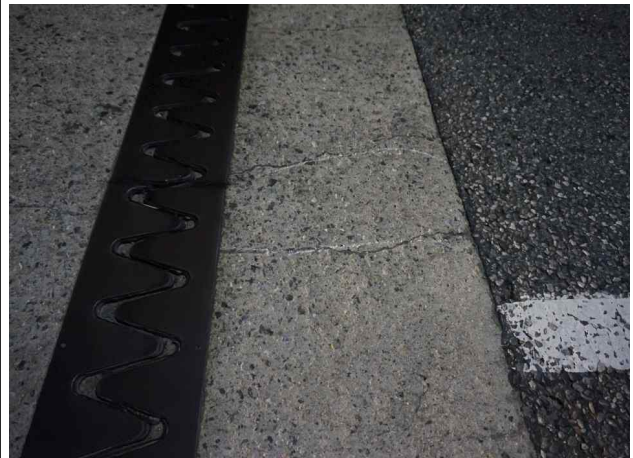
위 치	Exp.J A1(상행)
내 용	유간토사퇴적



위 치	Exp.J P10(상행)
내 용	대체로 상태양호



위 치	Exp.J P19(상행)
내 용	유간토사퇴적



위 치	Exp.J P24(상행)
내 용	후타재 마모 및 골재노출



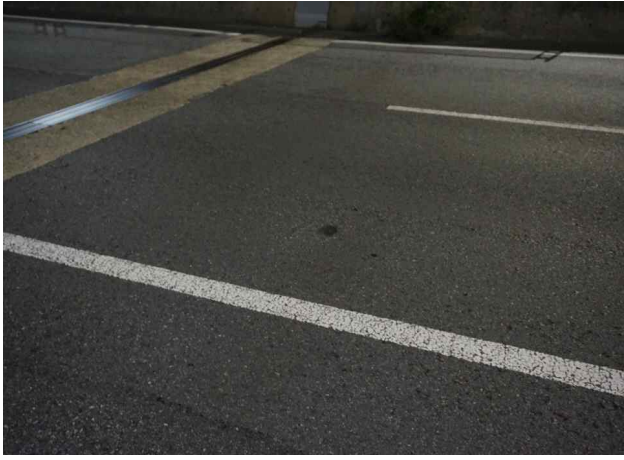
위 치	Exp.J P37(상행)
내 용	후타재 마모



위 치	Exp.J A1(하행)
내 용	후타재 균열

			
위 치	Exp.J P10(하행)	위 치	Exp.J P19(하행)
내 용	후타재 균열	내 용	후타재 균열
			
위 치	Exp.J P22(하행)	위 치	Exp.J P26(하행)
내 용	신축이음 단차	내 용	후타재 마모, 골재노출

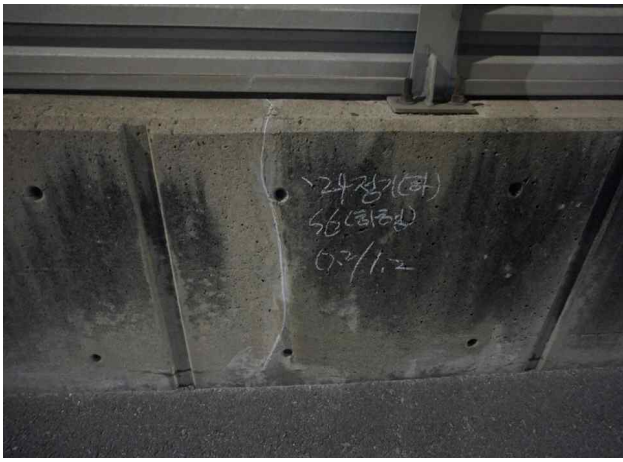
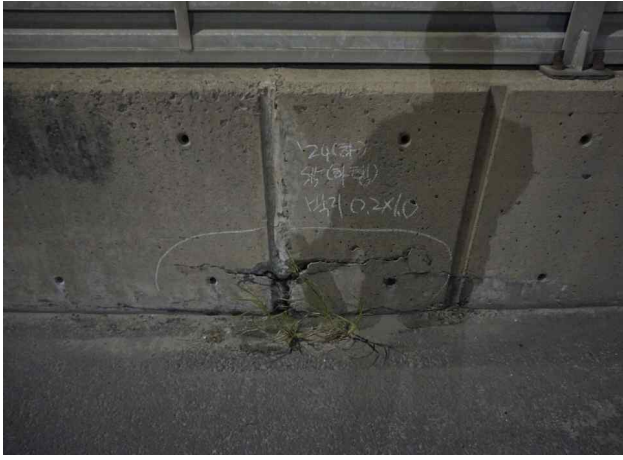
⑧ 본교 교면포장

			
위 치	S14(상행)	위 치	S15(상행)
내 용	포트홀	내 용	아스콘 포장면 패임
			
위 치	S19(상행)	위 치	S27(상행)
내 용	아스콘 포장 파손	내 용	포트홀
			
위 치	S38(상행)	위 치	S1(하행)
내 용	아스콘 포장면 망상균열	내 용	접속부 아스콘 포장 파손

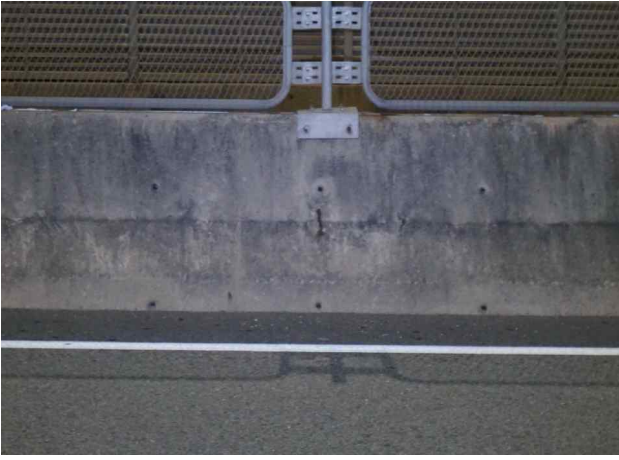
			
위 치	S10(하행)	위 치	S17(하행)
내 용	아스콘 포장면 소성변형	내 용	아스콘 포장면 균열
			
위 치	S18(하행)	위 치	S26(하행)
내 용	아스콘 포장면 소성변형	내 용	아스콘 포장면 망상균열

⑨ 본교 방호벽

			
위 치	S2(상행)	위 치	S2(상행)
내 용	철근노출(0.3m × 0.3m)	내 용	균열부 백태(0.2mm / 1.2m)
			
위 치	S5(상행)	위 치	S8(상행)
내 용	철근노출(0.2m × 0.3m)	내 용	망상균열부 백태(1.0m × 2.5m)
			
위 치	S23(상행)	위 치	S33(상행)
내 용	망상균열부 백태(1.0m × 2.0m)	내 용	보수부 파손(0.6m × 1.5m)

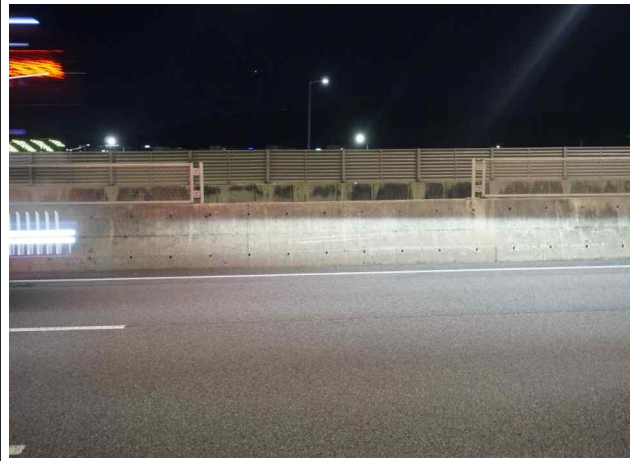
			
위 치	S6(하행)	위 치	S14(하행)
내 용	균열(0.2mm / 1.2m)	내 용	박리(0.5m × 0.3m)
			
위 치	S15(하행)	위 치	S17(하행)
내 용	박리(0.3m × 1.2m)	내 용	균열(0.2mm / 1.2m)

⑩ 본교 중앙분리대

			
위 치	S1(상행)	위 치	S9(상행)
내 용	박락(0.2m × 6.0m)	내 용	박락(0.2m × 0.6m)
			
위 치	S10(상행)	위 치	S14(상행)
내 용	철근노출(0.2m × 0.3m)	내 용	박락(0.2m × 0.8m)
			
위 치	S20(상행)	위 치	S28(상행)
내 용	박리(0.3m × 2.0m)	내 용	차광막 탈락 및 지주대 변형

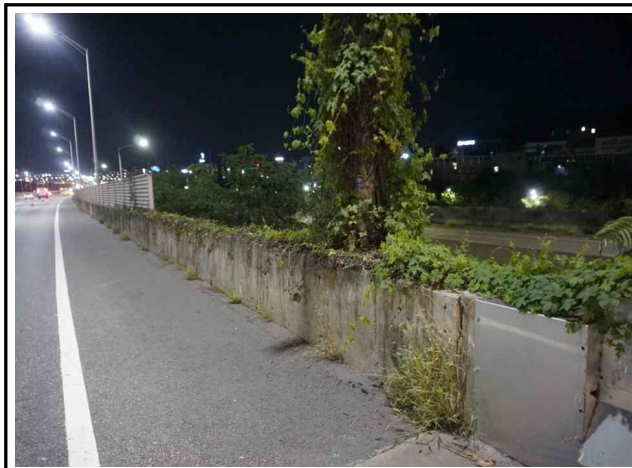


위 치	S11(하행)	위 치	S20(하행)
내 용	박락(0.5m × 1.0m)	내 용	차광막 파손

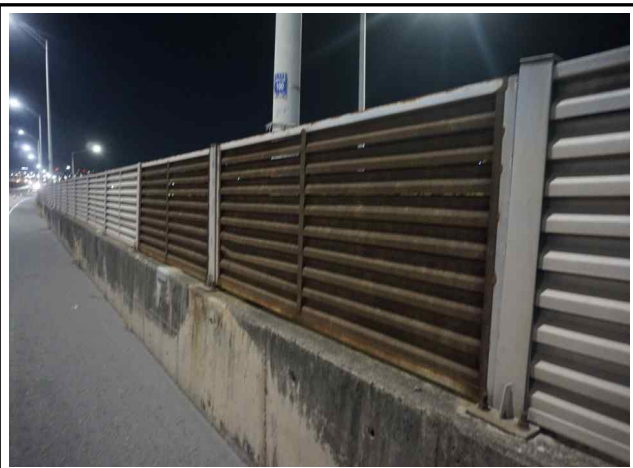


위 치	S28(하행)	위 치	S32(하행)
내 용	차광막 변형	내 용	차광막 탈락

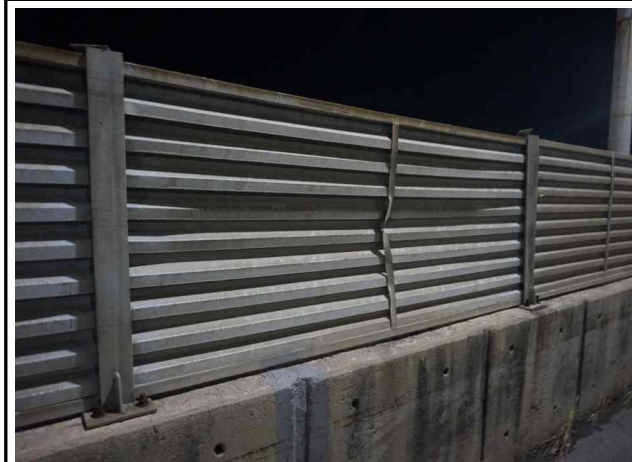
⑪ 본교 방음벽



위 치	S1(상행)
내 용	방음벽 미설치



위 치	S2(상행)
내 용	방음벽 부식



위 치	S14(상행)
내 용	방음벽 변형



위 치	S37(상행)
내 용	방음벽 경첩 부식 및 파손



위 치	S2(하행)
내 용	방음판 부식



위 치	S8(하행)
내 용	방음판 변형

			
위 치	S24(하행)	위 치	S25(하행)
내 용	방음판 변형	내 용	방음판 변형

⑫ 본교 배수시설

			
위 치	S21(상행)	위 치	S34(상행)
내 용	배수관 부식(0.3m × 0.3m)	내 용	배수관 파손
			
위 치	P1(상행)	위 치	P6(상행)
내 용	배수관 부식	내 용	배수로 이물질 퇴적
			
위 치	P13(상행)	위 치	S40(하행)
내 용	배수로 파손	내 용	배수관 부식

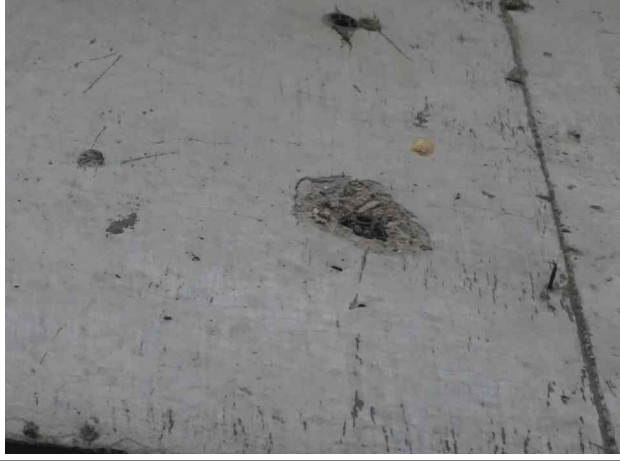
⑬ 램프교 바닥판

			
위 치	램프A S1	위 치	램프A S2
내 용	배수파이프 석회석생성(5ea)	내 용	파손(0.2m x 0.4m)
			
위 치	램프A S4	위 치	램프A S5
내 용	물끓기흙 누락	내 용	백태(0.2m x 0.2m)
			
위 치	램프B S1	위 치	램프D S1
내 용	배수구누수 및 백태(0.3m x 0.3m)	내 용	균열(0.3mm / 1.2m, 3ea)



위 치	램프D S2	위 치	램프D S2
내 용	배수구주변누수	내 용	물끓기흙 누락

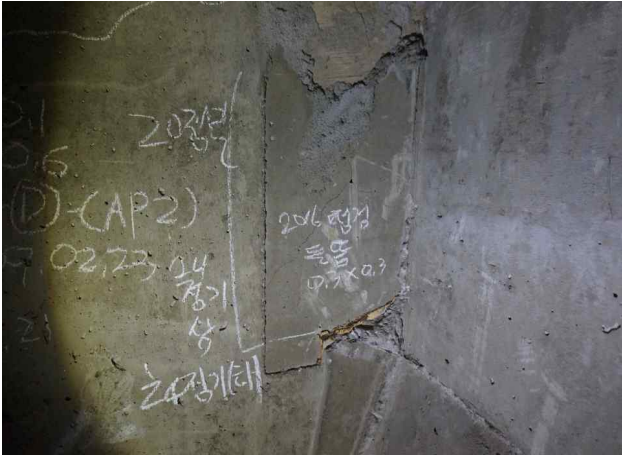
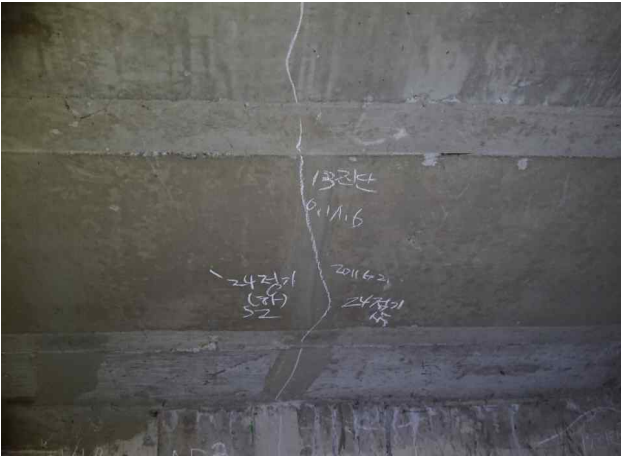
⑭ 램프교 거더외부

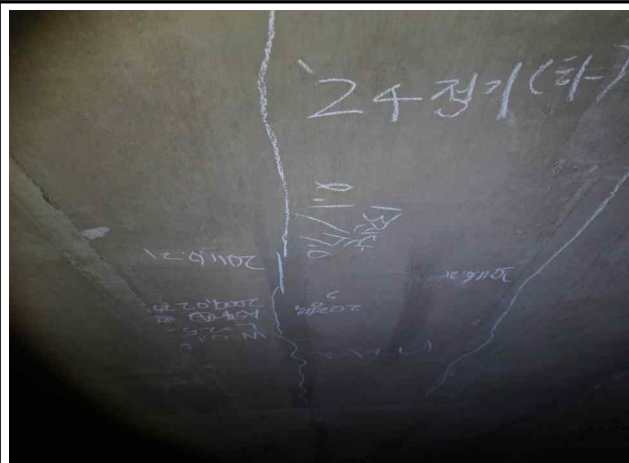
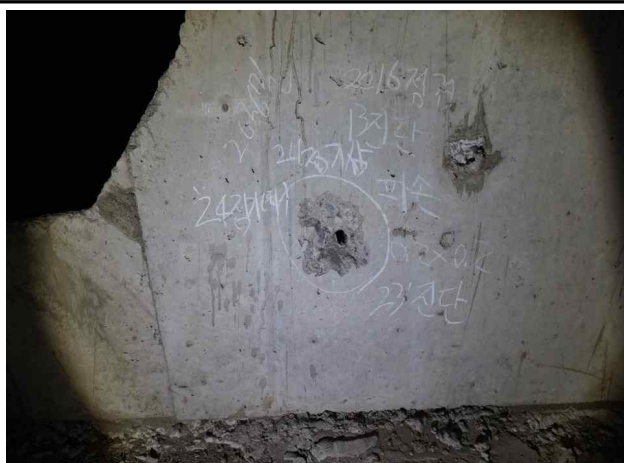
			
위 치	램프A S1	위 치	램프A S1
내 용	박락 및 철근노출(0.3m × 0.6m)	내 용	백태 및 열화(0.8m × 3.0m)
			
위 치	램프A S2	위 치	램프A S2
내 용	재료분리(1.0m × 0.5m)	내 용	보수부박리(0.1m × 0.3m)
			
위 치	램프B S2	위 치	램프B S2
내 용	보수부 박락, 들뜸(0.1m × 1.7m)	내 용	파손(0.1m × 0.1m)



위 치	램프D S1	위 치	램프D S1
내 용	박락(0.3m × 0.7m)	내 용	균열(0.2mm / 1.0m)

⑮ 램프교 거더내부 및 격벽

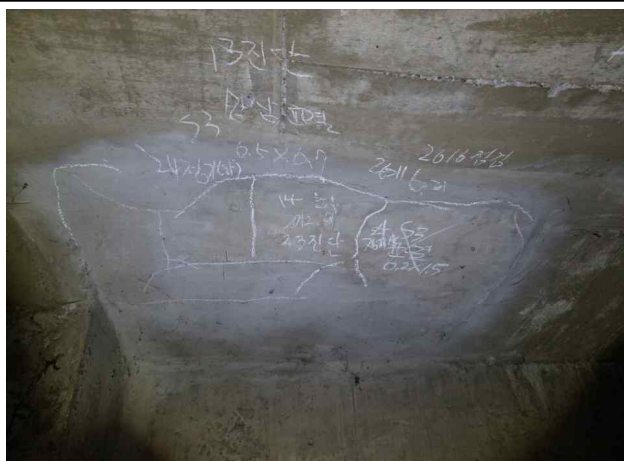
			
위 치	램프A S2	위 치	램프A S2 격벽
내 용	백태(0.7m × 1.2m)	내 용	들뜸(0.3m × 0.3m)
			
위 치	램프A S2 격벽	위 치	램프A S3
내 용	보수부 들뜸(0.4m x 0.4m)	내 용	이물질 퇴적(2.5m × 8.0m)
			
위 치	램프A S3	위 치	램프A S3 격벽
내 용	균열(0.1mm / 1.6m)	내 용	보수부 채균열(0.1mm / 0.5m)



위 치	램프A S4 격벽	위 치	램프A S4
내 용	파손(0.2m × 0.2m)	내 용	균열(0.1mm / 7.0m)



위 치	램프B S2	위 치	램프B S2
내 용	백태(0.2m × 1.5m)	내 용	균열(0.1mm / 0.6m)



위 치	램프B S3	위 치	램프B S3
내 용	망상균열(0.5m × 0.7m)	내 용	보수부 망상균열(0.5m × 0.7m)



위 치	램프B S4	위 치	램프B S4
내 용	균열(0.1mm / 1.2m)	내 용	균열(0.1mm / 0.4m)



위 치	램프B S4 격벽	위 치	램프B S4
내 용	균열(0.1mm / 0.6m, 2ea)	내 용	파손(0.2m × 0.2m)



위 치	램프B S4 격벽	위 치	램프B S4 격벽
내 용	균열(0.1mm / 0.5m)	내 용	균열(0.3mm / 0.6m)



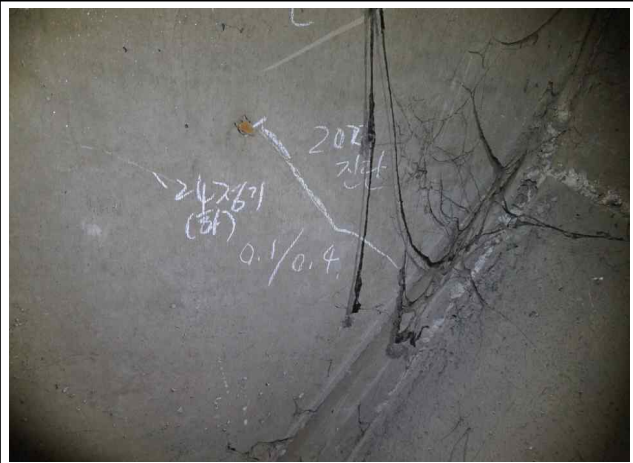
위 치	램프B S4 격벽	위 치	램프B S4 격벽
내 용	균열(0.1mm / 0.4m)	내 용	조류방지망 미설치



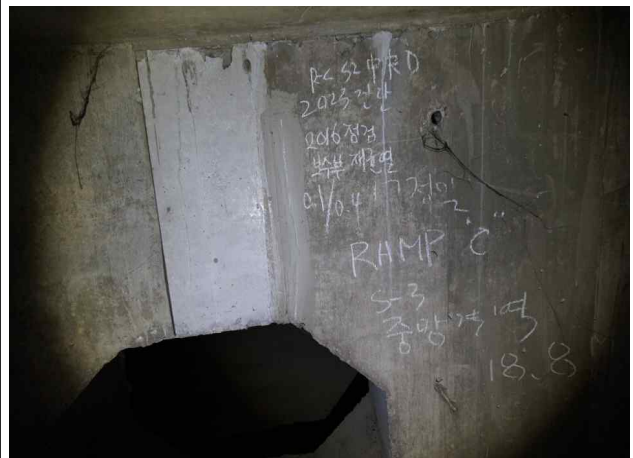
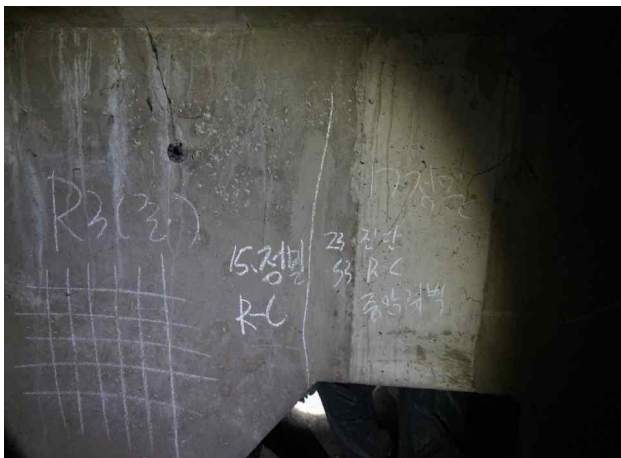
위 치	램프C S2	위 치	램프C S2
내 용	공동(0.2m × 0.3m)	내 용	보수부 재균열(0.1mm / 3.0m)



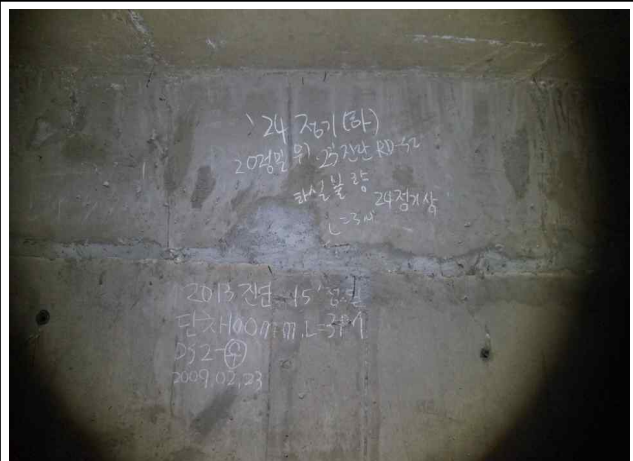
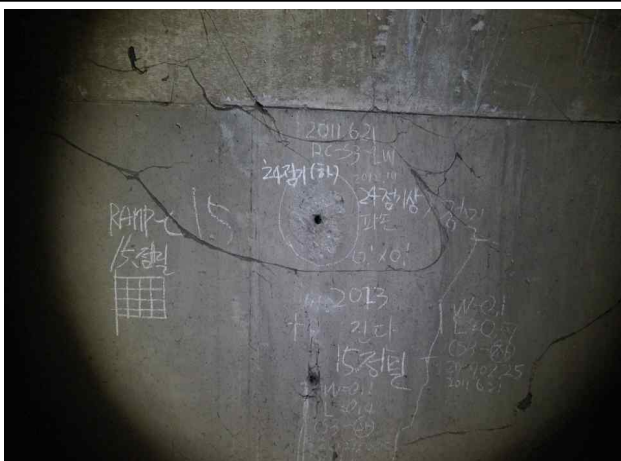
위 치	램프C S2	위 치	램프C S3
내 용	보수부재균열(0.1mm / 7.0m)	내 용	조류배설물 퇴적



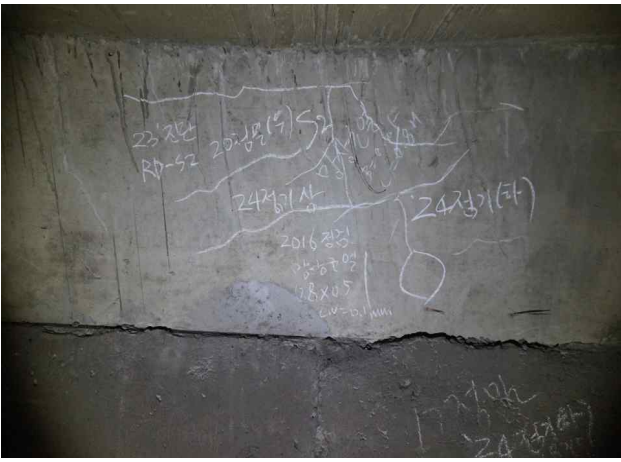
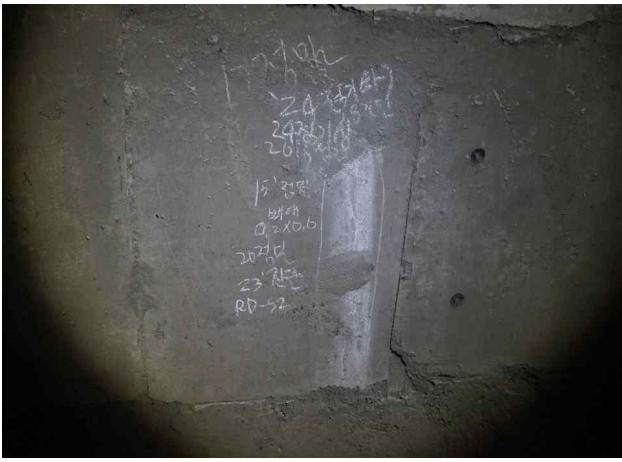
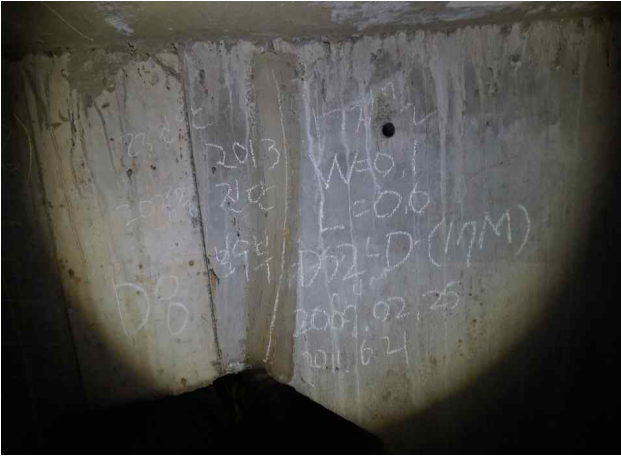
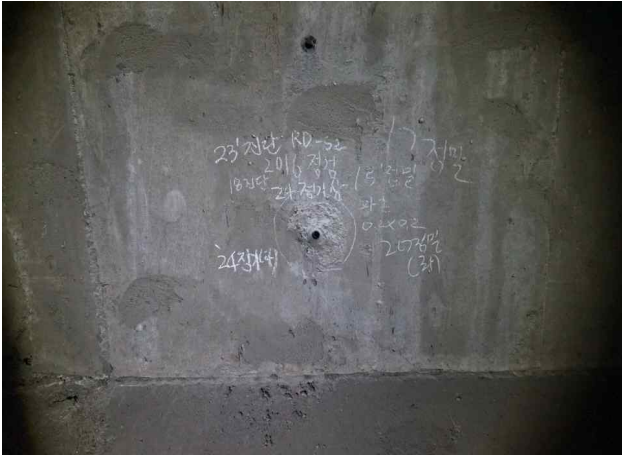
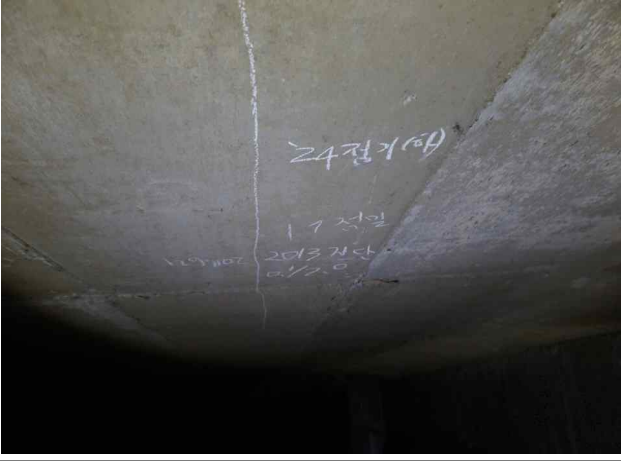
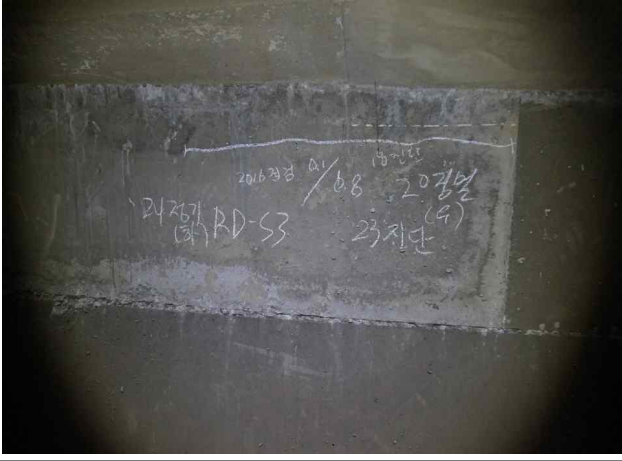
위 치	램프C S3 격벽	위 치	램프C S3
내 용	균열(0.1mm / 2.0m)	내 용	균열(0.1mm / 0.4m)

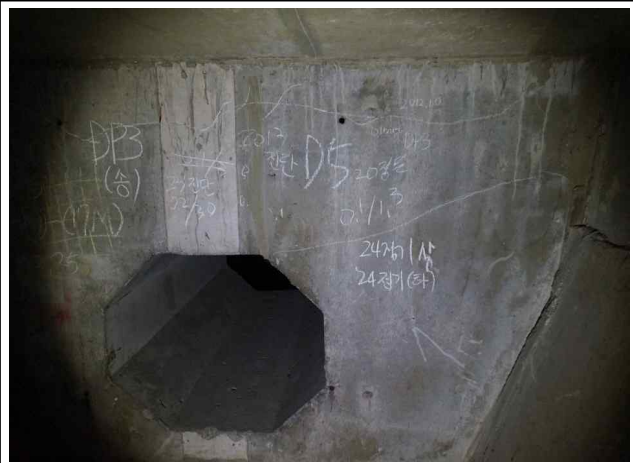


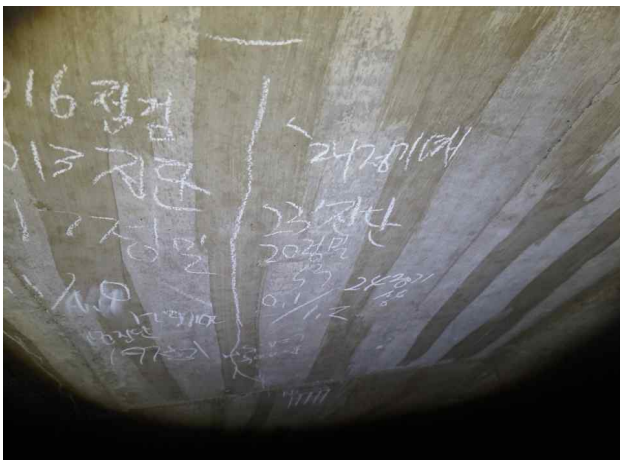
위 치	램프C S3 격벽	위 치	램프C S3 격벽
내 용	보수부 재균열(0.1mm / 0.6m)	내 용	보수부 재균열(0.1mm / 0.4m)



위 치	램프C S3	위 치	램프D S2
내 용	파손(0.2m × 0.2m)	내 용	타설불량(L=3.0m)

			
위 치	램프D S2	위 치	램프D S2
내 용	망상균열(0.8m × 0.5m)	내 용	백태(0.2m × 0.6m)
			
위 치	램프D S2 격벽	위 치	램프D S2
내 용	보수부 재균열(0.1mm / 0.6m)	내 용	파손(0.2m x 0.2m)
			
위 치	램프D S2	위 치	램프D S3
내 용	균열(0.1mm / 2.0m)	내 용	균열(0.1mm / 0.8m)



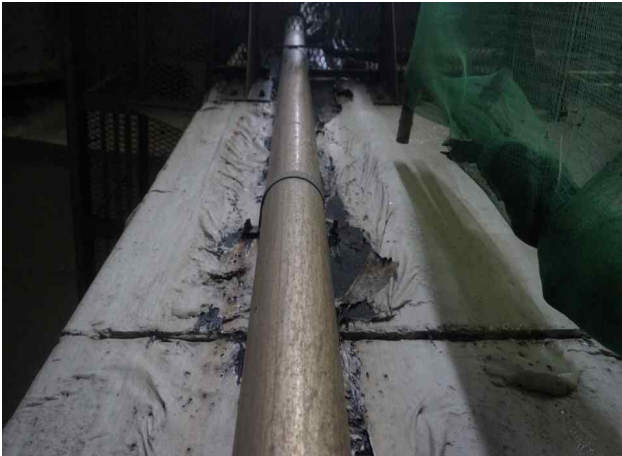
위 치	램프D S3	위 치	램프D S3
내 용	백태(0.1m × 0.8m, 2ea)	내 용	균열(0.1mm / 1.3m)
			
위 치	램프D S3	위 치	램프D S3
내 용	보수부 재균열(0.1mm / 1.2m)	내 용	균열(0.1mm / 1.0m)

⑯ 램프교 교대

			
위 치	램프A A1	위 치	램프A A1
내 용	폐콘크리트 퇴적(1.0m × 1.0m)	내 용	백태(0.2m × 0.4m)
			
위 치	램프A A1	위 치	램프B A1
내 용	블록이격(L=5.0m)	내 용	누수흔적 및 백태(1.0m × 3.0m)
			
위 치	램프D A1	위 치	램프D A1
내 용	폐기물 적치	내 용	지장물 적치

⑰ 램프교 교각

			
위 치	램프A P1	위 치	램프A P3
내 용	재료분리(0.3m × 1.0m)	내 용	파손(0.2m × 0.2m)
			
위 치	램프A P3	위 치	램프A P3
내 용	균열(0.1mm / 0.2m)	내 용	파손(0.2m × 0.1m)
			
위 치	램프A P4	위 치	램프A P4
내 용	박락(0.2m × 0.3m)	내 용	층분리(0.3m × 0.3m)

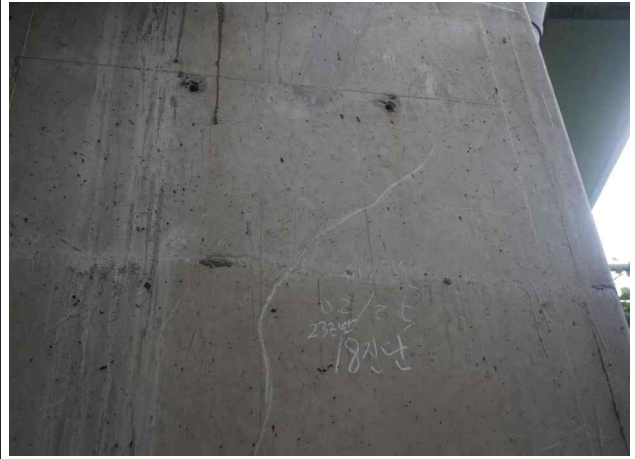
			
위 치	램프A P5	위 치	램프B P1
내 용	보수부 박리(0.6m × 1.5m)	내 용	파손(0.3m × 1.0m)
			
위 치	램프B P2	위 치	램프B P4
내 용	보수부 재균열(0.2mm / 1.2m)	내 용	백태(0.7m × 0.8m)
			
위 치	램프B P4	위 치	램프B P4
내 용	보수부 박락(1.0m × 0.5m)	내 용	누수흔적 및 보수부 박리(0.3m × 5.5m)



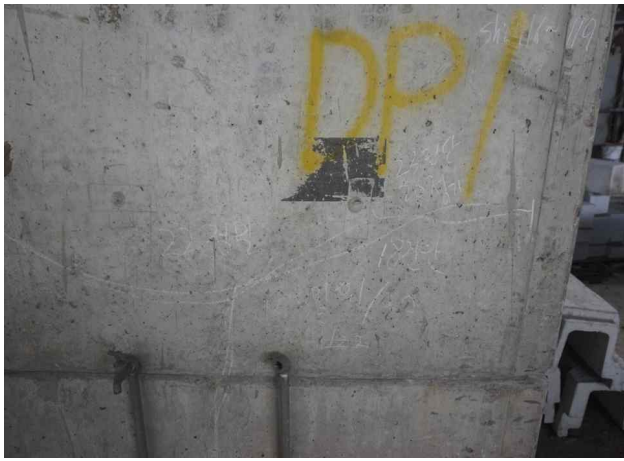
위 치	램프B P4	위 치	램프C P2
내 용	보수부 박리(1.5m × 5.5m)	내 용	균열(0.2mm / 1.8m)

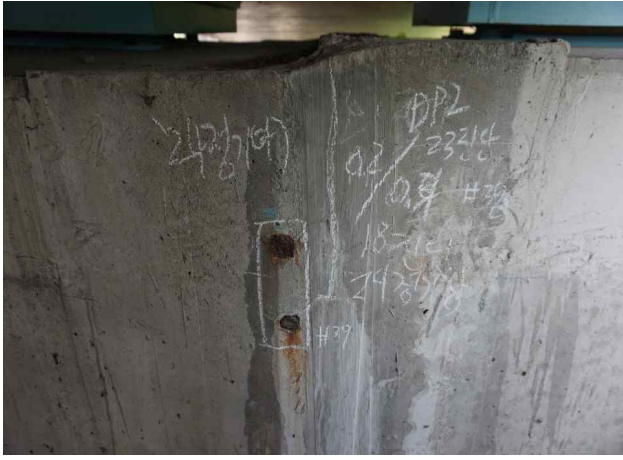
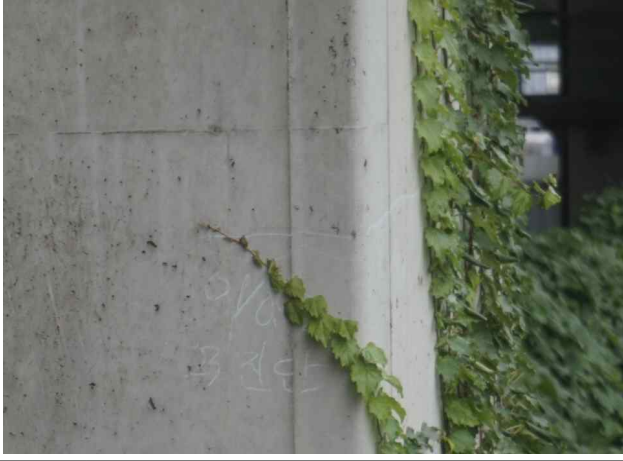


위 치	램프D P1	위 치	램프D P1
내 용	망상균열(0.8m x 1.5m)	내 용	균열(0.2mm / 0.6m)



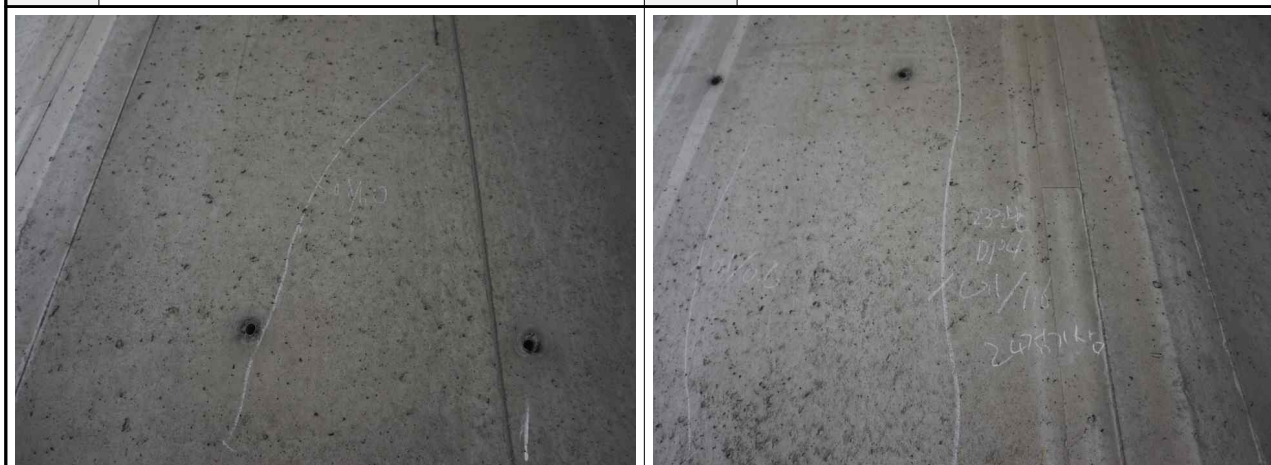
위 치	램프D P1	위 치	램프D P1
내 용	파손(0.1m x 0.1m, 2ea)	내 용	균열(0.2mm / 2.5m)

			
위 치	램프D P1	위 치	램프D P1
내 용	균열(0.1mm / 1.0m)	내 용	균열(0.2mm / 1.0m)
			
위 치	램프D P1	위 치	램프D P1
내 용	균열(0.1mm / 3.0m)	내 용	보수부 재균열(0.2mm / 0.8m)
			
위 치	램프D P1	위 치	램프D P1
내 용	균열(0.2mm / 0.3m)	내 용	균열(0.1mm / 0.5m)

			
위 치	램프D P1	위 치	램프D P1
내 용	망상균열(1.2m × 1.5m)	내 용	균열(0.1mm / 0.7m)
			
위 치	램프D P2	위 치	램프D P2
내 용	철근노출(0.1m × 0.2m)	내 용	균열(0.2mm / 1.8m)
			
위 치	램프D P3	위 치	램프D P3
내 용	균열(0.1mm / 0.4m, 2ea)	내 용	균열(0.1mm / 0.9m)



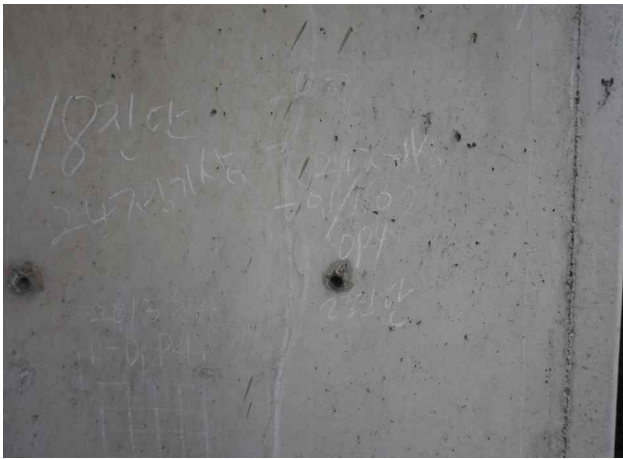
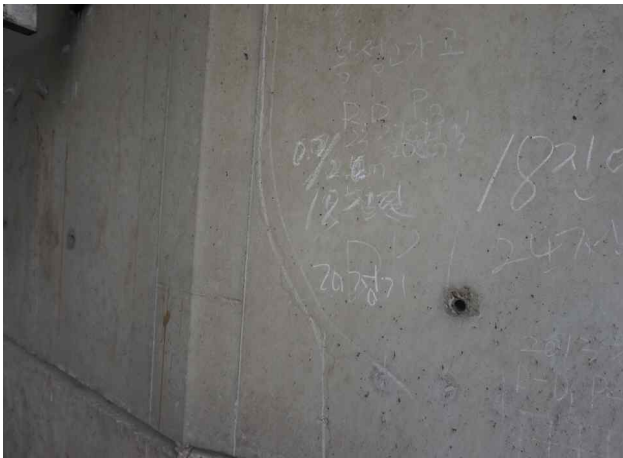
위 치	램프D P3	위 치	램프D P4
내 용	균열(0.1mm / 3.5m)	내 용	균열(0.1mm / 1.0m)



위 치	램프D P4	위 치	램프D P4
내 용	균열(0.1mm / 1.0m)	내 용	균열(0.1mm / 1.6m)



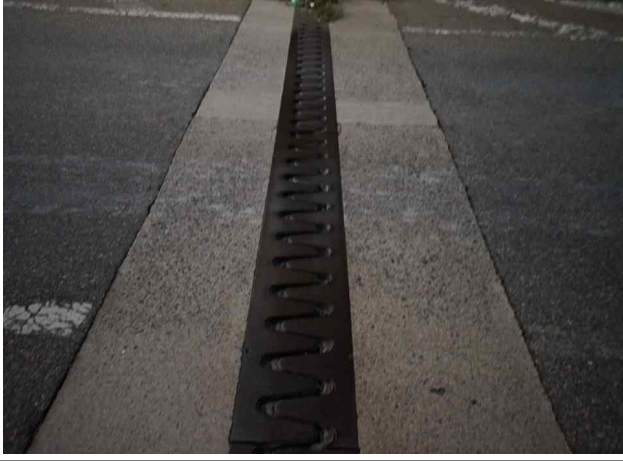
위 치	램프D P4	위 치	램프D P4
내 용	균열(0.1mm / 0.6m)	내 용	균열(0.1mm / 0.3m)

			
위 치	램프D P4	위 치	램프D P4
내 용	균열(0.2mm / 1.5m)	내 용	균열(0.1mm / 0.7m)
			
위 치	램프D P4	위 치	램프D P4
내 용	균열(0.1mm / 0.3m)	내 용	균열(0.2mm / 2.5m)
			
위 치	램프D P5	위 치	램프D P5
내 용	균열(0.2mm / 2.0m)	내 용	박락(0.1m × 0.2m)

⑱ 램프교 교량받침

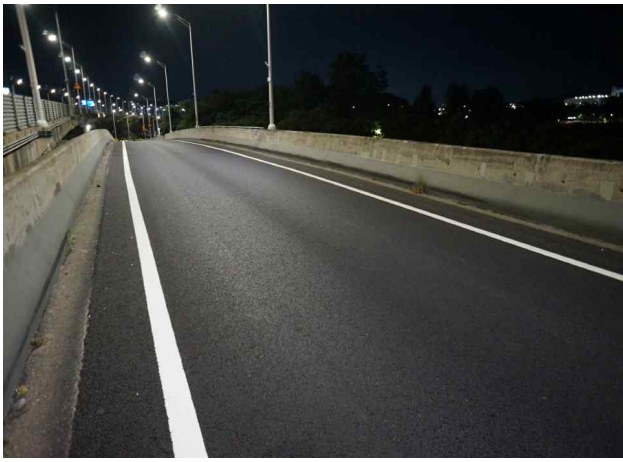
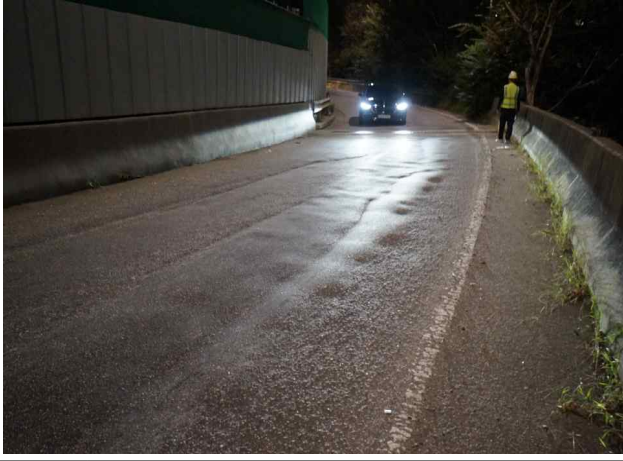
			
위 치	램프A P5	위 치	램프D P5
내 용	받침장치 상태양호	내 용	받침장치 상태양호

⑭ 램프교 신축이음

			
위 치	램프A A1	위 치	램프A P5
내 용	후타재 균열	내 용	유간토사퇴적
			
위 치	램프B A1	위 치	램프B P4
내 용	유간토사퇴적	내 용	후타재 균열
			
위 치	램프C A1	위 치	램프C P4
내 용	후타재 마모 및 균열	내 용	후타재 마모

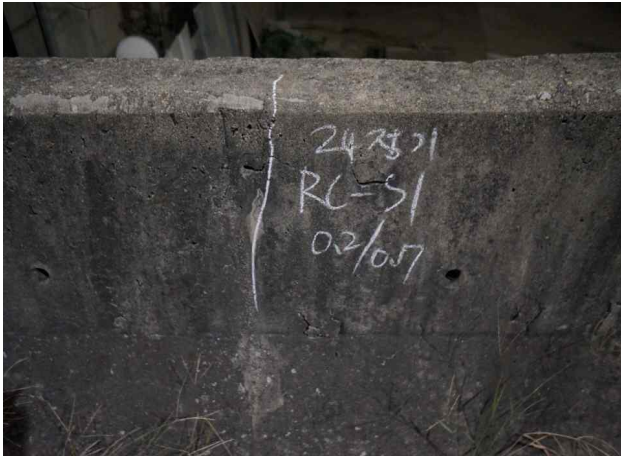
			
위 치	램프D A1	위 치	램프D P5
내 용	유간토사퇴적	내 용	후타재 균열

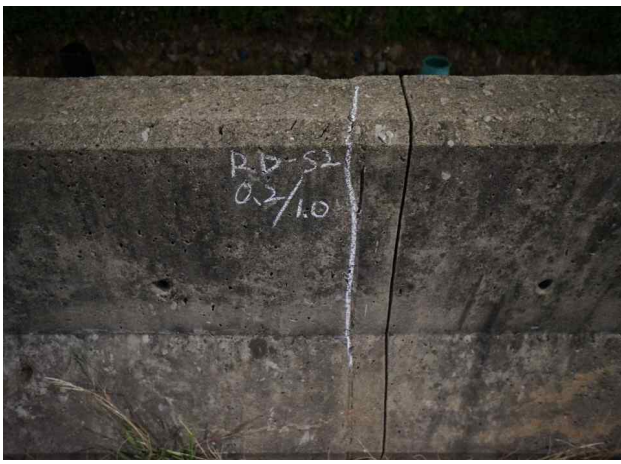
㉔ 램프교 교면포장

			
위 치	램프A S1	위 치	램프A S3
내 용	아스콘 포장면 상태양호	내 용	아스콘 포장면 상태양호
			
위 치	램프B S1	위 치	램프B S2
내 용	아스콘 포장면 균열	내 용	아스콘 포장면 망상균열
			
위 치	램프B S4	위 치	램프C S1
내 용	아스콘 포장면 망상균열	내 용	아스콘 포장면 소성변형

			
위 치	램프C S4	위 치	램프D S3
내 용	아스콘 포장면 균열	내 용	아스콘 포장면 소성변형

㉑ 램프교 방호벽

			
위 치	램프A S1	위 치	램프A S3
내 용	상태양호	내 용	상태양호
			
위 치	램프B S1	위 치	램프C S1
내 용	균열(0.2mm / 1.0m)	내 용	박리(0.5m × 5.0m)
			
위 치	램프C S1	위 치	램프D S2
내 용	균열(0.2mm / 0.7m)	내 용	균열부 백태 0.2/0.6

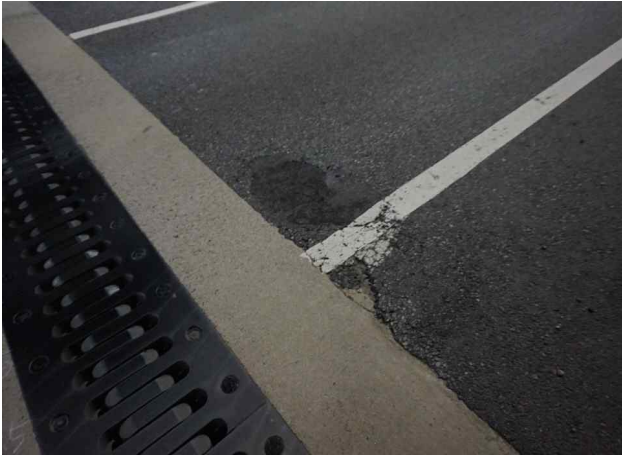
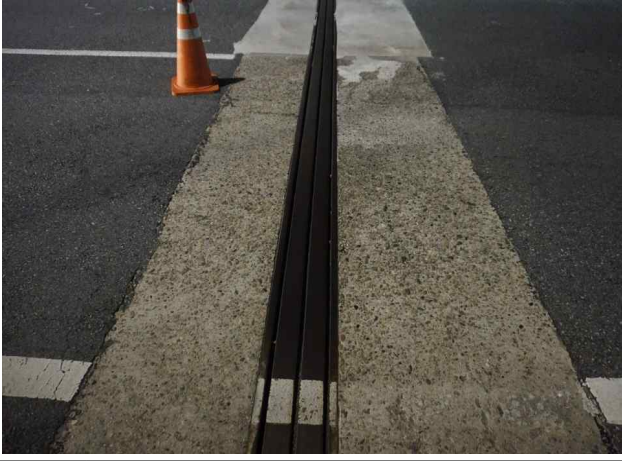


위 치	램프D S2	위 치	램프D S2
내 용	균열(0.2mm / 1.0m)	내 용	보수부 박리(0.2m × 0.2m)

② 램프교 배수시설

			
위 치	램프A S1	위 치	램프A S5
내 용	배수관 누수	내 용	배수관 누수, 부식
			
위 치	램프A P1	위 치	램프B S1
내 용	배수관 길이부족	내 용	배수구 누수 및 부식
			
위 치	램프C S3	위 치	램프D P1
내 용	배수관 누수	내 용	배수관 부식

㉓ 공중이 이용하는 부위(본교 및 램프교)

			
위 치	램프D P2	위 치	본교 교각
내 용	점검로 식생	내 용	점검사다리 고정상태 양호
			
위 치	S15(상행)	위 치	S10(하행)
내 용	아스콘 포장면 패임	내 용	아스콘 포장면 소성변형
			
위 치	Exp.J A1(하행)	위 치	Exp.J P26(하행)
내 용	후타재 균열	내 용	후타재 마모, 골재노출