




청안2교

청안2교 - 교면포장

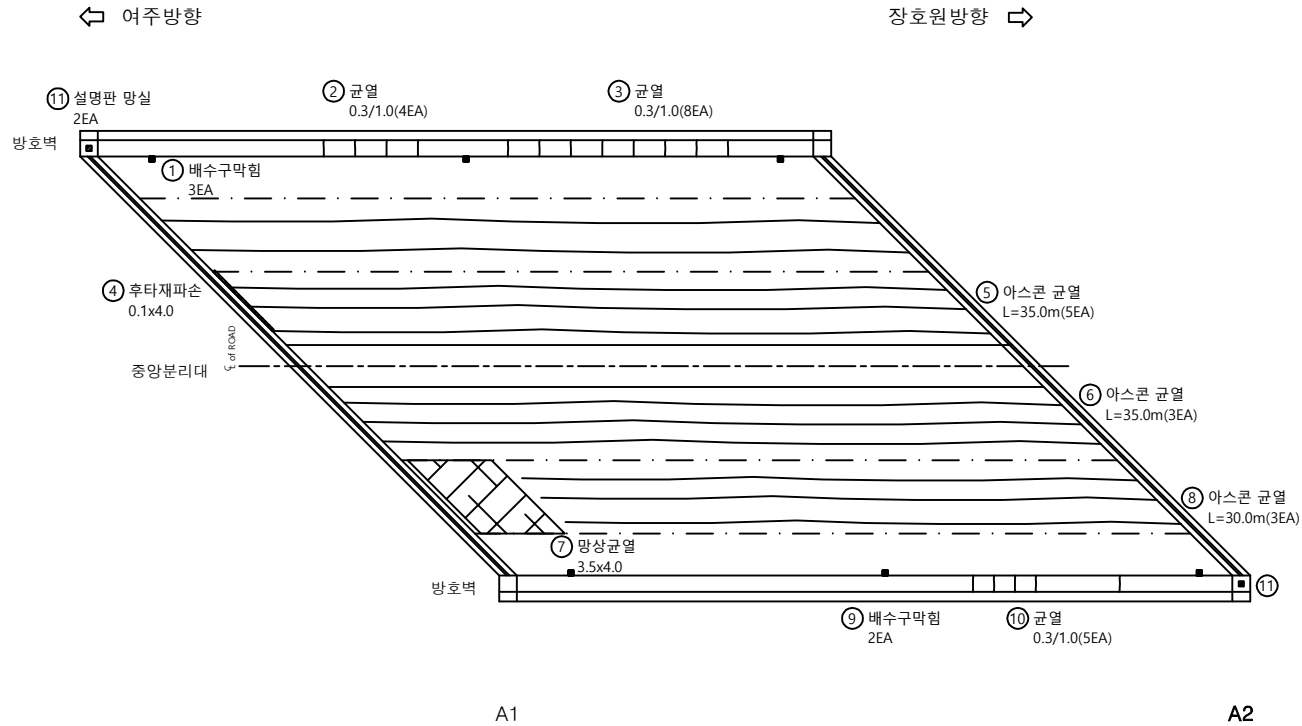

번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	2024	배수구 막힘				3	3.00	EA	
2	2024	균열(0.3mm)	0.3	1.0		4	4.00	m	
3	2024	균열(0.3mm)	0.3	1.0		8	8.00	m	
4	2024	후타재 파손		0.1	4.0	1	0.40	m²	
5	2024	아스콘 균열		35.0		5	175.00	m	
6	2024	아스콘 균열		32.0		3	96.00	m	
7	2024	망상균열		3.5	4.0	1	14.00	m²	
8	2024	아스콘 균열		30.0		3	90.00	m	
9	2024	배수구 막힘				2	2.00	EA	보수
10	2024	균열(0.3mm)	0.3	1.0		5	5.00	m	
11	2024	설명판 망실				2	2.00	EA	
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN

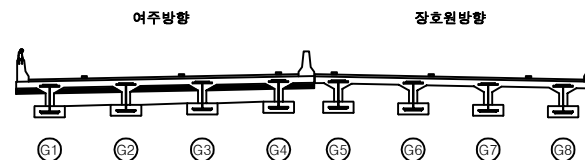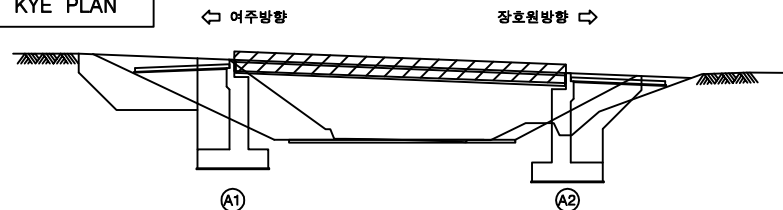


범 례	범 례			
	CW 0.2 균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	돌뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

청안2교 - 바닥판 하면

여주방향 ←

장호원방향 →

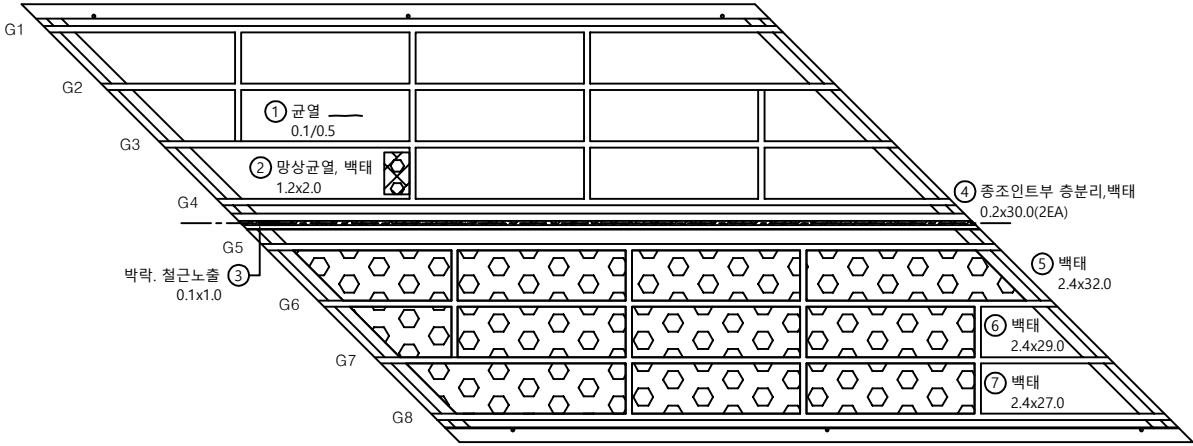

A1


A2

번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	2024	종조인트부 층분리, 백태		0.2	3.0	2	1.20	m ²	
2	2024	균열 (0.1mm)	0.1	0.5		1	0.50	m	
3	2024	망상균열, 백태		1.2	2.0	1	2.40	m ²	
4	2024	박락, 철근노출		1.0	0.1	1	0.10	m ²	
5	2024	백태		32.0	2.4	1	76.80	m ²	
6	2024	백태		29.0	2.4	1	69.60	m ²	
7	2024	백태		27.0	2.4	1	64.80	m ²	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN


여주방향 ←

장호원방향 →

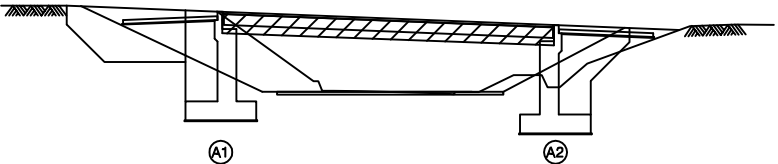

A1

A2

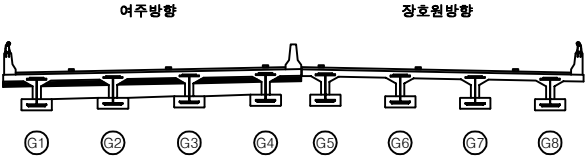

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7


G8

범 례	CW 0.2 균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	돌뚫, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

청안2교 - 거더

↩ 여주방향

장호원방향 →

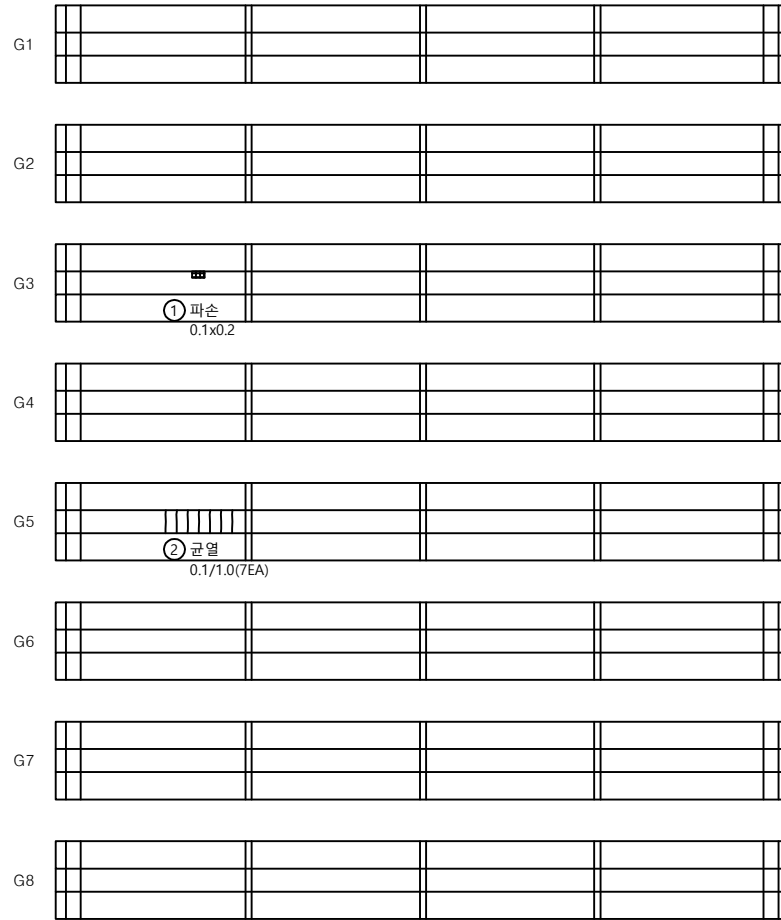

A1


A2

번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	2024	파손		0.1	0.2	1	0.02	m ²	
2	2024	균열(0.1mm)	0.1	1.0		1	1.00	m	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN

↩ 여주방향

장호원방향 →

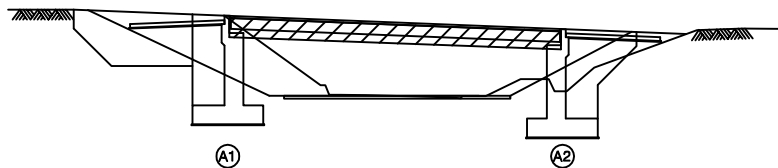


A1

A2

여주방향

장호원방향



G1

G2

G3

G4

G5


G6

G7

G8



범 례	손상 내용			
	균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	들뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

청안2교 - 가로보

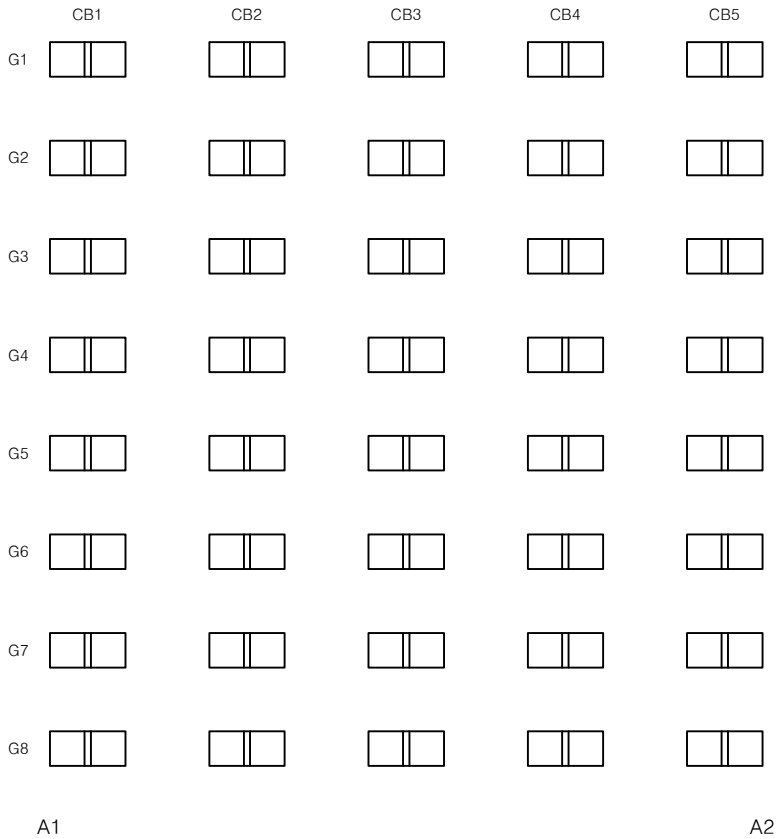

번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN

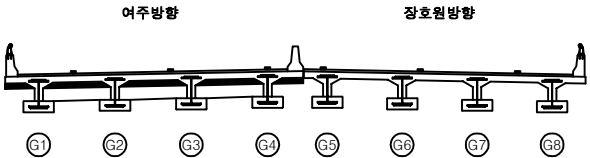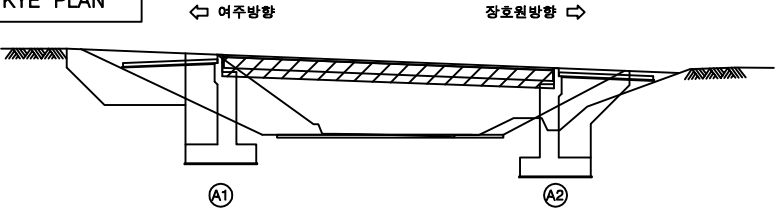


범 례	CW0.2 균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	들뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

청안2교 - 교대 A1



교좌면

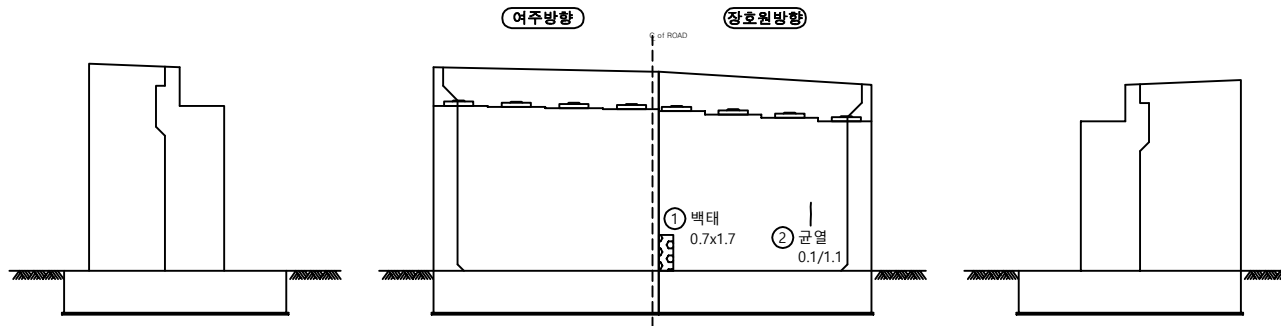

좌측면

전면


우측면

번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	2024	백태		0.7	1.7	1	1.19	m ²	
2	2024	균열(0.1mm)	0.1	1.1		1	1.10	m	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN

← 여주방향

장호원방향 →

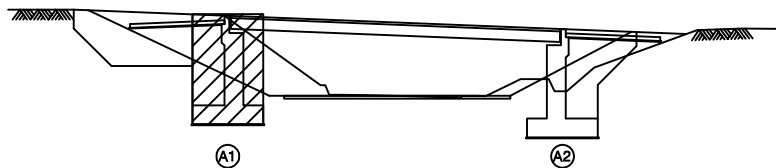

A1


A2

범 례	손상 유형			
	균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	돌뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

청안2교 - 교대 A2



교좌면

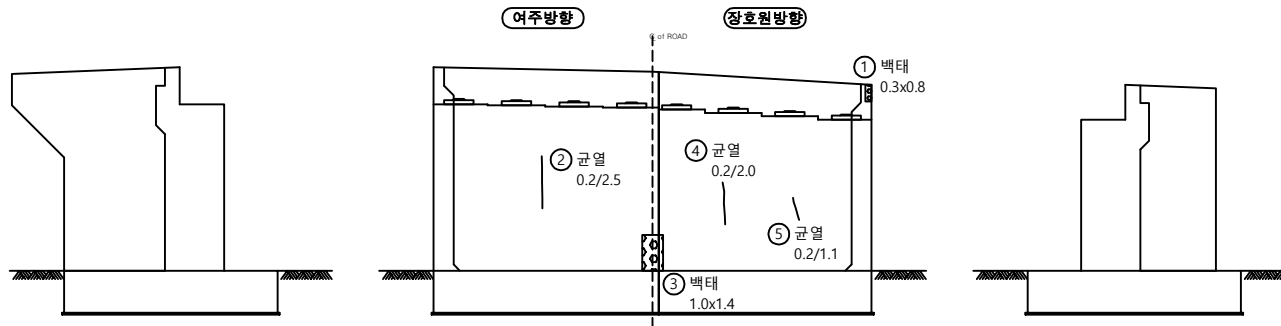

좌측면

전면


우측면

번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	2024	백태		0.3	0.8	1	0.24	m ²	
2	2024	균열(0.2mm)	0.2	2.5		1	2.50	m	
3	2024	백태		1.0	1.4	1	1.40	m ²	
4	2024	균열(0.2mm)	0.2	2.0		1	2.00	m	
5	2024	균열(0.2mm)	0.2	1.1		1	1.10	m	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN

← 여주방향

장호원방향 →

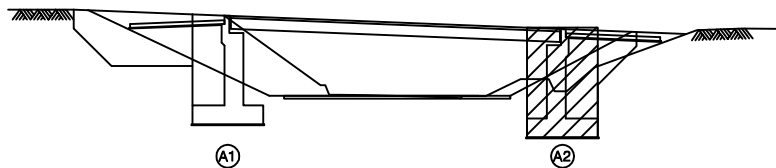

A1

A2

범 례	CW 0.2 균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	들뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타